


<u>DONNEES ADMINISTRATIVES :</u>			
Commune :		Identifiant :	Nom d'ouvrage :
GRANGES AUMONTZEY		OH9	
Voie ou Obstacle franchi (Nature / nom) :		Ouvrages de décharge?	
Voie portée (Nature / nom) (Vc, Route, rue, chemin)		Projet de Liaison douce Gérardmer-Bruyères (Ancienne voie ferrée)	
Année de construction :	Fin XIXe > 1870	Archives ?	Neant

<u>STRUCTURE :</u>			
Structure :	Dalots maçonnerie		
Matériaux des appuis :	Maçonnerie	Matériaux du tablier :	Maçonnerie
Elargissements : matériaux / Structure			
Equipements (garde-corps , joints de chaussée...) :	Garde-corps métallique (hors normes) A prévoir garde corps 2 x 10m		

<u>GEOMETRIE (Données générales)</u>									
Long. Totale (m)	6,5	Larg.totale (m)	10m	Biais (g)	0	Tir. D' Air (m)	0,6		
Ouv. Totale (m)	0,6m / 3m	Larg. Utile (m)		ht. Libre (m)	0,2m/ 2m	Tir. D'eau (m)	0		
Larg. Chaussée	Mini (m)	Maxi (m)	Larg. Trottoir ou accotement	Amont (m)	Aval (m)	Portée / ouverture (m)	T1	T2	T3
							1/	/	/

<u>CONDITIONS DE LA VISITE :</u>			
Nom du technicien :	DEMONTANT	Date de la visite	04/03/2025
Météo :	Beau temps		T° (°C) 7
Moyens / difficultés d'accès			

SITUATION

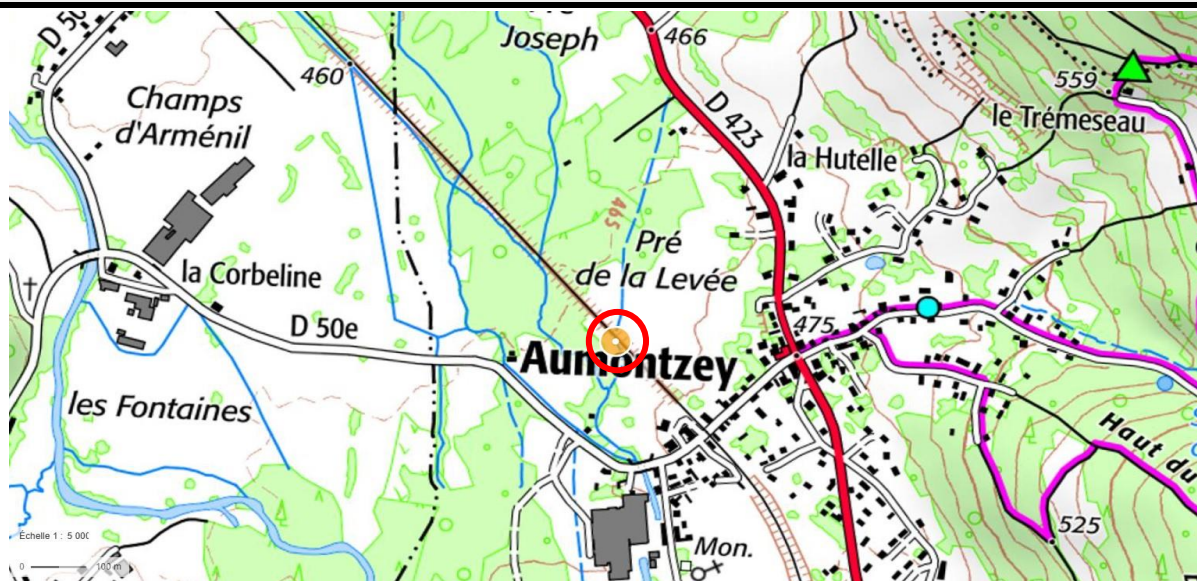

Coordonnées GPS

Latitude	48.16775	Longitude	6.77111
----------	----------	-----------	---------

SYNTHESE DE LA VISITE

Cotation IQOA	3 / 3U	Mention S	-
---------------	---------------	-----------	---

Observations

2 Petits ouvrages hydrauliques type Dalot. Ouvrages de décharge? En mauvais état (Assimilé 3 / 3U IQOA). Le plus grand ouvrage est équipé de garde-corps (tordu et hors normes, l'autre en est dépourvu. Les structures maçonnerie visibles sont en mauvais état. Le petit dalot (ouverture 60 cm) est obstrué (à curer?) ; il présente une fracture, des dénivellations, semble instable. L'ouvrage serait à curer, réparer voire reconstruire.

L'ouvrage le plus gros (ouverture 3m) est très peu visible, inaccessible car masqué par la végétation.

Défauts sur réseaux concessionnaires visibles

☒	OK/Ràs	
☐	Défaut	
☐	-	

Présence de dangers pour l'utilisateur? (mention S)

☐	OUI	
☒	NON	

Environnement			
Nature du fond Tirant d'eau	?	Présence de faune?	
Hauteur Seuil amont	A sec		
Hauteur Seuil aval	A sec		

Description des équipements (type de garde-corps, jdc,...)
Absence de garde corps. A prévoir (2 x 10m)

Notes diverses / Limites de l'inspection
Ouvrages masqués par végétation

PRECONISATIONS
(suivant guide CEREMA "Surveillance et entretien courant des OA routiers - à usage des communes")

Surveillance / Mise en sécurité			
☒	Contrôle annuel (succinct, niv. opérationnel)	☐	Visite d'évaluation (ts les 3 ans, personnel formé)
☐	Mesure de sécurité immédiate ou de sauvegarde*:	☐	Inspection sub.aquatique (tous les 6 ans par spécialiste)
			* exemple : restriction : vitesse, Lim. Tonnage, largeur circulée, fermeture.
	Justification :		

PROPOSITIONS DE TRAVAUX (Entretien courant et réparations)				
Abords, zone d'influence et équipements :				
☒	Elimination de végétation	☒	Création/mise en place d'un dispositif de retenue	☐ Contrôle des fixations réseaux
☒	Entretien courant, nettoyage de chaussée	☒	Réfection Dispositif de retenue	☒ Réfection de l'étanchéité
☒	Nettoyage atterrissements embacles	☐	Réfection du dispositif d'assainissement	☐ Mise en place d'enrochements
Structure : maçonnerie				
☒	Réparation / rejointoiement de maçonneries	☒	Reconstitution de maçonnerie	☐ Tirants d'enserrement / épinglage des bandeaux
☒	Comblement de lacune	☒	reprise de maçonnerie des tympanes et bandeau	☒ Reprise de maçonnerie (suite désorganisation, bombement)
Structure : béton armé				
☐	Réparations locales sur B.A (Passivation, ragréages)	☐	Traitement de fissures non structurelles	☐ Protection anticorrosion de poutrelles métalliques
☐	Reconstitution de béton dégradé	☐	Injection de fissures structurelles	☐ Reprise de fondations en sous œuvre

Rapport photographique

Vue en plan, abords,

Ouvrage ferroviaire : la voie est constituée de ballast, traverses et anciens rails, envahis par la végétation qui s'est fortement développée.

Il n'y a pas de dispositif d'assainissement (goulottes, caniveau...) en place.

Dispositifs de retenue, équipements

Absence de garde-corps, avec risque de chute de hauteur sur le plus petit OH, garde corps tordu et hors normes sur le plus grand.



Elévation aval :


Végétation envahissante.



Dalot en maçonnerie
(appuis et traverse)

Fracture ;
déjointoiements ;
dénivellation : structure
visiblement instable.

Fortement encombré a
son débouché aval : a curer.

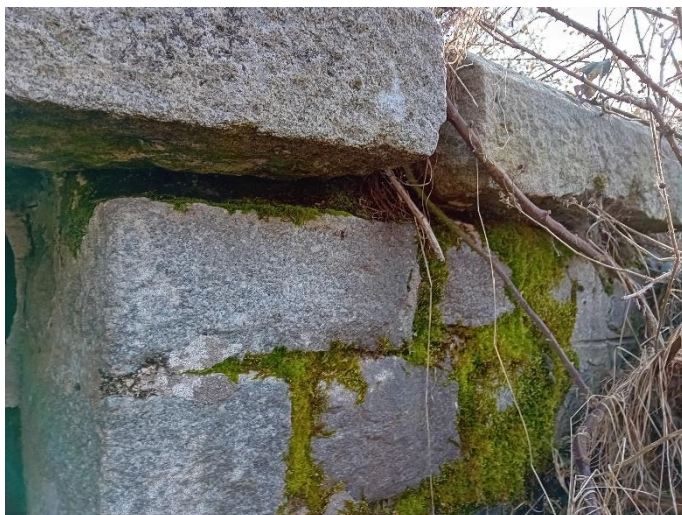

Elevation amont :

Inaccessible, le peu de maçonnerie visible semble être désorganisé.



Piédroits, traverse : inaccessibles