

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

R. 1334-14, R1334-22, R.1334-19, R.1334-23 à R.1334-29-5 du Code de la santé Publique. Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 modifié par le décret n° 2019-251 du 27 mars 2019. Arrêté du 16 juillet 2019. Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	ROLLET 8882 11.06.25 A
Propriétaire	Madame ROLLET
Donneur d'ordre	LIDL Direction Régionale
Adresse de l'immeuble	Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Bâtiment ou installation	Bâtiment
Date de la commande	12/06/2025
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	11/06/2025 et 17/06/2025
Date d'émission du rapport de repérage	26/06/2025 et 24/07/2025
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :



Cabinet MEHU
L'ADN DE VOS BÂTIMENTS
www.cabinet-mehu.fr
contact@cabinet-mehu.fr
Tél : 04.74.18.70.50

MEHU Vincent
CABINET MEHU
Le **24/07/2025**

Conclusions_V2_24_07_25

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Référence (Sondage)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
	Métal peint - Mastic vitrier	4	Pièce n°3	RDC	
	Métal peint - Mastic vitrier	7	Pièce n°6	RDC	Z018
	Bois vernis - Mastic vitrier	14	Pièce n°13	RDC	
	Bois vernis - Mastic vitrier	22	Pièce n°20	RDC	
	Fibrociment	23	Pièce n°21	RDC	Z012
	Fibrociment				Z011
	Bois vernis - Mastic vitrier	24	Pièce n°22	RDC	
	Bois vernis - Mastic vitrier	26	Pièce n°24	RDC	
	Dalle béton - Carrelage beige clair/foncé 15*10 + colle + joint + ragréage	27	Pièce n°25	RDC	
	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	30	Pièce n°28	RDC	Z009
	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	32	Pièce n°30	RDC	Z009
	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	33	Escalier n°3	RDC	Z009
	Fibrociment	35	Pièce n°32	RDC	
	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	37	Pièce n°101	1er	Z009
	Métal peint - Mastic vitrier				Z010
	Placoplâtre peint - Bande calico	41	Pièce n°105	1er	
	Métal peint - Mastic vitrier	44	Pièce n°108	1er	Z013
	Métal peint - Mastic vitrier	45	Pièce n°108 bis	1er	Z013
	Métal peint - Mastic vitrier	46	Pièce n°108 ter	1er	
	Métal peint - Mastic vitrier	47	Pièce n°109	1er	
	Métal peint - Mastic vitrier	48	Pièce n°110	1er	
	Ardoise fibrociment	50	Pièce n°112	1er	
	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	51	Escalier n°4	1er	Z009
	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	52	Pièce n°201	2ème	Z009
	Métal peint - Mastic vitrier				Z018
	Fibrociment	58	Pièce n°206	2ème	Z012
	Fibrociment				Z011
	Fibrociment	63	Pièce n°301	3ème	Z012
	Fibrociment				Z011
	Fibrociment	67	Toitures n°3	Ext	
	Ardoise fibrociment	69	Toitures n°5	Ext	
	Plaques fibrociment	71	Façades Ouest-Nord	Ext	

Exclusions

Aucune

Amiante Amiante

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS_V2_24_07_25.....	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE :	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	5
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	5
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES	5
PROGRAMME DE REPERAGE	7
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	9
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	9
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	9
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	9
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES.....	9
RESULTATS DU REPERAGE	13
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	13
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	14
COMMENTAIRE SUR LA MISSION	30
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	30
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	30
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	78
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....	88
ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS	118
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	122
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	124

1	Description de la mission	
1.1	Objet de la mission :	
Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.		
Références de l'ordre de mission : ROLLET 8882 11.06.25		
1.2	Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :	
Propriétaire de l'immeuble :		ROLLET
Demeurant :		1073 Rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Représenté par :		
Commanditaire du repérage :		LIDL Direction Régionale
Opérateur ayant réalisé le repérage :		Monsieur MEHU Vincent
Nom et adresse de l'entreprise :		CABINET MEHU Allée 7012 29 rue Antoine Condorcet 38090 VILLEFONTAINE
N° de Siret :		49987347900038
RCP-compagnie-n° de police :		AXA France IARD -10592956604
1.3	Identification complète du bâtiment concerné :	
Dénomination :		Bâtiment B
Adresse complète :		1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Référence Cadastre :		000BD - 0035
1.4	Identification du bien concerné :	
Date du PC ou date de construction :		Permis de Construire : Non communiquée Construction : Non communiquée
Type et Fonction principale du bien :		Bâtiment Mixte
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné :		Aucun

2	Programme de Travaux
Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :	
	Intitulé
Démolition totale	

3	Cadre de la mission de repérage
3.1	Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :
	Parties d'immeuble concernées

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
Pièce n°1	RDC	Concernée
Escalier n°1	RDC	Concernée
Pièce n°2	RDC	Concernée
Pièce n°3	RDC	Concernée
Pièce n°4	RDC	Concernée
Pièce n°5	RDC	Concernée
Pièce n°6	RDC	Concernée
Pièce n°7	RDC	Concernée
Pièce n°8	RDC	Concernée
Pièce n°9	RDC	Concernée
Pièce n°10	RDC	Concernée
Pièce n°11	RDC	Concernée
Pièce n°12	RDC	Concernée
Pièce n°13	RDC	Concernée
Pièce n°14	RDC	Concernée
Escalier n°2	RDC	Concernée
Pièce n°15	RDC	Concernée
Pièce n°16	RDC	Concernée
Pièce n°17	RDC	Concernée
Pièce n°18	RDC	Concernée
Pièce n°19	RDC	Concernée
Pièce n°20	RDC	Concernée
Pièce n°21	RDC	Concernée
Pièce n°22	RDC	Concernée
Pièce n°23	RDC	Concernée
Pièce n°24	RDC	Concernée
Pièce n°25	RDC	Concernée
Pièce n°26	RDC	Concernée
Pièce n°27	SS	Concernée
Pièce n°28	RDC	Concernée
Pièce n°29	RDC	Concernée
Pièce n°30	RDC	Concernée
Escalier n°3	RDC	Concernée
Pièce n°31	RDC	Concernée
Pièce n°32	RDC	Concernée
Pièce n°33	RDC	Concernée
Pièce n°101	1er	Concernée
Pièce n°102	1er	Concernée
Pièce n°103	1er	Concernée
Pièce n°104	1er	Concernée
Pièce n°105	1er	Concernée

Amiante Amiante

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
Pièce n°106	1er	Concernée
Pièce n°107	1er	Concernée
Pièce n°108	1er	Concernée
Pièce n°108 bis	1er	Concernée
Pièce n°108 ter	1er	Concernée
Pièce n°109	1er	Concernée
Pièce n°110	1er	Concernée
Pièce n°111	1er	Concernée
Pièce n°112	1er	Concernée
Escalier n°4	1er	Concernée
Pièce n°201	2ème	Concernée
Escalier n°5	2ème	Concernée
Pièce n°202	2ème	Concernée
Pièce n°203	2ème	Concernée
Pièce n°204	2ème	Concernée
Pièce n°205	2ème	Concernée
Pièce n°206	2ème	Concernée
Pièce n°207	2ème	Concernée
Pièce n°208	2ème	Concernée
Pièce n°209	2ème	Concernée
Pièce n°210	2ème	Concernée
Pièce n°301	3ème	Concernée
Pièce n°302	3ème	Concernée
Toitures n°1	Ext	Concernée
Toitures n°2	Ext	Concernée
Toitures n°3	Ext	Concernée
Toitures n°4	Ext	Concernée
Toitures n°5	Ext	Concernée
Toitures n°6	Ext	Concernée
Façades Ouest-Nord	Ext	Concernée

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
---	---	---------------------	-------------

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	
	Joints de dilatation	M	
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Ardoises en fibro ciment	P	
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
Poteaux	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Bandes calicot	M	
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P	
	Pare vapeur	P	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Nez de marche	P	
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M	
	Moquette	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
6 - Conduits et accessoires intérieurs			
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M	
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M	
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P	
8 - Équipements divers et accessoires			
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Bourres	M	
	Tresses	M	
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	M	
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers			
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibrociment	P	

3.2	Rapports précédemment réalisés
-----	--------------------------------

Date	Référence	Conclusions
14/02/2024	2024/IDC/9689/P1-F	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
09/03/2018	18/IDC/3576/FRG	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

4	Conditions de réalisation du repérage
---	---------------------------------------

4.1	Dates et Nature des visites sur site
-----	--------------------------------------

Date	Objet
10/06/2025	Visite, repérage, sondage puis interventions techniques
17/06/2025	Interventions techniques

4.2	Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020
Aucun.	

4.3	Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies
-----	---

Néant

4.4	Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages
-----	---

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Fenêtre 2 vantaux / 8 carreaux Bois vernis Mastic vitrier (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°1	Fenêtre 2 vantaux / 8 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	
Pièce n°2	Fenêtre 2 vantaux / 8 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	

Z002 : Plinthes Plâtre Carrelage blanc 30*10 + colle + joint (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°3	Plinthes	Plâtre - Carrelage blanc 30*10 + colle + joint	
Pièce n°4	Plinthes	Plâtre - Carrelage blanc 30*10 + colle + joint	
Pièce n°5	Plinthes	Plâtre - Carrelage blanc 30*10 + colle + joint	

Z003 : Fenêtre 2 vantaux/2 carreaux Bois vernis Mastic vitrier (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°15	Fenêtre 2 vantaux/2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	
Pièce n°17	Fenêtre 2 vantaux/2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	

Z004 : Plancher Dalle béton Tomettes rouge/marron + colle + joint + ragréage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°20	Plancher	Dalle béton - Tomettes rouge/marron + colle + joint + ragréage	
Pièce n°21	Plancher	Dalle béton - Tomettes rouge/marron + colle + joint + ragréage	

Z005 : Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux Bois vernis Mastic vitrier (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°23	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	
Pièce n°25	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	
Pièce n°26	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	
Pièce n°102	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	
Pièce n°107	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	
Pièce n°203	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	
Pièce n°204	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	
Pièce n°205	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	
Pièce n°208	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux n°2	Bois vernis - Mastic vitrier	
Pièce n°209	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	

Z006 : Plancher Dalle béton Carrelage beige/marron 20*10 + colle + joint + ragréage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°23	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige/marron 20*10 + colle + joint + ragréage	
Pièce n°24	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige/marron 20*10 + colle + joint + ragréage	

Z007 : Murs Plâtre Faïence blanc 15*15 + colle + joint (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°24	Murs	Plâtre - Faïence blanc 15*15 + colle + joint	
Pièce n°25	Murs	Plâtre - Faïence blanc 15*15 + colle + joint	

Z008 : Plinthes Plâtre Carrelage gris/blanc 10*10 + colle + joint (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°28	Plinthes	Plâtre - Carrelage gris/blanc 10*10 + colle + joint	
Pièce n°30	Plinthes	Plâtre - Carrelage gris/blanc 10*10 + colle + joint	
Escalier n°3	Plinthes	Plâtre - Carrelage gris/blanc 10*10 + colle + joint	
Pièce n°101	Plinthes	Plâtre - Carrelage gris/blanc 10*10 + colle + joint	
Escalier n°4	Plinthes	Plâtre - Carrelage gris/blanc 10*10 + colle + joint	

Amiante Amiante

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°201	Plinthes	Plâtre - Carrelage gris/blanc 10*10 + colle + joint	

Z009 : Plancher Dalle béton Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°28	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	
Pièce n°30	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	
Escalier n°3	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	
Pièce n°101	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	
Escalier n°4	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	
Pièce n°201	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	

Z010 : Fenêtre fixe 8 carreaux Métal peint Mastic vitrier (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°101	Fenêtre fixe 8 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	

Z011 : Conduit de ventilation petit/gauche Fibrociment (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°21	Conduit de ventilation petit/gauche	Fibrociment	
Pièce n°206	Conduit de ventilation petit/gauche	Fibrociment	
Pièce n°301	Conduit de ventilation petit/gauche	Fibrociment	

Z012 : Conduit de ventilation gros/droite Fibrociment (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°21	Conduit de ventilation gros/droite	Fibrociment	
Pièce n°206	Conduit de ventilation gros/droite	Fibrociment	
Pièce n°301	Conduit de ventilation gros/droite	Fibrociment	

Z013 : Fenêtre fixe 27 carreaux Métal peint Mastic vitrier (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°108	Fenêtre fixe 27 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	
Pièce n°108 bis	Fenêtre fixe 27 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	

Z014 : Murs Plâtre Faïence blanc 15*15 + colle + joint (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°15	Murs	Plâtre - Faïence blanc 15*15 + colle + joint	

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°16	Murs	Plâtre - Faïence blanc 15*15 + colle + joint	

Z015 : Murs Parpaings Faïence vert/beige bambou 15*15 + colle + joint (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°12	Murs	Parpaings - Faïence vert/beige bambou 15*15 + colle + joint	
Pièce n°33	Murs	Parpaings - Faïence vert/beige bambou 15*15 + colle + joint	
Pièce n°110	Murs	Parpaings - Faïence vert/beige bambou 15*15 + colle + joint	

Z016 : Plancher Dalle béton Carrelage gris/blanc/rose 30*30 + colle + joint + ragréage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°4	Plancher	Dalle béton - Carrelage gris/blanc/rose 30*30 + colle + joint + ragréage	
Pièce n°5	Plancher	Dalle béton - Carrelage gris/blanc/rose 30*30 + colle + joint + ragréage	
Pièce n°33	Plancher	Dalle béton - Carrelage gris/blanc/rose 30*30 + colle + joint + ragréage	

Z017 : Porte double 16 carreaux Métal peint Mastic vitrier (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°11	Porte double 16 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	
Pièce n°29	Porte double 16 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	

Z018 : Fenêtre fixe 18/20 carreaux Métal peint Mastic vitrier (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°6	Fenêtre fixe 18/20 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	
Pièce n°201	Fenêtre fixe 18/20 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	

Z019 : Couverture Ardoise naturelle (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°8	Couverture n°2	Ardoise naturelle	
Pièce n°111	Couverture	Ardoise naturelle	
Pièce n°112	Couverture n°2	Ardoise naturelle	

Z020 : Fenêtre fixe 21 carreaux Métal peint Mastic vitrier (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°29	Fenêtre fixe 21 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	
Pièce n°109	Fenêtre fixe 21 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	
Pièce n°110	Fenêtre fixe 21 carreaux n°1	Métal peint - Mastic vitrier	
	Fenêtre fixe 21 carreaux n°2	Métal peint - Mastic vitrier	

5	Résultats du repérage
----------	------------------------------

5.1	Résultats de l'Analyse Documentaire :
------------	--

Titre
Programme de travaux

5.2	Liste des matériaux et produits repérés
-----	---

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Pièce n°1	RDC	C	Fenêtre 2 vantaux / 8 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B01)	Non	
		Murs	Murs	Parpaings		Non	
		Plafond	Plafond	Hourdis béton, dalle béton		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
		Murs	Porte - Dormant et ouvrant intérieur	Métal - Peinture, Joint vitrier silicone transparent		Non	
Escalier n°1	RDC	B	Murs	Parpaings		Non	
		Sol	Plancher	Béton		Non	
Pièce n°2	RDC	C	Fenêtre 2 vantaux / 8 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B01)	Non	
		Murs	Murs	Parpaings		Non	
		Plafond	Plafond	Hourdis béton		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
		Murs	Double porte vitrée de garage - Dormant et ouvrant intérieur	Métal - Peinture, joint vitrier silicone transparent		Non	
Pièce n°3	RDC	Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage blanc losange + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B02)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage gris 30*30 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B03)	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage blanc 30*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B04)	Non	
		F	Fenêtre fixe *2 / 1 carreau	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B05)	Oui	
		Murs	Murs	Plâtre - Papier-peint, peinture		Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois, polystyrène - Peinture		Non	
Pièce n°4	RDC	Murs	Conduit de fluide	PVC, cuivre		Non	
		Murs	Murs	Plâtre - Faïence bleu 20*25 + colle + joint		Non	
		Plafond	Plafond	Lambris PVC		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage gris/blanc/rose 30*30 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B07)	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage blanc 30*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B04)	Non	
Pièce n°5	RDC	Murs	Murs	Plâtre - Faïence bleu 20*25 + colle + joint	Résultat d'analyse (B06)	Non	

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage blanc 30*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B04)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage gris/blanc/rose 30*30 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B07)	Non	
		Plafond	Plafond	Lambris PVC		Non	
		Murs	Conduit de fluide	PVC, cuivre		Non	
Pièce n°6	RDC	E/G	Fenêtre fixe 18/20 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B08)	Oui	
		Murs	Conduit de fluide	PVC, cuivre		Non	
		Murs	Murs	Parpaings - Toile de verre peinte, peinture		Non	
		Plafond	Plafond	Solives, plancher bois, ardoise		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
Pièce n°7	RDC	Murs	Murs	Parpaings - Ciment, enduit	Résultat d'analyse (B09)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige 30*30 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B10)	Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
Pièce n°8	RDC	Murs	Murs	Parpaings, ciment, bac acier, placoplâtre - Laine de roche		Non	
		Toiture	Couverture n°2	Ardoise naturelle	Résultat d'analyse (B88)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
Pièce n°9	RDC	Murs	Murs	Parpaings, ciment		Non	
		Plafond	Structure IPN	Métal - Peinture		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
		Toiture	Couverture	Bac acier - Laine de verre		Non	
		Murs	Conduit d'eaux pluviales	PVC		Non	
		Murs	Gouttières	PVC		Non	
Pièce n°10	RDC	Murs	Murs	Parpaings, métal, bac acier		Non	
		Plafond	Couverture	Bac acier - Laine de verre		Non	
		Sol	Plancher	Terre battue		Non	
		Murs	Poteaux	Béton		Non	
Pièce n°11	RDC	A	Porte double 16 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B11)	Non	
		A	Porte double 36 carreaux	Métal peint - Joint silicone transparent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	

Amiante Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		A	Fenêtres *4 fixe&battant 30 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B12)	Non	
		C	Fenêtre fixe&battant 18 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B13)	Non	
		Murs	Murs	Parpaings, ciment - Peinture		Non	
		Plafond	Plafond	Solives bois, panneau bois aggloméré - Vernis		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
		Murs	Mezzanine - Main-courante	Bois - Vernis		Non	
		Murs	Mezzanine - Garde-corps	Bois - Vernis		Non	
		Sol	Mezzanine	Panneaux bois aggloméré		Non	
Pièce n°12	RDC	C	Murs	Parpaings - Faïence vert/beige bambou 15*15 + colle + joint	Résultat d'analyse (B14)	Non	
		Plafond	Plafond	Solives bois, panneau bois aggloméré		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
		Murs	Conduit de fluide	PVC, cuivre		Non	
Pièce n°13	RDC	A	Porte double	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B15)	Oui	
		A et C	Fenêtre 12 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B16)	Non	
		Murs	Murs	Parpaings, ciment - Peinture		Non	
		Plafond	Plafond	Hourdis béton		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
		B	Porte - Dormant et ouvrant intérieur	Bois - Peinture		Non	
Pièce n°14	RDC	Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage rouge 15*5 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B18)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage jaune et bleu 10*10 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B19)	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage rouge 15*5 + colle + joint	Résultat d'analyse (B17)	Non	
		Murs	Murs	Ciment - Peinture		Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
		Murs	Double Porte vitrée - Dormant et ouvrant intérieur	Bois - Vernis		Non	

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Murs	Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Vernis		Non	
		Murs	Porte - Cadre	Bois - Peinture		Non	
		Murs	Portes - Dormant et ouvrant intérieur	Bois - Peinture		Non	
Escalier n°2	RDC	Murs	Murs	Parpaings - Ciment		Non	
		Sol	Plancher	Béton		Non	
Pièce n°15	RDC	B	Fenêtre 2 vantaux/2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B20)	Non	
		C/D/E	Murs	Plâtre - Faïence blanc 15*15 + colle + joint	Résultat d'analyse (B21)	Non	
		Murs	Murs	Ciment, lambris bois - Papier-peint, vernis		Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
		Sol	Plancher	Plancher bois - Dalles plastiques	Document consulté	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois - Peinture		Non	
		Murs	Fenêtres - 11 Volets	Bois - Peinture		Non	
Pièce n°16	RDC	Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage beige points noirs 10*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B22)	Non	
		Murs	Murs	Plâtre - Faïence blanc 15*15 + colle + joint	Résultat d'analyse (B21)	Non	
		Murs	Murs	Plâtre - Enduit platreaux	Résultat d'analyse (B23)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige points noirs 5*5 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B24)	Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
		Murs	Conduit de fluide	Cuivre		Non	
Pièce n°17	RDC	B	Fenêtre 2 vantaux/2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B20)	Non	
		Murs	Murs	Ciment, lambourde bois - Laine de roche		Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
		Sol	Plancher	Plancher bois		Non	
		Murs	Porte - Dormant et ouvrant intérieur	Bois - Peinture		Non	
Pièce n°18	RDC	Murs	Murs	Plâtre - Faïence vert+bleu+jaune+rose + colle + joint	Résultat d'analyse (B25)	Non	

Amiante Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage marron 20*5 + colle + joint	Résultat d'analyse (B26)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige points noirs 10*10 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B27)	Non	
		Plafond	Plafond	Ciment		Non	
		Murs	Conduit de fluide	PVC, cuivre		Non	
Pièce n°19	RDC	E	Fenêtre 8 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B28)	Non	
		Murs	Murs	Ciment - Peinture		Non	
		Plafond	Plafond	Dalle béton		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
		Murs	Conduit de fluide	PVC		Non	
Pièce n°20	RDC	A	Porte 1 carreau	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B29)	Oui	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Tomettes rouge/marron + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B32)	Non	
		Murs	Murs	Ciment - Papier-peint		Non	
		Plafond	Plafond	Ciment - Peinture		Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois - Peinture		Non	
Pièce n°21	RDC	Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage beige 20*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B30)	Non	
		Sol	Conduit de ventilation gros/droite	Fibrociment	Résultat d'analyse (B34)	Oui	
		Sol	Conduit de ventilation petit/gauche	Fibrociment	Résultat d'analyse (B64)	Oui	
		Murs	Murs	Plâtre - Faïence blanc crème + colle + joint rose	Résultat d'analyse (B31)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Tomettes rouge/marron + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B32)	Non	
		D	Fenêtre 1 vantail / 1 carreau	Bois peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B33)	Non	
Pièce n°22	RDC	D	Fenêtre 1 vantail / 1 carreau	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B35)	Oui	
		B	Fenêtre fixe / 8 carreaux	Bois peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B87)	Non	
		Sol	Marches/Contre-marches	Béton - Carrelage rouge + colle + joint	Résultat d'analyse (B36)	Non	
		Murs	Murs	Ciment - Peinture		Non	
		Plafond	Plafond	Ciment - Peinture		Non	

Amiante Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Murs	Porte - Dormant et ouvrant intérieur	Bois - Peinture		Non	
Pièce n°23	RDC	F	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B37)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige/marron 20*10 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B38)	Non	
		Murs	Murs	Ciment, lambris bois - Papier-peint, vernis		Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre, béton - Peinture		Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois - Peinture		Non	
		F	Fenêtre - 11 Volets	Métal - Peinture		Non	
Pièce n°24	RDC	Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage noir 20*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B39)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige/marron 20*10 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B38)	Non	
		D	Fenêtre 1 vantail / 1 carreau	Bois vernis - Mastic vitrier		Oui	
		Murs	Murs	Plâtre - Faïence blanc 15*15 + colle + joint	Résultat d'analyse (B40)	Non	
		Murs	Murs	Ciment, plâtre - Papier-peint		Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre, béton - Peinture		Non	
		Murs	Conduit de fluide	PVC, cuivre		Non	
Pièce n°25	RDC	Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige clair/foncé 15*10 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B41)	Oui	
		Murs	Murs	Plâtre - Faïence blanc 15*15 + colle + joint	Résultat d'analyse (B40)	Non	
		B	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B37)	Non	
		Murs	Murs	Plâtre - Crépi		Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre, béton - Peinture		Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois - Peinture		Non	
		Murs	Porte - Dormant et ouvrant intérieur	Bois - Peinture		Non	
		B	Fenêtre - 11 Volets	Métal - Peinture		Non	

Amiante Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Pièce n°26	RDC	Sol	Plancher	Dalle béton - Lé plastique coco kaki + la plastique marron + colle	Résultat d'analyse (B42)	Non	
		D	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B37)	Non	
		Murs	Murs	Plâtre, béton, lambris bois - Crépi, vernis		Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre, béton - Peinture		Non	
		D	Fenêtre - 11 Volets	Métal - Peinture		Non	
Pièce n°27	SS	Murs	Murs	Béton banché		Non	
		Plafond	Plafond	Dalle béton		Non	
		Sol	Plancher	Terre battue		Non	
		Murs	Porte - Ouvrant	Bois		Non	
Pièce n°28	RDC	Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B45)	Oui	
		Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage gris/blanc 10*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B43)	Non	
		Murs	Murs	Ciment - Enduit crépi	Résultat d'analyse (B44)	Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
		Murs	Porte vitrée - Dormant et ouvrant	Bois - Peinture, vernis		Non	
Pièce n°29	RDC	B	Fenêtre fixe 21 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B46)	Non	
		A	Porte double 16 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B11)	Non	
		Murs	Murs	Béton, ciment		Non	
		Plafond	Plafond	Dalle béton		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
		Plafond	Poutre	Béton		Non	
		Murs	Porte - Dormant et ouvrant intérieur	Bois - Vernis		Non	
Pièce n°30	RDC	Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B45)	Oui	
		Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage gris/blanc 10*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B43)	Non	
		Murs	Murs	Plâtre, béton, ciment		Non	
		Plafond	Plafond	Dalle béton		Non	
Escalier n°3	RDC	Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B45)	Oui	

Amiante Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage gris/blanc 10*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B43)	Non	
		B	Murs	Ciment		Non	
		Plafond	Plafond	Dalle béton		Non	
Pièce n°31	RDC	Murs	Murs	Béton, ciment, brique		Non	
		Plafond	Plafond	Dalle béton		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
Pièce n°32	RDC	C et D	Conduit de ventilation	Fibrociment	Résultat d'analyse (B47)	Oui	
		Murs	Murs	Ciment, panneaux bois		Non	
		Plafond	Plafond	Voutain béton armé		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
		Murs	Conduit de fluide n°1	PVC, métal		Non	
Pièce n°33	RDC	C	Murs	Parpaings - Faïence vert/beige bambou 15*15 + colle + joint	Résultat d'analyse (B14)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage gris/blanc/rose 30*30 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B07)	Non	
		Murs	Murs	Carreaux plâtre		Non	
		Plafond	Plafond	Dalle béton		Non	
Pièce n°101	1er	A	Porte entrée - Imposte	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B49)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B45)	Oui	
		Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage gris/blanc 10*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B43)	Non	
		C	Fenêtre fixe 8 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B50)	Oui	
		Murs	Murs	Ciment		Non	
		Plafond	Plafond	Dalle béton		Non	
Pièce n°102	1er	Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage marron 20*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B51)	Non	
		A	Fenêtre - 11 Volets	Métal - Peinture		Non	
		A	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B37)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage carré/losange marron + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B52)	Non	

Amiante Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Murs	Murs	Lambris bois, plâtre - Vernis, papier-peint		Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
		Plafond	Poutre	Bois		Non	
		Murs	Porte - Dormant et ouvrant intérieur	Bois - Vernis		Non	
		C	Porte vitrée n°1 - Dormant et ouvrant intérieur	Bois - Peinture		Non	
		Murs	Porte - Dormant et ouvrant intérieur	Bois - Peinture		Non	
Pièce n°103	1er	Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage bleu 20*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B53)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage bleu 20*10 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B54)	Non	
		Murs	Murs	Lambris bois, plâtre - Vernis, papier-peint		Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage		Non	
		Toutes zones	Plinthes	Carrelage bleu, bois stratifié		Non	
		Murs	2 Portes vitrées - Dormant et ouvrant intérieur	Bois - Peinture		Non	
		Murs	Porte - Dormant et ouvrant intérieur	Bois - Peinture		Non	
Pièce n°104	1er	Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage rouge 25*5 + colle + joint	Résultat d'analyse (B56)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage marron 20*10 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B57)	Non	
		Murs	Murs	Plâtre - Faïence beige 15*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B55)	Non	
		Murs	Murs	Plâtre - Papier-peint, faïence beige		Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage marron		Non	
		Toutes zones	Plinthes	Carrelage rouge		Non	
		Murs	Conduit de fluide	PVC, cuivre		Non	
Pièce n°105	1er	Murs	Murs	Plâtre - Faïence beige/blanc fleurs 15*15 + colle + joint	Résultat d'analyse (B58)	Non	

Amiante Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Plafond	Plafond	Placoplâtre peint - Bande calico	Résultat d'analyse (B59)	Oui	
		B	Fenêtre 1 vantail/1 carreau	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B60)	Non	
		Murs	Murs	Plâtre - Peinture, faïence beige motif fleurs		Non	
		Plafond	Plafond	Placoplâtre - Peinture, bande calicot		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage bleu		Non	
		Murs	Porte vitrée - Dormant et ouvrant intérieur	Bois - Peinture		Non	
		Murs	Fenêtre - 05 Dormant et ouvrant intérieur	Bois - Vernis		Non	
		Murs	Fenêtre - 06 Dormant et ouvrant extérieur	Bois - Vernis		Non	
		Murs	Conduit de fluide	PVC, cuivre		Non	
Pièce n°106	1er	Murs	Murs	Plâtre - Faïence beige pistache 10*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B61)	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage blanc/gris 35*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B62)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage blanc/vert/gris 30*30 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B63)	Non	
		Murs	Murs	Plâtre - Papier-peint		Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Peinture		Non	
		Murs	Porte - Dormant et ouvrant intérieur	Bois - Peinture		Non	
		B	Fenêtre récente double vitrage - 06 Dormant et ouvrant	Bois - Vernis		Non	
Pièce n°107	1er	Murs	Murs	Plâtre, lambris bois - Papier-peint, vernis		Non	
		F	Fenêtre - 11 Volets	Métal - Peinture		Non	
		F	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B37)	Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Moquette		Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois - Vernis		Non	
Pièce n°108	1er	B	Fenêtre fixe 27 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B66)	Oui	

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		A	Porte entrée fixe & battant	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B65)	Non	
		Murs	Murs	Béton - Peinture		Non	
		Plafond	Plafond	Béton		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
		Plafond	Poutre	Béton		Non	
Pièce n°108 bis	1er	B	Fenêtre fixe 27 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B66)	Oui	
		Murs	Murs	Béton		Non	
		Plafond	Plafond	Béton		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
Pièce n°108 ter	1er	A	Porte vitrée	Bois peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B67)	Non	
		C	Baie vitrée fixe	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B68)	Oui	
		D et A	Fenêtre fixe	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B69)	Non	
		Murs	Murs	Parpaings, ciment - Peinture		Non	
		Plafond	Plafond	Béton		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
		Murs	Conduit de fluide	PVC, cuivre		Non	
Pièce n°109	1er	A	Porte coulissante	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B70)	Oui	
		B	Fenêtre fixe 21 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B46)	Non	
		Murs	Murs	Béton, panneau bois isorel		Non	
		Plafond	Plafond	Béton		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
		Plafond	Poutre	Béton		Non	
Pièce n°110	1er	B	Porte/Baie vitrée	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B48)	Oui	
		C	Murs	Parpaings - Faïence vert/beige bambou 15*15 + colle + joint	Résultat d'analyse (B14)	Non	
		B	Fenêtre fixe 21 carreaux n°1	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B46)	Non	
		B	Fenêtre fixe 21 carreaux n°2	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B46)	Non	
		Murs	Murs	Béton		Non	
		Plafond	Plafond	Béton banché, planches de bois		Non	
		Murs	Porte d'entrée - Dormant et ouvrant intérieur	Métal plein - Peinture		Non	
Pièce n°111	1er	Toiture	Couverture	Ardoise naturelle	Résultat d'analyse (B88)	Non	
		A	Murs	Parpaings - Ciment		Non	

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
Pièce n°112	1er	Toiture	Couverture n°1	Ardoise fibrociment	Résultat d'analyse (B89)	Oui	
		Toiture	Couverture n°2	Ardoise naturelle	Résultat d'analyse (B88)	Non	
		A	Murs	Parpaings - Ciment		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
Escalier n°4	1er	Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B45)	Oui	
		Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage gris/blanc 10*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B43)	Non	
		B	Murs	Ciment		Non	
		Plafond	Plafond	Dalle béton		Non	
Pièce n°201	2ème	C	Porte 1 vantail / 8 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B91)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B45)	Oui	
		Toutes zones	Plinthes	Plâtre - Carrelage gris/blanc 10*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B43)	Non	
		Murs	Fenêtre fixe 18/20 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B08)	Oui	
		A	Fenêtre fixe 14 carreaux	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B92)	Non	
		Murs	Murs	Lambris bois, ciment - Vernis		Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
Escalier n°5	2ème	B	Murs	Ciment		Non	
		D	Murs	Lambris bois vernis		Non	
		Sol	Plancher	Planches bois		Non	
Pièce n°202	2ème	Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage marron 20*15 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B71)	Non	
		Murs	Murs	Plâtre - Papier-peint		Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois - Vernis		Non	
		Murs	Portes vitrées - Dormant et ouvrant intérieur	Bois - Vernis		Non	
Pièce n°203	2ème	Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige losange arrondi 20*10 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B72)	Non	

Amiante Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		B	Fenêtre - 11 Volets	Métal - Peinture		Non	
		B	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B37)	Non	
		Murs	Murs	Lambris bois - Moquette, vernis		Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois - Vernis		Non	
Pièce n°204	2ème	Murs	Murs	Plâtre, lambris bois - Papier-peint, vernis		Non	
		C	Fenêtre - 11 Volets	Métal - Peinture		Non	
		C	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B37)	Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
		Sol	Plancher	Plancher bois - Vernis		Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois - Vernis		Non	
		Murs	Murs placard	Ciment - Peinture		Non	
		Sol	Plancher placard	Plancher bois - Moquette		Non	
		Plafond	Plafond placard	Ciment - Peinture		Non	
Pièce n°205	2ème	Sol	Plancher - Placard	Dalle béton - Carrelage rouge/beige 10*10 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B73)	Non	
		C	Fenêtre - 11 Volets	Métal - Peinture		Non	
		C	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B37)	Non	
		Murs	Murs	Plâtre, lambris bois - Papier-peint, vernis		Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
		Sol	Plancher	Plancher bois - Vernis		Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois - Peinture		Non	
		Murs	Murs placard - Placard	Ciment, panneau isolant polystyrène extrudé - Peinture		Non	
		Plafond	Plafond placard - Placard	Ciment - Peinture		Non	
Pièce n°206	2ème	Murs	Conduit de ventilation gros/droite	Fibrociment	Résultat d'analyse (B34)	Oui	
		Murs	Conduit de ventilation petit/gauche	Fibrociment	Résultat d'analyse (B64)	Oui	

Amiante Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage marron 20*15 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B75)	Non	
		Murs	Murs	Plâtre - Faïence beige 20*10 + colle + joint	Résultat d'analyse (B74)	Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
Pièce n°207	2ème	Sol/murs	Plancher/Murs	Dalle béton - Carrelage beige/marron + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B77)	Non	
		D	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B76)	Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
		Murs	Porte vitrée - Dormant et ouvrant intérieur	Bois - Vernis		Non	
Pièce n°208	2ème	Murs	Murs	Plâtre - Faïence marron 7,5*7,5 + colle + joint	Résultat d'analyse (B78)	Non	
		D	Fenêtre - 11 Volets	Métal - Peinture		Non	
		D	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux n°2	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B37)	Non	
		B	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux n°1	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B79)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage beige clair 20*15 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B80)	Non	
		Murs	Murs	Plâtre, lambris bois - Papier-peint, vernis		Non	
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois - Vernis		Non	
		Toutes zones	Meuble	Ciment, parement brique		Non	
Pièce n°209	2ème	D	Porte fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B81)	Non	
		B	Fenêtre - 11 Volets	Métal - Peinture		Non	
		B	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B37)	Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton - Carrelage marron losange gros 25*25 + colle + joint + ragréage	Résultat d'analyse (B82)	Non	
		Murs	Murs	Plâtre, parement brique ciment, lambris bois - Papier-peint, vernis		Non	

Amiante Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Plafond	Plafond	Lambris bois - Vernis		Non	
		Plafond	Poutre	Bois		Non	
		Toutes zones	Plinthes	Bois - Vernis		Non	
		Murs	Murs Balcon - Blacon	Béton		Non	
		Sol	Sol Balcon - Blacon	Béton - Carrelage tomettes rouge		Non	
Pièce n°210	2ème	Sol	Plancher	Dalle béton - Résine / membrane gris	Résultat d'analyse (B83)	Non	
		Murs	Murs	Parpaings, ciment, couvertine graviers béton		Non	
Pièce n°301	3ème	Sol	Conduit de ventilation gros/droite	Fibrociment	Résultat d'analyse (B34)	Oui	
		Sol	Conduit de ventilation petit/gauche	Fibrociment	Résultat d'analyse (B64)	Oui	
		D	Porte 1 vantail / 9 carreaux	Bois vernis - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B84)	Non	
		Plafond	Lurcarne *2	Métal peint - Mastic vitrier	Résultat d'analyse (B93)	Non	
		Murs	Murs	Parpaings, brique		Non	
		Plafond	Charpente	Solives et voliges bois - Ardoise naturelle		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
		Murs	Boisseaux de cheminée *3	Ciment		Non	
Pièce n°302	3ème	Murs	Murs	Parpaings, brique		Non	
		Murs	Boisseaux de cheminée *3	Ciment		Non	
		Plafond	Charpente	Bois		Non	
		Sol	Plancher	Dalle béton		Non	
		Plafond	Couverture	Bac acier		Non	
Toitures n°1	Ext	Sol	Plancher	Dalle béton - Résine / membrane gris		Non	
Toitures n°2	Ext	Toiture	Couverture	Ardoise naturelle		Non	
Toitures n°3	Ext	Toiture	Conduit de cheminée	Fibrociment	Résultat d'analyse (B85)	Oui	
		Toiture	Conduit de cheminée - Boisseau	Joint étanchéité	Résultat d'analyse (B86)	Non	
		Toiture	Couverture	Bac acier		Non	
Toitures n°4	Ext	Toiture	Couverture	Ardoise naturelle		Non	
Toitures n°5	Ext	Toiture	Couverture n°1	Ardoise naturelle		Non	
		Toiture	Couverture n°2	Ardoise fibrociment		Oui	
Toitures n°6	Ext	Toiture	Couverture	Bac acier		Non	

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Façades Ouest-Nord	Ext	Murs	Murs	Plaques fibrociment	Résultat d'analyse (B90)	Oui	

5.3	Commentaire sur la mission
	Nous émettons des réserves quant aux prélèvements B64 (conduit fibrociment) qui est identifié négatif ; et les bandes calico (B59) qui sont identifiés positives. Nous avons demandé une contre analyse par le laboratoire, afin de s'assurer du bon résultat. Si les contres analyses restent sur les même résultats, une investigation supplémentaire devra être réalisé pour affiner le sondage et les ZPSO des bandes calico. Le 03/07 la contre analyse du conduit fibrociment dans la pièce P301 donne un résultat positif. Le laboratoire s'est trompé, et nous étions donc sur un premier résultat "faux négatif". La contre analyse du prélèvement (B59) dans la pièce P105 est bien confirmé amianté.

5.4	Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage
-----	--

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation



PRELEVEMENT : B01

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°1	Référence du sondage	
Matériau	Bois vernis - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre 2 vantaux / 8 carreaux - C
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Bois vernis / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau semi-dur de type mastic (gris) (foncé)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B02

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°3	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage blanc losange + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage blanc losange + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B03

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°3	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage gris 30*30 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage gris 30*30 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
002-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B04

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°3	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Carrelage blanc 30*10 + colle + joint	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Carrelage blanc 30*10 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

Amiante Amiante



PRELEVEMENT : B05

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°3	Référence du sondage	
Matériau	Métal peint - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre fixe *2 / 1 carreau - F
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Métal peint / Mastic vitrier		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B06

Emplacement

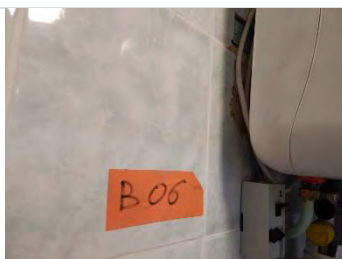

Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°5	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Faïence bleu 20*25 + colle + joint	Localisation	Murs - Murs
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Faïence bleu 20*25 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type joint ciment (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B07

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°5	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage gris/blanc/rose 30*30 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage gris/blanc/rose 30*30 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B08

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°6	Référence du sondage	
Matériau	Métal peint - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre fixe 18/20 carreaux - E/G
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Métal peint / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B09

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°7	Référence du sondage	
Matériau	Parpaings - Ciment, enduit	Localisation	Murs - Murs
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Parpaings / Ciment, enduit		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple (jaune) (fibreux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B10

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°7	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage beige 30*30 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage beige 30*30 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
002-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B11

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°11	Référence du sondage	
Matériau	Métal peint - Mastic vitrier	Localisation	Porte double 16 carreaux - A
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Métal peint / Mastic vitrier		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B12

Emplacement

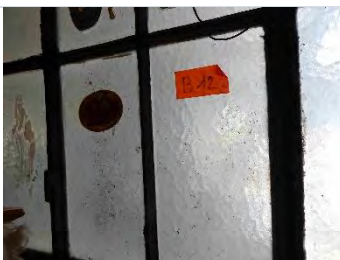

Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°11	Référence du sondage	
Matériau	Métal peint - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtres *4 fixe&battant 30 carreaux - A
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Métal peint / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B13

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°11	Référence du sondage	
Matériau	Métal peint - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre fixe&battant 18 carreaux - C
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Métal peint / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B14

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°12	Référence du sondage	
Matériau	Parpaings - Faïence vert/beige bambou 15*15 + colle + joint	Localisation	Murs - C
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Parpaings / Faïence vert/beige bambou 15*15 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B15

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°13	Référence du sondage	
Matériau	Bois vernis - Mastic vitrier	Localisation	Porte double - A
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Bois vernis / Mastic vitrier		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B16

Emplacement

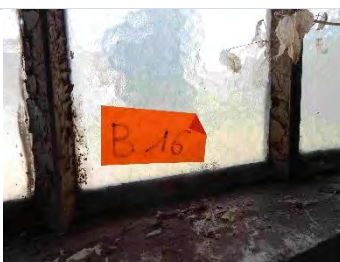

Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°13	Référence du sondage	
Matériau	Métal peint - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre 12 carreaux - A et C
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Métal peint / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B17

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°14	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Carrelage rouge 15*5 + colle + joint	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Carrelage rouge 15*5 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B18

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°14	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage rouge 15*5 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage rouge 15*5 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
002-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B19

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°14	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage jaune et bleu 10*10 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage jaune et bleu 10*10 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
002-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B20

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°15	Référence du sondage	
Matériau	Bois vernis - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre 2 vantaux/2 carreaux - B
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Bois vernis / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B21

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°15	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Faïence blanc 15*15 + colle + joint	Localisation	Murs - C/D/E

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Faïence blanc 15*15 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B22

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°16	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Carrelage beige points noirs 10*10 + colle + joint	Localisation	Plinthes - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Carrelage beige points noirs 10*10 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B23

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°16	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Enduit platreux	Localisation	Murs - Murs
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Enduit platreux		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B24

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°16	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage beige points noirs 5*5 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage beige points noirs 5*5 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type joint ciment (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
002-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B25

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°18	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Faïence vert+bleu+jaune+rose + colle + joint	Localisation	Murs - Murs
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Faïence vert+bleu+jaune+rose + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B26

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°18	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Carrelage marron 20*5 + colle + joint	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Carrelage marron 20*5 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B27

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°18	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage beige points noirs 10*10 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage beige points noirs 10*10 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B28

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°19	Référence du sondage	
Matériau	Métal peint - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre 8 carreaux - E
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Métal peint / Mastic vitrier		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ;	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B29

Emplacement

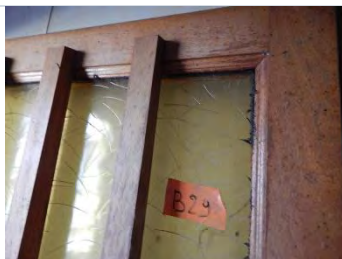

Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°20	Référence du sondage	
Matériau	Bois vernis - Mastic vitrier	Localisation	Porte 1 carreau - A
Résultat amiante	PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Bois vernis / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau souple de type mastic (collant) (marron)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B30

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°21	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Carrelage beige 20*10 + colle + joint	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Carrelage beige 20*10 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B31

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°21	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Faïence blanc crème + colle + joint rose	Localisation	Murs - Murs
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Faïence blanc crème + colle + joint rose		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B32

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°21	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Tomettes rouge/marron + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Tomettes rouge/marron + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

Amiante Amiante



PRELEVEMENT : B33

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°21	Référence du sondage	
Matériau	Bois peint - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre1 vantail/ 1 carreau - D
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Bois peint / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B34

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	3ème - Pièce n°301	Référence du sondage	
Matériau	Fibrociment	Localisation	Conduit de ventilation gros/droite - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Fibrociment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)



PRELEVEMENT : B35

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°22	Référence du sondage	
Matériau	Bois vernis - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre 1 vantail / 1 carreau - D
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Boi vernis / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B36

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°22	Référence du sondage	
Matériau	Béton - Carrelage rouge + colle + joint	Localisation	Marches/Contre-marches - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Béton / Carrelage rouge + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B37

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°23	Référence du sondage	
Matériau	Bois vernis - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux - F
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Bois vernis / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B38

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	11/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°23	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage beige/marron 20*10 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage beige/marron 20*10 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-032550-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B39

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°24	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Carrelage noir 20*10 + colle + joint	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Carrelage noir 20*10 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B40

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°24	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Faïence blanc 15*15 + colle + joint	Localisation	Murs - Murs
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Faïence blanc 15*15 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau de type peinture (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B41

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°25	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage beige clair/foncé 15*10 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage beige clair/foncé 15*10 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B42

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°26	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Lé plastique coco kaki + la plastique marron + colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Lé plastique coco kaki + la plastique marron + colle		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
002-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B43

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°28	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Carrelage gris/blanc 10*10 + colle + joint	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Carrelage gris/blanc 10*10 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (tacheté) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B44

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°28	Référence du sondage	
Matériau	Ciment - Enduit crépi	Localisation	Murs - Murs
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Ciment / Enduit crépi		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B45

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°28	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (clair) (tacheté) (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B46

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°29	Référence du sondage	
Matériau	Métal peint - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre fixe 21 carreaux - B
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Métal peint / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (friable) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B47

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°32	Référence du sondage	
Matériau	Fibrociment	Localisation	Conduit de ventilation - C et D
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Fibrociment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)



PRELEVEMENT : B48

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°110	Référence du sondage	
Matériau	Métal peint - Mastic vitrier	Localisation	Porte/Baie vitrée - B
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Métal peint / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B49

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°101	Référence du sondage	
Matériau	Bois vernis - Mastic vitrier	Localisation	Porte entrée - A Imposte
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Bois vernis / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B50

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°101	Référence du sondage	
Matériau	Métal peint - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre fixe 8 carreaux - C
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Métal peint / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B51

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°102	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Carrelage marron 20*10 + colle + joint	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Carrelage marron 20*10 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B52

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°102	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage carré/losange marron + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage carré/losange marron + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B53

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°103	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Carrelage bleu 20*10 + colle + joint	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Carrelage bleu 20*10 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B54

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°103	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage bleu 20*10 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage bleu 20*10 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B55

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°104	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Faïence beige 15*10 + colle + joint	Localisation	Murs - Murs
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plastique / Faïence beige 15*10 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B56

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°104	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Carrelage rouge 25*5 + colle + joint	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Carrelage rouge 25*5 + colle + joint		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B57

Emplacement

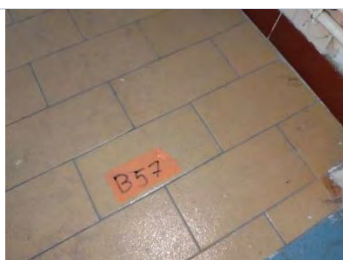

Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°104	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage marron 20*10 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage marron 20*10 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B58

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°105	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Faïence beige/blanc fleurs 15*15 + colle + joint	Localisation	Murs - Murs
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Faïence beige/blanc fleurs 15*15 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B59

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°105	Référence du sondage	
Matériau	Placoplâtre peint - Bande calico	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Placoplâtre peint / Bande calico		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)
002-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)
003-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B60

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°105	Référence du sondage	
Matériau	Bois vernis - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre 1 vantail/1 carreau - B
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Bois vernis / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B61

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°106	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Faïence beige pistache 10*10 + colle + joint	Localisation	Murs - Murs
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Faïence beige pistache 10*10 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B62

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°106	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Carrelage blanc/gris 35*10 + colle + joint	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Carrelage blanc/gris 35*10 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B63

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°106	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage blanc/vert/gris 30*30 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage blanc/vert/gris 30*30 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B64

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	3ème - Pièce n°301	Référence du sondage	
Matériau	Fibrociment	Localisation	Conduit de ventilation petit/gauche - Sol
Résultat amiante	PRÉSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Fibrociment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)



PRELEVEMENT : B65

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°108	Référence du sondage	
Matériau	Métal peint - Mastic vitrier	Localisation	Porte entrée fixe & battant - A
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Métal peint / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B66

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°108	Référence du sondage	
Matériau	Métal peint - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre fixe 27 carreaux - B
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Métal peint / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B67

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°108 ter	Référence du sondage	
Matériau	Bois peint - Mastic vitrier	Localisation	Porte vitrée - A
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Bois peint / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B68

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°108 ter	Référence du sondage	
Matériau	Métal peint - Mastic vitrier	Localisation	Baie vitrée fixe - C
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Métal peint / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B69

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°108 ter	Référence du sondage	
Matériau	Métal peint - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre fixe - D et A
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Métal peint / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B70

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°109	Référence du sondage	
Matériau	Métal peint - Mastic vitrier	Localisation	Porte coulissante - A
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Métal peint / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B71

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	2ème - Pièce n°202	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage marron 20*15 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage marron 20*15 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B72

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	2ème - Pièce n°203	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage beige losange arrondi 20*10 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage beige losange arrondi 20*10 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B73

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	2ème - Pièce n°205	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage rouge/beige 10*10 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol Placard
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage rouge/beige 10*10 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B74

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	2ème - Pièce n°206	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Faïence beige 20*10 + colle + joint	Localisation	Murs - Murs
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Faïence beige 20*10 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B75

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	2ème - Pièce n°206	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage marron 20*15 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage marron 20*15 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B76

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	2ème - Pièce n°207	Référence du sondage	
Matériau	Bois vernis - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux - D
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Bois vernis / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B77

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	2ème - Pièce n°207	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage beige/marron + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher/Murs - Sol/murs
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage beige/marron + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B78

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	2ème - Pièce n°208	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre - Faïence marron 7,5*7,5 + colle + joint	Localisation	Murs - Murs
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre / Faïence marron 7,5*7,5 + colle + joint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B79

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	2ème - Pièce n°208	Référence du sondage	
Matériau	Bois vernis - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux n°1 - B
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Bois vernis / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B80

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	2ème - Pièce n°208	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage beige clair 20*15 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage beige clair 20*15 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B81

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	2ème - Pièce n°209	Référence du sondage	
Matériau	Bois vernis - Mastic vitrier	Localisation	Porte fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux - D
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Bois vernis / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B82

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	2ème - Pièce n°209	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Carrelage marron losange gros 25*25 + colle + joint + ragréage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Carrelage marron losange gros 25*25 + colle + joint + ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B83

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	2ème - Pièce n°210	Référence du sondage	
Matériau	Dalle béton - Résine / membrane gris	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle béton / Résine / membrane gris		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau souple (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B84

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	3ème - Pièce n°301	Référence du sondage	
Matériau	Bois vernis - Mastic vitrier	Localisation	Porte 1 vantail / 9 carreaux - D
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Bois vernis / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B85

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	Ext - Toitures n°3	Référence du sondage	
Matériau	Fibrociment	Localisation	Conduit de cheminée - Toiture
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Fibrociment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)



PRELEVEMENT : B86

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	Ext - Toitures n°3	Référence du sondage	
Matériau	Joint étanchéité	Localisation	Conduit de cheminée - Toiture Boisseau
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint étanchéité		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type aluminium (gris) (brillant) ; matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B87

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Pièce n°22	Référence du sondage	
Matériau	Bois peint - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre fixe / 8 carreaux - B
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Bois peint / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B88

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°111	Référence du sondage	
Matériau	Ardoise naturelle	Localisation	Couverture - Toiture
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Ardoise naturelle		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ardoise (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B89

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	1er - Pièce n°112	Référence du sondage	
Matériau	Ardoise fibrociment	Localisation	Couverture n°1 - Toiture
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Ardoise fibrociment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)



PRELEVEMENT : B90

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	Ext - Façades Ouest-Nord	Référence du sondage	
Matériau	Plaques fibrociment	Localisation	Murs - Murs
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plaques fibrociment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)



PRELEVEMENT : B91

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	2ème - Pièce n°201	Référence du sondage	
Matériau	Bois vernis - Mastic vitrier	Localisation	Porte 1 vantail / 8 carreaux - C
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Bois vernis / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B92

Emplacement



Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	2ème - Pièce n°201	Référence du sondage	
Matériau	Métal peint - Mastic vitrier	Localisation	Fenêtre fixe 14 carreaux - A
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Métal peint / Mastic vitrier		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : B93

Emplacement

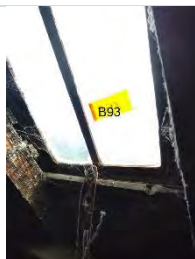

Nom du client	ROLLET (Madame)	Nom de l'opérateur	MEHU Vincent
Numéro de dossier	ROLLET 8882 11.06.25	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	3ème - Pièce n°301	Référence du sondage	
Matériau	Métal peint - Mastic vitrier	Localisation	Lurcarne *2 - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Métal peint / Mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-SG-033558-01	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

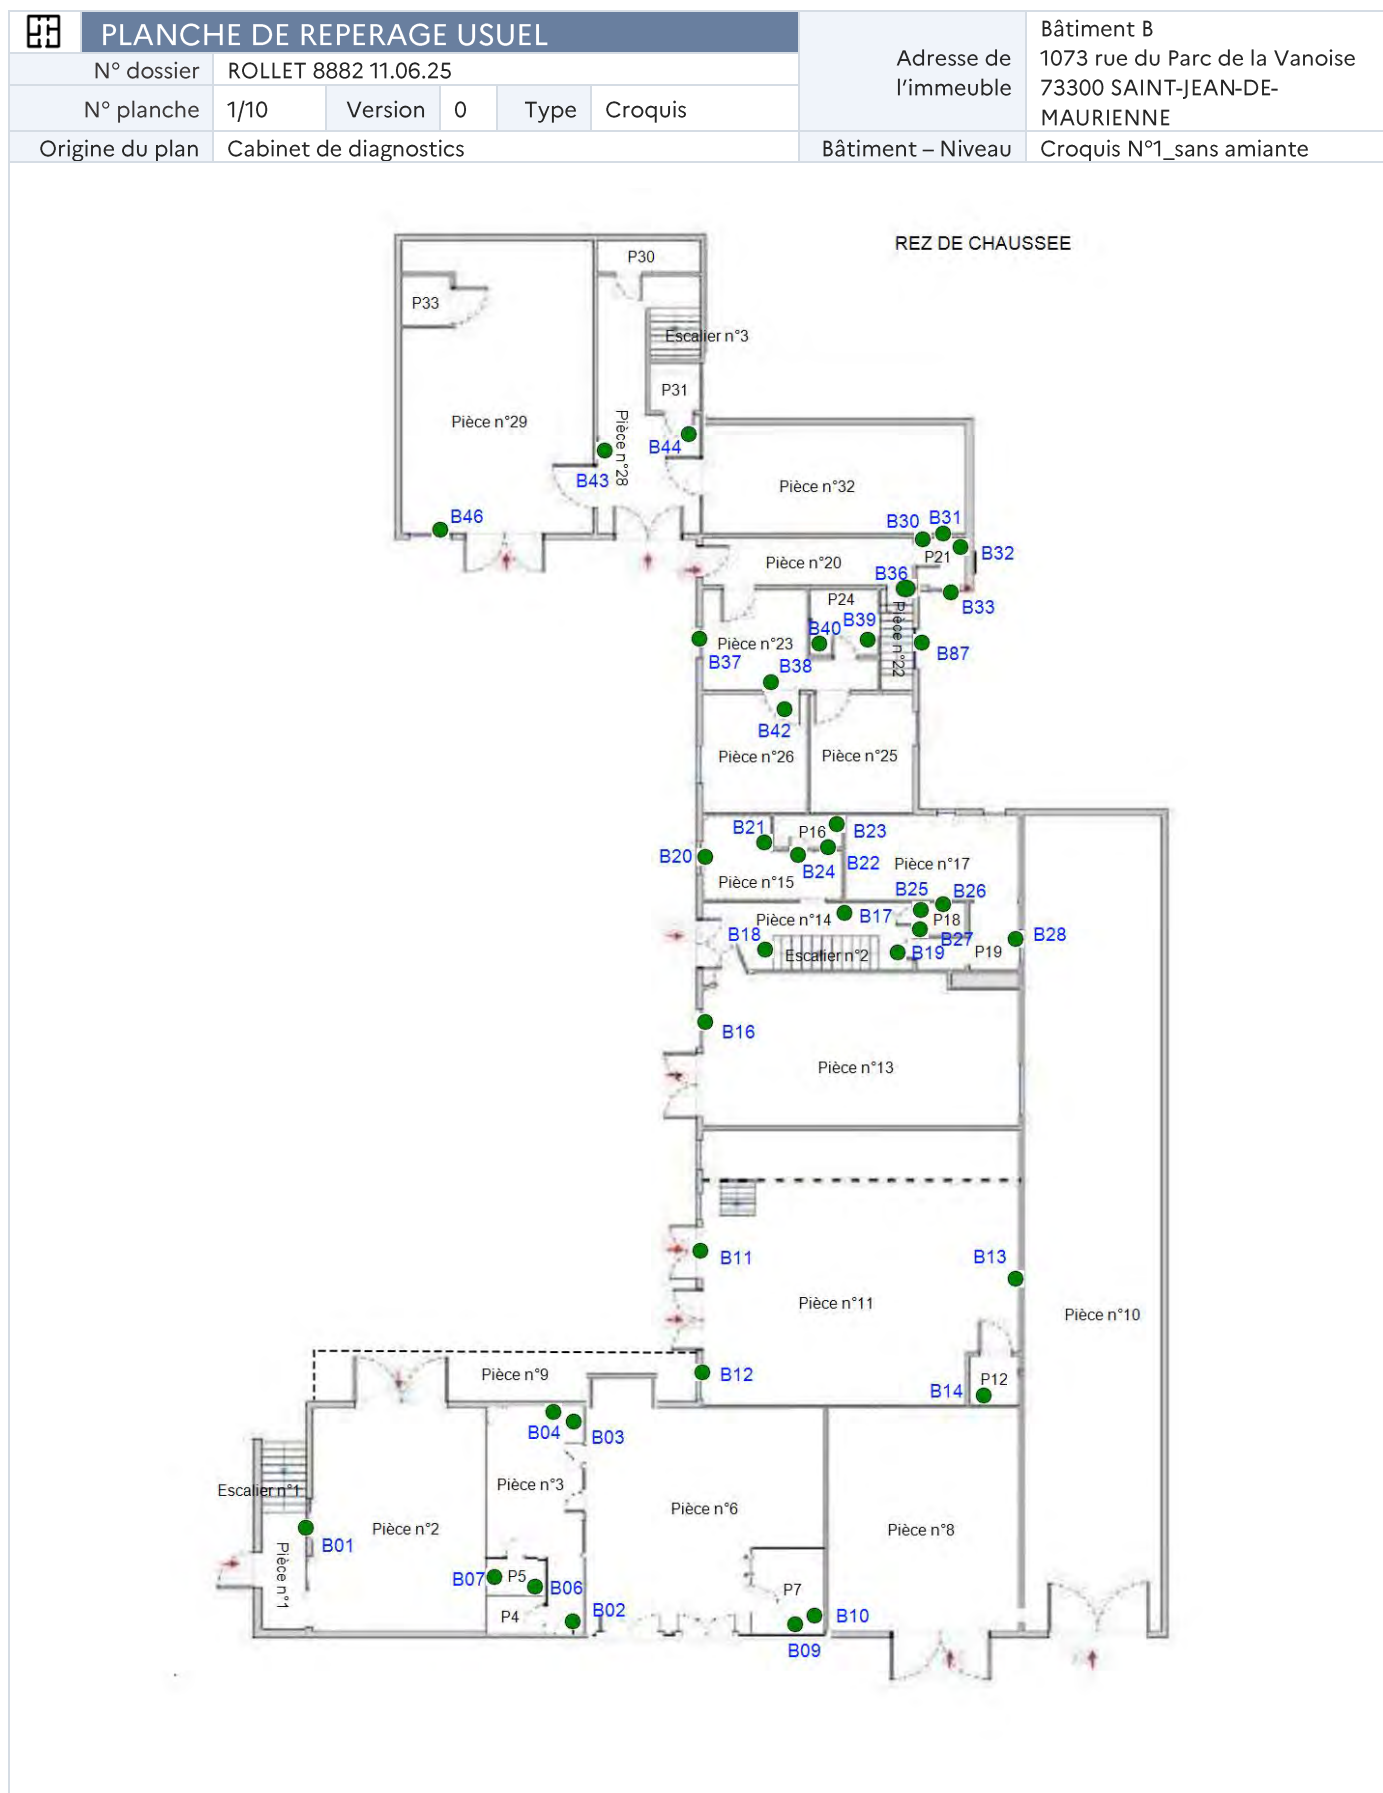

Amiante Amiante



PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier ROLLET 8882 11.06.25

N° planche 2/10 Version 0 Type Croquis


Origine du plan Cabinet de diagnostics

Adresse de
l'immeuble

Bâtiment B
1073 rue du Parc de la Vanoise
73300 SAINT-JEAN-DE-
MAURIENNE

Bâtiment – Niveau

Croquis N°2_avec amiante

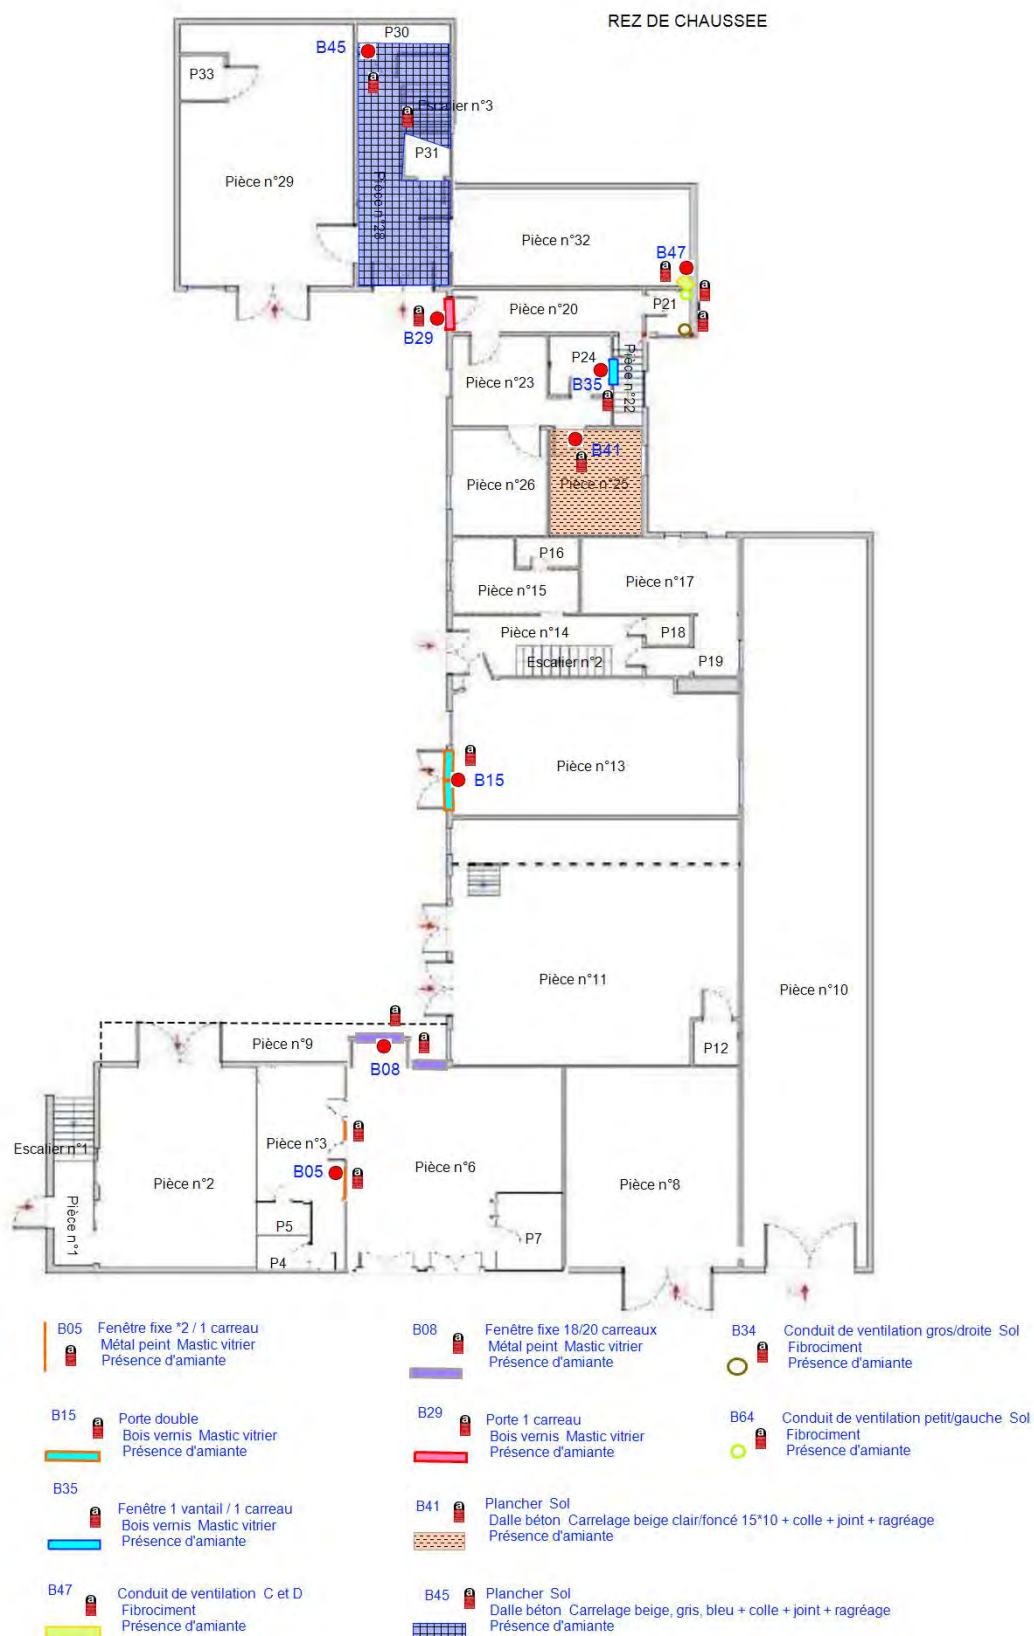

Amiante Amiante



PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier	ROLLET 8882 11.06.25				Adresse de l'immeuble	Bâtiment B
N° planche	3/10	Version	0	Type		1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Origine du plan	Cabinet de diagnostics				Bâtiment – Niveau	Croquis N°3_sans amiante


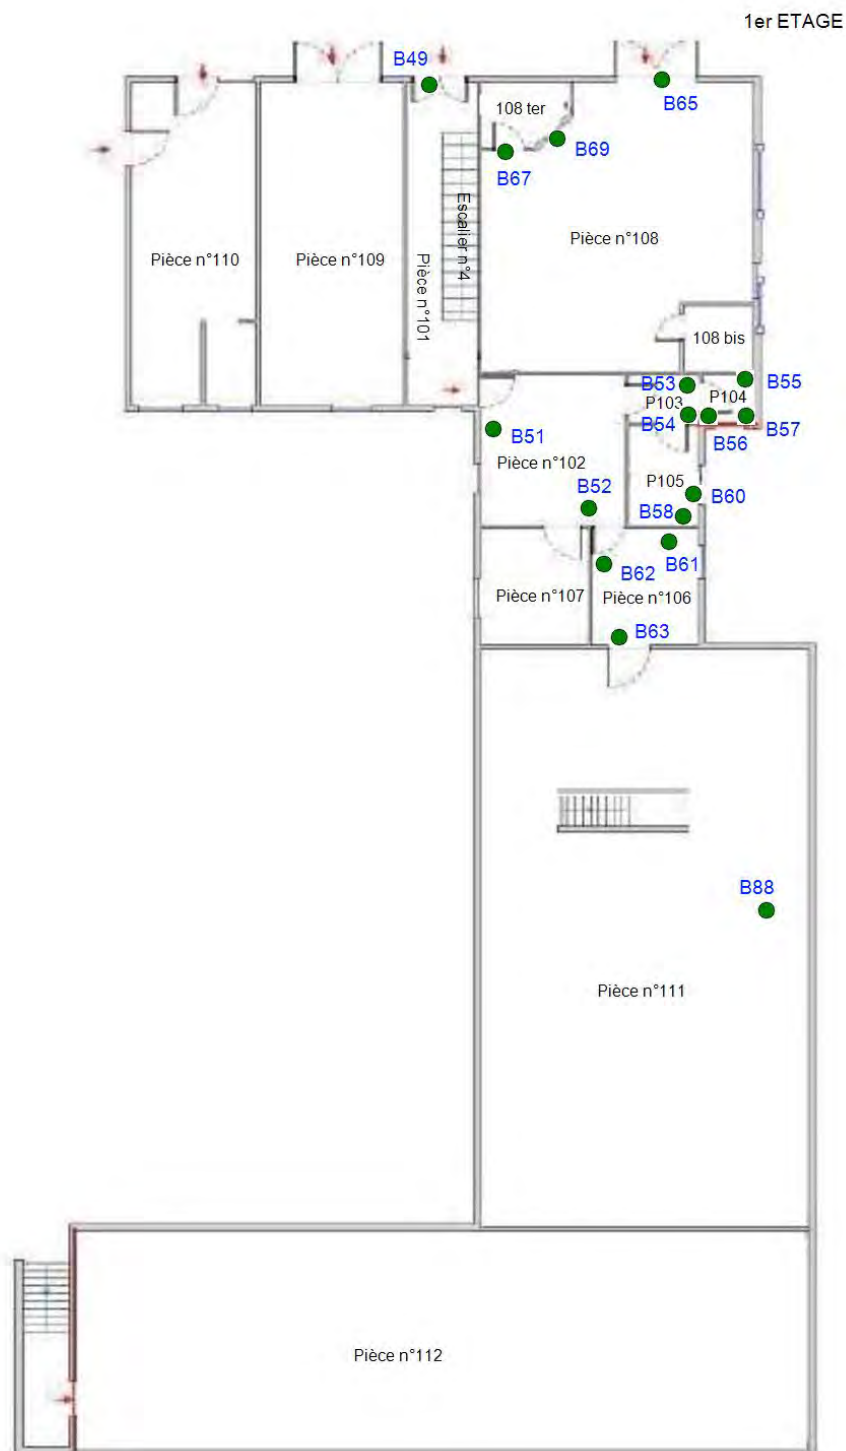




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier	ROLLET 8882 11.06.25					Adresse de l'immeuble	1073 rue du Parc de la Vanoise
N° planche	4/10	Version	0	Type	Croquis		73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Origine du plan	Cabinet de diagnostics					Bâtiment – Niveau	Croquis N°4_avec amiante

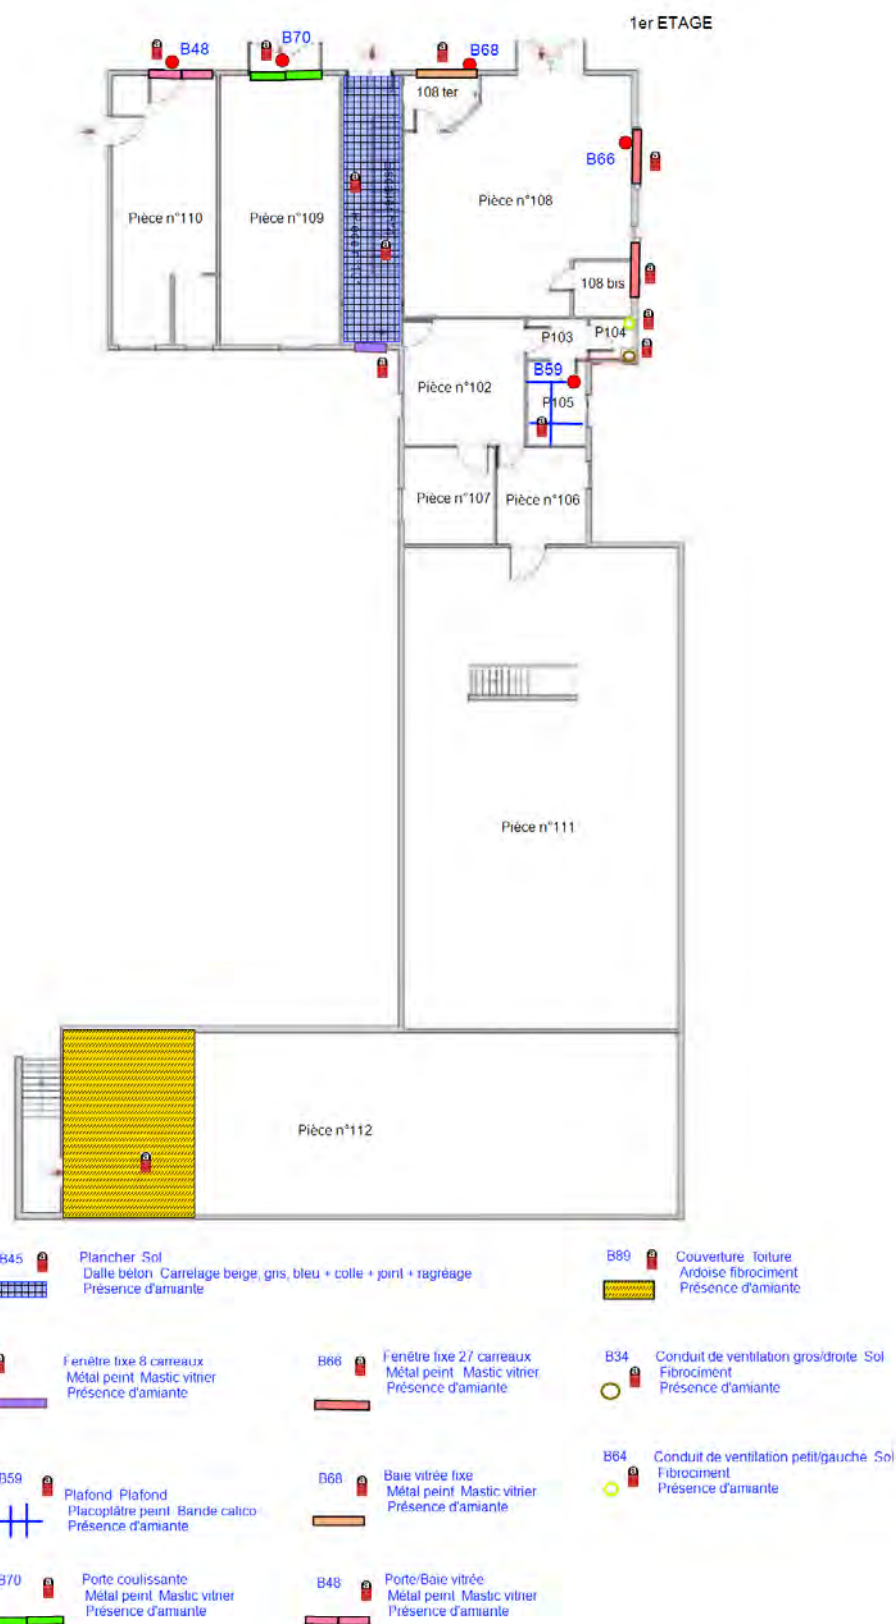

Amiante Amiante



PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier						ROLLET 8882 11.06.25		Adresse de l'immeuble	1073 rue du Parc de la Vanoise
N° planche		5/10	Version	0	Type	Croquis	73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE		
Origine du plan		Cabinet de diagnostics						Bâtiment – Niveau	Croquis N°5_sans amiante


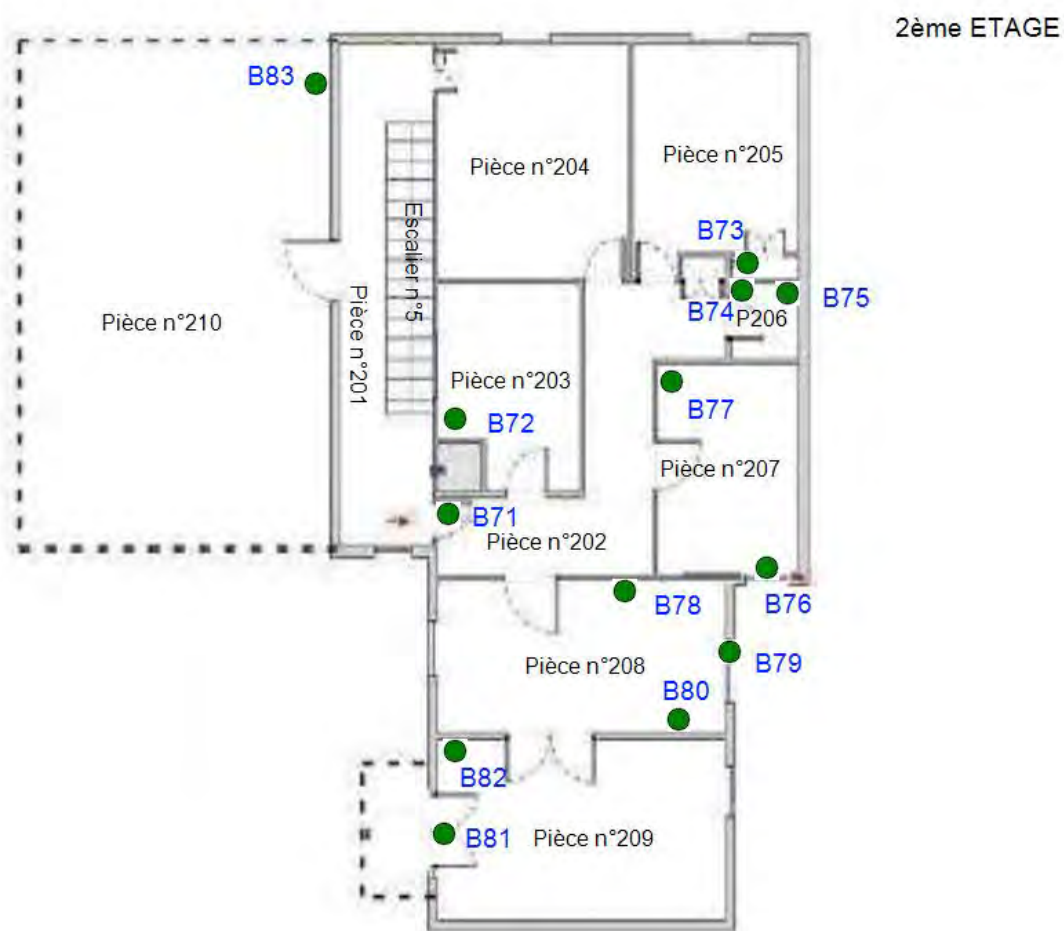




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier	ROLLET 8882 11.06.25				Adresse de l'immeuble	Bâtiment B
N° planche	6/10	Version	0	Type		1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Origine du plan	Cabinet de diagnostics				Bâtiment – Niveau	Croquis N°6_avec amiante

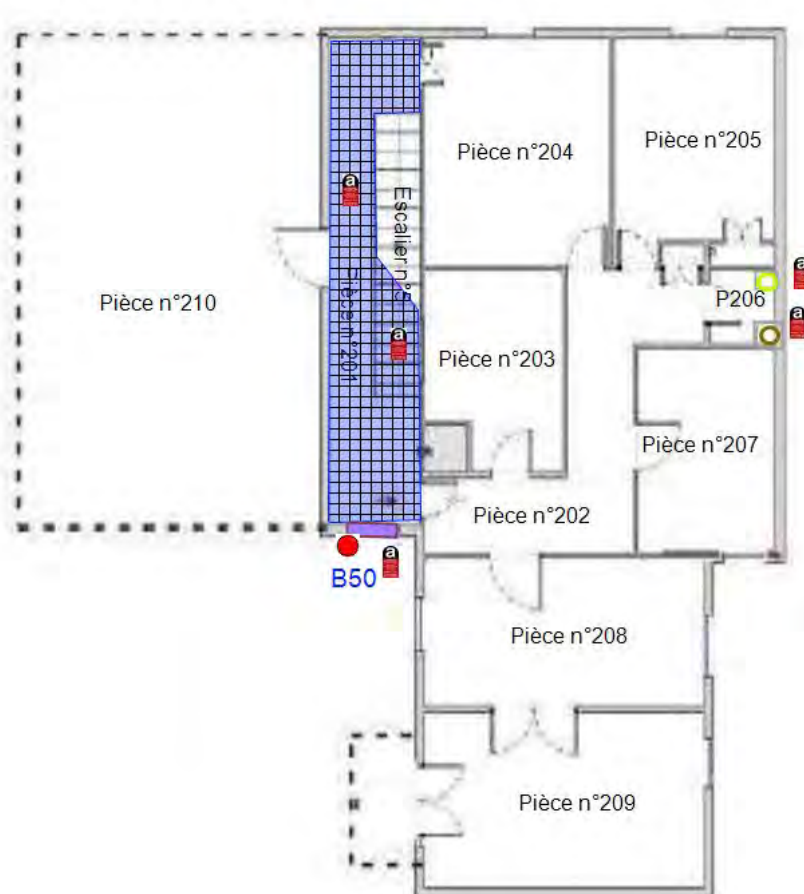

2ème ETAGE



B45  Plancher Sol
Dalle béton Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage
Présence d'amiante



B34  Conduit de ventilation gros/droite Sol
Fibrociment
Présence d'amiante



B64  Conduit de ventilation petit/gauche Sol
Fibrociment
Présence d'amiante



B50  Fenêtre fixe 8 carreaux
Métal peint Mastic vitrier
Présence d'amiante



PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier	ROLLET 8882 11.06.25				Adresse de l'immeuble	Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
N° planche	7/10	Version	0	Type		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics				Bâtiment – Niveau	Croquis N°7_sans amiante

3ème ETAGE


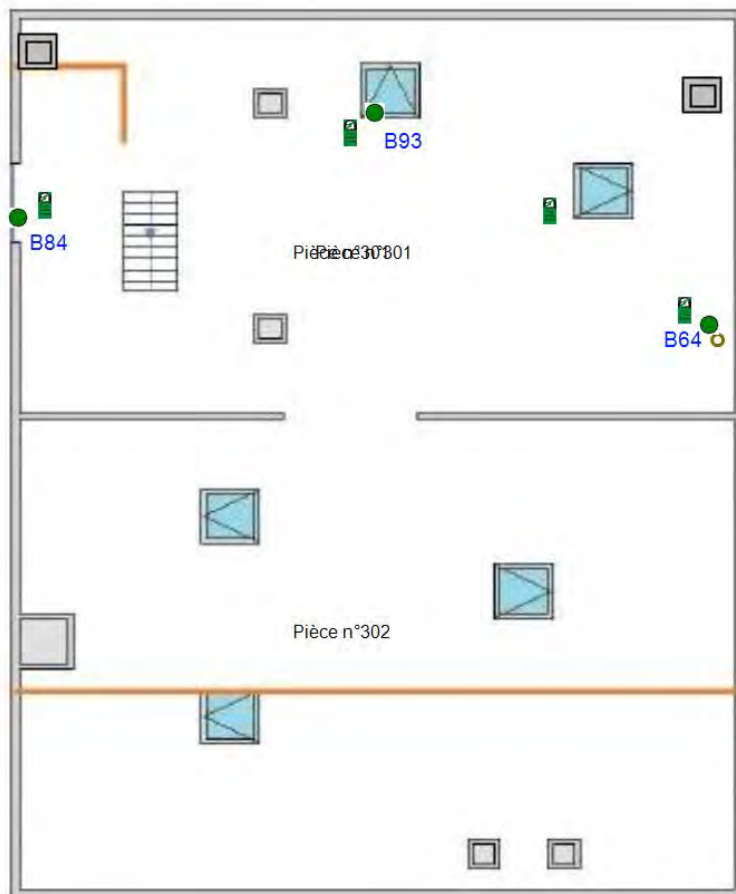




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier	ROLLET 8882 11.06.25				Adresse de l'immeuble	Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
N° planche	8/10	Version	0	Type		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics				Bâtiment – Niveau	Croquis N°8_avec amiante

3ème ETAGE

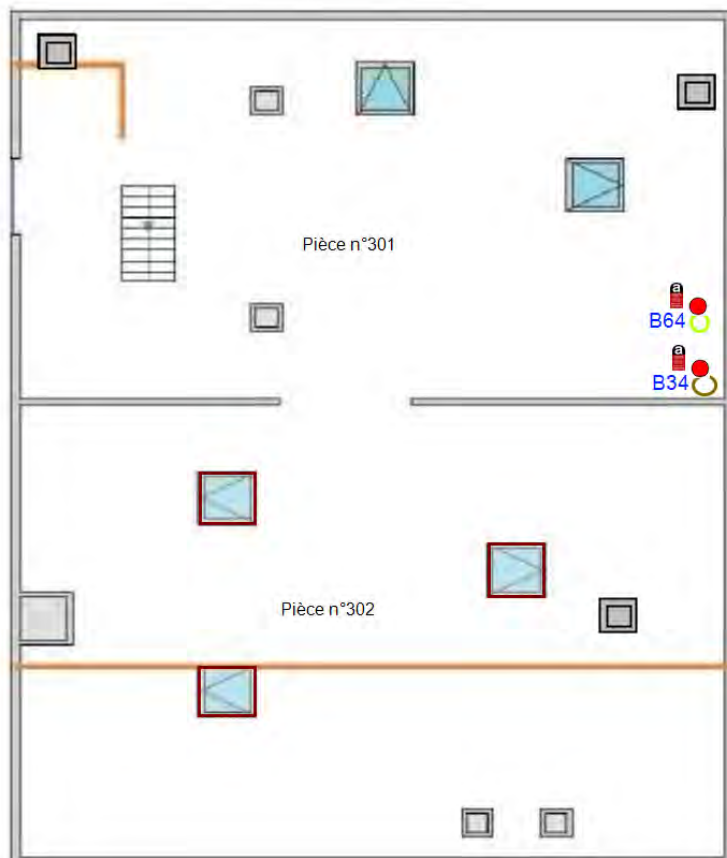

B34 Conduit de ventilation gros/droite Sol
Fibrociment
Présence d'amiante


B64 Conduit de ventilation petit/gauche Sol
Fibrociment
Présence d'amiante



PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier	ROLLET 8882 11.06.25				Adresse de l'immeuble	Bâtiment B
N° planche	9/10	Version	0	Type		1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Origine du plan	Cabinet de diagnostics				Bâtiment – Niveau	Croquis N°9_avec et sans amiante

EXTERIEURS

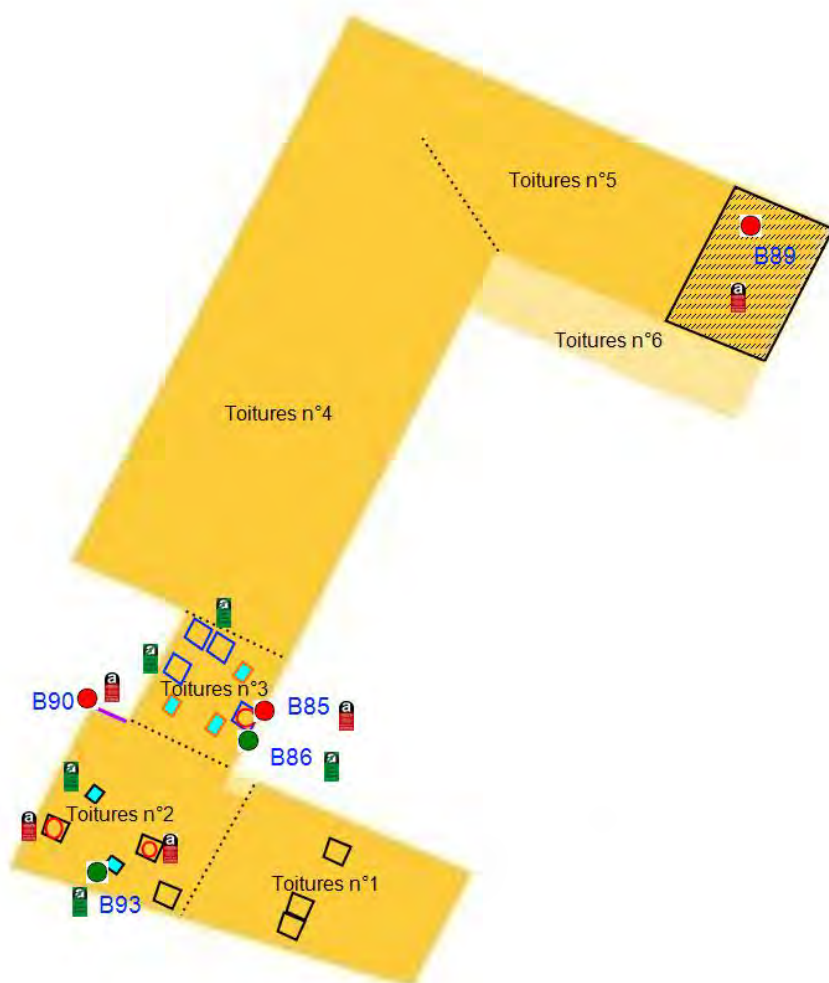

B89  Couverture Toiture
Ardoise fibrociment
Présence d'amiante

B85  Conduit de cheminée Toiture
Fibrociment
Présence d'amiante


B90  Murs Murs
Plaques fibrociment
Présence d'amiante

Amiante Amiante



PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier	ROLLET 8882 11.06.25					Adresse de l'immeuble	Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
N° planche	10/10	Version	0	Type	Croquis		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics					Bâtiment – Niveau	Croquis N°10_sans amiante

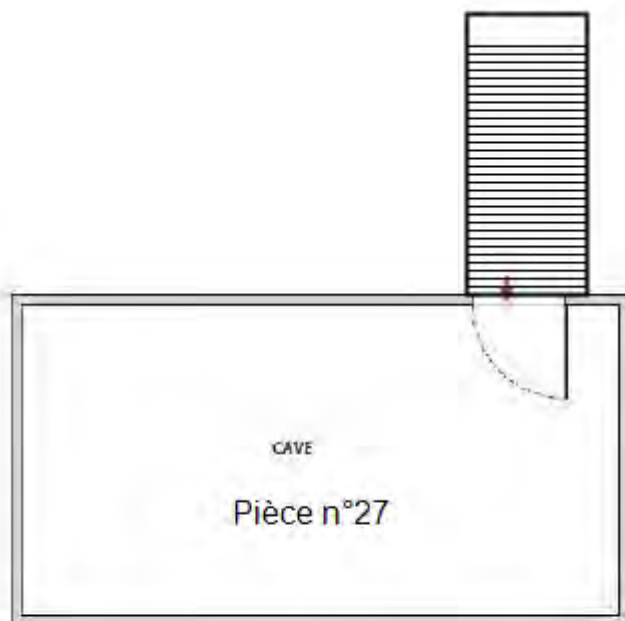

SOUS-SOL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-032550-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2025 17:47 Page 1/13
Dossier N° : 25Y016470 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET
(Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	B01-RDC - Pièce n°1 - C - Fenêtre 2 vantaux / 8 carreaux - Bois vernis - Mastic vitrier	Matériau semi-dur de type mastic (gris) (foncé)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	B02-RDC - Pièce n°3 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage blanc losange + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	B03-RDC - Pièce n°3 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage gris 30*30 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page/s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 050 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-032550-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2025 17:47 Page 2/13
Dossier N° : 25Y016470 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client :
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET
(Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / BRZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (granulaire)	MET / BRZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	B04-RDC - Pièce n°3 - Toutes zones - Plinthes - Plâtre - Carrelage blanc 30*10 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-collé (beige)	MET / BRZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / BRZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	B05-RDC - Pièce n°3 - F - Fenêtre fixe *2 / 1 carreau - Métal peint - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / BRZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page/s. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-032550-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2025 17:47 Page 3/13
Dossier N° : 25Y016470 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	B06-RDC - Pièce n°5 - Murs - Plâtre - Faïence bleu 20*25 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (beige)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	B07-RDC - Pièce n°5 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage gris/blanc/rose 30*30 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)(i)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	B08-RDC - Pièce n°6 - E/G - Fenêtre fixe 18/20 carreaux - Métal peint - Mastic vitrier	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page/s. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-032550-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2025 17:47 Page 4/13
Dossier N° : 25Y016470 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET
(Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	B09-RDC - Pièce n°7 - Murs - Murs - Parpaings - Ciment, enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple (jaune) (fibreuse)	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	B10-RDC - Pièce n°7 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage beige 30*30 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (granulaire)	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page/s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 050 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-032550-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2025 17:47 Page 5/13
Dossier N° : 25Y016470 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client :
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET
(Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	B11-RDC - Pièce n°11 - A - Porte double 16 carreaux - Métal peint - Mastic vitrier	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / UZS9	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	B12-RDC - Pièce n°11 - A - Fenêtres *4 fixe&battant 30 carreaux - Métal peint - Mastic vitrier	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / UZS9	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	B13-RDC - Pièce n°11 - C - Fenêtre fixe&battant 18 carreaux - Métal peint - Mastic vitrier	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / UZS9	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	B14-RDC - Pièce n°12 - C - Murs - Parpaings - Faïence vert/beige bambou 15*15 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / UZS9	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	B15-RDC - Pièce n°13 - A - Porte double - Bois vernis - Mastic vitrier	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page/s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 4 77 82 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 050 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-032550-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2025 17:47 Page 6/13
Dossier N° : 25Y016470 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client :
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	B16-RDC - Pièce n°13 - A - Fenêtre 12 carreaux - Métal peint - Mastic vitrier	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	B17-RDC - Pièce n°14 - Toutes zones - Plinthes - Plâtre - Carrelage rouge 15*5 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	B18-RDC - Pièce n°14 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage rouge 15*5 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / UZS9	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)(i)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page/s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33368916531 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-032550-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2025 17:47 Page 7/13
Dossier N° : 25Y016470 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client :
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	B19-RDC - Pièce n°14 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage jaune et bleu 10*10 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	MET * / UZS9	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020 (1)	B20-RDC - Pièce n°15 - B - Fenêtre 2 vantaux/2 carreaux - Bois vernis - Mastic vitrier	Matériau semi-dur de type mastic (gris)(ii)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	B21-RDC - Pièce n°15 - C/D/E - Murs - Plâtre - Faïence blanc 15*15 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page/s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 4 77 82 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-032550-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2025 17:47 Page 8/13
Dossier N° : 25Y016470 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client :
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET
(Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	B22-RDC - Pièce n°16 - Toutes zones - Plinthes - Plâtre - Carrelage beige points noirs 10*10 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	B23-RDC - Pièce n°16 - Murs - Murs - Plâtre - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	B24-RDC - Pièce n°16 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage beige points noirs 5*5 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (beige)(i)	MET / UZS9	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET / UZS9	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 050 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-032550-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2025 17:47 Page9/13
Dossier N° : 25Y016470 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET
(Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	B25-RDC - Pièce n°18 - Murs - Murs - Plâtre - Faïence vert+bleu+jaune+ros e + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / UZS9	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	B26-RDC - Pièce n°18 - Toutes zones - Plinthes - Plâtre - Carrelage marron 20*5 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / UZS9	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET / UZS9	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	B27-RDC - Pièce n°18 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage beige points noirs 10*10 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (granulaire)	MET / UZS9	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	B28-RDC - Pièce n°19 - E - Fenêtre 8 carreaux - Métal peint - Mastic vitrier	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ;	MET / UZS9	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page/s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 4 77 82 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-032550-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2025 17:47 Page 10/13
Dossier N° : 25Y016470 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client :
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	B29-RDC - Pièce n°20 - A - Porte 1 carreau - Bois vernis - Mastic vitrier	Matériau souple de type mastic (collant) (marron)	MET / UZS9 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
030	B30-RDC - Pièce n°21 - Toutes zones - Plinthes - Plâtre - Carrelage beige 20*10 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / BRZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031 (2)	B31-RDC - Pièce n°21 - Murs - Plâtre - Faïence blanc crème + colle + joint rose	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / BRZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	B32-RDC - Pièce n°21 - Sol - Plancher - Dalle béton - Tomettes rouge/marron + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BRZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / BRZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page/s. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-032550-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2025 17:47 Page 11/13
Dossier N° : 25Y016470 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET
(Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	B33-RDC - Pièce n°21 - D - Fenêtre 1 vantaill / 1 carreau - Bois peint - Mastic vitrier	Matériau semi-dur de type mastic (gris)(ii)	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	B34-3ème - Pièce n°301 - Sol - Conduit de ventilation gros/droite - Fibrociment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / AM7G	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
035	B35-RDC - Pièce n°22 - D - Fenêtre 1 vantaill / 1 carreau - Boi vernis - Mastic vitrier	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
036	B36-RDC - Pièce n°22 - Sol - Marches/Contre-mar- ches - Béton - Carrelage rouge + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	B37-RDC - Pièce n°23 - F - Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux - Bois vernis - Mastic vitrier	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / UZS9	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page/s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accreditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-032550-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2025 17:47 Page 12/13
Dossier N° : 25Y016470 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client :
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	B38-RDC - Pièce n°23 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage beige/marron 20*10 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél : +33388916531 ; +33 4 77 82 36 30 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 050 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-032550-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2025 17:47 Page 13/13
Dossier N° : 25Y016470 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET
(Madame)



Sylvain Mallet
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





CABINET MEHU
Monsieur Vincent MEHU
15 rue des branches
38080 L'ISLE D'ABEAU

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-033558-02 Date d'émission de rapport : 03/07/2025 9:06 Page 1/15
Annule et remplace la version AR-25-SG-033558-01 ayant pour date d'émission le 23/06/2025 à 15:02, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 25Y017088 Date de réception : 19/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	B39-RDC - Pièce n°24 - Toutes zones - Plinthes - Plâtre - Carrelage noir 20*10 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / BRZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	B40-RDC - Pièce n°24 - Murs - Murs - Plâtre - Faïence blanc 15*15 + colle + joint	Matériau de type peinture (beige)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	B41-RDC - Pièce n°25 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage beige clair/forcé 15*10 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / BRZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page/s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-033558-02 Date d'émission de rapport : 03/07/2025 9:06 Page2/15
Annule et remplace la version AR-25-SG-033558-01 ayant pour date d'émission le 23/06/2025 à 15:02, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 25Y017088 Date de réception : 19/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				No prep / No grilles ou lames	Type	
004	B42-RDC - Pièce n°26 - Sol - Plancher - Dalle béton - Lé plastique coco kaki + la plastique marron + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibres) (marron)	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibres) (vert)	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	B43-RDC - Pièce n°28 - Toutes zones - Plinthes - Plâtre - Carrelage gris/blanc 10*10 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (tacheté) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	B44-RDC - Pièce n°28 - Murs - Murs - Ciment - Enduit crépi	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / E6YE	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page/s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - +33 4 77 82 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 050 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-033558-02 Date d'émission de rapport : 03/07/2025 9:06 Page3/15
Annule et remplace la version AR-25-SG-033558-01 ayant pour date d'émission le 23/06/2025 à 15:02, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 25Y017088 Date de réception : 19/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				No prep / No grilles ou lames	Type	
007 (1)	B45-RDC - Pièce n°28 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage beige, gris, bleu + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (clair) (tacheté) (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	MET / FSYE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
008	B46-RDC - Pièce n°29 - B - Fenêtre fixe 21 carreaux - Métal peint - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (friable) (marron)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	B47-RDC - Pièce n°32 - C et D - Conduit de ventilation - Fibrociment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / F391 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
010	B48-1er - Pièce n°110 - B - Porte/Baie vitrée - Métal peint - Mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / BRZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
011	B49-1er - Pièce n°101 - A - Porte entrée - Bois vernis - Mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / BRZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page/s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 050 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-033558-02 Date d'émission de rapport : 03/07/2025 9:06 Page4/15
Annule et remplace la version AR-25-SG-033558-01 ayant pour date d'émission le 23/06/2025 à 15:02, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 25Y017088 Date de réception : 19/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				No prep / No grilles ou lames	Type	
012	B50-1er - Pièce n°101 - C - Fenêtre fixe 8 carreaux - Métal peint - Mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
013	B51-1er - Pièce n°102 - Toutes zones - Plinthes - Plâtre - Carrelage marron 20*10 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	MET / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / E6YE	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	B52-1er - Pièce n°102 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage carré/losange marron + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page/s. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 050 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-033558-02 Date d'émission de rapport : 03/07/2025 9:06 Page5/15
Annule et remplace la version AR-25-SG-033558-01 ayant pour date d'émission le 23/06/2025 à 15:02, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 25Y017088 Date de réception : 19/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				No prep / No grilles ou lames	Type	
015	B53-1er - Pièce n°103 - Toutes zones - Plinthes - Plâtre - Carrelage bleu 20*10 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / E6YE	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	B54-1er - Pièce n°103 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage bleu 20*10 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	B55-1er - Pièce n°104 - Murs - Murs - Plâtre - Faïence beige 15*10 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / E6YE	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	B56-1er - Pièce n°104 - Toutes zones - Plinthes - Plâtre - Carrelage rouge 25*5 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	MET / BRZ8	1 / 2	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 050 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-033558-02 Date d'émission de rapport : 03/07/2025 9:06 Page6/15
Annule et remplace la version AR-25-SG-033558-01 ayant pour date d'émission le 23/06/2025 à 15:02, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 25Y017088 Date de réception : 19/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	B57-1er - Pièce n°104 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage marron 20*10 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	B58-1er - Pièce n°105 - Murs - Murs - Plâtre - Faïence beige/blanc fleurs 15*15 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	B59-1er - Pièce n°105 - Plafond - Plafond - Placoplâtre peint - Bande calico	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / E6YE	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / PQ9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP / PQ9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 050 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-033558-02 Date d'émission de rapport : 03/07/2025 9:06 Page 7/15
Annule et remplace la version AR-25-SG-033558-01 ayant pour date d'émission le 23/06/2025 à 15:02, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 25Y017088 Date de réception : 19/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				No prep / No grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	B60-1er - Pièce n°105 - B - Fenêtre 1 vantail/1 carreau - Bois vernis - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)(i)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	B61-1er - Pièce n°106 - Murs - Murs - Plâtre - Faïence beige pistache 10*10 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	B62-1er - Pièce n°106 - Toutes zones - Plinthes - Plâtre - Carrelage blanc/gris 35*10 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accreditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1 - 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-033558-02 Date d'émission de rapport : 03/07/2025 9:06 Page 8/15
Annule et remplace la version AR-25-SG-033558-01 ayant pour date d'émission le 23/06/2025 à 15:02, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 25Y017088 Date de réception : 19/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				No prep / No grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	B63-1er - Pièce n°106 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage blanc/vert/gris 30*30 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026 (2) (3)	B64-3ème - Pièce n°301 - Sol - Conduit de ventilation petit/gauche - Fibrociment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / EN30 *	2 / 2 *	- *	<u>Fibres d'amiante de type chrysotile</u> *
027	B65-1er - Pièce n°108 - A - Porte entrée fixe & battant - Métal peint - Mastic vitrier	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	B66-1er - Pièce n°108 - B - Fenêtre fixe 27 carreaux - Métal peint - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	<u>Fibres d'amiante de type chrysotile</u> *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - +33 4 77 82 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-033558-02 Date d'émission de rapport : 03/07/2025 9:06 Page9/15
Annule et remplace la version AR-25-SG-033558-01 ayant pour date d'émission le 23/06/2025 à 15:02, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 25Y017088 Date de réception : 19/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				No prep / No grilles ou lames	Type	
029	B67-1er - Pièce n°108 ter - A - Porte vitrée - Bois peint - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	B68-1er - Pièce n°108 ter - C - Baie vitrée fixe - Métal peint - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
031	B69-1er - Pièce n°108 ter - D et A - Fenêtre fixe - Métal peint - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	B70-1er - Pièce n°109 - A - Porte coulissante - Métal peint - Mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
033	B71-2ème - Pièce n°202 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage marron 20*15 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-033558-02 Date d'émission de rapport : 03/07/2025 9:06 Page10/15
Annule et remplace la version AR-25-SG-033558-01 ayant pour date d'émission le 23/06/2025 à 15:02, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 25Y017088 Date de réception : 19/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				No prep / No grilles ou lames	Type	
034	B72-2ème - Pièce n°203 - Sol - Plancher - Dalle béton Carrelage beige losange arrondi 20*10 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	B73-2ème - Pièce n°205 - Sol - Plancher - Dalle béton Carrelage rouge/beige 10*10 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	B74-2ème - Pièce n°206 - Murs - Murs - Plâtre - Faïence beige 20*10 + colle + joint	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type colle (blanc)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	B75-2ème - Pièce n°206 - Sol - Plancher - Dalle béton Carrelage marron 20*15 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page/s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - +33 4 77 82 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-033558-02 Date d'émission de rapport : 03/07/2025 9:06 Page 11/15
Annule et remplace la version AR-25-SG-033558-01 ayant pour date d'émission le 23/06/2025 à 15:02, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 25Y017088 Date de réception : 19/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				No prep / No grilles ou lames	Type	
038	B76-2ème - Pièce n°207 - D - Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux - Bois vernis - Mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	B77-2ème - Pièce n°207 - Sol/murs - Plancher/Murs - Dalle béton - Carrelage beige/marron + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type colle (blanc)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	B78-2ème - Pièce n°208 - Murs - Murs - Plâtre - Faïence marron 7,5*7,5 + colle + joint	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	B79-2ème - Pièce n°208 - B - Fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux - Bois vernis - Mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page/s. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 050 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-033558-02 Date d'émission de rapport : 03/07/2025 9:06 Page 12/15
Annule et remplace la version AR-25-SG-033558-01 ayant pour date d'émission le 23/06/2025 à 15:02, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 25Y017088 Date de réception : 19/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				No prep / No grilles ou lames	Type	
042	B80-2ème - Pièce n°208 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage beige clair 20*15 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	B81-2ème - Pièce n°209 - D - Porte fenêtre 2 vantaux / 2 carreaux - Bois vernis - Mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044 (4)	B82-2ème - Pièce n°209 - Sol - Plancher - Dalle béton - Carrelage marron losange gros 25*25 + colle + joint + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type colle (blanc)	MET / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	B83-2ème - Pièce n°210 - Sol - Plancher - Dalle béton - Résine / membrane gris	Matériau souple (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	B84-3ème - Pièce n°301 - D - Porte 1 vantaux / 9 carreaux - Bois vernis - Mastic vitrier					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page/s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33368916531 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-033558-02 Date d'émission de rapport : 03/07/2025 9:06 Page13/15
Annule et remplace la version AR-25-SG-033558-01 ayant pour date d'émission le 23/06/2025 à 15:02, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 25Y017088 Date de réception : 19/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	B85-Ext - Toitures n°3 - Toiture - Conduit de cheminée - Fibrociment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / PQ9H	3 / 3 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
048	B86-Ext - Toitures n°3 - Toiture - Conduit de cheminée - Joint étanchéité	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type aluminium (gris) (brillant) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	B87-RDC - Pièce n°22 - B - Fenêtre fixe / 8 carreaux - Bois peint - Mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	B88-1er - Pièce n°111 - Toiture - Couverture - Ardoise naturelle	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ardoise (gris)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page/s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-033558-02 Date d'émission de rapport : 03/07/2025 9:06 Page 14/15
Annule et remplace la version AR-25-SG-033558-01 ayant pour date d'émission le 23/06/2025 à 15:02, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 25Y017088 Date de réception : 19/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	B89-1er - Pièce n°112 - Toiture - Couverture - Ardoise fibrociment	Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (gris)	MOLP * / PQ9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
052	B90-Ext - Façades Ouest-Nord - Murs - Murs - Plaques fibrociment	Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (gris)	MOLP * / PQ9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
053	B91-2ème - Pièce n°201 - C - Porte 1 vantail / 8 carreaux - Bois vernis - Mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	B92-2ème - Pièce n°201 - A - Fenêtre fixe 14 carreaux - Métal peint - Mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	B93-3ème - Pièce n°301 - Plafond - Lurcarne - Métal peint - Mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / BRZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page/s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-033558-02 Date d'émission de rapport : 03/07/2025 9:06 Page 15/15
Annule et remplace la version AR-25-SG-033558-01 ayant pour date d'émission le 23/06/2025 à 15:02, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 25Y017088 Date de réception : 19/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:
ROLLET 8882 11.06.25 A - Bâtiment B 1073 rue du Parc de la Vanoise 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - ROLLET (Madame)

Observation(s) échantillon(s)	
(1)	La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
(2)	Echantillon ré-analysé à la demande du client. Le laboratoire ne confirme pas son analyse.
(3)	L'objet de la modification de cette version porte sur le résultat de l'échantillon 026 suite à une contre-analyse
(4)	La totalité de la colle a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
Observation(s) couche(s)	
(1)	Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection".

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Celine Poncelet
Technicienne Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accreditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33368916531 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 050 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr




ANNEXE : Autres documents



Document 1

Constat de repérage Amiante n° 2024/IDC/9689/P1-F

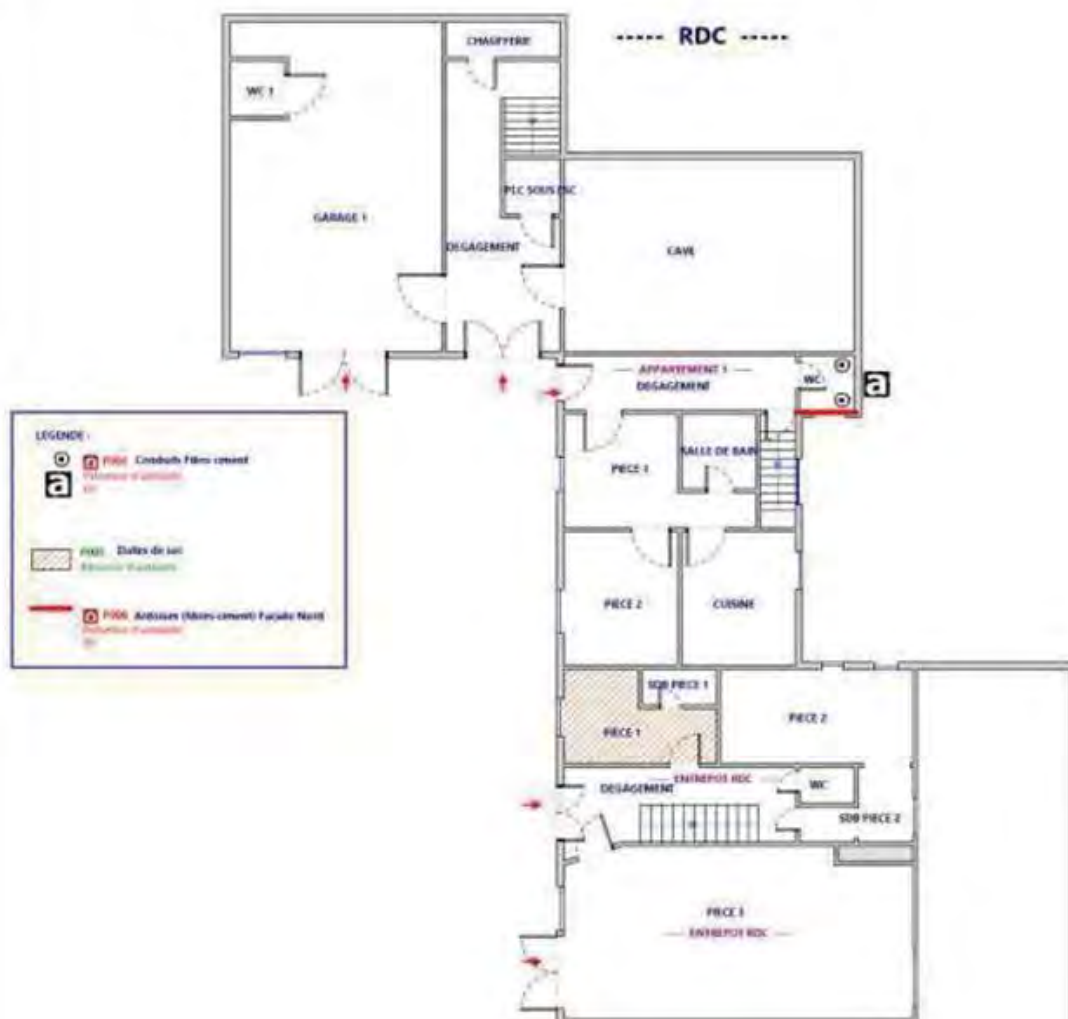


Commentaire :



Constat de repérage Amiante n° 2024/IDC/9689/P1-F

----- 3EME ETAGE -----

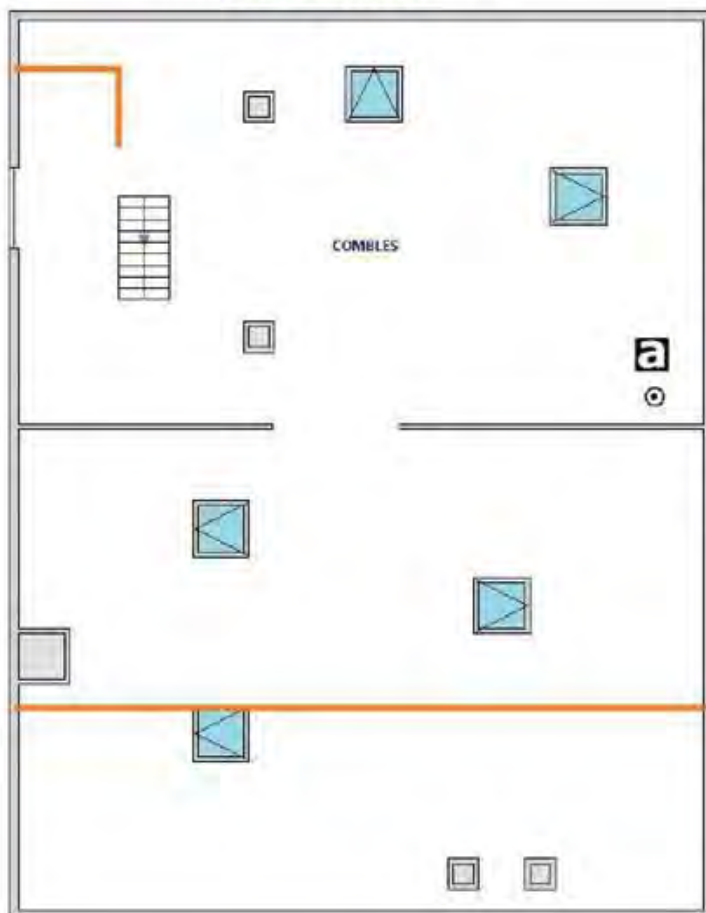

LEGENDE :

P003 - Calorifugeages (batterie)
Absence d'amiante

P001 - Conduits Fibro ciment
Présence d'amiante
EP

Commentaire :



Constat de repérage Amiante n° 2024-IDC/9689/P1-F



Copie des rapports d'essais :



GEA (GRAND EST ANALYSES)

IMMO DIAG CONTROLES
Monsieur Frederic GRAUD
ZAE du Pré de Pâques - Rue Pré Martin
73670 SAINT JULIEN MONT DENIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-002385-01			Date d'émission de rapport : 20/02/2024 10:11		Page 1/1	
Dossier N° : 24G ED01593			Date de réception : 19/02/2024		Date d'analyse : 26/02/2024	
Référence dossier Client : 2024-IDC/9689/P1-F						
N° échant.	Référence échant.	Description visuelle	Technique (Analyse) Analyse	Préparation		Résultats
				N° échant./N° grille ou carte	Type	
001	2024-IDC-9689-1 (2EME ETAGE - CAGE D'ESCALIER, 3EME ETAGE - COMBLES / Calorifuges (brique	Matériau fibreuse de type brique de calorifuge (de différentes couleurs)	MOLP ® / WY IV	1 / 1 *	-	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO/2083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

NS 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon présenté. Les échantillons sont analysés mutuellement dans une même room/interne pas ou telle l'objet de prise d'essai séparés pour l'analyse.

NS 2 : "Fibres d'amiante non détectées" ou "MOLP" entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon analysé / l'essai peut éventuellement contenir une teneur en fibres d'amiante extrêmement inférieure à la limite de détection." "Peut être techniquement observée, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètres (µm)". "Matériau d'amiante non détecté" au MET s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été observée, l'échantillon analysé / l'essai peut éventuellement contenir une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection".

NS 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP ou en MET) est de 0,1 % en masse.

NS 4 : Le présent rapport ne mentionne que des analyses qualitatives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2010, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et MET sur tous les échantillons analysés. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP), mais sans aboutir à un résultat concluant.

NS 5 : Analyse réalisée dans le cadre des protocoles réglementaires suivants : Décret n° 2017-938 du 5 mai 2017, Décret n° 2018-251 du 27 mars 2018, Décret n° 2011-620 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JO n° 248 du 20 octobre 2019), Arrêté du 25 juillet 2022 (JO n° 282 du 13 octobre 2022, texte n° 10).

NS 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante. Seuls échantillons analysés dans les matériaux et produits manufacturés.

Jessica Dalepina
Responsable de Diagnostic
Laboratoire Wintzenheim

Tous les échantillons de l'analyse sont analysés par le laboratoire. Les reproductions de documents non autorisées sont strictement interdites. Il est interdit de réutiliser les résultats de l'analyse pour d'autres objets ou pour d'autres raisons. Les résultats de l'analyse sont fournis sous forme de rapport et de copie de l'analyse. Les résultats de l'analyse sont fournis sous forme de rapport et de copie de l'analyse.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Minimes
54100 VITTEUILLE
Tél : 03 83 71 22 66 - Fax : 03 83 71 22 67
SIREN n° 510 000 000 - SIRET n° 510 000 000 000 000

certification n°
1507
Fédération des
Associations de
Experts



IMMO DIAG CONTROLES | Rue Pré Martin - ZAE Pré de Pâques 73670 St Julien Mont Denis | Tél : 04 79 64 40 14 - E-mail :
info@immodiagcontroles.fr - SIREN : 750 249 229 | Compagnie d'assurance : AXA n° 7439226004

22/27
Rapport du :
15/02/2024

Commentaire :



a Atlantes



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° enq.	Référence client	Description visuelle	Technique Utilisé / Analytiste	Préparation		Résultats
				Réactif / Matériaux utilisés	Type	
001	2024-IDC-9889-2 / ENTREPOT RDC - PIECE 1 / Dates de sol	Matériau semi dur de type dalle de sol (rose) + (mar)	MET * / MEXJ	1 / 2 *	Caténades et aléatoires en un échant sans la ce, trace anti	Fibres d'amante non détectées

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO2725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

PL

23/27
Rapport du :
15/02/2024

Amiante Amiante

ANNEXE : Attestation d'assurance



ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n: 10592956604

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

CABINET MEHU
29 RUE CONDORCET ALLEE 7012
38090VILLEFONTAINE
Adhérent n°008

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10592956604,

Garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, *sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.*

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :
300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025 INCLUS
SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE
D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET
DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 12/12/2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75815 PARIS
RCS Paris 386 123 869 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 263-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

P. 1

Liste des activités garanties

Sous réserve de disposer des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel. (C = certification de compétence / F = attestation de formation / AC = accréditation / A = Agrément).

CATEGORIE 1 couvrant les activités couramment exercées par les diagnostiqueurs immobiliers.

- ☐ Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE sans mention), C
- ☐ Diagnostic de performance énergétique des maisons individuelles (DPE sans mention), C
- ☐ Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) (plomb sans mention), C
- ☐ Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (amiante sans mention), C
- ☐ Contrôle périodique de l'amiante (amiante sans mention), C
- ☐ Dossier technique amiante (amiante sans mention), C
- ☐ Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment, C
- ☐ Etat parasitaire, insectes xylophages et champignons lignivores dont Mérule, C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites.
- ☐ Diagnostic Mérule F (car non pris en compte dans la certification Termites)
- ☐ L'état de l'installation intérieure de gaz, C
- ☐ L'état de l'installation intérieure d'électricité, C
- ☐ L'état d'installation d'assainissement non collectif, F
- ☐ Assainissement collectif, F
- ☐ L'état des risques et des pollutions (ERP),
- ☐ L'Etat des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL),
- ☐ L'information sur la présence d'un risque de mérule,
- ☐ Certificats de surface – Bien à la vente (Loi Carrez), F
- ☐ Certificats de surface – Bien à la location (Loi Boutin), F
- ☐ Vérifications de conformité de la sécurité des piscines,
- ☐ Document Unique d'évaluation des risques pour syndics de copropriété,
- ☐ Diagnostic humidité,
- ☐ Etats des lieux locatifs (des parties privatives),
- ☐ Assistance à la livraison de biens neufs,
- ☐ Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) sans travaux d'électricité et sans maintenance,
- ☐ Certificat de logements décents, Normes d'habitabilité [notamment dans le cadre des dispositifs spéciaux de type de Robien, Scellier, Prêts conventionnés – prêts à taux zéro –, F
- ☐ Délivrance de l'attestation de prise en compte de la RT 2012. C (DPE sans mention)
- ☐ DPE en vue de l'obtention d'un Prêt à taux zéro (DPE sans mention), C
- ☐ Vérification de l'installation électrique du logement dans le cadre du télétravail, C
- ☐ Le carnet d'information du logement (CIL),
- ☐ Les Plans et Croquis de l'Avant-Projet Sommaire (APS), à l'exception de toute activité de conception et de réalisation de travaux
- ☐ L'état des arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations (titre Ier du livre V du CCH),
- ☐ Certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département.
- ☐ Mesurage de la surface au sol des locaux tertiaires, F
- ☐ Audit énergétique, C

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 2

CATEGORIE 2 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités de la catégorie 1

- ☐ Audit énergétique pour copropriété, F
 - ☐ Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE avec mention), C
 - ☐ DPE projeté pour les Maisons individuelles (sans mention)
 - ☐ DPE projeté pour les immeubles collectifs (avec mention)
 - ☐ Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) (plomb avec mention), C
 - ☐ Constat après travaux Plomb, C (sans mention)
 - ☐ Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb, C (sans mention)
 - ☐ Recherche de plomb avant travaux, avant démolition (CREP avec ou sans mention), C
 - ☐ Diagnostic du plomb dans l'eau,
 - ☐ Contrôle périodique de l'amiante (amiante avec mention), C
 - ☐ Constat visuel amiante de première et seconde restitution après travaux, C (amiante avec mention),
 - ☐ Dossier technique amiante (amiante avec mention), C
 - ☐ Diagnostic amiante avant démolition, C (avec mention)
 - ☐ Diagnostic amiante avant travaux (RAAT), F SS4 et quantification du volume de matériaux et produits contenant de l'amiante, F
 - ☐ Bilans thermiques : par infiltrométrie et ou thermographie infrarouge,
 - ☐ Réalisation de tests d'infiltrométrie et ou thermographie infrarouge selon le cahier des charges RT 2012, F
 - ☐ Légionellose **sauf exclusions ci-après**,
 - ☐ Diagnostic accessibilité handicapé dans les établissements recevant du public, (ERP, IOP, Y), F
 - ☐ Diagnostic radon, F
 - ☐ Dépistage radon, A (Autorité de Sécurité Nucléaire)
 - ☐ Calcul des millièmes de copropriété et état descriptif de division. F
 - ☐ Diagnostic Technique Global (DTG), F BAC+3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou **VAE équivalente, sous les réserves suivantes :**
 - L'adhérent exerce le diagnostic technique global tel que prévu par l'article L 731-1 du code de la construction et de l'habitation,
 - L'adhérent dispose des compétences prévues par le décret 2016-1965 du 28 décembre 2016,
 - Dont l'activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre.
 - ☐ Projet de Plan Pluriannuel des Travaux du bâtiment, F BAC+3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou **VAE équivalente.**
- Cette activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre.
Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 3

CATEGORIE 3 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités des catégories 1 et 2

- ☐ Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public :
 - Voie 1: **AC** (COFFRAC)
 - Voie 2: **F**
- ☐ Diagnostic amiante sur enrobés, Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP), C avec mention ou F SS4 pour les certifiés sans mention,
- ☐ Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- ☐ Diagnostic déchets de chantier (article R111-43 à R111-49 du CCH), **F**
- ☐ Diagnostic Technique SRU, **F BAC+3** dans le domaine Technique du Bâtiment ou **VAE équivalente**
- ☐ Diagnostic Eco prêt, **F**
- ☐ Evaluation immobilière en valeur vénale et en valeur locative, **F**
- ☐ Diagnostic acoustique, **F**
- ☐ Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB,
- ☐ Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA),
- ☐ Formation, Auditeur dans le cadre des activités garanties dans le présent contrat,
- ☐ Prélèvement d'air pour mesure d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis et prélèvement d'air pour mesure des niveaux d'empoussièrement de fibre d'amiante au poste de travail : **AC+F**
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements),
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements).
- ☐ Radon hors réglementation, **F**
- ☐ Diagnostic de mise en sécurité des ascenseurs **hors préconisation de travaux**,
- ☐ Coordonnateur SPS, **F**
- ☐ Diagnostic de repérage amiante sur navires battant pavillons français, **AC**
- ☐ Etude thermique RT 2012 et RE 2020, **F**
- ☐ Etats des installations intérieures d'électricité dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (sécurité au travail), **AC**
- ☐ Expertise technique en matière d'assurance pour le compte des assurés et des assureurs,
- ☐ Diagnostic en contrôle technique immobilier.
- ☐ Missions de vérifications et de mesures des systèmes de ventilation mécanique dans les bâtiments résidentiels dans le cadre de la RE 2020 et ses labels Associés, **certificat de qualification délivré par QUALIBAT dans le cadre de la Norme 8741**

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 450 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 450
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

P. 4