

DIM R409/Version 20250106

Références : A06B24BY/001-1/CARREFOUR MARKET/AMI_DEM/JRB-AR1/HAP
Date d'édition : 22/01/2025
Contrat N° : A06-B-2024-01LT/O

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DES HAP AVANT REALISATION DE TRAVAUX SUR LES ENROBES

CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré une concentration de HAP dans les enrobés inférieure à 50 mg/kg de masse sèche .

Le présent rapport annule et remplace le rapport
n°A06B24BY/001-1/CARREFOUR
MARKET/AMI_DEM/JRB/HAP

Désignation - Adresse du bien

CARREFOUR MARKET
70 Route Nationale 6
73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE

Propriétaire

LIDL

Donneur d'ordre

LIDL
ZI DU PRES BRUNS
38530 PONTCHARRA

Réalisation du diagnostic

Organisme : BUREAU ALPES CONTRÔLES
N°Siren/Siret : 351 812 698/00667

Chargé d'affaire : RABOLIN Jules
Diagnosticteur : RABOLIN Jules
N° de certification : 1347
Date d'optention : 2023-01-09
Délivré par : LCP
25, avenue Léonard de Vinci
33600 PESSAC
Organisme d'assurance EUROMAF Police 7006693/S

Signature

Le diagnostiqueur
Jules RABOLIN



Diffusion :

Monsieur MILHAVET Ludovic ludovic.milhavet@lidl.fr
Madame CAPORALE Laurie lcaporale@lidl.fr

TABLE DES MATIERES

INFORMATIONS GENERALES.....	3
LISTE DES ZONES ET/OU MATERIAUX NON VISITES/INACCESSIBLES.....	4
PRELEVEMENTS.....	5
CONCLUSION.....	6
ANNEXE - PHOTOS.....	7
ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE.....	13
ANNEXE - PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES HAP.....	15
ANNEXE - CROQUIS.....	16

INFORMATIONS GENERALES

Références réglementaires

- Articles R4412-59, L4121-1 et L4121-2 du Code du Travail
- Arrêté du 12/12/2014 relatif aux installations de stockage pour déchets inertes
- Guide de caractérisation des enrobés bitumineux

Descriptif exhaustif de la mission et périmètre des travaux

Travaux sur les Enrobés.
Déterminer si les enrobés sont recyclables et acceptables en ISDI selon l'arrêté du 12/12/2014.
Déterminer si les travaux exercés sont susceptibles de générer un risque sanitaire.

Démolition du Carrefour Market.

Documents transmis par le donneur d'ordre

Plan des locaux : Fwd LIDL SAINT JEOIRE PRIEURE DEMANDE DE PRIX.zip
PLANS
Anciens rapports : Diagnostic amiante (Positif) du 30_08_2016_23979183.pdf
diagnostic

Le programme de repérage a été défini et validé par le donneur d'ordre via l'offre de contrat.

Description du périmètre du repérage

Dénomination du lieu	CARREFOUR MARKET
Fonction principale du lieu	COMMERCE
Moyens mis à disposition	Néant

Exécution de la mission

Date de repérage : 19/12/2024

Date de commande : 10/12/2024

Laboratoire d'Analyses :
ITGA
Rue de la terre Adélie CS 66862
Parc Edonia - Bâtiment R
35768 ST GREGOIRE

Accréditation N°1-5970

EUROFINS - ASCAL
2 rue Chanoine Ploton
CS 40265
42016 SAINT ETIENNE

Accréditation N° 1- 1591

LISTE DES ZONES ET/OU MATERIAUX NON VISITES/INACCESSIBLES

Zones / Matériaux	Commentaires	Moyens d'accès
Aucune zone et/ou matériau non visité/inaccessible		

PRELEVEMENTS

Chaque échantillon a été immédiatement conditionné par nos soins dans un sachet étanche, étiqueté en double ensachage, et envoyé en laboratoire pour analyses. Le tableau ci-dessous dresse la synthèse des prélèvements réalisés ainsi que les résultats des analyses.
La concentration HAP retenue est la somme des teneurs de 16 composés chimiques.

N°	Localisation	Ouvrage / Partie d'ouvrage	Couche / Epaisseur (cm)	Latitude / Longitude	Concentration HAP (mg/kg MS)
P94	EXT	VRD / Enrobé	toutes les couches		<0.50
P95	EXT	VRD / Enrobé	toutes les couches		<0.50
P96	EXT	VRD / Enrobé	toutes les couches		0.73
P97	EXT	VRD / Enrobé	toutes les couches		<0.50
P98	EXT	VRD / Enrobé	toutes les couches		<0.50
P99	EXT	VRD / Enrobé	toutes les couches		<0.50
P100	EXT	VRD / Enrobé	toutes les couches		<0.50
P101	EXT	VRD / Enrobé	toutes les couches		<0.50
P102	EXT	VRD / Enrobé	toutes les couches		<0.50
P103	EXT	VRD / Enrobé	toutes les couches		<0.50
P104	EXT	VRD / Enrobé	toutes les couches		<0.50
P105	EXT	VRD / Enrobé	toutes les couches		<0.50

Interprétation des résultats d'analyses HAP :

Teneur en HAP (mg/kg)	0	50	500	1000
Possibilité de réemploi	Recyclage à chaud ou à froid	Recyclage à froid uniquement	Pas de réutilisation possible	
Stockage des déchets	Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI)	Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)		Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD)

CONCLUSION

La concentration en HAP maximale trouvée est inférieure à 50 mg/kg de masse sèche.

En conséquence, ces enrobés peuvent être recyclés à chaud ou à froid et sont acceptables en ISDI.

ANNEXE - PHOTOS

EXT / Enrobé [Prélèvement n°95]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°95]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°96]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°96]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°97]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°97]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°98]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°98]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°105]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°105]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°94]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°94]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°99] [Idem Prélèvement n°94]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°99] [Idem Prélèvement n°94]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°100] [Idem Prélèvement n°94]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°100] [Idem Prélèvement n°94]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°101] [Idem Prélèvement n°94]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°101] [Idem Prélèvement n°94]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°102] [Idem Prélèvement n°94]




EXT / Enrobé [Prélèvement n°102] [Idem Prélèvement n°94]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°103] [Idem Prélèvement n°94]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°103] [Idem Prélèvement n°94]

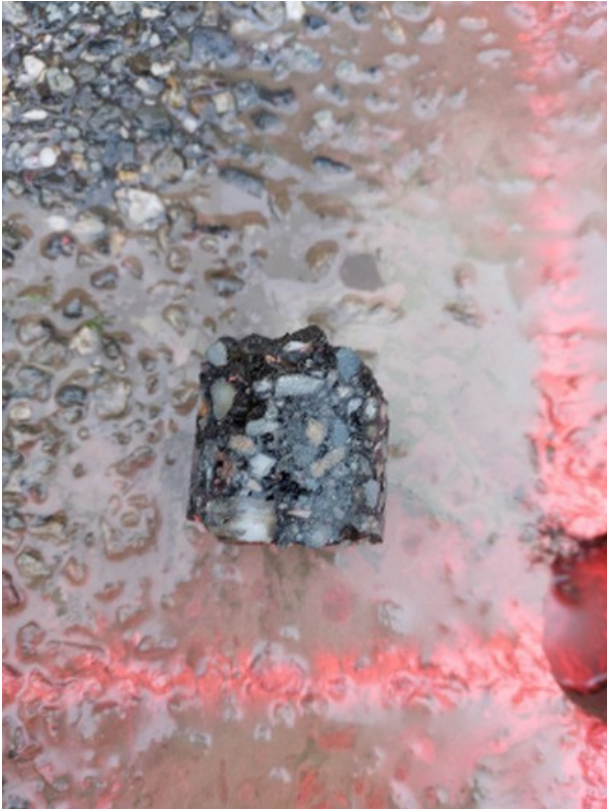

EXT / Enrobé [Prélèvement n°104] [Idem Prélèvement n°94]



EXT / Enrobé [Prélèvement n°104] [Idem Prélèvement n°94]



ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE



Assurance des Ingénieurs et Architectes européens

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr
Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 21 250 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

8F3825FF0C

633CD85C5

ATTESTATION D'ASSURANCE

2024

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

N° d'identification : 7380137/N/101
Une police N° : 7006693/S
couvrant ses responsabilités professionnelles spécifiques pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024

N° d'édition d'attestation : 20242000019
La garantie du contrat s'applique aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n'excède pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'adhérent soit souscrit pour les opérations dont le coût prévisionnel des travaux est égal ou supérieur à 20 000 000,00 € hors taxes.

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée <https://attestation.maf.fr>) ou en vous rendant sur <https://attestation.maf.fr> muni de cette clé de sécurité : aabe41f5
La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre seul contrôle.

SAS BUREAU ALPES CONTROLES
Contrôleur technique

PAE LES GLAISINS
3 bis Impasse DES PRAIRES
74940 ANNECY LE VIEUX
France

Cette police actuellement en vigueur satisfait à l'obligation d'assurance édictée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Elle est conforme aux clauses-types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances. La présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

Activités assurées :

SPS	Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers dans le cadre des articles L 4532-2 et suivants du Code du travail
D	Missions d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle
A.M.O	Missions d'assistance et/ou de conseil auprès de maîtres d'ouvrage à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre
AMO HQE	Missions d'assistance et/ou de conseil auprès des maîtres d'ouvrage dans le domaine de la haute qualité environnementale (HQE) à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre
AMO HAN	Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la rédaction de l'attestation d'accessibilité, selon les dispositions de l'article L 111-7-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, en complément ou indépendamment d'une mission de contrôle technique
O26	Missions d'études d'impact
B.5 1a	Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge
B.5.1b	Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation
B.5.3	Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux
B.5.5	Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, confiées en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique
B.5.8	Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale
B.5.9	Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique
B.5.10	Missions d'établissement d'un état du bâtiment relatif à la présence de termites ou d'attestations de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication (articles L 133-1, L 133-6 et R 133-1 du code de la construction et de l'habitation)
B.5.11	Missions de diagnostic visant à évaluer les risques de présence de légionelles dans les réseaux d'eau
B.5.13	Missions sans conception ni exécution de travaux confiée par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier et consistant en l'établissement d'un état des risques naturels et technologiques selon la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, codifiée à l'article L-125-5 du Code de l'environnement
B.5.17	Missions de diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments en application des articles R.111-43 à R.111-47 du Code de la construction et de l'habitation
ICPE	Missions d'établissement de dossier administratif au titre des installations classées pour la protection de l'environnement
ENQ TEC	Enquête de techniques nouvelles portant sur le développement de nouveaux produits ou procédés effectuée par l'adhérent pour le compte de fabricants, à l'exclusion de toute mission liée à la fabrication, commercialisation et mise en œuvre
EVEN	Missions de vérifications techniques (sur chantier) et/ou documents (plans d'exécution, notes de calcul) portant sur des installations ou équipements mis en place lors de manifestations publiques ou événementielles
CONT TE	Missions de contrôle technique portant sur les ouvrages de bâtiments ou de génie civil
VEFA	Mission de constat de l'achèvement d'un immeuble vendu dans l'état futur d'achèvement selon les articles du Code de la construction et de l'habitation
CONT PER	Mission d'inspection et de contrôle technique de prévention
Fin de liste	

Fait à Paris, le 01 janvier 2024



EUROMAF SA

4FFFE2A9AE

709FD7C7BF

**MERCI DE RAPPELER
DANS TOUTE CORRESPONDANCE
VOTRE N° D'IDENTIFICATION :**

7380137 / N / 101

Votre correspondant :

Aline LUISIN | 0153703181
aline.luisin@maf.fr

SAS BUREAU ALPES CONTROLES
CONTRÔLEUR TECHNIQUE
PAE LES GLAISINS
3 BIS IMPASSE DES PRAIRIES
74940 ANNECY LE VIEUX

Paris, le 21 décembre 2023

Monsieur,

Conformément à nos échanges, nous vous confirmons que l'ensemble des missions DIM ci-dessous sont assurées au titre du contrat d'assurance des responsabilités professionnelles n°7006693/S : listées

- REPÉRAGE AMIANTE AVANT DÉMOLITION
- REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (RAT)
- AMIANTE ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S) PRÉLEVÉS
- REPÉRAGE AMIANTE AVANT-VENTE
- AMIANTE CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX
- REPÉRAGE AMIANTE DTA (DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE)
- AMIANTE PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - LOCATION, VENTE, AFFICHAGE
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - CONSTRUCTION NEUVE
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AUX PLOMBES (C.R.E.P)
- PLOMB AVANT TRAVAUX OU DÉMOLITION
- ETAT PARASITAIRE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS ET NON BÂTIS, ET SUR LES OUVRAGES
- MISSION CARREZ
- MISSION ERP
- MISSION DIMELECT
- MISSION DIMGAZ
- AMIANTE PARTIES PRIVATIVES DAPP
- MISSION EXAMEN VISUEL DES SURFACES TRAITÉES APRÈS RETRAIT DES MATÉRIAUX ET PRODUITS
- MESURES EMPOUSSIÈREMENT AMIANTE
- REPÉRAGE AMIANTE ET HAP SUR LES ENROBÉS
- DIAGNOSTIC PEMD - PRODUITS EQUIPEMENTS MATÉRIAUX DÉCHETS
- MISSION ETAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES

Restant à votre écoute au besoin,


Nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Aline LUISIN

ANNEXE - PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES HAP

Ci-joint en fin de rapport:

- Le procès verbal d'analyse HAP du lot de prélèvements 2

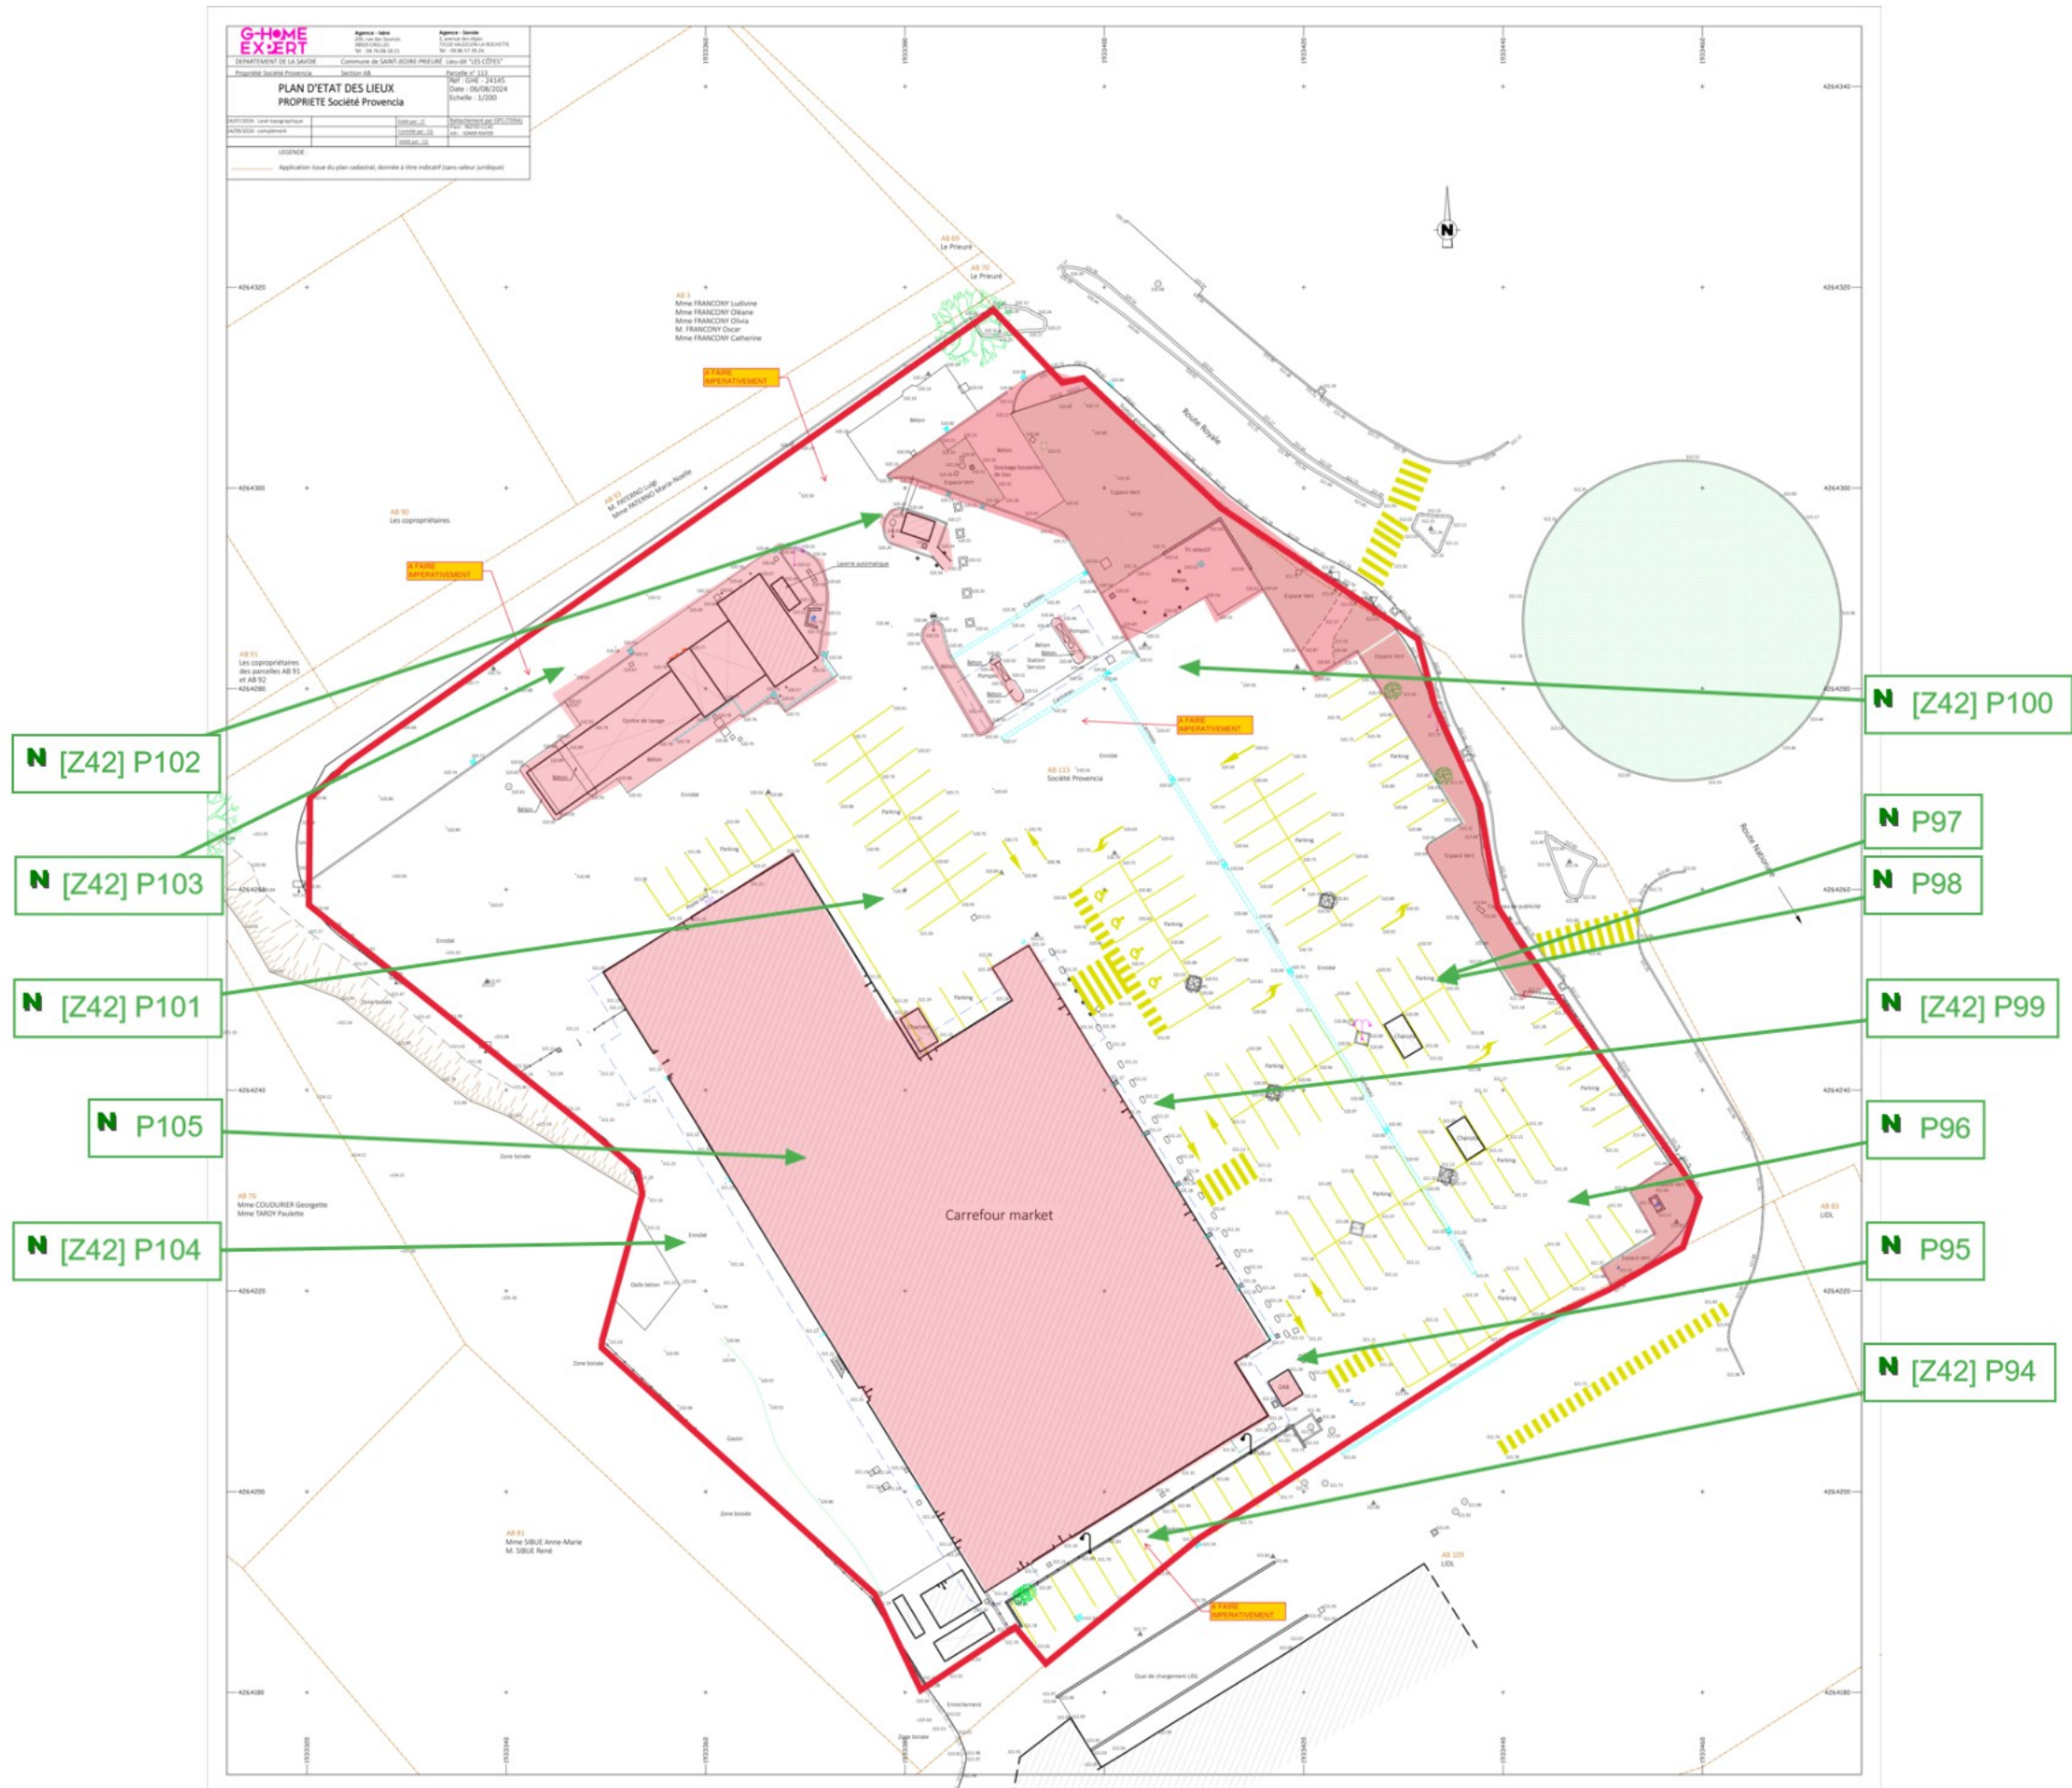

EXT Enrobés

Planche de repérage usuel

Type: Plan Croquis: 1/1 EXT

Auteur: RABOLIN Jules / Alpes Contrôles

70 Route Nationale 6
73190 SAINT-JEOIRE-PIEURE

Légende

N Prélèvement non amianté

BUREAU ALPES CONTROLES

Monsieur Jules RABOLIN

286 Rue de la Briquerie

73290 LA MOTTE SERVOLEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-003440-01 Date d'émission de rapport : 20/01/2025 14:20 Page1/10

Annule et remplace la version AR-25-SG-001951-01 ayant pour date d'émission le 13/01/2025 à 12:46, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25Y000388

Date de réception : 09/01/2025

Date d'analyse : 09/01/2025

Référence dossier Client:A06B24BY-03320250101469738

A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PRIEURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR

MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES

Les résultats d'analyse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), réalisée par Eurofins Analyses pour l'Environnement France sont joints en annexe à ce rapport.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P094 - 1736340522394JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris), (noir)	MOLP * / F391	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P095 - 1736340525490JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (marron), (noir)	MOLP * / IAK3	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-003440-01 Date d'émission de rapport : 20/01/2025 14:20 Page 2/10

Annule et remplace la version AR-25-SG-001951-01 ayant pour date d'émission le 13/01/2025 à 12:46, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25Y000388

Date de réception : 09/01/2025

Date d'analyse : 09/01/2025

Référence dossier Client: A06B24BY-03320250101469738

A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PIREURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR

MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (marron), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P096 - 1736340527506JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (marron), (noir)	MOLP * / IAK3	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (marron), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P097 - 1736340529586JRB - EXT Enrobé VRD					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-003440-01 Date d'émission de rapport : 20/01/2025 14:20 Page 3/10

Annule et remplace la version AR-25-SG-001951-01 ayant pour date d'émission le 13/01/2025 à 12:46, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25Y000388

Date de réception : 09/01/2025

Date d'analyse : 09/01/2025

Référence dossier Client: A06B24BY-03320250101469738

A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PIREURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR

MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (beige) (marron), (gris) (blanc), (noir)	MOLP * / IAK3	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (beige) (marron), (gris) (blanc), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P098 - 1736340576698JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / F391	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-003440-01 Date d'émission de rapport : 20/01/2025 14:20 Page 4/10

Annule et remplace la version AR-25-SG-001951-01 ayant pour date d'émission le 13/01/2025 à 12:46, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25Y000388

Date de réception : 09/01/2025

Date d'analyse : 09/01/2025

Référence dossier Client: A06B24BY-03320250101469738

A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PIREURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR

MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P099 - 1736340579746JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (blanc), (marron), (noir)	MOLP * / IAK3	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (blanc), (marron), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné(i)	MET * / UUD4	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P100 - 1736340580682JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (beige) (marron), (gris) (blanc), (noir)	MOLP * / IAK3	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-003440-01 Date d'émission de rapport : 20/01/2025 14:20 Page 5/10

Annule et remplace la version AR-25-SG-001951-01 ayant pour date d'émission le 13/01/2025 à 12:46, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25Y000388

Date de réception : 09/01/2025

Date d'analyse : 09/01/2025

Référence dossier Client: A06B24BY-03320250101469738

A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PIREURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR

MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (beige) (marron), (gris) (blanc), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P101 - 1736340581530JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris) (marron), (noir)	MOLP * / IAK3	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris) (marron), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-003440-01 Date d'émission de rapport : 20/01/2025 14:20 Page 6/10

Annule et remplace la version AR-25-SG-001951-01 ayant pour date d'émission le 13/01/2025 à 12:46, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25Y000388

Date de réception : 09/01/2025

Date d'analyse : 09/01/2025

Référence dossier Client: A06B24BY-03320250101469738

A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PRIEURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR

MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	P102 - 1736340582322JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (clair), (foncé), (noir)	MOLP * / F391	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (clair), (foncé), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P103 - 1736340583129JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / F391	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-003440-01 Date d'émission de rapport : 20/01/2025 14:20 Page 7/10

Annule et remplace la version AR-25-SG-001951-01 ayant pour date d'émission le 13/01/2025 à 12:46, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25Y000388

Date de réception : 09/01/2025

Date d'analyse : 09/01/2025

Référence dossier Client: A06B24BY-03320250101469738

A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PIREURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR

MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P104 - 1736340584066JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (marron), (noir)	MOLP * / IAK3	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (marron), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P105 - 1736340586553JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / F391	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-003440-01 Date d'émission de rapport : 20/01/2025 14:20 Page 8/10

Annule et remplace la version AR-25-SG-001951-01 ayant pour date d'émission le 13/01/2025 à 12:46, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25Y000388

Date de réception : 09/01/2025

Date d'analyse : 09/01/2025

Référence dossier Client: A06B24BY-03320250101469738

A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PRIEURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR

MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050** et **IMA** « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-003440-01 Date d'émission de rapport : 20/01/2025 14:20 Page 9/10

Annule et remplace la version AR-25-SG-001951-01 ayant pour date d'émission le 13/01/2025 à 12:46, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25Y000388

Date de réception : 09/01/2025

Date d'analyse : 09/01/2025

Référence dossier Client: A06B24BY-03320250101469738

A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PRIEURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR

MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.

Le « - » indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Il respecte également le cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-003440-01 Date d'émission de rapport : 20/01/2025 14:20 Page 10/10

Annule et remplace la version AR-25-SG-001951-01 ayant pour date d'émission le 13/01/2025 à 12:46, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25Y000388

Date de réception : 09/01/2025

Date d'analyse : 09/01/2025

Référence dossier Client: A06B24BY-03320250101469738

A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PRIEURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR

MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES



Celine Poncelet
Technicienne Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD-EST SAS
REFERENT SOUS TRAITANT**
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 25E005145

Version du : 16/01/2025

N° de rapport d'analyse : AR-25-LK-008435-01

Date de réception technique : 14/01/2025

Première date de réception physique : 14/01/2025

Référence Dossier :

Référence Commande : EUFRSG200018400

Coordinateur de Projets Clients : Elisa Gitzhofer / ElisaGitzhofer@eurofins.com / +33 3 88 91 19 11

N° Ech	Matrice		Référence échantillon
001	Matériaux routiers	(ROU)	25Y000388-001 - P094 - 1736340522394JRB - EXT Enrobé VRD
002	Matériaux routiers	(ROU)	25Y000388-002 - P095 - 1736340525490JRB - EXT Enrobé VRD
003	Matériaux routiers	(ROU)	25Y000388-003 - P096 - 1736340527506JRB - EXT Enrobé VRD
004	Matériaux routiers	(ROU)	25Y000388-004 - P097 - 1736340529586JRB - EXT Enrobé VRD
005	Matériaux routiers	(ROU)	25Y000388-005 - P098 - 1736340576698JRB - EXT Enrobé VRD
006	Matériaux routiers	(ROU)	25Y000388-006 - P099 - 1736340579746JRB - EXT Enrobé VRD
007	Matériaux routiers	(ROU)	25Y000388-007 - P100 - 1736340580682JRB - EXT Enrobé VRD
008	Matériaux routiers	(ROU)	25Y000388-008 - P101 - 1736340581530JRB - EXT Enrobé VRD
009	Matériaux routiers	(ROU)	25Y000388-009 - P102 - 1736340582322JRB - EXT Enrobé VRD
010	Matériaux routiers	(ROU)	25Y000388-010 - P103 - 1736340583129JRB - EXT Enrobé VRD
011	Matériaux routiers	(ROU)	25Y000388-011 - P104 - 1736340584066JRB - EXT Enrobé VRD
012	Matériaux routiers	(ROU)	25Y000388-012 - P105 - 1736340586553JRB - EXT Enrobé VRD

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 25E005145

Version du : 16/01/2025

N° de rapport d'analyse : AR-25-LK-008435-01

Date de réception technique : 14/01/2025

Première date de réception physique : 14/01/2025

Référence Dossier :

Référence Commande : EUFRSG200018400

N° Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse :

Température de l'air de l'enceinte :

001**002****003****004****005****006****25Y000388-****25Y000388-****25Y000388-****25Y000388-****25Y000388-****25Y000388-****001****002****003****004****005****006****ROU****ROU****ROU****ROU****ROU****ROU**

14/01/2025

14/01/2025

14/01/2025

14/01/2025

14/01/2025

14/01/2025

7°C

7°C

7°C

7°C

7°C

7°C

Préparation Physico-Chimique

ZS0QG : Matière sèche	% P.B.	*	99.6	*	99.8	*	98.8	*	99.3	*	97.3	*	99.9
LS6XB : Prétraitement de l'échantillon													
Concassage		*	Fait	*	Fait	*	Fait	*	Fait	*	Fait	*	Fait
Homogénéisation		*	Fait	*	Fait	*	Fait	*	Fait	*	Fait	*	Fait

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

**LS6XV : HAP 16 composés - potentiellement
amianté**

Benzo(a)pyrène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Fluorène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Phénanthrène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Anthracène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Fluoranthène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Pyrène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Benzo(a)-anthracène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Chrysène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	0.73	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Naphtalène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Acénaphthylène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Acénaphène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Benzo(ghi)Pérylène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Somme des HAP	mg/kg M.S.		<0.50		<0.50		0.73		<0.50		<0.50		<0.50

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 25E005145

Version du : 16/01/2025

N° de rapport d'analyse : AR-25-LK-008435-01

Date de réception technique : 14/01/2025

Première date de réception physique : 14/01/2025

Référence Dossier :

Référence Commande : EUFRSG200018400

N° Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse :

Température de l'air de l'enceinte :

007**008****009****010****011****012****25Y000388-****25Y000388-****25Y000388-****25Y000388-****25Y000388-****25Y000388-****007****008****009****010****011****012****ROU****ROU****ROU****ROU****ROU****ROU**

14/01/2025

14/01/2025

14/01/2025

14/01/2025

14/01/2025

14/01/2025

7°C

7°C

7°C

7°C

7°C

7°C

Préparation Physico-Chimique

ZS0QG : Matière sèche	% P.B.	*	98.5	*	99.6	*	99.8	*	99.0	*	99.1	*	97.7
LS6XB : Prétraitement de l'échantillon													
Concassage		*	Fait	*	Fait	*	Fait	*	Fait	*	Fait	*	Fait
Homogénéisation		*	Fait	*	Fait	*	Fait	*	Fait	*	Fait	*	Fait

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LS6XV : HAP 16 composés - potentiellement amianté													
Benzo(a)pyrène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Fluorène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Phénanthrène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Anthracène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Fluoranthène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Pyrène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Benzo(a)-anthracène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Chrysène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Naphtalène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Acénaphthylène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Acénaphène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Benzo(ghi)Pérylène	mg/kg M.S.	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50	*	<0.50
Somme des HAP	mg/kg M.S.		<0.50		<0.50		<0.50		<0.50		<0.50		<0.50

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 25E005145

Version du : 16/01/2025

N° de rapport d'analyse : AR-25-LK-008435-01

Date de réception technique : 14/01/2025

Première date de réception physique : 14/01/2025

Référence Dossier :

Référence Commande : EUFRSG200018400

**Marion Baumgarten**

Coordinatrice Projets Clients EAEF

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats et conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec $k = 2$) sont disponibles sur demande.

Le résultat d'une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ réglementaire du ou des paramètres sommés. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client.

Annexe technique

Dossier N° :25E005145

N° de rapport d'analyse : AR-25-LK-008435-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet :

Référence commande : EUFRSG200018400

Matériaux routiers

Code	Analyse	Principe et référence de la méthode	LQI	Incertitude à la LQ	Unité	Prestation réalisée sur le site de :
LS6XB	Prétraitement de l'échantillon Concassage Homogenéisation	Broyage [Broyage et homogénéisation] - NF EN 15002				Eurofins Analyses pour l'Environnement France
LS6XV	HAP 16 composés - potentiellement amianté	GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - Méthode interne				
	Benzo(a)pyrène		0.5	35%	mg/kg M.S.	
	Fluorène		0.5	50%	mg/kg M.S.	
	Phénanthrène		0.5	35%	mg/kg M.S.	
	Anthracène		0.5	40%	mg/kg M.S.	
	Fluoranthène		0.5	55%	mg/kg M.S.	
	Pyrène		0.5	55%	mg/kg M.S.	
	Benzo-(a)-anthracène		0.5	45%	mg/kg M.S.	
	Chrysène		0.5	40%	mg/kg M.S.	
	Benzo(b)fluoranthène		0.5	35%	mg/kg M.S.	
	Benzo(k)fluoranthène		0.5	60%	mg/kg M.S.	
	Indeno (1,2,3-cd) Pyrène		0.5	50%	mg/kg M.S.	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0.5	33%	mg/kg M.S.	
	Naphtalène		0.5	30%	mg/kg M.S.	
	Acénaphthylène		0.5	35%	mg/kg M.S.	
	Acénaphène		0.5	30%	mg/kg M.S.	
	Benzo(ghi)Pérylène		0.5	50%	mg/kg M.S.	
	Somme des HAP				mg/kg M.S.	
ZS0QG	Matière sèche	Gravimétrie [Séchage à 105°C par balance thermogravimétrique (Thermocouple)] - NF EN 15934 - Méthode A	0.5	5%	% P.B.	

Annexe de traçabilité des échantillons

Cette traçabilité recense les flacons des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 25E005145

N° de rapport d'analyse : AR-25-LK-008435-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet :

Référence commande : EUFRSG200018400

Matériaux routiers

N° Ech	Référence Client	Date & Heure Prélèvement	Date de Réception Physique ⁽¹⁾	Date de Réception Technique ⁽²⁾	Code-Barre	Nom Flacon
001	25Y000388-001		14/01/2025	14/01/2025		
002	25Y000388-002		14/01/2025	14/01/2025		
003	25Y000388-003		14/01/2025	14/01/2025		
004	25Y000388-004		14/01/2025	14/01/2025		
005	25Y000388-005		14/01/2025	14/01/2025		
006	25Y000388-006		14/01/2025	14/01/2025		
007	25Y000388-007		14/01/2025	14/01/2025		
008	25Y000388-008		14/01/2025	14/01/2025		
009	25Y000388-009		14/01/2025	14/01/2025		
010	25Y000388-010		14/01/2025	14/01/2025		
011	25Y000388-011		14/01/2025	14/01/2025		
012	25Y000388-012		14/01/2025	14/01/2025		

(1) : Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l'information n'a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

(2) : Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

DIM R401/Version 20250106

Références : A06B24BY/001-1/CARREFOUR MARKET/AMI_DEM/JRB-AR1
Date d'édition : 22/01/2025
Contrat N° : A06-B-2024-01LT/O

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION D'UN IMMEUBLE BATI

Le présent rapport annule et remplace le rapport n° A06B24BY/001-1/CARREFOUR MARKET/AMI_DEM/JRB

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante (voir conclusions).

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission, le donneur d'ordre doit confier à un opérateur de repérage la réalisation des investigations complémentaires rendues nécessaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante devenus accessibles au fur et à mesure de la réalisation de l'opération.

DESIGNATION DU BATIMENT

Dénomination du bâtiment : CARREFOUR MARKET
Fonction principale du bâtiment : COMMERCE
Date du Permis de Construire : non communiqué

Adresse :
70 Route Nationale 6
73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE

Propriété de :
LIDL COMMERCE
Type du bâtiment: Autres

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Date et Lieu d'établissement du rapport :
22/01/2025 à LA MOTTE SERVOLEX

Organisme : **BUREAU ALPES CONTROLES**
N° SIREN/SIRET : **351 812 698/00667**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
LCP
25, avenue Léonard de Vinci
33600 PESSAC

Nom du diagnostiqueur : **RABOLIN Jules**
N° de certification : **1347**
Date d'obtention : **09/01/2023**

Le diagnostiqueur
Jules RABOLIN



Ce rapport ne doit être reproduit qu'intégralement.

L'obligation est faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Diffusion :

Monsieur MILHAVET Ludovic ludovic.milhavet@lidl.fr

Madame CAPORALE Laurie lcaporale@lidl.fr

SOMMAIRE

A. INFORMATIONS GENERALES.....	4
B. CONCLUSION.....	5
C. DESCRIPTION DE LA MISSION.....	16
ANNEXE - CROQUIS.....	32
ANNEXE - PHOTOS.....	38
ANNEXE - RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	68
ANNEXE - ESTIMATION DE LA QUANTIFICATION AMIANTE.....	70
ANNEXE - COPIE DU CERTIFICAT DE COMPÉTENCE DE L'INTERVENANT.....	71
ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE.....	72
ANNEXE - PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES.....	74
ANNEXE - ANCIENS RAPPORTS.....	75

A. INFORMATIONS GENERALES

A.1. DESIGNATION DU BATIMENT

Dénomination du bâtiment : CARREFOUR MARKET
Fonction principale du bâtiment : COMMERCE
Date du Permis de Construire : non communiqué

Propriété de :
LIDL

Adresse :
70 Route Nationale 6
73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE

A.2. DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : LIDL

Adresse :
ZI DU PRES BRUNS
38530 PONTCHARRA

Qualité : Maître d'Ouvrage

Documents remis :

- Plan des locaux : Fwd LIDL SAINT JEOIRE PRIEURE DEMANDE DE PRIX.zipPLANS
- Rapports antérieurs de repérage amiante : Diagnostic amiante (Positif) du 30_08_2016_23979183.pdf

Moyens mis à disposition : Néant

Le programme de repérage a été défini et validé par le donneur d'ordre via l'offre de contrat.

A.3. EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : A06B24BY/001-1/CARREFOUR MARKET/AMI_DEM/JRB-AR1

Date d'émission du rapport : 22/01/2025
Le repérage a été réalisé le : 19/12/2024

Correspondant : M MILHAVET Ludovic

Date de commande : 10/12/2024

Laboratoire d'Analyses :
ITGA
Rue de la terre Adélie CS 66862
Parc Edonia - Bâtiment R
35768 ST GREGOIRE
Accréditation N°1-5970

EUROFINS - ASCAL
2 rue Chanoine Ploton
CS 40265
42016 SAINT ETIENNE
Accréditation N° 1- 1591

A.4. REFERENCE REGLEMENTAIRE

- Art. R1334-14, R1334-19, R1334-22, et R1334-24 du Code de la Santé Publique
- Décret 2011-629 du 3 juin 2011
- Arrêté du 26 juin 2013
- Arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020
- Bases du programme de repérage : annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017
- Annexe 13.9 du code de la santé publique
- Norme NF X46-020 du 05/08/2017

B. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

REMARQUES

Compte tenu de l'inaccessibilité en l'état actuel de certains matériaux :
Investigations approfondies non réalisées :

- Étanchéité de fondation,

Investigations approfondies complémentaires :

- Réseaux enterrés (,
- Réseaux emmurés,

Le donneur d'ordre doit confier à un opérateur de repérage la réalisation des investigations complémentaires rendues nécessaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante devenus accessibles au fur et à mesure de la réalisation de l'opération.

PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition du Carrefour Market.

LISTE DES MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

Zone	Local	Element	Matériau	Justificatif
ENVELOPPE	TOITURE	Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoise en fibres-ciment	par analyse du prélèvement n°89
RDC	LOCAL TRANSFORMATEUR	Plaques ondulées et planes	Plaque en fibres-ciment	par analyse du prélèvement n°106
	COMBLES TOITURE	Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoise en fibres-ciment	Document

ZONE PRÉSENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE (ZPSO)

N° ZPSO	Élément témoin	Ouvrage de référence	Sondages et prélèvements complémentaires (1)	Etendue de la localisation	ZPSO contenant de l'amiante
Z1	Ardoise en fibres-ciment (Matériau non prélevé)	Ardoises, bardeaux bitumineux	Prélèvement(s) : P89	COMBLES TOITURE ENVELOPPE - * TOITURE	Presence d'amiante (document ou ancien rapport)
Z2	P2: Sol souple (sup) + Colle + Sol souple (inf) + Colle + Ragréage	Revetements de sols	Prélèvement(s) : P9	R+1 - * VESTIAIRES FEMMES - * VESTIAIRES HOMMES - * WC 1	Absence d'amiante
Z3	Conduit d'évacuation des eaux PVC (Matériau non prélevé)	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)		R+1 - * VESTIAIRES FEMMES - * VESTIAIRES HOMMES - * WC 1 RDC - LOCAL TECHNIQUE - - * SOUS ESC - ATELIERS - - * DGT - - * ATELIER BOULANGERIE - - * CH FROIDE 1 - - * DGT 2 - - * CH FROIDE 2 - - * DGT 3 - - * DGT 4 - - * DGT 5 - - * CH FROIDE 3 - - * CH FROIDE 4 RDC - * SANITAIRES - * SURFACE DE VENTE - * CH FROIDE 5 - * CH FROIDE 6	Absence d'amiante (par nature)
Z4	P4: Peintures + Enduit type plâtre (cloison)	Murs et cloisons maçonnés	Prélèvement(s) : P48, P10	R+1 - * VESTIAIRES FEMMES - * VESTIAIRES HOMMES - * WC 1 RDC - * SANITAIRES	Absence d'amiante
Z5	P5: Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Prélèvement(s) : P50, P11	R+1 - * VESTIAIRES FEMMES - * VESTIAIRES HOMMES RDC - * SANITAIRES	Absence d'amiante
Z6	P6: Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	Plafonds	Prélèvement(s) : P12	R+1 - * VESTIAIRES FEMMES - * VESTIAIRES HOMMES	Absence d'amiante
Z7	P8: Colle de faïence (petite carré blanche)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Prélèvement(s) : P51, P14	R+1 - * VESTIAIRES FEMMES - * VESTIAIRES HOMMES - * WC 1 RDC - * SANITAIRES	Absence d'amiante
Z8	P7: Mastic (fixe + ouvrant)	Menuiseries extérieures	Prélèvement(s) : P13	R+1 - * VESTIAIRES FEMMES - * VESTIAIRES HOMMES	Absence d'amiante

				- * SALLE DE REPOS	
Z9	Canalisation métal (Matériau non prélevé)	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)		R+1 - * VESTIAIRES FEMMES - * VESTIAIRES HOMMES - * WC 1 RDC - LOCAL TECHNIQUE - - * SOUS ESC - ATELIERS - - * DGT - - * ATELIER BOULANGERIE - - * CH FROIDE 1 - - * DGT 2 - - * CH FROIDE 2 - - * DGT 3 - - * DGT 4 - - * DGT 5 - - * CH FROIDE 3 - - * CH FROIDE 4 RDC - * SANITAIRES - * CH FROIDE 5 - * CH FROIDE 6	Absence d'amiante (par nature)
Z10	P18: Sol souple (sup) + Colle + Sol souple (inf) + Colle + Ragréage	Revetements de sols		R+1 - * DEGAGEMENT - * SALLE DE REPOS - * BUREAU MANAGERS	Absence d'amiante
Z11	P20: Peintures + Enduit type plâtre (cloison)	Murs et cloisons maçonnés	Prélèvement(s) : P28	R+1 - * DEGAGEMENT - * SALLE DE REPOS - * SALLE DE REUNION - * BUREAU COMPTABILITE - * BUREAU DIRECTION - * BUREAU MANAGERS	Absence d'amiante
Z12	P22: Peintures + Enduit type plâtre	Plafonds	Prélèvement(s) : P30	R+1 - * DEGAGEMENT - * SALLE DE REPOS - * SALLE DE REUNION - * BUREAU COMPTABILITE - * BUREAU DIRECTION - * BUREAU MANAGERS - * ESC R+1	Absence d'amiante
Z13	P21: Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	Plafonds	Prélèvement(s) : P31	R+1 - * DEGAGEMENT - * SALLE DE REPOS - * SALLE DE REUNION - * BUREAU COMPTABILITE - * BUREAU DIRECTION - * BUREAU MANAGERS - * ESC R+1	Absence d'amiante
Z14	mastic vitrage cloison (Matériau non prélevé)	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)		R+1 - * DEGAGEMENT - * SALLE DE REPOS - * SALLE DE REUNION - * BUREAU COMPTABILITE - * BUREAU DIRECTION	Absence de matériau (sondage)
Z15	Bois allège fenêtre (Matériau non prélevé)	Revêtements de murs,		R+1 - * DEGAGEMENT	Absence d'amiante (par nature)

		poteaux, cloisons, gaines, coffres		- * SALLE DE REPOS - * SALLE DE REUNION - * BUREAU COMPTABILITE - * BUREAU DIRECTION	
Z16	P24: Mastic	Menuiseries extérieures	Prélèvement(s) : P35	R+1 - * SALLE DE REPOS - * SALLE DE REUNION - * BUREAU COMPTABILITE - * BUREAU DIRECTION - * BUREAU MANAGERS	Absence d'amiante
Z17	P25: Joint d'étanchéité type compribande	Menuiseries extérieures	Prélèvement(s) : P36	R+1 - * SALLE DE REPOS - * SALLE DE REUNION - * BUREAU COMPTABILITE - * BUREAU DIRECTION - * BUREAU MANAGERS	Absence d'amiante
Z18	P23: Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Prélèvement(s) : P57, P29	R+1 - * SALLE DE REPOS - * SALLE DE REUNION - * BUREAU COMPTABILITE - * BUREAU DIRECTION - * BUREAU MANAGERS RDC - * ENTREE-CAISSES - * LOCAL COFFRE - * LOCAL SECURITE	Absence d'amiante
Z19	P26: Sol souple + Colle (sup) (gris clair)	Revetements de sols	Prélèvement(s) : P33	R+1 - * SALLE DE REUNION - * BUREAU COMPTABILITE - * BUREAU DIRECTION - * BUREAU MANAGERS	Absence d'amiante
Z20	P27: Moquette + Colle + Ragréage (inf)	Revetements de sols	Prélèvement(s) : P34	R+1 - * SALLE DE REUNION - * BUREAU COMPTABILITE - * BUREAU DIRECTION - * BUREAU MANAGERS	Absence d'amiante
Z21	P19: Peintures + Enduit type ciment (refend)	Murs et cloisons maçonnés	Prélèvement(s) : P39	R+1 - * DEGAGEMENT - * ESC R+1	Absence d'amiante
Z22	P42: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Calicot	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)		RDC - * LOCAL TECHNIQUE RDC - LOCAL TECHNIQUE - - * SOUS ESC	Absence d'amiante
Z23	P43: Peintures + Enduit type ciment	Plafonds	Prélèvement(s) : P52	RDC - * LOCAL TECHNIQUE - * SANITAIRES	Absence d'amiante
Z24	P41: Peintures + Enduit type ciment (refend)	Murs et cloisons maçonnés		RDC - * LOCAL TECHNIQUE - * ENTREE-CAISSES	Absence d'amiante
Z25	Joint EPDM (Matériau non prélevé)	Menuiseries extérieures		RDC - * LOCAL TECHNIQUE - * ENTREE-CAISSES - * LOCAL SECURITE RDC	Absence d'amiante (par nature)

				- ATELIERS - * ATELIER BOULANGERIE	
Z26	Joint d'étanchéité silicone blanc (Matériau non prélevé)	Menuiseries extérieures		RDC - * LOCAL TECHNIQUE - * ENTREE-CAISSES - * LOCAL SECURITE	Absence d'amiante (par nature)
Z27	Isolant type PSE (Polystyrène Expensé) (Matériau non prélevé)	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage		RDC - * LOCAL TECHNIQUE - * ENTREE-CAISSES - * LOCAL COFFRE - * LOCAL SECURITE	Absence d'amiante (par nature)
Z28	P45: Plot de colle	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)		RDC - * LOCAL TECHNIQUE - * ENTREE-CAISSES - * LOCAL COFFRE - * LOCAL SECURITE	Absence d'amiante
Z29	P53: Colle + Joint de carrelage (sup)	Revetements de sols	Prélèvement(s) : P66, P69, P71	RDC - * ENTREE-CAISSES - * SURFACE DE VENTE - * LOCAL COFFRE - * LOCAL SECURITE	Absence d'amiante
Z30	P54: Colle-ragréage (sup)	Revetements de sols		RDC - * ENTREE-CAISSES - * LOCAL COFFRE - * LOCAL SECURITE	Absence d'amiante
Z31	P55: Colle + Joint de carrelage + Ragréage (inf)	Revetements de sols		RDC - * ENTREE-CAISSES - * LOCAL COFFRE - * LOCAL SECURITE	Absence d'amiante
Z32	P60: Dalle de faux plafond	Faux-plafonds		RDC - * ENTREE-CAISSES - * LOCAL COFFRE - * LOCAL SECURITE	Absence d'amiante
Z33	P56: Colle de plinthes carrelage	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Prélèvement(s) : P64	RDC - * ENTREE-CAISSES - * LOCAL COFFRE - * LOCAL SECURITE	Absence d'amiante
Z34	Béton (Matériau non prélevé)	Plafonds		RDC - * LOCAL COFFRE - * LOCAL SECURITE	
Z35	P70: Colle + Joint de carrelage + Ragréage (inf)	Revetements de sols	Prélèvement(s) : P73	RDC - * SURFACE DE VENTE RDC - ATELIERS - - * DGT - - * ATELIER BOULANGERIE - - * CH FROIDE 1 - - * DGT 2 - - * CH FROIDE 2 - - * DGT 3 - - * DGT 4 - - * DGT 5 - - * CH FROIDE 3 - - * CH FROIDE 4	Absence d'amiante
Z36	P67: Peintures + Enduit peint (soubassement)	Murs et cloisons maçonnés	Prélèvement(s) : P72	RDC - * SURFACE DE VENTE - * RESERVE	Absence d'amiante
Z37	P62: Peintures + Enduit type ciment (poutres)	Poutres et charpentes	Prélèvement(s) : P80	RDC - * ENTREE-CAISSES - * SURFACE DE VENTE	Absence d'amiante
Z38	Parois chambre froide (métal + mousse isolante) (Matériau non prélevé)	Cloisons sèches (assemblées,		RDC - ATELIERS - - * DGT	Absence d'amiante (par nature)

		préfabriquées)		- * ATELIER BOULANGERIE - * CH FROIDE 1 - * DGT 2 - * CH FROIDE 2 - * DGT 3 - * DGT 4 - * DGT 5 - * CH FROIDE 3 - * CH FROIDE 4 - RDC - * CH FROIDE 5 - * CH FROIDE 6	
Z39	P81: Peintures + Enduit	Plafonds	Prélèvement(s) : P83	RDC - ATELIERS - * DGT - * ATELIER BOULANGERIE - * CH FROIDE 1 - * DGT 2 - * CH FROIDE 2 - * DGT 3 - * DGT 4 - * DGT 5 - * CH FROIDE 3 - * CH FROIDE 4	Absence d'amiante
Z40	Calorifuge type mousse (Matériau non prélevé)	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)		RDC - ATELIERS - * DGT - * ATELIER BOULANGERIE - * CH FROIDE 1 - * DGT 2 - * CH FROIDE 2 - * DGT 3 - * DGT 4 - * DGT 5 - * CH FROIDE 3 - * CH FROIDE 4 ENVELOPPE - * MEZZANINE EXT RDC - * CH FROIDE 5 - * CH FROIDE 6	Absence d'amiante (par nature)
Z41	P82: Plaque souple antivibratile	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques		RDC - ATELIERS - * ATELIER BOULANGERIE - * DGT 3 - * DGT 5	Absence d'amiante
Z42	P94: Enrobé	VRD	Prélèvement(s) : P99, P100, P101, P102, P103, P104	EXT	Absence d'amiante
Z43	Béton (Matériau non prélevé)	Revetements de sols		RDC - * RESERVE - * CH FROIDE 5 - * CH FROIDE 6 ENVELOPPE - * MEZZANINE EXT	Absence d'amiante (par nature)
Z44	P63: Enduit type ciment (coffrage coffre)	Murs et cloisons maçonnés		RDC - * LOCAL COFFRE ENVELOPPE - * MEZZANINE EXT	Absence d'amiante
Z45	P84: Panneau sandwich (Bac acier peint + Isolant type laine)	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich		RDC - * RESERVE ENVELOPPE - * MEZZANINE EXT	Absence d'amiante
Z46	P90: Peintures + Enduit type ciment	Façades lourdes y compris	Prélèvement(s) : P91	ENVELOPPE - * FAÇADES	Absence d'amiante

poteaux				
Z47	P92: Bac acier	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	ENVELOPPE - * FAÇADES - * TOITURE - * MEZZANINE EXT RDC - * SURFACE DE VENTE - * RESERVE	Absence d'amiante
Z48	Béton (Matériau non prélevé)	Revetements de sols	RDC - LOCAL TECHNIQUE - - * SOUS ESC RDC - * LOCAL TRANSFORMATEUR	
Z49	Béton (Matériau non prélevé)	Murs et cloisons maçonnés	RDC - LOCAL TECHNIQUE - - * SOUS ESC RDC - * LOCAL TRANSFORMATEUR	
Z50	Béton (paillasse) (Matériau non prélevé)	Plafonds	RDC - LOCAL TECHNIQUE - - * SOUS ESC RDC - * LOCAL TRANSFORMATEUR	

(1) La norme demande de doubler au minimum les prélèvements sur certains MPSCA.

(*) Localisation des éléments de la zpsa.

LISTE DES MATÉRIAUX NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRÈS ANALYSES

Zone	Local	Element	Matériau	N° prélèvement
	EXT	VRD	Enrobé	95
	EXT	VRD	Enrobé	96
	EXT	VRD	Enrobé	97
	EXT	VRD	Enrobé	98
	EXT	VRD	Enrobé	105
	EXT	VRD	Enrobé	94
ENVELOPPE	FAÇADES	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Isolant type laine	93
ENVELOPPE	FAÇADES	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures + Enduit type ciment	90
ENVELOPPE	FAÇADES	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Bac acier	92
ENVELOPPE	TOITURE	Étanchéité de toiture terrasse	Étanchéité bitumineuse	86
ENVELOPPE	TOITURE	Étanchéité de toiture terrasse	Étanchéité bitumineuse	87
ENVELOPPE	TOITURE	Étanchéité de toiture terrasse	Étanchéité bitumineuse type paxalu	88
RDC	LOCAL TECHNIQUE	Revetements de sols	Colle + Joint de carrelage + Ragrée	40
RDC	LOCAL TECHNIQUE	Revetements de sols	Massif béton + Ragrée	44
RDC	LOCAL TECHNIQUE	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Calicot	42

Zone	Local	Element	Matériau	N° prélèvement
RDC	LOCAL TECHNIQUE	Plafonds	Peintures + Enduit type ciment	43
RDC	LOCAL TECHNIQUE	Murs et cloisons maçonnés	Peintures + Enduit type ciment (refend)	41
RDC	LOCAL TECHNIQUE	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Plot de colle	45
RDC / LOCAL TECHNIQUE	SOUS ESC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Plot de colle	46
RDC	SANITAIRES	Revetements de sols	Colle + Joint de carrelage + Ragrée	47
RDC	SANITAIRES	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes carrelage	49
RDC	ENTREE-CAISSES	Murs et cloisons maçonnés	Peintures sur arches béton	58
RDC	ENTREE-CAISSES	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle + Joint de faïence carrelage (poteaux) (blanc grand carreaux)	59
RDC	ENTREE-CAISSES	Poteaux	Peintures + Enduit type ciment (poteaux)	61
RDC	ENTREE-CAISSES	Revetements de sols	Colle + Joint de carrelage (sup)	53
RDC	ENTREE-CAISSES	Revetements de sols	Colle-ragrée (sup)	54
RDC	ENTREE-CAISSES	Revetements de sols	Colle + Joint de carrelage + Ragrée (inf)	55
RDC	ENTREE-CAISSES	Faux-plafonds	Dalle de faux plafond	60
RDC	ENTREE-CAISSES	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes carrelage	56
RDC	ENTREE-CAISSES	Poutres et charpentes	Peintures + Enduit type ciment (poutres)	62
RDC	LOCAL COFFRE	Autres matériaux connus (hors norme et arrêté)	Peintures sur coffre	65
RDC	LOCAL COFFRE	Murs et cloisons maçonnés	Enduit type ciment (coffrage coffre)	63
RDC	SURFACE DE VENTE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures sur poteau métal	68
RDC	SURFACE DE VENTE	Revetements de sols	Colle + Joint de carrelage (sup)	74
RDC	SURFACE DE VENTE	Revetements de sols	Peintures + Béton + Ragrée	75
RDC	SURFACE DE VENTE	Menuiseries extérieures	Peintures sur porte secours métal	76
RDC	SURFACE DE VENTE	Murs et cloisons maçonnés	Enduit projeté (carreaux de plâtre)	77
RDC	SURFACE DE VENTE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe (fromager/boucherie)	78
RDC	SURFACE DE VENTE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence (fromager/boucherie)	79
RDC	SURFACE DE VENTE	Revetements de sols	Colle + Joint de carrelage + Ragrée (inf)	70

Zone	Local	Element	Matériau	N° prélèvement
RDC	SURFACE DE VENTE	Murs et cloisons maçonnés	Peintures + Enduit peint (soubassement)	67
RDC / ATELIERS	DGT	Plafonds	Peintures + Enduit	81
RDC / ATELIERS	ATELIER BOULANGERIE	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaque souple antivibratile	82
RDC	RESERVE	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Porte coupe-feu	85
RDC	RESERVE	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Panneau sandwich (Bac acier peint + Isolant type laine)	84
R+1	VESTIAIRES FEMMES	Murs et cloisons maçonnés	Peintures + Enduit type ciment (refend)	3
R+1	VESTIAIRES FEMMES	Revetements de sols	Sol souple (sup) + Colle + Sol souple (inf) + Colle + Ragréage	2
R+1	VESTIAIRES FEMMES	Murs et cloisons maçonnés	Peintures + Enduit type plâtre (cloison)	4
R+1	VESTIAIRES FEMMES	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	5
R+1	VESTIAIRES FEMMES	Plafonds	Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	6
R+1	VESTIAIRES FEMMES	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence (petite carré blanche)	8
R+1	VESTIAIRES FEMMES	Menuiseries extérieures	Mastic (fixe + ouvrant)	7
R+1	WC 1	Revetements de sols	Dalle de sol + Colle	15
R+1	WC 1	Plafonds	Peintures + Enduit type plâtre	16
R+1	WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence (moyenne carré blanche)	17
R+1	DEGAGEMENT	Revetements de sols	Sol souple (sup) + Colle + Sol souple (inf) + Colle + Ragréage	18
R+1	DEGAGEMENT	Murs et cloisons maçonnés	Peintures + Enduit type plâtre (cloison)	20
R+1	DEGAGEMENT	Plafonds	Peintures + Enduit type plâtre	22
R+1	DEGAGEMENT	Plafonds	Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	21
R+1	DEGAGEMENT	Murs et cloisons maçonnés	Peintures + Enduit type ciment (refend)	19
R+1	SALLE DE REPOS	Menuiseries extérieures	Mastic	24
R+1	SALLE DE REPOS	Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité type compribande	25
R+1	SALLE DE REPOS	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	23
R+1	SALLE DE REUNION	Revetements de sols	Sol souple + Colle (sup) (gris clair)	26
R+1	SALLE DE REUNION	Revetements de sols	Moquette + Colle + Ragréage (inf)	27
R+1	BUREAU DIRECTION	Revetements de sols	Sol souple + Colle (sup) (gris foncé)	32
R+1	ESC R+1	Revetements de sols	Colle + Joint de carrelage	37

Zone	Local	Element	Matériau	N° prélèvement
R+1	ESC R+1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes carrelage	38
	COMBLES TOITURE	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Pare-Vapeur + Colle + Isolant type laine	1

LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS/MOYENS D'ACCÈS À METTRE EN OEUVRE PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Nom	Justification	Moyens d'accès à prévoir
Sans Objet		

INVESTIGATIONS APPROFONDIES DEVANT ÊTRE RÉALISÉES PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Nom	Justification	Moyens à mettre en oeuvre par le donneur d'ordre
Sans Objet		

LISTE DES LOCAUX ET/OU ELEMENTS NON CONCERNÉS

RDC/SURFACE DE VENTE/Flocage	Posé après 1997.
RDC/RESERVE/Enrobé	P105 des prélèvements d'enrobés.
COMBLES TOITURE/Béton	Hors cadre réglementaire
COMBLES TOITURE/Béton	Hors cadre réglementaire
RDC/LOCAL COFFRE/Béton	Hors cadre réglementaire
RDC/LOCAL SECURITE/Béton	Hors cadre réglementaire
RDC / LOCAL TECHNIQUE/SOUS ESC/Béton	Hors cadre réglementaire
RDC/LOCAL TRANSFORMATEUR/Béton	Hors cadre réglementaire
RDC / LOCAL TECHNIQUE/SOUS ESC/Béton	Hors cadre réglementaire
RDC/LOCAL TRANSFORMATEUR/Béton	Hors cadre réglementaire
RDC / LOCAL TECHNIQUE/SOUS ESC/Béton (paillasse)	Hors cadre réglementaire
RDC/LOCAL TRANSFORMATEUR/Béton	Hors cadre réglementaire

LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Nom
EXT
ENVELOPPE
ENVELOPPE/FAÇADES
ENVELOPPE/TOITURE
ENVELOPPE/MEZZANINE EXT
RDC
RDC/LOCAL TECHNIQUE
RDC / LOCAL TECHNIQUE/SOUS ESC
RDC/SANITAIRES
RDC/ENTREE-CAISSES
RDC/LOCAL COFFRE
RDC/LOCAL SECURITE
RDC/SURFACE DE VENTE
RDC/ATELIERS
RDC / ATELIERS/DGT
RDC / ATELIERS/ATELIER BOULANGERIE
RDC / ATELIERS/CH FROIDE 1
RDC / ATELIERS/DGT 2
RDC / ATELIERS/CH FROIDE 2
RDC / ATELIERS/DGT 3
RDC / ATELIERS/DGT 4
RDC / ATELIERS/DGT 5
RDC / ATELIERS/CH FROIDE 3
RDC / ATELIERS/CH FROIDE 4
RDC/RESERVE
RDC/CH FROIDE 5
RDC/CH FROIDE 6
RDC/LOCAL TRANSFORMATEUR
RDC/LOCAL GROUPE ELECTROGENE
R+1
R+1/VESTIAIRES FEMMES
R+1/VESTIAIRES HOMMES
R+1/WC 1
R+1/DEGAGEMENT
R+1/SALLE DE REPOS
R+1/SALLE DE REUNION
R+1/BUREAU COMPTABILITE
R+1/BUREAU DIRECTION
R+1/BUREAU MANAGERS
R+1/ESC R+1
COMBLES TOITURE

C. DESCRIPTION DE LA MISSION

La mission porte sur le repérage de l’amiante dans les éléments suivants:

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d’amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Étanchéité de toiture terrasse	Etanchéité bitumineuse	ENVELOPPE/TOITURE/Etanchéité bitumineuse	X			X	par analyse du prélèvement n°86
		ENVELOPPE/TOITURE/Etanchéité bitumineuse	X			X	par analyse du prélèvement n°87
		ENVELOPPE/TOITURE/Etanchéité bitumineuse type paxalu	X			X	par analyse du prélèvement n°88
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoise en fibres-ciment	ENVELOPPE/TOITURE/Ardoise en fibres-ciment	X		X		par analyse du prélèvement n°89
		/COMBLES TOITURE/Ardoise en fibres-ciment		X	X		Document
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Autre	ENVELOPPE/TOITURE/Mastic Skydome		X		X	Absence de matériau par sondage
Plaques ondulées et planes	Plaque en fibres-ciment	RDC/LOCAL TRANSFORMATEUR/Plaque en fibres-ciment	X		X		par analyse du prélèvement n°106
	Autre	RDC/RESERVE/Bac acier brut (plafond)		X		X	Matériau ne contenant pas d’amiante par nature (Bac acier brut (plafond))
Autres matériaux connus (hors norme et arrêté)	Autre	RDC/LOCAL COFFRE/Peintures sur coffre	X			X	par analyse du prélèvement n°65
Éléments associés à la toiture	Autre	ENVELOPPE/TOITURE/Couvertine métal		X		X	Matériau ne contenant pas d’amiante par nature (Couvertine métal)

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Façades lourdes y compris poteaux	Joint de dilatation	ENVELOPPE/TOITURE/Joint d’étanchéité de solin silicone		X		X	Matériau ne contenant pas d’amiante par nature (Joint d’étanchéité de solin silicone)
	Autre	ENVELOPPE/FAÇADES/Peintures + Enduit type ciment	X			X	par analyse du prélèvement n°90
		ENVELOPPE/FAÇADES/Peintures + Enduit type ciment	X			X	par analyse du prélèvement n°91
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Bac acier	ENVELOPPE/FAÇADES/Bac acier	X			X	par analyse du prélèvement n°92
		ENVELOPPE/TOITURE/Bac acier sous étanchéité toiture	X			X	idem par analyse du prélèvement n°92
		ENVELOPPE/MEZZANINE EXT/Bac acier	X			X	idem par analyse du prélèvement n°92
		RDC/SURFACE DE VENTE/Bac acier	X			X	idem par analyse du prélèvement n°92
		RDC/RESERVE/Bac acier	X			X	idem par analyse du prélèvement n°92

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	
	Autre	RDC/RESERVE/Panneau sandwich (Bac acier brut + Isolant type mousse)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Panneau sandwich (Bac acier brut + Isolant type mousse))
		ENVELOPPE/MEZZANINE EXT/Panneau sandwich (Bac acier peint + Isolant type laine)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°84
		RDC/RESERVE/Panneau sandwich (Bac acier peint + Isolant type laine)	X			X	par analyse du prélèvement n°84
Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité type compribande	R+1/SALLE DE REPOS/Joint d'étanchéité type compribande	X			X	par analyse du prélèvement n°25
		R+1/SALLE DE REUNION/Joint d'étanchéité type compribande	X			X	idem par analyse du prélèvement n°25
		R+1/BUREAU COMPTABILITE/Joint d'étanchéité type compribande	X			X	idem par analyse du prélèvement n°25
		R+1/BUREAU DIRECTION/Joint d'étanchéité type compribande	X			X	idem par analyse du prélèvement n°25
		R+1/BUREAU MANAGERS/Joint d'étanchéité type compribande	X			X	par analyse du prélèvement n°36
	Mastic	R+1/VESTIAIRES FEMMES/Mastic (fixe + ouvrant)	X			X	par analyse du prélèvement n°7
		R+1/VESTIAIRES HOMMES/Mastic (fixe + ouvrant)	X			X	par analyse du prélèvement n°13
		R+1/SALLE DE REPOS/Mastic (fixe + ouvrant)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°7
		R+1/SALLE DE REPOS/Mastic	X			X	par analyse du prélèvement n°24
		R+1/SALLE DE REUNION/Mastic	X			X	idem par analyse du prélèvement n°24
		R+1/BUREAU COMPTABILITE/Mastic	X			X	idem par analyse du prélèvement n°24
		R+1/BUREAU DIRECTION/Mastic	X			X	idem par analyse du prélèvement n°24
		R+1/BUREAU MANAGERS/Mastic	X			X	par analyse du prélèvement n°35
	Autre	ENVELOPPE/FAÇADES/Mastic silicone		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Mastic silicone)
		RDC/SURFACE DE VENTE/Peintures sur porte secours métal	X			X	par analyse du prélèvement n°76
		RDC/LOCAL TECHNIQUE/Joint EPDM		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Joint EPDM)

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	
		RDC/ENTREE-CAISSES/Joint EPDM		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Joint EPDM)
		RDC/LOCAL SECURITE/Joint EPDM		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Joint EPDM)
		RDC / ATELIERS/ATELIER BOULANGERIE/Joint EPDM		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Joint EPDM)
		RDC/LOCAL TECHNIQUE/Joint d'étanchéité silicone blanc		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Joint d'étanchéité silicone blanc)
		RDC/ENTREE-CAISSES/Joint d'étanchéité silicone blanc		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Joint d'étanchéité silicone blanc)
		RDC/LOCAL SECURITE/Joint d'étanchéité silicone blanc		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Joint d'étanchéité silicone blanc)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Autre	ENVELOPPE/FAÇADES/Isolant type laine	X			X	par analyse du prélèvement n°93
		/COMBLES TOITURE/Pare-Vapeur + Colle + Isolant type laine	X			X	par analyse du prélèvement n°1
		RDC/LOCAL TECHNIQUE/Isolant type PSE (Polystyrène Expensé)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Isolant type PSE (Polystyrène Expensé))
		RDC/ENTREE-CAISSES/Isolant type PSE (Polystyrène Expensé)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Isolant type PSE (Polystyrène Expensé))
		RDC/LOCAL COFFRE/Isolant type PSE (Polystyrène Expensé)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Isolant type PSE (Polystyrène Expensé))
		RDC/LOCAL SECURITE/Isolant type PSE (Polystyrène Expensé)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Isolant type PSE (Polystyrène Expensé))

3 - Parois verticales intérieures

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	RDC/LOCAL TECHNIQUE/Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Calicot	X			X	par analyse du prélèvement n°42
		RDC / LOCAL TECHNIQUE/SOUS ESC/Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Calicot	X			X	idem par analyse du prélèvement n°42
	Plot de colle	RDC / LOCAL TECHNIQUE/SOUS ESC/Plot de colle	X			X	par analyse du prélèvement n°46
		RDC/LOCAL TECHNIQUE/Plot de colle	X			X	par analyse du prélèvement n°45

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	
		RDC/ENTREE-CAISSES/Plot de colle	X			X	idem par analyse du prélèvement n°45
		RDC/LOCAL COFFRE/Plot de colle	X			X	idem par analyse du prélèvement n°45
		RDC/LOCAL SECURITE/Plot de colle	X			X	idem par analyse du prélèvement n°45
	mastic vitrage cloison	R+1/SALLE DE REPOS/mastic vitrage cloison		X		X	Absence de matériau par sondage
		R+1/SALLE DE REUNION/mastic vitrage cloison		X		X	Absence de matériau par sondage
		R+1/BUREAU COMPTABILITE/mastic vitrage cloison		X		X	Absence de matériau par sondage
		R+1/BUREAU DIRECTION/mastic vitrage cloison		X		X	Absence de matériau par sondage
		R+1/DEGAGEMENT/mastic vitrage cloison		X		X	Absence de matériau par sondage
	Autre	RDC/SANITAIRES/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	par analyse du prélèvement n°50
		R+1/VESTIAIRES FEMMES/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	par analyse du prélèvement n°5
		R+1/VESTIAIRES HOMMES/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	par analyse du prélèvement n°11
		RDC/ENTREE-CAISSES/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	par analyse du prélèvement n°57
		RDC/LOCAL COFFRE/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	idem par analyse du prélèvement n°23
		RDC/LOCAL SECURITE/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	idem par analyse du prélèvement n°23
		R+1/SALLE DE REPOS/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	par analyse du prélèvement n°23
		R+1/SALLE DE REUNION/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	par analyse du prélèvement n°29
		R+1/BUREAU COMPTABILITE/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	idem par analyse du prélèvement n°23
		R+1/BUREAU DIRECTION/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	idem par analyse du prélèvement n°23
		R+1/BUREAU MANAGERS/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	idem par analyse du prélèvement n°23
		RDC / ATELIERS/DGT/Paroies chambre froide (métal + mousse isolante)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Paroies chambre froide (métal + mousse isolante))

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	
		RDC / ATELIERS/ATELIER BOULANGERIE/Paroies chambre froide (métal + mousse isolante)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Paroies chambre froide (métal + mousse isolante))
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 1/Paroies chambre froide (métal + mousse isolante)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Paroies chambre froide (métal + mousse isolante))
		RDC / ATELIERS/DGT 2/Paroies chambre froide (métal + mousse isolante)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Paroies chambre froide (métal + mousse isolante))
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 2/Paroies chambre froide (métal + mousse isolante)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Paroies chambre froide (métal + mousse isolante))
		RDC / ATELIERS/DGT 3/Paroies chambre froide (métal + mousse isolante)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Paroies chambre froide (métal + mousse isolante))
		RDC / ATELIERS/DGT 4/Paroies chambre froide (métal + mousse isolante)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Paroies chambre froide (métal + mousse isolante))
		RDC / ATELIERS/DGT 5/Paroies chambre froide (métal + mousse isolante)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Paroies chambre froide (métal + mousse isolante))
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 3/Paroies chambre froide (métal + mousse isolante)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Paroies chambre froide (métal + mousse isolante))
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 4/Paroies chambre froide (métal + mousse isolante)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Paroies chambre froide (métal + mousse isolante))
		RDC/CH FROIDE 5/Paroies chambre froide (métal + mousse isolante)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Paroies chambre froide (métal + mousse isolante))
		RDC/CH FROIDE 5/Paroies chambre froide (métal + mousse isolante)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Paroies chambre froide (métal + mousse isolante))
		RDC/CH FROIDE 6/Paroies chambre froide (métal + mousse isolante)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Paroies chambre froide (métal + mousse isolante))

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	
		RDC/CH FROIDE 6/Paroies chambre froide (métal + mousse isolante)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Paroies chambre froide (métal + mousse isolante))
Poteaux	Autre	RDC/ENTREE-CAISSES/Peintures + Enduit type ciment (poteaux)	X			X	par analyse du prélèvement n°61
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Bois	R+1/SALLE DE REPOS/Bois allège fenêtre		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Bois allège fenêtre)
		R+1/SALLE DE REUNION/Bois allège fenêtre		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Bois allège fenêtre)
		R+1/BUREAU COMPTABILITE/Bois allège fenêtre		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Bois allège fenêtre)
		R+1/BUREAU DIRECTION/Bois allège fenêtre		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Bois allège fenêtre)
		R+1/DEGAGEMENT/Bois allège fenêtre		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Bois allège fenêtre)
	Colle de plinthe	RDC/SURFACE DE VENTE/Colle de plinthe (fromager/boucherie)	X			X	par analyse du prélèvement n°78
	Autre	RDC/SANITAIRES/Colle de plinthes carrelage	X			X	par analyse du prélèvement n°49
		RDC/SURFACE DE VENTE/Peintures sur poteau métal	X			X	par analyse du prélèvement n°68
		RDC/SURFACE DE VENTE/Colle de faïence (fromager/boucherie)	X			X	par analyse du prélèvement n°79
		RDC/ENTREE-CAISSES/Colle + Joint de faïence carrelage (poteaux) (blanc grand carreaux)	X			X	par analyse du prélèvement n°59
		RDC/LOCAL COFFRE/Métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Métal)
		R+1/WC 1/Colle de faïence (moyenne carré blanche)	X			X	par analyse du prélèvement n°17
		R+1/ESC R+1/Colle de plinthes carrelage	X			X	par analyse du prélèvement n°38
		RDC/SANITAIRES/Colle de faïence (petite carré blanche)	X			X	par analyse du prélèvement n°51
		R+1/VESTIAIRES FEMMES/Colle de faïence (petite carré blanche)	X			X	par analyse du prélèvement n°8
		R+1/VESTIAIRES HOMMES/Colle de faïence (petite carré blanche)	X			X	par analyse du prélèvement n°14
		R+1/WC 1/Colle de faïence (petite carré blanche)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°8
		RDC/ENTREE-CAISSES/Colle de plinthes carrelage	X			X	par analyse du prélèvement n°56

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	
		RDC/LOCAL COFFRE/Colle de plinthes carrelage	X			X	par analyse du prélèvement n°64
		RDC/LOCAL SECURITE/Colle de plinthes carrelage	X			X	idem par analyse du prélèvement n°56
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Autre	RDC/RESERVE/Porte coupe-feu	X			X	par analyse du prélèvement n°85
Murs et cloisons maçonnés	Enduit projeté	RDC/SURFACE DE VENTE/Enduit projeté (carreaux de plâtre)	X			X	par analyse du prélèvement n°77
	Autre	RDC/ENTREE-CAISSES/Peintures sur arches béton	X			X	par analyse du prélèvement n°58
		R+1/VESTIAIRES FEMMES/Peintures + Enduit type ciment (refend)	X			X	par analyse du prélèvement n°3
		RDC/SANITAIRES/Peintures + Enduit type plâtre (cloison)	X			X	par analyse du prélèvement n°48
		R+1/VESTIAIRES FEMMES/Peintures + Enduit type plâtre (cloison)	X			X	par analyse du prélèvement n°4
		R+1/VESTIAIRES HOMMES/Peintures + Enduit type plâtre (cloison)	X			X	par analyse du prélèvement n°10
		R+1/WC 1/Peintures + Enduit type plâtre (cloison)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°4
		R+1/SALLE DE REPOS/Peintures + Enduit type plâtre (cloison)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°20
		R+1/SALLE DE REUNION/Peintures + Enduit type plâtre (cloison)	X			X	par analyse du prélèvement n°28
		R+1/BUREAU COMPTABILITE/Peintures + Enduit type plâtre (cloison)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°20
		R+1/BUREAU DIRECTION/Peintures + Enduit type plâtre (cloison)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°20
		R+1/BUREAU MANAGERS/Peintures + Enduit type plâtre (cloison)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°20
		R+1/DEGAGEMENT/Peintures + Enduit type plâtre (cloison)	X			X	par analyse du prélèvement n°20
		R+1/DEGAGEMENT/Peintures + Enduit type ciment (refend)	X			X	par analyse du prélèvement n°19
		R+1/ESC R+1/Peintures + Enduit type ciment (refend)	X			X	par analyse du prélèvement n°39
		RDC/LOCAL TECHNIQUE/Peintures + Enduit type ciment (refend)	X			X	par analyse du prélèvement n°41
		RDC/ENTREE-CAISSES/Peintures + Enduit type ciment (refend)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°41

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	
		RDC/SURFACE DE VENTE/Peintures + Enduit peint (soubassement)	X			X	par analyse du prélèvement n°67
		RDC/SURFACE DE VENTE/Peintures + Enduit peint (soubassement)	X			X	par analyse du prélèvement n°72
		RDC/RESERVE/Peintures + Enduit peint (soubassement)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°67
		ENVELOPPE/MEZZANINE EXT/Enduit type ciment	X			X	idem par analyse du prélèvement n°63
		RDC/LOCAL COFFRE/Enduit type ciment (coffrage coffre)	X			X	par analyse du prélèvement n°63

4 - Plafonds et faux-plafonds

Plafonds	Bois	/COMBLES TOITURE/Bois (charpante)		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Bois (charpante))
	Autre	R+1/WC 1/Peintures + Enduit type plâtre	X			X	par analyse du prélèvement n°16
		R+1/VESTIAIRES FEMMES/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	par analyse du prélèvement n°6
		R+1/VESTIAIRES HOMMES/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	par analyse du prélèvement n°12
		R+1/SALLE DE REPOS/Peintures + Enduit type plâtre	X			X	idem par analyse du prélèvement n°22
		R+1/SALLE DE REUNION/Peintures + Enduit type plâtre	X			X	par analyse du prélèvement n°30
		R+1/BUREAU COMPTABILITE/Peintures + Enduit type plâtre	X			X	idem par analyse du prélèvement n°22
		R+1/BUREAU DIRECTION/Peintures + Enduit type plâtre	X			X	idem par analyse du prélèvement n°22
		R+1/BUREAU MANAGERS/Peintures + Enduit type plâtre	X			X	idem par analyse du prélèvement n°22
		R+1/DEGAGEMENT/Peintures + Enduit type plâtre	X			X	par analyse du prélèvement n°22
		R+1/ESC R+1/Peintures + Enduit type plâtre	X			X	idem par analyse du prélèvement n°22
		R+1/SALLE DE REPOS/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	idem par analyse du prélèvement n°21
		R+1/SALLE DE REUNION/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	par analyse du prélèvement n°31
		R+1/BUREAU COMPTABILITE/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	idem par analyse du prélèvement n°21
		R+1/BUREAU DIRECTION/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	idem par analyse du prélèvement n°21

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	
		R+1/BUREAU MANAGERS/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	idem par analyse du prélèvement n°21
		R+1/DEGAGEMENT/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	par analyse du prélèvement n°21
		R+1/ESC R+1/Peintures + Enduit type plâtre + Calicot	X			X	idem par analyse du prélèvement n°21
		RDC/LOCAL TECHNIQUE/Peintures + Enduit type ciment	X			X	par analyse du prélèvement n°43
		RDC/SANITAIRES/Peintures + Enduit type ciment	X			X	par analyse du prélèvement n°52
		RDC / ATELIERS/DGT/Peintures + Enduit	X			X	par analyse du prélèvement n°81
		RDC / ATELIERS/ATELIER BOULANGERIE/Peintures + Enduit	X			X	idem par analyse du prélèvement n°81
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 1/Peintures + Enduit	X			X	idem par analyse du prélèvement n°81
		RDC / ATELIERS/DGT 2/Peintures + Enduit	X			X	idem par analyse du prélèvement n°81
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 2/Peintures + Enduit	X			X	idem par analyse du prélèvement n°81
		RDC / ATELIERS/DGT 3/Peintures + Enduit	X			X	idem par analyse du prélèvement n°81
		RDC / ATELIERS/DGT 4/Peintures + Enduit	X			X	idem par analyse du prélèvement n°81
		RDC / ATELIERS/DGT 5/Peintures + Enduit	X			X	idem par analyse du prélèvement n°81
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 3/Peintures + Enduit	X			X	par analyse du prélèvement n°83
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 4/Peintures + Enduit	X			X	idem par analyse du prélèvement n°81
Faux-plafonds	Dalle de faux plafond	RDC/SANITAIRES/Dalle de faux plafond		X		X	Document
		RDC/ENTREE-CAISSES/Dalle de faux plafond	X			X	par analyse du prélèvement n°60
		RDC/LOCAL COFFRE/Dalle de faux plafond	X			X	idem par analyse du prélèvement n°60
		RDC/LOCAL SECURITE/Dalle de faux plafond	X			X	idem par analyse du prélèvement n°60
Poutres et charpentes	Autre	RDC/SURFACE DE VENTE/Peintures + Enduit type ciment (poutres)	X			X	par analyse du prélèvement n°80
		RDC/ENTREE-CAISSES/Peintures + Enduit type ciment (poutres)	X			X	par analyse du prélèvement n°62

5 - Planchers et planchers techniques

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	
Revetements de sols	Béton	ENVELOPPE/MEZZANINE EXT/Béton		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Béton)
		RDC/RESERVE/Béton		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Béton)
		RDC/CH FROIDE 5/Béton		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Béton)
		RDC/CH FROIDE 6/Béton		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Béton)
	Dalle de sol	R+1/WC 1/Dalle de sol + Colle	X			X	par analyse du prélèvement n°15
	Autre	RDC/LOCAL TECHNIQUE/Colle + Joint de carrelage + Ragrée	X			X	par analyse du prélèvement n°40
		RDC/LOCAL TECHNIQUE/Massif béton + Ragrée	X			X	par analyse du prélèvement n°44
		RDC/SANITAIRES/Colle + Joint de carrelage + Ragrée	X			X	par analyse du prélèvement n°47
		RDC/SURFACE DE VENTE/Colle + Joint de carrelage (sup)	X			X	par analyse du prélèvement n°74
		RDC/SURFACE DE VENTE/Peintures + Béton + Ragrée	X			X	par analyse du prélèvement n°75
		R+1/BUREAU DIRECTION/Sol souple + Colle (sup) (gris foncé)	X			X	par analyse du prélèvement n°32
		R+1/ESC R+1/Colle + Joint de carrelage	X			X	par analyse du prélèvement n°37
		R+1/VESTIAIRES FEMMES/Sol souple (sup) + Colle + Sol souple (inf) + Colle + Ragrée	X			X	par analyse du prélèvement n°2
		R+1/VESTIAIRES HOMMES/Sol souple (sup) + Colle + Sol souple (inf) + Colle + Ragrée	X			X	par analyse du prélèvement n°9
		R+1/WC 1/Sol souple (sup) + Colle + Sol souple (inf) + Colle + Ragrée	X			X	idem par analyse du prélèvement n°2
		R+1/SALLE DE REPOS/Sol souple (sup) + Colle + Sol souple (inf) + Colle + Ragrée	X			X	idem par analyse du prélèvement n°18
		R+1/BUREAU MANAGERS/Sol souple (sup) + Colle + Sol souple (inf) + Colle + Ragrée	X			X	idem par analyse du prélèvement n°18
		R+1/DEGAGEMENT/Sol souple (sup) + Colle + Sol souple (inf) + Colle + Ragrée	X			X	par analyse du prélèvement n°18
		R+1/SALLE DE REUNION/Sol souple + Colle (sup) (gris clair)	X			X	par analyse du prélèvement n°26

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	
		R+1/BUREAU COMPTABILITE/Sol souple + Colle (sup) (gris clair)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°26
		R+1/BUREAU DIRECTION/Sol souple + Colle (sup) (gris clair)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°26
		R+1/BUREAU MANAGERS/Sol souple + Colle (sup) (gris clair)	X			X	par analyse du prélèvement n°33
		R+1/SALLE DE REUNION/Moquette + Colle + Ragrée (inf)	X			X	par analyse du prélèvement n°27
		R+1/BUREAU COMPTABILITE/Moquette + Colle + Ragrée (inf)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°27
		R+1/BUREAU DIRECTION/Moquette + Colle + Ragrée (inf)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°27
		R+1/BUREAU MANAGERS/Moquette + Colle + Ragrée (inf)	X			X	par analyse du prélèvement n°34
		RDC/SURFACE DE VENTE/Colle + Joint de carrelage (sup)	X			X	par analyse du prélèvement n°66
		RDC/SURFACE DE VENTE/Colle + Joint de carrelage (sup)	X			X	par analyse du prélèvement n°69
		RDC/SURFACE DE VENTE/Colle + Joint de carrelage (sup)	X			X	par analyse du prélèvement n°71
		RDC/ENTREE-CAISSES/Colle + Joint de carrelage (sup)	X			X	par analyse du prélèvement n°53
		RDC/LOCAL COFFRE/Colle + Joint de carrelage (sup)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°53
		RDC/LOCAL SECURITE/Colle + Joint de carrelage (sup)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°53
		RDC/ENTREE-CAISSES/Colle-ragrée (sup)	X			X	par analyse du prélèvement n°54
		RDC/LOCAL COFFRE/Colle-ragrée (sup)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°54
		RDC/LOCAL SECURITE/Colle-ragrée (sup)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°54
		RDC/ENTREE-CAISSES/Colle + Joint de carrelage + Ragrée (inf)	X			X	par analyse du prélèvement n°55
		RDC/LOCAL COFFRE/Colle + Joint de carrelage + Ragrée (inf)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°55
		RDC/LOCAL SECURITE/Colle + Joint de carrelage + Ragrée (inf)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°55
		RDC/SURFACE DE VENTE/Colle + Joint de carrelage + Ragrée (inf)	X			X	par analyse du prélèvement n°70

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	
		RDC/SURFACE DE VENTE/Colle + Joint de carrelage + Ragréage (inf)	X			X	par analyse du prélèvement n°73
		RDC / ATELIERS/DGT/Colle + Joint de carrelage + Ragréage (inf)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°70
		RDC / ATELIERS/ATELIER BOULANGERIE/Colle + Joint de carrelage + Ragréage (inf)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°70
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 1/Colle + Joint de carrelage + Ragréage (inf)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°70
		RDC / ATELIERS/DGT 2/Colle + Joint de carrelage + Ragréage (inf)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°70
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 2/Colle + Joint de carrelage + Ragréage (inf)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°70
		RDC / ATELIERS/DGT 3/Colle + Joint de carrelage + Ragréage (inf)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°70
		RDC / ATELIERS/DGT 4/Colle + Joint de carrelage + Ragréage (inf)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°70
		RDC / ATELIERS/DGT 5/Colle + Joint de carrelage + Ragréage (inf)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°70
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 3/Colle + Joint de carrelage + Ragréage (inf)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°70
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 4/Colle + Joint de carrelage + Ragréage (inf)	X			X	idem par analyse du prélèvement n°70

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit de ventilation	RDC/LOCAL TECHNIQUE/Conduit de ventilation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit de ventilation métal)
	Autre	RDC / LOCAL TECHNIQUE/SOUS ESC/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)
		RDC/SANITAIRES/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)
		RDC/SURFACE DE VENTE/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)
		RDC / ATELIERS/DGT/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	
		RDC / ATELIERS/ATELIER BOULANGERIE/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 1/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)
		RDC / ATELIERS/DGT 2/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 2/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)
		RDC / ATELIERS/DGT 3/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)
		RDC / ATELIERS/DGT 4/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)
		RDC / ATELIERS/DGT 5/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 3/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 4/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)
		RDC/CH FROIDE 5/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)
		RDC/CH FROIDE 6/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)
		R+1/VESTIAIRES FEMMES/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)
		R+1/VESTIAIRES HOMMES/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)
		R+1/WC 1/Conduit d'évacuation des eaux PVC		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Conduit d'évacuation des eaux PVC)
		RDC / LOCAL TECHNIQUE/SOUS ESC/Canalisation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal)

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	
		RDC/SANITAIRES/Canalisation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal)
		RDC / ATELIERS/DGT/Canalisation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal)
		RDC / ATELIERS/ATELIER BOULANGERIE/Canalisation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal)
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 1/Canalisation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal)
		RDC / ATELIERS/DGT 2/Canalisation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal)
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 2/Canalisation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal)
		RDC / ATELIERS/DGT 3/Canalisation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal)
		RDC / ATELIERS/DGT 4/Canalisation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal)
		RDC / ATELIERS/DGT 5/Canalisation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal)
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 3/Canalisation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal)
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 4/Canalisation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal)
		RDC/CH FROIDE 5/Canalisation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal)
		RDC/CH FROIDE 6/Canalisation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal)
		R+1/VESTIAIRES FEMMES/Canalisation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal)
		R+1/VESTIAIRES HOMMES/Canalisation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal)
		R+1/WC 1/Canalisation métal		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal)
		ENVELOPPE/MEZZANINE EXT/Calorifuge type mousse		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Calorifuge type mousse)
		RDC / ATELIERS/DGT/Calorifuge type mousse		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Calorifuge type mousse)
		RDC / ATELIERS/ATELIER BOULANGERIE/Calorifuge type mousse		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Calorifuge type mousse)

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 1/Calorifuge type mousse		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Calorifuge type mousse)
		RDC / ATELIERS/DGT 2/Calorifuge type mousse		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Calorifuge type mousse)
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 2/Calorifuge type mousse		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Calorifuge type mousse)
		RDC / ATELIERS/DGT 3/Calorifuge type mousse		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Calorifuge type mousse)
		RDC / ATELIERS/DGT 4/Calorifuge type mousse		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Calorifuge type mousse)
		RDC / ATELIERS/DGT 5/Calorifuge type mousse		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Calorifuge type mousse)
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 3/Calorifuge type mousse		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Calorifuge type mousse)
		RDC / ATELIERS/CH FROIDE 4/Calorifuge type mousse		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Calorifuge type mousse)
		RDC/CH FROIDE 5/Calorifuge type mousse		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Calorifuge type mousse)
		RDC/CH FROIDE 6/Calorifuge type mousse		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Calorifuge type mousse)


8 - Équipements divers et accessoires

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaque souple antivibratile	RDC / ATELIERS/ATELIER BOULANGERIE/Plaque souple antivibratile	X			X	par analyse du prélèvement n°82
		RDC / ATELIERS/DGT 3/Plaque souple antivibratile	X			X	idem par analyse du prélèvement n°82
		RDC / ATELIERS/DGT 5/Plaque souple antivibratile	X			X	idem par analyse du prélèvement n°82

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

VRD	Enrobé	/EXT/Enrobé	X			X	par analyse du prélèvement n°95
		/EXT/Enrobé	X			X	par analyse du prélèvement n°96
		/EXT/Enrobé	X			X	par analyse du prélèvement n°97
		/EXT/Enrobé	X			X	par analyse du prélèvement n°98
		/EXT/Enrobé	X			X	par analyse du prélèvement n°105
		/EXT/Enrobé	X			X	par analyse du prélèvement n°94
		/EXT/Enrobé	X			X	par analyse du prélèvement n°99

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non	Oui	Non	
		/EXT/Enrobé	X			X	par analyse du prélèvement n°100
		/EXT/Enrobé	X			X	par analyse du prélèvement n°101
		/EXT/Enrobé	X			X	par analyse du prélèvement n°102
		/EXT/Enrobé	X			X	par analyse du prélèvement n°103
		/EXT/Enrobé	X			X	par analyse du prélèvement n°104

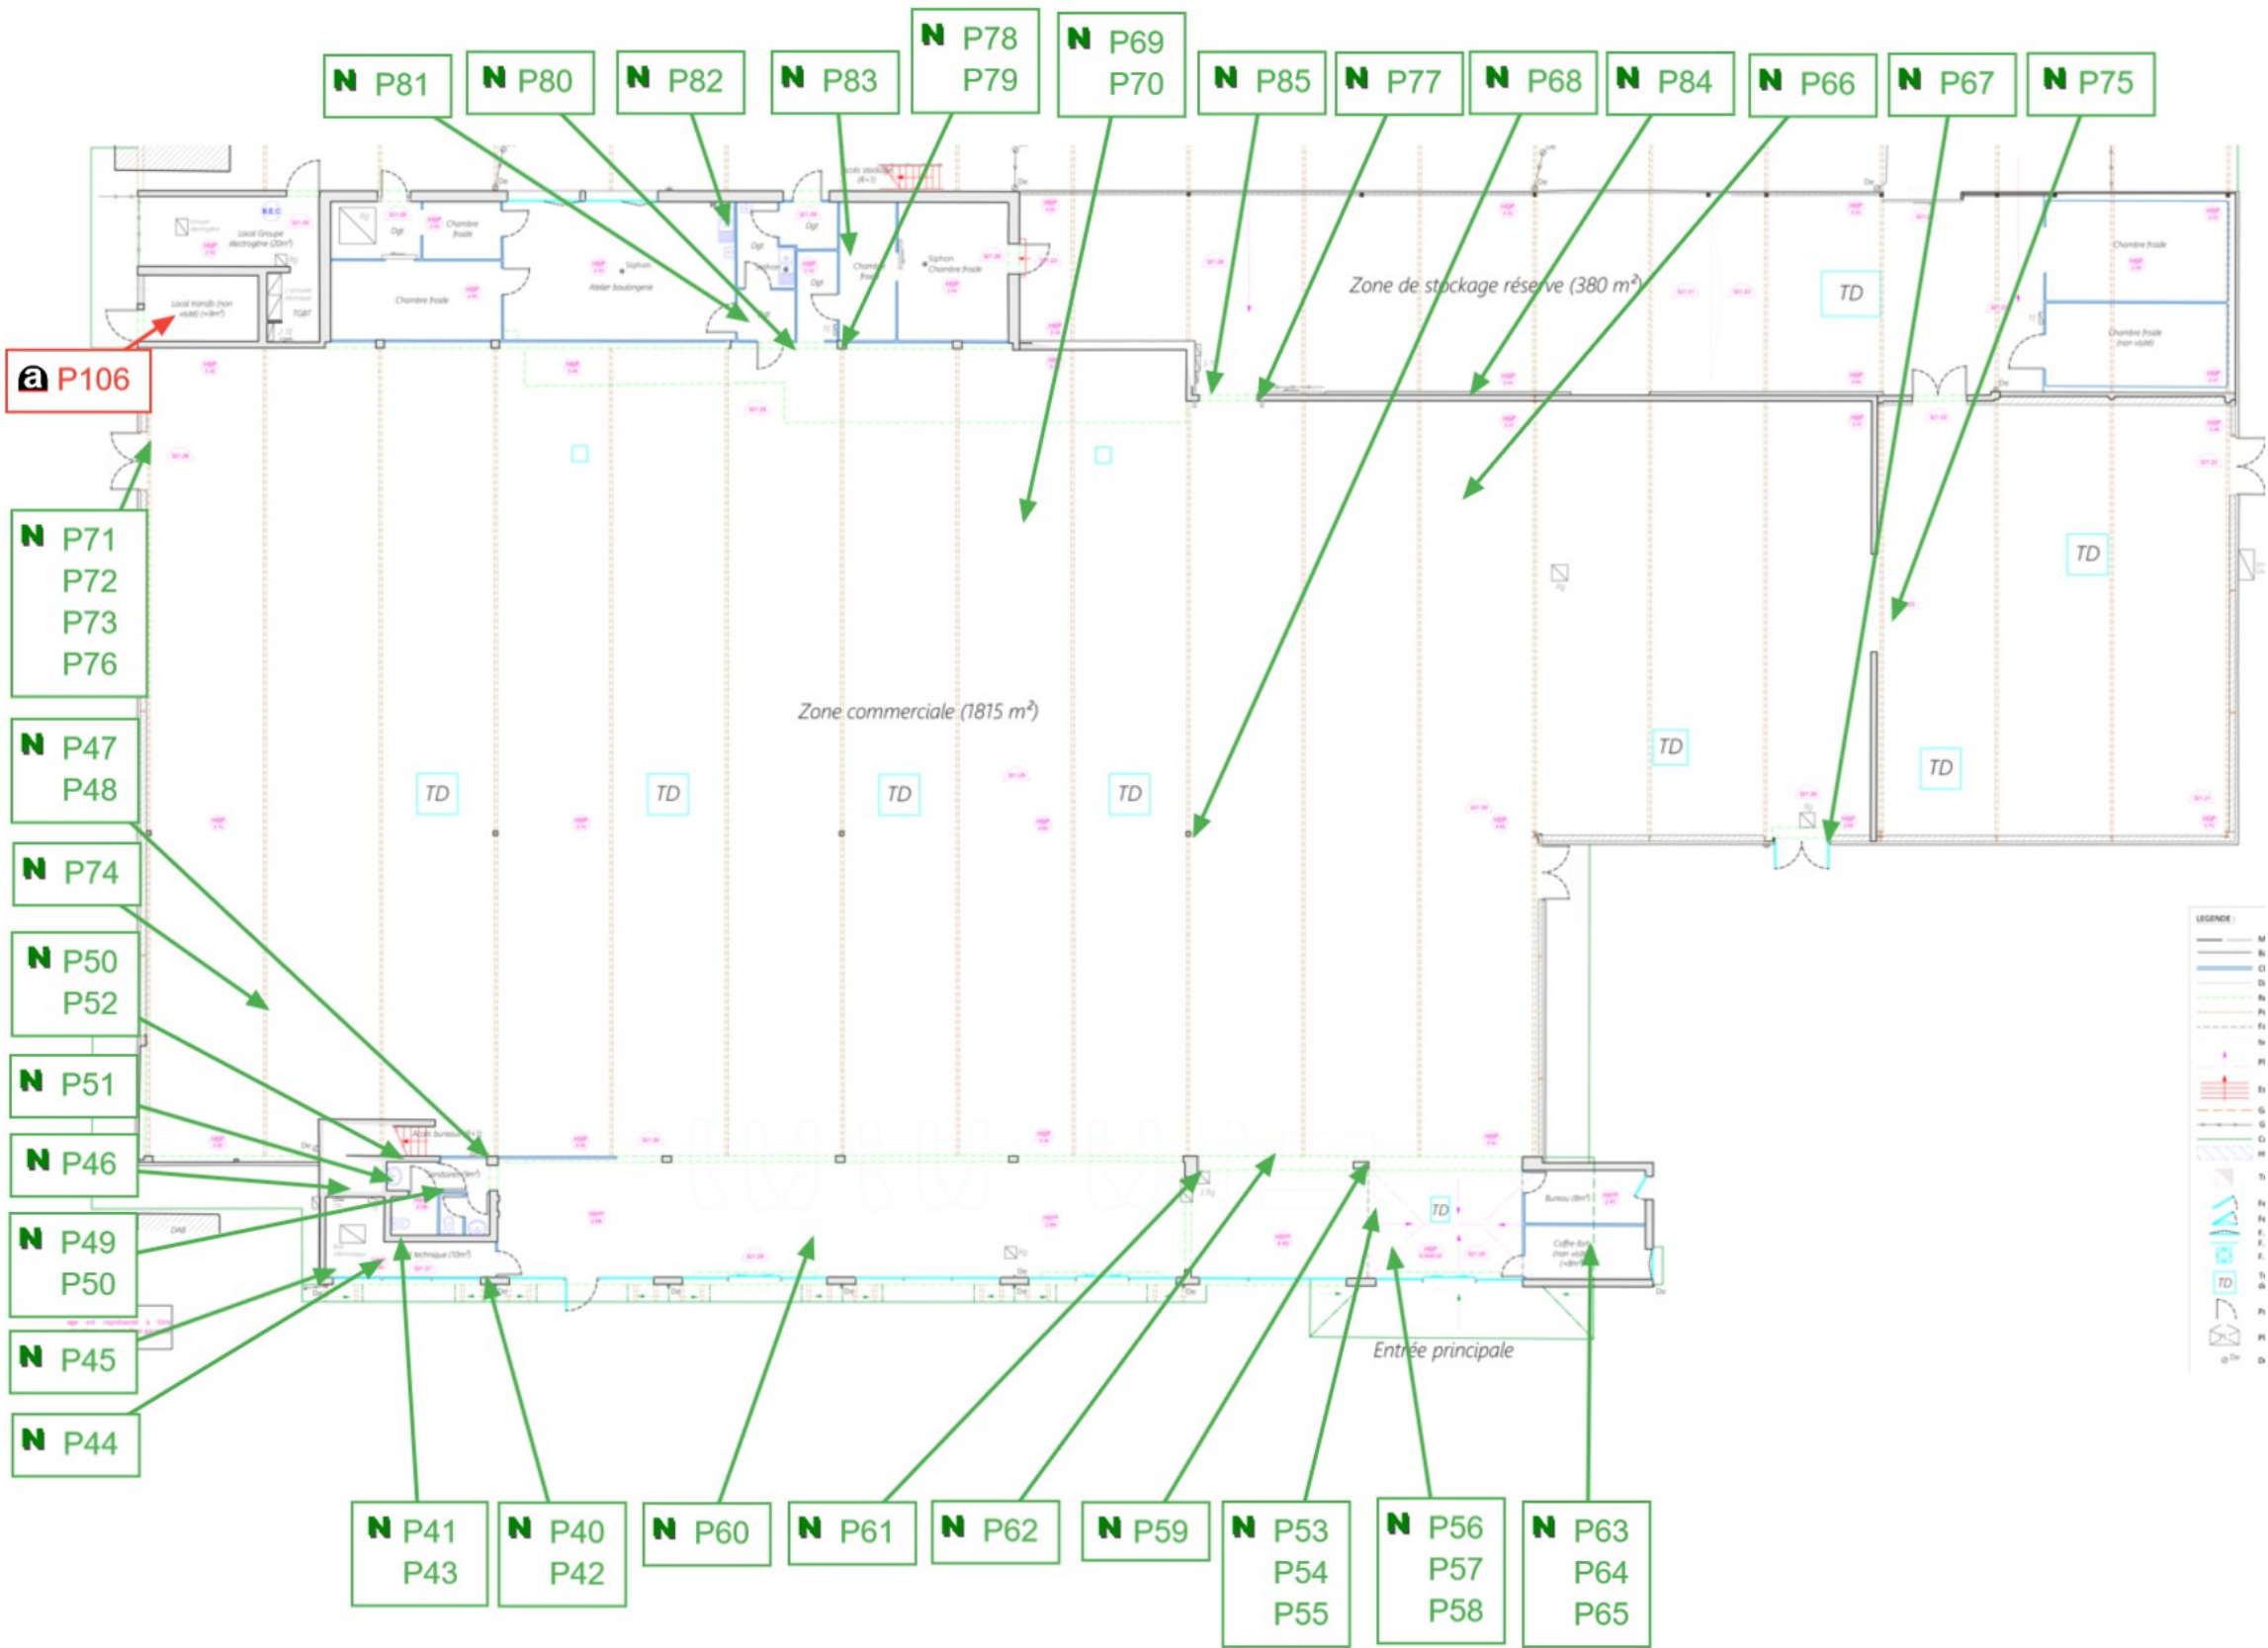


Légende

Prélèvement non amianté




Prélèvement amianté

Planche de repérage usuel		
Type: Plan	Croquis: 2/6	R+1
Auteur: RABOLIN Jules / Alpes Contrôles		
70 Route Nationale 6 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE		

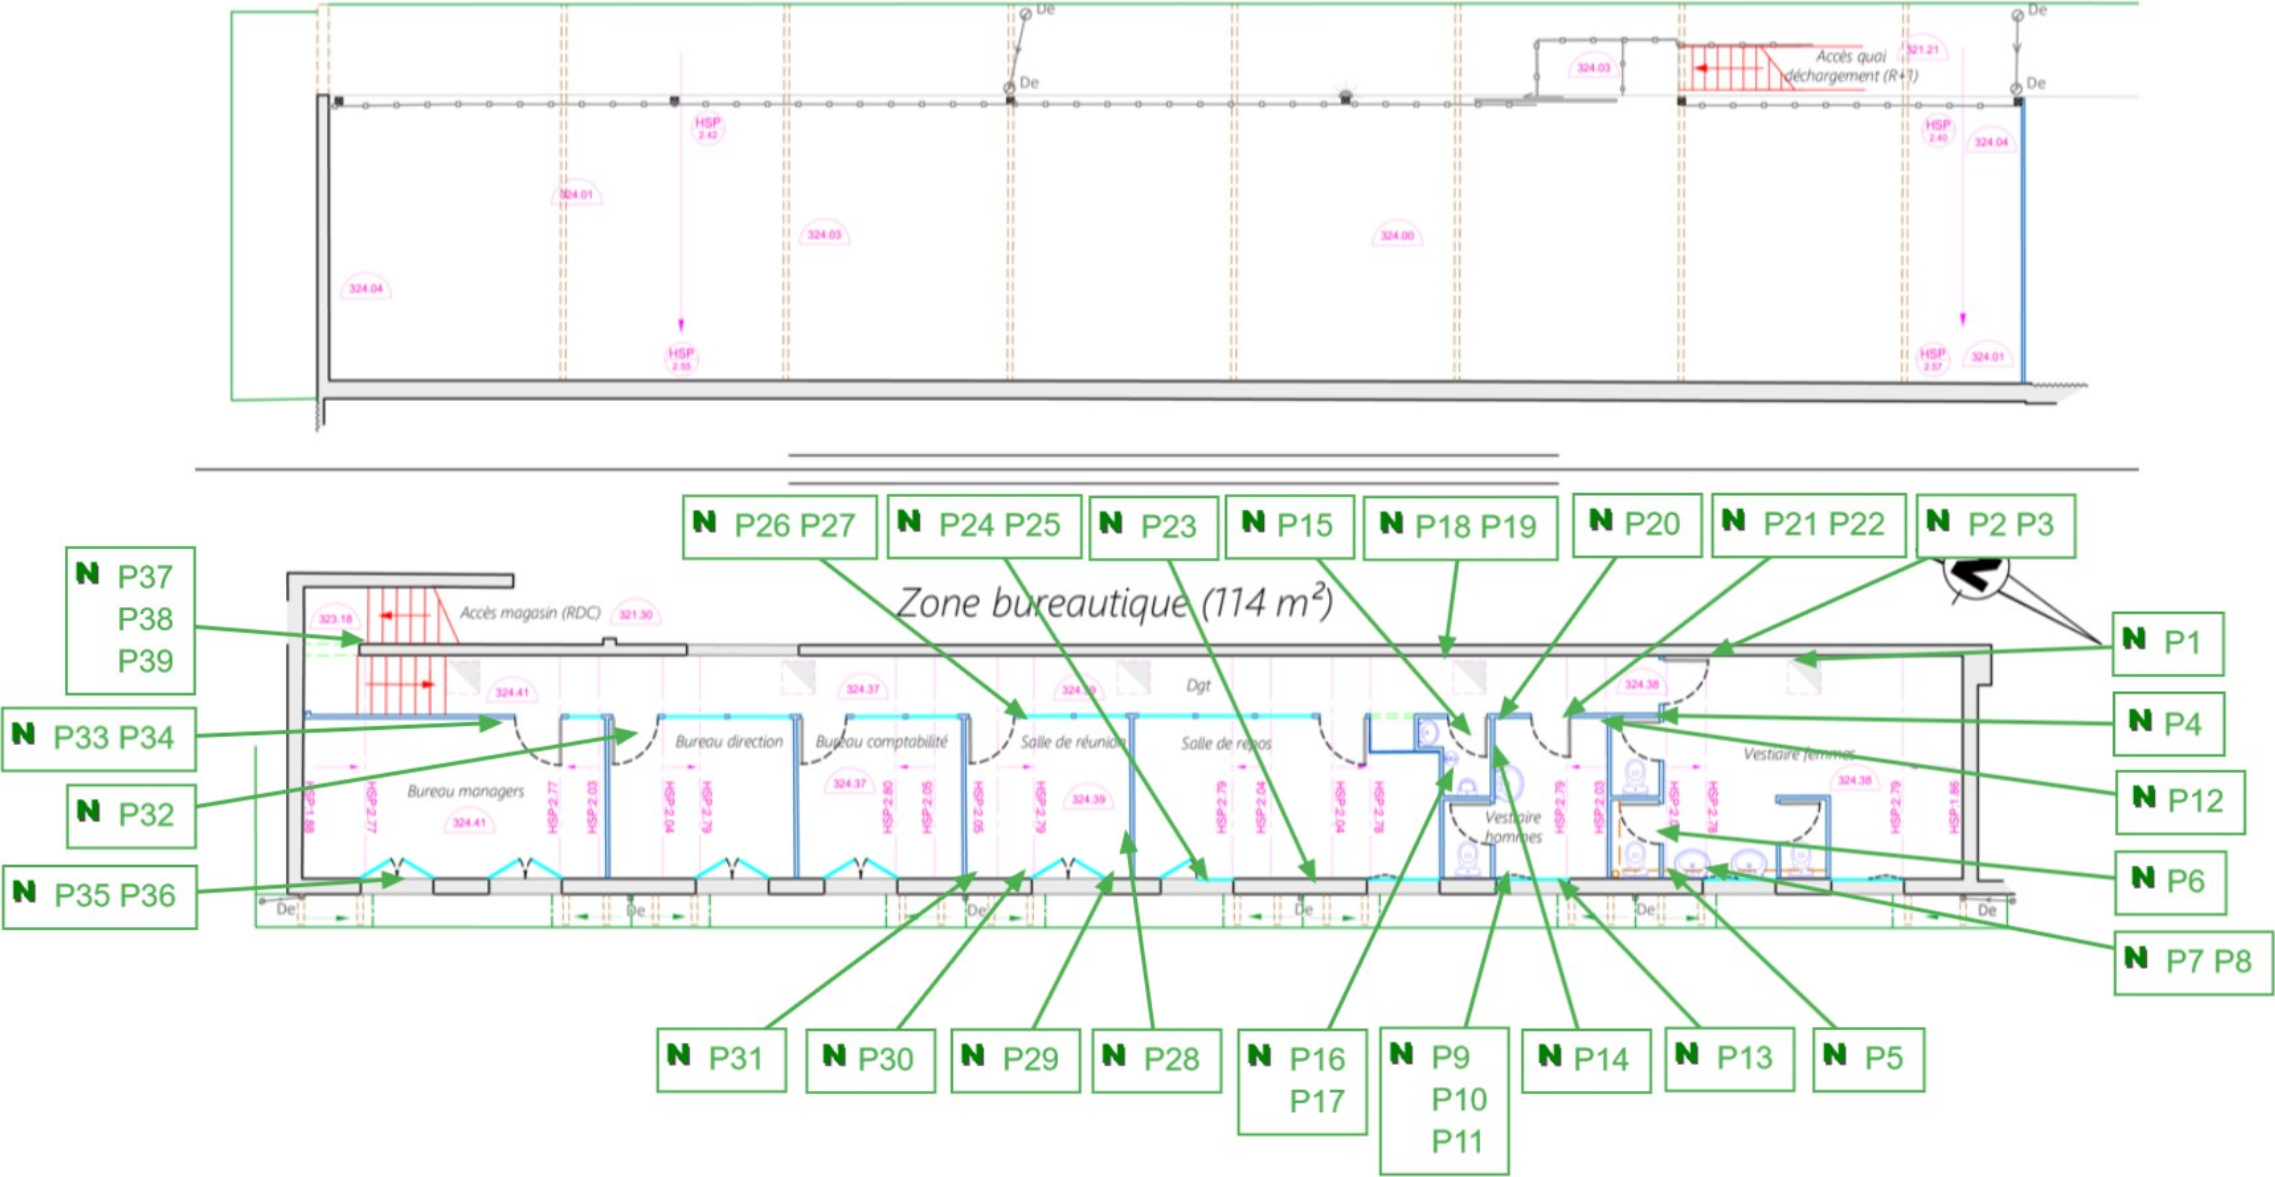

Légende

N Prélèvement non amianté

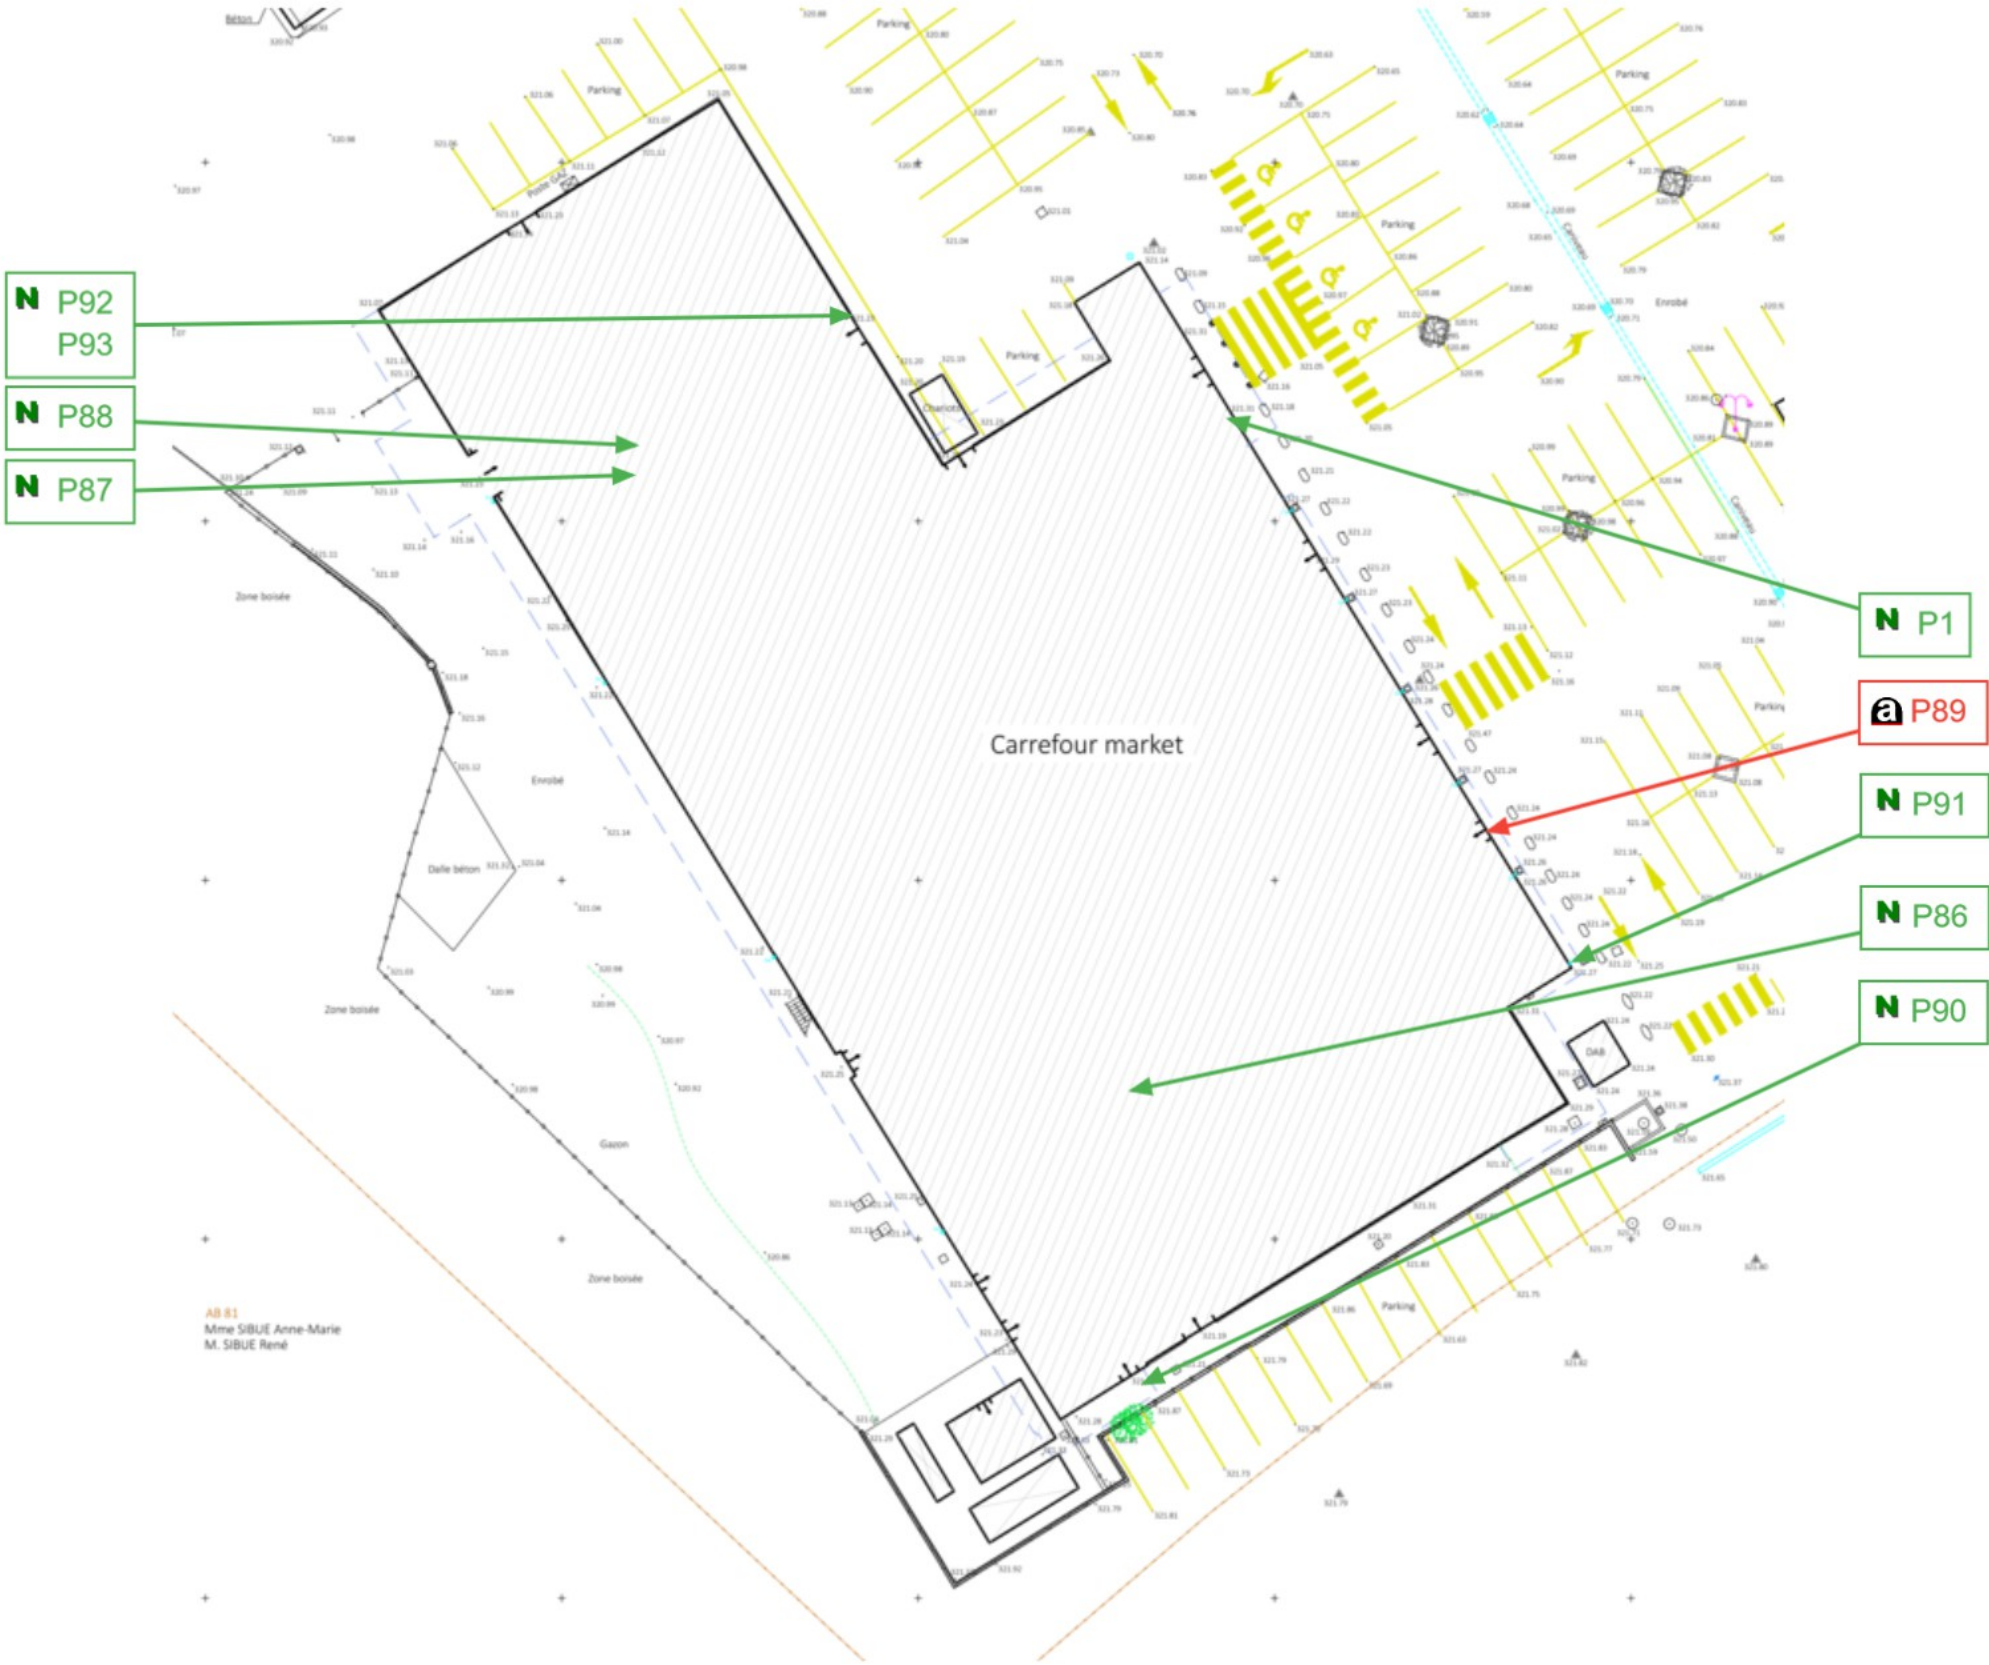

Légende

N Prélèvement non amianté

a Prélèvement amianté

EXT Toiture amianté

Planche de repérage usuel

Type: Plan Croquis: 4/6 EXT

Auteur: RABOLIN Jules / Alpes Contrôles

70 Route Nationale 6
73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE



Légende

- Ardoises amiantées
- a Prélèvement amianté


EXT Enrobés

Planche de repérage usuel

Type: Plan Croquis: 5/6 EXT

Auteur: RABOLIN Jules / Alpes Contrôles

70 Route Nationale 6
73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE

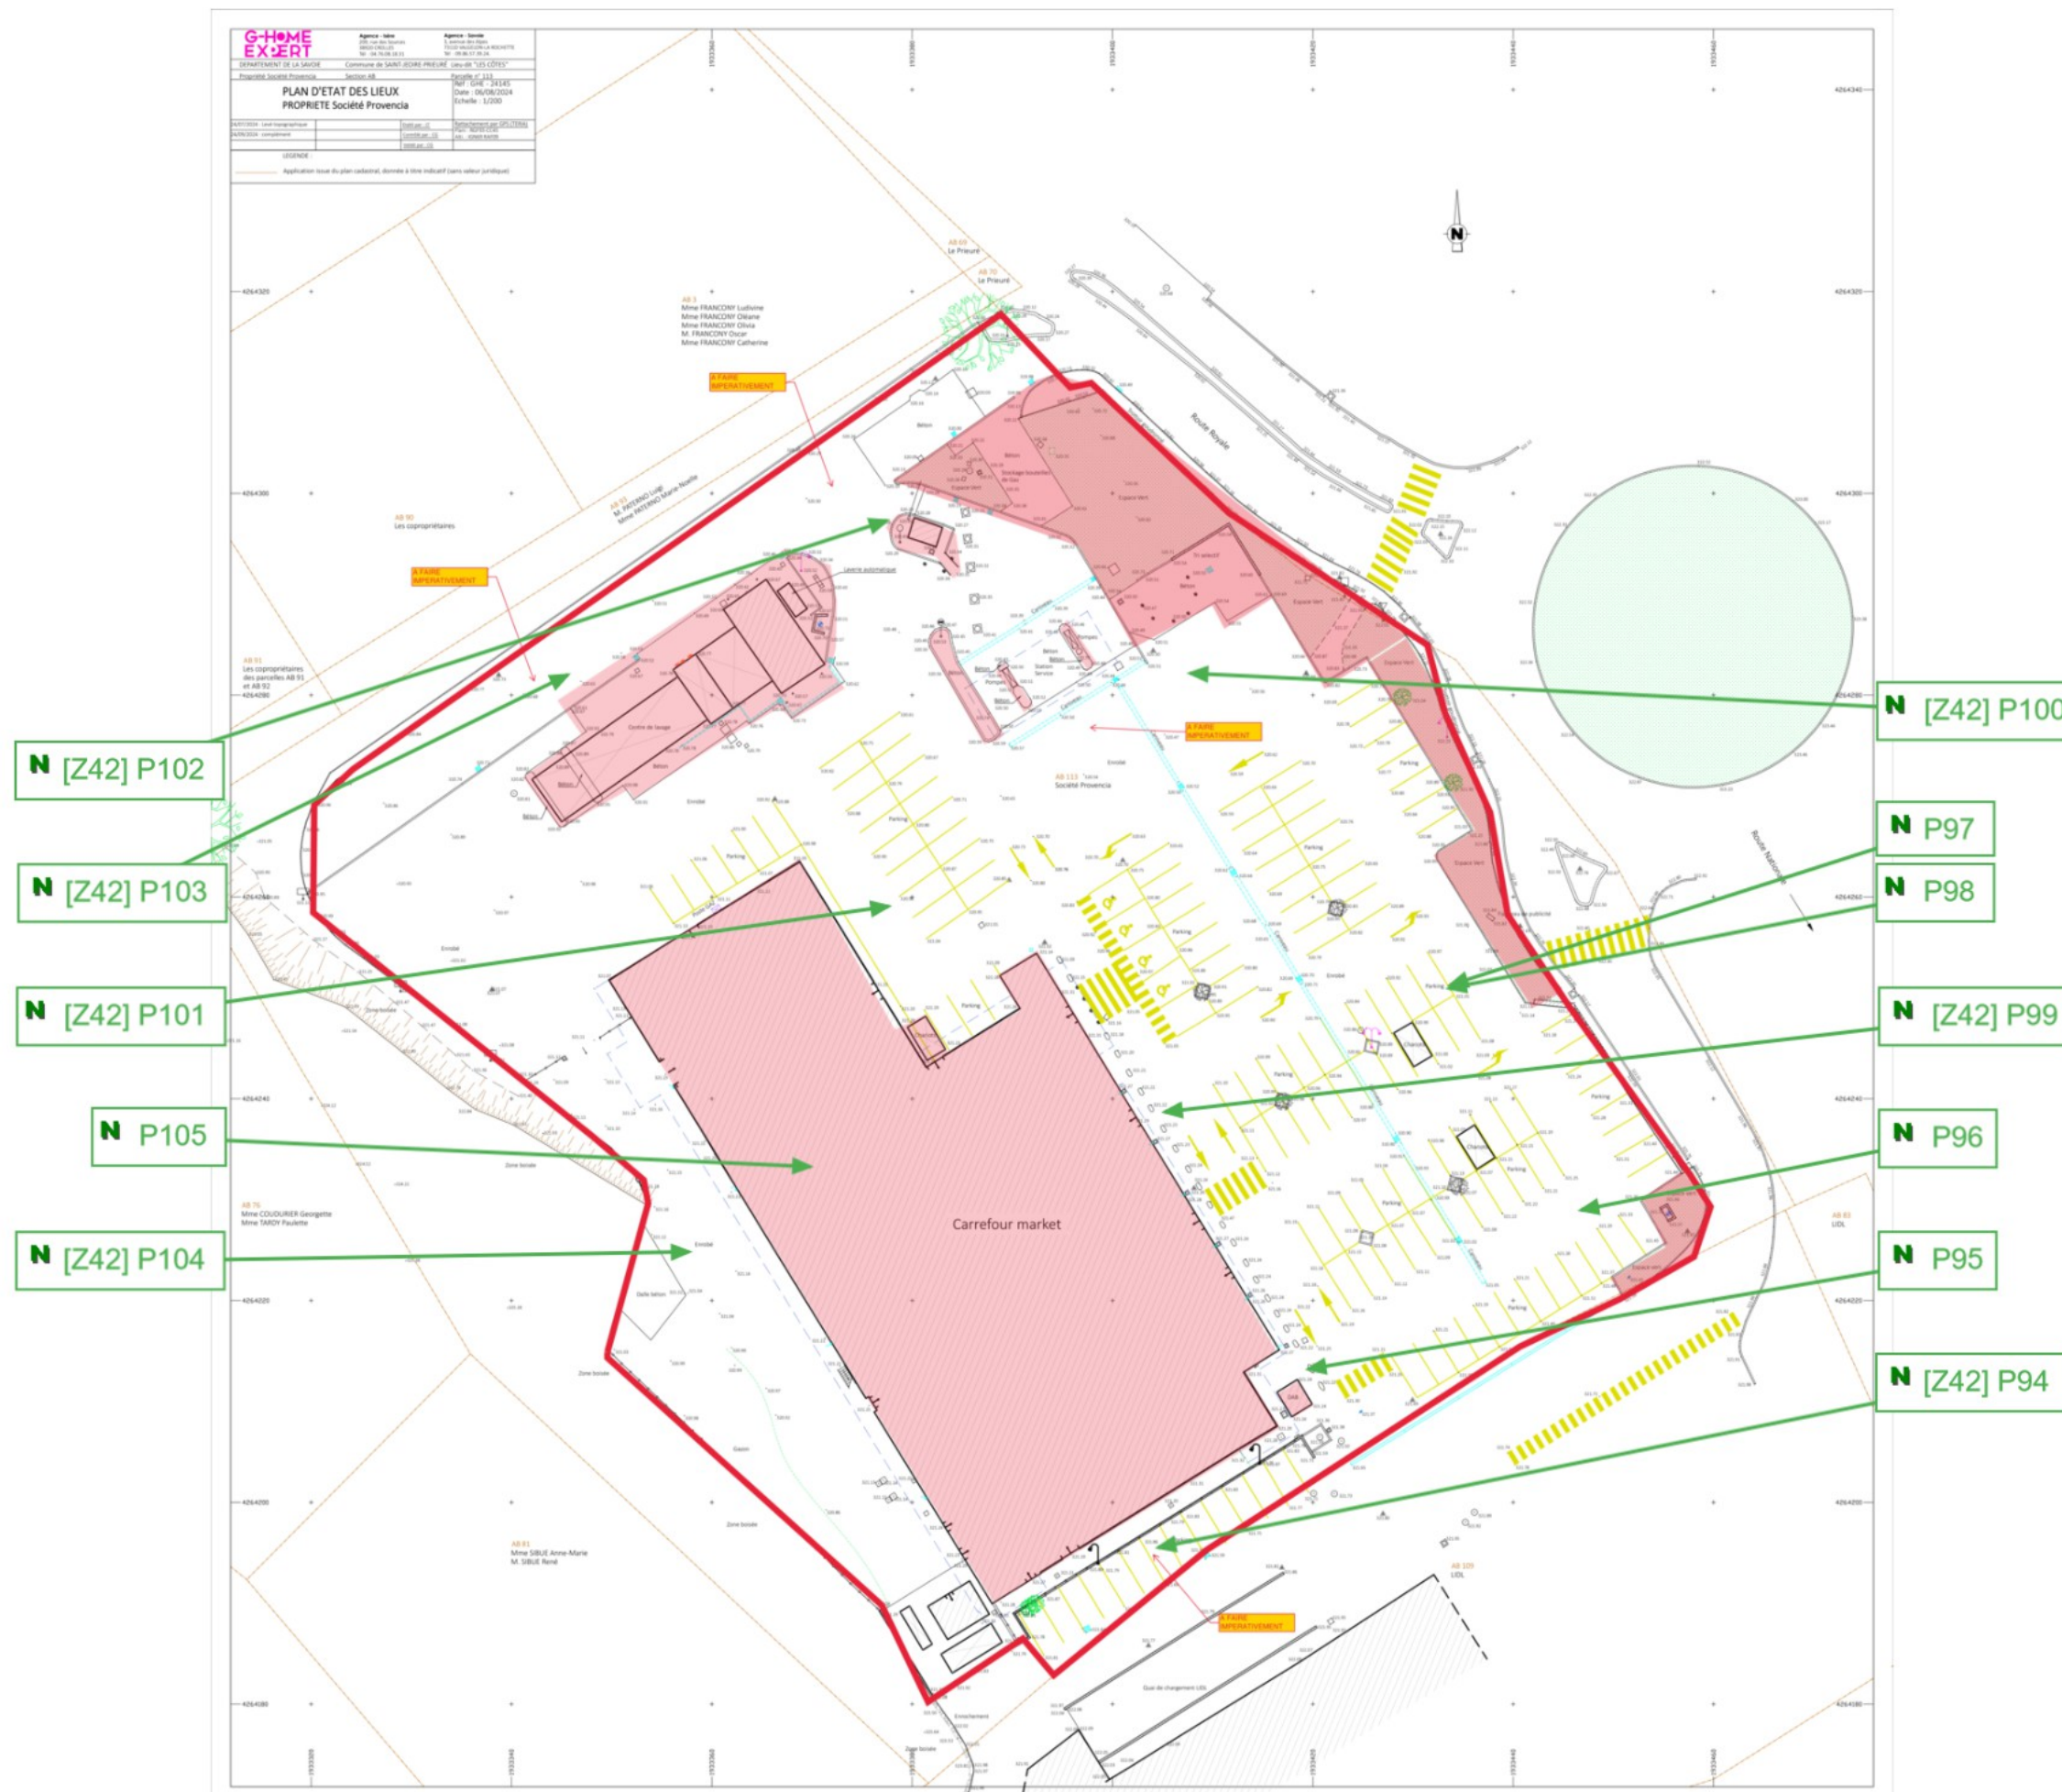

Légende

N Prélèvement non amianté

RDC amianté

Planche de repérage usuel

Type: Plan	Croquis: 6/6	RDC
------------	--------------	-----

Auteur: RABOLIN Jules / Alpes Contrôles


70 Route Nationale 6
73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE

Planche de repérage usuel

Type: Plan	Croquis: 6/6	RDC
------------	--------------	-----

Auteur: RABOLIN Jules / Alpes Contrôles

70 Route Nationale 6
73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE

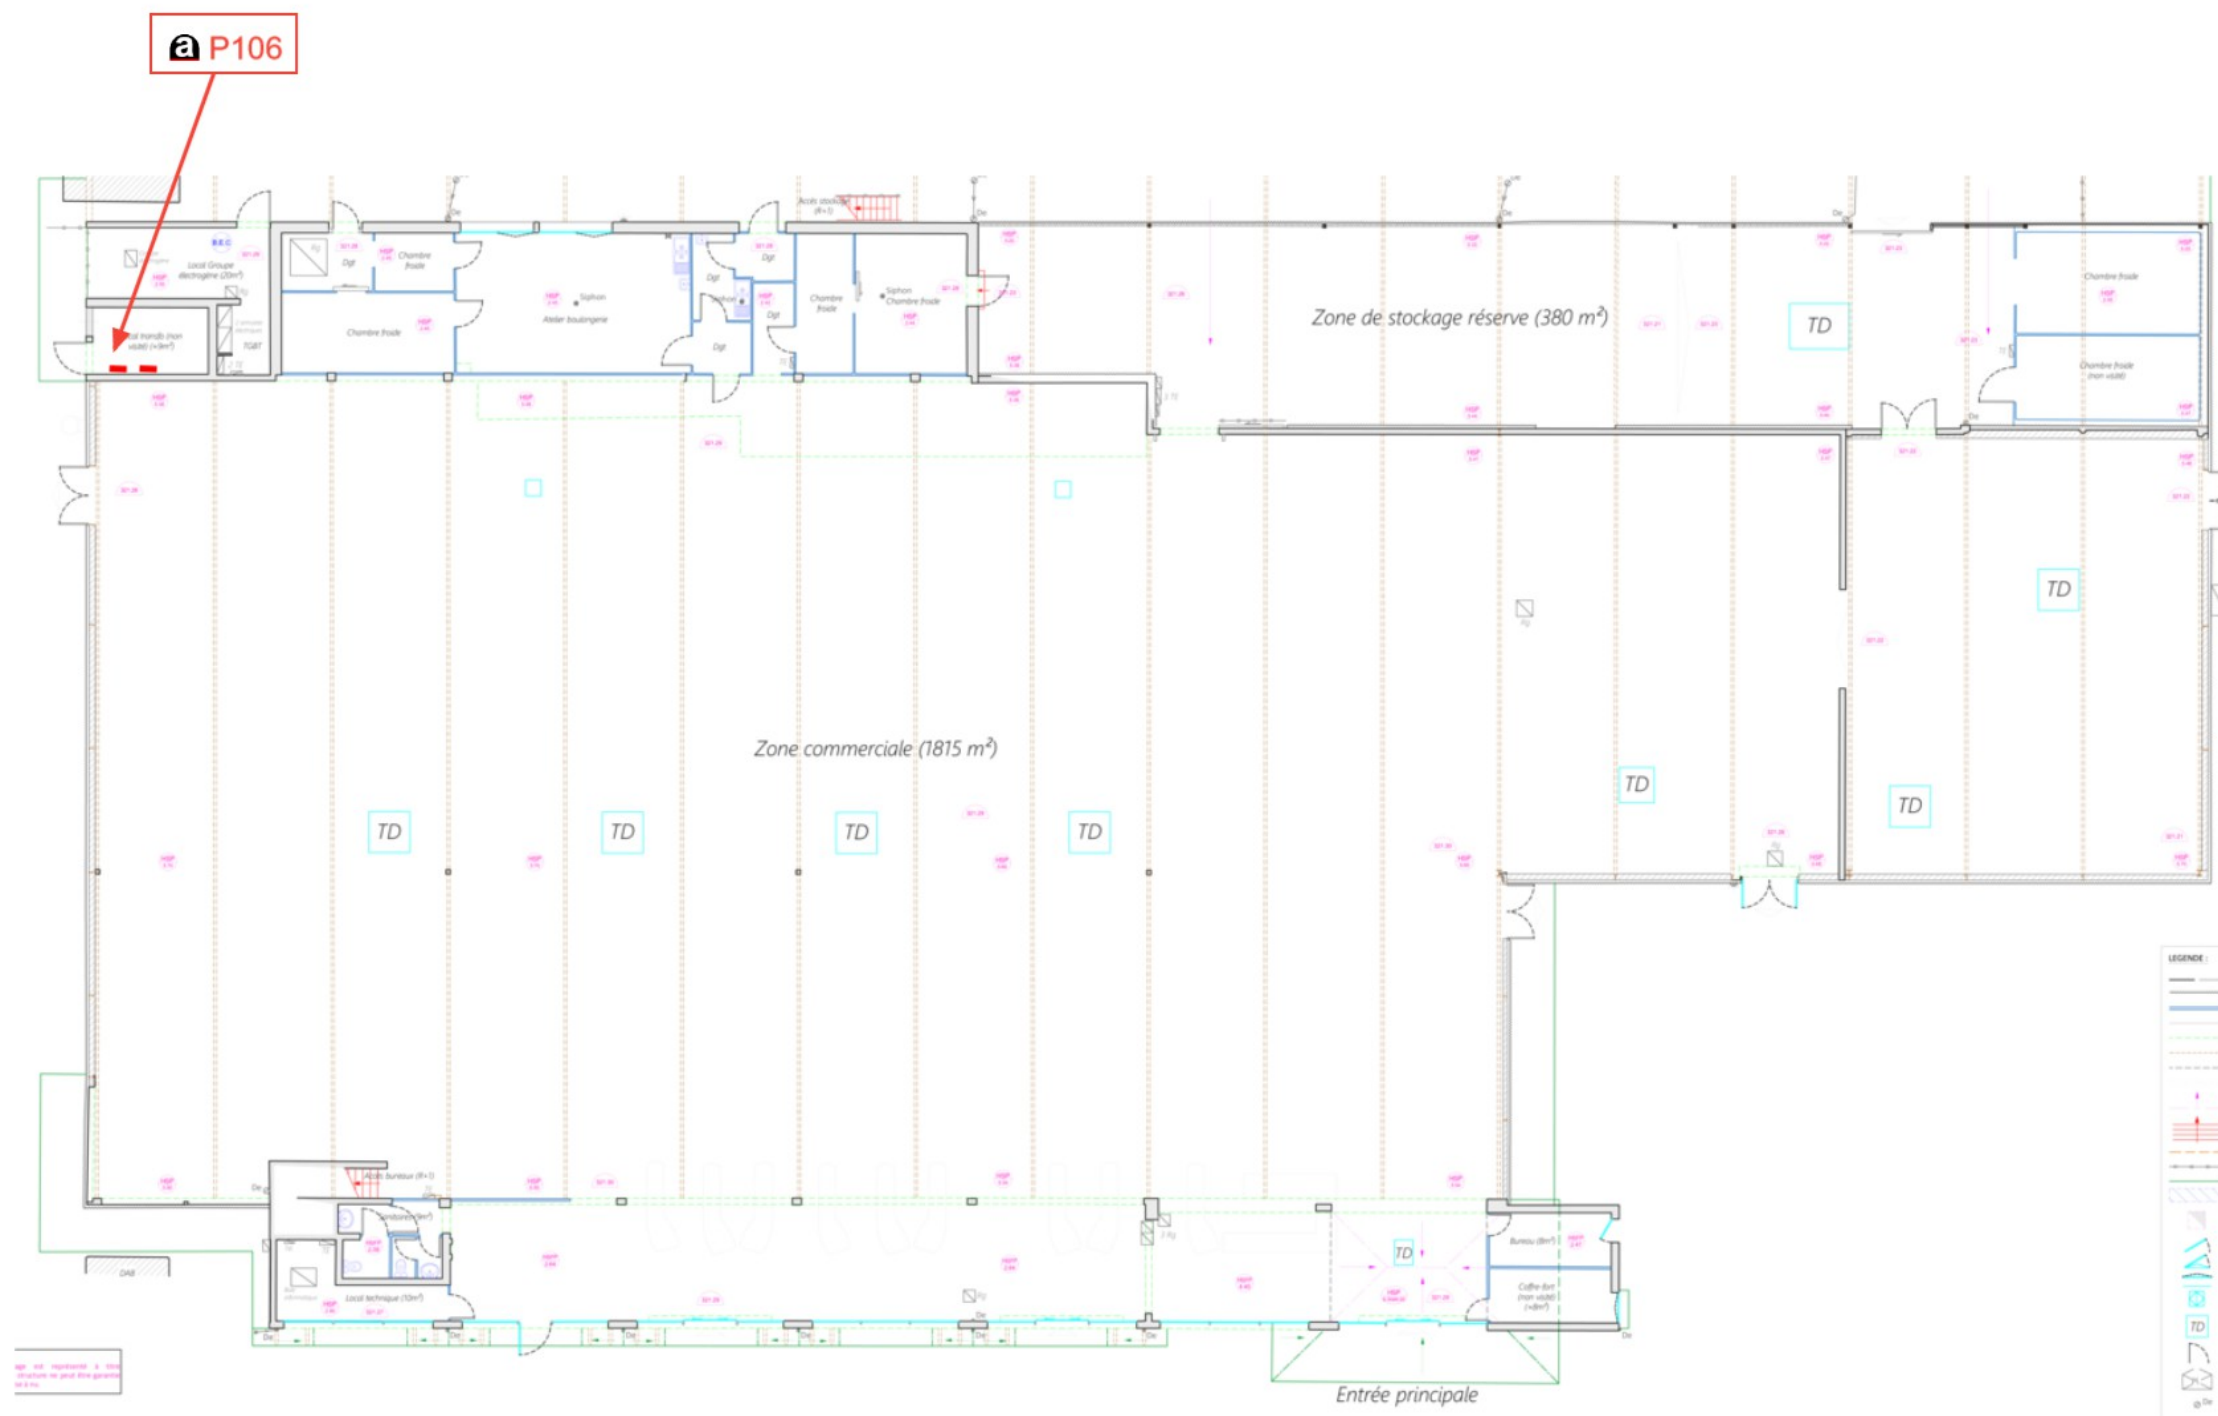

Légende

	Plaques en fibres-ciment amiantées
	Prélèvement amianté

— Plaques en fibres-ciment amiantées

a Prélèvement amianté

ANNEXE - PHOTOS

Légende

a	Prélèvement Amianté
N	Prélèvement non amianté
P?	Prélèvement possiblement amianté

N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°95]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°95]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°96]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°96]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°97]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°97]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°98]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°98]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°105]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°105]



N
ENVELOPPE / FAÇADES / Mastic silicone



N
ENVELOPPE / FAÇADES / Isolant type laine [Prélèvement n°93]



N
ENVELOPPE / TOITURE / Etanchéité bitumineuse [Prélèvement n°86]



N
ENVELOPPE / TOITURE / Etanchéité bitumineuse [Prélèvement n°87]



N
 ENVELOPPE / TOITURE / Etanchéité bitumineuse type paxalu
 [Prélèvement n°88]



N
 ENVELOPPE / TOITURE / Mastic Skydome



N
 RDC / LOCAL TECHNIQUE / Colle + Joint de carrelage +
 Ragrée [Prélèvement n°40]



N
 RDC / LOCAL TECHNIQUE / Massif béton + Ragrée
 [Prélèvement n°44]




N

RDC / LOCAL TECHNIQUE / SOUS ESC / Plot de colle
[Prélèvement n°46]



N

RDC / SANITAIRES / Colle + Joint de carrelage + Ragréage
[Prélèvement n°47]

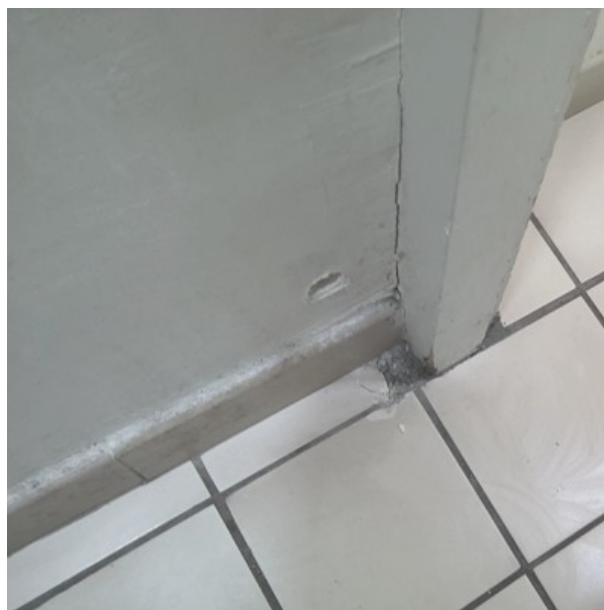

N

RDC / SANITAIRES / Colle de plinthes carrelage
[Prélèvement n°49]



N

RDC / SANITAIRES / Dalle de faux plafond



N
RDC / SURFACE DE VENTE / Peintures sur poteau métal
[Prélèvement n°68]




N
RDC / SURFACE DE VENTE / Colle + Joint de carrelage (sup)
[Prélèvement n°74]



N
RDC / SURFACE DE VENTE / Peintures sur porte secours
métal [Prélèvement n°76]



N
RDC / SURFACE DE VENTE / Enduit projeté (carreaux de
plâtre) [Prélèvement n°77]

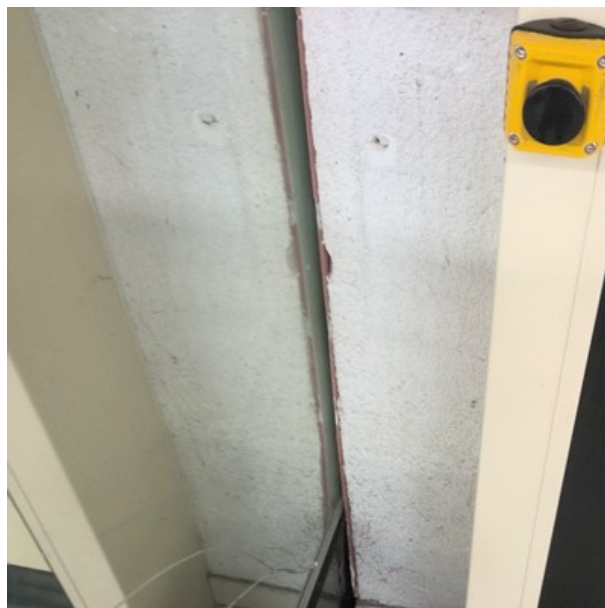


N
RDC / SURFACE DE VENTE / Colle de plinthe
(fromager/boucherie) [Prélèvement n°78]



N
RDC / SURFACE DE VENTE / Colle de faïence
(fromager/boucherie) [Prélèvement n°79]



N
RDC / ENTREE-CAISSES / Peintures sur arches béton
[Prélèvement n°58]

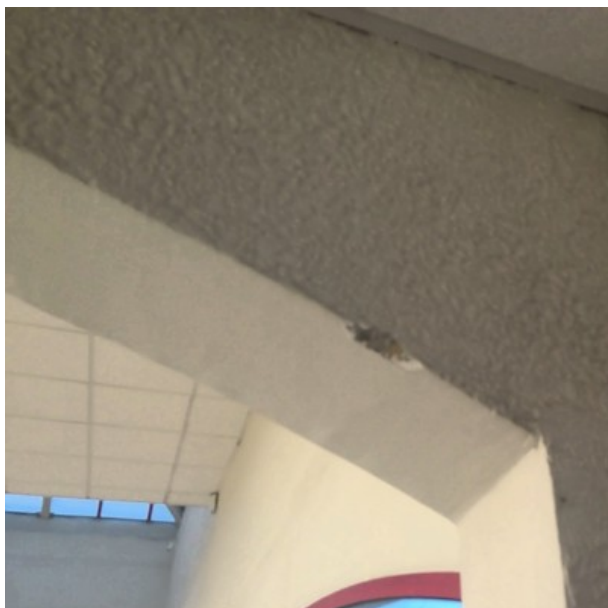

N
RDC / ENTREE-CAISSES / Colle + Joint de faïence carrelage
(poteaux) (blanc grand carreaux) [Prélèvement n°59]



N
RDC / LOCAL COFFRE / Peintures sur coffre [Prélèvement n°65]




N
RDC / RESERVE / Porte coupe-feu [Prélèvement n°85]




N
R+1 / VESTIAIRES FEMMES / Peintures + Enduit type ciment (refend) [Prélèvement n°3]




N
R+1 / WC 1 / Dalle de sol + Colle [Prélèvement n°15]

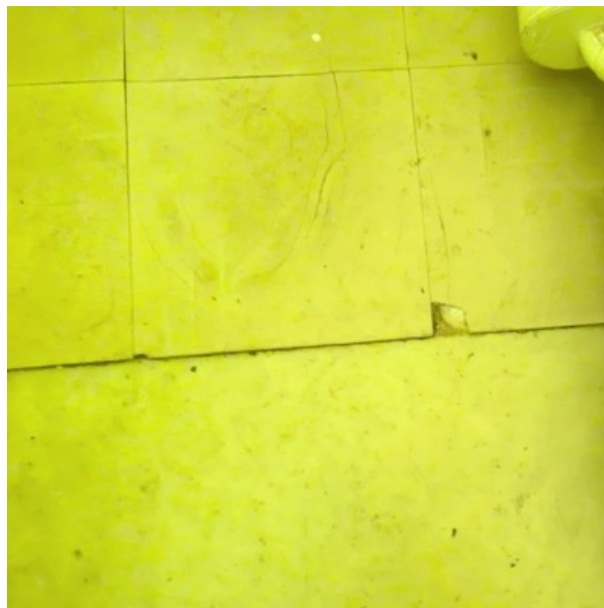

N
R+1 / WC 1 / Peintures + Enduit type plâtre [Prélèvement
n°16]

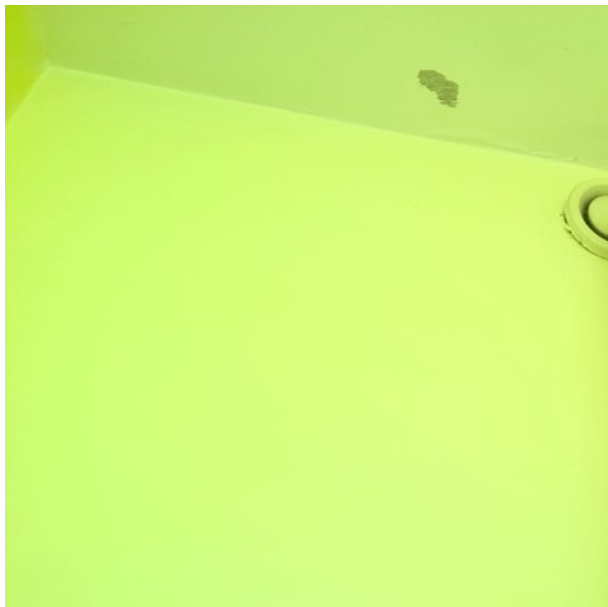

N
R+1 / WC 1 / Colle de faïence (moyenne carré blanche)
[Prélèvement n°17]

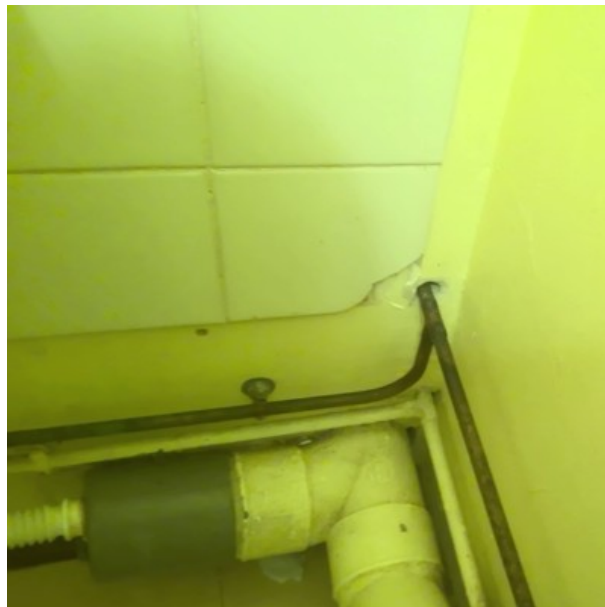


N
R+1 / BUREAU DIRECTION / Sol souple + Colle (sup) (gris
foncé) [Prélèvement n°32]



N
R+1 / ESC R+1 / Colle + Joint de carrelage [Prélèvement n°37]



N
R+1 / ESC R+1 / Colle de plinthes carrelage [Prélèvement
n°38]

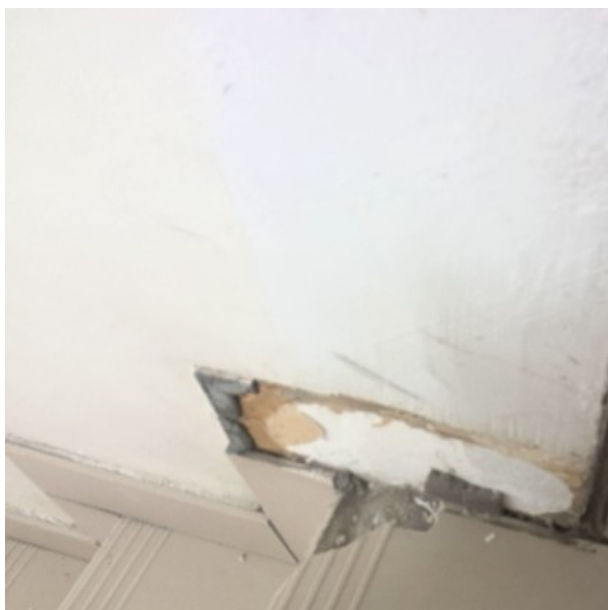

N
COMBLES TOITURE / Pare-Vapeur + Colle + Isolant type laine
[Prélèvement n°1]



a
RDC / LOCAL TRANSFORMATEUR / Plaque en fibres-ciment [Prélèvement
n°106]



a
ENVELOPPE / TOITURE / Ardoise en fibres-ciment [Prélèvement n°89]



N
R+1 / VESTIAIRES FEMMES / Sol souple (sup) + Colle + Sol
souple (inf) + Colle + Ragréege [Prélèvement n°2]




N
R+1 / VESTIAIRES HOMMES / Sol souple (sup) + Colle + Sol
souple (inf) + Colle + Ragréege [Prélèvement n°9] [Idem
Prélèvement n°2]



N
RDC / SANITAIRES / Peintures + Enduit type plâtre (cloison) [Prélèvement n°48] [Idem Prélèvement n°4]




N
R+1 / VESTIAIRES FEMMES / Peintures + Enduit type plâtre
(cloison) [Prélèvement n°4]

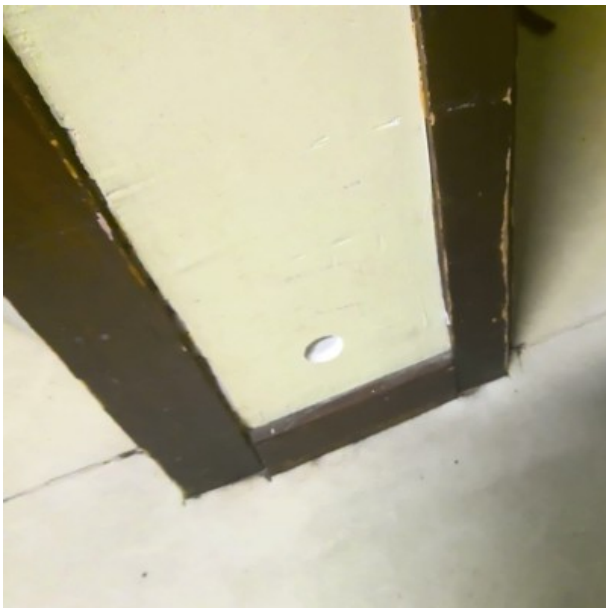


N

R+1 / VESTIAIRES HOMMES / Peintures + Enduit type plâtre (cloison) [Prélèvement n°10] [Idem Prélèvement n°4]

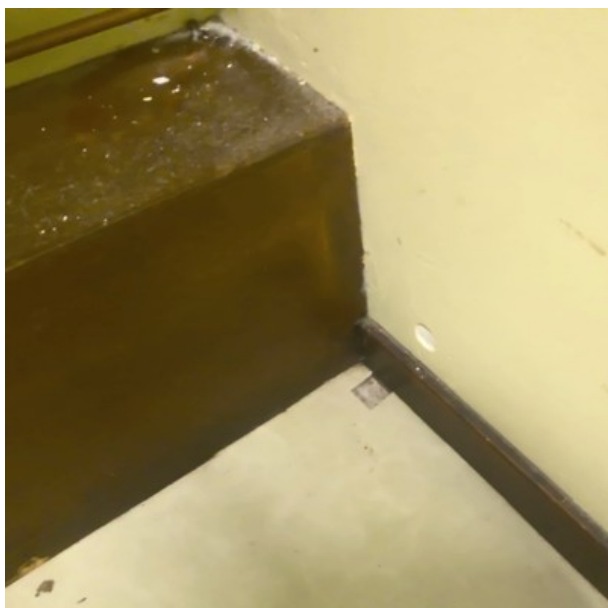

N

RDC / SANITAIRES / Peintures + Enduit type plâtre + Calicot [Prélèvement n°50] [Idem Prélèvement n°5]

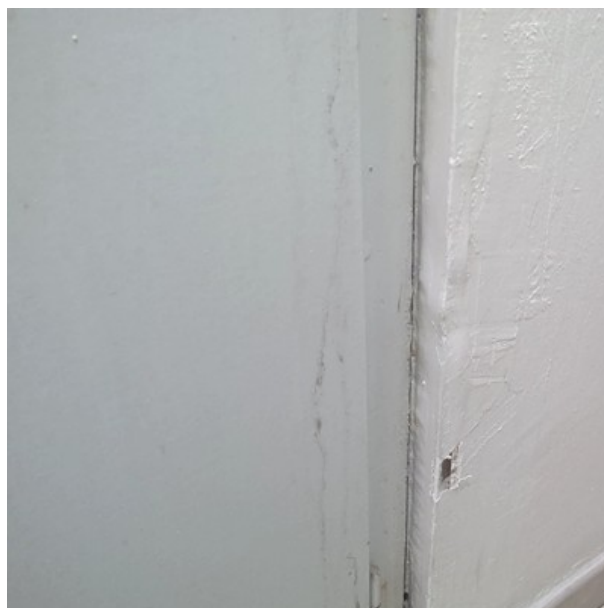

N

R+1 / VESTIAIRES FEMMES / Peintures + Enduit type plâtre + Calicot [Prélèvement n°5]



N

R+1 / VESTIAIRES HOMMES / Peintures + Enduit type plâtre + Calicot [Prélèvement n°11] [Idem Prélèvement n°5]




N

R+1 / VESTIAIRES FEMMES / Peintures + Enduit type plâtre +
Calicot [Prélèvement n°6]




N

R+1 / VESTIAIRES HOMMES / Peintures + Enduit type plâtre +
Calicot [Prélèvement n°12] [Idem Prélèvement n°6]

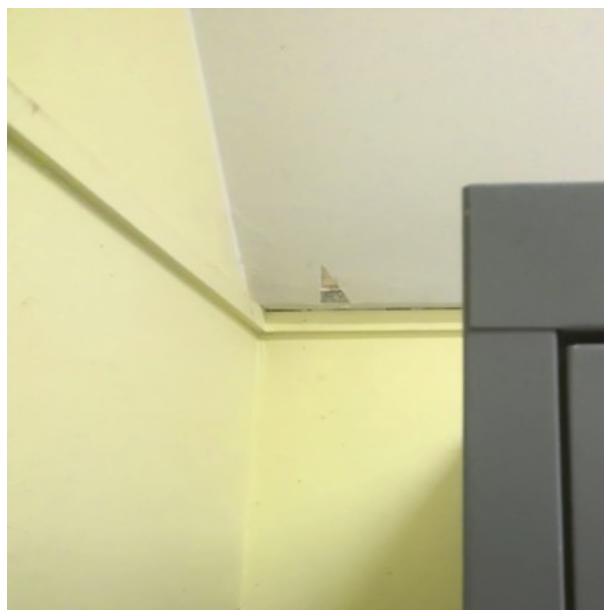

N

RDC / SANITAIRES / Colle de faïence (petite carré blanche)
[Prélèvement n°51] [Idem Prélèvement n°8]

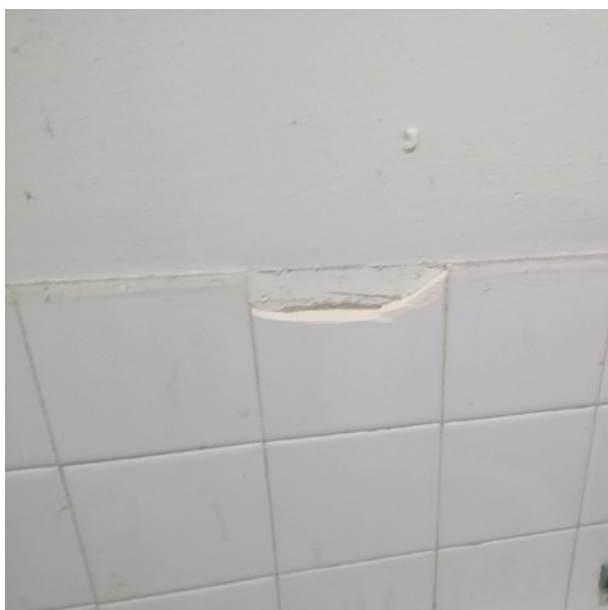

N

R+1 / VESTIAIRES FEMMES / Colle de faïence (petite carré
blanche) [Prélèvement n°8]



N

R+1 / VESTIAIRES HOMMES / Colle de faïence (petite carré blanche) [Prélèvement n°14] [Idem Prélèvement n°8]




N

R+1 / VESTIAIRES FEMMES / Mastic (fixe + ouvrant) [Prélèvement n°7]



N

R+1 / VESTIAIRES HOMMES / Mastic (fixe + ouvrant) [Prélèvement n°13] [Idem Prélèvement n°7]

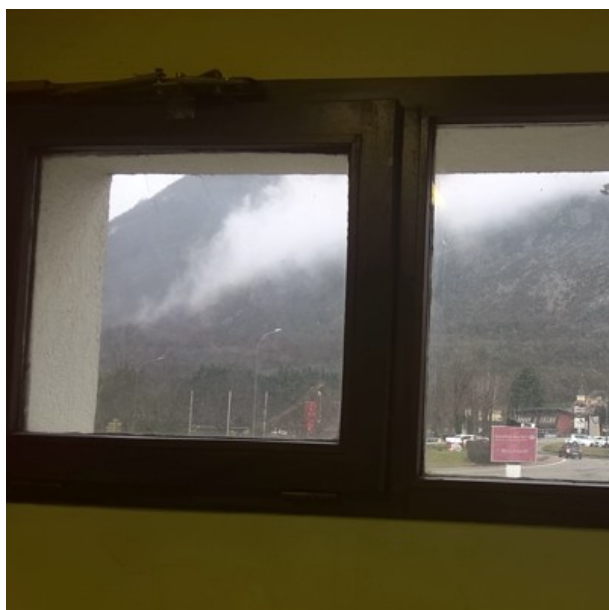

N

R+1 / DEGAGEMENT / Sol souple (sup) + Colle + Sol souple (inf) + Colle + Ragraage [Prélèvement n°18]



N

R+1 / SALLE DE REUNION / Peintures + Enduit type plâtre (cloison) [Prélèvement n°28] [Idem Prélèvement n°20]



N

R+1 / DEGAGEMENT / Peintures + Enduit type plâtre (cloison) [Prélèvement n°20]




N

R+1 / SALLE DE REUNION / Peintures + Enduit type plâtre [Prélèvement n°30] [Idem Prélèvement n°22]



N

R+1 / DEGAGEMENT / Peintures + Enduit type plâtre [Prélèvement n°22]

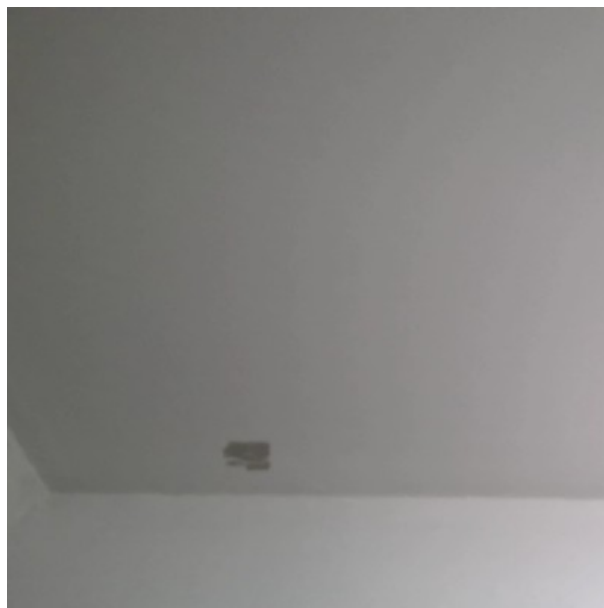


N

R+1 / SALLE DE REUNION / Peintures + Enduit type plâtre + Calicot [Prélèvement n°31] [Idem Prélèvement n°21]




N

R+1 / DEGAGEMENT / Peintures + Enduit type plâtre + Calicot [Prélèvement n°21]

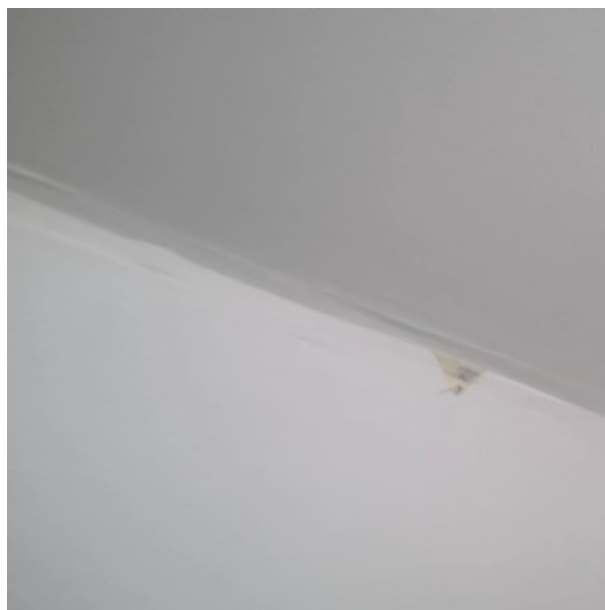


N

R+1 / SALLE DE REPOS / Mastic [Prélèvement n°24]

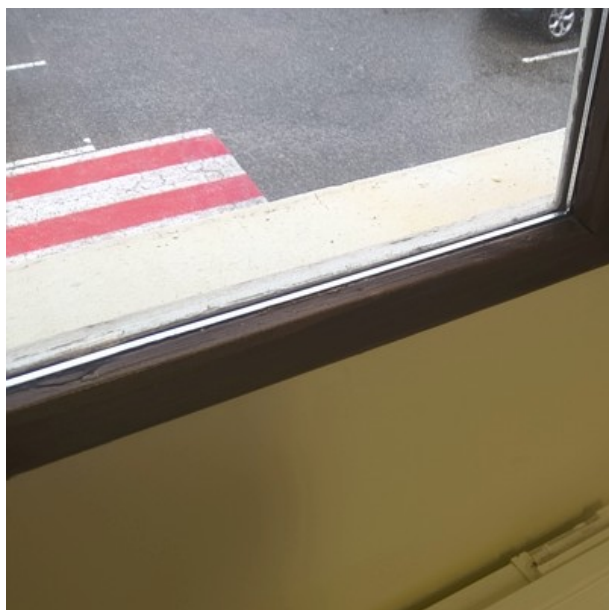

N

R+1 / BUREAU MANAGERS / Mastic [Prélèvement n°35]
[Idem Prélèvement n°24]

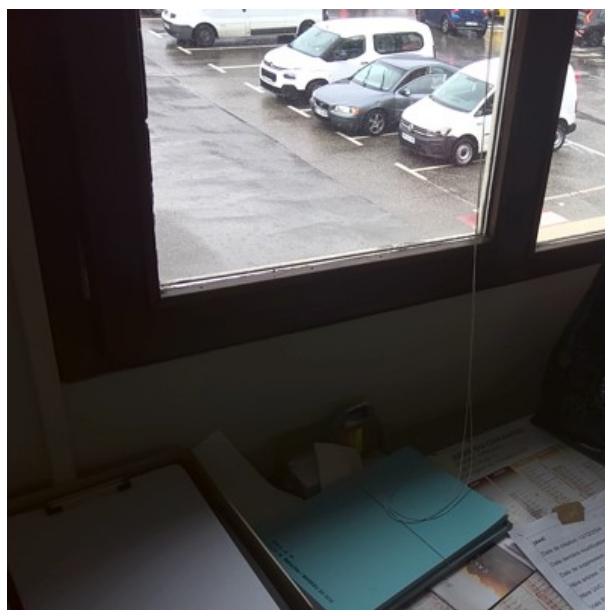


N

R+1 / SALLE DE REPOS / Joint d'étanchéité type compribande [Prélèvement n°25]



N

RDC / ENTREE-CAISSES / Peintures + Enduit type plâtre + Calicot [Prélèvement n°57] [Idem Prélèvement n°23]

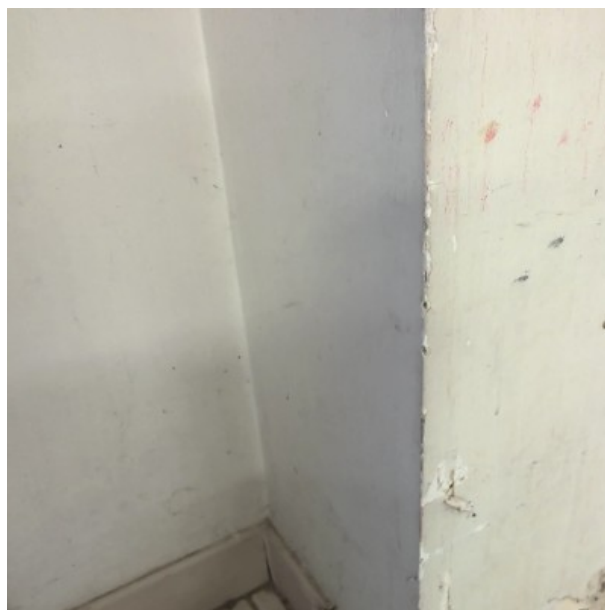

N

R+1 / SALLE DE REPOS / Peintures + Enduit type plâtre + Calicot [Prélèvement n°23]




N

R+1 / SALLE DE REUNION / Peintures + Enduit type plâtre + Calicot [Prélèvement n°29] [Idem Prélèvement n°23]




N

R+1 / SALLE DE REUNION / Sol souple + Colle (sup) (gris clair) [Prélèvement n°26]

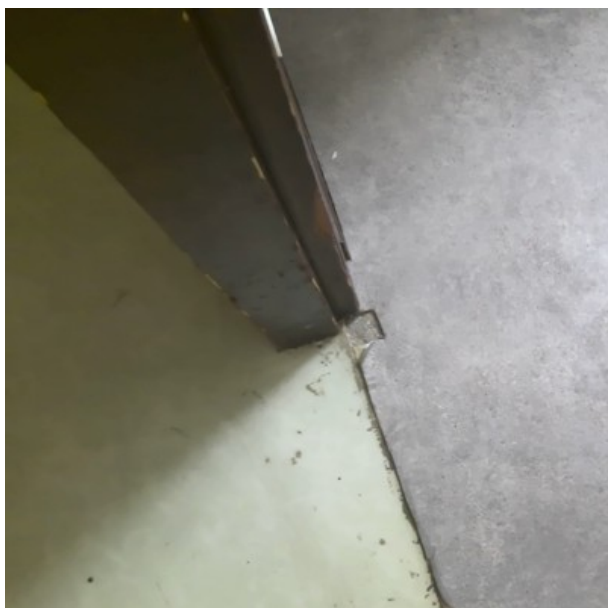


N

R+1 / BUREAU MANAGERS / Sol souple + Colle (sup) (gris clair) [Prélèvement n°33] [Idem Prélèvement n°26]

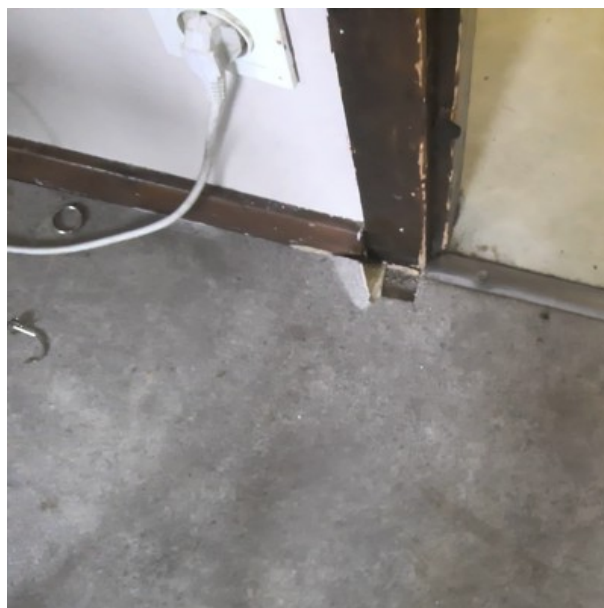


N

R+1 / SALLE DE REUNION / Moquette + Colle + Ragraéage (inf) [Prélèvement n°27]

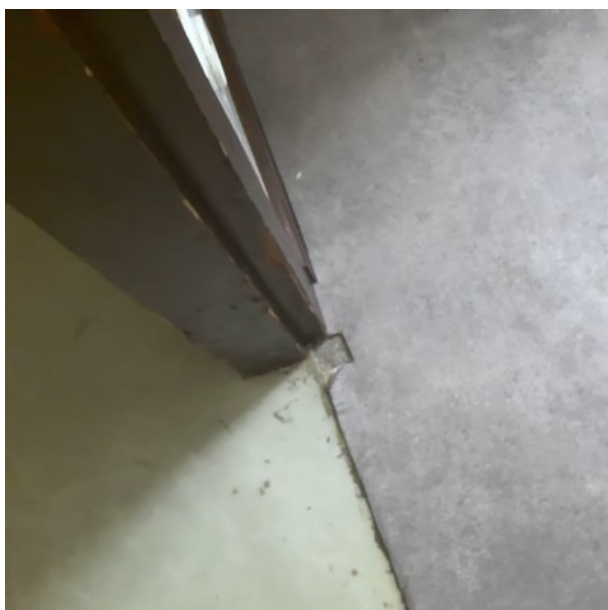

N

R+1 / BUREAU MANAGERS / Moquette + Colle + Ragraéage (inf) [Prélèvement n°34] [Idem Prélèvement n°27]

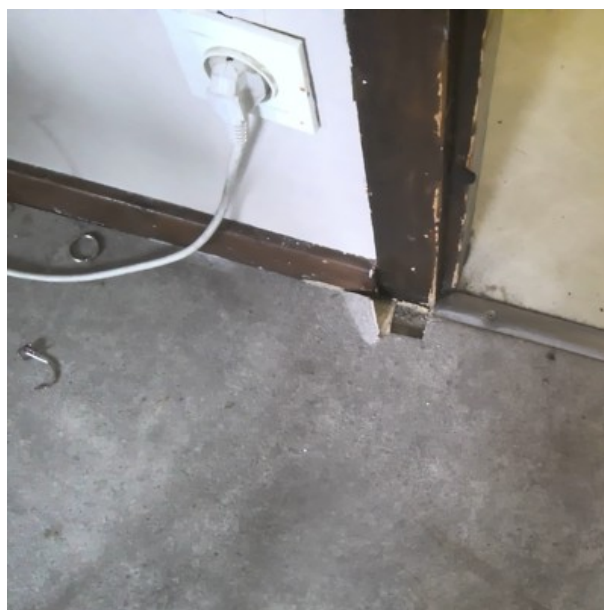

N
R+1 / DEGAGEMENT / Peintures + Enduit type ciment (refend)
[Prélèvement n°19]



N
R+1 / ESC R+1 / Peintures + Enduit type ciment (refend)
[Prélèvement n°39] [Idem Prélèvement n°19]




N
RDC / LOCAL TECHNIQUE / Enduit de jointoiment des
plaques de plâtre + Calicot [Prélèvement n°42]



N
RDC / LOCAL TECHNIQUE / Peintures + Enduit type ciment
[Prélèvement n°43]



N
RDC / SANITAIRES / Peintures + Enduit type ciment
[Prélèvement n°52] [Idem Prélèvement n°43]

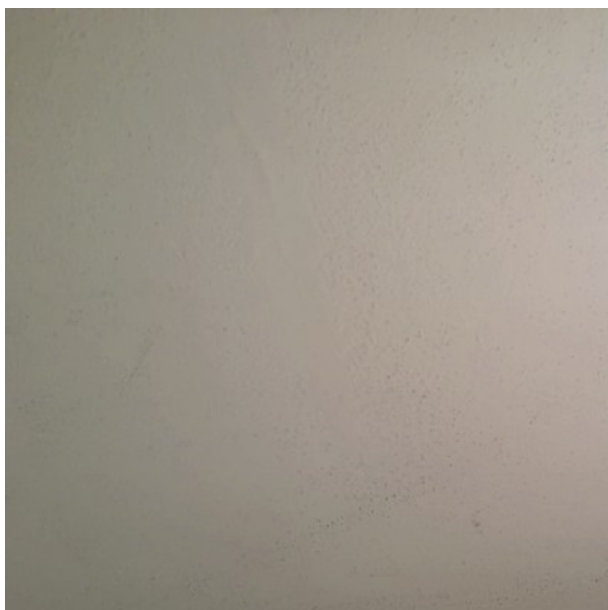

N
RDC / LOCAL TECHNIQUE / Peintures + Enduit type ciment
(refend) [Prélèvement n°41]



N
RDC / LOCAL TECHNIQUE / Plot de colle [Prélèvement n°45]



N
RDC / SURFACE DE VENTE / Colle + Joint de carrelage (sup)
[Prélèvement n°66] [Idem Prélèvement n°53]




N

RDC / SURFACE DE VENTE / Colle + Joint de carrelage (sup)
[Prélèvement n°69] [Idem Prélèvement n°53]



N

RDC / SURFACE DE VENTE / Colle + Joint de carrelage (sup)
[Prélèvement n°71] [Idem Prélèvement n°53]

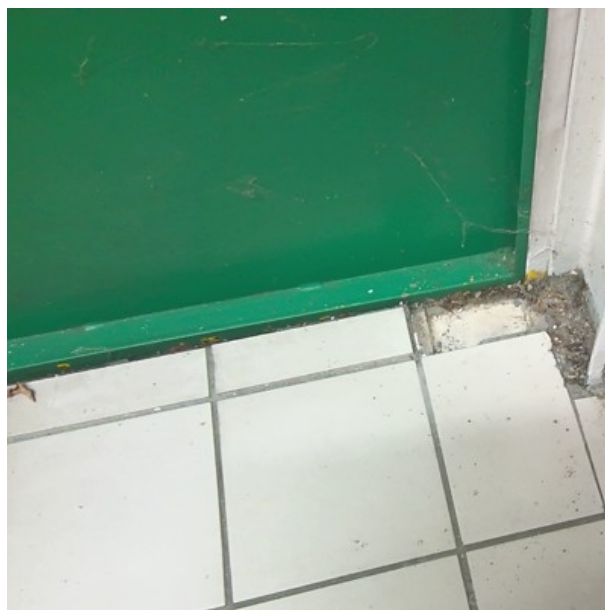

N

RDC / ENTREE-CAISSES / Colle + Joint de carrelage (sup)
[Prélèvement n°53]



N

RDC / ENTREE-CAISSES / Colle-ragréage (sup) [Prélèvement
n°54]



N

RDC / ENTREE-CAISSES / Colle + Joint de carrelage +
Ragréage (inf) [Prélèvement n°55]



N

RDC / ENTREE-CAISSES / Dalle de faux plafond
[Prélèvement n°60]



N

RDC / ENTREE-CAISSES / Colle de plinthes carrelage
[Prélèvement n°56]



N

RDC / LOCAL COFFRE / Colle de plinthes carrelage
[Prélèvement n°64] [Idem Prélèvement n°56]




N

RDC / SURFACE DE VENTE / Colle + Joint de carrelage +
Ragréage (inf) [Prélèvement n°70]



N

RDC / SURFACE DE VENTE / Colle + Joint de carrelage +
Ragréage (inf) [Prélèvement n°73] [Idem Prélèvement n°70]

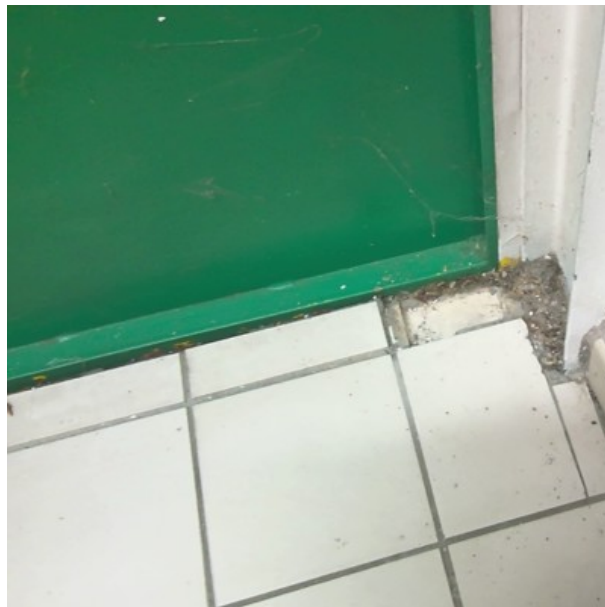

N

RDC / SURFACE DE VENTE / Peintures + Enduit peint
(soubassement) [Prélèvement n°67]



N

RDC / SURFACE DE VENTE / Peintures + Enduit peint
(soubassement) [Prélèvement n°72] [Idem Prélèvement
n°67]




N
RDC / SURFACE DE VENTE / Peintures + Enduit type ciment
(poutres) [Prélèvement n°80] [Idem Prélèvement n°62]




N
RDC / ATELIERS / DGT / Peintures + Enduit [Prélèvement
n°81]



N
RDC / ATELIERS / CH FROIDE 3 / Peintures + Enduit
[Prélèvement n°83] [Idem Prélèvement n°81]

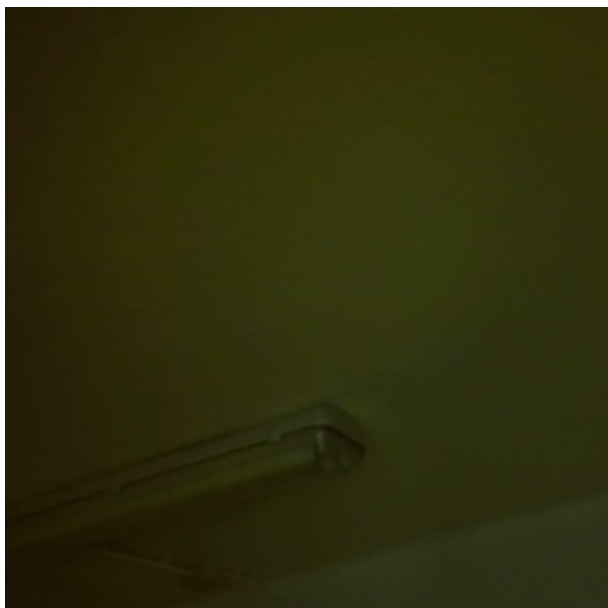

N
RDC / ATELIERS / ATELIER BOULANGERIE / Plaque souple
antivibratile [Prélèvement n°82]

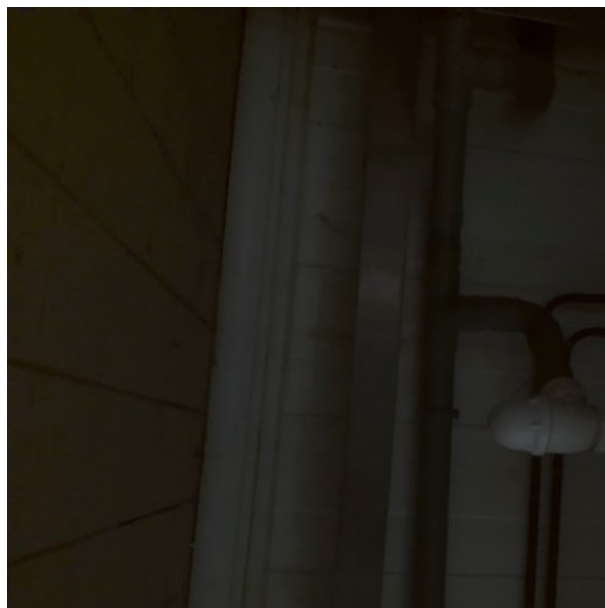

N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°94]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°94]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°99] [Idem Prélèvement n°94]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°99] [Idem Prélèvement n°94]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°100] [Idem Prélèvement n°94]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°100] [Idem Prélèvement n°94]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°101] [Idem Prélèvement n°94]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°101] [Idem Prélèvement n°94]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°102] [Idem Prélèvement n°94]




N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°102] [Idem Prélèvement n°94]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°103] [Idem Prélèvement n°94]



N
EXT / Enrobé [Prélèvement n°103] [Idem Prélèvement n°94]

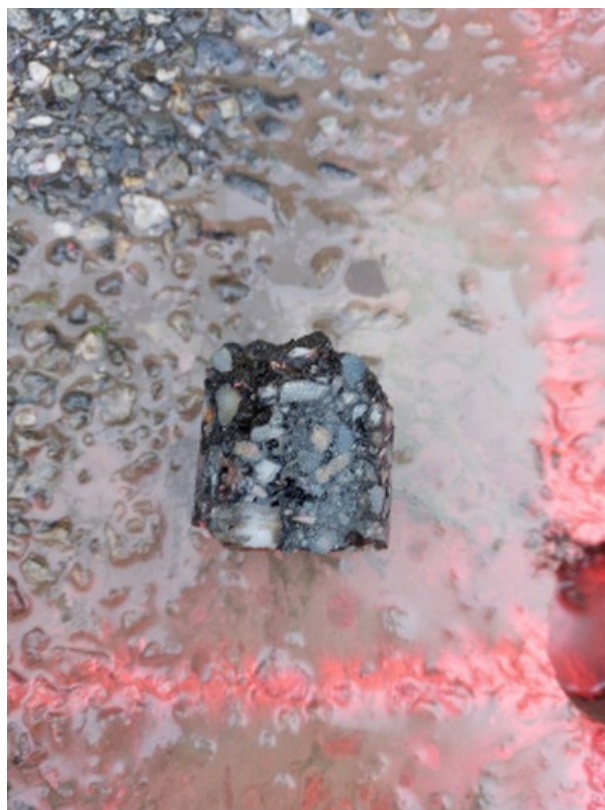

N

EXT / Enrobé [Prélèvement n°104] [Idem Prélèvement n°94]



N

EXT / Enrobé [Prélèvement n°104] [Idem Prélèvement n°94]



N

RDC / LOCAL COFFRE / Enduit type ciment (coffrage coffre)
[Prélèvement n°63]




N

RDC / RESERVE / Panneau sandwich (Bac acier peint +
Isolant type laine) [Prélèvement n°84]



N
ENVELOPPE / FAÇADES / Peintures + Enduit type ciment
[Prélèvement n°90]

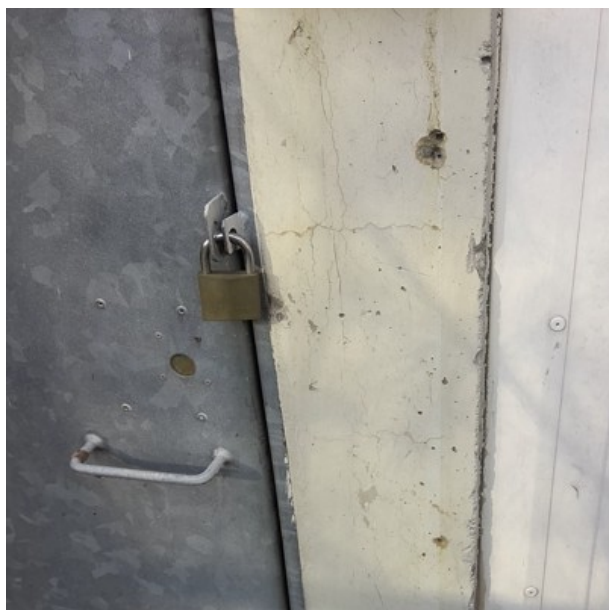

N
ENVELOPPE / FAÇADES / Peintures + Enduit type ciment
[Prélèvement n°91] [Idem Prélèvement n°90]



N
ENVELOPPE / FAÇADES / Bac acier [Prélèvement n°92]



ANNEXE - RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangérosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégrée dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;

- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;

- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante liés et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ANNEXE - ESTIMATION DE LA QUANTIFICATION AMIANTE

Notes relatives à l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

1. RAPPEL DE L'ARTICLE 11

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

2. DECHETS DANGEREUX

Les déchets contaminés par l'amiante

Responsabilité du propriétaire

Lors de travaux de désamiantage, la personne pour laquelle les travaux sont effectués (c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires) a la responsabilité de la bonne élimination des déchets produits, conformément aux dispositions du code de l'environnement.

Les déchets du chantier (équipements de protection des travailleurs...) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

Elimination des différents déchets

Les déchets contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, les clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés, soit en centres de stockage de déchets inertes, pourvus, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante.

Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, les calorifugeages et les cartons d'amiante), les matériaux dégradés et les déchets issus du chantier (équipements de protection, déchets de matériels ou issus du nettoyage...) doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

Composant / Partie de composant	Quantité
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises, bardeaux bitumineux	
Ardoise en fibres-ciment	350 m2
Plaques ondulées et planes	
Plaque en fibres-ciment	2 U

ANNEXE - COPIE DU CERTIFICAT DE COMPÉTENCE DE L'INTERVENANT



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1347

Monsieur RABOLIN Jules

Amiante sans mention Selon arrêté du 24 Décembre 2021	Amiante Date d'effet : 09/01/2023 : - Date d'expiration : 08/01/2030
Amiante avec mention Selon arrêté du 24 Décembre 2021	Missions spécifiques, bâtiments complexes Date d'effet : 09/01/2023 : - Date d'expiration : 08/01/2030
Plomb sans mention Selon arrêté du 24 Décembre 2021	Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 09/01/2023 : - Date d'expiration : 08/01/2030
Termites Métropole Selon arrêté du 24 Décembre 2021	Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments Date d'effet : 09/01/2023 : - Date d'expiration : 08/01/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 06/06/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC
Salles d'exams : 71/73, rue Desnouettes – 75015 PARIS
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 10-01-2022



ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE



Assurance des Ingénieurs et Architectes européens

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr
Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 21 250 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

8F3825FF0C

633CD85C5

ATTESTATION D'ASSURANCE

2024

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

N° d'identification : 7380137/N/101
Une police N° : 7006693/S
couvrant ses responsabilités professionnelles spécifiques pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024
N° d'édition d'attestation : 20242000019
La garantie du contrat s'applique aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n'excède pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'adhérent soit souscrit pour les opérations dont le coût prévisionnel des travaux est égal ou supérieur à 20 000 000,00 € hors taxes.

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée <https://attestation.maf.fr>) ou en vous rendant sur <https://attestation.maf.fr> muni de cette clé de sécurité : aabe41f5
La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre seul contrôle.

SAS BUREAU ALPES CONTROLES
Contrôleur technique

PAE LES GLAISINS
3 bis Impasse DES PRAIRES
74940 ANNECY LE VIEUX
France

Cette police actuellement en vigueur satisfait à l'obligation d'assurance édictée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Elle est conforme aux clauses-types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances. La présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

Activités assurées :

SPS	Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers dans le cadre des articles L 4532-2 et suivants du Code du travail
D	Missions d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle
A.M.O	Missions d'assistance et/ou de conseil auprès de maîtres d'ouvrage à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre
AMO HQE	Missions d'assistance et/ou de conseil auprès des maîtres d'ouvrage dans le domaine de la haute qualité environnementale (HQE) à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre
AMO HAN	Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la rédaction de l'attestation d'accessibilité, selon les dispositions de l'article L 111-7-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, en complément ou indépendamment d'une mission de contrôle technique
O26	Missions d'études d'impact
B.5 1a	Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge
B.5.1b	Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation
B.5.3	Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux
B.5.5	Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, confiées en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique
B.5.8	Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale
B.5.9	Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique
B.5.10	Missions d'établissement d'un état du bâtiment relatif à la présence de termites ou d'attestations de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication (articles L 133-1, L 133-6 et R 133-1 du code de la construction et de l'habitation)
B.5.11	Missions de diagnostic visant à évaluer les risques de présence de légionelles dans les réseaux d'eau
B.5.13	Missions sans conception ni exécution de travaux confiée par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier et consistant en l'établissement d'un état des risques naturels et technologiques selon la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, codifiée à l'article L-125-5 du Code de l'environnement
B.5.17	Missions de diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments en application des articles R.111-43 à R.111-47 du Code de la construction et de l'habitation
ICPE	Missions d'établissement de dossier administratif au titre des installations classées pour la protection de l'environnement
ENQ TEC	Enquête de techniques nouvelles portant sur le développement de nouveaux produits ou procédés effectuée par l'adhérent pour le compte de fabricants, à l'exclusion de toute mission liée à la fabrication, commercialisation et mise en œuvre
EVEN	Missions de vérifications techniques (sur chantier) et/ou documents (plans d'exécution, notes de calcul) portant sur des installations ou équipements mis en place lors de manifestations publiques ou événementielles
CONT TE	Missions de contrôle technique portant sur les ouvrages de bâtiments ou de génie civil
VEFA	Mission de constat de l'achèvement d'un immeuble vendu dans l'état futur d'achèvement selon les articles du Code de la construction et de l'habitation
CONT PER	Mission d'inspection et de contrôle technique de prévention
Fin de liste	

Fait à Paris, le 01 janvier 2024



EUROMAF SA

4FFFE2A9AE

709FD7C7BF

**MERCI DE RAPPELER
DANS TOUTE CORRESPONDANCE
VOTRE N° D'IDENTIFICATION :**

7380137 / N / 101

Votre correspondant :

Aline LUISIN | 0153703181
aline.luisin@maf.fr

SAS BUREAU ALPES CONTROLES
CONTRÔLEUR TECHNIQUE
PAE LES GLAISINS
3 BIS IMPASSE DES PRAIRIES
74940 ANNECY LE VIEUX

Paris, le 21 décembre 2023

Monsieur,

Conformément à nos échanges, nous vous confirmons que l'ensemble des missions DIM ci-dessous sont assurées au titre du contrat d'assurance des responsabilités professionnelles n°7006693/S : listées

- REPÉRAGE AMIANTE AVANT DÉMOLITION
- REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (RAT)
- AMIANTE ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S) PRÉLEVÉS
- REPÉRAGE AMIANTE AVANT-VENTE
- AMIANTE CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX
- REPÉRAGE AMIANTE DTA (DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE)
- AMIANTE PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - LOCATION, VENTE, AFFICHAGE
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - CONSTRUCTION NEUVE
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AUX PLOMBES (C.R.E.P)
- PLOMB AVANT TRAVAUX OU DÉMOLITION
- ETAT PARASITAIRE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS ET NON BÂTIS, ET SUR LES OUVRAGES
- MISSION CARREZ
- MISSION ERP
- MISSION DIMELECT
- MISSION DIMGAZ
- AMIANTE PARTIES PRIVATIVES DAPP
- MISSION EXAMEN VISUEL DES SURFACES TRAITÉES APRÈS RETRAIT DES MATÉRIAUX ET PRODUITS
- MESURES EMPOUSSIÈREMENT AMIANTE
- REPÉRAGE AMIANTE ET HAP SUR LES ENROBÉS
- DIAGNOSTIC PEMD - PRODUITS EQUIPEMENTS MATÉRIAUX DÉCHETS
- MISSION ETAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES

Restant à votre écoute au besoin,

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Aline LUISIN

ANNEXE - PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES

Ci-joint en fin de rapport:

- Le procès verbal d'analyses du lot de prélèvements 1
- Le procès verbal d'analyses du lot de prélèvements 2
- Le procès verbal d'analyses du lot de prélèvements 3

ANNEXE - ANCIENS RAPPORTS

NUMERO DE REFERENCE du rapport de repérage	DATE DU RAPPORT	NOM DE LA SOCIETE et de l'opérateur de repérage	OBJET DU REPERAGE
diagnostic amiante (positif) du 30_08_2016_23979183			

Ci-joint en fin de document les anciens rapports.



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28546 EN DATE DU 30/12/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : BUREAU ALPES CONTROLES 3 bis impasse des prairies 74940 ANNECY LE VIEUX	Réf. Commande ITGA : IT1124-28546 Réf. Commande Client : 1734709444305JRB - A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PRIEURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR MARKET
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 23/12/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13634	
Réf échantillon client : P001 - 1734597839744JRB - COMBLES TOITURE - Pare-Vapeur + Colle + Isolant type laine		Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune avec poussières	
Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (B) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28546 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13635	
Réf échantillon client : P002 - 1734599403599JRB - R+1 / VESTIAIRES FEMMES - Sol souple (sup) + Colle + Sol souple (inf) + Colle + Ragréage		Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple vert	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Dalle dure cassante beige + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (B) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13636	
Réf échantillon client : P003 - 1734599406844JRB - R+1 / VESTIAIRES FEMMES - Peintures + Enduit type ciment (refend)		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Enduit gris	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Enduit gris	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13637	
Réf échantillon client : P004 - 1734599443487JRB - R+1 / VESTIAIRES FEMMES - Peintures + Enduit type plâtre (cloison)		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13638	
Réf échantillon client : P005 - 1734599447105JRB - R+1 / VESTIAIRES FEMMES - Peintures + Enduit type plâtre + Calicot		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13639	
Réf échantillon client : P006 - 1734599477676JRB - R+1 / VESTIAIRES FEMMES - Peintures + Enduit type plâtre + Calicot		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28546 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13640	
Réf échantillon client : P007 - 1734599479258JRB - R+1 / VESTIAIRES FEMMES - Mastic (fixe + ouvrant)		Description ITGA : Matériau mou rose avec poussières	
▶ Matériau mou rose avec poussières	META (B) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13641	
Réf échantillon client : P008 - 1734599480952JRB - R+1 / VESTIAIRES FEMMES - Colle de faïence (petite carré blanche)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13642	
Réf échantillon client : P009 - 1734600664204JRB - R+1 / VESTIAIRES HOMMES - Sol souple (sup) + Colle + Sol souple (inf) + Colle + Ragréage		Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple vert	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Dalle dure cassante beige + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (B) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13643	
Réf échantillon client : P010 - 1734600671057JRB - R+1 / VESTIAIRES HOMMES - Peintures + Enduit type plâtre (cloison)		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13644	
Réf échantillon client : P011 - 1734600673878JRB - R+1 / VESTIAIRES HOMMES - Peintures + Enduit type plâtre + Calicot		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28546 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13645	
Réf échantillon client : P012 - 1734600676928JRB - R+1 / VESTIAIRES HOMMES - Peintures + Enduit type plâtre + Calicot		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Papier	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + Papier non séparable	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : MUE (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13646	
Réf échantillon client : P013 - 1734600683391JRB - R+1 / VESTIAIRES HOMMES - Mastic (fixe + ouvrant)		Description ITGA : Matériau mou rose avec poussières	
▸ Matériau mou rose avec poussières	META (B) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13647	
Réf échantillon client : P014 - 1734600685584JRB - R+1 / VESTIAIRES HOMMES - Colle de faïence (petite carré blanche)		Description ITGA : Colle grise en vrac / Couche plâtreuse blanche	
▸ Colle grise en vrac + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13648	
Réf échantillon client : P015 - 1734601151331JRB - R+1 / WC 1 - Dalle de sol + Colle		Description ITGA : Revêtement cassant beige avec poussières / Colle polymère jaune	
▸ Revêtement cassant beige avec poussières + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13649	
Réf échantillon client : P016 - 1734601155197JRB - R+1 / WC 1 - Peintures + Enduit type plâtre		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13650	
Réf échantillon client : P017 - 1734601157791JRB - R+1 / WC 1 - Colle de faïence (moyenne carré blanche)		Description ITGA : Peinture / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
▸ Peinture non séparable + Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28546 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13651	
Réf échantillon client : P018 - 1734602864466JRB - R+1 / DEGAGEMENT - Sol souple (sup) + Colle + Sol souple (inf) + Colle + Ragréege		Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréege gris	
▸ Revêtement souple vert	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Dalle dure cassante beige + Colle polymère jaune non séparable + Ragréege gris non séparable	META (B) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13652	
Réf échantillon client : P019 - 1734602869853JRB - R+1 / DEGAGEMENT - Peintures + Enduit type ciment (refend)		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : THH (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13653	
Réf échantillon client : P020 - 1734602872720JRB - R+1 / DEGAGEMENT - Peintures + Enduit type plâtre (cloison)		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13654	
Réf échantillon client : P021 - 1734602875690JRB - R+1 / DEGAGEMENT - Peintures + Enduit type plâtre + Calicot		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13655	
Réf échantillon client : P022 - 1734602878903JRB - R+1 / DEGAGEMENT - Peintures + Enduit type plâtre		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28546 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13656	
Réf échantillon client : P023 - 1734603510067JRB - R+1 / SALLE DE REPOS - Peintures + Enduit type plâtre + Calicot		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13657	
Réf échantillon client : P024 - 1734603515477JRB - R+1 / SALLE DE REPOS - Mastic		Description ITGA : Matériau mou rose avec poussières	
Matériau mou rose avec poussières	META (B) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13658	
Réf échantillon client : P025 - 1734603879677JRB - R+1 / SALLE DE REPOS - Joint d'étanchéité type compribande		Description ITGA : Matériau souple gris avec poussières / Matériau gris / Bois	
Matériau souple gris avec poussières + Matériau gris non séparable	META (B) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (4)
Bois	---	Non analysé	
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13659	
Réf échantillon client : P026 - 1734604621651JRB - R+1 / SALLE DE REUNION - Sol souple + Colle (sup) (gris clair)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune	
Revêtement souple gris + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28546 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13660	
Réf échantillon client : P027 - 1734604625410JRB - R+1 / SALLE DE REUNION - Moquette + Colle + Ragréage (inf)		Description ITGA :	Moquette beige / Colle polymère jaune avec couche en mousse / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple gris
Moquette beige non séparable + Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable	META (B) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (4)
Dalle dure cassante beige + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (B) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (4)
Revêtement souple gris	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : THH
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13661	
Réf échantillon client : P028 - 1734604629988JRB - R+1 / SALLE DE REUNION - Peintures + Enduit type plâtre (cloison)		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13662	
Réf échantillon client : P029 - 1734604635321JRB - R+1 / SALLE DE REUNION - Peintures + Enduit type plâtre + Calicot		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13663	
Réf échantillon client : P030 - 1734604641104JRB - R+1 / SALLE DE REUNION - Peintures + Enduit type plâtre		Description ITGA :	Peinture / Enduit gris en vrac
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28546 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13664	
Réf échantillon client : P031 - 1734604645008JRB - R+1 / SALLE DE REUNION - Peintures + Enduit type plâtre + Calicot		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13665	
Réf échantillon client : P032 - 1734606155734JRB - R+1 / BUREAU DIRECTION - Sol souple + Colle (sup) (gris foncé)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Moquette beige et rouge avec poussières	
Revêtement souple gris	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO
Colle polymère jaune non séparable + Moquette beige et rouge avec poussières	META (B) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13666	
Réf échantillon client : P033 - 1734606491327JRB - R+1 / BUREAU MANAGERS - Sol souple + Colle (sup) (gris clair)		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune	
Revêtement souple gris + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13667	
Réf échantillon client : P034 - 1734606492350JRB - R+1 / BUREAU MANAGERS - Moquette + Colle + Ragréage (inf)		Description ITGA : Colle polymère jaune / Moquette beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Moquette beige et rouge + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (B) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13668	
Réf échantillon client : P035 - 1734606662747JRB - R+1 / BUREAU MANAGERS - Mastic		Description ITGA : Matériau mou rose avec poussières	
Matériau mou rose avec poussières	META (B) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28546 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13669	
Réf échantillon client : P036 - 173460663799JRB - R+1 / BUREAU MANAGERS - Joint d'étanchéité type compribande		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris / Bois	
Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE (4)
Bois	---	Non analysé	
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13670	
Réf échantillon client : P037 - 1734611216178JRB - R+1 / ESC R+1 - Colle + Joint de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Colle polymère jaune	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13671	
Réf échantillon client : P038 - 1734611216881JRB - R+1 / ESC R+1 - Colle de plinthes carrelage		Description ITGA : Colle grise / Couche plâtrée blanche	
Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13672	
Réf échantillon client : P039 - 1734611252744JRB - R+1 / ESC R+1 - Peintures + Enduit type ciment (refend)		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13673	
Réf échantillon client : P040 - 1734613043175JRB - RDC / LOCAL TECHNIQUE - Colle + Joint de carrelage + Ragréage		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Ragréage gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Ragréage gris hétérogène non séparable	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13674	
Réf échantillon client : P041 - 1734613044819JRB - RDC / LOCAL TECHNIQUE - Peintures + Enduit type ciment (refend)		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28546 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13675	
Réf échantillon client : P042 - 1734613046251JRB - RDC / LOCAL TECHNIQUE - Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Calicot		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 26/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13676	
Réf échantillon client : P043 - 1734613047608JRB - RDC / LOCAL TECHNIQUE - Peintures + Enduit type ciment		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13677	
Réf échantillon client : P044 - 1734613051905JRB - RDC / LOCAL TECHNIQUE - Massif béton + Ragréage		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13678	
Réf échantillon client : P045 - 1734613053733JRB - RDC / LOCAL TECHNIQUE - Plot de colle		Description ITGA : Colle blanche / Matériau compact gris hétérogène	
Colle blanche + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13679	
Réf échantillon client : P046 - 1734614770107JRB - RDC / LOCAL TECHNIQUE / SOUS ESC - Plot de colle		Description ITGA : Colle blanche en vrac	
Colle blanche en vrac	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13680	
Réf échantillon client : P047 - 1734616631667JRB - RDC / SANITAIRES - Colle + Joint de carrelage + Ragréage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28546 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13681	
Réf échantillon client : P048 - 1734616710414JRB - RDC / SANITAIRES - Peintures + Enduit type plâtre (cloison)		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13682	
Réf échantillon client : P049 - 1734616714018JRB - RDC / SANITAIRES - Colle de plinthes carrelage		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Colle beige + Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 26/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13683	
Réf échantillon client : P050 - 1734616647666JRB - RDC / SANITAIRES - Peintures + Enduit type plâtre + Calicot		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 26/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28547 EN DATE DU 30/12/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : BUREAU ALPES CONTROLES 3 bis impasse des prairies 74940 ANNECY LE VIEUX	Réf. Commande ITGA : IT1124-28547 Réf. Commande Client : 1734709444305JRB - A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PRIEURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR MARKET
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 23/12/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1 Réf échantillon ITGA : IT112412-13684			
Réf échantillon client : P051 - 1734616651307JRB - RDC / SANITAIRES - Colle de faïence (petite carré blanche) Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche			
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1 Réf échantillon ITGA : IT112412-13685			
Réf échantillon client : P052 - 1734617208337JRB - RDC / SANITAIRES - Peintures + Enduit type ciment Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac			
▶ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28547 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13686	
Réf échantillon client : P053 - 1734618173057JRB - RDC / ENTREE-CAISSES - Colle + Joint de carrelage (sup)		Description ITGA : Colle grise / Joint cassant	
▸ Colle grise	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
▸ Joint cassant	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13687	
Réf échantillon client : P054 - 1734619822197JRB - RDC / ENTREE-CAISSES - Colle-ragréage (sup)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : MUE
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13688	
Réf échantillon client : P055 - 1734619856936JRB - RDC / ENTREE-CAISSES - Colle + Joint de carrelage + Ragréage (inf)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13689	
Réf échantillon client : P056 - 1734620704685JRB - RDC / ENTREE-CAISSES - Colle de plinthes carrelage		Description ITGA : Colle grise avec couche en papier et poussières	
▸ Colle grise avec couche en papier et poussières	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13690	
Réf échantillon client : P057 - 1734620710412JRB - RDC / ENTREE-CAISSES - Peintures + Enduit type plâtre + Calicot		Description ITGA : Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▸ Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28547 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13691	
Réf échantillon client : P058 - 1734620716309JRB - RDC / ENTREE-CAISSES - Peintures sur arches béton		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux / Matériau compact gris hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : MUE (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13692	
Réf échantillon client : P059 - 1734620722359JRB - RDC / ENTREE-CAISSES - Colle + Joint de faïence carrelage (poteaux) (blanc grand carreaux)		Description ITGA : Colle grise / Joint cassant	
Colle grise	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE
Joint cassant	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13693	
Réf échantillon client : P060 - 1734620727767JRB - RDC / ENTREE-CAISSES - Dalle de faux plafond		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
Enduit blanc + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13694	
Réf échantillon client : P061 - 1734620739512JRB - RDC / ENTREE-CAISSES - Peintures + Enduit type ciment (poteaux)		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13695	
Réf échantillon client : P062 - 1734620744326JRB - RDC / ENTREE-CAISSES - Peintures + Enduit type ciment (poutres)		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28547 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13696	
Réf échantillon client : P063 - 1734680248561JRB - RDC / LOCAL COFFRE - Enduit type ciment (coffrage coffre)		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13697	
Réf échantillon client : P064 - 1734680250544JRB - RDC / LOCAL COFFRE - Colle de plinthes carrelage		Description ITGA : Colle grise	
▸ Colle grise	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13698	
Réf échantillon client : P065 - 1734680450137JRB - RDC / LOCAL COFFRE - Peintures sur coffre		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13699	
Réf échantillon client : P066 - 1734684863290JRB - RDC / SURFACE DE VENTE - Colle + Joint de carrelage (sup)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Joint cassant non séparable	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13700	
Réf échantillon client : P067 - 1734684975405JRB - RDC / SURFACE DE VENTE - Peintures + Enduit peint (soubassement)		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13701	
Réf échantillon client : P068 - 1734685023388JRB - RDC / SURFACE DE VENTE - Peintures sur poteau métal		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28547 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13702	
Réf échantillon client : P069 - 1734685060678JRB - RDC / SURFACE DE VENTE - Colle + Joint de carrelage (sup)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Joint cassant en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac + Joint cassant en vrac non séparable	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13703	
Réf échantillon client : P070 - 1734685101696JRB - RDC / SURFACE DE VENTE - Colle + Joint de carrelage + Ragréage (inf)		Description ITGA : Carrelage / Matériau compact gris en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13704	
Réf échantillon client : P071 - 1734685155789JRB - RDC / SURFACE DE VENTE - Colle + Joint de carrelage (sup)		Description ITGA : Carrelage en faible quantité / Colle grise / Joint cassant	
Carrelage en faible quantité	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Joint cassant non séparable	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13705	
Réf échantillon client : P072 - 1734685157747JRB - RDC / SURFACE DE VENTE - Peintures + Enduit peint (soubassement)		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13706	
Réf échantillon client : P073 - 1734685159669JRB - RDC / SURFACE DE VENTE - Colle + Joint de carrelage + Ragréage (inf)		Description ITGA : Colle beige et grise hétérogène	
▸ Colle beige et grise hétérogène	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28547 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13707	
Réf échantillon client : P074 - 1734685367053JRB - RDC / SURFACE DE VENTE - Colle + Joint de carrelage (sup)		Description ITGA : Carrelage / Colle marron hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle marron hétérogène	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13708	
Réf échantillon client : P075 - 1734685418704JRB - RDC / SURFACE DE VENTE - Peintures + Béton + Ragréage		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène	
▸ Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13709	
Réf échantillon client : P076 - 1734685456404JRB - RDC / SURFACE DE VENTE - Peintures sur porte secours métal		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13710	
Réf échantillon client : P077 - 1734686433883JRB - RDC / SURFACE DE VENTE - Enduit projeté (carreaux de plâtre)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13711	
Réf échantillon client : P078 - 1734686867158JRB - RDC / SURFACE DE VENTE - Colle de plinthe (fromager/boucherie)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
▸ Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28547 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13712	
Réf échantillon client : P079 - 1734686921557JRB - RDC / SURFACE DE VENTE - Colle de faïence (fromager/boucherie)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13713	
Réf échantillon client : P080 - 1734686938866JRB - RDC / SURFACE DE VENTE - Peintures + Enduit type ciment (poutres)		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13714	
Réf échantillon client : P081 - 1734688411308JRB - RDC / ATELIERS / DGT - Peintures + Enduit		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ANK (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13715	
Réf échantillon client : P082 - 1734688655935JRB - RDC / ATELIERS / ATELIER BOULANGERIE - Plaque souple antivibratile		Description ITGA : Matériau souple marron avec couche bitumineuse	
Matériau souple marron avec couche bitumineuse	META (B) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13716	
Réf échantillon client : P083 - 1734689435238JRB - RDC / ATELIERS / CH FROID 3 - Peintures + Enduit		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ANK (3)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13717	
Réf échantillon client : P084 - 1734690094462JRB - RDC / RESERVE - Panneau sandwich (Bac acier peint + Isolant type laine)		Description ITGA : Matériau fibreux gris avec poussières / Matériau métallique	
Matériau fibreux gris avec poussières + Matériau métallique	MOLP + META (A) le 27/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ANK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28547 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13718	
Réf échantillon client : P085 - 1734690299462JRB - RDC / RESERVE - Porte coupe-feu		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Matériau fibreux jaune avec poussières	
▸ Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13719	
Réf échantillon client : P086 - 1734696024126JRB - ENVELOPPE / TOITURE - Etanchéité bitumineuse		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons	
▸ Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13720	
Réf échantillon client : P087 - 1734696062875JRB - ENVELOPPE / TOITURE - Etanchéité bitumineuse		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons	
▸ Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13721	
Réf échantillon client : P088 - 1734696067059JRB - ENVELOPPE / TOITURE - Etanchéité bitumineuse type paxalu		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium	
▸ Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (B) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13722	
Réf échantillon client : P089 - 1734696070646JRB - ENVELOPPE / TOITURE - Ardoise en fibres-ciment		Description ITGA : Matériau compact noir avec fibres visibles	
▸ Matériau compact noir avec fibres visibles	MOLP le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13723	
Réf échantillon client : P090 - 1734697446634JRB - ENVELOPPE / FACADES - Peintures + Enduit type ciment		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28547 EN DATE DU 30/12/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13724	
Réf échantillon client : P091 - 1734697525011JRB - ENVELOPPE / FACADES - Peintures + Enduit type ciment		Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige et gris	
Peinture non séparable + Enduit compact beige et gris	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (4)
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13725	
Réf échantillon client : P092 - 1734697835501JRB - ENVELOPPE / FACADES - Bac acier		Description ITGA : Peinture / Matériau cartonné en faible quantité / Matériau métallique	
Peinture non séparable + Matériau cartonné en faible quantité	META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE (4)
Matériau métallique	---	Non analysé	
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112412-13726	
Réf échantillon client : P093 - 1734697841246JRB - ENVELOPPE / FACADES - Isolant type laine		Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières	
Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 30/12/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

BUREAU ALPES CONTROLES

Monsieur Jules RABOLIN

286 Rue de la Briquerie

73290 LA MOTTE SERVOLEX

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-001951-01

Date d'émission de rapport : 13/01/2025 12:46

Page1/8

Dossier N° : 25Y000388

Date de réception : 09/01/2025

Date d'analyse : 09/01/2025

Référence dossier Client:A06B24BY-03320250101469738

A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PRIEURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR

MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES

Une analyse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) a été également prise en compte et les résultats seront annexés lors d'un second envoi qui fera l'objet d'une version amendée et complétée du présent rapport.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P094 - 1736340522394JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris), (noir)	MOLP * / F391	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	P095 - 1736340525490JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (marron), (noir)	MOLP * / IAK3	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (marron), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-001951-01 Date d'émission de rapport : 13/01/2025 12:46 Page 2/8
 Dossier N° : 25Y000388 Date de réception : 09/01/2025 Date d'analyse : 09/01/2025
 Référence dossier Client: A06B24BY-03320250101469738
 A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PRIEURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR
 MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P096 - 1736340527506JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (marron), (noir)	MOLP * / IAK3	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (marron), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P097 - 1736340529586JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (beige) (marron), (gris) (blanc), (noir)	MOLP * / IAK3	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (beige) (marron), (gris) (blanc), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-001951-01 Date d'émission de rapport : 13/01/2025 12:46 Page 3/8
 Dossier N° : 25Y000388 Date de réception : 09/01/2025 Date d'analyse : 09/01/2025
 Référence dossier Client: A06B24BY-03320250101469738
 A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PRIEURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR
 MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P098 - 1736340576698JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / F391	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P099 - 1736340579746JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (blanc), (marron), (noir)	MOLP * / IAK3	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (blanc), (marron), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-001951-01 Date d'émission de rapport : 13/01/2025 12:46 Page 4/8
 Dossier N° : 25Y000388 Date de réception : 09/01/2025 Date d'analyse : 09/01/2025
 Référence dossier Client: A06B24BY-03320250101469738
 A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PRIEURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR
 MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné(i)	MET * / UUD4	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P100 - 1736340580682JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (beige) (marron), (gris) (blanc), (noir)	MOLP * / IAK3	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (beige) (marron), (gris) (blanc), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P101 - 1736340581530JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris) (marron), (noir)	MOLP * / IAK3	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris) (marron), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-001951-01 Date d'émission de rapport : 13/01/2025 12:46 Page 5/8
 Dossier N° : 25Y000388 Date de réception : 09/01/2025 Date d'analyse : 09/01/2025
 Référence dossier Client: A06B24BY-03320250101469738
 A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PRIEURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR
 MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P102 - 1736340582322JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (clair), (foncé), (noir)	MOLP * / F391	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (clair), (foncé), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P103 - 1736340583129JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / F391	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-001951-01 Date d'émission de rapport : 13/01/2025 12:46 Page 6/8
 Dossier N° : 25Y000388 Date de réception : 09/01/2025 Date d'analyse : 09/01/2025
 Référence dossier Client: A06B24BY-03320250101469738
 A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PRIEURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR
 MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P104 - 1736340584066JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (marron), (noir)	MOLP * / IAK3	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (marron), (noir)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P105 - 1736340586553JRB - EXT Enrobé VRD	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / F391	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / EN30	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-001951-01 Date d'émission de rapport : 13/01/2025 12:46 Page 7/8
 Dossier N° : 25Y000388 Date de réception : 09/01/2025 Date d'analyse : 09/01/2025
 Référence dossier Client: A06B24BY-03320250101469738
 A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PRIEURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR
 MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / EN30	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050** et **IMA** « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.

Le « - » indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Il respecte également le cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-SG-001951-01

Date d'émission de rapport : 13/01/2025 12:46

Page 8/8

Dossier N° : 25Y000388

Date de réception : 09/01/2025

Date d'analyse : 09/01/2025

Référence dossier Client: A06B24BY-03320250101469738

A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PRIEURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR
MARKET PRELEVEMENTS HOMOGENES



Joris Antonelli
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591

Portée disponible sur
www.cofrac.fr





44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-817 EN DATE DU 20/01/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : BUREAU ALPES CONTROLES 3 bis impasse des prairies 74940 ANNECY LE VIEUX	Réf. Commande ITGA : IT1125-817 Réf. Commande Client : 1736957055338JRB - A06B24BY - JRB - SAINT-JEOIRE-PRIEURE-LIDL- AMIANTE PLOMB PEMD-AVANT DEMOLITION CARREFOUR MARKET
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/01/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : A06B24BY_1		Réf échantillon ITGA : IT112501-7101	
Réf échantillon client : P106 - 1736956245492JRB - RDC / LOCAL TRANSFORMATEUR - Plaque en fibres-ciment		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 20/01/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MOE

Validé par : Elisé BONKOUNGOU Chef d'équipe



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

RAPPORT DE REPERAGE TSF-DTA-PROVENCIA-ST JEOIRE PRIEURE
ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 05/09/2016

Objet

La présente mission consiste à établir le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante en vue de la constitution du dossier technique « amiante ».

Le repérage a pour objectif de rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (cf § 1.6) accessibles sans travaux destructifs. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

Ce rapport est à intégrer au « Dossier Technique Amiante ».

Références réglementaires :

Articles R. 1334-17 et 18, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 à 24, R. 1334-27 et R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique

Arrêté du 12/12/2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrêté du 12/12/2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Bien objet de la mission :

Adresse :	70 Route Nationale 73190 ST JEOIRE PRIEURE
Partie de bien inspectée :	Totalité du bien (Toiture, Surface de vente, Locaux Techniques, bureaux et station service)
Date de visite :	30/08/2016

NEFOUSSI Mehdi

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

Sommaire

1.	Renseignements concernant la mission	2
2.	Conclusions du rapport	5
3.	Description générale du bien	13
4.	Réalisation du repérage	14
5.	Résultats détaillés du repérage	16
6.	Attestation sur l'honneur.....	17
7.	Attestation d'assurance.....	18
8.	Certificat de compétences	19
9.	Annexes.....	20

1. Renseignements concernant la mission

1.1. Désignation du bâtiment

Type de bâtiment : Supermarché
Date du permis de construire
(à défaut, date de Non communiqué
construction) :
Adresse complète : 70 Route Nationale
73190 ST JEOIRE PRIEURE
Référence cadastrale : Non Communiqué
Bien en copropriété : Pas de copropriété

1.2. Désignation du client

Désignation du Propriétaire :

Nom : Groupe Provencia
Adresse : 1 Rue de Vénétie - BP 449
74944 ANNECY-LE-VIEUX
Email : www.provincia.fr

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

1.3. Désignation de l'opérateur de repérage

Nom : NEFOUSSI Mehdi
Email : Mehdi.Nefoussi@tuev-sued.fr
Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par Bureau Veritas 60 avenue du General de Gaulle 92046 Paris la Defense. Le N° du certificat est 2497249 délivré le 19/11/2012 et expirant le 18/11/2017.

1.4. Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : TUV SUD
Adresse : 42 Chemin Moulin Carron - - 69130 ÉCULLY
Numéro SIRET : 52222635600015
Code NAF : 7022Z
N° TVA : FR 70522226356
N° RCS : Lyon 522226356
Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : Allianz
N° de police : DEL000598160M and DEL001545161
Valide jusqu'au : 22/02/2008

1.5. Désignation du laboratoire d'analyse

Nom : EUROFINS
Adresse : 557, route de Noyelles
62110 HENIN BEAUMONT

Laboratoire titulaire d'une accréditation en cours de validité référencée sous le n° 1-1593.

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

1.6. Avertissement

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que, dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux seuls matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

Composant à sonder ou à vérifier
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1- Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres	Enduits projetés, panneaux de cloisons
2- Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés
Planchers	Dalles de sol
3- Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...)	Conduits, enveloppes de calorifuges
Clapets/volets coupe-feu	Clapets, volets, rebouchage
Portes coupe-feu	Joints (tresses, bandes)
Vide-ordures	Conduits
4 - Eléments extérieurs	
Toitures	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux
Bardages et façades légères	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment)
Conduits en toiture et façade	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée

Les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de travaux.

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

2. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Remarques particulières :

Néant

2.1. Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Sur décision de l'opérateur de repérage :

Liste B

Description	Localisation	Type de recommandation	Recommandations*
Néant			

Hors listes A et B

Description	Localisation	Type de recommandation	Recommandations*
Néant			

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

Après analyse en laboratoire :

Liste A

Description	Localisation	Prélèvement	Etat de conservation	Préconisations*
Néant				

Liste B

Description	Localisation	Prélèvement	Type de recommandation	Recommandations*
Néant				

Hors liste A et B

Description	Localisation	Prélèvement	Type de recommandation	Recommandations*
Néant				

Sur justificatifs :

Liste A

Description	Localisation	Nom justificatif	Etat de conservation	Préconisations
Néant				

Liste B

Description	Localisation	Nom justificatif	Type de recommandation	Recommandations
Toiture Ardoises	Toiture	Rapport N°ST JEOIRE-180511-AC-DTA Et Rapport N° 33721830133/1/1 du 18/02/08	EP	Evaluation Periodique

Hors liste A et B

Description	Localisation	Nom justificatif	Type de recommandation	Recommandations
Néant				

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

2.2. Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Sur justificatifs :

Description	Localisation	Justification	Nom justificatif
Néant			

Après analyse en laboratoire :

Description	Localisation	Prélèvement
Revêtements bitumineux d'étanchéité/Revêtements (Matériau semi-dur bitumineux noir , enduit gris) [Hors annexe 13-9]	Toiture	n° P1
Matériau de type enduit blanc et gris [Hors annexe 13-9]	Reserve	n° P2

Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante :

Description	Localisation
Néant	

2.3. Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées

Description	Localisation	Cause de non-prélèvement
Clapet coupe feu	Ensemble du supermarché	Détériorations du bon fonctionnement

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»


2.4. Plans de localisation des MPCA

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes :

- La localisation des éventuels sondages complémentaires à l'inspection visuelle
- La localisation des prélèvements
- La localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir si des investigations et des analyses ultérieures doivent être effectuées pour conclure.
 - L'état de conservation des matériaux amiantés de la liste A est précisé.


Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

Croquis toiture Supermarché :

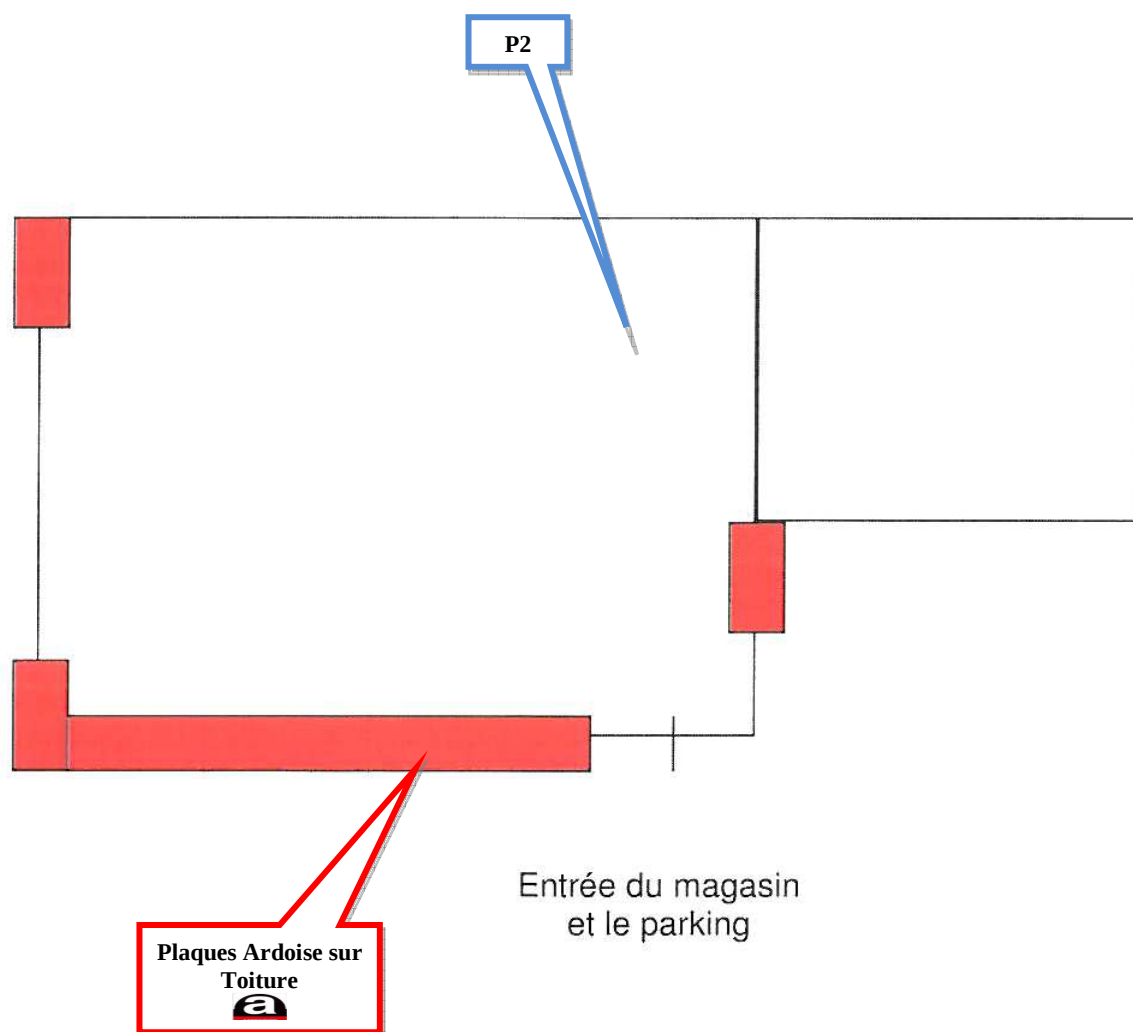

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

Plan Surface de vente :

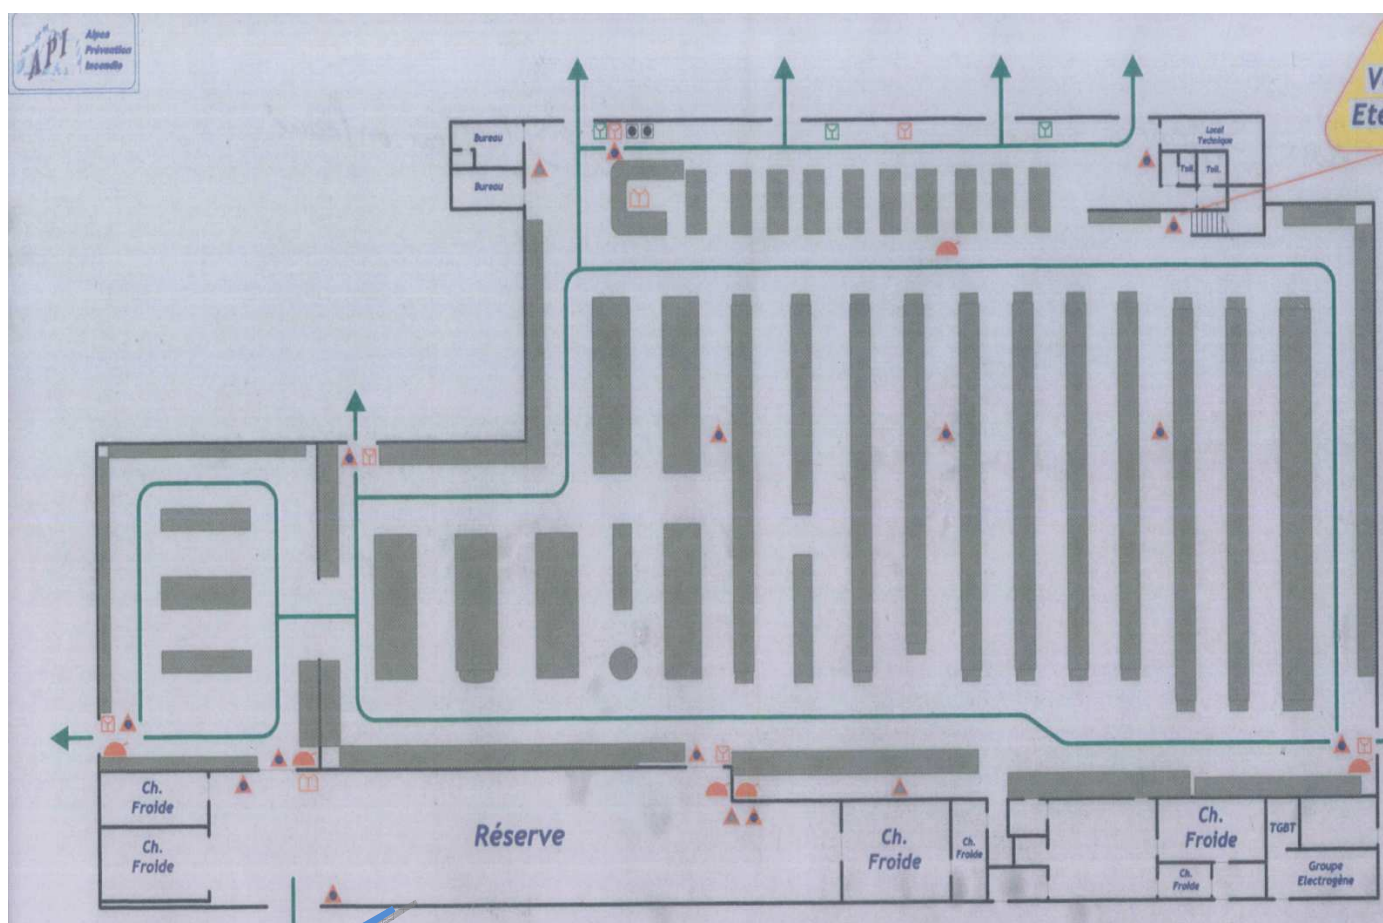

P1

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

2.5. Obligations réglementaires pour les matériaux de la liste A contenant de l'amiante

Néant

2.6. Mesures d'ordre général pour les matériaux liste B et hors liste B contenant de l'amiante

Description	Localisation	Etat de conservation			Risque de dégradation	Type de recommandation
		Protection Physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation		
Plaque Ardoises	Toiture	ABS	ND	S/O	DEG FAIBLE	EP

LEGENDE:

ETANCHE : protection physique étanche
NON ETANCHE : protection physique non étanche
ABS : absence de protection physique
ND : matériau non dégradé
D : matériau dégradé
PONCT : dégradation ponctuelle
GEN : dégradation généralisée
DEG FAIBLE : risque de dégradation faible ou à terme
DEG RAPIDE : risque de dégradation rapide
EXT FAIBLE : risque faible d'extension de la dégradation
EXT TERME : risque d'extension à terme de la dégradation
EXT RAPIDE : risque d'extension rapide de la dégradation
S/O : Sans objet

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

à intégrer au dossier technique «amiante»

Les recommandations listées ci-dessous ne préjugent pas d'une hiérarchisation éventuelle des actions à mettre en oeuvre dont la responsabilité est du ressort du propriétaire.

Pour les matériaux et produits ayant une recommandation EP

Le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. L'évaluation périodique consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Pour les matériaux et produits ayant une recommandation AC1

Le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. L'action corrective de premier niveau consiste à :

- Rechercher les causes de dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

En fonction de la nature de l'action, faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou compétente en matière d'opérations de maintenance sur ce type de matériaux ou produits.

Pour les matériaux et produits ayant une recommandation AC2

L'action concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation et consiste à :

- Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition ou toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risques ;

Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

3. Description générale du bien

3.1. Description générale du lot



3.2. Tableau récapitulatif des pièces visitées

Nom	Descriptif	Schémas / photos
Toiture		Néant
Surface de vente		Néant
Locaux Techniques		Néant
BUREAUX		Néant
STATION SERVICE		Néant

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

4. Réalisation du repérage

Date du repérage 30/08/2016
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage Anciens DTA
Représentant du propriétaire (accompagnateur) Aucune personne présente le jour de la visite.

4.1. Liste des pièces visitées

Supermarché : Toiture, Surface de vente, Locaux Techniques, Bureaux , Station service

4.2. Pièces ou parties de l'immeuble non visitées

Pièces ou parties d'immeuble	Raison de l'absence de visite
Néant	

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

à intégrer au dossier technique «amiante»

4.3. Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

L'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique, accessibles sans travaux destructifs puis recense et identifie les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission.

A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti qui constituent le bâtiment. Lorsque certains locaux ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs

L'inspection visuelle peut être complétée par des investigations approfondies et des sondages qui permettent de s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume.

L'inspection visuelle, les sondages et les prélèvements sont réalisés selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008.

En cas de doute sur la présence d'amiante, il détermine les matériaux ou produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante.

Conformément aux prescriptions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses de ces échantillons de ces matériaux ou produits sont réalisés par un organisme accrédité.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 :

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
 - les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
 - les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification est transmise au laboratoire.

Pour les matériaux de la liste A, l'opérateur conclut définitivement à l'absence ou la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, il précise le critère (marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante. Pour les matériaux de la liste B, l'opérateur conclut définitivement à l'absence ou la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, il précise le critère (marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante. Pour chacun des matériaux ou produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critère qui lui a permis de conclure est son jugement personnel.

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

5. Résultats détaillés du repérage

Localisation	Inspection				Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'Amiante		
	Composant de la construction (catégorie)	Partie du composant inspecté	Description	Sondage N° (type)	Prélèvement	Conclusion	
						Présence/ absence d'amiante	Etat de conservation ou type de recommandation
Toiture	Revêtements bitumineux d'étanchéité	Revêtements	Matériau semi-dur bitumineux noir , enduit gris	P1 – Carrotage	Oui : P1	Absence d'amiante	
Reserve	Enduit de rebouchage	Enduit	Matériau de type enduit blanc et gris	P2 - Grattage	Oui : P2	Absence d'amiante	
Toiture	Plaque Ardoises	Ardoises	Fibro ciment	-	non	Présence d'amiante	

Observations :

Cachet de l'opérateur

Date de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée 30/08/2016
par : NEFOUSSI Mehdi

Rapport édité le : 05/09/2016
à : ÉCULLY

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante

6. Attestation sur l'honneur

Je, soussigné NEFOUSSI Mehdi, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante

7. Attestation d'assurance



Allianz Global Corporate & Specialty SE

Attestation d'Assurance

Nous, soussignés, **ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY AG** certifions par la présente que la Société :

TÜV SÜD AG
Westendstr. 109
80686 MÜNCHEN

est assurée auprès de notre Compagnie par un contrat d'assurance Responsabilité civile (incl. contrat Master) portant les références :

DEL000598160M et DEL001545161

Est également co-assurée la société:

TÜV SÜD France S.A.S

Les garanties de la police Master sont acquises selon les garanties locales.

Compte tenu des garanties locales, la limite contractuelle d'indemnité est :

20.000.000 EUR dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus

Est également garantie la Responsabilité Civile Professionnelle.

Il est précisé que toute activité de conseil et de diagnostic liée à l'amiante et tout diagnostic du plomb sont garantis pour les montants suivants :

5.000.000 EUR par sinistre
et **10.000.000 EUR** par année d'assurance

Période de validité du contrat, du **01/01/2016** au **31/12/2016**. Le contrat est souscrit sur la base de tacite reconduction avec un préavis de trois mois.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Munich, le 11 janvier 2016

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante

8. Certificat de compétences



Certificat
Attribué à
Monsieur Medhi NEFOUSSI

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessous répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-41 et R 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitat et relatifs aux critères de compétences des personnes physiques réalisant des travaux de diagnostic techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES			
Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat	
Amiante	Arrêté du 21 novembre 2006 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques opérant sur le repérage et le diagnostic amiantaire dans les immeubles B1a et les critères d'accréditation des organismes de certification	16/11/2012	18/11/2017
DPE sans mention	Arrêté du 16 octobre 2009 relatif définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique sur l'habitat de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	16/09/2012	17/09/2017
Electricité	Arrêté du 6 juillet 2009 relatif définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	16/09/2012	17/09/2017
Gas	Arrêté du 6 avril 2007 relatif définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	19/11/2012	19/11/2017
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2009 relatif définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constat de risque d'exposition au plomb, des diagnostics ou risque d'insalubrité par le plomb des peintures ou des sondes plombées inscrites en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	14/06/2012	13/06/2017

La validité du certificat peut être vérifiée en se connectant sur le site : www.bureauveritas.fr/certification/diaa




Date : 19/11/2012
 Numéro de certificat : 2497249
Etienne CASAL
 Directeur Général





BUREAU VERITAS Certification France - 29 Avenue du Général de Gaulle - 92045 Paris La Défense
 BUREAU VERITAS Certification France - 40 Avenue du Parc aux Minimes - 91000 Evry-Courcouronnes

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante

9. Annexes

Rapport d'analyse laboratoire



Hygiène du Bâtiment

TÜV SÜD FRANCE SAS
M. Mehdi NEFOUSSI
42 chemin du Moulin Carron
69130 ECULLY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-HB-023022-01

Version du : 13/09/2013 18:09

Page 1/1

Dossier N° : 13N016172

Date de réception : 10/09/2013

Référence dossier : PROVENCIA
ville : St Jeoir Prieuré

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	1 - revêtement bitumineux toiture	MET *	Matériau souple fibreux bitumineux noir	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
002	2 - enduit de rebouchage ds reserve	MET *	Matériau de type enduit blanc et gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 (MDHS 77)

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

Virginie Chavaudra
Chef de service

Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante (DTA)

- Toutes les rubriques mentionnées ci-après sont à renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bâti.
- La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduits à la découverte ou à la suppression de matériaux ou produits contenant de l'amiante

FICHE ASSOCIEE AU RAPPORT DE REPERAGE **TSF-DTA-PROVENCIA-ST JEOIRE PRIEURE**
ETABLIE EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE **05/09/2016**

Date de création	03/09/2013
Historique des dates de mise à jour	03/09/2013 05/09/2016
DTATUVSUD MN06092013 PROVENCIA	
TSF-DTA-PROVENCIA-ST JEOIRE PRIEURE	
Référence du présent DTA	TSF-DTA-PROVENCIA-ST JEOIRE PRIEURE

1. Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Etablissement

Type de bâtiment : Supermarché
Adresse complète : 70 Route Nationale
73190 ST JEOIRE PRIEURE
Date de permis de construire
Ou année de construction : Non communiqué

Propriétaire

Nom : Groupe Provencia
Adresse : 1 Rue de Vénétie - BP 449
74944 ANNECY-LE-VIEUX

Détenteur du dossier technique amiante :

Le dossier technique amiante est détenu par :

Nom : -
Fonction :
Service :
Adresse complète :
Téléphone :

Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante

Modalités de consultation :

Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) :

Horaires :

Contact, si différent du détenteur du dossier :

2. Rapports de repérage

Numéro de référence du rapport de repérage	Date du rapport	Nom de la société et de l'opérateur de repérage	Objet du repérage
<i>TSF-DTA-PROVENCIA-ST JEOIRE PRIEURE</i>	05/09/2016	TUV SUD/NEFOUSSI	Repérage des MPCA à intégrer au DTA
DTATUVSUD MN03092013 PROVENCIA	03/09/2013	TUV SUD/NEFOUSSI	Repérage des MPCA à intégrer au DTA
Rapport N°ST JEOIRE-180511-AC-DTA	23/05/2011	TUVSUD/COMEILLE	Repérage des MPCA à intégrer au DTA
Rapport Bureau Veritas N° 33721830133/1/1	18/02/2008	BUREAU VERITAS/BERTHET	Repérage des MPCA à intégrer au DTA

MPCA = matériaux ou produits contenant de l'amiante

3. Liste des locaux ayant donné lieu au repérage

Liste des différents repérages	Numéro de référence du rapport de repérage	Liste des locaux visités ¹	Liste des locaux non visités ² devant donner lieu à une prochaine visite
Repérage des matériaux de la liste A au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique			
Repérage des matériaux de la liste B au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique			
Repérage des matériaux des listes A et B au titre des articles R.1334-20 et 21 du code de la santé publique	<i>TSF-DTA-PROVENCIA-ST JEOIRE PRIEURE</i>	Supermarché : Toiture, Surface de vente, Locaux Techniques, station service	Néant
Autres repérages (préciser)			

¹ Tous les locaux doivent obligatoirement être visités ² Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (ex : locaux inaccessibles, clefs absentes ...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.

Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante

4. Identification de matériaux et produits contenant de l'amiante

4a. Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de chaque repérage	Type de repérage	Matériau ou Produit	Localisation précise ¹	Etat de conservation ²	Mesures obligatoires associées ^{2*}
Néant					

MPCA = matériaux ou produits contenant de l'amiante

¹ Faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints

² Matériaux liste A :

N=1 : Bon état de conservation, une évaluation périodique de l'état de conservation, tous les 3 ans est obligatoire en application de l'article R.1334-27

N=2 : Etat intermédiaire de conservation, une mesure d'empoussièrement est obligatoire en application de l'article R.1334-27

N=3 : Matériaux dégradés, des travaux de retrait ou de confinement des matériaux contenant de l'amiante s'imposent en application de l'article R.1334-27

4b. Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de chaque repérage	Type de repérage	Matériau ou Produit	Localisation précise ¹	Etat de conservation ²	Mesures préconisées par l'opérateur
30/08/2016	DTA	PLAQUES ARDOISES	TOITURE	EP	Evaluation Périodique

MPCA = matériaux ou produits contenant de l'amiante

¹ Faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints

² Matériaux liste B : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage

5. Les évaluations périodiques

Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante

5a. Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de la visite	Matériau ou Produit concerné	Localisation	Etat de conservation ²	Mesures d'empoussièrement

5b. Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de la visite	Matériau ou Produit concerné	Localisation	Etat de conservation ²	Mesures d'empoussièrement
30/08/2016	PLAQUES ARDOISES	TOITURE	EP	
30/09/2013	PLAQUES ARDOISES	TOITURE	EP	
23/05/2011	PLAQUES ARDOISES	TOITURE	EP	

6. Travaux de retrait ou de confinement – Mesures conservatoires :

6a. Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériau ou Produit	Localisation précise ¹	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Date des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Indiquer les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (article R. 1334-29-3 du code de la santé publique)

¹ Faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints

Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante

6b. Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériau ou Produit	Localisation précise ¹	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Date des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Indiquer les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (article R. 1334-29-3 du code de la santé publique)

¹ Faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints

7. Communication du Dossier Technique Amiante

Selon l'article R 1334-28 du Code de la Santé Publique, les propriétaires sont tenus de communiquer le présent dossier technique amiante à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti de conserver une attestation écrite de cette communication.

Date	Entreprise informée	Nom + Signature

Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante

8. Les recommandations générales de sécurité :

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps

Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante

(souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1^{er} juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1^{er} juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>)

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :

- accrochage d'un tableau ;

Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante

- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

a) Traitement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R.551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les déchets doivent être évacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L.541-2 du code de l'environnement. Ils doivent être considérés comme producteurs des déchets.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Les déchets ne peuvent être reçus que s'ils sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) et étiquetés.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

Dans les deux cas, le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861*02). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

b) Gestion des déchets liés au fonctionnement chantier

Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux. Lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, ces déchets doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

c) Installations d'élimination des déchets d'amiante :

Les informations relatives aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la préfecture ou de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (Direction régionale et Interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ;
- de la Mairie ;
- ou sur la base de données «déchets» gérée par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, directement accessible sur Internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

9. Plans et/ou photos et/ou croquis :

Ces documents joints en annexe, doivent permettre de localiser rapidement les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

DIM R426/Version 20250106

Références : A06B24BY/003-2/CARREFOUR MARKET/PBAVTD/JRB
Date d'édition : 22/01/2025
Contrat N° : A06-B-2024-01LT/O

RAPPORT DE REPERAGE DU PLOMB AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION MISSION REALISEE LE 10/01/2025

CONCLUSION

Dans le cadre de notre mission, il a été détecté des revêtements contenant plomb avec des seuils de **0 mg/cm² à 4,54 mg/cm²**
Il appartiendra aux acteurs de l'opération de respecter leurs obligations réglementaires respectives lors des phases de conception et de réalisation des travaux.

Les résultats du repérage sont destinés à évaluer les risques d'exposition professionnelle au plomb, de contamination du voisinage du chantier et de l'environnement.

L'évaluation de ces risques permet le choix des mesures de prévention les mieux adaptées.

Il n'existe pas de valeur de seuil de concentration réglementaire pour conclure sur le niveau de risque que présentent les matériaux ou revêtements contenant du plomb.

A la demande du donneur d'ordre les mesures supérieures à 0.3mg/cm² ont été mises en avant.

Désignation - Adresse du bien

CARREFOUR MARKET
70 Route Nationale 6
73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE

Propriétaire

LIDL

Donneur d'ordre

LIDL
ZI DU PRES BRUNS
38530 PONTCHARRA

Signature

Réalisation du diagnostic

Diagnosticteur : RABOLIN Jules
Chargé d'affaire : RABOLIN Jules
Organisme d'assurance EUROMAF Police 7006693/S

Le diagnostiqueur
Jules RABOLIN



TABLE DES MATIERES

RAPPEL DE LA COMMANDE.....	3
DESCRIPTION DU BIEN OBJET DE LA MISSION.....	3
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X.....	4
LISTE DES LOCAUX.....	5
METHODOLOGIE EMPLOYEE.....	7
RESULTATS DES MESURES.....	9
PRESENTATION DES RESULTATS.....	9
RESUME.....	56
ANNEXE - NOTICE D'INFORMATION.....	57
ANNEXE - NOTICE D'INFORMATION 2.....	58
ANNEXE - CROQUIS.....	60
ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE.....	63

RAPPEL DE LA COMMANDE

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du Diagnostic Plomb avant travaux / démolition

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail.
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants.
Etabli conformément à la norme Norme NF X 46 035 de juin 2021.

Descriptif exhaustif de la mission et périmètre des travaux

Démolition du Carrefour Market.

Documents transmis par le donneur d'ordre

Plan des locaux : Fwd LIDL SAINT JEOIRE PRIEURE DEMANDE DE PRIX.zipPLANS
Anciens rapports : Diagnostic amiante (Positif) du 30_08_2016_23979183.pdfdiagnostic

DESCRIPTION DU BIEN OBJET DE LA MISSION

Dénomination du bâtiment	CARREFOUR MARKET
Fonction principale du bâtiment	COMMERCE
Type d'ouvrage	Bâtiment
Date du permis de construire	Antérieur à 1994
Adresse	70 Route Nationale 6 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE
Propriétaire	LIDL

L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Numéro du dossier SIGIS : T730355
Date de déclaration : 2021-11-29
Nom du titulaire : Alpes Contrôles
Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : ALLIZARD Franck

Informations de l'appareil

Fabricant de l'appareil : FONDIS Electronic	Nature du radionucléaire : cadmium 109
Modèle de l'appareil : FENX SMART	Date du dernier chargement de la source : 2023-06-29
N° de série : 2-0595	Activité de la source à cette date : 370Mbq

Zone 1 de la planche étalon

N° NIST de l'étalon : SRM 2574
Fabricant de l'étalon : FONDIS Electronic
Concentration : 0.71 mg/cm² +/-0.08 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
Début de mission	1	2025-01-10	0.71
Fin de mission	911	2025-01-10	0.71

Zone 2 de la planche étalon

N° NIST de l'étalon : SRM 2575
Fabricant de l'étalon : FONDIS Electronic
Concentration : 0.31 mg/cm² +/-0.03 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
Début de mission	2	2025-01-10	0.31
Fin de mission	912	2025-01-10	0.31

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

LISTE DES LOCAUX

Locaux visités

Niveau	Local
ENVELOPPE	FAÇADES
ENVELOPPE	TOITURE
ENVELOPPE	MEZZANINE EXT
RDC / LOCAL TECHNIQUE	LOCAL TECHNIQUE
RDC / LOCAL TECHNIQUE	SOUS ESC
RDC / SANITAIRES	DGT
RDC / SANITAIRES	LAVABO 1
RDC / SANITAIRES	WC 1
RDC / SANITAIRES	LAVABO 2
RDC / SANITAIRES	WC 2
RDC	ENTREE-CAISSES
RDC	LOCAL COFFRE
RDC	LOCAL SECURITE
RDC	SURFACE DE VENTE
RDC	SURFACE DE VENTE BIS
RDC / ATELIERS	DGT
RDC / ATELIERS	ATELIER BOULANGERIE
RDC / ATELIERS	CH FROIDE 1
RDC / ATELIERS	DGT 2
RDC / ATELIERS	CH FROIDE 2
RDC / ATELIERS	DGT 3
RDC / ATELIERS	DGT 4
RDC / ATELIERS	DGT 5
RDC / ATELIERS	CH FROIDE 3
RDC / ATELIERS	CH FROIDE 4
RDC	RESERVE
RDC	CH FROIDE 5
RDC	CH FROIDE 6
RDC	LOCAL TRANSFO
RDC	LOCAL GROUPE
R+1 / VESTIAIRES FEMMES	VESTIAIRE
R+1 / VESTIAIRES FEMMES	WC 1
R+1 / VESTIAIRES FEMMES	WC 2
R+1 / VESTIAIRES FEMMES	WC 3
R+1 / VESTIAIRES HOMMES	VESTIAIRE
R+1 / VESTIAIRES HOMMES	WC
R+1	WC 1
R+1	DEGAGEMENT
R+1	SALLE DE REPOS
R+1	SALLE DE REUNION
R+1	BUREAU COMPTABILITE
R+1	BUREAU DIRECTION
R+1	BUREAU MANAGERS

Locaux non visités

Niveau	Local	Commentaires	Moyens d'accès
Aucun local non visité			

Locaux non concernés

Niveau	Local	Commentaires
Aucun local non concerné		

METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Les mesures effectuées à l'aide d'un appareil à source sont d'une précision égale à $\pm 0,05 \text{ mg/cm}^2$. Le seuil de détection limite est de $0,3 \text{ mg}$ de plomb/ cm^2 et le seuil haut est de 80 mg/cm^2 .

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes...) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- chaque palier
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local. Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire. La zone « plafond » est indiquée en clair.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

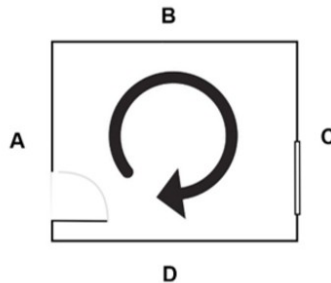

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage et PVC ne sont pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de diagnostic et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale...), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal...) constituant des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient)
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes)
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peuvent constituer une seule et même unité de diagnostic :

- l'ensemble des plinthes d'un même local
- une porte et son huisserie dans un même local
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- l'ensemble des marches
- l'ensemble des contremarches
- l'ensemble des balustres
- le limon
- la crémaillère
- la main courante
- le plafond.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux des pages suivantes.

Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

La concentration en plomb est exprimée en mg/cm² de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative (ex : 13,4) et l'écart relatif (ex : +/- 0,05).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les peintures avec un appareil à fluorescence X. Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail pour l'application des dispositions à prendre afin de protéger les travailleurs lors des travaux de peinture, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds.

Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

A titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :

- Lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane...) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

RESULTATS DES MESURES

PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite précédemment.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- La zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- La zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE : Une unité de repérage (UR) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

ENVELOPPE / FAÇADES

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
3	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
4					0.21	0.07		
5	Zone A	Bardage	Métal	Peinture	0.00	0.00	Aucun	
6					0.01	0.01		
7	Zone A	Conduit de fluide (partie haute) Descente eau de pluie	Métal	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
8					0.28	0.09		
9	Zone A	Conduit de fluide (partie basse) Descente eau de pluie	Métal	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
10					0.26	0.08		
11	Zone A	Ensemble des menuiseries extérieures RDC	Métal	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
12					0.05	0.05		
13	Zone A	Ensemble des menuiseries extérieures R+1	Bois	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
14					0.13	0.07		
15	Zone A	Cache moineau toitures	Bois	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
16					0.10	0.10		
17	Zone A	Soubassement	Enduit	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
18					0.13	0.07		
19	Zone B	Soubassement	Enduit	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
20					0.26	0.08		
21	Zone B	Bardage	Métal	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
22					0.09	0.09		
23	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
24					0.25	0.08		
25	Zone B	Porte Local EDF	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
26	Zone B	Porte verte	Métal	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
27					0.08	0.08		
28	Zone C	Bardage	Métal	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
29					0.24	0.08		
30	Zone C	Soubassement	Enduit	Peinture	0.00	0.00	Aucun	
31					0.09	0.09		
32	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.01	0.01	Aucun	

33					0.10	0.10		
34	Zone C	Ensemble des menuiseries extérieures RDC	Métal	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
35					0.17	0.09		
36	Zone C	Porte Stockage	Métal	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
37					0.14	0.07		
38	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
39					0.18	0.09		
40	Zone D	Ensemble des menuiseries extérieures RDC	Métal	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
41					0.21	0.07		
42	Zone D	Soubassement	Enduit	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
43					0.17	0.09		
44	Zone D	Bardage	Métal	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
45					0.10	0.10		
46	Zone D	Porte rouge	Métal	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
47					0.06	0.06		
48	Toute Zone	Portail accès stockage	Métal	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
49					0.26	0.08		

ENVELOPPE / TOITURE

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
50	Zone Sol	Toiture Étanchéité bitumineuse		Non peint	Non mesuré		Aucun	
51	Toute Zone	Acrotere	Métal	Peinture	0.04	0.04	Aucun	
52					0.03	0.03		
53	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
54					0.04	0.04		
55	Toute Zone	Mur	Enduit	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
56					0.16	0.08		

ENVELOPPE / MEZZANINE EXT

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
57	Zone A	Grillage	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
58	Zone B	Mur	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
59	Zone C	Mur	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
60	Zone D	Grillage	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
61	Zone Sol	Sol	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
62	Zone Plafond	Plafond	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
63	Zone Plafond	Charpente	Métal	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
64					0.22	0.07		

RDC / LOCAL TECHNIQUE / LOCAL TECHNIQUE

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
65	Zone A	Mur	Plâtre	Non peint	Non mesuré		Aucun	
66	Zone B	Mur	Placoplâtre	Non peint	Non mesuré		Aucun	
67	Zone B	Fenêtre Dormant fixe	Métal	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
68					0.13	0.07		
69	Zone C	Mur	Placoplâtre	Non peint	Non mesuré		Aucun	
70	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
71					0.10	0.10		
72	Zone E	Mur	Enduit	Peinture	0.03	0.03	Aucun	
73					0.25	0.08		
74	Zone F	Mur	Enduit	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
75					0.16	0.08		
76	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
77	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
78					0.21	0.07		

RDC / LOCAL TECHNIQUE / SOUS ESC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
79	Zone A	Mur	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
80	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.40	0.07	Aucun	
81					1.36	0.07		
82	Zone A	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.25	0.08	Aucun	
83					0.11	0.06		
84	Zone B	Mur	Placoplâtre	Brut	Non mesuré		Aucun	
85	Zone C	Mur	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
86	Zone D	Mur	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
87	Zone Sol	Sol	Pierre	Brut	Non mesuré		Aucun	
88	Zone Plafond	Plafond Dont paillasse	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	

RDC / SANITAIRES / DGT

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
89	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
90					0.11	0.06		
91	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
92					0.15	0.08		
93	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.57	0.08	Aucun	
94					1.64	0.09		
95	Zone B	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
96					0.05	0.05		
97	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
98					0.16	0.08		
99	Zone C	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.85	0.09	Aucun	
100					1.78	0.09		
101	Zone C	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
102					0.21	0.07		
103	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
104					0.29	0.09		
105	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
106	Zone Plafond	Plafond	Dalles de faux plafond	Non peint	Non mesuré		Aucun	
107	Toute Zone	Plinthes		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

RDC / SANITAIRES / LAVABO 1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
108	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
109					0.07	0.07		
110	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.74	0.09	Aucun	
111					1.63	0.08		
112	Zone A	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
113					0.07	0.07		
114	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
115					0.22	0.07		
116	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
117					0.03	0.03		
118	Zone D	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.65	0.08	Aucun	
119					1.71	0.09		
120	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
121					0.29	0.09		
122	Zone D	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.04	0.04	Aucun	
123					0.10	0.10		
124	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
125	Zone Plafond	Plafond	Dalles de faux plafond	Non peint	Non mesuré		Aucun	
126	Toute Zone	Plinthes		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
127	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
128					0.00	0.00		
129	Toute Zone	Conduit de fluide	PVC		Non mesuré		Aucun	
130	Toute Zone	Mur		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

RDC / SANITAIRES / WC 1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
131	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
132					0.27	0.09		
133	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.58	0.08	Aucun	
134					1.66	0.09		
135	Zone A	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.30	0.09	Aucun	
136					0.26	0.08		
137	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
138					0.25	0.08		
139	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
140					0.16	0.08		
141	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
142					0.26	0.08		
143	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
144	Zone Plafond	Plafond	Dalles de faux plafond	Non peint	Non mesuré		Aucun	
145	Toute Zone	Plinthes		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
146	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
147					0.26	0.08		
148	Toute Zone	Conduit de fluide	PVC		Non mesuré		Aucun	
149	Toute Zone	Mur		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

RDC / SANITAIRES / LAVABO 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
150	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
151					0.07	0.07		
152	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.73	0.09	Aucun	
153					1.71	0.09		
154	Zone A	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
155					0.15	0.08		
156	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
157					0.25	0.08		
158	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.63	0.08	Aucun	
159					1.82	0.1		
160	Zone B	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
161					0.07	0.07		
162	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
163					0.11	0.06		
164	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
165					0.10	0.10		
166	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
167	Zone Plafond	Plafond	Dalles de faux plafond	Non peint	Non mesuré		Aucun	
168	Toute Zone	Plinthes		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
169	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
170					0.12	0.06		
171	Toute Zone	Conduit de fluide	PVC		Non mesuré		Aucun	
172	Toute Zone	Mur		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

RDC / SANITAIRES / WC 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
173	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.03	0.03	Aucun	
174					0.13	0.07		
175	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.48	0.08	Aucun	
176					1.64	0.09		
177	Zone A	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
178					0.22	0.07		
179	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
180					0.18	0.09		
181	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
182					0.29	0.09		
183	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
184					0.03	0.03		
185	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
186	Zone Plafond	Plafond	Dalles de faux plafond	Non peint	Non mesuré		Aucun	
187	Toute Zone	Plinthes		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
188	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
189					0.08	0.08		
190	Toute Zone	Conduit de fluide	PVC		Non mesuré		Aucun	
191	Toute Zone	Mur		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

RDC / ENTREE-CAISSES

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
192	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
193					0.22	0.07		
194	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
195					0.10	0.10		
196	Zone B	Ensemble des poteaux	Enduit	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
197					0.15	0.08		
198	Zone B	Ensemble des poteaux		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
199	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
200					0.25	0.08		
201	Zone C	Porte	Bois	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
202					0.05	0.05		
203	Zone C	Porte	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
204					0.16	0.08		
205	Zone D	Ensemble des menuiseries fixes et ouvrants	Métal	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
206					0.27	0.09		
207	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
208	Zone Plafond	Plafond	Dalles de faux plafond	Non peint	Non mesuré		Aucun	
209	Toute Zone	Plinthes		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

RDC / LOCAL COFFRE

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
210	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
211					0.28	0.09		
212	Zone A	Mur	Métal	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
213					0.02	0.02		
214	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
215					0.05	0.05		
216	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.00	0.00	Aucun	
217					0.15	0.08		
218	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
219					0.20	0.1		
220	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
221	Zone Plafond	Plafond	Dalles de faux plafond	Non peint	Non mesuré		Aucun	
222	Toute Zone	Plinthes		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

RDC / LOCAL SECURITE

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
223	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
224					0.05	0.05		
225	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
226					0.20	0.1		
227	Zone A	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
228					0.24	0.08		
229	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
230					0.25	0.08		
231	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
232					0.04	0.04		
233	Zone C	Fenêtre	Métal	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
234					0.28	0.09		
235	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
236					0.05	0.05		
237	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
238	Zone Plafond	Plafond	Dalles de faux plafond	Non peint	Non mesuré		Aucun	
239	Toute Zone	Plinthes		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

RDC / SURFACE DE VENTE

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
240	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
241					0.28	0.09		
242	Zone A	Bardage bac acier	Métal	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
243					0.06	0.06		
244	Zone A	Mur Soubassement	Enduit	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
245					0.27	0.09		
246	Zone A	Poteaux	Enduit	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
247					0.24	0.08		
248	Zone B	Porte issue secours verte	Métal	Peinture	2.58	0.13	Aucun	
249					2.67	0.13		
250	Zone B	Bardage bac acier	Métal	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
251					0.19	0.1		
252	Zone B	Mur Soubassement	Enduit	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
253					0.26	0.08		
254	Zone C	Paroies chambre froide	Métal	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
255					0.12	0.06		
256	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
257					0.20	0.1		
258	Zone C	Mur Soubassement	Enduit	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
259					0.17	0.09		
260	Zone C	Porte	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
261	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
262					0.17	0.09		
263	Zone D	Mur Soubassement	Enduit	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
264					0.28	0.09		
265	Zone E	Mur	Enduit	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
266					0.21	0.07		
267	Zone E	Mur Soubassement	Enduit	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
268					0.14	0.07		
269	Zone E	Porte souple rapide		Non peint	Non mesuré		Aucun	

270	Zone F	Mur	Enduit	Peinture	0.23	0.07	Aucun
271					0.00	0.00	
272	Zone F	Mur Soubassement	Enduit	Peinture	0.07	0.07	Aucun
273					0.12	0.06	
274	Zone G	Bardage bac acier	Métal	Peinture	0.05	0.05	Aucun
275					0.29	0.09	
276	Zone G	Mur Soubassement	Enduit	Peinture	0.10	0.10	Aucun
277					0.21	0.07	
278	Zone G	Porte	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun
285	Zone H	Porte jaune	Métal	Peinture	1.97	0.1	Aucun
286					2.41	0.12	
279	Zone H	Mur	Enduit	Peinture	0.23	0.07	Aucun
280					0.22	0.07	
281	Zone H	Bardage bac acier	Métal	Peinture	0.07	0.07	Aucun
282					0.21	0.07	
283	Zone H	Mur Soubassement	Enduit	Peinture	0.10	0.10	Aucun
284					0.09	0.09	
287	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun
288	Zone Plafond	Plafond	Métal	Peinture	0.13	0.07	Aucun
289					0.23	0.07	
290	Zone Plafond	Plafond Charpente	Métal	Peinture	0.26	0.08	Aucun
291					0.30	0.09	
292	Toute Zone	Poteau accueil rouge	Enduit	Peinture	0.51	0.06	Aucun
293					0.48	0.05	
294	Toute Zone	Plinthes		Carrelage	Non mesuré		Aucun
295	Toute Zone	Poteaux	Métal	Peinture	0.09	0.09	Aucun
296					0.15	0.08	
297	Toute Zone	Mur		Faïence	Non mesuré		Aucun

RDC / SURFACE DE VENTE BIS

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
298	Zone A	Mur Soubassement	Enduit	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
299					0.04	0.04		
300	Zone A	Bardage bac acier	Métal	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
301					0.01	0.01		
302	Zone B	Mur Soubassement	Enduit	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
303					0.04	0.04		
304	Zone B	Porte	Métal	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
305					0.23	0.07		
306	Zone B	Bardage bac acier	Métal	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
307					0.17	0.09		
308	Zone C	Mur Soubassement	Enduit	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
309					0.09	0.09		
310	Zone C	Porte rouge	Métal	Peinture	0.03	0.03	Aucun	
311					0.26	0.08		
312	Zone C	Bardage bac acier	Métal	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
313					0.16	0.08		
314	Zone D	Mur Soubassement	Enduit	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
315					0.10	0.10		
316	Zone D	Bardage bac acier	Métal	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
317					0.18	0.09		
318	Zone Sol	Sol	Béton	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
319					0.22	0.07		
320	Zone Plafond	Plafond	Métal	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
321					0.12	0.06		
322	Zone Plafond	Charpente	Métal	Peinture	0.07	0.07	Aucun	Unité de repérage non accessible
323					0.17	0.09		
324	Toute Zone	Plafond	Métal	Non peint	0.21	0.07	Aucun	

RDC / ATELIERS / DGT

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
325	Zone A	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
326	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
327					0.18	0.09		
328	Zone B	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
329	Zone B	Porte	Métal	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
330					0.12	0.06		
331	Zone C	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
332	Zone C	Porte	Métal	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
333					0.26	0.08		
334	Zone D	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
335	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
336	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
337					0.04	0.04		
338	Toute Zone	Canalisation	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
339	Toute Zone	Conduit de fluide	PVC		Non mesuré		Aucun	

RDC / ATELIERS / ATELIER BOULANGERIE

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
340	Zone A	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
341	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
342					0.08	0.08		
343	Zone B	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
344	Zone C	Porte	Métal	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
345					0.28	0.09		
346	Zone C	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
347	Zone C	Porte	Métal	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
348					0.03	0.03		
349	Zone D	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
350	Zone D	Fenêtre	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
351	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
352	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
353					0.10	0.10		
354	Toute Zone	Canalisation	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
355	Toute Zone	Conduit de fluide	PVC		Non mesuré		Aucun	

RDC / ATELIERS / CH FROIDE 1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
356	Zone A	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
357	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
358					0.29	0.09		
359	Zone B	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
360	Zone C	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
361	Zone D	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
362	Zone D	Porte	Métal	Peinture	0.04	0.04	Aucun	
363					0.30	0.09		
364	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
365	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
366					0.18	0.09		
367	Toute Zone	Canalisation	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
368	Toute Zone	Conduit de fluide	PVC		Non mesuré		Aucun	

RDC / ATELIERS / DGT 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
369	Zone A	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
370	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
371					0.30	0.09		
372	Zone B	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
373	Zone B	Porte	Métal	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
374					0.28	0.09		
375	Zone C	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
376	Zone D	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
377	Zone D	Porte	Métal	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
378					0.15	0.08		
379	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
380	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
381					0.27	0.09		
382	Toute Zone	Canalisation	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
383	Toute Zone	Conduit de fluide	PVC		Non mesuré		Aucun	

RDC / ATELIERS / CH FROIDE 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
384	Zone A	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
385	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.04	0.04	Aucun	
386					0.07	0.07		
387	Zone B	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
388	Zone B	Porte	Métal	Peinture	0.00	0.00	Aucun	
389					0.08	0.08		
390	Zone C	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
391	Zone D	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
392	Zone D	Porte	Métal	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
393					0.28	0.09		
394	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
395	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
396					0.13	0.07		
397	Toute Zone	Canalisation	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
398	Toute Zone	Conduit de fluide	PVC		Non mesuré		Aucun	

RDC / ATELIERS / DGT 3

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
399	Zone A	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
400	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.03	0.03	Aucun	
401					0.19	0.1		
402	Zone B	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
403	Zone C	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
404	Zone D	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
405	Zone D	Porte	Métal	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
406					0.27	0.09		
407	Zone E	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
408	Zone F	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
409	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
410	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
411					0.22	0.07		
412	Toute Zone	Canalisation	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
413	Toute Zone	Conduit de fluide	PVC		Non mesuré		Aucun	

RDC / ATELIERS / DGT 4

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
414	Zone A	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
415	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
416					0.05	0.05		
417	Zone B	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
418	Zone B	Porte	Métal	Peinture	0.04	0.04	Aucun	
419					0.16	0.08		
420	Zone C	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
421	Zone D	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
422	Zone E	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
423	Zone F	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
424	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
425	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
426					0.19	0.1		
427	Toute Zone	Canalisation	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
428	Toute Zone	Conduit de fluide	PVC		Non mesuré		Aucun	

RDC / ATELIERS / DGT 5

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
429	Zone A	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
430	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
431					0.16	0.08		
432	Zone B	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
433	Zone C	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
434	Zone D	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
435	Zone D	Porte	Métal	Peinture	0.00	0.00	Aucun	
436					0.19	0.1		
437	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
438	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
439					0.23	0.07		
440	Toute Zone	Canalisation	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
441	Toute Zone	Conduit de fluide	PVC		Non mesuré		Aucun	

RDC / ATELIERS / CH FROIDE 3

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
442	Zone A	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
443	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
444					0.08	0.08		
445	Zone B	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
446	Zone C	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
447	Zone C	Porte	Métal	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
448					0.28	0.09		
449	Zone D	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
450	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
451	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
452					0.21	0.07		
453	Toute Zone	Canalisation	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
454	Toute Zone	Conduit de fluide	PVC		Non mesuré		Aucun	

RDC / ATELIERS / CH FROIDE 4

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
455	Zone A	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
456	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.04	0.04	Aucun	
457					0.19	0.1		
458	Zone B	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
459	Zone C	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
460	Zone C	Porte	Métal	Peinture	0.00	0.00	Aucun	
461					0.24	0.08		
462	Zone D	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
463	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
464	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
465					0.23	0.07		
466	Toute Zone	Canalisation	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
467	Toute Zone	Conduit de fluide	PVC		Non mesuré		Aucun	

RDC / RESERVE

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
468	Zone A	Mur Soubassement	Enduit	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
469					0.24	0.08		
470	Zone A	Porte souple rapide		Non peint	Non mesuré		Aucun	
471	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
472					0.30	0.09		
473	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
474					0.10	0.10		
475	Zone A	Bardage bac acier	Métal	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
476					0.03	0.03		
477	Zone B	Porte	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
478	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
479					0.29	0.09		
480	Zone B	Mur Soubassement	Enduit	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
481					0.12	0.06		
482	Zone B	Bardage bac acier	Métal	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
483					0.22	0.07		
484	Zone C	Mur Soubassement	Enduit	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
485					0.09	0.09		
486	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
487					0.03	0.03		
488	Zone C	Bardage bac acier	Métal	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
489					0.26	0.08		
490	Zone E	Porte	Métal	Peinture	2.96	0.15	Aucun	
491					2.88	0.15		
492	Zone E	Bardage bac acier	Métal	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
493					0.01	0.01		
494	Zone F	Porte	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
495	Zone F	Porte	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
496	Zone F	Bardage bac acier	Métal	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
497					0.10	0.10		

498	Zone Sol	Sol	Béton	Brut	Non mesuré	Aucun
499	Zone Sol	Sol Enrobé		Brut	Non mesuré	Aucun
500	Zone Plafond	Plafond	Métal	Brut	Non mesuré	Aucun

RDC / CH FROIDE 5

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
501	Zone A	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
502	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
503					0.09	0.09		
504	Zone B	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
505	Zone C	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
506	Zone D	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
507	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
508	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
509					0.15	0.08		
510	Toute Zone	Canalisation	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
511	Toute Zone	Conduit de fluide	PVC		Non mesuré		Aucun	

RDC / CH FROIDE 6

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
512	Zone A	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
513	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
514					0.27	0.09		
515	Zone B	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
516	Zone C	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
517	Zone D	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
518	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
519	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
520					0.19	0.1		
521	Toute Zone	Canalisation	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
522	Toute Zone	Conduit de fluide	PVC		Non mesuré		Aucun	

RDC / LOCAL TRANSFO

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
523	Zone A	Porte	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
524	Zone A	Mur	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
525	Zone B	Mur	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
526	Zone C	Mur	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
527	Zone D	Mur	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
528	Zone Sol	Sol	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
529	Zone Plafond	Plafond	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	

RDC / LOCAL GROUPE

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
530	Zone A	Porte	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
531	Zone A	Mur	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
532	Zone B	Mur	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
533	Zone C	Mur	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
534	Zone D	Mur	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
535	Zone E	Mur	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
536	Zone F	Mur	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
537	Zone G	Grille	Métal	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
538					0.24	0.08		
539	Zone Sol	Sol	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
540	Zone Plafond	Plafond	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	

R+1 / VESTIAIRES FEMMES / VESTIAIRE

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
541	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.77	0.09	Aucun	
542					2.49	0.12		
543	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.52	0.08	Aucun	
544					1.86	0.1		
545	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	2.14	0.11	Aucun	
546					1.68	0.09		
547	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.03	0.03	Aucun	
548					0.18	0.09		
549	Zone A	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.03	0.03	Aucun	
550					0.01	0.01		
551	Zone A	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.14	0.07	Aucun	
552					0.14	0.07		
553	Zone A	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.14	0.07	Aucun	
554					0.06	0.06		
555	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
556					0.15	0.08		
557	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
558					0.12	0.06		
559	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
560					0.12	0.06		
561	Zone D	Fenêtre	Bois	Vernis	0.20	0.1	Aucun	
562					0.01	0.01		
563	Zone E	Mur	Enduit	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
564					0.18	0.09		
565	Zone F	Mur	Enduit	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
566					0.11	0.06		
567	Zone G	Porte	Bois	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
568					0.05	0.05		
569	Zone G	Mur	Enduit	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
570					0.12	0.06		

571	Zone G	Fenêtre	Bois	Vernis	0.17	0.09	Aucun
572					0.18	0.09	
573	Zone H	Mur	Enduit	Peinture	0.27	0.09	Aucun
574					0.17	0.09	
575	Zone Sol	Sol Souple		sol souple	Non mesuré		Aucun
576	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.10	0.10	Aucun
577	Toute Zone	Plinthes	Bois	Vernis	0.14	0.07	Aucun
578					0.18	0.09	
579					0.17	0.09	
580	Toute Zone	Mur		Faïence	Non mesuré		Aucun
581	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.21	0.07	Aucun
582					0.27	0.09	
583	Toute Zone	Conduit de fluide Descente eaux usées	PVC		Non mesuré		Aucun

R+1 / VESTIAIRES FEMMES / WC 1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
584	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.78	0.09	Aucun	
585					1.73	0.09		
586	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
587					0.05	0.05		
588	Zone A	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.09	0.09	Aucun	
589					0.23	0.07		
590	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
591					0.09	0.09		
592	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.03	0.03	Aucun	
593					0.15	0.08		
594	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
595					0.08	0.08		
596	Zone Sol	Sol Souple		sol souple	Non mesuré		Aucun	
597	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
598					0.21	0.07		
599	Toute Zone	Plinthes	Bois	Vernis	0.03	0.03	Aucun	
600					0.28	0.09		
601	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
602					0.10	0.10		
603	Toute Zone	Conduit de fluide Descente eaux usées	PVC		Non mesuré		Aucun	

R+1 / VESTIAIRES FEMMES / WC 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
604	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.85	0.09	Aucun	
605					1.93	0.1		
606	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
607					0.06	0.06		
608	Zone A	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.23	0.07	Aucun	
609					0.07	0.07		
610	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.30	0.09	Aucun	
611					0.24	0.08		
612	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
613					0.21	0.07		
614	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
615					0.20	0.1		
616	Zone Sol	Sol Souple		sol souple	Non mesuré		Aucun	
617	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
618					0.02	0.02		
619	Toute Zone	Plinthes	Bois	Vernis	0.17	0.09	Aucun	
620					0.12	0.06		
621	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
622					0.01	0.01		
623	Toute Zone	Conduit de fluide Descente eaux usées	PVC		Non mesuré		Aucun	

R+1 / VESTIAIRES FEMMES / WC 3

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
624	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	2.10	0.11	Aucun	
625					2.06	0.11		
626	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
627					0.04	0.04		
628	Zone A	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.19	0.1	Aucun	
629					0.06	0.06		
630	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
631					0.11	0.06		
632	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.03	0.03	Aucun	
633					0.16	0.08		
634	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
635					0.09	0.09		
636	Zone Sol	Sol Souple		sol souple	Non mesuré		Aucun	
637	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
638					0.15	0.08		
639	Toute Zone	Plinthes	Bois	Vernis	0.11	0.06	Aucun	
640					0.28	0.09		
641	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
642					0.25	0.08		
643	Toute Zone	Conduit de fluide Descente eaux usées	PVC		Non mesuré		Aucun	

R+1 / VESTIAIRES HOMMES / VESTIAIRE

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
644	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
645					0.09	0.09		
646	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
647					0.11	0.06		
648	Zone A	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.05	0.05	Aucun	
649					0.27	0.09		
650	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
651					0.24	0.08		
652	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
653					0.03	0.03		
654	Zone C	Fenêtre	Bois	Vernis	0.11	0.06	Aucun	
655					0.18	0.09		
656	Zone D	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
657					0.15	0.08		
658	Zone D	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.03	0.03	Aucun	
659					0.29	0.09		
660	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
661					0.22	0.07		
662	Zone D	Fenêtre	Bois	Vernis	0.24	0.08	Aucun	
663					0.14	0.07		
664	Zone Sol	Sol Souple		sol souple	Non mesuré		Aucun	
665	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
666					0.27	0.09		
667	Toute Zone	Plinthes	Bois	Vernis	0.27	0.09	Aucun	
668					0.24	0.08		
669	Toute Zone	Mur		Faïence	Non mesuré		Aucun	
670	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
671					0.14	0.07		
672	Toute Zone	Conduit de fluide Descente eaux usées	PVC		Non mesuré		Aucun	

R+1 / VESTIAIRES HOMMES / WC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
673	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
674					0.17	0.09		
675	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
676					0.27	0.09		
677	Zone A	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.07	0.07	Aucun	
678					0.04	0.04		
679	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
680					0.11	0.06		
681	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
682					0.12	0.06		
683	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
684					0.03	0.03		
685	Zone Sol	Sol Souple		sol souple	Non mesuré		Aucun	
686	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
687					0.18	0.09		
688	Toute Zone	Plinthes	Bois	Vernis	0.22	0.07	Aucun	
689					0.03	0.03		
690	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
691					0.23	0.07		
692	Toute Zone	Conduit de fluide Descente eaux usées	PVC		Non mesuré		Aucun	
693	Toute Zone	Mur		Faïence	Non mesuré		Aucun	

R+1 / WC 1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
694	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
695					0.24	0.08		
696	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
697					0.22	0.07		
698	Zone A	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.29	0.09	Aucun	
699					0.02	0.02		
700	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
701					0.11	0.06		
702	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
703					0.24	0.08		
704	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.00	0.00	Aucun	
705					0.22	0.07		
706	Zone E	Mur	Enduit	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
707					0.17	0.09		
708	Zone F	Mur	Enduit	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
709					0.26	0.08		
710	Zone Sol	Sol Souple		sol souple	Non mesuré		Aucun	
711	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
712					0.02	0.02		
713	Toute Zone	Plinthes	Bois	Vernis	0.17	0.09	Aucun	
714					0.29	0.09		
715	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
716					0.26	0.08		
717	Toute Zone	Conduit de fluide Descente eaux usées	PVC		Non mesuré		Aucun	

R+1 / DEGAGEMENT

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
718	Zone A	Porte (repos) Ouvrant	Bois	Peinture	0.19	0.1	Aucun	Pas plombée /!\
719					0.07	0.07		
720	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
721					0.16	0.08		
722	Zone A	Porte (repos) Dormant	Bois	Vernis	0.12	0.06	Aucun	
723					0.06	0.06		
724	Zone B	Fenêtres Dormant fixe	Bois	Vernis	0.05	0.05	Aucun	
725					0.07	0.07		
726	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
727					0.14	0.07		
728	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	4.54	0.23	Aucun	
729					4.26	0.22		
730	Zone B	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.16	0.08	Aucun	
731					0.26	0.08		
732	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	3.75	0.19	Aucun	
733					4.10	0.21		
734	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	2.87	0.14	Aucun	
735					2.99	0.15		
736	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.89	0.09	Aucun	
737					1.87	0.09		
738	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	3.42	0.18	Aucun	
739					3.35	0.17		
740	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	3.67	0.18	Aucun	
741					3.62	0.19		
742	Zone B	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.25	0.08	Aucun	
743					0.14	0.07		
744	Zone B	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.19	0.1	Aucun	
745					0.28	0.09		
746	Zone B	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.30	0.09	Aucun	
747					0.30	0.09		

748	Zone B	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.09	0.09	Aucun
749					0.22	0.07	
750	Zone B	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.24	0.08	Aucun
751					0.20	0.1	
752	Zone B	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.16	0.08	Aucun
753					0.01	0.01	
754	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.19	0.1	Aucun
755					0.07	0.07	
756	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.25	0.08	Aucun
757					0.08	0.08	
758	Zone Sol	Sol Souple		sol souple	Non mesuré		Aucun
759	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.20	0.1	Aucun
760					0.18	0.09	
761	Toute Zone	Plinthes	Bois	Vernis	0.01	0.01	Aucun
762					0.06	0.06	
763	Toute Zone	Mur		Faïence	Non mesuré		Aucun

R+1 / SALLE DE REPOS

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
764	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.23	0.07	Aucun	Pas plombée /!\
765					0.25	0.08		
766	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
767					0.14	0.07		
768	Zone A	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.14	0.07	Aucun	
769					0.16	0.08		
770	Zone A	Fenêtre Dormant fixe	Bois	Vernis	0.23	0.07	Aucun	
771					0.11	0.06		
772	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
773					0.29	0.09		
774	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
775					0.03	0.03		
776	Zone C	Fenêtre	Bois	Vernis	0.03	0.03	Aucun	
777					0.11	0.06		
778	Zone C	Fenêtre	Bois	Vernis	0.02	0.02	Aucun	
779					0.12	0.06		
780	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
781					0.15	0.08		
782	Zone Sol	Sol Souple		sol souple	Non mesuré		Aucun	
783	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
784					0.26	0.08		
785	Toute Zone	Plinthes	Bois	Vernis	0.21	0.07	Aucun	
786					0.29	0.09		
787	Toute Zone	Mur		Faïence	Non mesuré		Aucun	
788	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
789					0.24	0.08		
790	Toute Zone	Conduit de fluide Descente eaux usées	PVC		Non mesuré		Aucun	

R+1 / SALLE DE REUNION

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
791	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	3.42	0.18	Aucun	
792					2.69	0.13		
793	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
794					0.25	0.08		
795	Zone A	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.18	0.09	Aucun	
796					0.07	0.07		
797	Zone A	Fenêtre Dormant fixe	Bois	Vernis	0.27	0.09	Aucun	
798					0.25	0.08		
799	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
800					0.18	0.09		
801	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
802					0.02	0.02		
803	Zone C	Fenêtre	Bois	Vernis	0.11	0.06	Aucun	
804					0.04	0.04		
805	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
806					0.07	0.07		
807	Zone Sol	Sol Souple		sol souple	Non mesuré		Aucun	
808	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.30	0.09	Aucun	
809					0.27	0.09		
810	Toute Zone	Plinthes	Bois	Vernis	0.14	0.07	Aucun	
811					0.03	0.03		
812	Toute Zone	Mur		Faïence	Non mesuré		Aucun	
813	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
814					0.24	0.08		
815	Toute Zone	Conduit de fluide Descente eaux usées	PVC		Non mesuré		Aucun	

R+1 / BUREAU COMPTABILITE

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
816	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	2.84	0.15	Aucun	
817					4.12	0.21		
818	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
819					0.06	0.06		
820	Zone A	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.13	0.07	Aucun	
821					0.14	0.07		
822	Zone A	Fenêtre Dormant fixe	Bois	Vernis	0.17	0.09	Aucun	
823					0.07	0.07		
824	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.00	0.00	Aucun	
825					0.06	0.06		
826	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
827					0.16	0.08		
828	Zone C	Fenêtre	Bois	Vernis	0.20	0.1	Aucun	
829					0.17	0.09		
830	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
831					0.30	0.09		
832	Zone Sol	Sol Souple		sol souple	Non mesuré		Aucun	
833	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
834					0.24	0.08		
835	Toute Zone	Plinthes	Bois	Vernis	0.05	0.05	Aucun	
836					0.24	0.08		
837	Toute Zone	Mur		Faïence	Non mesuré		Aucun	
838	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
839					0.19	0.1		
840	Toute Zone	Conduit de fluide Descente eaux usées	PVC		Non mesuré		Aucun	

R+1 / BUREAU DIRECTION

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
841	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	3.81	0.19	Aucun	
842					3.62	0.19		
843	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
844					0.19	0.1		
845	Zone A	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.25	0.08	Aucun	
846					0.25	0.08		
847	Zone A	Fenêtre Dormant fixe	Bois	Vernis	0.18	0.09	Aucun	
848					0.18	0.09		
849	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
850					0.09	0.09		
851	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.04	0.04	Aucun	
852					0.23	0.07		
853	Zone C	Fenêtre	Bois	Vernis	0.17	0.09	Aucun	
854					0.27	0.09		
855	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
856					0.09	0.09		
857	Zone Sol	Sol Souple		sol souple	Non mesuré		Aucun	
858	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
859					0.22	0.07		
860	Toute Zone	Plinthes	Bois	Vernis	0.06	0.06	Aucun	
861					0.19	0.1		
862	Toute Zone	Mur		Faïence	Non mesuré		Aucun	
863	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
864					0.19	0.1		
865	Toute Zone	Conduit de fluide Descente eaux usées	PVC		Non mesuré		Aucun	

R+1 / BUREAU MANAGERS

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
866	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	4.23	0.21	Aucun	
867					4.15	0.21		
868	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
869					0.10	0.10		
870	Zone A	Porte Dormant	Bois	Vernis	0.16	0.08	Aucun	
871					0.21	0.07		
872	Zone A	Fenêtre Dormant fixe	Bois	Vernis	0.02	0.02	Aucun	
873					0.08	0.08		
874	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
875					0.04	0.04		
876	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
877					0.02	0.02		
878	Zone C	Fenêtre	Bois	Vernis	0.03	0.03	Aucun	
879					0.23	0.07		
880	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
881					0.13	0.07		
882	Zone Sol	Sol Souple		sol souple	Non mesuré		Aucun	
883	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
884					0.19	0.1		
885	Toute Zone	Plinthes	Bois	Vernis	0.26	0.08	Aucun	
886					0.01	0.01		
887	Toute Zone	Mur		Faïence	Non mesuré		Aucun	
888	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
889					0.05	0.05		
890	Toute Zone	Conduit de fluide Descente eaux usées	PVC		Non mesuré		Aucun	

R+1 / ESC R+1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
891	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
892					0.17	0.09		
893	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
894					0.28	0.09		
895	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
896					0.15	0.08		
897	Zone F	Mur	Enduit	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
898					0.09	0.09		
899	Zone G	Mur	Enduit	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
900					0.17	0.09		
901	Zone Sol	Sol		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
902	Zone Sol	Escalier Ensemble des contremarches		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
903	Zone Sol	Escalier Ensemble des marches		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
904	Zone Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
905					0.14	0.07		
906	Toute Zone	Plinthes		Carrelage	Non mesuré		Aucun	
907	Toute Zone	Main courante	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	

COMBLES TOITURE

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
908	Zone Sol	Sol	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
909	Toute Zone	Mur	Béton	Brut	Non mesuré		Aucun	
910	Toute Zone	Charpente	Bois	Brut	Non mesuré		Aucun	

RESUME

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	560	211

ANNEXE - NOTICE D'INFORMATION

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions.

ANNEXE - NOTICE D'INFORMATION 2

CMR

Le plomb est **un CMR classé 1A**.

Il n'y a pas d'effet seuil à partir duquel un produit est considéré cancérigène ou mutagène, puisque de très faibles niveaux d'exposition peuvent avoir des effets néfastes ; **toute exposition à un CMR est donc évaluée comme particulièrement dangereuse pour la santé.**

RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION DANS LES REVETEMENTS ET MATERIAUX ET PRODUITS

Comme il est indiqué par l'INRS :

La définition d'une concentration surfacique en plomb dans les peintures en dessous de laquelle, il n'y a plus de risque avec le plomb est délicate, en effet :

- Il est difficile de définir un seuil de plombémie (La plombémie est la mesure du taux de plomb présent dans le sang) en dessous duquel il n'y a plus d'effet pour la santé ;
- La notion de risque faible **n'existe pas** pour les agents chimiques CMR ;
- La relation entre l'exposition et la concentration en plomb dans les peintures **dépend considérablement des techniques et des conditions d'intervention sur la peinture.**

Il est donc nécessaire pour chaque chantier d'évaluer s'il existe un risque d'exposition au plomb en fonction des concentrations surfaciques mesurées, et des techniques d'interventions prévues.

Tout cela est rappelé dans la norme NFX46-035 dans le cadre de la construction.

VLEP et VLEB

Le plomb et ses composés sont des agents chimiques cancérigènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de l'article R4412-60 du Code du travail. Une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaire est spécifiquement définie pour ces substances. Une valeur limite biologique (VLB) à ne pas dépasser est également fixée.

Si le maître d'ouvrage a la responsabilité de réaliser un repérage plomb avant travaux, les entreprises ont aussi l'obligation d'assurer la sécurité de leurs compagnons. L'exposition au plomb doit être régulièrement surveillée pendant le chantier, **et ne pas dépasser les valeurs limites réglementaires (VLEP et VLB).**

Concernant **la VLEP : la concentration de plomb et de ses composés présente sur le lieu de travail ne doit pas dépasser, sur huit heures, 0.1 milligrammes par mètre cube d'air dans la zone de respiration des travailleurs.**

Concernant la VLB : **la VLB à ne pas dépasser est fixée à 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes, et à 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes.**

L'employeur s'assure du respect des VLEP et VLB **par le contrôle d'un laboratoire accrédité.**

Pour mémoire, les VLEP ne constituent **qu'un objectif minimal** de prévention des risques, l'objectif de réduction des expositions au niveau le plus faible possible doit toujours être recherché. Ainsi, la suppression et la substitution de toute substance chimique dangereuse restent les mesures de prévention prioritaires.

A noter :

- Un arrêté du 15 décembre 2009* fixe le cadre réglementaire des contrôles du respect des **valeurs limites biologiques** fixées à l'article R4412-152** du Code du travail pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés et des conditions d'accréditation des laboratoires chargés des analyses. Seuls des laboratoires accrédités sont compétents pour réaliser les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques (accréditation sur la base du respect d'un référentiel d'accréditation comportant la norme NF EN ISO 15189 : 2012) ;
- Un arrêté du 15 décembre 2009* fixe le cadre réglementaire pour les contrôles techniques des **valeurs limites d'exposition professionnelle** sur les lieux de travail et des conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles

(*) <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000021487603>

(**) https://www.preventionbtp.fr/droit-de-la-prevention/article-r4412-152-du-code-du-travail_NUGQzwsuExzq4bg6SDwpDe

ANALYSEUR A FLUORESCENCE X

Selon Physitek :

Chaque appareil de mesure, quelle que soit la technologie utilisée, possède des limites de détection et de quantification. Il en est donc de même pour les appareils plomb***.

(***) <https://www.physitek.fr/materiel/diagnostic-immobilier/detection-du-plomb-dans-la-peinture/>

De quoi s'agit-il ? et quelles sont les limites des machines plomb ?

Définition de LOD, LOQ

Avec nos appareils, nous mesurons des concentrations de plomb (en mg/cm²). Nous avons besoin de connaître la concentration minimale détectable et la concentration minimale quantifiable.

- A partir de la **limite de détection** ou LOD (pour limit of detection), **on peut affirmer que le plomb est présent**. En dessous, ce n'est pas possible de le dire.

A partir de la **limite de quantification** ou LOQ (pour limit of quantification), la concentration est définie avec une incertitude raisonnable. **En dessous de cette limite, on peut détecter le plomb mais il sera quantifié avec une précision insuffisante.**

LOD et LOQ des analyseurs plomb Fondis

A partir de ces méthodes, voici les LOD et LOQ de nos appareils.

FEnX2 et FEnX2 :


- LOD 0.03mg/cm²
- LOQ 0.3 mg/cm²

Les mesures d'une durée de 10 secondes ont été réalisées avec les étalons NIST SRM 2575 et SRM 2570 posés sur un substrat plâtre.

FEnX1 : <https://www.physitek.fr/produit/fenx-analyseur-plomb/>

FEnX2 : <https://www.physitek.fr/produit/fenx2-analyseur-plomb/>

En dessous de 0.3 mg/cm², on peut détecter le plomb mais il sera quantifié avec une précision insuffisante.

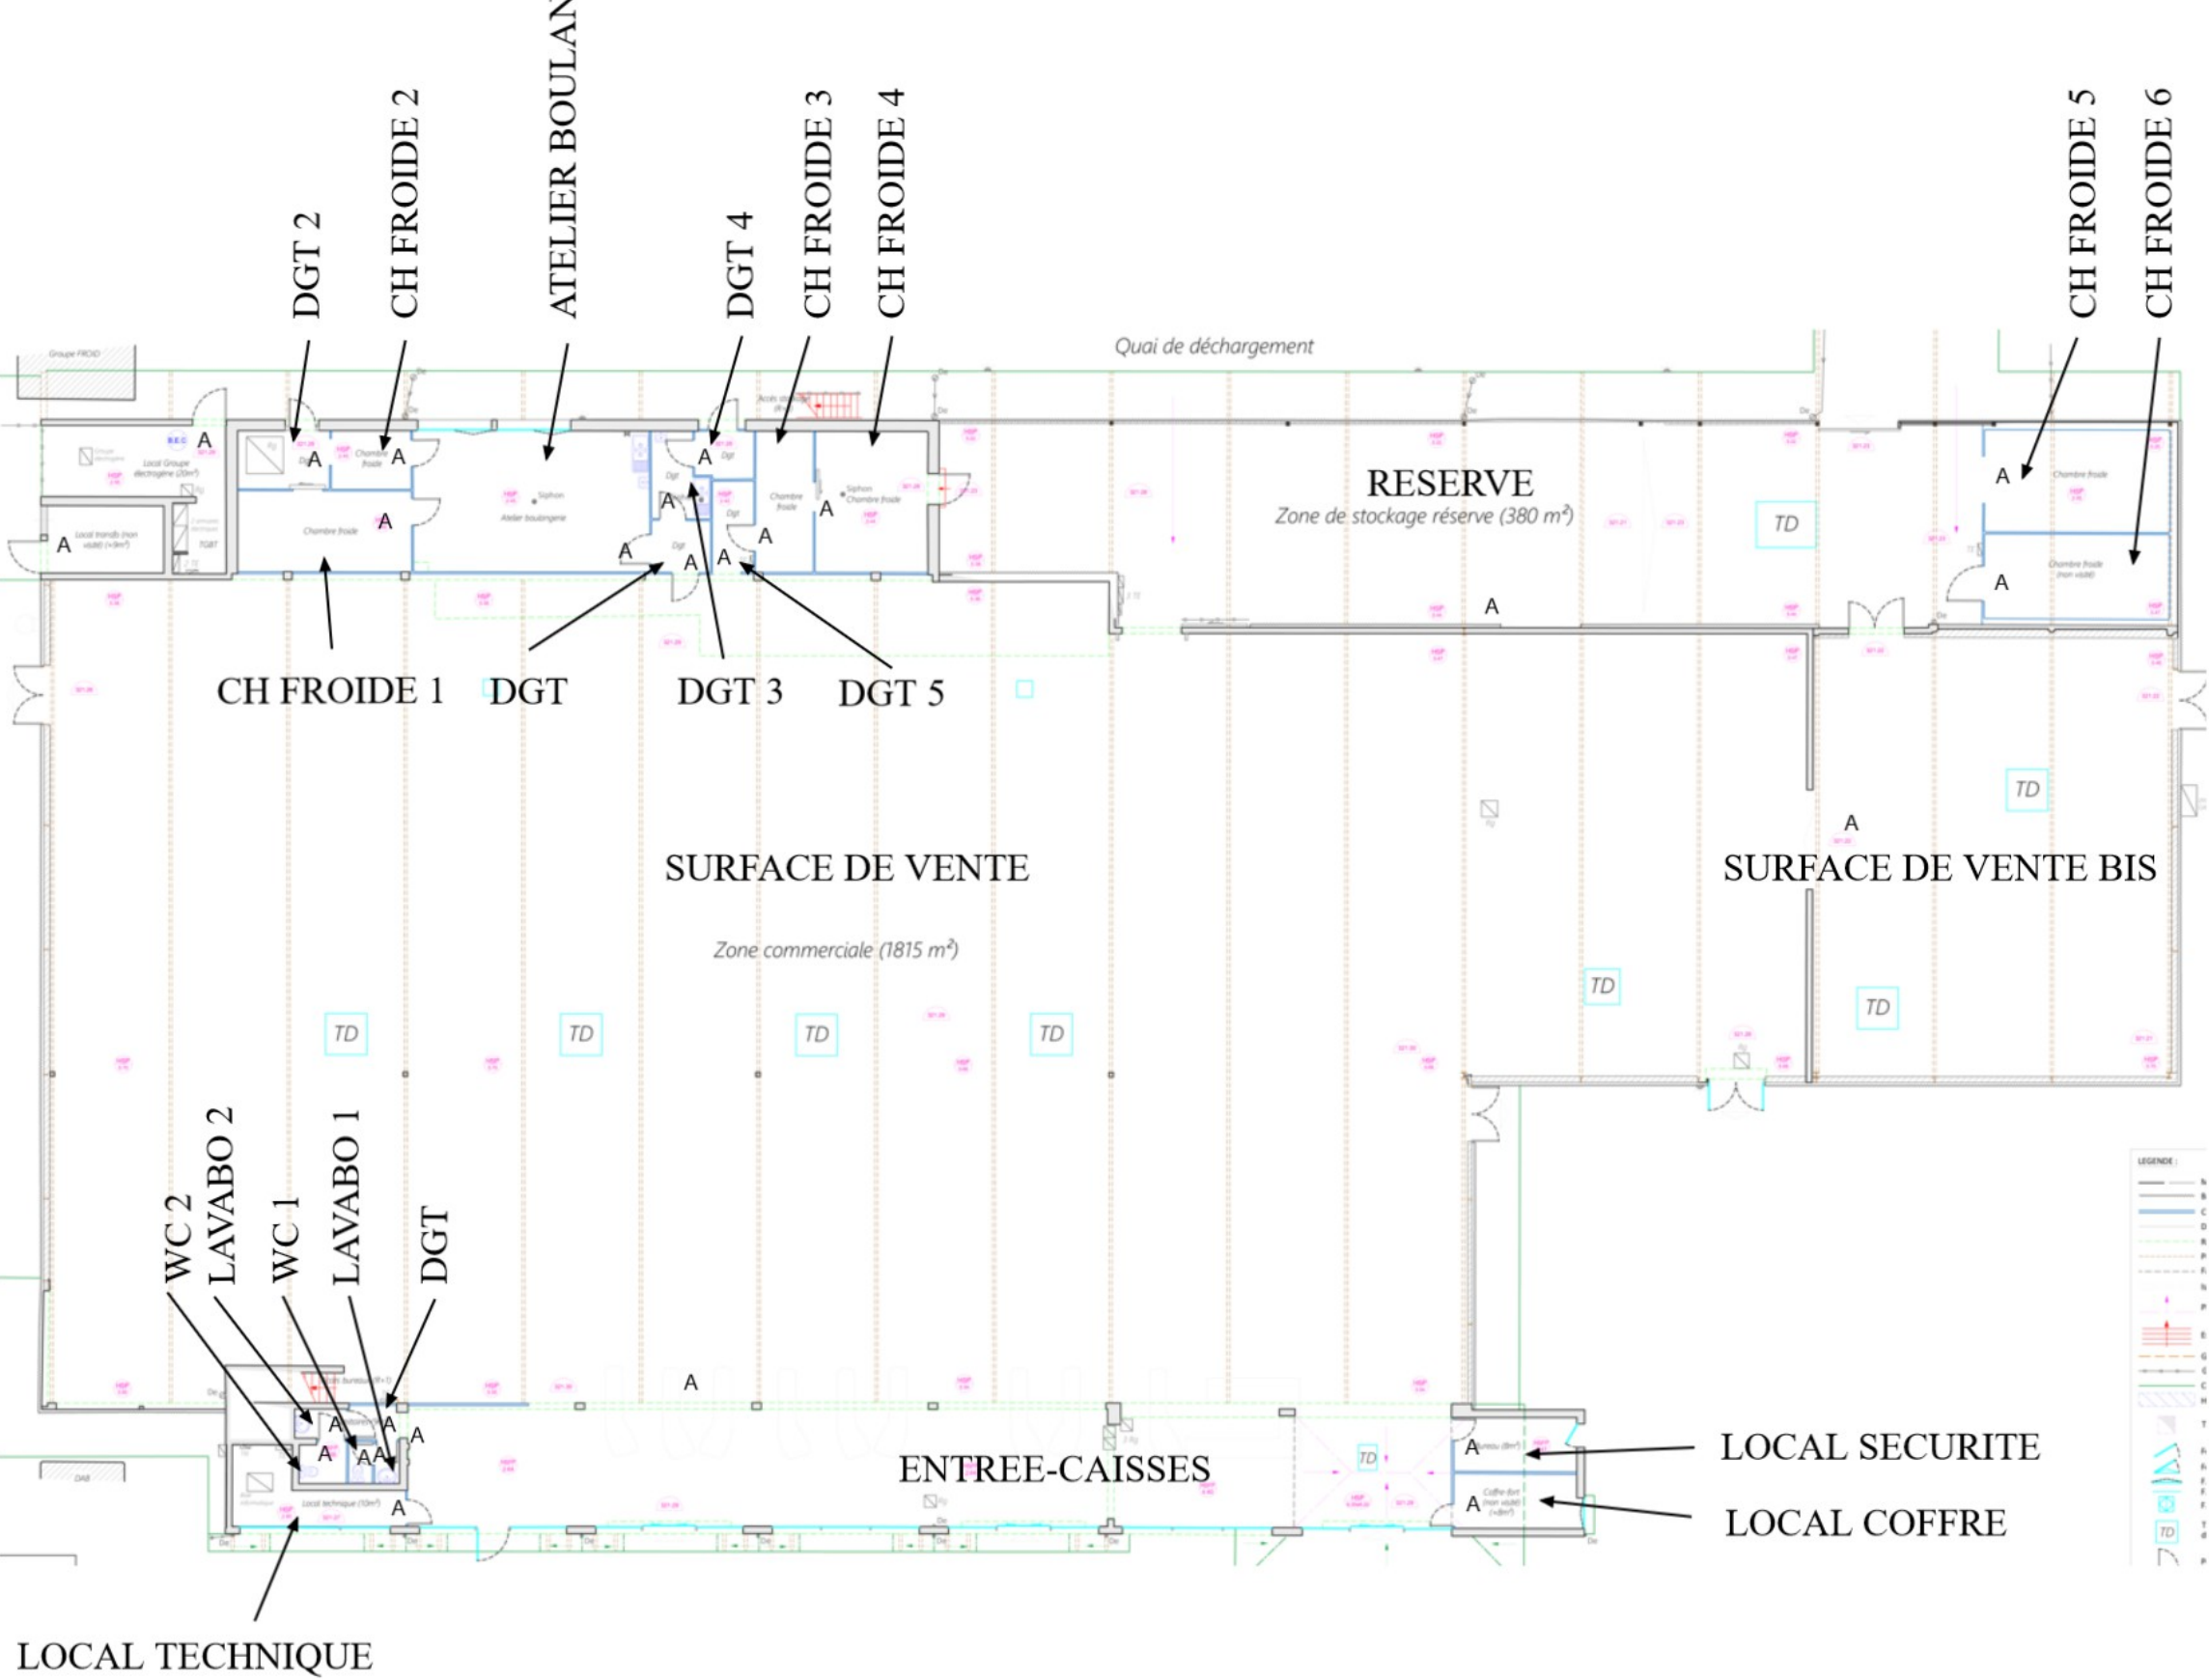


RDC

Planche de repérage usuel		
Type: Plan	Croquis: 1/3	RDC
Auteur: RABOLIN Jules / Alpes Contrôles		
70 Route Nationale 6 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE		

Planche de repérage usuel		
Type: Plan	Croquis: 2/3	R+1
Auteur: RABOLIN Jules / Alpes Contrôles		
70 Route Nationale 6 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE		



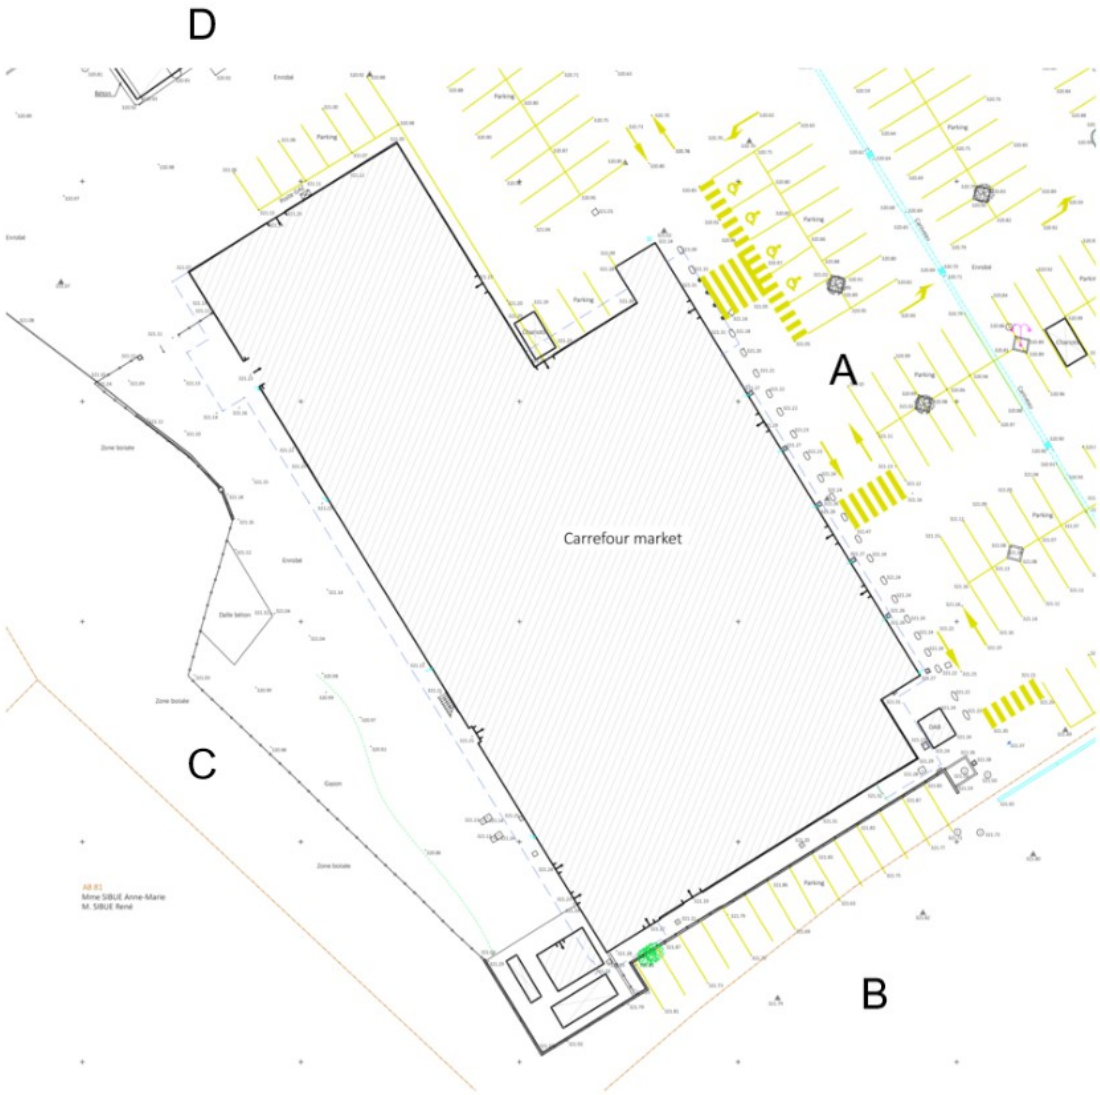

ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE



189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr

Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 33 750 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

1DA3927314

1ABF49AD67

ATTESTATION D'ASSURANCE

2025

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

N° d'identification : 7380137/N/101
Une police N° : 7006693/S

couvrant ses responsabilités professionnelles spécifiques pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025

N° d'édition d'attestation : 20252000119

La garantie du contrat s'applique aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n'excède pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'adhérent soit souscrit pour les opérations dont le coût prévisionnel des travaux est égal ou supérieur à 20 000 000,00 € hors taxes.

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée <https://cons-attest-extra.prd.maf.local>) ou en vous rendant sur <https://cons-attest-extra.prd.maf.local> muni de cette clé de sécurité : **a529bfe7**

La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre seul contrôle.


Cette police actuellement en vigueur satisfait à l'obligation d'assurance édictée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Elle est conforme aux clauses-types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances. La présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

Activités assurées :

CPS	Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers dans le cadre des articles L 4532-2 et suivants du Code du travail
A.M.O	Missions d'assistance et/ou de conseil auprès de maîtres d'ouvrage à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre
AMO HQE	Missions d'assistance et/ou de conseil auprès des maîtres d'ouvrage dans le domaine de la haute qualité environnementale (HQE) à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre
AMO HAN	Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la rédaction de l'attestation d'accessibilité, selon les dispositions de l'article L 111-7-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, en complément ou indépendamment d'une mission de contrôle technique
B.5.1a	Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infltométrie, de thermographie infrarouge
B.5.1b	Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation
B.5.3	Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux
B.5.5	Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, confiées en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique
B.5.8	Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale
B.5.9	Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique
B.5.10	Missions d'établissement d'un état du bâtiment relatif à la présence de termites ou d'attestations de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication (articles L 133-1, L 133-6 et R 133-1 du code de la construction et de l'habitation)
B.5.11	Missions de diagnostic visant à évaluer les risques de présence de légionelles dans les réseaux d'eau
B.5.13	Missions sans conception ni exécution de travaux confiée par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier et consistant en l'établissement d'un état des risques naturels et technologiques selon la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, codifiée à l'article L-125-5 du Code de l'environnement
B.5.17	Missions de diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments en application des articles R.111-43 à R.111-47 du Code de la construction et de l'habitation
ICPE	Missions d'établissement de dossier administratif au titre des installations classées pour la protection de l'environnement
ENQ TEC	Enquête de techniques nouvelles portant sur le développement de nouveaux produits ou procédés effectuée par l'adhérent pour le compte de fabricants, à l'exclusion de toute mission liée à la fabrication, commercialisation et mise en œuvre
EVEN	Missions de vérifications techniques (sur chantier) et/ou documents (plans d'exécution, notes de calcul) portant sur des installations ou équipements mis en place lors de manifestations publiques ou événementielles
CONT TE	Missions de contrôle technique portant sur les ouvrages de bâtiments ou de génie civil
VEFA	Mission de constat de l'achèvement d'un immeuble vendu dans l'état futur d'achèvement selon les articles du Code de la construction et de l'habitation
CONT PER	Mission d'inspection et de contrôle technique de prévention
Fin de liste	

Fait à Paris, le 01 janvier 2025

EUROMAF SA



D49AC29EEF

**MERCI DE RAPPELER
DANS TOUTE CORRESPONDANCE
VOTRE N° D'IDENTIFICATION :
7380137 / N / 101**

SAS BUREAU ALPES CONTROLES
BUREAU ETUDES TECHNIQUES
PAE LES GLAISINS
3 BIS IMPASSE DES PRAIRIES
74940 ANNECY LE VIEUX

A Paris le 12 décembre 2024

Monsieur,

Conformément à nos échanges, nous vous confirmons que l'ensemble des missions DIM listées ci-dessous sont assurées au titre du contrat d'assurance des responsabilités professionnelles n°7006693/S :

REPÉRAGE AMIANTE AVANT DÉMOLITION
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (RAT)
AMIANTE ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S) PRÉLEVÉS
REPÉRAGE AMIANTE AVANT-VENTE
AMIANTE CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX
REPÉRAGE AMIANTE DTA (DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE)
AMIANTE PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - LOCATION, VENTE, AFFICHAGE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - CONSTRUCTION NEUVE
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AUX PLOMB (C.R.E.P)
PLOMB AVANT TRAVAUX OU DÉMOLITION
ETAT PARASITAIRE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS ET NON BÂTIS, ET SUR LES OUVRAGES
MISSION CARREZ
MISSION ERP
MISSION DIMELECT
MISSION DIMGAZ
AMIANTE PARTIES PRIVATIVES DAPP
MISSION EXAMEN VISUEL DES SURFACES TRAITÉES APRÈS RETRAIT DES MATÉRIAUX ET PRODUITS
MESURES EMPOUSSIEREMENT AMIANTE
REPÉRAGE AMIANTE ET HAP SUR LES ENROBÉS
DIAGNOSTIC PEMD - PRODUITS EQUIPEMENTS MATÉRIAUX DÉCHETS
MISSION ETAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS, STRUCTURES OU EQUIVALENTS
CONCOURANT A LA REALISATION OU A LA MISE EN OEUVRE D'UNE ACTIVITE
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION SUR LES INSTALLATIONS,
STRUCTURES OU EQUIVALENTS CONCOURANT A LA REALISATION OU A LA MISE EN OEUVRE D'UNE
ACTIVITE
AMIANTE SUR ENROBE SANS HAP SUR LES ENROBES
PRELEVEMENT DE FIBRES CERAMIQUE REFRACTAIRES OU AUTRES FIBRES MINERALES
ARTIFICIELLES
RECOLEMENT PEMD - PRODUITS EQUIPEMENTS MATERIAUX DECHETS
CONTROLE APRES TRAVAUX EN PRESENCE DE PLOMB
SURFACE HABITABLE DITE "LOI BOUTIN"
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS LES OUVRAGES DE GENIE CIVIL

Restant à votre écoute au besoin,

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Aline LUISIN

www.euromaf.fr | 189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17 | Tél : 33 (0)1 53 70 30 00

Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme au capital de 33 750 000 €
R.C.S Paris B 429 599 509

