

DOSSIER DE DIAGNOSTICS PLOMB AVANT DEMOLITION

Référence : D-22100 - LIDL DR21 - Rue des Communaux – 74130 BONNEVILLE
Usine

Le 28/04/2022



Bien : **Usine – Type Entrepôt**
Adresse : **Rue des Communaux**
74130 BONNEVILLE

PROPRIETAIRE

LIDL DR21
Z.I DU PRE BRUN
38530 PONTCHARRA

DEMANDEUR

LIDL DR21
Z.I DU PRE BRUN
38530 PONTCHARRA

Date de visite : **12/04/2022**
Opérateur de repérage : **Pierre LEMONNIER**

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB - AVANT DEMOLITION

A Rappel du cadre réglementaire et des objectifs

mars 2014

Guide - Préconisations pour la réalisation d'un diagnostic plomb avant travaux - OPPBTP - CARSAT

A ce jour, deux types de diagnostics sont utilisés et réglementés par le code de santé publique : le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) et le Diagnostic de Risque d'Intoxication par le Plomb des peintures (DRIPP). Ceux-ci ne concernent que les bâtiments construits avant 1949 et le risque d'accessibilité au plomb par les enfants. Or, dans le cadre d'un projet de rénovation/réhabilitation ou de démolition, ces diagnostics ne sont pas adaptés pour évaluer le risque d'exposition des travailleurs opérant sur chantier.

Dans ce contexte, un groupe de travail régional (la CARSAT Centre, les Services de santé au travail de la région Centre, l'OPPBTP, l'Agence Régionale de Santé Centre et l'Inspection du travail) a été amené à faire des préconisations pour guider à la fois les donneurs d'ordre et les diagnostiqueurs dans l'élaboration d'un diagnostic adapté à l'évaluation du risque d'exposition au plomb des travailleurs

B Objet du Repérage Plomb

☒ Les parties privatives

☐ Avant la vente

☒ Occupées

☐ Ou avant la mise en location

Par des enfants mineurs : ☐ Oui ☒ Non

Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

☐ Ou les parties communes d'un immeuble

☐ Avant travaux

C Adresse du bien

rue des Communaux
74130 BONNEVILLE

D Propriétaire

Nom : LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)
Adresse : Z.I DU PRE BRUN 38530 PONTCHARRA

E Commanditaire de la mission

Nom : LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)

Adresse : Z.I DU PRE BRUN

Qualité :

38530 PONTCHARRA

F L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil : Fondis Electronic

Nature du radionucléide : 109 Cd

Modèle de l'appareil : FEnX

Date du dernier chargement de la source : 07/08/2020

N° de série : 2-0710

Activité de la source à cette date : 370 MBq

G Dates et validité du constat

N° Constat : D-22100 - LIDL DR21 - Rue des
Communaux - 74130 BONNEVILLE
Usine

Date du rapport : 28/04/2022

Date limite de validité : Aucune dans le cadre du
périmètre de mission

Date du constat : 12/04/2022

H Conclusion

Classement des unités de diagnostic :

Total	Non mesurées		Classe 0		Classe 1		Classe 2		Classe 3	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
262	35	13,36 %	225	85,88 %	2	0,76 %	0	0,00 %	0	0,00 %

**Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d'usage (classe 2)
contenant du plomb ont été mis en évidence**

I Auteur du constat

Signature



SGI COMPLIANCE FRANCE
100, Chemin de l'Aumône Vieille
ZA Actiburo 2 - 13400 Aubagne
Tél : 04.86.77.82.50
Mail : gestion@sgicompliance.fr
Siret : 514 406 727 00040

Cabinet : SGI COMPLIANCE

Nom du diagnostiqueur : LEMONNIER Pierre

Organisme d'assurance : AON RISK SOLUTIONS

Police : V0100096498

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE ET DES OBJECTIFS	2
OBJET DU REPERAGE PLOMB	2
ADRESSE DU BIEN	2
PROPRIETAIRE	2
COMMANDITAIRE DE LA MISSION	2
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X	2
DATES ET VALIDITE DU CONSTAT	2
CONCLUSION	2
AUTEUR DU CONSTAT	2

RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES 4

ARTICLES L. 4121-1 A 5, L. 4531-1 ET R. 4412-59 A 65 DU CODE DU TRAVAIL	4
SEUIL DE CONCENTRATION DE PLOMB DEFINI PAR L'ARRETE DU 19 AOUT 2011	4
MARS 2014	4
GUIDE – PRECONISATIONS POUR LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX – OPPBTP - CARSAT	4

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 4

L'AUTEUR DU CONSTAT	4
AUTORISATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR)	4
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	4
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL	4
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	4
LE BIEN OBJET DE LA MISSION	4
OCCUPATION DU BIEN	4
LISTE DES LOCAUX VISITES	5
LISTE DES LOCAUX NON VISITES	5

METHODOLOGIE EMPLOYEE 5

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	6
STRATEGIE DE MESURAGE	6
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	6

PRESENTATION DES RESULTATS 6

CROQUIS 8

RESULTATS DES MESURES 11

COMMENTAIRES 27

LES SITUATIONS DE RISQUE 27

TRANSMISSION DU CONSTAT AU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE	27
---	----

OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES 27

ANNEXES 28

NOTICE D'INFORMATION	28
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	29

ATTESTATION(S) 30

1 RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES
Articles L. 4121-1 à 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 à 65 du Code du Travail Seuil de concentration de plomb défini par l'arrêté du 19 août 2011 Mars 2014 Guide – Préconisations pour la réalisation d'un diagnostic plomb avant travaux – OPPBTP - CARSAT

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION																
2.1 L'auteur du constat																
Nom et prénom de l'auteur du constat : LEMONNIER Pierre Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : B2C, 24, rue des près 67380 LINGOLSHEIM Numéro de Certification de qualification : B2C 0607 Date d'obtention : 28-11-17																
2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)																
Autorisation ASN (DGSNR) : T130746 Nom du titulaire : LEMONNIER Pierre Date d'autorisation : 15/07/2020 Expire-le : 23/11/2022																
Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : LEMONNIER Pierre																
2.3 Etalonnage de l'appareil																
Fabriquant de l'étalon : ROTEM N° NIST de l'étalon : SRM2573 Concentration : 0,71 mg/cm² Incertitude : 0,08 mg/cm²																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vérification de la justesse de l'appareil</th> <th>N° mesure</th> <th>Date</th> <th>Concentration (mg/cm²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>En début du CREP</td> <td>1</td> <td>12-04-22</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>En fin du CREP</td> <td>454</td> <td>12-04-22</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Si une remise sous tension a lieu</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)	En début du CREP	1	12-04-22	1	En fin du CREP	454	12-04-22	1	Si une remise sous tension a lieu	-	-	-
Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)													
En début du CREP	1	12-04-22	1													
En fin du CREP	454	12-04-22	1													
Si une remise sous tension a lieu	-	-	-													

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel
Nom du laboratoire : NC Nom du contact : NC Coordonnées : NC
2.5 Description de l'ensemble immobilier
Année de construction : environ 1960 Nombre de bâtiments : 1
2.6 Le bien objet de la mission
Adresse : rue des Communaux 74130 BONNEVILLE Référence Cadastre : NC
2.7 Occupation du bien
L'occupant est ☒ Propriétaire ☐ Locataire ☐ Sans objet, le bien est vacant Nom de l'occupant si différent du propriétaire : Nom :

2.8 Liste des locaux visites

N°	Local	Etage
1	Parking	Sans
2	Toiture	Sans
3	Façades extérieures	Sans
4	Quai extérieur	Sans
5	Local n°1	RDC
6	Local n°2	RDC
7	Local n°3	RDC
8	Local n°4	RDC
9	Local n°5	RDC
10	Local n°6	RDC
11	Local n°7	RDC
12	Local n°8	RDC
13	Local n°9	RDC
14	Local n°10	RDC
15	Local n°11	RDC
16	Local n°12	RDC
17	Local n°13	RDC
18	Local n°14	RDC
19	Local n°15	RDC
20	Local n°16	RDC
21	Local n°17	RDC
22	Local n°18	RDC
23	Local n°19	RDC
24	Local n°20	RDC
25	Local n°21	RDC
26	Local n°22	RDC
27	Local n°23	RDC
28	Local n°24	RDC
29	Local n°25	RDC
30	Local n°26	RDC
31	Local n°27	RDC
32	Local n°28	1er
33	Local n°29	1er
34	Local n°30	1er
35	Local n°31	1er

2.9 Liste des locaux non visites

Néant, tous les locaux ont été visités.

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 1 mg/cm²

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.


Classement des unités de diagnostic:

Concentration en plomb	Etat de conservation	Classement
< Seuil		0
≥ Seuil	Non dégradé (ND) ou non visible (NV)	1
	Etat d'usage (EU)	2
	Dégradé (D)	3

5 CROQUIS

Périmètre de mission

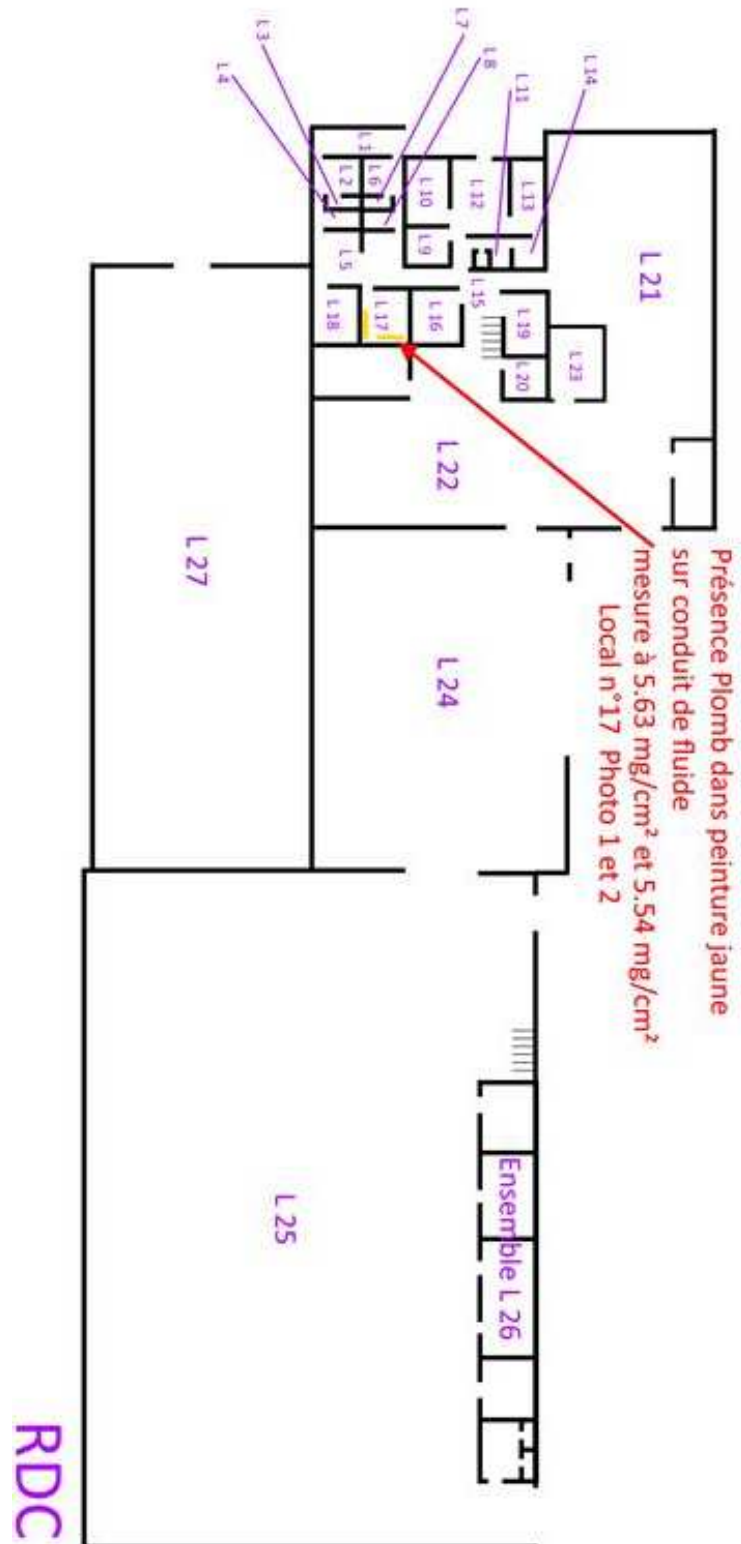

Cartographie positive Présence Plomb


ANNEXE PHOTOS PRESENCE PLOMB

Annexe photos présence plomb

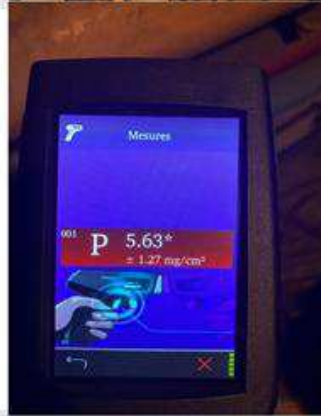


Photo 1

Photo 2

6 RESULTATS DES MESURES

Local : Parking

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
2	Sol	Réseau égout	Ciment et PVC		- de 1 m	ND		0,17	0	
3					+ de 1 m	ND		0,15		
4	Sol	sol parking	Peinture	blanche	- de 1 m	ND		0,14	0	
5					+ de 1 m	ND		0,17		
Nombre total d'unités de diagnostic			2		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local : Toiture

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
18	Toiture	cheminée ciment	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0		
19					+ de 1 m	ND		0,2			
	Toiture	ensemble des conduits	Métal	Non peint						Non peint	
12	Toiture	ensemble des skydom	pvc et métal		- de 1 m	ND		0,2	0		
13					+ de 1 m	ND		0,11			
10	Toiture	étanchéité toiture	Shingle bitumineux	noir	- de 1 m	ND		0,13	0		
11					+ de 1 m	ND		0,14			
6	Toiture	étanchéité toiture	Shingle bitumineux	rouge	- de 1 m	ND		0,16	0		
7					+ de 1 m	ND		0,2			
8	Toiture	étanchéité toiture	Shingle bitumineux	vert	- de 1 m	ND		0,15	0		
9					+ de 1 m	ND		0,13			
16	Toiture	étanchéité toiture (isolation)	isolation fibreuse	jaune	- de 1 m	ND		0,14	0		
17					+ de 1 m	ND		0,11			
14	Toutes zones	Murs façades	Bardage métallique	Peinture bleue	- de 1 m	ND		0,29	0		
15					+ de 1 m	ND		0,18			
Nombre total d'unités de diagnostic			8		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Façades extérieures

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
28	Toutes zones	contour de cadre menuiserie	joint mastic cadre	souple gris	- de 1 m	ND		0,13	0	
29					+ de 1 m	ND		0,12		
30	Toutes zones	contour de cadre menuiserie	joint mastic cadre	souple transparent	- de 1 m	ND		0,18	0	
31					+ de 1 m	ND		0,15		
20	Toutes zones	Murs façades	Bardage métallique	Peinture blanche	- de 1 m	ND		0,15	0	
21					+ de 1 m	ND		0,17		
24	Toutes	Murs façades	Bardage métallique	Peinture grise	- de 1 m	ND		0,17	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
25	zones				+ de 1 m	ND		0,16			
22	Toutes zones	Murs façades	Bardage métallique	Peinture marron	- de 1 m	ND		0,13	0		
23					+ de 1 m	ND		0,19			
26	Toutes zones	Murs façades	mousse fibreuse	orange	- de 1 m	ND		0,17	0		
27					+ de 1 m	ND		0,13			
32	Toutes zones	Murs façades Ouest	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,14	0		
33					+ de 1 m	ND		0,12			
34	Toutes zones	Murs façades Ouest	Enduit lisse	Peinture	- de 1 m	ND		0,19	0		
35					+ de 1 m	ND		0,18			
36	Toutes zones	Murs façades Sud	IPN Structure	peinture noire	- de 1 m	ND		0,14	0		
37					+ de 1 m	ND		0,21			
Nombre total d'unités de diagnostic			9		Nombre d'unités de classe 3			0	%		0,00 %

Local : Quai extérieur

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
42	Plafond	Plafond	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,19	0	
43					+ de 1 m	ND		0,15		
44	Sol	Plancher	dalle béton	peinture rouge	- de 1 m	ND		0,16	0	
45					+ de 1 m	ND		0,25		
40	Toutes zones	Structure IPN	Métal	peinture blanche	- de 1 m	ND		0,19	0	
41					+ de 1 m	ND		0,16		
38	Toutes zones	Structure IPN	Métal	peinture bleue	- de 1 m	ND		0,13	0	
39					+ de 1 m	ND		0,14		
Nombre total d'unités de diagnostic			4	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Local n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
50	Murs	Murs	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,12	0	
51					+ de 1 m	ND		0,15		
52	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0	
53					+ de 1 m	ND		0,17		
	Sol	Plancher	dalle béton	Non peint						Non peint
54	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,16	0	
55					+ de 1 m	ND		0,16		
46	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,2	0	
47					+ de 1 m	ND		0,13		
56	Toutes zones	fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage	dur blanc	- de 1 m	ND		0,15	0	
57					+ de 1 m	ND		0,24		
48	Toutes	Fenêtre +	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
49	zones	cadre			+ de 1 m	ND		0,17		
Nombre total d'unités de diagnostic			7	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Local n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations				
58	Murs	Murs	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0					
59					+ de 1 m	ND		0,18						
60	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0					
61					+ de 1 m	ND		0,13						
62	Sol	Plancher	dalle béton	peinture grise	- de 1 m	ND		0,18	0					
63					+ de 1 m	ND		0,12						
64	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0					
65					+ de 1 m	ND		0,18						
66	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,2	0					
67					+ de 1 m	ND		0,18						
68	Toutes zones	fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage	dur blanc	- de 1 m	ND		0,24	0					
69					+ de 1 m	ND		0,14						
70	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0					
71					+ de 1 m	ND		0,13						
72	Toutes zones	radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0					
73					+ de 1 m	ND		0,17						
Nombre total d'unités de diagnostic			8		Nombre d'unités de classe 3			0	%		de classe 3		0,00 %	

Local : Local n°3 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations				
74	Murs	Murs	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,25	0					
75					+ de 1 m	ND		0,18						
	Murs	Murs	Faïence (colle)	blanche rectangle						Matériaux connus				
	Murs	Murs	Faïence (colle)	marron 20 / 20						Matériaux connus				
76	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0					
77					+ de 1 m	ND		0,18						
	Sol	Plancher	Carrelage (colle)	gris 20 / 20						Matériaux connus				
78	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,19	0					
79					+ de 1 m	ND		0,15						
80	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0					
81					+ de 1 m	ND		0,14						
Nombre total d'unités de diagnostic			7		Nombre d'unités de classe 3			0	%		de classe 3		0,00 %	

Local : Local n°4 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
82	Murs	Murs	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0	
83					+ de 1 m	ND		0,12		
	Murs	Murs	Faïence (colle)	blanche rectangle						Matériaux connus
	Murs	Murs	Faïence (colle)	marron 20 / 20						Matériaux connus
84	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,2	0	
85					+ de 1 m	ND		0,13		
	Sol	Plancher	Carrelage (colle)	gris 20 / 20						Matériaux connus
86	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0	
87					+ de 1 m	ND		0,17		
88	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,16	0	
89					+ de 1 m	ND		0,13		
Nombre total d'unités de diagnostic			7		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local : Local n°5 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations				
90	Murs	Murs	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0					
91					+ de 1 m	ND		0,13						
	Murs	Murs	Faïence (colle)	blanche rectangle						Matériaux connus				
	Murs	Murs	Faïence (colle)	marron 20 / 20						Matériaux connus				
92	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0					
93					+ de 1 m	ND		0,16						
100	Plafond	Plafond	skydom	PVC et métal	- de 1 m	ND		0,27	0					
101					+ de 1 m	ND		0,13						
94	Sol	Plancher	Béton	Peinture	- de 1 m	ND		0,12	0					
95					+ de 1 m	ND		0,16						
96	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0					
97					+ de 1 m	ND		0,17						
98	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0					
99					+ de 1 m	ND		0,13						
102	Toutes zones	radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,23	0					
103					+ de 1 m	ND		0,28						
Nombre total d'unités de diagnostic			9		Nombre d'unités de classe 3			0	%		de classe 3		0,00 %	

Local : Local n°6 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
104	Murs	Murs	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0	
105					+ de 1 m	ND		0,2		
106	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
107					+ de 1 m	ND		0,19		
	Sol	Plancher	dalle béton	Non peint						Non peint
108	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0	
109					+ de 1 m	ND		0,18		
110	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0	
111					+ de 1 m	ND		0,17		
112	Toutes zones	fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage	dur blanc	- de 1 m	ND		0,13	0	
113					+ de 1 m	ND		0,13		
114	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,12	0	
115					+ de 1 m	ND		0,16		
116	Toutes zones	radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,16	0	
117					+ de 1 m	ND		0,16		
Nombre total d'unités de diagnostic			8	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Local n°7 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations				
118	Murs	Murs	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0					
119					+ de 1 m	ND		0,12						
	Murs	Murs	Faïence (colle)	blanche 20 / 20						Matériaux connus				
120	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0					
121					+ de 1 m	ND		0,12						
	Sol	Plancher	Carrelage (colle)	gris 20 / 20						Matériaux connus				
122	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,28	0					
123					+ de 1 m	ND		0,19						
124	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,12	0					
125					+ de 1 m	ND		0,13						
Nombre total d'unités de diagnostic			6		Nombre d'unités de classe 3			0	%		de classe 3		0,00 %	

Local : Local n°8 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
126	Murs	Murs	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,19	0	
127					+ de 1 m	ND		0,26		
	Murs	Murs	Faïence (colle)	blanche rectangle						Matériaux connus
	Murs	Murs	Faïence (colle)	marron 20 / 20						Matériaux connus
128	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0	
129					+ de 1 m	ND		0,15		
	Sol	Plancher	Carrelage (colle)	gris 20 / 20						Matériaux connus
130	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,2	0	
131					+ de 1 m	ND		0,19		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
132	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0	
133					+ de 1 m	ND		0,16		
Nombre total d'unités de diagnostic			7		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local : Local n°9 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
134	Murs	Murs	Enduit plâtre	Gouttelette + peinture	- de 1 m	ND		0,13	0	
135					+ de 1 m	ND		0,12		
136	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0	
137					+ de 1 m	ND		0,15		
138	Sol	Plancher	Linoléum (colle)	rouge	- de 1 m	ND		0,15	0	
139					+ de 1 m	ND		0,2		
140	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0	
141					+ de 1 m	ND		0,16		
142	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,12	0	
143					+ de 1 m	ND		0,18		
144	Toutes zones	fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage	dur blanc	- de 1 m	ND		0,14	0	
145					+ de 1 m	ND		0,17		
146	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,11	0	
147					+ de 1 m	ND		0,12		
Nombre total d'unités de diagnostic			7		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local : Local n°10 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
148	Murs	Murs	Enduit plâtre	Gouttelette + peinture	- de 1 m	ND		0,13	0	
149					+ de 1 m	ND		0,14		
150	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0	
151					+ de 1 m	ND		0,13		
152	Sol	Plancher	Linoléum (colle)	marron	- de 1 m	ND		0,14	0	
153					+ de 1 m	ND		0,18		
154	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0	
155					+ de 1 m	ND		0,19		
156	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,27	0	
157					+ de 1 m	ND		0,13		
158	Toutes zones	fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage	dur blanc	- de 1 m	ND		0,26	0	
159					+ de 1 m	ND		0,17		
160	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0	
161					+ de 1 m	ND		0,17		
Nombre total d'unités de diagnostic			7		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local : Local n°11 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
162	Murs	Murs	Enduit plâtre	Gouttelette + peinture	- de 1 m	ND		0,14	0	
163					+ de 1 m	ND		0,2		
176	Murs	Murs	panneaux bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,1	0	
177					+ de 1 m	ND		0,14		
178	Murs	Murs	Toile de verre	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0	
179					+ de 1 m	ND		0,14		
164	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0	
165					+ de 1 m	ND		0,18		
166	Sol	Plancher	Linoléum (colle)	rouge	- de 1 m	ND		0,19	0	
167					+ de 1 m	ND		0,17		
168	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,19	0	
169					+ de 1 m	ND		0,2		
170	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,14	0	
171					+ de 1 m	ND		0,16		
172	Toutes zones	fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage	dur blanc	- de 1 m	ND		0,21	0	
173					+ de 1 m	ND		0,13		
174	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0	
175					+ de 1 m	ND		0,14		
Nombre total d'unités de diagnostic			9		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local : Local n°12 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
180	Murs	Murs	Enduit plâtre	Gouttelette + peinture	- de 1 m	ND		0,12	0	
181					+ de 1 m	ND		0,19		
182	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0	
183					+ de 1 m	ND		0,13		
184	Sol	Plancher	Linoléum (colle)	marron	- de 1 m	ND		0,15	0	
185					+ de 1 m	ND		0,17		
186	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0	
187					+ de 1 m	ND		0,19		
188	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0	
189					+ de 1 m	ND		0,14		
190	Toutes zones	fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage	dur blanc	- de 1 m	ND		0,14	0	
191					+ de 1 m	ND		0,11		
192	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,14	0	
193					+ de 1 m	ND		0,18		
Nombre total d'unités de diagnostic			7		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local : Local n°13 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
194	Murs	Murs	Enduit plâtre	Gouttelette + peinture	- de 1 m	ND		0,19	0	
195					+ de 1 m	ND		0,18		
208	Murs	Murs	Toile de verre	Peinture	- de 1 m	ND		0,21	0	
209					+ de 1 m	ND		0,18		
196	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0	
197					+ de 1 m	ND		0,12		
198	Sol	Plancher	Linoléum (colle)	rouge	- de 1 m	ND		0,19	0	
199					+ de 1 m	ND		0,17		
200	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0	
201					+ de 1 m	ND		0,13		
202	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0	
203					+ de 1 m	ND		0,13		
204	Toutes zones	fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage	dur blanc	- de 1 m	ND		0,11	0	
205					+ de 1 m	ND		0,2		
206	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,24	0	
207					+ de 1 m	ND		0,26		
Nombre total d'unités de diagnostic			8		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local : Local n°14 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
210	Murs	Murs	Enduit plâtre	Gouttelette + peinture	- de 1 m	ND		0,19	0	
211					+ de 1 m	ND		0,18		
224	Murs	Murs	Toile de verre	Peinture	- de 1 m	ND		0,2	0	
225					+ de 1 m	ND		0,14		
212	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0	
213					+ de 1 m	ND		0,18		
214	Sol	Plancher	Linoléum (colle)	rouge	- de 1 m	ND		0,17	0	
215					+ de 1 m	ND		0,21		
216	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0	
217					+ de 1 m	ND		0,12		
218	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0	
219					+ de 1 m	ND		0,2		
220	Toutes zones	fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage	dur blanc	- de 1 m	ND		0,2	0	
221					+ de 1 m	ND		0,2		
222	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,14	0	
223					+ de 1 m	ND		0,15		
Nombre total d'unités de diagnostic			8		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local : Local n°15 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
230	Murs	Murs	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,25	0	
231					+ de 1 m	ND		0,18		
232	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0	
233					+ de 1 m	ND		0,18		
234	Plafond	Plafond	skydom	PVC et métal	- de 1 m	ND		0,16	0	
235					+ de 1 m	ND		0,17		
236	Sol	Plancher	Béton	Peinture	- de 1 m	ND		0,19	0	
237					+ de 1 m	ND		0,15		
238	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0	
239					+ de 1 m	ND		0,15		
240	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,16	0	
241					+ de 1 m	ND		0,15		
226	Toutes zones	fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage	dur blanc	- de 1 m	ND		0,17	0	
227					+ de 1 m	ND		0,14		
228	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0	
229					+ de 1 m	ND		0,19		
244	Toutes zones	glissière métal	Métal	peinture jaune	- de 1 m	ND		0,15	0	
245					+ de 1 m	ND		0,13		
246	Toutes zones	poteaux en béton	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,12	0	
247					+ de 1 m	ND		0,16		
242	Toutes zones	radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0	
243					+ de 1 m	ND		0,15		
Nombre total d'unités de diagnostic			11		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local : Local n°16 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
248	Murs	Murs	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,16	0	
249					+ de 1 m	ND		0,18		
250	Murs	Murs	panneaux bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,2	0	
251					+ de 1 m	ND		0,12		
252	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0	
253					+ de 1 m	ND		0,18		
254	Sol	Plancher	Linoléum (colle)	effet bois	- de 1 m	ND		0,16	0	
255					+ de 1 m	ND		0,18		
260	Toutes zones	Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge	noir	- de 1 m	ND		0,13	0	
261					+ de 1 m	ND		0,18		
256	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,19	0	
257					+ de 1 m	ND		0,15		
258	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,14	0	
259					+ de 1 m	ND		0,16		
	Toutes zones	Fenêtre + cadre	bois + verre	Non peint						Non peint

Nombre total d'unités de diagnostic	8	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
--	----------	------------------------------------	----------	----------------------	---------------

Local : Local n°17 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations				
264	Murs	Murs	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0					
265					+ de 1 m	ND		0,27						
266	Plafond	Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge	carton	- de 1 m	ND		0,13	0					
267					+ de 1 m	ND		0,11						
	Plafond	Plafond	Béton	Non peint						Non peint				
	Sol	Plancher	Béton	Non peint						Non peint				
268	Toutes zones	Conduit de fluide	Métal	peinture jaune	- de 1 m	ND		5,54	1					
269	Toutes zones	Conduit de fluide	Métal	peinture jaune	- de 1 m	ND		5,63	1					
262	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0					
263					+ de 1 m	ND		0,12						
Nombre total d'unités de diagnostic			7		Nombre d'unités de classe 3			0	%		de classe 3		0,00 %	

Local : Local n°18 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations				
270	Murs	Murs	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,27	0					
271					+ de 1 m	ND		0,2						
272	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0					
273					+ de 1 m	ND		0,14						
	Sol	Plancher	dalle béton	Non peint						Non peint				
278	Toutes zones	Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge	souple noir	- de 1 m	ND		0,25	0					
279					+ de 1 m	ND		0,19						
274	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0					
275					+ de 1 m	ND		0,2						
276	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0					
277					+ de 1 m	ND		0,16						
Nombre total d'unités de diagnostic			6		Nombre d'unités de classe 3			0	%		de classe 3		0,00 %	

Local : Local n°19 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
280	Murs	Murs	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0	
281					+ de 1 m	ND		0,17		
282	Murs	Murs	panneaux bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,25	0	
283					+ de 1 m	ND		0,2		
284	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0	
285					+ de 1 m	ND		0,15		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
290	Sol	Plancher	Béton	Peinture	- de 1 m	ND		0,12	0	
291					+ de 1 m	ND		0,19		
286	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,19	0	
287					+ de 1 m	ND		0,19		
288	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,2	0	
289					+ de 1 m	ND		0,16		
	Toutes zones	Fenêtre + cadre	bois + verre	Non peint						Non peint
Nombre total d'unités de diagnostic			7	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Local n°20 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
292	Murs	Murs	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0	
293					+ de 1 m	ND		0,13		
294	Murs	Murs	panneaux bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0	
295					+ de 1 m	ND		0,17		
296	Plafond	Plafond	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0	
297					+ de 1 m	ND		0,18		
302	Sol	Plancher	Béton	Peinture	- de 1 m	ND		0,2	0	
303					+ de 1 m	ND		0,12		
298	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0	
299					+ de 1 m	ND		0,16		
300	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0	
301					+ de 1 m	ND		0,13		
	Toutes zones	Fenêtre + cadre	bois + verre	Non peint						Non peint
Nombre total d'unités de diagnostic			7	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Local n°21 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
316	Murs	Murs	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0	
317					+ de 1 m	ND		0,28		
310	Murs	Murs	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0	
311					+ de 1 m	ND		0,2		
312	Plafond	Plafond	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,16	0	
313					+ de 1 m	ND		0,2		
	Sol	Plancher	Béton	Non peint						Non peint
304	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,14	0	
305					+ de 1 m	ND		0,17		
306	Toutes	Ensemble	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,16	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
307	zones	des portes + cadres			+ de 1 m	ND		0,16		
308	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,16	0	
309					+ de 1 m	ND		0,18		
314	Toutes zones	Structure IPN	Métal	peinture rouge	- de 1 m	ND		0,15	0	
315					+ de 1 m	ND		0,17		
Nombre total d'unités de diagnostic			8	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Local n°22 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
338	Murs	Murs	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0		
339					+ de 1 m	ND		0,12			
318	Murs	Murs	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0		
319					+ de 1 m	ND		0,13			
320	Plafond	Plafond	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0		
321					+ de 1 m	ND		0,18			
	Sol	Plancher	Béton	Non peint						Non peint	
330	Sol	sol signalétique	Peinture	jaune	- de 1 m	ND		0,17	0		
331					+ de 1 m	ND		0,17			
322	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,28	0		
323					+ de 1 m	ND		0,17			
324	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0		
325					+ de 1 m	ND		0,13			
334	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,23	0		
335					+ de 1 m	ND		0,17			
336	Toutes zones	escalier	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0		
337					+ de 1 m	ND		0,19			
332	Toutes zones	fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage	dur blanc	- de 1 m	ND		0,19	0		
333					+ de 1 m	ND		0,15			
326	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,3	0		
327					+ de 1 m	ND		0,19			
328	Toutes zones	Structure IPN	Métal	peinture rouge	- de 1 m	ND		0,13	0		
329					+ de 1 m	ND		0,11			
Nombre total d'unités de diagnostic			12		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Local n°23 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
340	Murs	Murs	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,19	0	
341					+ de 1 m	ND		0,13		
	Plafond	Plafond	Béton	Non peint						Non peint

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Sol	Plancher	Béton	Non peint						Non peint
342	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0	
343					+ de 1 m	ND		0,28		
Nombre total d'unités de diagnostic			4	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Local n°24 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
360	Murs	Murs	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,19	0		
361					+ de 1 m	ND		0,16			
346	Murs	Murs	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0		
347					+ de 1 m	ND		0,18			
348	Plafond	Plafond	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0		
349					+ de 1 m	ND		0,14			
350	Sol	Plancher	Béton	peinture rouge	- de 1 m	ND		0,28	0		
351					+ de 1 m	ND		0,18			
352	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0		
353					+ de 1 m	ND		0,14			
354	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0		
355					+ de 1 m	ND		0,11			
344	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0		
345					+ de 1 m	ND		0,13			
356	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,23	0		
357					+ de 1 m	ND		0,13			
362	Toutes zones	Structure IPN	Métal	peinture bleue	- de 1 m	ND		0,13	0		
363					+ de 1 m	ND		0,16			
358	Toutes zones	Structure IPN	Métal	peinture rouge	- de 1 m	ND		0,14	0		
359					+ de 1 m	ND		0,22			
Nombre total d'unités de diagnostic			10		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Local n°25 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
380	Murs	Murs	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,14	0	
381					+ de 1 m	ND		0,14		
366	Murs	Murs	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,14	0	
367					+ de 1 m	ND		0,18		
368	Plafond	Plafond	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,19	0	
369					+ de 1 m	ND		0,18		
370	Sol	Plancher	Béton	peinture bleue et blanche	- de 1 m	ND		0,14	0	
371					+ de 1 m	ND		0,15		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
372	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0		
373					+ de 1 m	ND		0,13			
374	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,14	0		
375					+ de 1 m	ND		0,13			
364	Toutes zones	escalier	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,22	0		
365					+ de 1 m	ND		0,16			
376	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,14	0		
377					+ de 1 m	ND		0,2			
378	Toutes zones	Structure IPN	Métal	peinture bleue	- de 1 m	ND		0,14	0		
379					+ de 1 m	ND		0,15			
Nombre total d'unités de diagnostic			9		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Local n°26 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
382	Murs	Murs	Enduit ciment	Peinture	- de 1 m	ND		0,22	0	
383					+ de 1 m	ND		0,2		
384	Murs	Murs	panneaux bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0	
385					+ de 1 m	ND		0,16		
394	Murs	Murs de cloisons	isolation fibreuse	jaune	- de 1 m	ND		0,14	0	
395					+ de 1 m	ND		0,13		
386	Plafond	Plafond	Dalles de faux-plafond	blanc carré	- de 1 m	ND		0,14	0	
387					+ de 1 m	ND		0,16		
388	Sol	Plancher	Béton	Peinture	- de 1 m	ND		0,12	0	
389					+ de 1 m	ND		0,22		
390	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,16	0	
391					+ de 1 m	ND		0,13		
392	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0	
393					+ de 1 m	ND		0,16		
	Toutes zones	Fenêtre + cadre	bois + verre	Non peint						Non peint
Nombre total d'unités de diagnostic			8	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Local n°27 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
398	Murs	Murs	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0	
399					+ de 1 m	ND		0,16		
396	Murs	Murs	Enduit crépi	Peinture	- de 1 m	ND		0,2	0	
397					+ de 1 m	ND		0,18		
400	Plafond	Plafond	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,12	0	
401					+ de 1 m	ND		0,28		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations	
	Sol	Plancher	Béton	Non peint						Non peint	
402	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,19	0		
403					+ de 1 m	ND		0,15			
404	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0		
405					+ de 1 m	ND		0,16			
408	Toutes zones	fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage	dur blanc	- de 1 m	ND		0,2	0		
409					+ de 1 m	ND		0,13			
410	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,16	0		
411					+ de 1 m	ND		0,23			
406	Toutes zones	Structure IPN	Métal	peinture rouge	- de 1 m	ND		0,16	0		
407					+ de 1 m	ND		0,17			
Nombre total d'unités de diagnostic			9		Nombre d'unités de classe 3			0	%		0,00 %

Local : Local n°28 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations				
416	Murs	Murs	panneaux bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0					
417					+ de 1 m	ND		0,14						
424	Plafond	Plafond	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,26	0					
425					+ de 1 m	ND		0,17						
418	Plafond	Plafond	Dalles de faux-plafond	rectangle blanc	- de 1 m	ND		0,17	0					
419					+ de 1 m	ND		0,15						
	Sol	Plancher	Bois	Non peint						Non peint				
420	Sol	Plancher	Linoléum (colle)	beige	- de 1 m	ND		0,13	0					
421					+ de 1 m	ND		0,15						
412	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,2	0					
413					+ de 1 m	ND		0,19						
422	Toutes zones	escalier	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,18	0					
423					+ de 1 m	ND		0,18						
414	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0					
415					+ de 1 m	ND		0,15						
Nombre total d'unités de diagnostic			8		Nombre d'unités de classe 3			0	%		de classe 3		0,00 %	

Local : Local n°29 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
426	Murs	Murs	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,11	0	
427					+ de 1 m	ND		0,19		
428	Plafond	Plafond	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,19	0	
429					+ de 1 m	ND		0,17		
	Sol	Plancher	Bois	Non peint						Non peint

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Non peint						Non peint
434	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,13	0	
435					+ de 1 m	ND		0,19		
430	Toutes zones	escalier	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,17	0	
431					+ de 1 m	ND		0,17		
432	Toutes zones	Structure IPN	Métal	peinture rouge	- de 1 m	ND		0,19	0	
433					+ de 1 m	ND		0,17		
Nombre total d'unités de diagnostic			7	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Local : Local n°30 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
436	Murs	Murs	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0	
437					+ de 1 m	ND		0,17		
438	Plafond	Plafond	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,16	0	
439					+ de 1 m	ND		0,29		
	Sol	Plancher	Bois	Non peint						Non peint
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Non peint						Non peint
444	Toutes zones	Ensemble des portes + cadres	Bois	Peinture	- de 1 m	ND		0,16	0	
445					+ de 1 m	ND		0,15		
440	Toutes zones	escalier	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,14	0	
441					+ de 1 m	ND		0,13		
442	Toutes zones	Structure IPN	Métal	peinture rouge	- de 1 m	ND		0,16	0	
443					+ de 1 m	ND		0,2		
Nombre total d'unités de diagnostic			7		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local : Local n°31 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
446	Murs	Murs	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,14	0	
447					+ de 1 m	ND		0,17		
448	Plafond	Plafond	Bardage métallique	Peinture	- de 1 m	ND		0,15	0	
449					+ de 1 m	ND		0,19		
	Sol	Plancher	Bois	Non peint						Non peint
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC et Métal	Non peint						Non peint
452	Toutes zones	escalier	Métal	Peinture	- de 1 m	ND		0,16	0	
453					+ de 1 m	ND		0,16		
450	Toutes	Structure IPN	Métal	peinture bleue	- de 1 m	ND		0,18	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
451	zones				+ de 1 m	ND		0,16		
Nombre total d'unités de diagnostic			6	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

LEGENDE			
Localisation	HG :	en Haut à Gauche	HC :
	MG :	au Milieu à Gauche	C :
	BG :	en Bas à Gauche	BC :
Nature des dégradations	ND :	Non dégradé	NV :
	EU :	Etat d'usage	D :
			Dégradé

7 COMMENTAIRES
Néant

8 LES SITUATIONS DE RISQUE

Situations de risque de saturnisme infantile	OUI	NON
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3	☐	☒
L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3	☐	☒

Situations de dégradation du bâti	OUI	NON
Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré	☐	☒
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même local	☐	☒
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de tâches d'humidité	☐	☒

Transmission du constat au directeur général de l'agence régionale de santé
Une copie du présent rapport est transmise dans un délai de 5 jours ouvrables, à l'agence régionale de santé de la région d'implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée : ☐ Oui ☒ Non

9 OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé publique : «L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.» «Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.»

10 ANNEXES**NOTICE D'INFORMATION**

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Accréditation
n°4-0557
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C - 0607

CERTIFICATION DE PERSONNES
attribuée à :
Pierre LEMONNIER
Dans les domaines suivants :

Amiante sans mention - Secteur B : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Obtenu le : 28/11/2017	Valable jusqu'au : 27/11/2022*
Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluations périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, de d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis	
Amiante avec mention - Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Obtenu le : 01/03/2018	Valable jusqu'au : 27/11/2022*
Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluations périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, de d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis	
Plomb sans mention - Secteur A : Certification de personnes réalisant des constats de risque d'exposition au plomb (CREP)	
Obtenu le : 28/11/2017	Valable jusqu'au : 27/11/2022*
Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.	
Termites - Secteur C : certification des personnes réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, en outre-mer	
Obtenu le : 19/06/2020	Valable jusqu'au : 18/06/2027*
Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.	
Termites - Secteur C : certification des personnes réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, en métropole	
Obtenu le : 28/11/2017	Valable jusqu'au : 27/11/2022*
Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.	

Fait à STRASBOURG, le 24 août 2021

Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER


*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : b.2.c@orange.fr • www.b2c-france.com

ATTESTATION(S)



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, **Aon**, courtiers en assurances à Rotterdam, confirmons avoir établi la police d'assurance suivante:

Numéro de police : V0100096498

Prenuer : SGI Compliance B.V.

Assuré : Oesterbaai France SARL

Somme assurée : EUR 2.500.000,00 par sinistre, dommages corporels et matériels confondus et EUR 5.000.000,00 par année d'assurances

EUR 1.000.000,00 par sinistre, dommages corporels et immatériels pur confondus pour le client, et EUR 2.000.000,00 par année

Assureur : 100% HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Directie voor Nederland


Date d'effet : Le 30 mai 2021

Prochaine échéance : Le 30 mai 2022

Durée du contrat : Un an avec tacite reconduction annuelle

Police d'assurance responsabilité civile, numéro V0100096498 par Aon aux conditions générales.
En cas de différences entre le texte de la police et le texte du présent document, le texte de la police prévaudra.

Fait à Rotterdam, 11 mai 2021
Aon

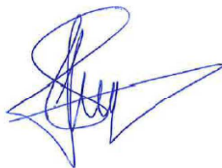

Aon Risk Solutions
P.O. Box 518, 3000 AM Rotterdam | Admiraal de Ruyterkade 62, 3063 ED Rotterdam, The Netherlands
t +31 (0)10 448 89 11 | aon.nl
Aon Nederland | Trade register Rotterdam 24061634 | VAT NL 8006.78.746.B.01
BIC: RABONL2U | IBAN: NL81RABO0633026417



The General Terms and Conditions of Aon apply to all services performed by Aon.
The General Terms and Conditions can be viewed at www.aon.nl/algemenevoorwaarden and will be sent free of charge upon request.

160009

Constat des Risques d'Exposition au Plomb