

DOSSIER DE DIAGNOSTICS AMIANTE AVANT DÉMOLITION

Référence : D-22100 - LIDL DR21 - Rue des Communaux – 74130 BONNEVILLE

Usine

Le 28/04/2022



Bien : **Usine – Type Entrepôt**
Adresse : **Rue des Communaux**
74130 BONNEVILLE

PROPRIETAIRE

LIDL DR21
 Z.I DU PRE BRUN
 38530 PONTCHARRA

DEMANDEUR

LIDL DR21
 Z.I DU PRE BRUN
 38530 PONTCHARRA

Date de visite : **12/04/2022**
Opérateur de repérage : **Pierre LEMONNIER**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Amiante Avant Démolition

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la santé publique.

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Norme NF X 46-020 d'août 2017

A	INFORMATIONS GENERALES										
A.1	DESIGNATION DU BATIMENT										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nature du bâtiment : Usine – type Entrepôt</td> <td style="width: 50%;">Adresse : Rue des Communaux</td> </tr> <tr> <td>Cat. du bâtiment : Industrie</td> <td>74130 BONNEVILLE</td> </tr> <tr> <td>Référence Cadastre : NC</td> <td>Propriété de : LIDL DR21</td> </tr> <tr> <td>Date de Construction : environ 1960</td> <td>Z.I DU PRE BRUN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>38530 PONTCHARRA</td> </tr> </table>		Nature du bâtiment : Usine – type Entrepôt	Adresse : Rue des Communaux	Cat. du bâtiment : Industrie	74130 BONNEVILLE	Référence Cadastre : NC	Propriété de : LIDL DR21	Date de Construction : environ 1960	Z.I DU PRE BRUN		38530 PONTCHARRA
Nature du bâtiment : Usine – type Entrepôt	Adresse : Rue des Communaux										
Cat. du bâtiment : Industrie	74130 BONNEVILLE										
Référence Cadastre : NC	Propriété de : LIDL DR21										
Date de Construction : environ 1960	Z.I DU PRE BRUN										
	38530 PONTCHARRA										
A.2	DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nom : LIDL DR21</td> <td style="width: 50%;">Documents remis : Néant</td> </tr> <tr> <td>Adresse : Z.I DU PRE BRUN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>38530 PONTCHARRA</td> <td>Moyens mis à disposition : Ensemble des accès</td> </tr> </table>		Nom : LIDL DR21	Documents remis : Néant	Adresse : Z.I DU PRE BRUN		38530 PONTCHARRA	Moyens mis à disposition : Ensemble des accès				
Nom : LIDL DR21	Documents remis : Néant										
Adresse : Z.I DU PRE BRUN											
38530 PONTCHARRA	Moyens mis à disposition : Ensemble des accès										
A.3	EXECUTION DE LA MISSION										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Rapport N° : D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine Le repérage a été réalisé le : 12/04/2022 Par : LEMONNIER Pierre N° certificat de qualification : B2C 0607 Date d'obtention : 28/11/2017 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : B2C 24, rue des près 67380 LINGOLSHEIM Date de commande : 10/03/2022 </td> <td style="width: 50%;"> Date d'émission du rapport : 28/04/2022 Accompagnateur : Aucun Laboratoire d'Analyses : FIBRECOUNT LE BOURBON 18 AVENUE DE ST MENET 13011 MARSEILLE - 11EME Adresse laboratoire : Numéro d'accréditation : 1-6017 Organisme d'assurance professionnelle : AON RISK SOLUTIONS 31/35 RUE DE LA FEDERATION 75717 PARIS CEDEX Adresse assurance : N° de contrat d'assurance : V0100096498 Date de validité : 30/05/2022 </td> </tr> </table>		Rapport N° : D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine Le repérage a été réalisé le : 12/04/2022 Par : LEMONNIER Pierre N° certificat de qualification : B2C 0607 Date d'obtention : 28/11/2017 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : B2C 24, rue des près 67380 LINGOLSHEIM Date de commande : 10/03/2022	Date d'émission du rapport : 28/04/2022 Accompagnateur : Aucun Laboratoire d'Analyses : FIBRECOUNT LE BOURBON 18 AVENUE DE ST MENET 13011 MARSEILLE - 11EME Adresse laboratoire : Numéro d'accréditation : 1-6017 Organisme d'assurance professionnelle : AON RISK SOLUTIONS 31/35 RUE DE LA FEDERATION 75717 PARIS CEDEX Adresse assurance : N° de contrat d'assurance : V0100096498 Date de validité : 30/05/2022								
Rapport N° : D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine Le repérage a été réalisé le : 12/04/2022 Par : LEMONNIER Pierre N° certificat de qualification : B2C 0607 Date d'obtention : 28/11/2017 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : B2C 24, rue des près 67380 LINGOLSHEIM Date de commande : 10/03/2022	Date d'émission du rapport : 28/04/2022 Accompagnateur : Aucun Laboratoire d'Analyses : FIBRECOUNT LE BOURBON 18 AVENUE DE ST MENET 13011 MARSEILLE - 11EME Adresse laboratoire : Numéro d'accréditation : 1-6017 Organisme d'assurance professionnelle : AON RISK SOLUTIONS 31/35 RUE DE LA FEDERATION 75717 PARIS CEDEX Adresse assurance : N° de contrat d'assurance : V0100096498 Date de validité : 30/05/2022										
B	CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Signature et Cachet de l'entreprise :  SGI COMPLIANCE FRANCE 100, Chemin de l'Aumône Vieille ZA Actiburo 2 - 13400 Aubagne Tél : 04.86.77.82.50 Mail : gestion@sgicompliance.fr Siret : 514 406 727 00040 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Date d'établissement du rapport : Fait à AUBAGNE le 28/04/2022 Durée de validité : Sans durée de validité dans le cadre du périmètre de mission Cabinet : SGI COMPLIANCE Nom du diagnostiqueur : LEMONNIER Pierre </td> </tr> </table>		Signature et Cachet de l'entreprise :  SGI COMPLIANCE FRANCE 100, Chemin de l'Aumône Vieille ZA Actiburo 2 - 13400 Aubagne Tél : 04.86.77.82.50 Mail : gestion@sgicompliance.fr Siret : 514 406 727 00040	Date d'établissement du rapport : Fait à AUBAGNE le 28/04/2022 Durée de validité : Sans durée de validité dans le cadre du périmètre de mission Cabinet : SGI COMPLIANCE Nom du diagnostiqueur : LEMONNIER Pierre								
Signature et Cachet de l'entreprise :  SGI COMPLIANCE FRANCE 100, Chemin de l'Aumône Vieille ZA Actiburo 2 - 13400 Aubagne Tél : 04.86.77.82.50 Mail : gestion@sgicompliance.fr Siret : 514 406 727 00040	Date d'établissement du rapport : Fait à AUBAGNE le 28/04/2022 Durée de validité : Sans durée de validité dans le cadre du périmètre de mission Cabinet : SGI COMPLIANCE Nom du diagnostiqueur : LEMONNIER Pierre										

C SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES.....	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	2
EXECUTION DE LA MISSION	2
CONCLUSION(S)	4
PERIMETRE DE LA MISSION.....	5
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	5
RESULTATS POSITIFS + CARTOGRAPHIES.....	7
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	7
RESULTATS NEGATIFS + CARTOGRAPHIES.....	12
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....	12
PROGRAMME DE REPERAGE.....	22
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	31
RAPPORTS PRECEDENTS	31
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	32
ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	39
ANNEXE 2 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	63
ANNEXE 3 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	78
ATTESTATION(S)	80
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	81

D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Des conduits en Fibrociment
- Des joints mastic durs de vitrage sur châssis métallique
- Des joints fibreux de Bride

Notre repérage des égouts et divers réseaux enterrés s'effectue systématiquement à partir des grilles et tampons présents sur site.

Lorsque nous avons repéré un ou des conduits en fibrociment amiante, nous réalisons une cartographie indiquant les conduits visibles.

Il y a toujours une possibilité de découverte de nouveaux éléments tels que des conduits en fibrociment Amiante enterrés lors de la phase de démolition ou de terrassement.

Lors de ces phases, nous restons à disposition pour intervenir rapidement en cas de découverte d'éléments suspects afin de compléter le présent rapport.

Matériau / Produit	Elément	Étage	Local	Quantité estimée
Fibrociment	ensemble des 9 conduits rectangulaires	-	Toiture	9 unités de 1 mL
	conduit rectangulaire encastré	RDC	Local n°17	1 mL
	2 conduits rectangulaires encastrés		Local n°23	2 unités de 5 mL
Joint Mastic de vitrage - dur blanc	fenêtre (châssis fixes)	RDC	Local n°15	450 m²
			Local n°22	
			Local n°27	
Joint de bride - fibreux jaune	Chaudière	RDC	Local n°17	1 unités
	ensemble des jonctions de conduits			6 unités

Liste des locaux non visités concernés par la démolition et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

Périmètre de la mission

Périmètre de la démolition : Ensemble du périmètre de démolition

E RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
Parking		OUI	
Toiture		OUI	
Façades extérieures		OUI	
Quai extérieur		OUI	
Local n°1	RDC	OUI	
Local n°2	RDC	OUI	
Local n°3	RDC	OUI	
Local n°4	RDC	OUI	
Local n°5	RDC	OUI	
Local n°6	RDC	OUI	
Local n°7	RDC	OUI	
Local n°8	RDC	OUI	
Local n°9	RDC	OUI	
Local n°10	RDC	OUI	
Local n°11	RDC	OUI	
Local n°12	RDC	OUI	
Local n°13	RDC	OUI	
Local n°14	RDC	OUI	
Local n°15	RDC	OUI	
Local n°16	RDC	OUI	
Local n°17	RDC	OUI	
Local n°18	RDC	OUI	
Local n°19	RDC	OUI	
Local n°20	RDC	OUI	
Local n°21	RDC	OUI	
Local n°22	RDC	OUI	
Local n°23	RDC	OUI	
Local n°24	RDC	OUI	
Local n°25	RDC	OUI	
Local n°26	RDC	OUI	
Local n°27	RDC	OUI	
Local n°28	1er	OUI	
Local n°29	1er	OUI	
Local n°30	1er	OUI	
Local n°31	1er	OUI	

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : rue des Communaux 74130 BONNEVILLE	
N° dossier :	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine				
N° planche :	1/12	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Périmètre de mission



Périmètre de mission

Résultats positifs + Cartographies

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Matériau / Produit	Critère de décision
Toiture	-	ensemble des 9 conduits rectangulaires	Fibrociment - Non peint	Résultat d'analyse (P034)
Local n°15	RDC	fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage - dur blanc	Résultat d'analyse (P068)
		fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage - dur blanc	Résultat d'analyse (P069)
Local n°17	RDC	Chaudière	Joint de bride - fibreux jaune	Résultat d'analyse (P076)
		ensemble des jonctions de conduits	Joint de bride - fibreux beige	Résultat d'analyse (P074)
		conduit rectangulaire encastré	Fibrociment	Résultat d'analyse (P075)
Local n°22	RDC	fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage - dur blanc	Résultat d'analyse (P080)
Local n°23	RDC	2 conduits rectangulaires encastrés	Fibrociment	Résultat d'analyse (P088)
Local n°27	RDC	fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage - dur blanc	Résultat d'analyse (P048)
		fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage - dur blanc	Résultat d'analyse (P047)

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	rue des Communaux 74130 BONNEVILLE
N° dossier :	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine				
N° planche :	2/12	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	1 - Cartographie Positive Présence Amiante - Conduits fibrociment Toiture

PRV 34
9 unités de Conduit fibrociment
traversants plancher

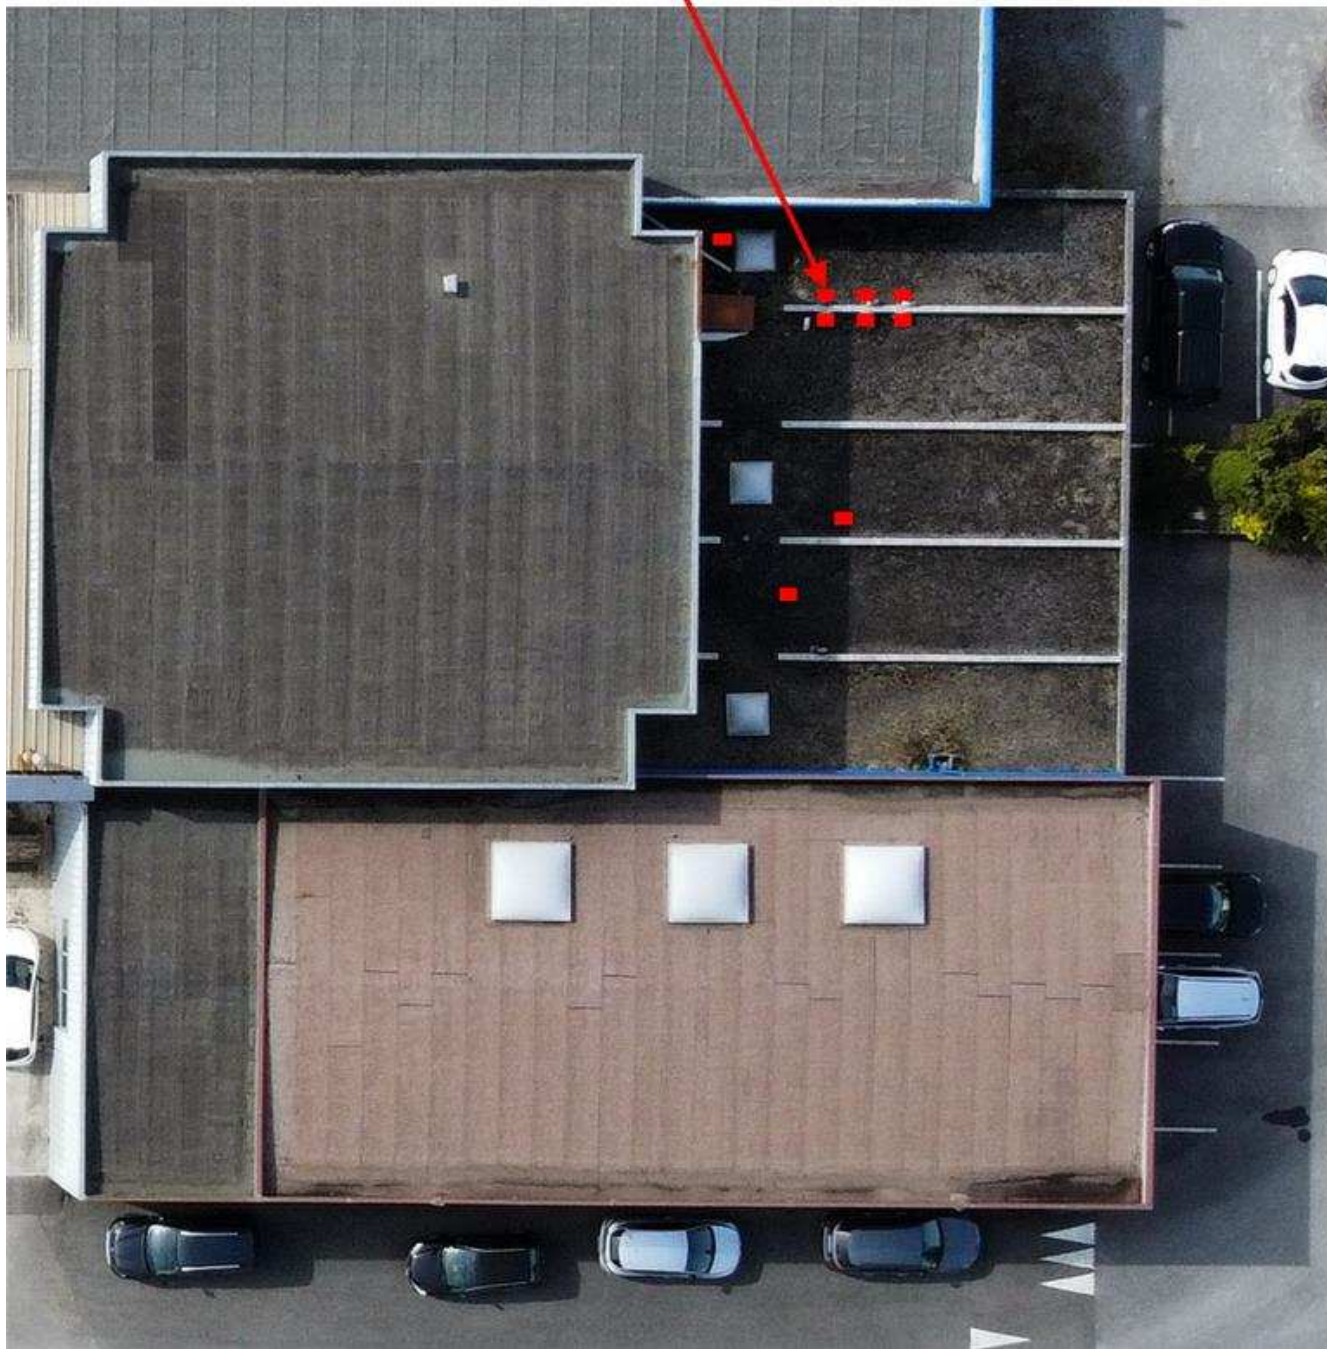


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	rue des Communaux 74130 BONNEVILLE
N° dossier :	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine				
N° planche :	3/12	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	2 - Cartographie Positive Présence Amiante - Conduits fibrociment RDC

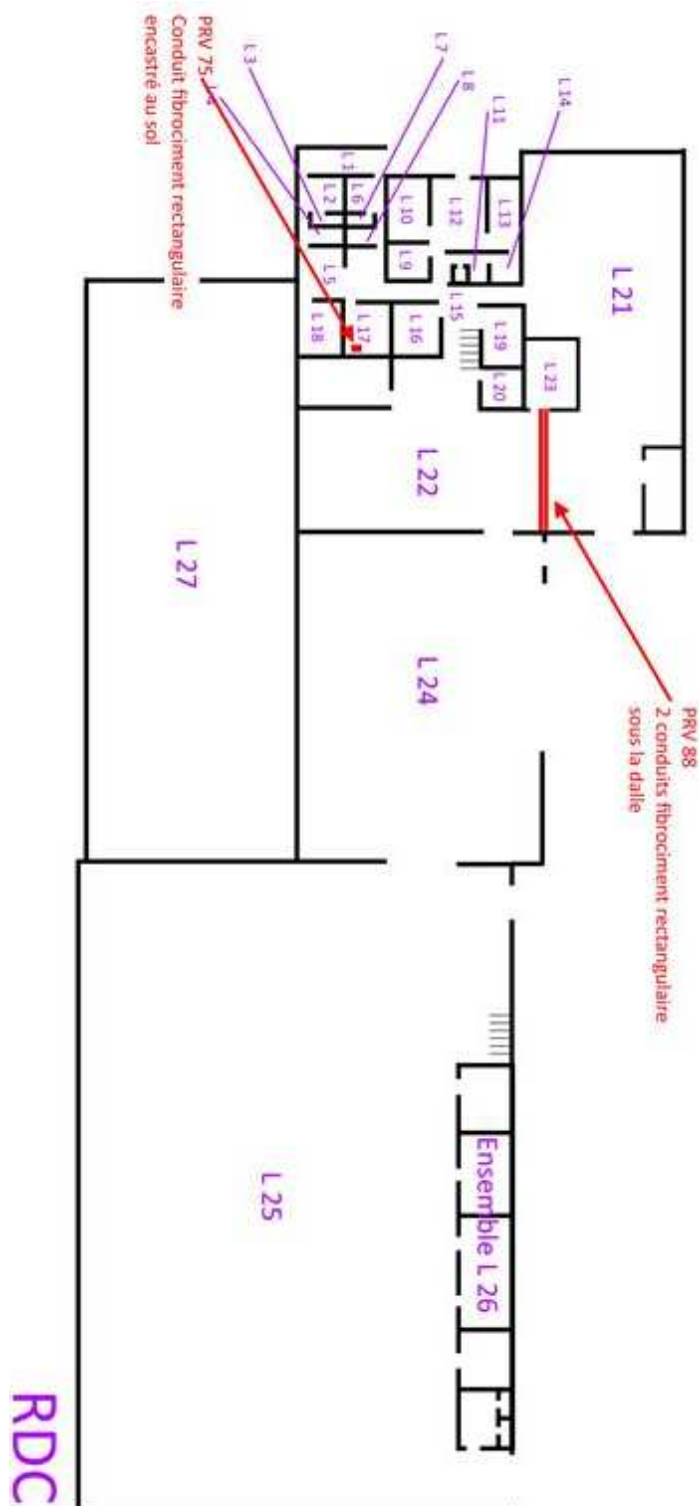


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	rue des Communaux 74130 BONNEVILLE
N° dossier :	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine				
N° planche :	4/12	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	3 - Cartographie Positive Présence Amiante - Joint mastic dur de vitrage sur châssis métallique


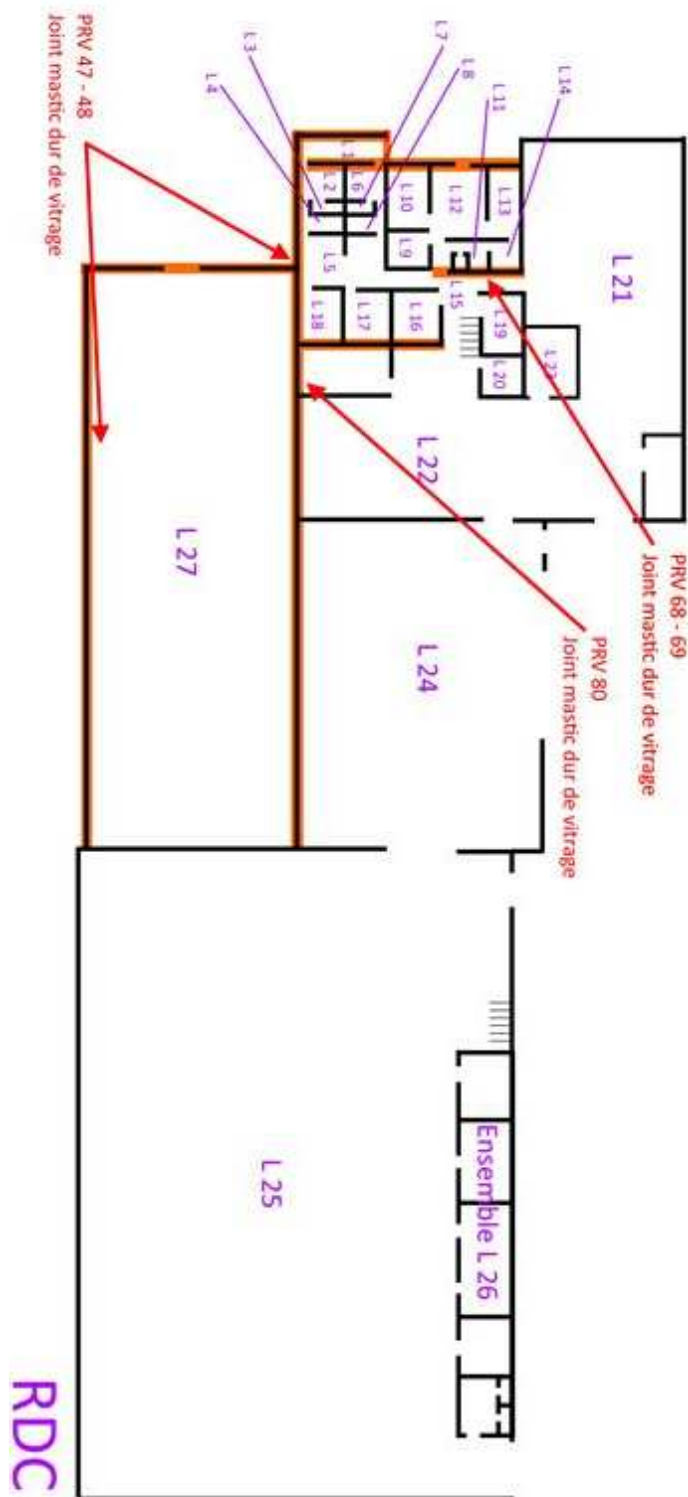


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : rue des Communaux 74130 BONNEVILLE
N° dossier :	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine			
N° planche :	5/12	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : 4 - Cartographie Positive Présence Amiante - Joint de bride chaufferie

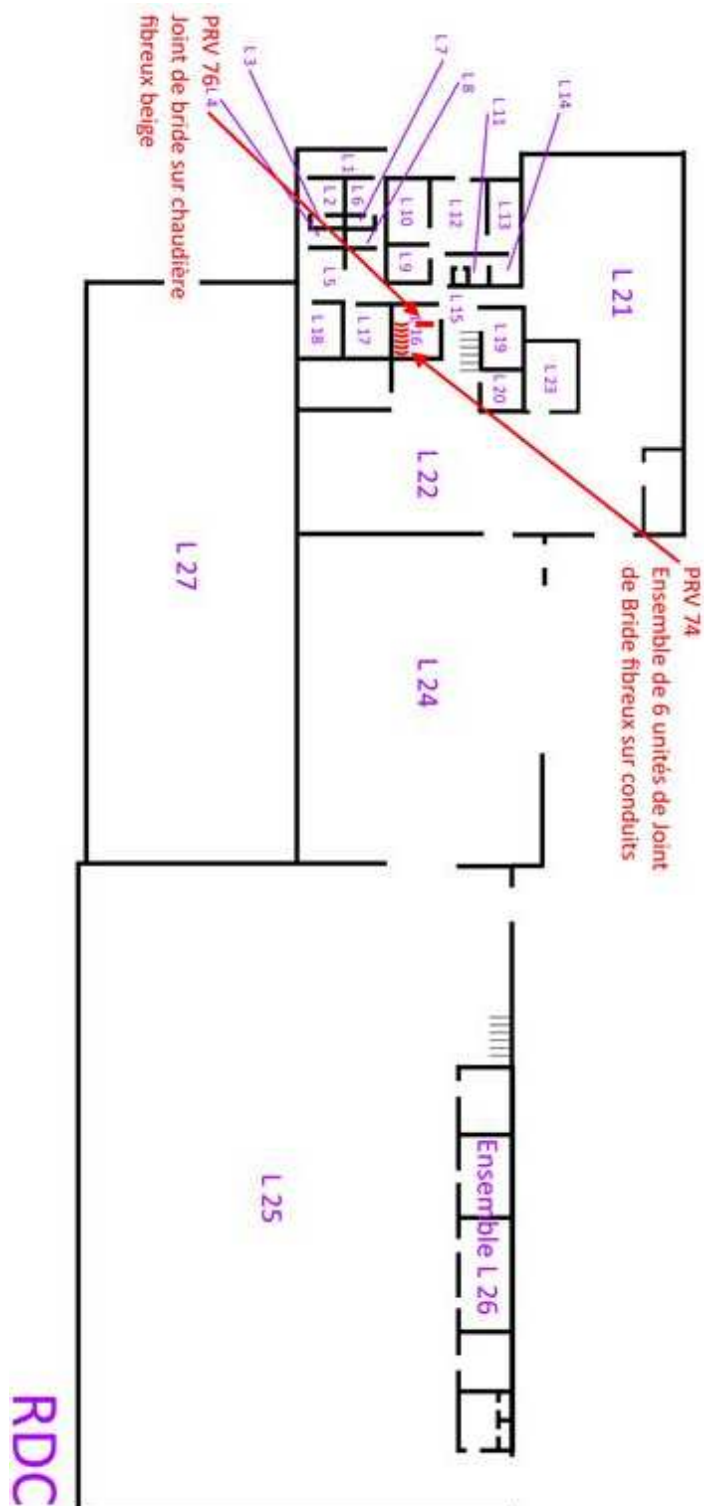

Résultats négatifs + Cartographies

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Matériau / Produit	Critère de décision.
Parking		sol parking	Peinture - blanche	Résultat d'analyse (P049)
Toiture		étanchéité toiture	Shingle bitumineux - rouge	Résultat d'analyse (P035)
		étanchéité toiture	Calandrite Bitumineuse	Résultat d'analyse (P032)
		Murs façades	Bardage métallique - Peinture bleue	Résultat d'analyse (P033)
		étanchéité toiture	Shingle bitumineux - rouge	Résultat d'analyse (P036)
		étanchéité toiture (isolation)	isolation fibreuse - jaune	Résultat d'analyse (P040)
		étanchéité toiture (isolation)	isolation fibreuse - jaune	Résultat d'analyse (P041)
		cheminée ciment	Enduit crépi - Peinture	Résultat d'analyse (P044)
		étanchéité toiture	Shingle bitumineux - noir	Résultat d'analyse (P046)
		étanchéité toiture	Shingle bitumineux - vert	Résultat d'analyse (P038)
		étanchéité toiture	Shingle bitumineux - vert	Résultat d'analyse (P037)
		étanchéité toiture	Shingle bitumineux - noir	Résultat d'analyse (P045)
		étanchéité toiture	Shingle bitumineux - noir	Résultat d'analyse (P042)
		étanchéité toiture	Calandrite Bitumineuse	Résultat d'analyse (P030)
		Murs façades	Bardage métallique - Peinture bleue	Résultat d'analyse (P031)
		étanchéité toiture (isolation)	isolation fibreuse - jaune	Résultat d'analyse (P039)
		cheminée ciment	Enduit crépi - Peinture	Résultat d'analyse (P043)
Façades extérieures		Murs façades	Bardage métallique - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P003)
		Murs façades	isolation derrière bardage - jaune fibreux	Résultat d'analyse (P004)
		Murs socle de façades	Enduit ciment - gris	Résultat d'analyse (P008)
		Murs façades	Bardage métallique - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P007)
		contour de cadre menuiserie	joint mastic cadre - souple gris	Résultat d'analyse (P009)
		Murs façades	isolation derrière bardage - gris fibreux	Résultat d'analyse (P016)
		Murs façades	Bardage métallique - Peinture marron	Résultat d'analyse (P017)
		Murs façades Ouest	Enduit crépi - Peinture	Résultat d'analyse (P019)
		Murs façades Sud	Enduit crépi - Peinture	Résultat d'analyse (P023)
		Murs façades Sud	Enduit crépi - Peinture	Résultat d'analyse (P025)
		contour de cadre menuiserie	joint mastic cadre - souple transparent	Résultat d'analyse (P026)
		Murs façades	Bardage métallique - Peinture marron	Résultat d'analyse (P015)
		Murs façades Ouest	Enduit lisse - Peinture	Résultat d'analyse (P022)
		Murs façades	Bardage métallique - Peinture grise	Résultat d'analyse (P013)
		Murs façades	isolation derrière bardage - jaune	Résultat d'analyse (P001)

Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Matériau / Produit	Critère de décision.
			fibreux	
		Murs façades	mousse fibreuse - orange	Résultat d'analyse (P002)
		Murs façades	isolation derrière bardage - gris fibreux	Résultat d'analyse (P014)
		contour de cadre menuiserie	joint mastic cadre - souple gris	Résultat d'analyse (P006)
		contour de cadre menuiserie	joint mastic cadre - souple transparent	Résultat d'analyse (P024)
		Murs socle de façades	Enduit ciment - gris	Résultat d'analyse (P005)
		Murs façades Ouest	Enduit crépi - Peinture	Résultat d'analyse (P018)
		Murs façades Ouest	Enduit lisse - Peinture	Résultat d'analyse (P020)
		Murs façades Ouest	Joint de dilatation - noir souple	Résultat d'analyse (P021)
		Murs façades Sud	IPN Structure - peinture noire	Résultat d'analyse (P029)
Quai extérieur		Plancher	dalle béton - peinture rouge	Résultat d'analyse (P012)
		Structure IPN	Métal - peinture blanche	Résultat d'analyse (P011)
		Plancher	dalle béton - peinture rouge	Résultat d'analyse (P010)
Local n°2	RDC	Murs	Enduit crépi - Peinture	Résultat d'analyse (P051)
		Plafond	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P052)
		Plancher	dalle béton - peinture grise	Résultat d'analyse (P050)
		fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage - dur blanc	Résultat d'analyse (P027)
Local n°3	RDC	Plancher	Carrelage (colle) - gris 20 / 20	Résultat d'analyse (P055)
		Murs	Faïence (colle) - marron 20 / 20	Résultat d'analyse (P054)
		Murs	Faïence (colle) - blanche rectangle	Résultat d'analyse (P053)
Local n°4	RDC	Murs	Faïence (colle) - blanche rectangle	Résultat d'analyse (P056)
Local n°5	RDC	Murs	Faïence (colle) - marron 20 / 20	Résultat d'analyse (P057)
Local n°7	RDC	Murs	Faïence (colle) - blanche 20 / 20	Résultat d'analyse (P060)
		Murs	Faïence (colle) - blanche 20 / 20	Résultat d'analyse (P059)
Local n°8	RDC	Plancher	Carrelage (colle) - gris 20 / 20	Résultat d'analyse (P058)
Local n°9	RDC	Plancher	Linoléum (colle) - rouge	Résultat d'analyse (P061)
Local n°10	RDC	Murs	Enduit plâtre - Gouttelette + peinture	Résultat d'analyse (P064)
Local n°11	RDC	Murs	Toile de verre - Peinture	Résultat d'analyse (P065)
Local n°12	RDC	Murs	Enduit plâtre - Gouttelette + peinture	Résultat d'analyse (P063)
		Plancher	Linoléum (colle) - marron	Résultat d'analyse (P062)
		fenêtre (châssis fixes)	Joint Mastic de vitrage - dur blanc	Résultat d'analyse (P028)
Local n°13	RDC	Murs	Toile de verre - Peinture	Résultat d'analyse (P066)
Local n°15	RDC	poteaux en béton	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P067)
Local n°16	RDC	Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P071)
		Plancher	Linoléum (colle) - effet bois	Résultat d'analyse (P072)
		Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge - noir	Résultat d'analyse (P070)
Local n°17	RDC	Murs	Enduit crépi - Peinture	Résultat d'analyse (P078)
		Chaudière	isolation fibreuse - jaune	Résultat d'analyse (P077)
		Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge - carton	Résultat d'analyse (P073)

Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Matériau / Produit	Critère de décision.
Local n°18	RDC	Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge - souple noir	Résultat d'analyse (P079)
Local n°21	RDC	Murs	Enduit crépi - Peinture	Résultat d'analyse (P090)
		Murs	Enduit crépi - Peinture	Résultat d'analyse (P089)
Local n°22	RDC	Murs	Enduit crépi - Peinture	Résultat d'analyse (P083)
		Murs	Enduit crépi - Peinture	Résultat d'analyse (P084)
		Structure IPN	Métal - peinture noire	Résultat d'analyse (P086)
		Structure IPN	Métal - peinture rouge	Résultat d'analyse (P085)
		évier inox	Tampon bitumineux - noir	Résultat d'analyse (P081)
		sol signalétique	Peinture - jaune	Résultat d'analyse (P082)
Local n°23	RDC	Murs	Enduit crépi - Peinture	Résultat d'analyse (P087)
Local n°24	RDC	Plancher	Béton - peinture rouge	Résultat d'analyse (P091)
		Structure IPN	Métal - peinture bleue	Résultat d'analyse (P092)
Local n°26	RDC	Plafond	Dalles de faux-plafond - blanc carré	Résultat d'analyse (P094)
		Murs de cloisons	isolation fibreuse - jaune	Résultat d'analyse (P093)
Local n°28	1er	Plafond	Dalles de faux-plafond - rectangle blanc	Résultat d'analyse (P096)
		Plancher	Linoléum (colle) - beige	Résultat d'analyse (P095)

PLANCHE DE REPERAGE USUEL						
N° dossier :	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine			Adresse de l'immeuble :	rue des Communaux 74130 BONNEVILLE	
N° planche :	6/12	Version :	0			Type :
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Cartographie Négative Extérieurs	



P005 : Murs socle de façades
Enduit ciment gris

P006 : contour de cadre menuiserie
joint mastic cadre souple gris

P007 : Murs façades
Bardage métallique Peinture blanche

P008 : Murs socle de façades
Enduit ciment gris

P009 : contour de cadre menuiserie
joint mastic cadre souple gris

P010 : Plancher
dalle béton peinture rouge

P011 : Structure IPN
Métal peinture blanche

P012 : Plancher
dalle béton peinture rouge

P013 : Murs façades
Bardage métallique Peinture grise

P014 : Murs façades
isolation derrière bardage gris fibreux

P015 : Murs façades
Bardage métallique Peinture marron

P016 : Murs façades
isolation derrière bardage gris fibreux

P017 : Murs façades
Bardage métallique Peinture marron

P049 : sol parking
Peinture blanche

P001 : Murs façades
isolation derrière bardage jaune fibreux

P002 : Murs façades
mousse fibreuse orange

P003 : Murs façades
Bardage métallique Peinture blanche

P004 : Murs façades
isolation derrière bardage jaune fibreux

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : rue des Communaux 74130 BONNEVILLE	
N° dossier :	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine				
N° planche :	7/12	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Cartographie Négative Extérieurs


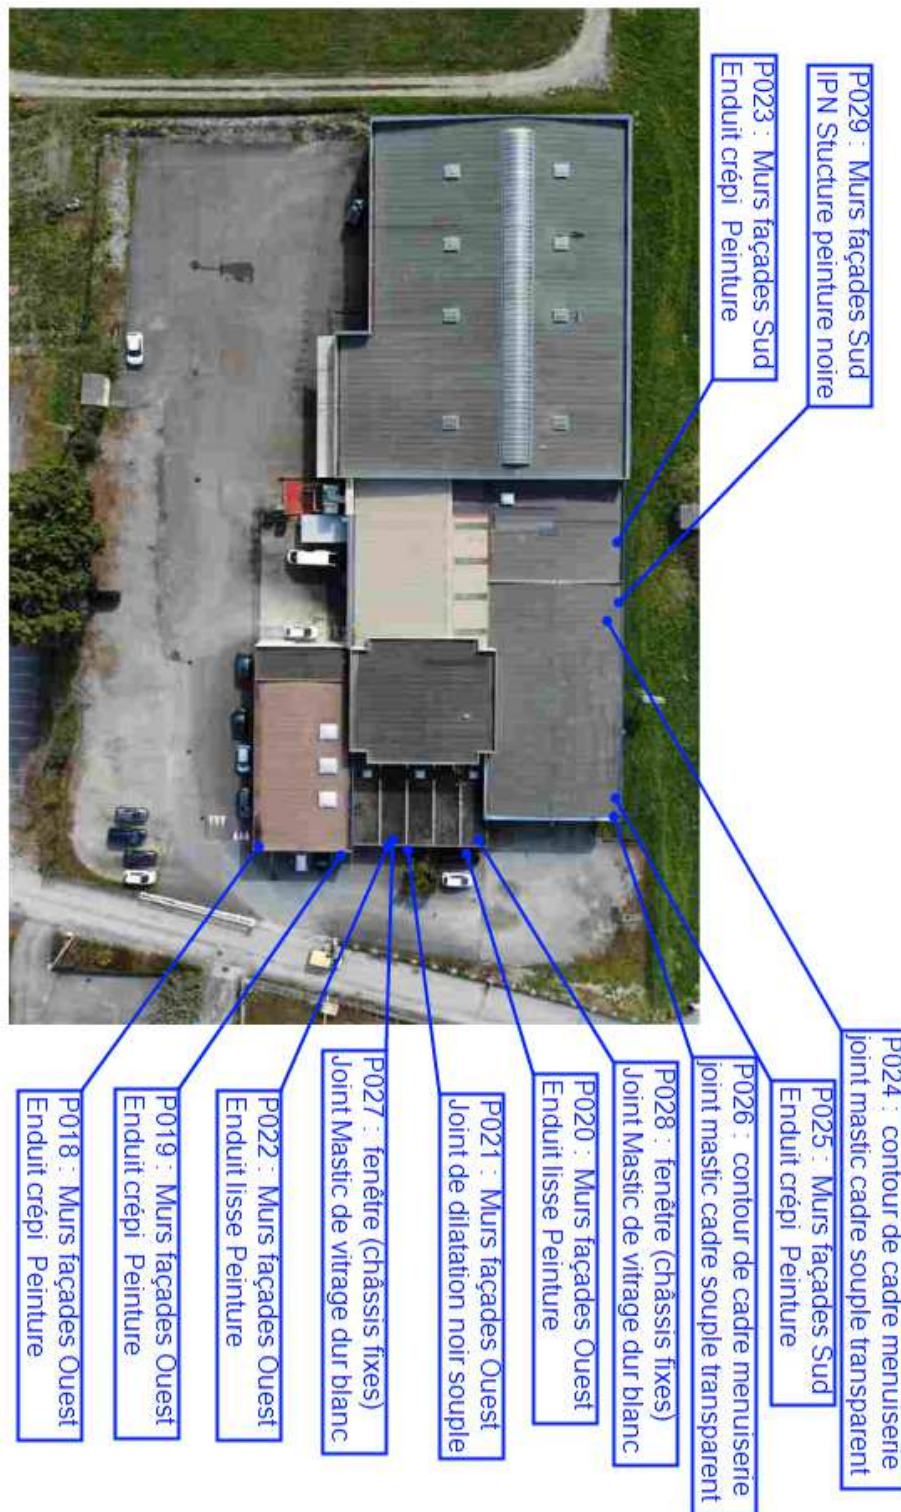


PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine			Adresse de l'immeuble :	rue des Communaux 74130 BONNEVILLE
N° planche :	8/12	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Cartographie Négative Toiture




P046 : étanchéité toiture
Shingle bitumineux noir
P032 : étanchéité toiture
Calandrite Bitumineuse
P044 : cheminée ciment
Enduit crépi Peinture
P045 : étanchéité toiture
Shingle bitumineux noir
P033 : Murs façades
Bardage métallique Peinture bleue
P043 : cheminée ciment
Enduit crépi Peinture
P042 : étanchéité toiture
Shingle bitumineux noir
P030 : étanchéité toiture
Calandrite Bitumineuse
P041 : étanchéité toiture (isolation)
isolation fibreuse jaune
P031 : Murs façades
Bardage métallique Peinture bleue
P035 : étanchéité toiture
Shingle bitumineux rouge
P036 : étanchéité toiture
Shingle bitumineux rouge
P040 : étanchéité toiture (isolation)
isolation fibreuse jaune
P037 : étanchéité toiture
Shingle bitumineux vert
P038 : étanchéité toiture
Shingle bitumineux vert
P039 : étanchéité toiture (isolation)
isolation fibreuse jaune

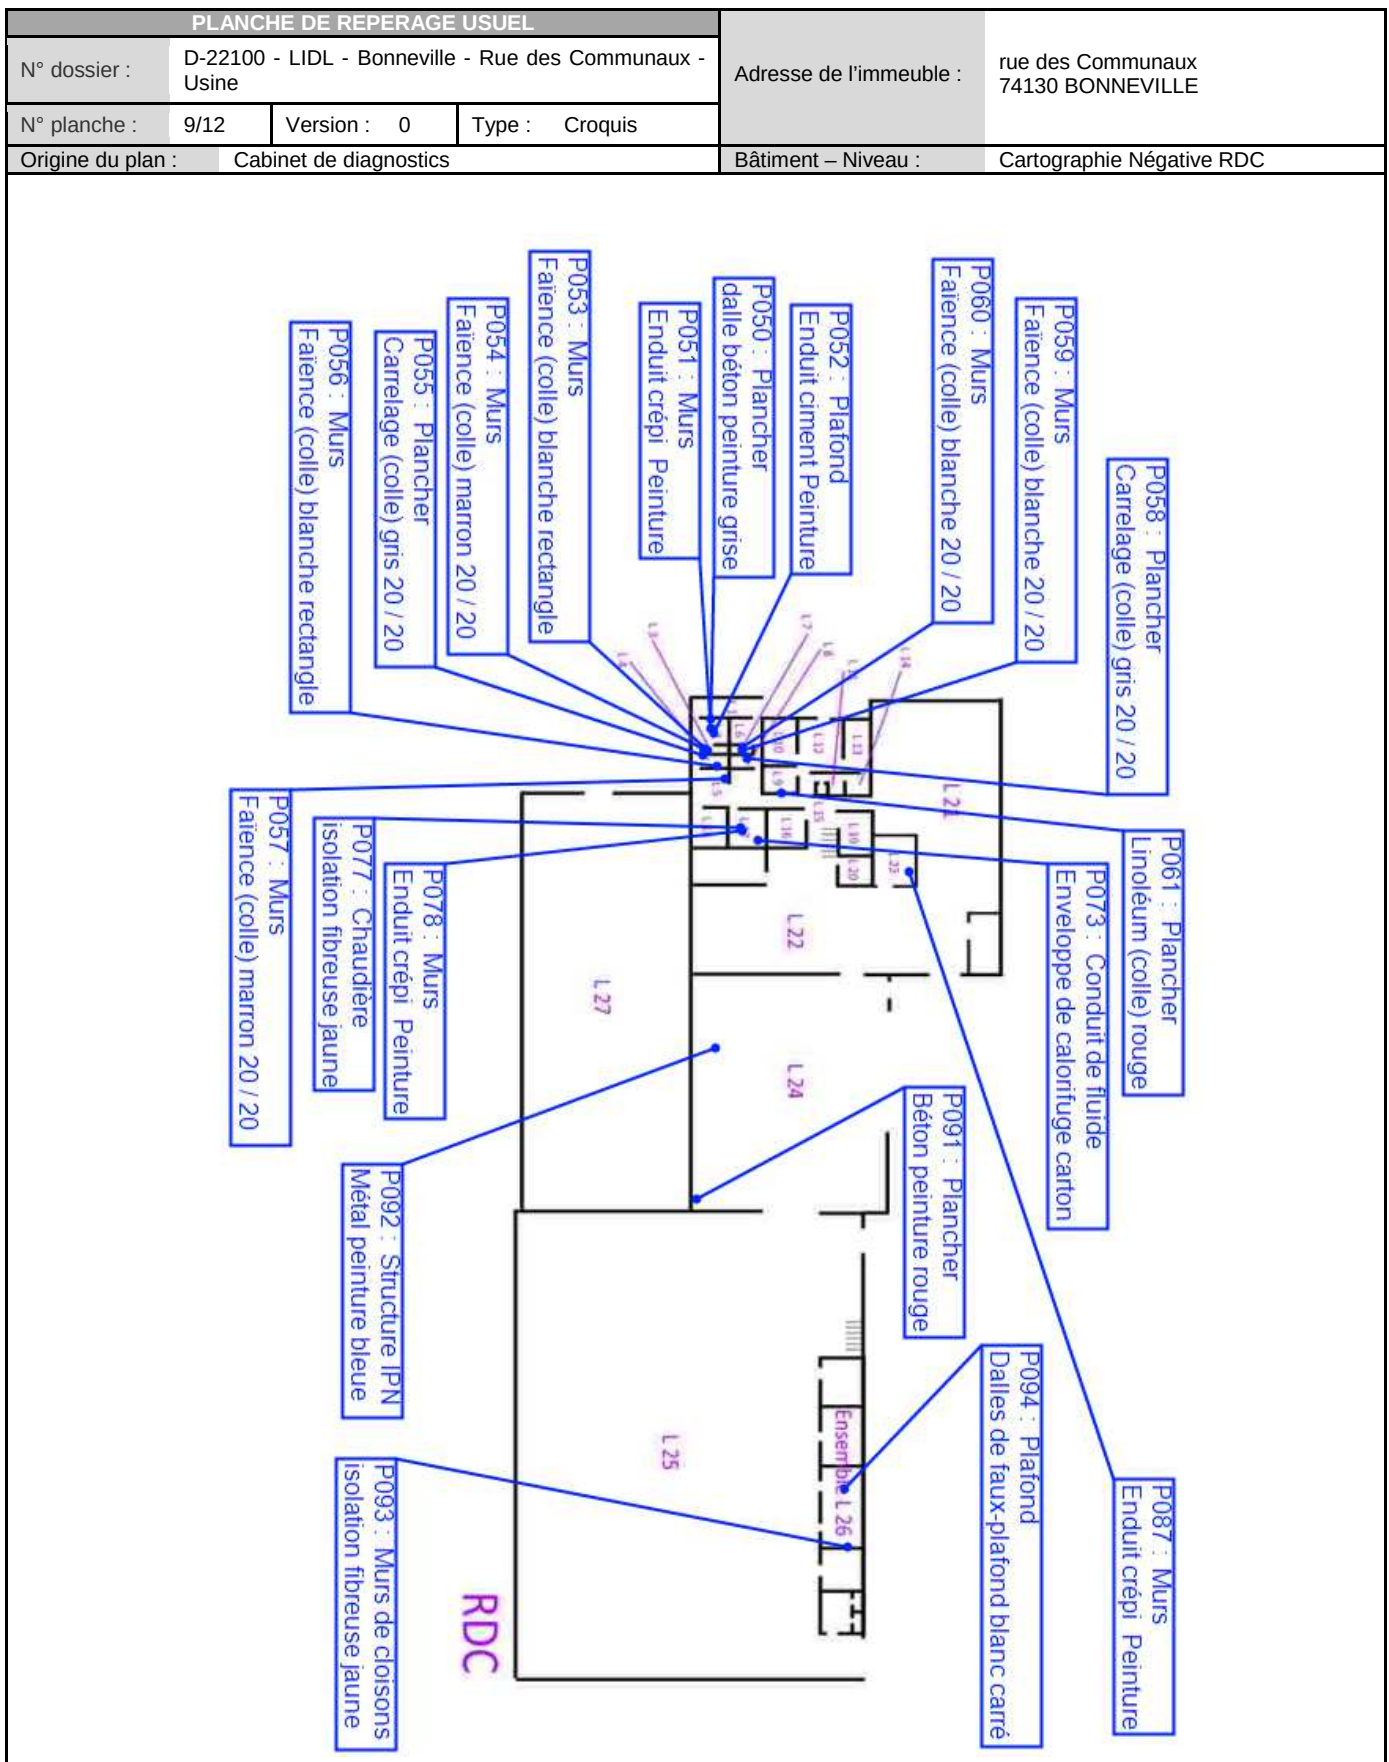


Architectural floor plan of the RDC (Rez-de-chaussée) of a building, showing various rooms and their associated construction specifications. The plan includes a central corridor (L. 21) and several rooms:

- P067 : poteaux en béton**
Enduit ciment Peinture
- P066 : Murs**
Toile de verre Peinture
- P065 : Murs**
Toile de verre Peinture
- P062 : Plancher**
Linoléum (colle) marron
- P063 : Murs**
Enduit plâtre Gouttelette + peinture
- P064 : Murs**
Enduit plâtre Gouttelette + peinture
- P070 : Conduit de fluide**
Enveloppe de calorifuge noir
- P071 : Murs**
Enduit ciment Peinture
- P072 : Plancher**
Linoléum (colle) effet bois
- P083 : Murs**
Enduit crépi Peinture
- P081 : évier inox**
Tampou bitumineux noir
- P082 : sol signalétique**
Peinture jaune
- P086 : Structure IPN**
Métal peinture noire
- P084 : Murs**
Enduit crépi Peinture
- P085 : Structure IPN**
Métal peinture rouge
- P079 : Conduit de fluide**
Enveloppe de calorifuge souple noir

The plan also shows a large area labeled "Ensemble L. 26" and a small area labeled "L. 25". The overall layout is labeled "RDC" (Rez-de-chaussée).

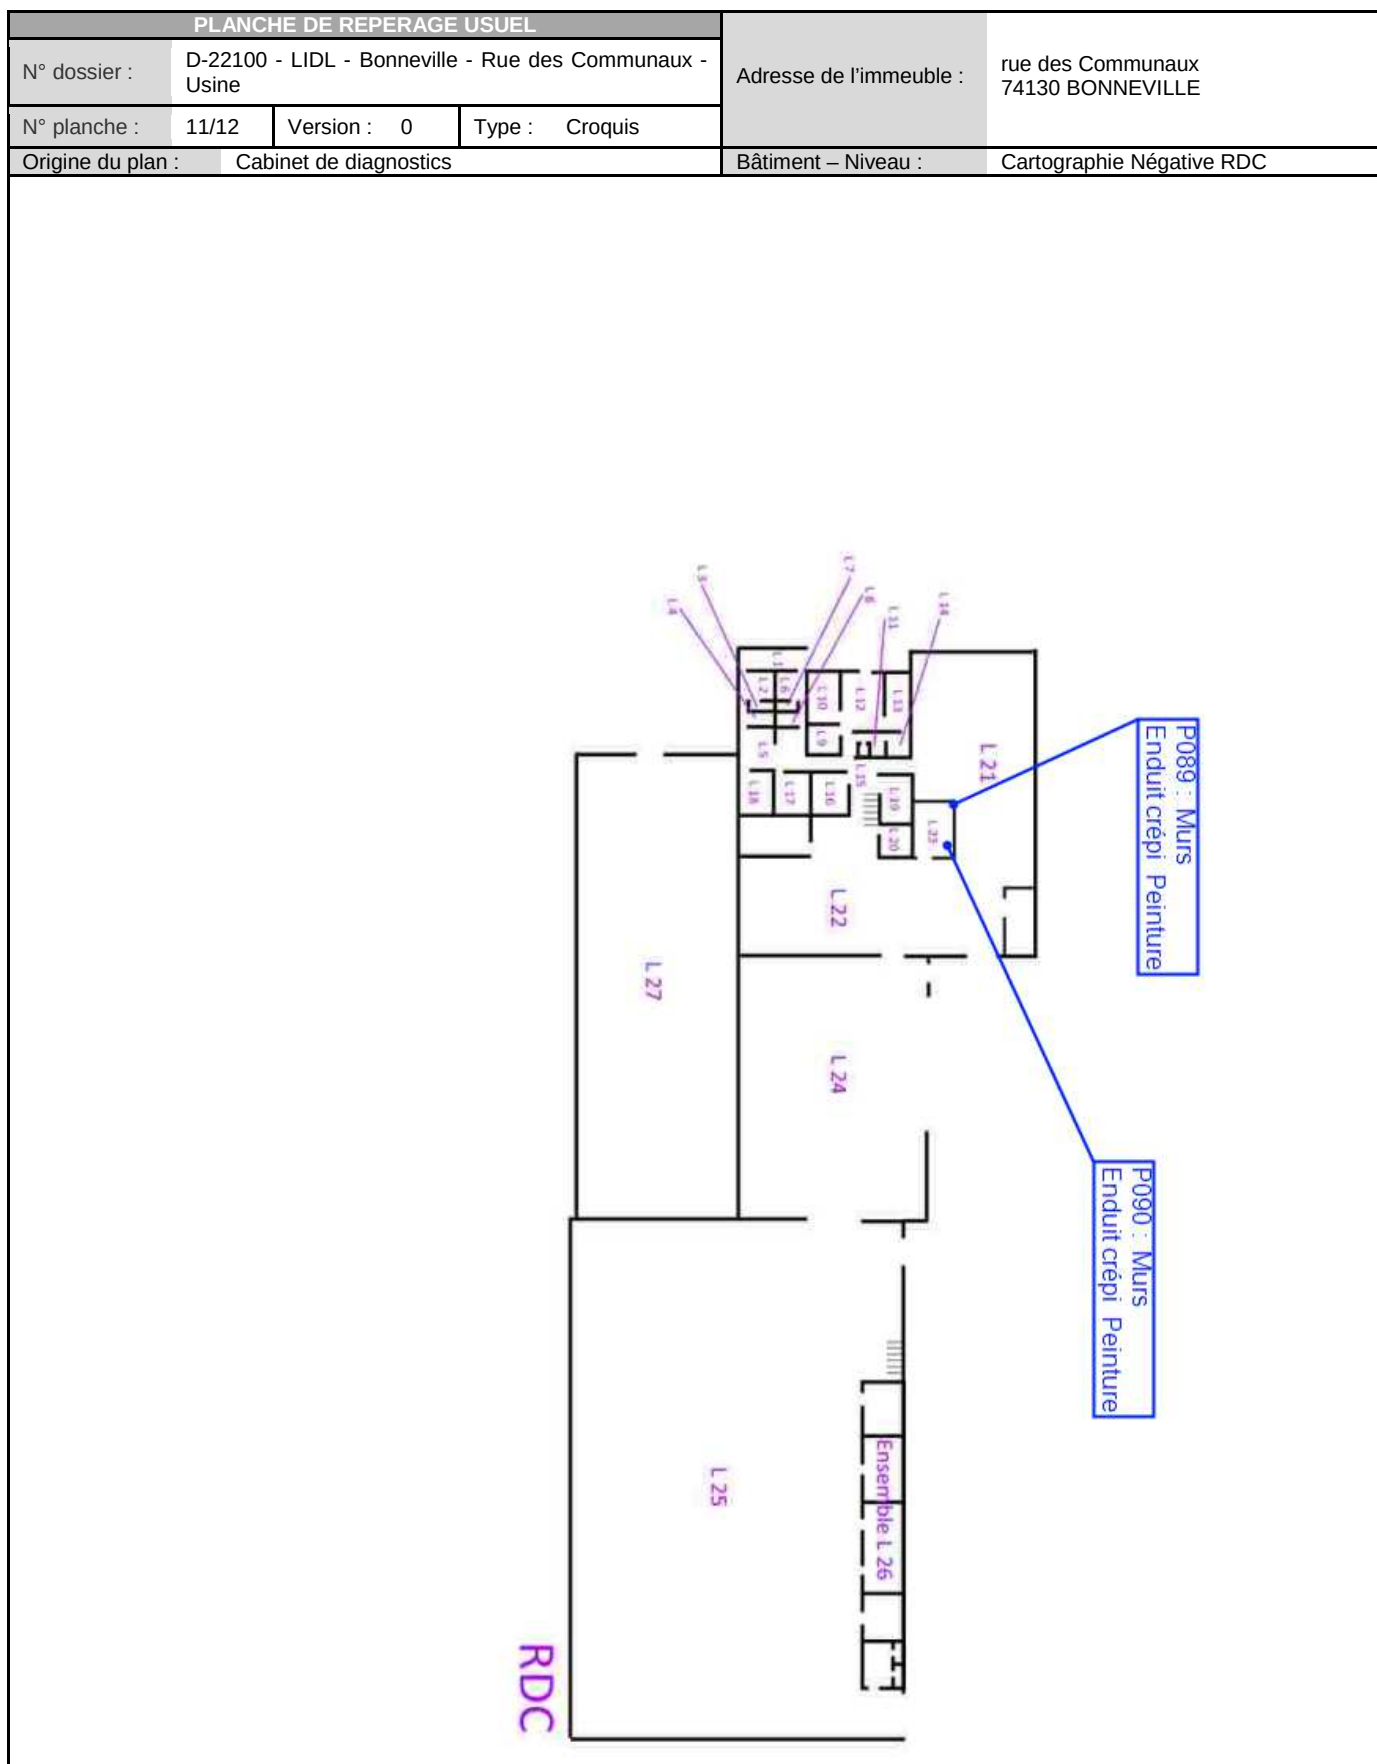

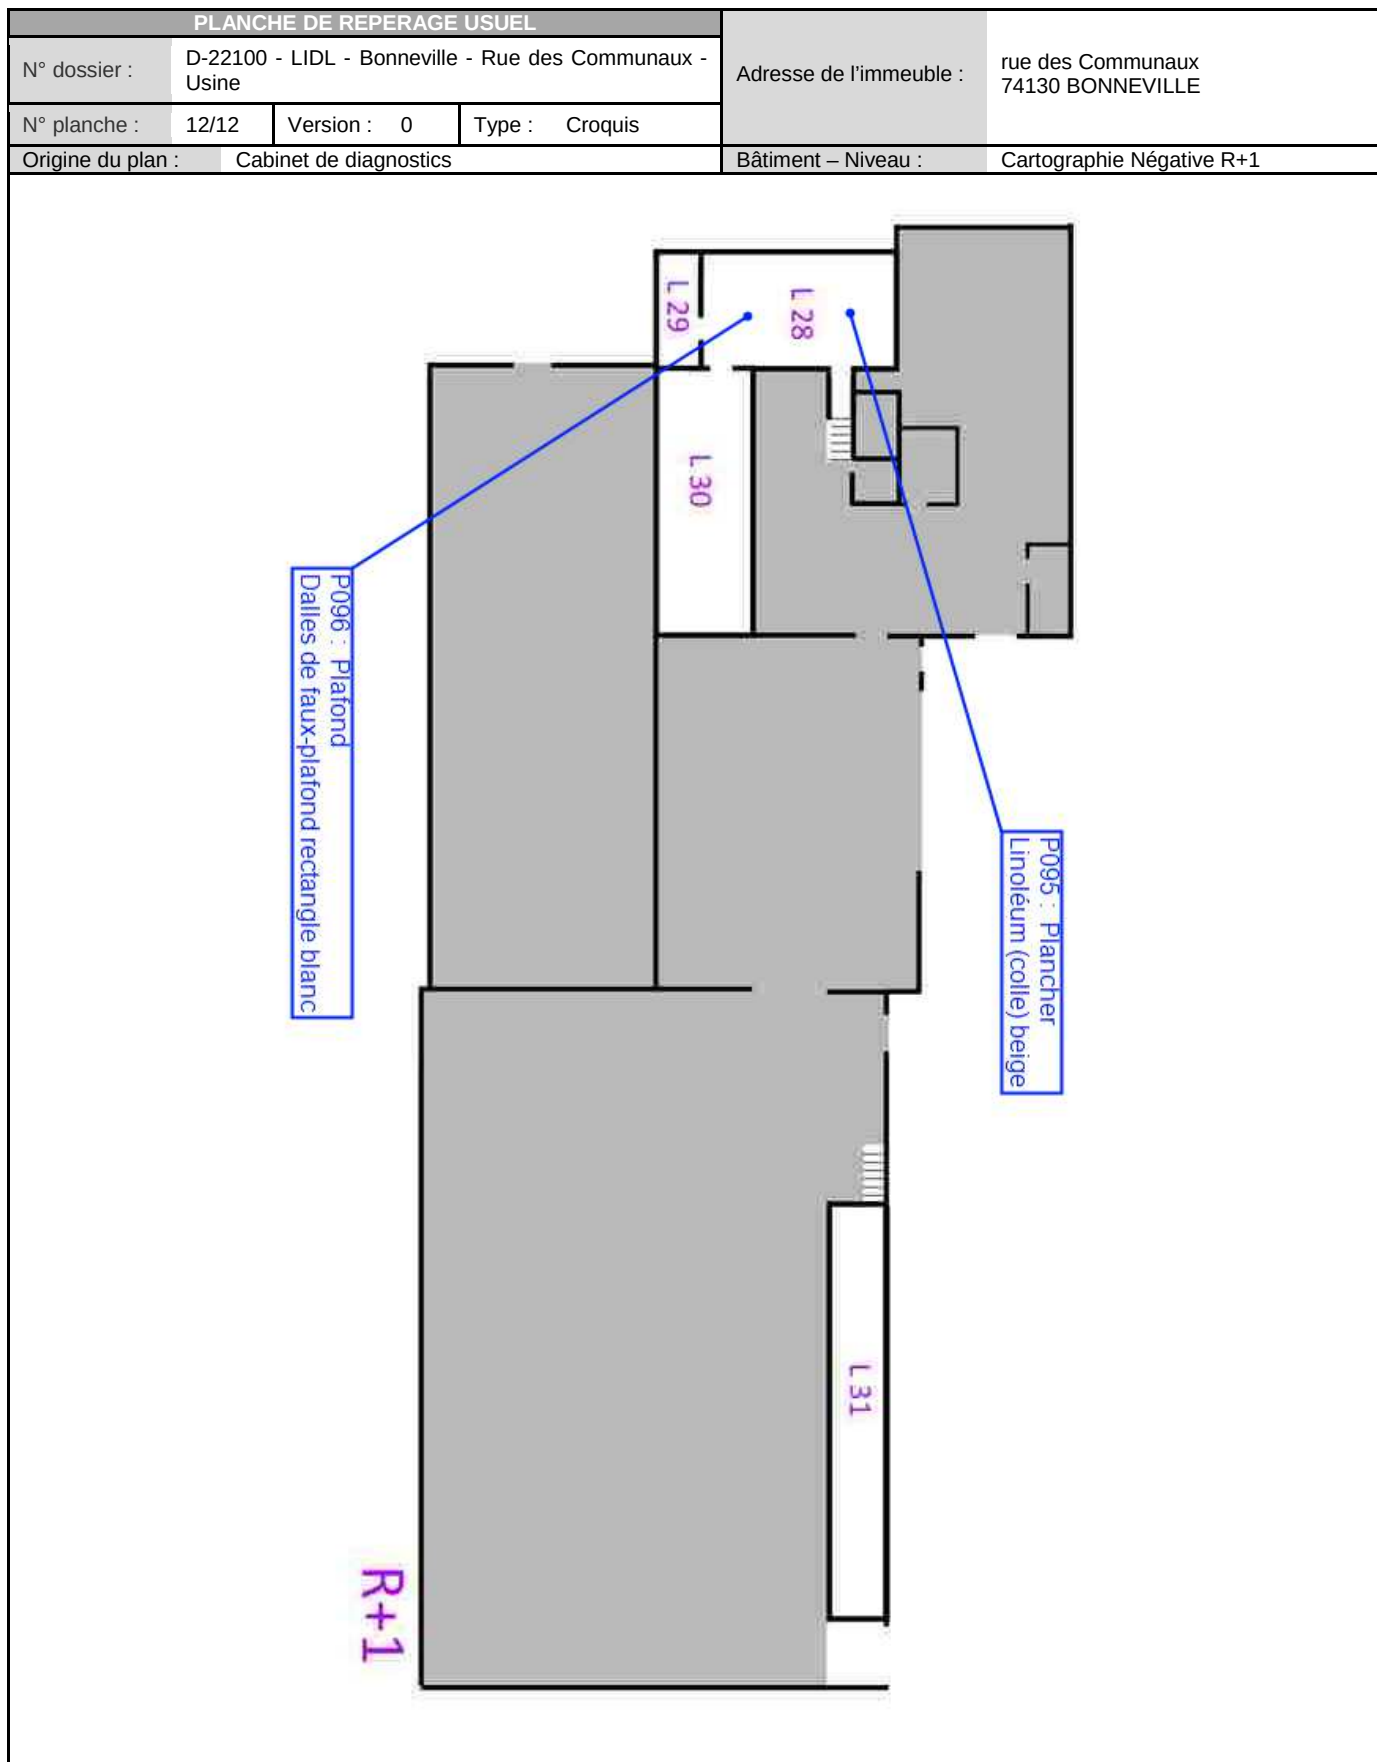

F PROGRAMME DE REPERAGE
Annexe A1 - Norme NF X 46-020 Août 2017
Tableau A.1 (1 sur 9)

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)	
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit				
I	II	III	IV	V	VI	
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités						
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P	1 sondage par tranche de 500 m² jusqu'à 1 000 m² par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)		
	Plaques en matériaux bitumineux	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 1 000 m² au-delà		A	
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M			A (2)	
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	P	1 sondage par tranche de 100 m² jusqu'à 300 m² par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A	
	Ardoises en fibro ciment	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m² au-delà			
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	P			A	
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)		
	Conduits d'eaux pluviales	P				
	Garnissage des joints de dilatation	M	1 sondage sur chaque élément par ZPSO	1 sondage sur chaque élément par partie de ZPSO	A	
	Joints de dilatation	M			A (2)	
	Couvre-joints	P				
	Tresses d'étanchéité à l'air	P			A	
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, <u>costières</u> , etc.)	P		1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Jonctions bitumineuses	M				A
	Solins en fibre ciment	P				
	Colle des solins en fibre ciment	M				A
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	P	1 sondage par tranche de 100 m² jusqu'à 300 m² par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)		
	Isolants fibreux en sous toiture	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m² au-delà			
	Flocages, enduits projetés	M			A	
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	1 sondage par tranche de 100 m² jusqu'à 300 m² par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m² au-delà		A (2)	
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M			A(2)	
	Colles, produits d'accrochage	M			A (2)	
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M			A (2)	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P				

Tableau A.1 (2 sur 9)

Programme de repérage			Sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
2 - Parois verticales extérieures et Façades					
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà		
	Ardoises en fibro ciment	P			
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Peintures des bardages métalliques	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà		
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Carton-amiante	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà		A
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà		A (2)
	Peintures sur béton	M			A (2)
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà		
	Garnissage des joints de dilatation	M	1 sondage sur chaque élément par ZPSO	1 sondage sur chaque élément par partie de ZPSO	A
	Joints de dilatation	M			A (2)
	Couvre-joints	P			
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M			A (2)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	1 sondage par type et par façade	1 sondage par type et par façade	A (2)
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P			
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P			
Éléments associés aux façades	Peintures décoratives	M			A
	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P			
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P			

Tableau A.1 (3 sur 9)

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
3 - Parois verticales intérieures					
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà		A (2)
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions murs/plancher, arêtes...)	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum) Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions murs/plancher, arêtes...)	A(2)
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P			
Poteaux	Flocages	M		1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	Distinguer les poteaux périphériques et intérieurs	A (2)
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO Distinguer les poteaux périphériques et intérieurs Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions poteaux/poutres, arêtes...)	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum) Distinguer les poteaux périphériques et intérieurs Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions poteaux/poutres, arêtes...)	A (2)
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutrelle	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P	Distinguer les poteaux périphériques et intérieurs	Distinguer les poteaux périphériques et intérieurs	

Tableau A.1 (4 sur 9)

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300m ² au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M			A (2)
	Flocages	M			A (2)
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M			A (2)
	Bandes calicot	M			A (2)
	enduits de jointolement des plaques de plâtre	M			A (2)
	Sous couches des tissus muraux	P			
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M			
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
Gainex et coffres verticaux	Flocages	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M			A (2)
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions parois/plancher arêtes...)	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum) Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions parois/plancher arêtes...)	A (2)
	Bandes calicot,	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	enduits de jointolement des plaques de plâtre cartonné	M			A (2)
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P			
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P			
	Isolants intérieurs des portes	P			
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P			
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M			A (2)
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M			A (2)
	Revêtements bitumineux	M			A (2)
	Peintures intumescentes	M			A (2)

Tableau A.1 (5 sur 9)

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
4 - Plafonds et faux plafonds					
Plafonds	Flocages	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A(2)
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà		A(2)
	Panneaux collés vissés ou cloués	P			
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Bandes calicot	P	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà		A
	Sous couches des tissus muraux	P			
	Peintures intumescentes	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Revêtements bitumineux	M			A
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M			A
	Résines	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà		A
Poutres et charpentes	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M			A(2)
	Flocages	M			A(2)
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A(2)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich)	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà		
	Peintures intumescentes	M			A
	Revêtements bitumineux	M			A
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M			A
Gaines et coffres horizontaux	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Flocages	M			A(2)
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A(2)
	Bandes calicot	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà		A
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M			A
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P			
Faux plafonds	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Panneaux et plaques	P			
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Pare vapeur	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà		
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P			
Suspentes et contrevents	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Flocages	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A(2)
	Protections en plâtre	M			A
	Peintures intumescentes	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà		A

Tableau A.1 (6 sur 9)

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
5 - Planchers et planchers techniques					
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A
	Nez de marche	P	Sans objet	1 sondage toutes les 5 volées	
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Colles bitumineuses	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà		
	Colles non bitumineuses	M			
	Moquette	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà		
	Peintures de sol	M			
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Revêtements de sols sportifs	P	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Joints de dilatation et d'assemblage	P		1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Enduit de cuvelage	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M		1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	

Tableau A.1 (7 sur 9)

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
6 - Conduits et accessoires intérieurs					
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M	1 sondage tous les 50 ml pour chaque circuit, chaque diamètre par ZPSO Tenir compte des branchements, piquages, changements de direction	au moins 1 sondage tous les 50 ml pour chaque circuit, chaque diamètre et chaque partie de ZPSO Tenir compte des branchements, piquages, changements de direction	
	Matelas	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M	1 sondage tous les 50 ml pour chaque circuit, chaque diamètre par ZPSO Tenir compte des branchements, piquages, changements de direction	au moins 1 sondage tous les 50 ml pour chaque circuit, chaque diamètre et chaque partie de ZPSO Tenir compte des branchements, piquages, changements de direction	
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M	1 sondage à chaque circuit	au moins 1 sondage à chaque circuit	
	Rubans adhésifs	P			
	Mastics	M			A
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P	1 sondage à chaque circuit, chaque diamètre	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P			A
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P	1 sondage sur chaque type de câble	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)	P	1 sondage sur chaque type de clapet ou volet	1 sondage sur chaque type de clapet ou volet	
	Volets coupe-feu y compris ossature	P			
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M	au moins 1 sondage à chaque circuit, chaque diamètre	au moins 1 sondage à chaque circuit, chaque diamètre et chaque partie de ZPSO	
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P	1 sondage sur chaque colonne	1 sondage sur chaque colonne	
	Joints d'étanchéité des trappes	M			

Tableau A.1 (8 sur 9)

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit			
I	II	III	ZPSO continue	ZPSO discontinue	VI
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques					
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	
	Panneaux des cloisons palières	P			
parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	A
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	P			
	Isolants	P	1 sondage par tranche de 100 m² jusqu'à 300 m² par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m²	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Colles	M			
	Joints	P			
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs	P	1 sondage par machinerie	1 sondage par machinerie	
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...	P	Au moins 1 sondage par type d'élément	Au moins 1 sondage par type d'élément	
	Tresses	P	1 sondage par machinerie	1 sondage par machinerie	A
	Joints plats	P	Au moins 1 sondage par type de joint	Au moins 1 sondage par type de joint	
8 - Équipements divers et accessoires					
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages	M	1 sondage sur chaque type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Bourres	M			
	Tresses	M			A
	Calorifugeages	M			
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	M			
	Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)	M			A
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	P			
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	P	1 sondage sur chaque type	1 sondage sur chaque type	A
	Tresses des diffuseurs	M			A
fusibles à broche	Carton, tresse	P			
canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P			
Coffres-forts	Portes et parois	P			
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P			A
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment	P			

Tableau A.1 (9 sur 9)

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
9 - Fondations et soubassements					
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation	M	1 sondage sur chaque élément par ZPSO	1 sondage sur chaque élément par partie de ZPSO	A
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers					
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment	P	1 sondage à chaque circuit, chaque diamètre	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes	M	1 sondage par tranche de 100 m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
Espaces sportifs	Revêtements de sols	P	1 sondage par tranche de 100m ² jusqu'à 300 m ² de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m ² au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	

G CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 12-04-22

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.


L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 : Aucun

Sens du repérage pour évaluer un local :

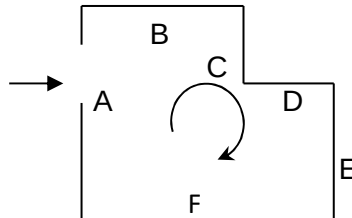

H RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé nous été fourni

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Bâtiments et parties de bâtiments visités	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés
Parking	Réseau égout - Ciment et PVC
	sol parking - Peinture blanche
	clôture - grillage
Toiture	étanchéité toiture - Shingle bitumineux rouge
	étanchéité toiture - Shingle bitumineux vert
	étanchéité toiture - Shingle bitumineux noir
	ensemble des 9 conduits rectangulaires - Fibrociment Non peint
	étanchéité toiture - Calandrite Bitumineuse
	ensemble des skydom - pvc et métal
	ensemble des conduits - Métal Non peint
	Murs façades - Bardage métallique Peinture bleue
	étanchéité toiture (isolation) - isolation fibreuse jaune
	cheminée ciment - Enduit crépi Peinture
Façades extérieures	Murs façades - Bardage métallique Peinture blanche
	Murs façades - Bardage métallique Peinture marron
	Murs façades - Bardage métallique Peinture grise
	Murs façades - isolation derrière bardage jaune fibreux
	Murs façades - mousse fibreuse orange
	Murs façades - isolation derrière bardage gris fibreux
	contour de cadre menuiserie - joint mastic cadre souple gris
	contour de cadre menuiserie - joint mastic cadre souple transparent
	Murs socle de façades - Enduit ciment gris
	Murs façades Ouest - Enduit crépi Peinture
	Murs façades Ouest - Enduit lisse Peinture
	Murs façades Ouest - Joint de dilatation noir souple
	Murs façades Sud - IPN Structure peinture noire
Quai extérieur	Structure IPN - Métal peinture bleue
	Structure IPN - Métal peinture blanche
	Plafond - Bardage métallique Peinture
	Plancher - dalle béton peinture rouge
RDC	
Local n°1	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	Fenêtre + cadre - Métal Peinture
	Murs - Enduit crépi Peinture
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Plancher - dalle béton Non peint
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	fenêtre (châssis fixes) - Joint Mastic de vitrage dur blanc

Bâtiments et parties de bâtiments visités	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés
Local n°2	Murs - Enduit crépi Peinture
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Plancher - dalle béton peinture grise
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	fenêtre (châssis fixes) - Joint Mastic de vitrage dur blanc
	Fenêtre + cadre - Métal Peinture
	radiateur - Métal Peinture
Local n°3	Murs - Enduit crépi Peinture
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Plancher - Carrelage (colle) gris 20 / 20
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	Murs - Faïence (colle) marron 20 / 20
	Murs - Faïence (colle) blanche rectangle
Local n°4	Murs - Enduit crépi Peinture
	Murs - Faïence (colle) marron 20 / 20
	Murs - Faïence (colle) blanche rectangle
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Plancher - Carrelage (colle) gris 20 / 20
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
Local n°5	Murs - Enduit crépi Peinture
	Murs - Faïence (colle) marron 20 / 20
	Murs - Faïence (colle) blanche rectangle
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Plancher - Béton Peinture
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	Plafond - skydom PVC et métal
	radiateur - Métal Peinture
Local n°6	Murs - Enduit crépi Peinture
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Plancher - dalle béton Non peint
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	fenêtre (châssis fixes) - Joint Mastic de vitrage dur blanc
	Fenêtre + cadre - Métal Peinture
	radiateur - Métal Peinture
Local n°7	Murs - Enduit crépi Peinture
	Murs - Faïence (colle) blanche 20 / 20

Bâtiments et parties de bâtiments visités	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Plancher - Carrelage (colle) gris 20 / 20
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
Local n°8	Murs - Enduit crépi Peinture
	Murs - Faïence (colle) marron 20 / 20
	Murs - Faïence (colle) blanche rectangle
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Plancher - Carrelage (colle) gris 20 / 20
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
Local n°9	Murs - Enduit plâtre Gouttelette + peinture
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Plancher - Linoléum (colle) rouge
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	fenêtre (châssis fixes) - Joint Mastic de vitrage dur blanc
	Fenêtre + cadre - Métal Peinture
Local n°10	Murs - Enduit plâtre Gouttelette + peinture
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Plancher - Linoléum (colle) marron
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	fenêtre (châssis fixes) - Joint Mastic de vitrage dur blanc
	Fenêtre + cadre - Métal Peinture
Local n°11	Murs - Enduit plâtre Gouttelette + peinture
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Plancher - Linoléum (colle) rouge
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	fenêtre (châssis fixes) - Joint Mastic de vitrage dur blanc
	Fenêtre + cadre - Métal Peinture
	Murs - panneaux bois Peinture
	Murs - Toile de verre Peinture
Local n°12	Murs - Enduit plâtre Gouttelette + peinture
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Plancher - Linoléum (colle) marron
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	fenêtre (châssis fixes) - Joint Mastic de vitrage dur blanc
	Fenêtre + cadre - Métal Peinture

Bâtiments et parties de bâtiments visités	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés
Local n°13	Murs - Enduit plâtre Gouttelette + peinture
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Plancher - Linoléum (colle) rouge
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	fenêtre (châssis fixes) - Joint Mastic de vitrage dur blanc
	Fenêtre + cadre - Métal Peinture
	Murs - Toile de verre Peinture
Local n°14	Murs - Enduit plâtre Gouttelette + peinture
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Plancher - Linoléum (colle) rouge
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	fenêtre (châssis fixes) - Joint Mastic de vitrage dur blanc
	Fenêtre + cadre - Métal Peinture
	Murs - Toile de verre Peinture
Local n°15	fenêtre (châssis fixes) - Joint Mastic de vitrage dur blanc
	Fenêtre + cadre - Métal Peinture
	Murs - Enduit crépi Peinture
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Plafond - skydom PVC et métal
	Plancher - Béton Peinture
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	radiateur - Métal Peinture
	glissière métal - Métal peinture jaune
	poteaux en béton - Enduit ciment Peinture
Local n°16	Murs - Enduit ciment Peinture
	Murs - panneaux bois Peinture
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Plancher - Linoléum (colle) effet bois
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	Fenêtre + cadre - bois + verre Non peint
	Conduit de fluide - Enveloppe de calorifuge noir
Local n°17	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	Murs - Enduit crépi Peinture
	Plafond - Béton Non peint
	Plancher - Béton Non peint
	Chaudière - Joint de bride fibreux jaune
	Chaudière - isolation fibreuse jaune

Bâtiments et parties de bâtiments visités	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés
	ensemble des jonctions de conduits - Joint de bride fibreux beige
	Conduit de fluide - Enveloppe de calorifuge carton
	conduit rectangulaire encastré - Fibrociment
Local n°18	Murs - Enduit crépi Peinture
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Plancher - dalle béton Non peint
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	Conduit de fluide - Enveloppe de calorifuge souple noir
Local n°19	Murs - Enduit ciment Peinture
	Murs - panneaux bois Peinture
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	Fenêtre + cadre - bois + verre Non peint
	Plancher - Béton Peinture
Local n°20	Murs - Enduit ciment Peinture
	Murs - panneaux bois Peinture
	Plafond - Enduit ciment Peinture
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	Fenêtre + cadre - bois + verre Non peint
	Plancher - Béton Peinture
Local n°21	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	Fenêtre + cadre - Métal Peinture
	Murs - Enduit crépi Peinture
	Plafond - Bardage métallique Peinture
	Plancher - Béton Non peint
	Structure IPN - Métal peinture rouge
	Murs - Bardage métallique Peinture
Local n°22	Murs - Enduit crépi Peinture
	Plafond - Bardage métallique Peinture
	Plancher - Béton Non peint
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	Fenêtre + cadre - Métal Peinture
	Structure IPN - Métal peinture rouge
	évier inox - Tampon bitumineux noir
	sol signalétique - Peinture jaune
	fenêtre (châssis fixes) - Joint Mastic de vitrage dur blanc

Bâtiments et parties de bâtiments visités	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés
	Ensemble des portes + cadres - Métal Peinture
	escalier - Métal Peinture
	Murs - Bardage métallique Peinture
Local n°23	Murs - Enduit crépi Peinture
	Plafond - Béton Non peint
	2 conduits rectangulaires encastrés - Fibrociment
	Plancher - Béton Non peint
	ensemble des jonctions de conduits - Joint de bride fibreux beige
	Ensemble des portes + cadres - Métal Peinture
Local n°24	Ensemble des portes + cadres - Métal Peinture
	Murs - Enduit crépi Peinture
	Plafond - Bardage métallique Peinture
	Plancher - Béton peinture rouge
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	Fenêtre + cadre - Métal Peinture
	Structure IPN - Métal peinture rouge
	Murs - Bardage métallique Peinture
	Structure IPN - Métal peinture bleue
Local n°25	escalier - Métal Peinture
	Murs - Enduit crépi Peinture
	Plafond - Bardage métallique Peinture
	Plancher - Béton peinture bleue et blanche
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	Fenêtre + cadre - Métal Peinture
	Structure IPN - Métal peinture bleue
	Murs - Bardage métallique Peinture
Local n°26	Murs - Enduit ciment Peinture
	Murs - panneaux bois Peinture
	Plafond - Dalles de faux-plafond blanc carré
	Plancher - Béton Peinture
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	Fenêtre + cadre - bois + verre Non peint
	Murs de cloisons - isolation fibreuse jaune
Local n°27	Murs - Enduit crépi Peinture
	Murs - Bardage métallique Peinture
	Plafond - Bardage métallique Peinture
	Plancher - Béton Non peint
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Peinture

Bâtiments et parties de bâtiments visités	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	Structure IPN - Métal peinture rouge
	fenêtre (châssis fixes) - Joint Mastic de vitrage dur blanc
	Fenêtre + cadre - Métal Peinture
1er	
Local n°28	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
	Fenêtre + cadre - Métal Peinture
	Murs - panneaux bois Peinture
	Plafond - Dalles de faux-plafond rectangle blanc
	Plancher - Linoléum (colle) beige
	escalier - Métal Peinture
	Plafond - Bardage métallique Peinture
	Plancher - Bois Non peint
Local n°29	Murs - Bardage métallique Peinture
	Plafond - Bardage métallique Peinture
	Plancher - Bois Non peint
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Non peint
	escalier - Métal Peinture
	Structure IPN - Métal peinture rouge
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
Local n°30	Murs - Bardage métallique Peinture
	Plafond - Bardage métallique Peinture
	Plancher - Bois Non peint
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Non peint
	escalier - Métal Peinture
	Structure IPN - Métal peinture rouge
	Ensemble des portes + cadres - Bois Peinture
Local n°31	Murs - Bardage métallique Peinture
	Plafond - Bardage métallique Peinture
	Plancher - Bois Non peint
	Ensemble Conduits et tuyauterie - PVC et Métal Non peint
	Structure IPN - Métal peinture bleue
	escalier - Métal Peinture

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
PRELEVEMENT : P001

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
isolation derrière bardage - jaune fibreux	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P002

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
mousse fibreuse - orange	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P003

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bardage métallique - Peinture blanche	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P004

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
isolation derrière bardage - jaune fibreux	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P005

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - gris	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs socle de façades - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P006

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint mastic cadre - souple gris	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
contour de cadre menuiserie - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P007

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bardage métallique - Peinture blanche	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P008		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - gris	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs socle de façades - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P009		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint mastic cadre - souple gris	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
contour de cadre menuiserie - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P010		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Quai extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle béton - peinture rouge	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Plancher - Sol	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P011		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Quai extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Métal - peinture blanche	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Structure IPN - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P012		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Quai extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle béton - peinture rouge	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Plancher - Sol	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P013		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bardage métallique - Peinture grise	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P014		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
isolation derrière bardage - gris fibreux	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P015		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bardage métallique - Peinture marron	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P016		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
isolation derrière bardage - gris fibreux	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P017		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bardage métallique - Peinture marron	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P018		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit crépi - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades Ouest - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P019		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit crépi - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades Ouest - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P020		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit lisse - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades Ouest - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P021		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de dilatation - noir souple	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades Ouest - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P022		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit lisse - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades Ouest - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P023		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit crépi - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades Sud - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P024		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint mastic cadre - souple transparent	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
contour de cadre menuiserie - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P025		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit crépi - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades Sud - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P026		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint mastic cadre - souple transparent	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
contour de cadre menuiserie - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P027		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Mastic de vitrage - dur blanc	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
fenêtre (châssis fixes) - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P028		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Mastic de vitrage - dur blanc	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
fenêtre (châssis fixes) - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P029		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Façades extérieures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
IPN Structure - peinture noire	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades Sud - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P030		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calandrite Bitumineuse	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
étanchéité toiture - Toiture	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P031		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bardage métallique - Peinture bleue	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P032		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calandrite Bitumineuse	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
étanchéité toiture - Toiture	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P033		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bardage métallique - Peinture bleue	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs façades - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P034

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibrociment - Non peint	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
ensemble des 9 conduits rectangulaires - Toiture	Présence d'amiante	


PRELEVEMENT : P035

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Shingle bitumineux - rouge	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
étanchéité toiture - Toiture	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P036		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Shingle bitumineux - rouge	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
étanchéité toiture - Toiture		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P037		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Shingle bitumineux - vert	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
étanchéité toiture - Toiture		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P038		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Shingle bitumineux - vert	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
étanchéité toiture - Toiture		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P039		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
isolation fibreuse - jaune	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
étanchéité toiture (isolation) - Toiture		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P040		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
isolation fibreuse - jaune	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
étanchéité toiture (isolation) - Toiture		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P041		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
isolation fibreuse - jaune	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
étanchéité toiture (isolation) - Toiture		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P042		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Shingle bitumineux - noir	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
étanchéité toiture - Toiture		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P043		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit crépi - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
cheminée ciment - Toiture	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P044		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit crépi - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
cheminée ciment - Toiture	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P045		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Shingle bitumineux - noir	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
étanchéité toiture - Toiture	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P046		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Shingle bitumineux - noir	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
étanchéité toiture - Toiture	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P047

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°27
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Mastic de vitrage - dur blanc	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
fenêtre (châssis fixes) - Toutes zones	Présence d'amiante	



PRELEVEMENT : P048

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°27
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Mastic de vitrage - dur blanc	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
fenêtre (châssis fixes) - Toutes zones	Présence d'amiante	


PRELEVEMENT : P049

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	Parking
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture - blanche	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
sol parking - Sol	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P050		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle béton - peinture grise	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P051		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit crépi - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
Murs - Murs		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P052		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P053		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence (colle) - blanche rectangle	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
Murs - Murs		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P054		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence (colle) - marron 20 / 20	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
Murs - Murs		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P055		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage (colle) - gris 20 / 20	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P056		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence (colle) - blanche rectangle	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
Murs - Murs		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P057		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence (colle) - marron 20 / 20	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
Murs - Murs		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P058		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage (colle) - gris 20 / 20	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P059		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence (colle) - blanche 20 / 20	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
Murs - Murs		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P060		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence (colle) - blanche 20 / 20	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
Murs - Murs		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P061		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoléum (colle) - rouge	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P062		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoléum (colle) - marron	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P063		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre - Gouttelette + peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation		Résultat
Murs - Murs		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P064		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°10
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre - Gouttelette + peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs - Murs	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P065		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°11
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Toile de verre - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs - Murs	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P066		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°13
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Toile de verre - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs - Murs	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P067		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
poteaux en béton - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P068		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Mastic de vitrage - dur blanc	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
fenêtre (châssis fixes) - Toutes zones	Présence d'amiante	



PRELEVEMENT : P069

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Mastic de vitrage - dur blanc	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
fenêtre (châssis fixes) - Toutes zones	Présence d'amiante	


PRELEVEMENT : P070

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°16
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enveloppe de calorifuge - noir	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Conduit de fluide - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P071		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°16
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs - Murs	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P072		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°16
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoléum (colle) - effet bois	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Plancher - Sol	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P073		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enveloppe de calorifuge - carton	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Conduit de fluide - Plafond	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P074

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de bride - fibreux beige	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
ensemble des jonctions de conduits - Toutes zones	Présence d'amiante	




PRELEVEMENT : P075

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibrociment	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
conduit rectangulaire encastré - Sol	Présence d'amiante	



PRELEVEMENT : P076

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de bride - fibreux jaune	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Chaudière - Toutes zones	Présence d'amiante	

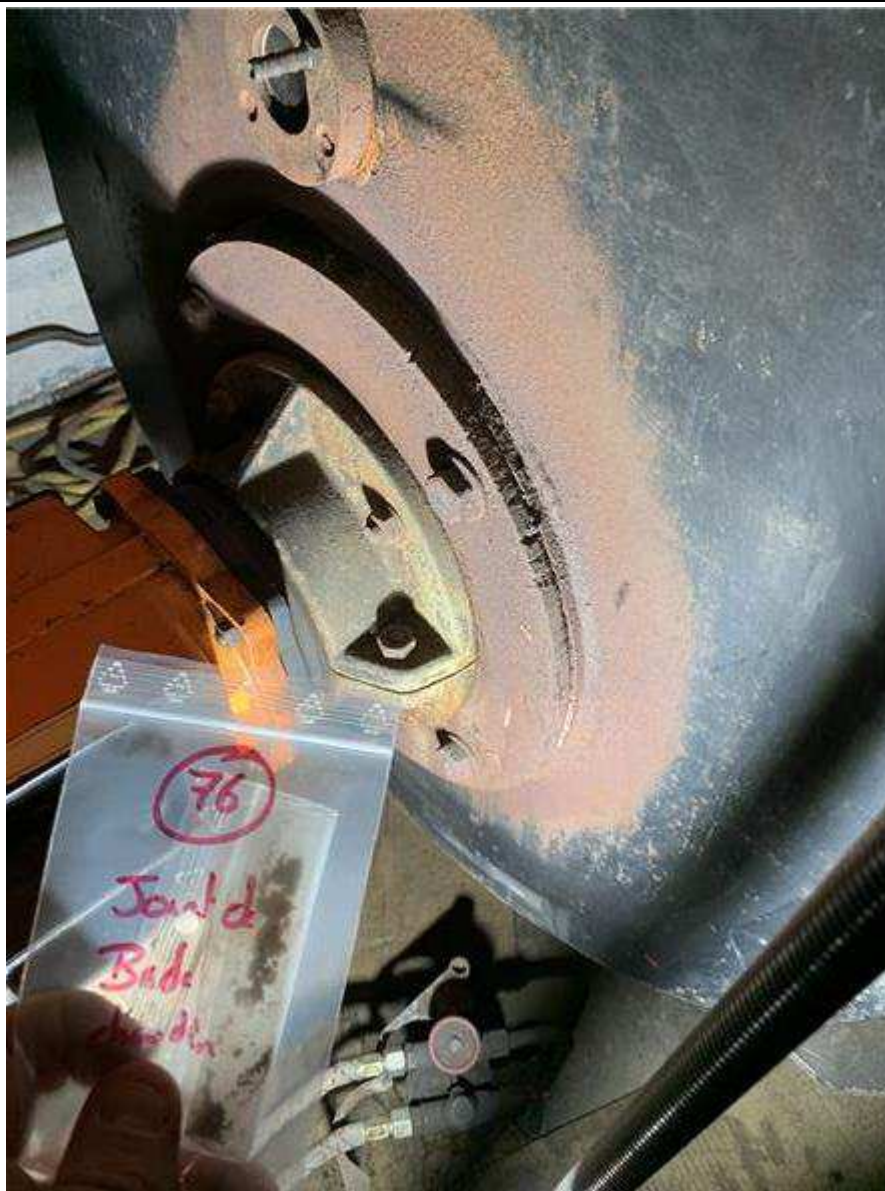
PRELEVEMENT : P077


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
isolation fibreuse - jaune	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Chaudière - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P078		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit crépi - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs - Murs	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P079		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°18
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enveloppe de calorifuge - souple noir	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Conduit de fluide - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P080

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°22
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint Mastic de vitrage - dur blanc	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
fenêtre (châssis fixes) - Toutes zones	Présence d'amiante	

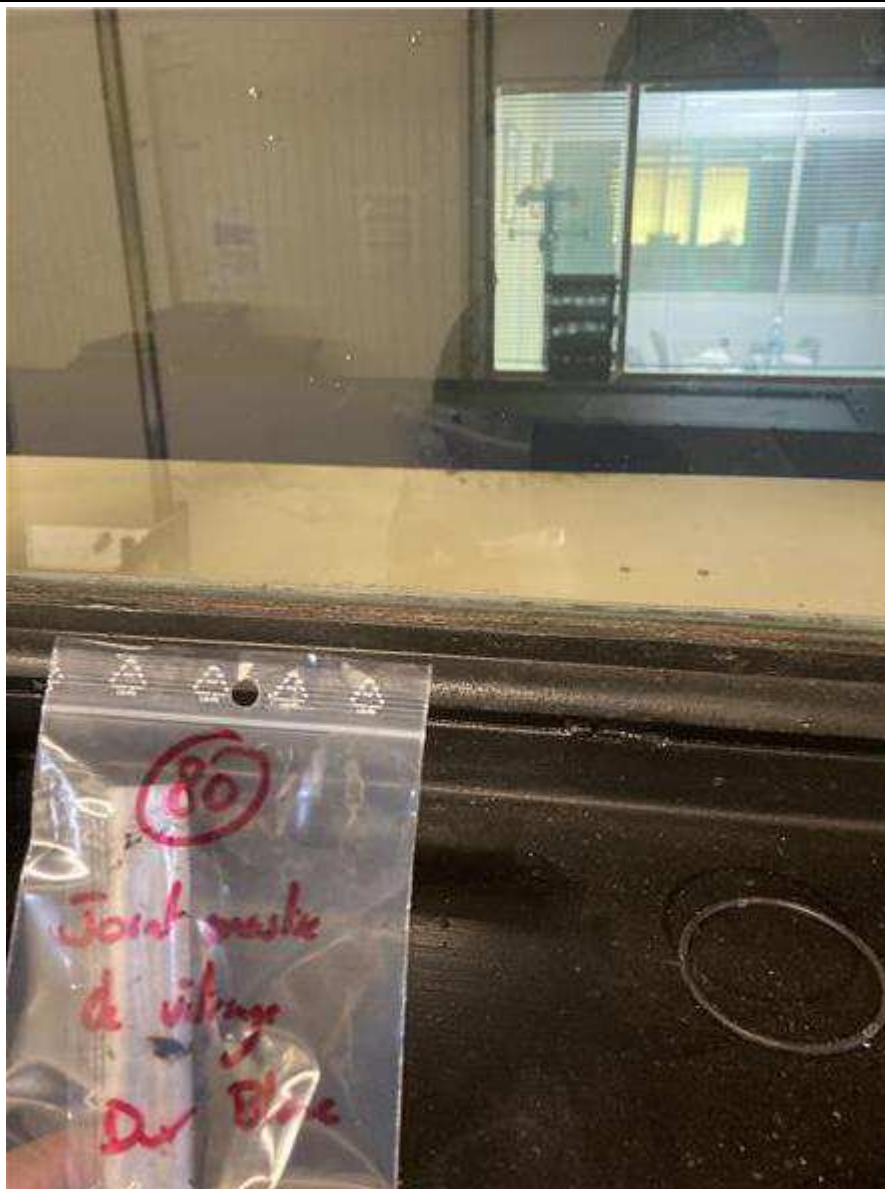
PRELEVEMENT : P081

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°22
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Tampon bitumineux - noir	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
évier inox - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P082		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°22
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture - jaune	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
sol signalétique - Sol	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P083		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°22
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit crépi - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs - Murs	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P084		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°22
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit crépi - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs - Murs	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P085		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°22
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Métal - peinture rouge	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Structure IPN - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P086		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°22
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Métal - peinture noire	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Structure IPN - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P087		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit crépi - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs - Murs	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P088

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibrociment	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
2 conduits rectangulaires encastrés - Sol	Présence d'amiante	


PRELEVEMENT : P089

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°21
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit crépi - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs - Murs	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P090		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°21
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit crépi - Peinture	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs - Murs	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P091		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°24
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - peinture rouge	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Plancher - Sol	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P092		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°24
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Métal - peinture bleue	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Structure IPN - Toutes zones	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P093		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°26
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
isolation fibreuse - jaune	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Murs de cloisons - Murs	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P094		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	RDC - Local n°26
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles de faux-plafond - blanc carré	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P095		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	1er - Local n°28
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Linoléum (colle) - beige	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Plancher - Sol	absence d'amiante	

PRELEVEMENT : P096		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
LIDL DR21 Direction Régionale (DR21)	D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine	1er - Local n°28
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles de faux-plafond - rectangle blanc	12-04-22	LEMONNIER Pierre
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

ANNEXE 2 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

Document 2



(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° A00001542.1 du 26-04-2022
IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

SGI COMPLIANCE

100 Chemin de l'Aumône Vieille - ZA Actiburo 2 - B
13400 AUBAGNE
France

Données du client :

Référence : D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine

Chantier : LIDL DR21

Adresse : rue des Communaux
74130 BONNEVILLE

Date de réception : 15-04-2022

Analyse : 26-04-2022

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparation(s)	Nb de lames/grilles	Analyste(s)	Accréditation
2201475-001	P001 / isolation derrière bardage - jaune fibreux / Façades extérieures - Murs façades	Isolant fibreux beige (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201475-002	P002 / mousse fibreuse - orange / Façades extérieures - Murs façades	Mousse marron (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201475-003	P003 / Bardage métallique - Peinture blanche / Façades extérieures - Murs façades	Peinture gris, vert (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201475-004	P004 / isolation derrière bardage - jaune fibreux / Façades extérieures - Murs façades	Isolant fibreux beige, jaune	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*
2201475-005	P005 / Enduit ciment - gris / Façades extérieures - Murs socle de façades	Enduit compact gris	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée.

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 1 sur 3

FS41-Version 2021.8 Edition 23/11/2021

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP



(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation.

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparations	Nb de lames/grilles	Analysé(s)	Accréditation
2201475-006	P006 / joint mastic cadre - souple gris / Façades extérieures - contour de cadre menuiserie	Joint souple blanc	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201475-007	P007 / Bardage métallique - Peinture blanche / Façades extérieures - Murs façades	Peinture gris, vert (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201475-008	P008 / Enduit ciment - gris / Façades extérieures - Murs socle de façades	Enduit compact gris	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201475-009	P009 / joint mastic cadre - souple gris / Façades extérieures - contour de cadre menuiserie	Joint souple blanc	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201475-010	P010 / dalle béton - peinture rouge / Quai extérieur - Plancher - Sol	Matériau marron, rouge (cassant)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201475-011	P011 / Métal - peinture blanche / Quai extérieur - Structure IPN	Peinture gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201475-012	P012 / dalle béton - peinture rouge / Quai extérieur - Plancher - Sol	Peinture marron + Béton gris (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201475-013	P013 / Bardage métallique - Peinture grise / Façades extérieures - Murs façades	Peinture gris (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :


Nom: Paul SARR
Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables;

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MQLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 2 sur 3

FS41-Version 2021.8 Edition 23/11/2021

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

Amiante Avant Démolition



Accréditation n° 1-6017

Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation.

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparations	Nb de lames/grilles	Analysé(s)	Accréditation
2201475-014	P014 / isolation derrière bardage - gris fibreux / Façades extérieures - Murs façades	Isolant fibreux jaune, noir	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*
2201475-015	P015 / Bardage métallique - Peinture marron / Façades extérieures - Murs façades	Peinture gris, noir (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201475-016	P016 / isolation derrière bardage - gris fibreux / Façades extérieures - Murs façades	Isolant fibreux noir	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*
2201475-017	P017 / Bardage métallique - Peinture marron / Façades extérieures - Murs façades	Peinture gris, noir (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201475-018	P018 / Enduit crépi - Peinture / Façades extérieures - Murs façades Ouest	Matériau beige (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201475-019	P019 / Enduit crépi - Peinture / Façades extérieures - Murs façades Ouest	Matériau beige (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201475-020	P020 / Enduit lisse - Peinture / Façades extérieures - Murs façades Ouest	Peinture blanc + Enduit compact gris (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META: Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META: broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP: attaque chimique.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 3 sur 3

FS41-Version 2021.8 Edition 23/11/2021

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

Document 4


(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation

**RAPPORT D'ESSAI N° A00001550.1 du 26-04-2022
IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

SGI COMPLIANCE

100 Chemin de l'Aumône Vieille - ZA Actiburo 2 - B
13400 AUBAGNE
France

Données du client :

Référence : D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine

Chantier : LIDL DR21

Adresse : rue des Communaux
74130 BONNEVILLE

Date de réception : 15-04-2022

Analyse : 26-04-2022

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	N° de préparation(s)	N° de lames/grilles	Analysé(s)	Accréditation
2201476-001	P021 / Joint de dilatation - noir souple / Façades extérieures - Murs façades Ouest	Matériau blanc, noir (souple)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201476-002	P022 / Enduit lisse - Peinture / Façades extérieures - Murs façades Ouest	Peinture blanc + Enduit compact gris (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201476-003	P023 / Enduit crépi - Peinture / Façades extérieures - Murs façades Sud	Enduit compact gris	META	amiante non détecté	2	4	NTB, CIY	*
2201476-004	P024 / joint mastic cadre - souple transparent / Façades extérieures - contour de cadre menuiserie	Joint souple transparent (faible quantité)	META	amiante non détecté	2	4	NTB, CIY	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 1 sur 3

FS41-Version 2021.8 Edition 23/11/2021

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparations	Nb de lames/grilles	Analysé(s)	Accréditation
2201476-005	P025 / Enduit crépi - Peinture / Façades extérieures - Murs façades Sud	Enduit compact gris	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201476-006	P026 / joint mastic cadre - souple transparent / Façades extérieures - contour de cadre menuiserie	Joint souple transparent (faible quantité)	META	amiante non détecté	2	4	NTB, CIY	*
2201476-007	P027 / Joint Mastic de vitrage - dur blanc / (RDC) Local n°2 - fenêtre (châssis fixes)	Matériau beige, gris (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201476-008	P028 / Joint Mastic de vitrage - dur blanc / (RDC) Local n°12 - fenêtre (châssis fixes)	Matériau blanc, gris (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201476-009	P029 / IPN Stucture - peinture noire / Façades extérieures - Murs façades Sud	Peinture noir (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201476-010	P030 / Calandrite Bitumineuse / Toiture - étanchéité toiture - Toiture	Couche bitumineuse souple noir (faible quantité)	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CIY, NTB	*
2201476-011	P031 / Bardage métallique - Peinture bleue / Toiture - Murs façades	Peinture bleu (poudreux, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.



(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation.

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparations	Nb de lames/grilles	Analysé(s)	Accréditation
2201476-012	P032 / Calandrite Bitumineuse / Toiture - étanchéité toiture - Toiture	Couche bitumineuse souple noir (faible quantité)	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*
2201476-013	P033 / Bardage métallique - Peinture bleue / Toiture - Murs façades	Peinture bleu (poudreuse, faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201476-014	P034 / Fibrociment - Non peint / Toiture - ensemble des 9 conduits rectangulaires - Toiture	Plaque fibrociment gris (avec fibres visibles)	MOLP	chrysotile	2	2	CJY	*
2201476-015	P035 / Shingle bitumineux - rouge / Toiture - étanchéité toiture - Toiture	Couche bitumineuse souple noir	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*
2201476-016	P036 / Shingle bitumineux - rouge / Toiture - étanchéité toiture - Toiture	Couche bitumineuse souple noir + Gravillons beige (inséparables)	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*
2201476-017	P037 / Shingle bitumineux - vert / Toiture - étanchéité toiture - Toiture	Couche bitumineuse souple noir	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*
2201476-018	P038 / Shingle bitumineux - vert / Toiture - étanchéité toiture - Toiture	Couche bitumineuse souple noir	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*
2201476-019	P039 / isolation fibreuse - jaune / Toiture - étanchéité toiture (isolation) - Toiture	Isolant fibreux beige + Particules (inséparables)	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*
2201476-020	P040 / isolation fibreuse - jaune / Toiture - étanchéité toiture (isolation) - Toiture	Isolant fibreux beige + Particules noir (inséparables)	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation écrite de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 3 sur 3

FS41-Version 2021.8 Edition 23/11/2021

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

Document 3


(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° A00001548.1 du 26-04-2022
IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

SGI COMPLIANCE

100 Chemin de l'Aumône Vieille - ZA Actiburo 2 - B
13400 AUBAGNE
France

Données du client :

Référence : D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine

Chantier : LIDL DR21

Adresse : rue des Communaux
74130 BONNEVILLE

Date de réception : 15-04-2022

Analyse : 26-04-2022

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparations(s)	Nb de lames/grilles	Analyste(s)	Accréditation
2201477-001	P041 / isolation fibreuse - jaune / Toiture - étanchéité toiture (isolation) - Toiture	Isolant fibreux beige + Colle bitumineuse noire noir (inséparables)	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*
2201477-002	P042 / Shingle bitumineux - noir / Toiture - étanchéité toiture - Toiture	Couche bitumineuse souple noir	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201477-003	P043 / Enduit crépi - Peinture / Toiture - cheminée ciment - Toiture	Peinture blanc + Enduit compact beige (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201477-004	P044 / Enduit crépi - Peinture / Toiture - cheminée ciment - Toiture	Peinture blanc + Enduit compact beige (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201477-005	P045 / Shingle bitumineux - noir / Toiture - étanchéité toiture - Toiture	Couche bitumineuse souple noir	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*
2201477-006	P046 / Shingle bitumineux - noir / Toiture - étanchéité toiture - Toiture	Couche bitumineuse souple noir	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :


Nom: Paul SARR
Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 1 sur 3

FS41-Version 2021.8 Edition 23/11/2021

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparations	Nb de lames/grilles	Analysé(s)	Accréditation
2201477-007	P047 / Joint Mastic de vitrage - dur blanc / (RDC) Local n°27 - fenêtre (châssis fixes)	Joint de mastic gris	META	chrysotile	1	2	NTB	*
2201477-008	P048 / Joint Mastic de vitrage - dur blanc / (RDC) Local n°27 - fenêtre (châssis fixes)	Joint de mastic gris	META	chrysotile	1	2	NTB	*
2201477-009	P049 / Peinture - blanche / Parking - sol parking - Sol	Peinture blanc + Enduit compact gris (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201477-010	P050 / dalle béton - peinture grise / (RDC) Local n°2 - Plancher - Sol	Béton gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201477-011	P051 / Enduit crépi - Peinture / (RDC) Local n°2 - Murs - Murs	Matériau beige (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201477-012	P052 / Enduit ciment - Peinture / (RDC) Local n°2 - Plafond - Plafond	Matériau beige (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201477-013	P053 / Faïence (colle) - blanche rectangle / (RDC) Local n°3 - Murs - Murs	Colle faïence gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201477-014	P054 / Faïence (colle) - marron 20 / 20 / (RDC) Local n°3 - Murs - Murs	Faïence beige (non analysé) + Colle faïence blanc	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201477-015	P055 / Carrelage (colle) - gris 20 / 20 / (RDC) Local n°3 - Plancher - Sol	Colle carrelage gris (faible quantité)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation écrite de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 2 sur 3

FS41-Version 2021.8 Edition 23/11/2021

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP



(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation.

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparations	Nb de lames/grilles	Analysé(s)	Accréditation
2201477-016	P056 / Faïence (colle) - blanche rectangle / (RDC) Local n°4 - Murs - Murs	Faïence beige (non analysé) + Colle faïence blanc (non analysé)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201477-017	P057 / Faïence (colle) - marron 20 / 20 / (RDC) Local n°5 - Murs - Murs	Faïence beige (non analysé) + Colle faïence blanc, beige (non analysé)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201477-018	P058 / Carrelage (colle) - gris 20 / 20 / (RDC) Local n°8 - Plancher - Sol	Colle carrelage gris	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201477-019	P059 / Faïence (colle) - blanche 20 / 20 / (RDC) Local n°7 - Murs - Murs	Matériau blanc (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201477-020	P060 / Faïence (colle) - blanche 20 / 20 / (RDC) Local n°7 - Murs - Murs	Matériau blanc (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France.

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée.

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Nom : Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 3 sur 3

FS41-Version 2021.8 Edition 23/11/2021

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

Document 5



(*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° A00001551.1 du 26-04-2022
IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

SGI COMPLIANCE

100 Chemin de l'Aumône Vieille - ZA Actiburo 2 - B
13400 AUBAGNE
France

Données du client :

Référence : D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine

Chantier : -

Adresse : rue des Communaux
74130 BONNEVILLE

Date de réception : 15-04-2022

Analyse : 26-04-2022

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparations(s)	Nb de lames/grilles	Analyste(s)	Accréditation
2201478-001	P061 / Linoléum (colle) - rouge / (RDC) Local n°9 - Plancher - Sol	Revêtement souple rouge + Colle plastique jaune (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201478-002	P062 / Linoléum (colle) - marron / (RDC) Local n°12 - Plancher - Sol	Revêtement souple marron + Colle plastique jaune (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201478-003	P063 / Enduit plâtre - Gouttelette + peinture / (RDC) Local n°12 - Murs - Murs	Peinture blanc + Enduit compact gris (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201478-004	P064 / Enduit plâtre - Gouttelette + peinture / (RDC) Local n°10 - Murs - Murs	Peinture blanc + Matériau marron (cassant) (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201478-005	P065 / Toile de verre - Peinture / (RDC) Local n°11 - Murs - Murs	Toile fibreuse blanc + Peinture blanc (inséparables)	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée.

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :


Nom: Paul SARR
Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation écrite de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 1 sur 3

FS41-Version 2021.8 Edition 23/11/2021

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP



(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation.

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparations	Nb de lames/grilles	Analysé(s)	Accréditation
2201478-006	P066 / Toile de verre - Peinture / (RDC) Local n°13 - Murs - Murs	Toile fibreuse blanc + Peinture blanc (inséparables)	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*
2201478-007	P067 / Enduit ciment - Peinture / (RDC) Local n°15 - poteaux en béton	Peinture orange + Enduit compact gris (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201478-008	P068 / Joint Mastic de vitrage - dur blanc / (RDC) Local n°15 - fenêtre (châssis fixes)	Matériau blanc, vert (poudreux)	META	chrysotile	1	2	NTB	*
2201478-009	P069 / Joint Mastic de vitrage - dur blanc / (RDC) Local n°15 - fenêtre (châssis fixes)	Matériau beige, vert (poudreux, faible quantité)	META	chrysotile	1	2	NTB	*
2201478-010	P070 / Enveloppe de calorifuge - noir / (RDC) Local n°16 - Conduit de fluide	Mousse noir	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201478-011	P071 / Enduit ciment - Peinture / (RDC) Local n°16 - Murs - Murs	Matériau blanc, gris (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201478-012	P072 / Linoléum (colle) - effet bois / (RDC) Local n°16 - Plancher - Sol	Revêtement souple beige, jaune + Colle plastique jaune (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201478-013	P073 / Enveloppe de calorifuge - carton / (RDC) Local n°17 - Conduit de fluide - Plafond	Couche cartonnée marron	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :



Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 2 sur 3

FS41-Version 2021.8 Edition 23/11/2021

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparations	Nb de lames/grilles	Analysé(s)	Accréditation
2201478-014	P074 / Joint de bride - fibreux beige / (RDC) Local n°17 - ensemble des jonctions de conduits	Matériau blanc (avec fibres visibles)	MOLP	chrysotile	2	2	CJY	*
2201478-015	P075 / Fibrociment / (RDC) Local n°17 - conduit rectangulaire encastré - Sol	Plaque fibrociment gris (avec fibres visibles)	MOLP	chrysotile	2	2	CJY	*
2201478-016	P076 / Joint de bride - fibreux jaune / (RDC) Local n°17 - Chaudière	Matériau blanc (avec fibres visibles)	MOLP	chrysotile	2	2	CJY	*
2201478-017	P077 / isolation fibreuse - jaune / (RDC) Local n°17 - Chaudière	Isolant fibreux marron	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*
2201478-018	P078 / Enduit crépi - Peinture / (RDC) Local n°17 - Murs - Murs	Matériau compact gris	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201478-019	P079 / Enveloppe de calorifuge - souple noir / (RDC) Local n°18 - Conduit de fluide	Couche bitumineuse souple noir	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*
2201478-020	P080 / Joint Mastic de vitrage - dur blanc / (RDC) Local n°22 - fenêtre (châssis fixes)	Matériau noir (mou)	META	chrysotile	1	2	NTB	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Document 1


(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° A00001540.1 du 26-04-2022
IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

SGI COMPLIANCE

100 Chemin de l'Aumône Vieille - ZA Actiburo 2 - B
13400 AUBAGNE
France

Données du client :

Référence : D-22100 - LIDL - Bonneville - Rue des Communaux - Usine

Chantier : LIDL DR21

Adresse : rue des Communaux
74130 BONNEVILLE

Date de réception : 15-04-2022

Analyse : 26-04-2022

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparations(s)	Nb de lames/grilles	Analyste(s)	Accréditation
2201479-001	P081 / Tampon bitumineux - noir / (RDC) Local n°22 - évier inox	Couche bitumineuse souple noir	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201479-002	P082 / Peinture - jaune / (RDC) Local n°22 - sol signalétique - Sol	Peinture jaune	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201479-003	P083 / Enduit crépi - Peinture / (RDC) Local n°22 - Murs - Murs	Enduit compact gris + Peinture blanc (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201479-004	P084 / Enduit crépi - Peinture / (RDC) Local n°22 - Murs - Murs	Enduit compact gris + Peinture blanc (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201479-005	P085 / Métal - peinture rouge / (RDC) Local n°22 - Structure IPN	Peinture rouge (poudreuse)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201479-006	P086 / Métal - peinture rouge / (RDC) Local n°22 - Structure IPN	Peinture noir, rouge (poudreuse)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsque aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MQLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 1 sur 3

FS41-Version 2021.8 Edition 23/11/2021

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP



(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation.

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparations	Nb de lames/grilles	Analysé(s)	Accréditation
2201479-007	P087 / Enduit crépi - Peinture / (RDC) Local n°23 - Murs - Murs	Enduit compact gris + Peinture blanc (poudreux) (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201479-008	P088 / Fibrociment / (RDC) Local n°23 - 2 conduits rectangulaires encastrés - Sol	Plaque fibrociment gris	MOLP	chrysotile	2	2	CJY	*
2201479-009	P089 / Enduit crépi - Peinture / (RDC) Local n°21 - Murs - Murs	Enduit compact gris + Peinture beige (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201479-010	P090 / Enduit crépi - Peinture / (RDC) Local n°21 - Murs - Murs	Enduit compact gris + Peinture blanc (poudreux) (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201479-011	P091 / Béton - peinture rouge / (RDC) Local n°24 - Plancher - Sol	Béton gris + Peinture rouge (inséparables)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201479-012	P092 / Métal - peinture bleue / (RDC) Local n°24 - Structure IPN	Peinture bleu (poudreux)	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201479-013	P093 / isolation fibreuse - jaune / (RDC) Local n°26 - Murs de cloisons - Murs	Isolant fibreux jaune	MOLP + META	amiante non détecté	3	2-2	CJY, NTB	*
2201479-014	P094 / Dalles de faux-plafond - blanc carré / (RDC) Local n°26 - Plafond - Plafond	Faux plafond fibreux beige, gris	MOLP + META	amiante non détecté	3	2-2	CJY, NTB	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée

Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Nom: Paul SARR
Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables;

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.

Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 2 sur 3

FS41-Version 2021.8 Edition 23/11/2021

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

Amiante Avant Démolition



(*) Seules les prestations identifiées par le symbole * sont couvertes par l'accréditation.

N° échantillon	Description et localisation client	Description laboratoire	Méthode	Résultat	Nb de préparations	Nb de lames/grilles	Analysés(s)	Accréditation
2201479-015	P095 / Linoléum (colle) - beige / (1er) Local n°28 - Plancher - Sol	Revêtement souple beige	META	amiante non détecté	1	2	NTB	*
2201479-016	P096 / Dalles de faux-plafond - rectangle blanc / (1er) Local n°28 - Plafond - Plafond	Faux plafond fibreux beige, gris	MOLP + META	amiante non détecté	3	2 - 2	CJY, NTB	*

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse au sein du laboratoire Fibrecount France.

Méthode: MOD01 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission et/ou par microscopie optique à lumière polarisée
Normes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Remarques :

Nom: Paul SARR

Fonction RESPONSABLE TECHNIQUE

META : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables. La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.
Principe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.
Principe de traitement des analyses au MOLP : attaque chimique.
Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantillons sont conservés pendant 6 mois, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de manière illimitée.

Page : 3 sur 3

FS41-Version 2021.8 Edition 23/11/2021

Banque : 10096 IBAN : FR76 1009 6182 8100 0815 5550 160 BIC : CMCIFRPP

Amiante Avant Démolition

ANNEXE 3 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ*Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)*

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales**a) Dangerosité de l'amiante**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toutes natures susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du

travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ATTESTATION(S)

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, **Aon**, courtiers en assurances à Rotterdam, confirmons avoir établi la police d'assurance suivante:

Numéro de police : V0100096498

Prenuer : SGI Compliance B.V.

Assuré : SGI Compliance France SARL

Somme assurée : EUR 2.500.000,00 par sinistre, dommages corporels et matériels confondus et EUR 5.000.000,00 par année d'assurances
EUR 1.000.000,00 par sinistre, dommages corporels et immatériels pur confondus pour le client, et EUR 2.000.000,00 par année

Assureur : 100% HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Directie voor Nederland

Date d'effet : Le 30 mai 2021

Prochaine échéance : Le 30 mai 2022

Durée du contrat : Un an avec tacite reconduction annuelle

Police d'assurance responsabilité civile, numéro V0100096498 par Aon aux conditions générales.
En cas de différences entre le texte de la police et le texte du présent document, le texte de la police prévaudra.

Fait à Rotterdam, 28 Juliette
2021 Aon



Aon Risk Solutions
P.O. Box 518, 3000 AM Rotterdam | Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam, The Netherlands
t +31 (0)10 448 89 11 | aon.nl
Aon Nederland | Trade register Rotterdam 24061634 | VAT NL 8006.78.746.B.01
BIC: RABONL2U | IBAN: NL81RABO0633026477



The General Terms and Conditions of Aon apply to all services performed by Aon.
The General Terms and Conditions can be viewed at www.aon.nl/algemeenvoorwaarden and will be sent free of charge upon request.

100008

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Accréditation
n°4-0557
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C - 0607

CERTIFICATION DE PERSONNES
attribuée à :
Pierre LEMONNIER
Dans les domaines suivants :

Amiante sans mention - Secteur B : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	Obtenu le : 28/11/2017	Valable jusqu'au : 27/11/2022*
Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluations périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, de d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis		
Amiante avec mention - Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	Obtenu le : 01/03/2018	Valable jusqu'au : 27/11/2022*
Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluations périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, de d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis		
Plomb sans mention - Secteur A : Certification de personnes réalisant des constats de risque d'exposition au plomb (CREP)	Obtenu le : 28/11/2017	Valable jusqu'au : 27/11/2022*
Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.		
Termites - Secteur C : certification des personnes réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, en outre-mer	Obtenu le : 19/06/2020	Valable jusqu'au : 18/06/2027*
Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.		
Termites - Secteur C : certification des personnes réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, en métropole	Obtenu le : 28/11/2017	Valable jusqu'au : 27/11/2022*
Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.		

Fait à STRASBOURG, le 24 août 2021

Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER



*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : b.2.c@orange.fr • www.b2c-france.com