


AUTOCONTROLE PAR INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX USEES

Client	: COLAS CENTRE OUEST ZI des plesses 14 RUE LOUIS LAGRANGE 85180 CHATEAU D'OLONNE
Chantier	: BOIS DE CENE POLE SPORTIF
Référence du dossier	: C-0214-2025
Date d'inspection	: 13/03/2025
Distance totale inspectée	: 81.70 ml
Distance totale non inspectée	: 0.00 ml
Distance Totale	: 81.70 ml


Entreprise GUY challancin
24 rue du chêne lassé
BP 50393
44819 SAINT HERBLAIN Cedex

Y. LALEU



Opérateur

A. PHAN



Vérificateur/Approbateur

**Entreprise GUY challancin**

24 rue du chêne lassé
BP 50393
44819 SAINT HERBLAIN Cedex

**AUTOCONTROLE PAR
INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX D'EAUX
USEES****SOMMAIRE**


BOIS DE CENE - POLE SPORTIF EU	3
Tronçon U2 - U3	4
Tronçon U2 - U1	7
Tronçon U1 - U0	10
Regard U1	13
Regard U2	14
Regard U3	15
Regard U4	16
Regard U5	17
Regard U0	18
Synthèse	19
Inventaire des observations	20
Photographies	21

Client : COLAS CENTRE OUEST
Chantier : BOIS DE CENE
POLE SPORTIF

Référence du dossier : C-0214-2025

N° de Page : 2 / 21

BOIS DE CENE - POLE SPORTIF EU

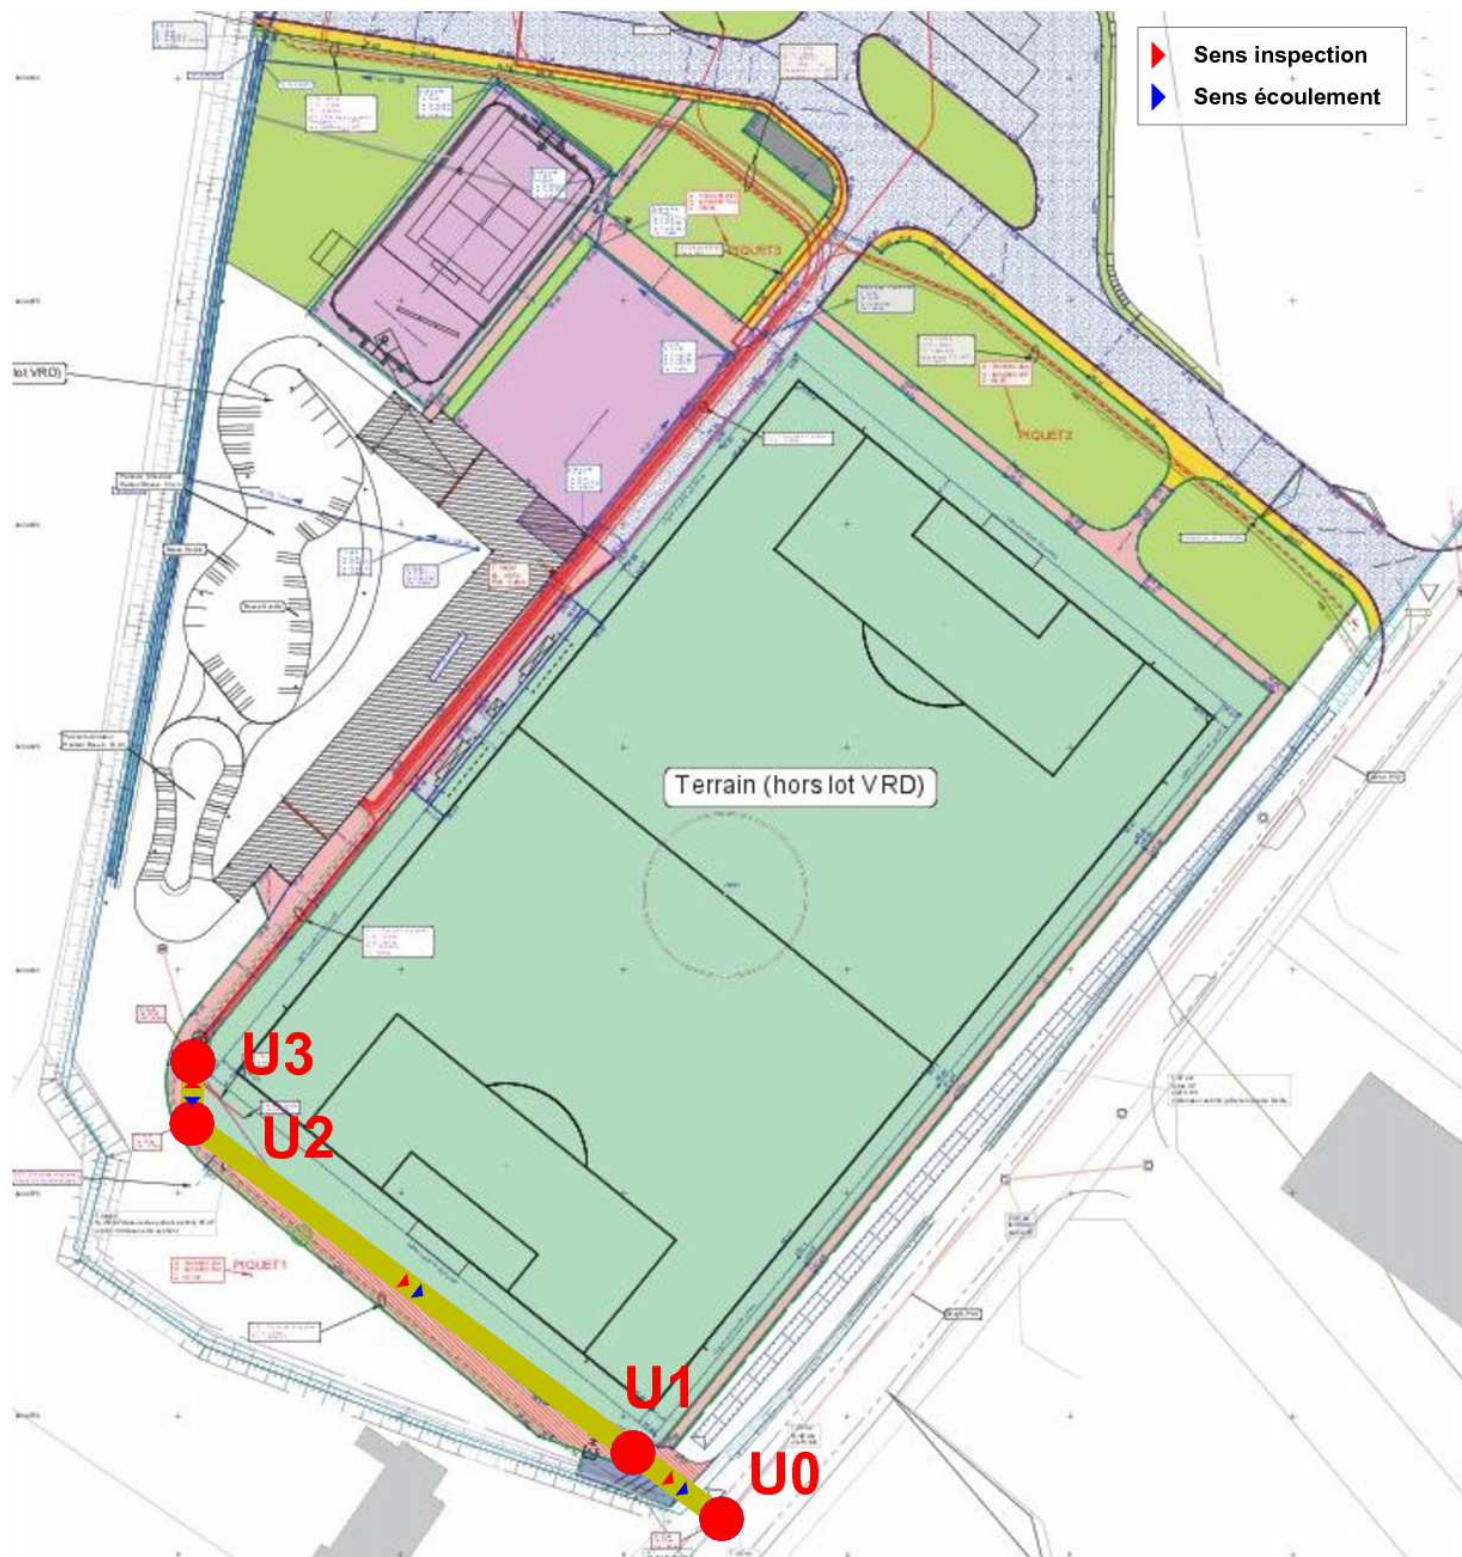

TRONÇON U2 - U3
Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (A) Contrôle final d'une nouvelle construction
Ville ou village (AAN) : BOIS DE CENE
Emplacement (AAJ) : POLE SPORTIF
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (C) Inconnue
Entreprise canalisatrice : COLAS
Date d'inspection (ABF) : 13/03/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : Y. LALEU
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : U2
Référence du noeud 2 (AAF) : U3
Référence du noeud de départ (AAB) : U2
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (A) Collecteur d'eaux usées uniquement
Longueur du tronçon : 7.00 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 7.00 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø200mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Longueur unitaire de tuyau (ACG) : 3m

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Forme terminée
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ

Informations Particulières

Remarque générale (ADE) :
IDENTIFICATION MATERIEL : F906-CH030296 - F906 TO70 CM150290

Inspection :  =Normal  =Inverse


Client : COLAS CENTRE OUEST
Chantier : BOIS DE CENE
POLE SPORTIF

Référence du dossier : C-0214-2025

N° de Page : 4 / 21

TRONÇON U2 - U3

	Distance	Pente	Compteur
	0.00 ml		00:00:00
Observation au niveau d'un assemblage.			
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=2%			
(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite			
Référence du noeud = U2			
(BCC.B) Courbure du collecteur - vers la droite			
			
P(U2_ - U3)D0001			
			
P(U3_ - U4)D0001			

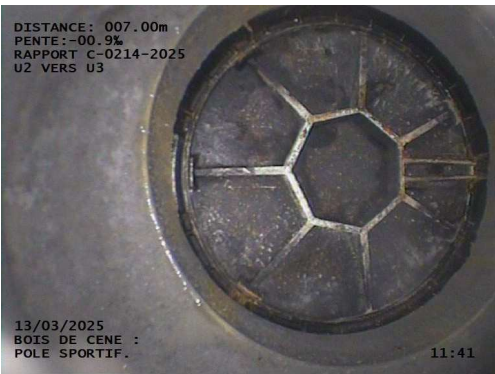	Distance	Pente	Compteur
	7.00 ml	-0.9 mm/m	00:00:43
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=2%			
(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite			
Référence du noeud = U3			
			
P(U2 - U3)D0002			


Inspection : =Normal =Inverse

Client : COLAS CENTRE OUEST
Chantier : BOIS DE CENE
POLE SPORTIF

Référence du dossier : C-0214-2025

N° de Page : 5 / 21

DÉNIVELLATION U2 - U3

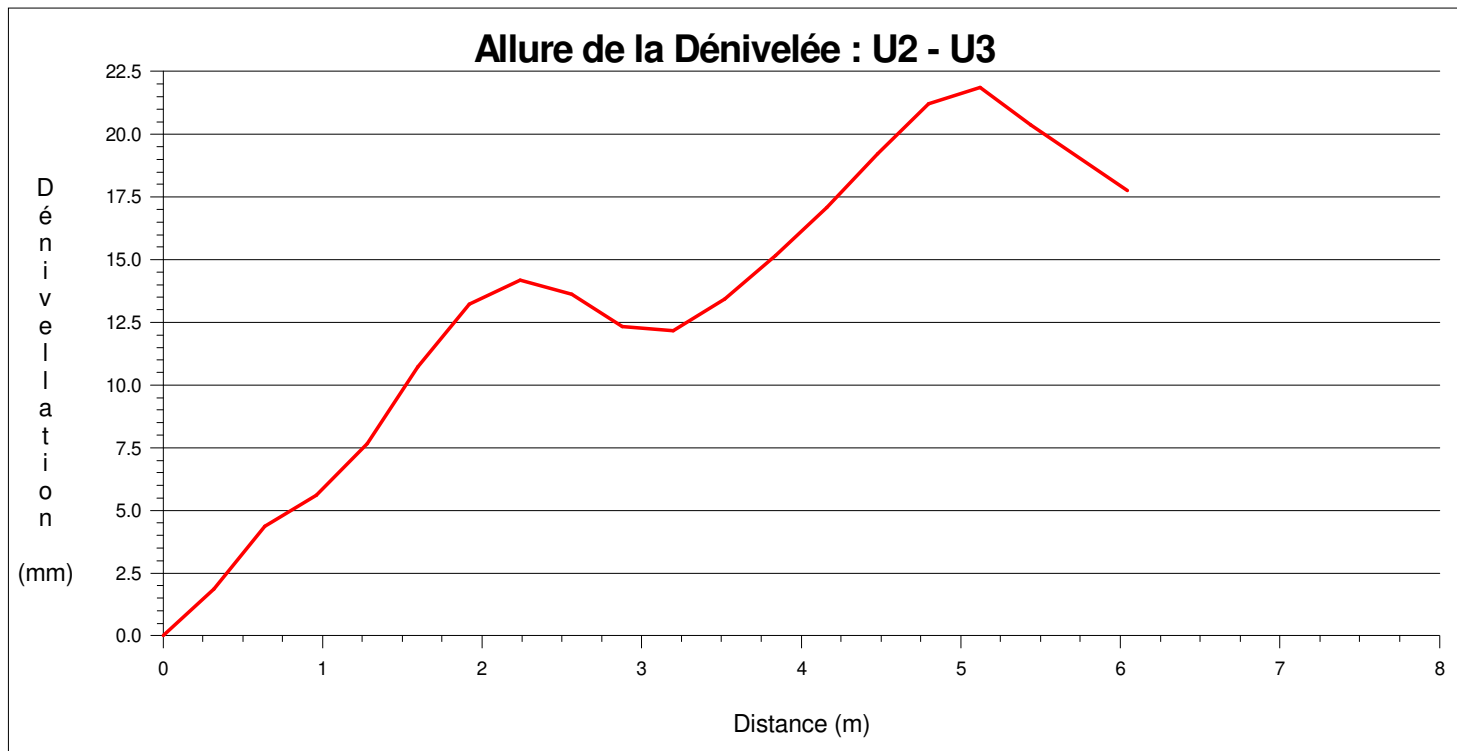

TRONÇON U2 - U1
Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (A) Contrôle final d'une nouvelle construction
Ville ou village (AAN) : BOIS DE CENE
Emplacement (AAJ) : POLE SPORTIF
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (C) Inconnue
Entreprise canalistrice : COLAS
Date d'inspection (ABF) : 13/03/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : Y. LALEU
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : U2
Référence du noeud 2 (AAF) : U1
Référence du noeud de départ (AAB) : U2
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (A) Collecteur d'eaux usées uniquement
Longueur du tronçon : 62.20 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 62.20 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø200mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Longueur unitaire de tuyau (ACG) : 3m

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Forme terminée
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ

Informations Particulières

Remarque générale (ADE) :
IDENTIFICATION MATERIEL : F906-CH030296 - F906 TO70 CM150290



Distance	Pente	Compteur
0.00 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=2%
(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = U2



Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : COLAS CENTRE OUEST
Chantier : BOIS DE CENE
POLE SPORTIF

Référence du dossier : C-0214-2025

N° de Page : 7 / 21

TRONÇON U2 - U1

	Distance	Pente	Compteur	DISTANCE : 021.55m PENTE : -03.4‰ RAPPORT C-0214-2025 U2 VERS U1  13/03/2025 BOIS DE CENE : POLE SPORTIF. 11:57
	21.55 ml	-3.4 mm/m	00:01:23	
Observation au niveau d'un assemblage. (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=2% (BDA) Photographie générale				P(U2 - U1)D0002
	Distance	Pente	Compteur	DISTANCE : 044.70m PENTE : 03.3‰ RAPPORT C-0214-2025 U2 VERS U1  13/03/2025 BOIS DE CENE : POLE SPORTIF. 11:58
	44.70 ml	3.3 mm/m	00:02:56	
Observation au niveau d'un assemblage. (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=2% (BDA) Photographie générale				P(U2 - U1)D0003
	Distance	Pente	Compteur	DISTANCE : 062.20m PENTE : -17.5‰ RAPPORT C-0214-2025 U2 VERS U1  13/03/2025 BOIS DE CENE : POLE SPORTIF. 11:59
	62.20 ml	-17.5 mm/m	00:04:02	
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=2% (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = U1				P(U2 - U1)D0004


Inspection : =Normal =Inverse

Client : COLAS CENTRE OUEST
Chantier : BOIS DE CENE
POLE SPORTIF

Référence du dossier : C-0214-2025

N° de Page : 8 / 21

DÉNIVELLATION U2 - U1

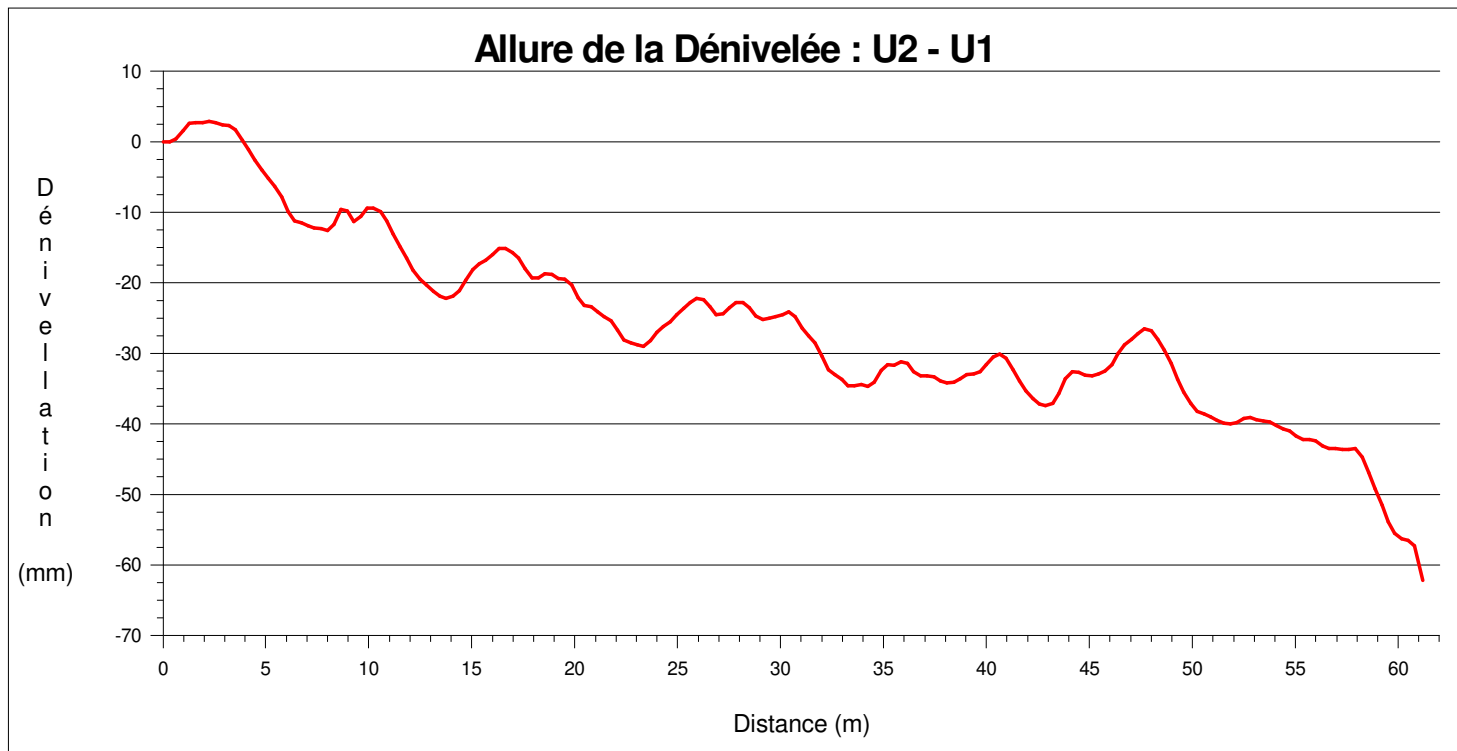

TRONÇON U1 - U0
Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (A) Contrôle final d'une nouvelle construction
Ville ou village (AAN) : BOIS DE CENE
Emplacement (AAJ) : POLE SPORTIF
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (C) Inconnue
Entreprise canalistrice : COLAS
Date d'inspection (ABF) : 13/03/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : Y. LALEU
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : U1
Référence du noeud 2 (AAF) : U0
Référence du noeud de départ (AAB) : U1
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (A) Collecteur d'eaux usées uniquement
Longueur du tronçon : 12.50 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 12.50 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø200mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Longueur unitaire de tuyau (ACG) : 3m

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Forme terminée
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ

Informations Particulières

Remarque générale (ADE) :
IDENTIFICATION MATERIEL : F906-CH030296 - F906 TO70 CM150290



Distance	Pente	Compteur
0.00 ml	0.0 mm/m	00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=2%
(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = U1



P(U1 - U0)D0001

Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : COLAS CENTRE OUEST
Chantier : BOIS DE CENE
POLE SPORTIF

Référence du dossier : C-0214-2025

N° de Page : 10 / 21

TRONÇON U1 - U0

	Distance	Pente	Compteur
	12.50 ml	-3.2 mm/m	00:01:01
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=2% (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = U0			
			
P(U1 - U0)D0002			


Inspection : =Normal =Inverse

Client : COLAS CENTRE OUEST
Chantier : BOIS DE CENE
POLE SPORTIF

Référence du dossier : C-0214-2025

N° de Page : 11 / 21

DÉNIVELLATION U1 - U0

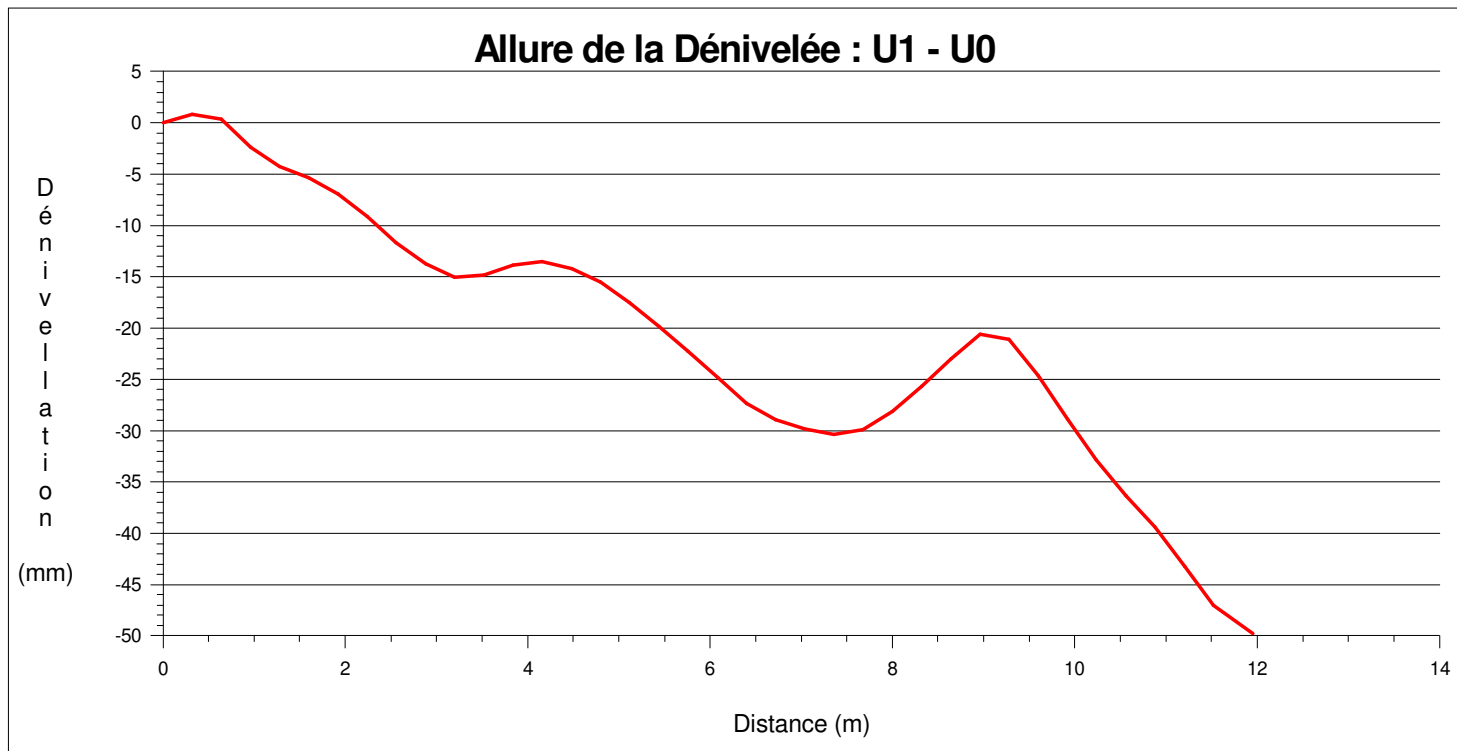

REGARD U1
Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (A) Contrôle final d'une nouvelle construction
Ville ou village (CAN) : BOIS DE CENE
Emplacement (CAJ) : POLE SPORTIF
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (C) Inconnue
Entreprise canalisatrice : COLAS
Date d'inspection (CBF) : 13/03/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : Y. LALEU
Méthode d'inspection (CBE) : (A) Inspection directe du regard de visite par un inspecteur

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : U1
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (A) Collecteur d'eaux usées uniquement
Profondeur (m) :
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisations

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Longueur unitaire des éléments (CCG) : 1m
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Types de système de descente (CCS) : (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT) : (D) Métal enrobé de plastique

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (A) Le regard de visite a été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (A) Pas de précipitations
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Forme terminée
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (A) Radier de la conduite sortante la plus basse

Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : COLAS CENTRE OUEST
Chantier : BOIS DE CENE
POLE SPORTIF

Référence du dossier : C-0214-2025

N° de Page : 13 / 21

REGARD U2
Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (A) Contrôle final d'une nouvelle construction
Ville ou village (CAN) : BOIS DE CENE
Emplacement (CAJ) : POLE SPORTIF
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (C) Inconnue
Entreprise canalisatrice : COLAS
Date d'inspection (CBF) : 13/03/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : Y. LALEU
Méthode d'inspection (CBE) : (A) Inspection directe du regard de visite par un inspecteur

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : U2
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (A) Collecteur d'eaux usées uniquement
Profondeur (m) :
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisations

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Longueur unitaire des éléments (CCG) : 1m
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Types de système de descente (CCS) : (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT) : (D) Métal enrobé de plastique

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (A) Le regard de visite a été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (A) Pas de précipitations
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Forme terminée
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (A) Radier de la conduite sortante la plus basse

Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : COLAS CENTRE OUEST
Chantier : BOIS DE CENE
POLE SPORTIF

Référence du dossier : C-0214-2025

N° de Page : 14 / 21

REGARD U3
Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (A) Contrôle final d'une nouvelle construction
Ville ou village (CAN) : BOIS DE CENE
Emplacement (CAJ) : POLE SPORTIF
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (C) Inconnue
Entreprise canalisatrice : COLAS
Date d'inspection (CBF) : 13/03/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : Y. LALEU
Méthode d'inspection (CBE) : (A) Inspection directe du regard de visite par un inspecteur

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : U3
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (A) Collecteur d'eaux usées uniquement
Profondeur (m) :
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisations

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Longueur unitaire des éléments (CCG) : 1m
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Types de système de descente (CCS) : (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT) : (D) Métal enrobé de plastique

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (A) Le regard de visite a été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (A) Pas de précipitations
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Forme terminée
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (A) Radier de la conduite sortante la plus basse

Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : COLAS CENTRE OUEST
Chantier : BOIS DE CENE
POLE SPORTIF

Référence du dossier : C-0214-2025

N° de Page : 15 / 21

REGARD U4
Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (A) Contrôle final d'une nouvelle construction
Ville ou village (CAN) : BOIS DE CENE
Emplacement (CAJ) : POLE SPORTIF
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (C) Inconnue
Entreprise canalisatrice : COLAS
Date d'inspection (CBF) : 13/03/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : Y. LALEU
Méthode d'inspection (CBE) : (A) Inspection directe du regard de visite par un inspecteur

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : U4
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (A) Collecteur d'eaux usées uniquement
Profondeur (m) :
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisations

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Longueur unitaire des éléments (CCG) : 1m
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Types de système de descente (CCS) : (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT) : (D) Métal enrobé de plastique

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (A) Le regard de visite a été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (A) Pas de précipitations
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Forme terminée
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (A) Radier de la conduite sortante la plus basse

Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : COLAS CENTRE OUEST
Chantier : BOIS DE CENE
POLE SPORTIF

Référence du dossier : C-0214-2025

N° de Page : 16 / 21

REGARD U5
Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (A) Contrôle final d'une nouvelle construction
Ville ou village (CAN) : BOIS DE CENE
Emplacement (CAJ) : POLE SPORTIF
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (C) Inconnue
Entreprise canalisatrice : COLAS
Date d'inspection (CBF) : 13/03/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : Y. LALEU
Méthode d'inspection (CBE) : (A) Inspection directe du regard de visite par un inspecteur

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : U5
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (A) Collecteur d'eaux usées uniquement
Profondeur (m) :
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisations

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Longueur unitaire des éléments (CCG) : 1m
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Types de système de descente (CCS) : (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT) : (D) Métal enrobé de plastique

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (A) Le regard de visite a été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (A) Pas de précipitations
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Forme terminée
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (A) Radier de la conduite sortante la plus basse

Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : COLAS CENTRE OUEST
Chantier : BOIS DE CENE
POLE SPORTIF

Référence du dossier : C-0214-2025

N° de Page : 17 / 21

**Entreprise GUY challancin**

24 rue du chêne lassé
BP 50393
44819 SAINT HERBLAIN Cedex

**AUTOCONTROLE PAR
INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX D'EAUX
USEES****REGARD U0**Identification de l'Inspection

Ville ou village (CAN) : BOIS DE CENE
Emplacement (CAJ) : POLE SPORTIF
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (C) Inconnue

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : U0
Profondeur (m) :

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011

Inspection : =Normal =Inverse

Client : COLAS CENTRE OUEST
Chantier : BOIS DE CENE
POLE SPORTIF

Référence du dossier : C-0214-2025

N° de Page : 18 / 21

SYNTHÈSE

Tronçon : U2 - U3 Longueur du tronçon = 7.00ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux usées uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	U2 → U3	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=U2	
0.00	U2 → U3	BCC.B	Courbure du collecteur - vers la droite	
7.00	U2 → U3	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=U3	
Tronçon : U2 - U1 Longueur du tronçon = 62.20ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux usées uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	U2 → U1	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=U2	
21.55	U2 → U1	BDA	Photographie générale	
44.70	U2 → U1	BDA	Photographie générale	
62.20	U2 → U1	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=U1	
Tronçon : U1 - U0 Longueur du tronçon = 12.50ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux usées uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	U1 → U0	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=U1	
12.50	U1 → U0	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=U0	
Regard : U1		Dimension = Ø1000 Collecteur d'eaux usées uniquement		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
Regard : U2		Dimension = Ø1000 Collecteur d'eaux usées uniquement		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
Regard : U3		Dimension = Ø1000 Collecteur d'eaux usées uniquement		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
Regard : U4		Dimension = Ø1000 Collecteur d'eaux usées uniquement		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
Regard : U5		Dimension = Ø1000 Collecteur d'eaux usées uniquement		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
Regard : U0		Dimension =		
Distance	Regard	Code	Observations	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐ Regard : ☐

Client : COLAS CENTRE OUEST
Chantier : BOIS DE CENE
POLE SPORTIF

Référence du dossier : C-0214-2025

N° de Page : 19 / 21

**Entreprise GUY challancin**

24 rue du chêne lassé
BP 50393
44819 SAINT HERBLAIN Cedex

**AUTOCONTROLE PAR
INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX D'EAUX
USEES****INVENTAIRE DES OBSERVATIONS**

Code	Observations	Quantité
BCC.B	Courbure du collecteur - vers la droite	1
	U2 - U3	
BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite	3
	U2 - U3	1
	U2 - U1	1
	U1 - U0	1
BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite	3
	U2 - U3	1
	U2 - U1	1
	U1 - U0	1
BDA	Photographie générale	2
	U2 - U1	
Nombre total de raccordement		0

Client : COLAS CENTRE OUEST
Chantier : BOIS DE CENE
POLE SPORTIF

Référence du dossier : C-0214-2025

N° de Page : 20 / 21

PHOTOGRAPHIES



Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : COLAS CENTRE OUEST
Chantier : BOIS DE CENE
POLE SPORTIF

Référence du dossier : C-0214-2025

N° de Page : 21 / 21