AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE ARCUEIL

16 Rue Marcel Vigneron
94110 ARCUEIL
Tel : 0178121300
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002V0000581
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 21/01/2020
Reférence mandataire : 920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment

DÉSIGNATION DU BIEN

920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan
31 Rue Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS PERRET

PROPRIÉTAIRE

SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués. Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante: après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.	Absence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb	Absence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET

Référence client : 920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan

Désignation : 920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan

Date de construction : Avant 2019

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

Donneur d'ordre :
SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : CHAMLAL NAIM

Accompagnateur : DRIOUCH Mhand (0800400100)

Date de repérage 21/01/2020

Numéro attestation : DTI / 1812-003

Délivré le : 20/12/2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SOCOTEC – 1 Rue René Anjolvy – 94250 GENTILLY

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 441355914)

Date du rapport : 30/01/2020

Assurance : HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020)

A Riorges, le 30/01/2020

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la santé publique.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Réfection des sanitaires impactant sols, murs et plafonds

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

- R+01 : Sanitaires

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et parties de composant des catégories suivantes conformément à la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique.

Ouvrages/parties d'ouvrage inspectés	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	
Revêtement de mur	R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	
Revêtement de sol	R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 2 (Sanitaires 2)	Enduits projetés	Supérieur à 3m

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

4 - Revêtement de mur

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P5	Réalisation d'un prélevement		002V0 00058 1 n°5 - 1	P5	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002V0 00058 1 n°5 - 1	P5	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P6	Réalisation d'un prélevement		002V0 00058 1 n°6 - 1	P6	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002V0 00058 1 n°6 - 1	P6	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P7	Réalisation d'un prélevement		002V0 00058 1 n°7 - 1	P7	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002V0 00058 1 n°7 - 1	P7	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	Plafonds	Enduits projetés	I1							Supérieur à 3m

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélevement		002V0 00058 1 n°1 - 1	P1	Colle Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P4	Réalisation d'un prélevement		002V0 00058 1 n°4 - 1	P4	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002V0 00058 1 n°4 - 1	P4	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélevement		002V0 00058 1 n°2 - 1	P2	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002V0 00058 1 n°2 - 1	P2	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Réalisation d'un prélevement		002V0 00058 1 n°3 - 1	P3	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002V0 00058 1 n°3 - 1	P3	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[redacted]	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	R+1	R+1 - Sanitaire 1 - Actions menées

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002V0000581

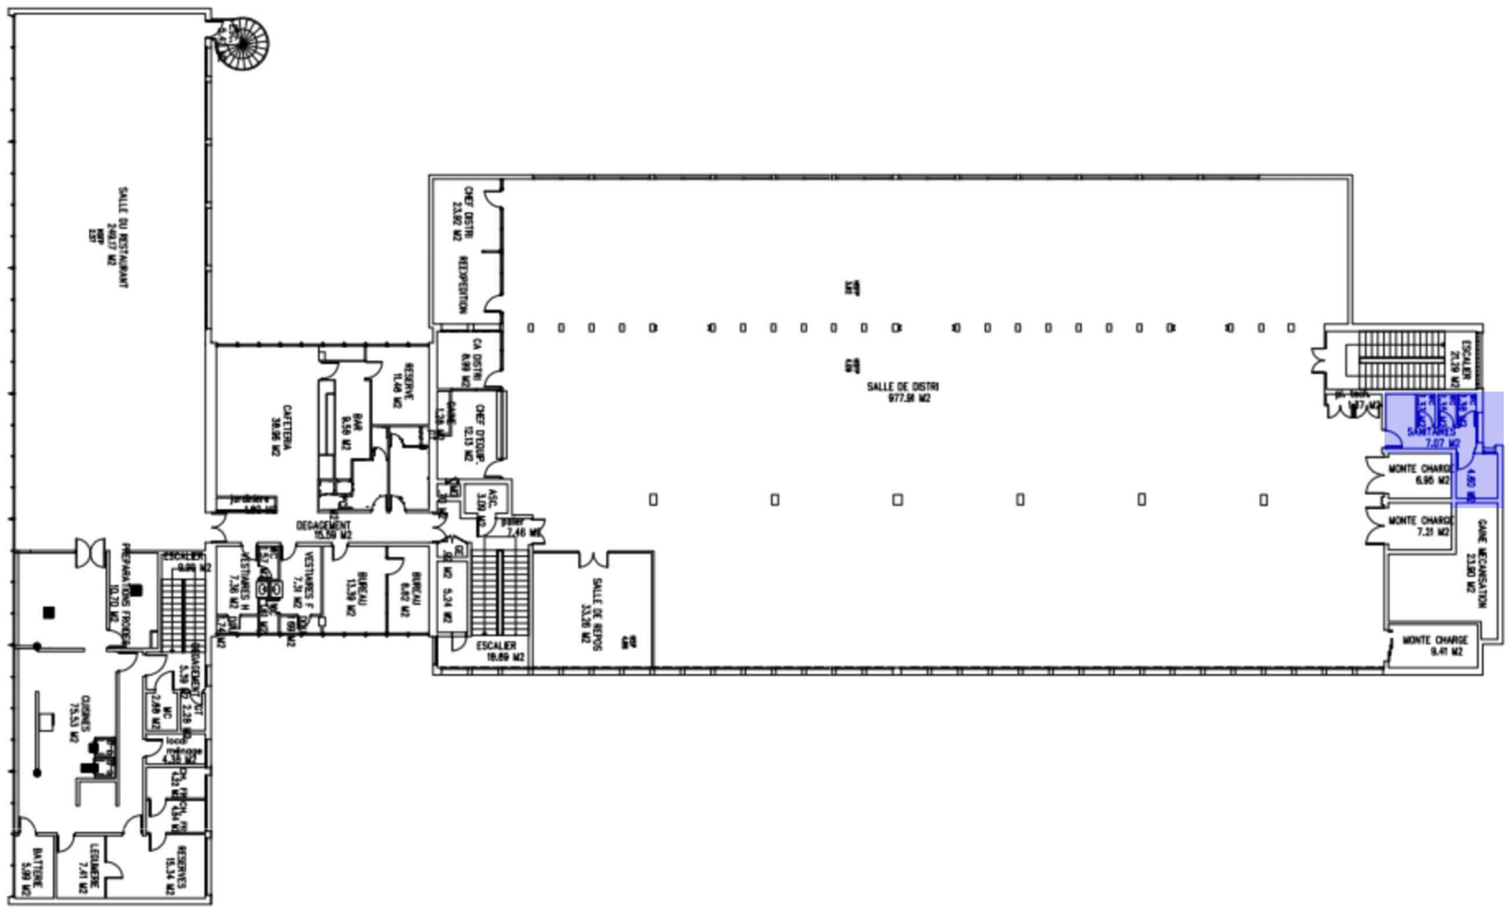


Légende	
	Sanitaire 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	21/01/2020	CHAMLAL NAIM

R+1 - SANITAIRE 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002V0000581

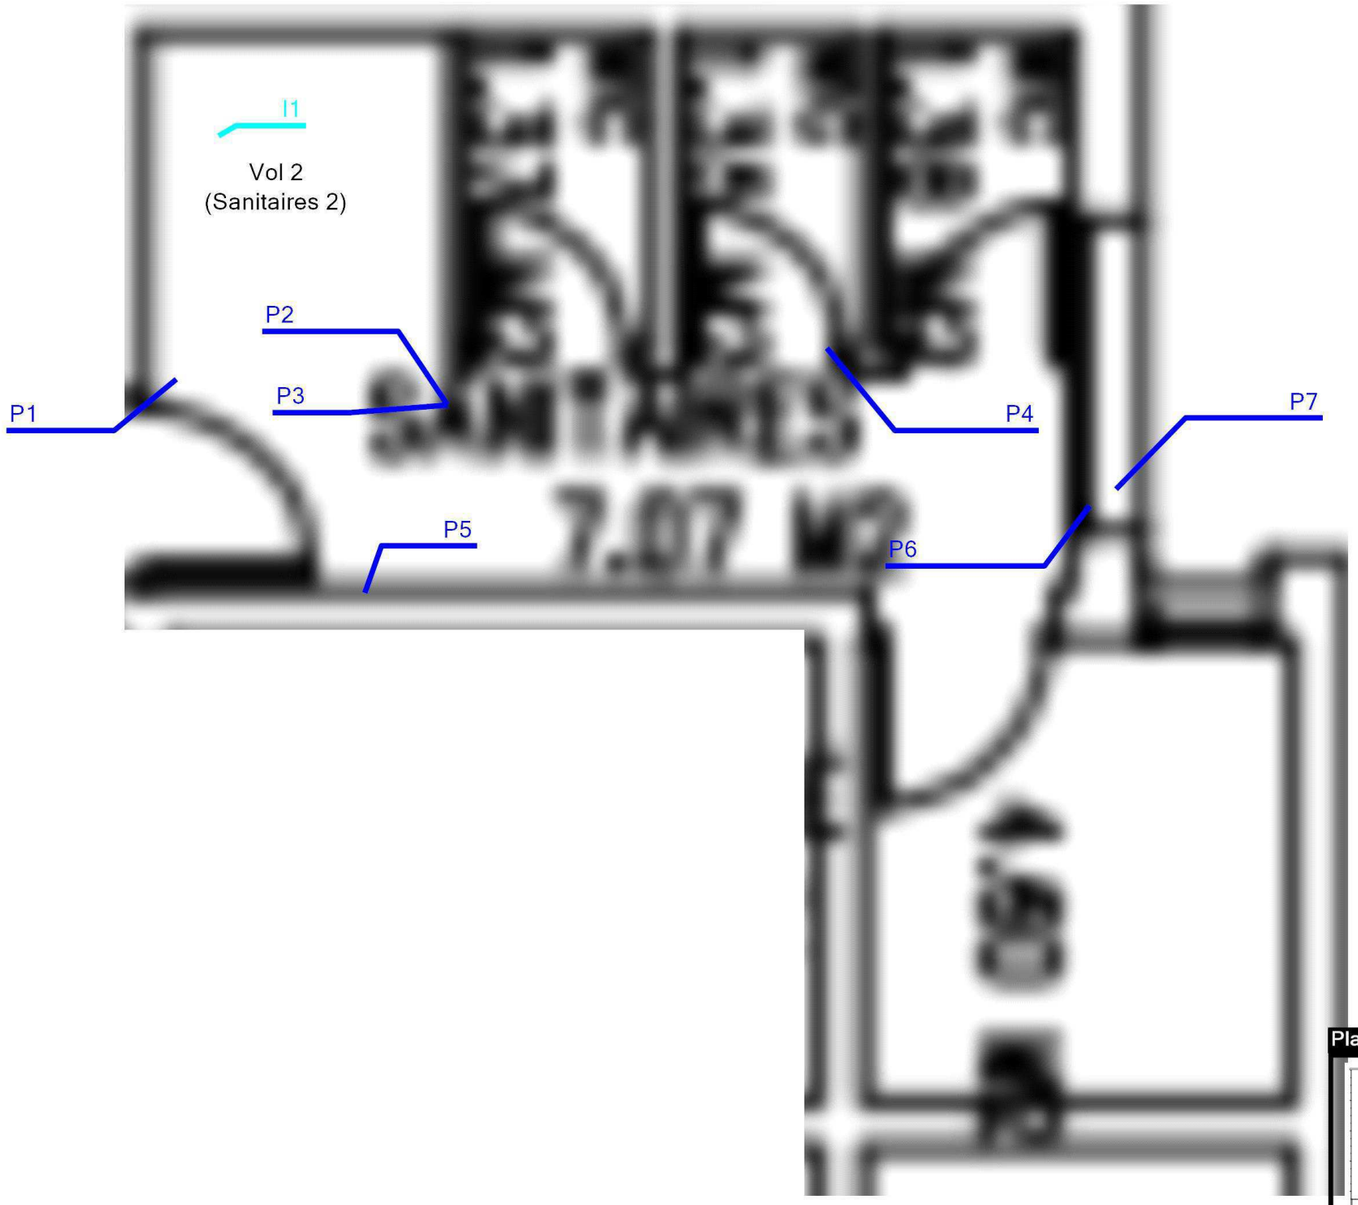

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique

Plan de situation

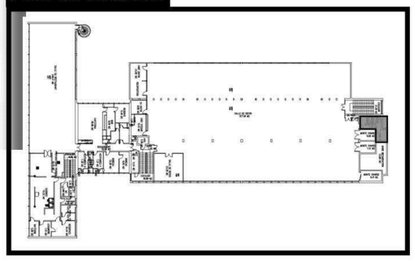

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	21/01/2020	CHAMLAL NAIM

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002V0000581 n°1 - 1 (P1)	R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002V0000581 n°2 - 1 (P2)	R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002V0000581 n°3 - 1 (P3)	R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002V0000581 n°4 - 1 (P4)	R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002V0000581 n°5 - 1 (P5)	R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002V0000581 n°6 - 1 (P6)	R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002V0000581 n°7 - 1 (P7)	R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif



002V0000581 n°1 - 1 (P1) - R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)



002V0000581 n°2 - 1 (P2) - R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)



002V0000581 n°3 - 1 (P3) - R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)



002V0000581 n°4 - 1 (P4) - R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)



002V0000581 n°5 - 1 (P5) - R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)



002V0000581 n°6 - 1 (P6) - R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)



002V0000581 n°7 - 1 (P7) - R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Effritable Gris - -	R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Jaune - -	R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Beige - -	R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Jaune Enduit Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige - -	R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)	

ALM ENVIRONNEMENT
ANALYSES AIR, LIQUIDES & MATÉRIAUX

CHANTIER

Référence **C012020425828**
Adresse Commande : 002V0000581
Affaire : 920444 LEVALLOIS PERRET PAL -
Bâtiment Côté M.Aufan
31 Rue Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS PERRET

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 30/01/2020

RAPPORT DE SYNTHÈSE DOSSIER MATÉRIAU n°C012020425828 (7 prélèvements)
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03384524

Date de réception	28/01/2020	Date de préparation	29/01/2020	Date d'analyse	29/01/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000581_001 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 2 (Sanitaires 2)	1	Colle	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03384525

Date de réception	28/01/2020	Date de préparation	29/01/2020	Date d'analyse	29/01/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000581_002 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 2 (Sanitaires 2)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03384526

Date de réception	28/01/2020	Date de préparation	29/01/2020	Date d'analyse	29/01/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002V0000581_003 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 2 (Sanitaires 2)	1 2 3 4 5	Colle Peinture Enduit Ciment Peinture	Dur Effritable Effritable Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc Gris Jaune	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03384527

Date de réception	28/01/2020	Date de préparation	29/01/2020	Date d'analyse	29/01/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000581_004 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 2 (Sanitaires 2)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03384528

Date de réception	28/01/2020	Date de préparation	29/01/2020	Date d'analyse	29/01/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000581_005 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) Vol 2 (Sanitaires 2)	1 2 3	Ciment Peinture Enduit	Dur Effritable Effritable	Gris Jaune Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03384529

Date de réception	28/01/2020	Date de préparation	29/01/2020	Date d'analyse	29/01/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000581_006 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) Vol 2 (Sanitaires 2)	1 2 3	Peinture Enduit Ciment	Effritable Effritable Dur	Jaune Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03384530

Date de réception	28/01/2020	Date de préparation	29/01/2020	Date d'analyse	29/01/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000581_007	1	Mastic	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 2 (Sanitaires 2)	2	Peinture	Effritable	Beige	Acétone				

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Analyste

Aline COLAS



Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	Non communiqué
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan
Date de construction ou permis de construire :	Avant 2019
Fonction du bâtiment :	Autres

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

Donneur d'ordre :
SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	Fondis XLpS (17024)
Date de chargement de la source :	26/04/2018
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850 MBq
Date de fin de validité de la source :	26/10/2022
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	21/01/2020
Date du rapport :	21/01/2020
Référence mission :	002V0000581
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 441355914
Nom prénom :	CHAMLAL NAIM
Certification n° :	
Délivré le	

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb — Non

Présence de locaux non visités — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Absence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.5).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux/matériaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux/matériaux visités. Si des locaux/matériaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C, …) selon la convention décrite ci-dessous. La convention d'écriture sur le croquis est la suivante :
- la zone de l'accès au local est nommée «A». Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre ; toutes les zones sont reportées sur le croquis ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX (canalisations, tables,...)

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre. Le revêtement au plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons et des appuis de fenêtre doit également être recherché.
Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb mais peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb. (EXEMPLE Toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents.) L'unité de diagnostic sur lequel est posé le revêtement est à analyser. Les revêtements de type «doublage», récents, ne font pas l'objet de mesure, cependant ils doivent être identifiés comme tels dans le rapport. Aux revêtements identifiés par le CREP, **il faut ajouter la faïence**. Contrairement au CREP, **les matériaux en plomb rentrent dans le champ du repérage**. Par conséquent, ils doivent être identifiés par le diagnostiqueur (par fluorescence X et/ou constat visuel) s'ils sont impactés par les travaux.

D-3 L'IDENTIFICATION DES UNTÉS DE DIAGNOSTIC

- **Cas général :**

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, **recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes**. Il identifie chaque unité de diagnostic par un nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre…) dans une même zone, chacune d'elles doit être clairement identifiée et repérée sur le croquis.
EXEMPLE Le mur de la zone A est désigné par «mur A».
L'auteur du constat identifie le substrat et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Pour tous les types d'unités de diagnostic recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes, constituent des unités de diagnostic distinctes :
- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic : l'ensemble des plinthes d'un même local, une porte et son huisserie dans un même local, une fenêtre et son huisserie dans un même local. (EXEMPLE Zone A : - Porte 1).

- **Cas particulier de la cage d'escalier**

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Est considéré comme local distinct : chaque palier, chaque partie de cage d'escalier (y compris le demi-palier) située entre deux paliers. En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée peut être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans un même «local» (partie de cage d'escalier), est aussi considéré comme une unité de diagnostic distincte : l'ensemble des marches, l'ensemble des contremarches, l'ensemble des balustres, le limon, la crémaillère, la main courante, le plafond.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide/soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
Le diagnostiqueur peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g. Méthode adaptée dans le cas ou le diagnostiqueur ne peut conclure avec l'appareil à fluorescence X (revêtement dégradé).
Le diagnostiqueur identifie la présence de plomb sur un matériau par constat visuel.
Le diagnostiqueur n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le
client du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.
Dans le tableau de présentation des mesures, une évaluation de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb sera précisée en vue de faciliter l'évaluation des risques des intervenants.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+1 : Vol 2 (Sanitaires 2)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)					
3	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Brut	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Brut	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Brut	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	I	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Brut	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	I	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	I	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	I	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Brut	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	J	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	J	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Brut	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	J	Mur ciment peint-Mur2	Centre Droite	Ciment	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	J	Mur ciment peint-Mur2	Bas Gauche	Ciment	Brut	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	K	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	K	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Brut	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	K	Mur ciment peint-Mur2	Centre Centre	Ciment	Brut	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	K	Mur ciment peint-Mur2	Haut Centre	Ciment	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Brut	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Brut	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 2 (Sanitaires 2)					
25	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Brut	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Brut	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Brut	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
32	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
33	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
34	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
35	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
36	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
37	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
38	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
39	C	Fenêtre bois negatif (Ouvrant)-Fe bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
40	C	Fenêtre bois negatif (Ouvrant)-Fe bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
41	C	Fenêtre bois negatif (Dormant)-Fe bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
42	C	Fenêtre bois negatif (Dormant)-Fe bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :
- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :
- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement










Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000581

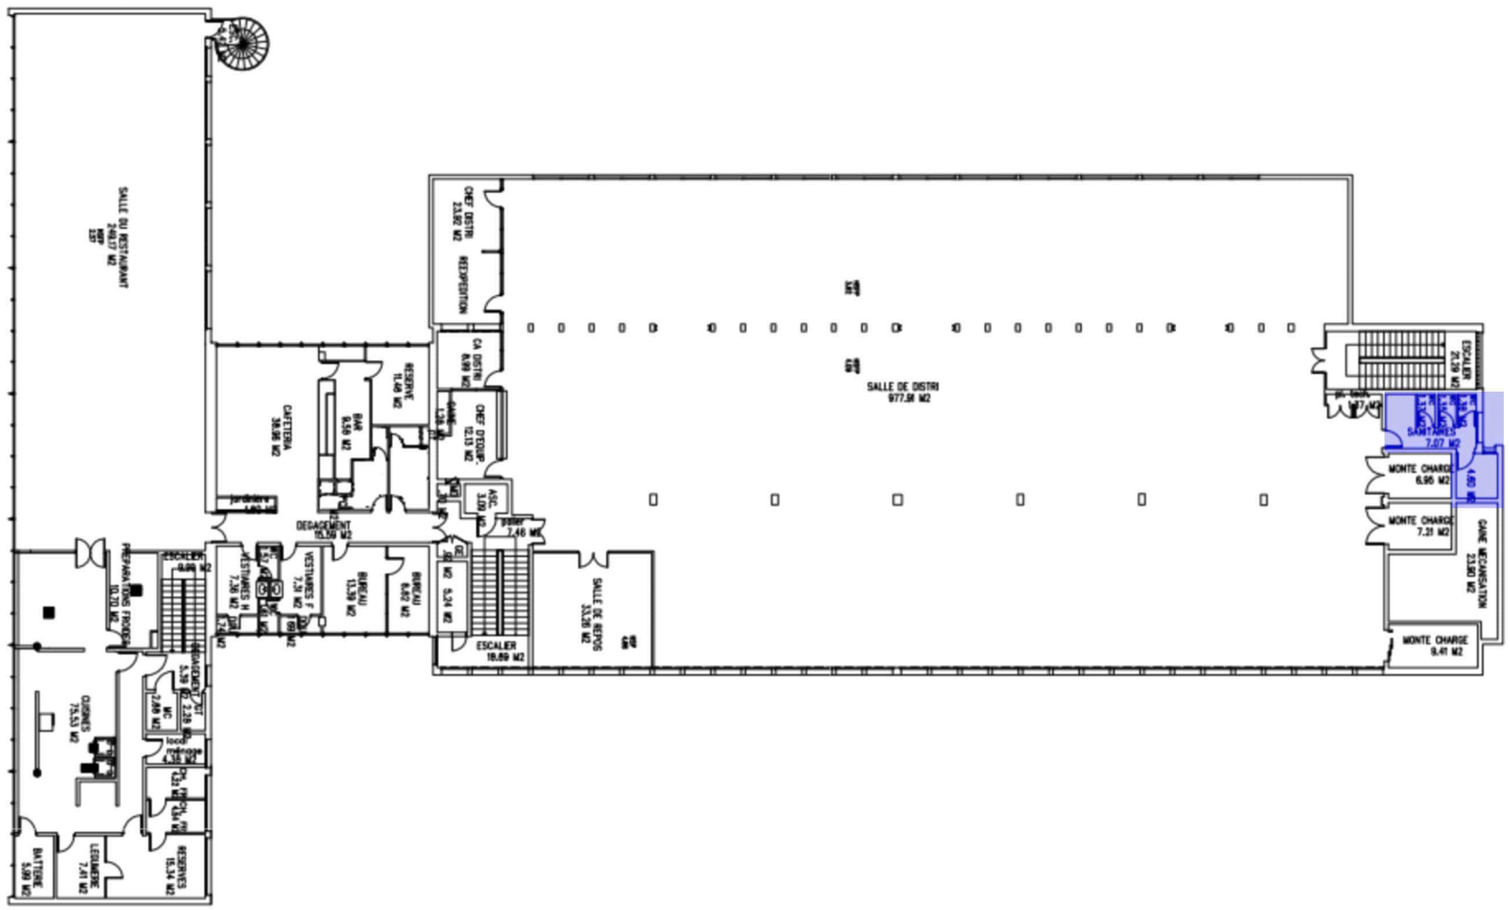


Légende

	Sanitaire 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	21/01/2020	CHAMLAL NAIM


R+1 - SANITAIRE 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000581

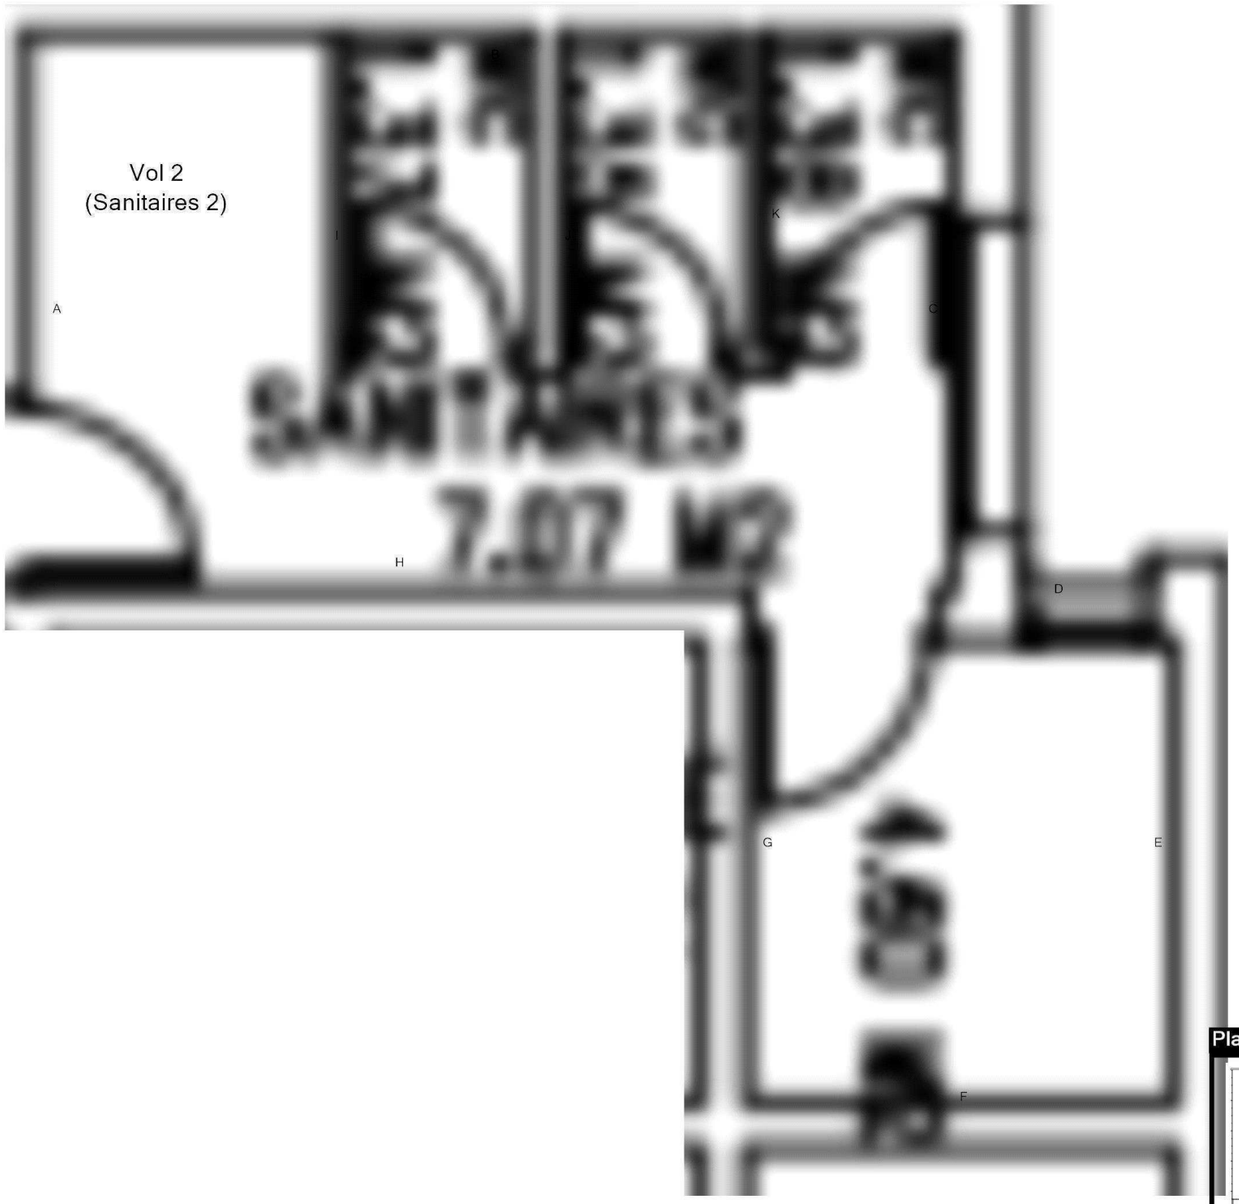

Légende


Plan de situation

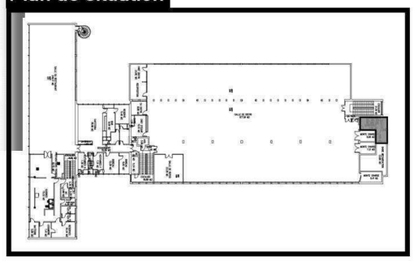

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	21/01/2020	CHAMLAL NAIM

R+1 - SANITAIRE 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002V0000581

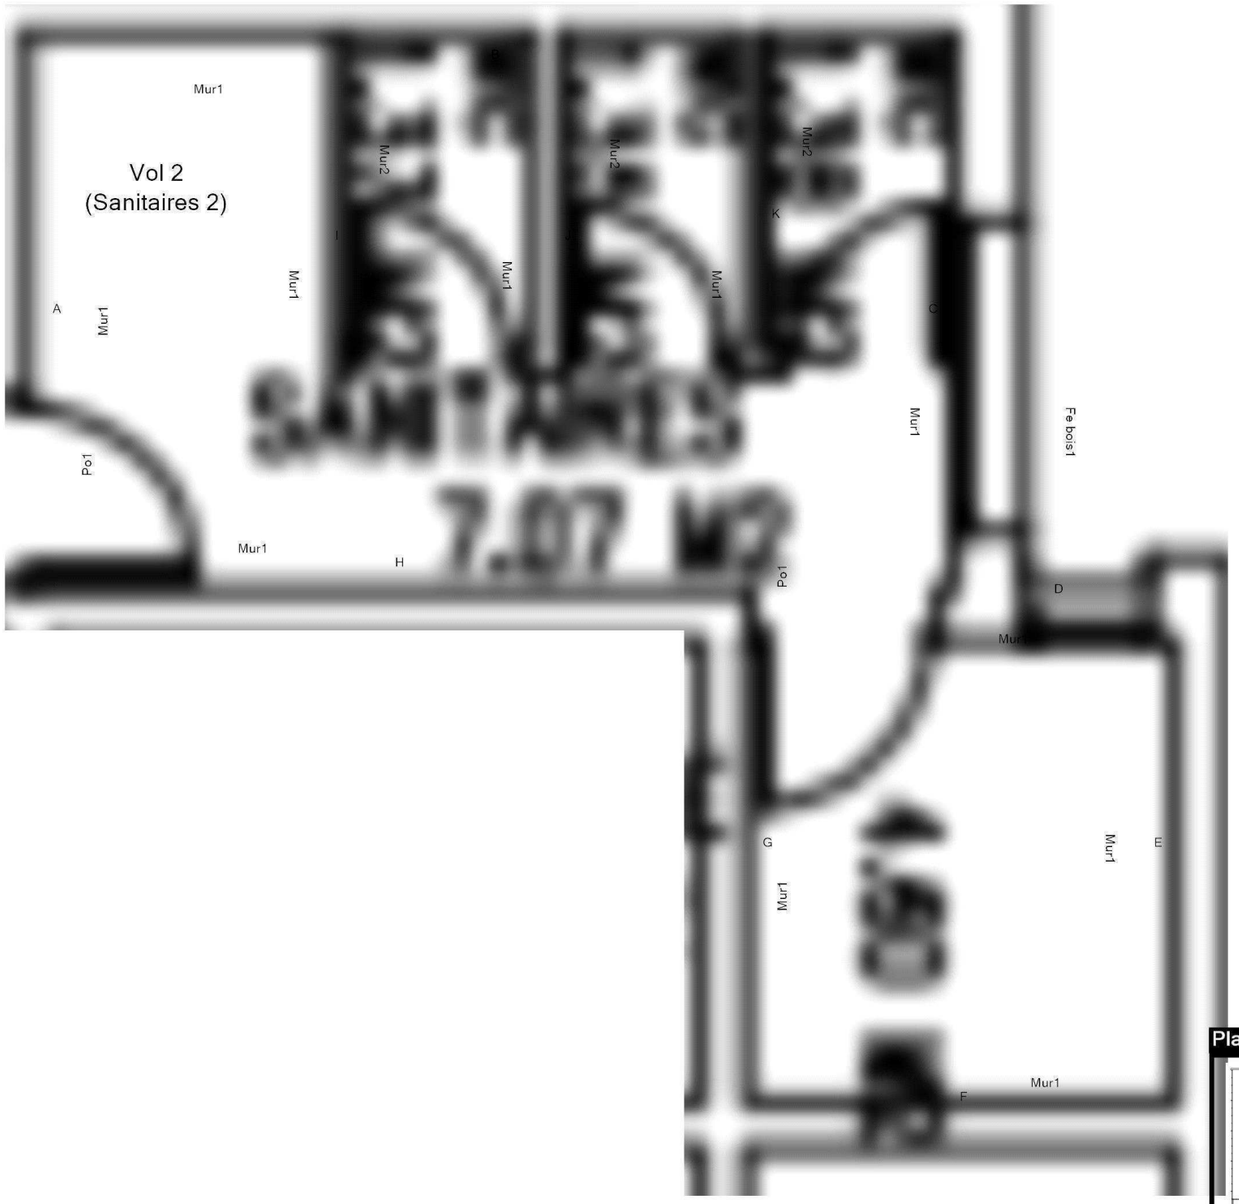

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

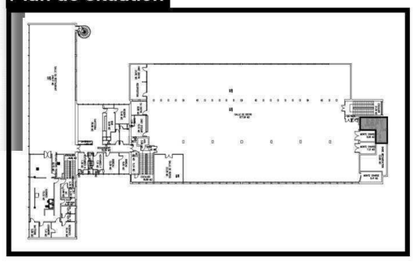

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	21/01/2020	CHAMLAL NAIM

AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
DIVISION DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Lyon, le 20 JUIL. 2018

N/Réf. : CODEP-LYO-2018-033828

Affaire suivie par : Julie GILLES
Tél : 04.26.28.61.79
Mel : julie.gilles@asn.fr

M. Denis MORA
Société AC ENVIRONNEMENT
64, rue Clément Ader
42 153 RIORGES

Objet : Autorisation d'exercice d'une activité nucléaire à des fins non médicales
Sources radioactives scellées - Détection de plomb dans les peintures
Modification de l'autorisation de détenir et d'utiliser des radionucléides en sources scellées

Réf. : Votre demande de renouvellement d'autorisation reçue le 28 juin 2018 (formulaire daté du 27 juin 2018 et documents associés)

Numéro de dossier à rappeler dans toute correspondance : T420285

Monsieur,

Comme suite à votre demande rappelée en référence et en application de l'article L. 592-21 du code de l'environnement, je vous prie de trouver ci-joint l'autorisation qui vous a été accordée par l'Autorité de sûreté nucléaire.

Cette autorisation est **valable jusqu'au 20 juillet 2023.** Elle met fin à l'autorisation CODEP-LYO-2018-011032 du 19 mars 2018.

Par ailleurs, je vous rappelle qu'en application de l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus dans les codes du travail et de la santé publique, **vous devez faire contrôler votre installation tous les ans par un organisme agréé par l'ASN**.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

L'inspecteur de la radioprotection,

Julie GILLES

www.asn.fr
5, place Jules Ferry • 69006 Lyon
Téléphone 04 26 28 60 00 • Fax 04 26 28 61 48

ANNEXE: DOCUMENTS



Tour Opus 12 – Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannovre - Allemagne - Registre de commerce de Hannovre sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

- **SYNAPPS ;**
- **AC ENVIRONNEMENT ;**
- **AC AGENCEMENT ;**
- **ALM ENVIRONNEMENT ;**
- **ATLANTE DEVELOPPEMENT ;**
- **AC RESEAU.**

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Diagnostic technique amiante (DTA) ;
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante ;
- Contrôle visuel amiante, diagnostic amiante avant travaux/démolition ;
- Contrôle visuel amiante, diagnostic amiante après travaux ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Diagnostic amiante – hydrocarbure aromatique polycyclique ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Diagnostic termites ;
- Diagnostic légionnelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic risque d'intoxication au plomb dans les peintures (CREP) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (DRIPP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Déchets de chantier ;
- Carottage réseau routier ;
- Diagnostic électrique – télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de mérules ;
- Loi Carrez ;
- Etat des lieux ;
- Millième – Tantième ;
- Loi Boutin ;
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité ;
- Etat de l'installation intérieure de gaz ;
- Règlementation thermique ;
- Etat des risques naturels miniers et technologiques (ERNMT) ;
- Certificat de décence – Loi SRU ;
- Mesure du Radon dans les bâtiments ;
- Sécurité piscine ;
- Aide administrative à la constitution de dossiers pour l'obtention de prêt à taux zéro ;
- Relevé de côté et de plan de l'existante copropriété ;
- Diagnostic, élaboration de plans et croquis phase avant-projet sommaire (APS) ;

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26, 30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beuter/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Bibow, Richard Taylor

Assurance 1/2



HDI

- Qualité de l'intérieur (ERP, milieu industriel, milieu non industriel) ;
- Expertise automobile ;
- Diagnostic de Technique Globale ;
- Diagnostic amiante EIHM sur les navires ;
- Prélèvements d'air et diagnostic en zone radioactive ;
- BIM (plan 3D) avec hébergement des données ;
- Pollution des sols ;
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée ;
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE) ;
- Emission d'attestations CEE (Certificat d'Economie d'Energie).

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages Immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2020 au 31/12/2020, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 18 décembre 2019 – OB/MM

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26, 30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beuter/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Bibow, Richard Taylor

Assurance 2/2



GROUPE AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134- 6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.


Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02 Janvier 2020

Denis MORA

AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 04 81 17 01 15 contact@ac-environnement.com
0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Attestation sur l'honneur

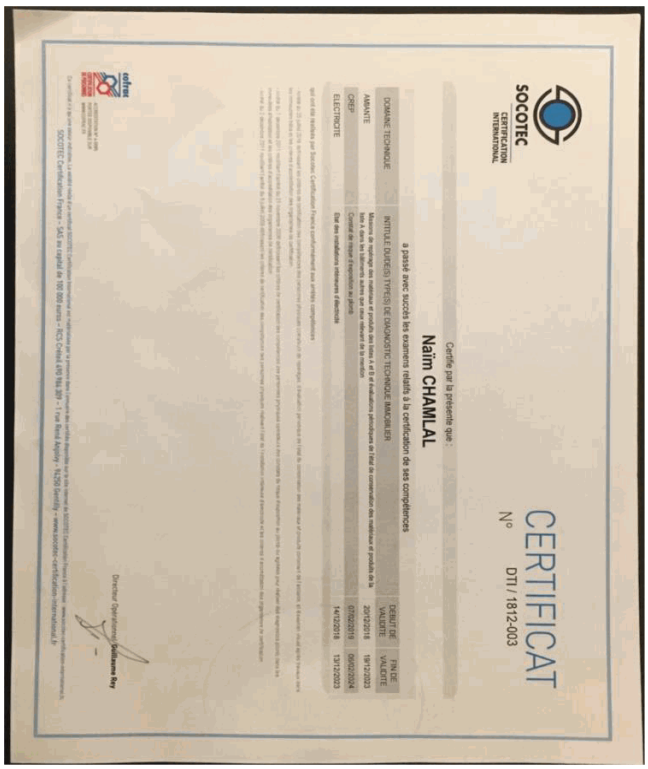

SOCOTEC CERTIFICATION INTERNATIONAL

CERTIFICAT
N° DTI / 1812-003

Certifie par la présente que :
Naïm CHAMLAL
a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences


DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE EXACTES/TYPES DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Mission de repérage avant travaux ou démolition sans et avec prélèvements et mise en évidence des matériaux et produits de la liste A sans les matériaux et produits de la liste B	20/02/2018	19/12/2023
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	07/02/2018	06/02/2024
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	14/12/2018	13/12/2023

Directeur Opérations Guillaume Roy

SOCOTEC Certification France – SAS au capital de 100 000 euros – RCS Créteil 479 186 381 – 1 rue René Anjolvy – 94250 Gentilly – www.socotec-certification-international.fr

SOCOTEC – 1 Rue René Anjolvy – 94250 GENTILLY - DTI / 1812-003

ANNEXE: DOCUMENTS

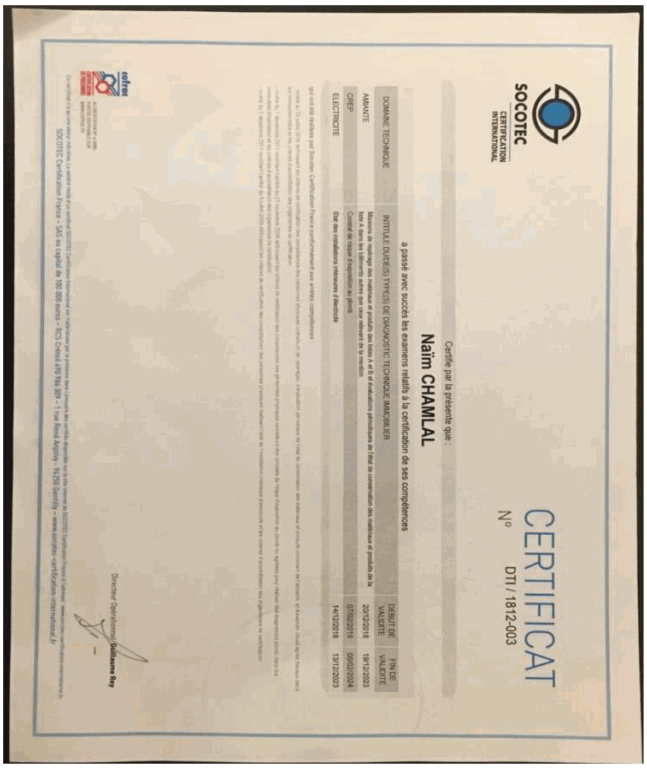

SOCOTEC – 1 Rue René Anjolvy – 94250 GENTILLY - DTI / 1812-003

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE ARCUEIL

16 Rue Marcel Vigneron
94110 ARCUEIL
Tel : 0178121300
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 0022N000105
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 28/01/2020
Reférence mandataire : DOI S2 - Parvis et Voirie

DÉSIGNATION DU BIEN

DOI S2 - Parvis et Voirie
31 Rue Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS PERRET

PROPRIÉTAIRE

SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET

Référence client : DOI S2 - Parvis et Voirie

Désignation : DOI S2 - Parvis et Voirie

Date de construction : Avant 2019

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE


Propriétaire :
SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

Donneur d'ordre :
SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : DRIOUCH M'hand
Accompagnateur : Naim CHAMLAL ()
Date de repérage 28/01/2020
Numéro attestation : C013-SE02-2019
Délivré le : 17/05/2019

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QUALIT'COMPETENCES – WI.CERT 16 Rue Villars 57100 THIONVILLE



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 441355914)
Date du rapport : 14/02/2020
Assurance : HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020)

A Riorges, le 14/02/2020

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Extérieur - Vol 1 (Parvis)	Extérieur - Vol 2 (Toiture)
Extérieur - Vol 3 (Parking)	Extérieur - Vol 5
Extérieur - Vol 6	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412-97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réhabilitation

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Extérieur
Façade
Toiture

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction suivants :

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	Extérieur	Vol 1 (Parvis) - Vol 3 (Parking) - Vol 5 - Vol 6	
Revêtement de mur	Extérieur	Vol 1 (Parvis) - Vol 3 (Parking) - Vol 6	
Revêtement de sol	Extérieur	Vol 1 (Parvis) - Vol 3 (Parking)	
Toiture et étanchéité	Extérieur	Vol 1 (Parvis) - Vol 2 (Toiture) - Vol 3 (Parking)	
Parois verticales intérieures et enduits	Extérieur	Vol 3 (Parking)	
Voies et réseaux divers	Extérieur	Vol 3 (Parking)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

NÉANT

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

NÉANT

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

NÉANT

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.	Etat de conservation (hors règlementation)
Vol 1 (Parvis)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ciment	P15	

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

6 - Voies et réseaux divers

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Classe / EC
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Joint	P9	Réalisation d'un prélevement		0022N000105 n°9 - 1	P9	Joint, Bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 1 (Parvis)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P13	Réalisation d'un prélevement		0022N000105 n°13 - 1	P13	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 1 (Parvis)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P19	Réalisation d'un prélevement		0022N000105 n°19 - 1	P19	Matériau bitumineux, toile, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 1 (Parvis)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		0022N000105 n°19 - 1	P19	Matériau bitumineux, toile, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 2 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	I1			I1 - 1				Absence étancheur	-
Extérieur	Vol 2 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	I2			I2 - 1				Absence étancheur	-
Extérieur	Vol 2 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P25	Réalisation d'un prélevement	relevé	0022N000105 n°25 - 1	P25	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 2 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P26	Réalisation d'un prélevement	relevé	0022N000105 n°26 - 1	P26	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse	C -

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Classe / EC
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Menuiseries	Joint vitrier	P10	Réalisation d'un prélevement	Coté parking	0022N000105 n°10 - 1	P10	Joint, Noir(e)	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Menuiseries	Joint vitrier	P10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Coté parking	0022N000105 n°10 - 1	P10	Joint, Noir(e)	Négatif	Négatif sur analyse	C -

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Classe / EC
Extérieur	Vol 1 (Parvis)	Murs	Pied de marche	P16	Réalisation d'un prélevement		0022N000105 n°16 - 1	P16	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 1 (Parvis)	Murs	Pied de marche	P17	Réalisation d'un prélevement		0022N000105 n°17 - 1	P17	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 1 (Parvis)	Murs	Colle de carrelage	P18	Réalisation d'un prélevement		0022N000105 n°18 - 1	P18	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 5	Murs	Colle de carrelage	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		0022N000105 n°18 - 1	P18	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Murs	Colle de carrelage	P20	Réalisation d'un prélevement		0022N000105 n°20 - 1	P20	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Murs	Colle de carrelage	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		0022N000105 n°20 - 1	P20	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 6	Murs	Colle de carrelage	P21	Réalisation d'un prélevement	Carrelage entrée		P21	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 6	Murs	Colle de carrelage	P23	Réalisation d'un prélevement			P23	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	C -

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Classe / EC
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélevement		0022N000105 n°5 - 1	P5	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse	B -
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P6	Réalisation d'un prélevement	Sous bassement	0022N000105 n°6 - 1	P6	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse	B -
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P7	Réalisation d'un prélevement		0022N000105 n°7 - 1	P7	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse	B -

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Classe / EC
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P8	Réalisation d'un prélevement		0022N000105 n°8 - 1	P8	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P12	Réalisation d'un prélevement	Local	0022N000105 n°12 - 1	P12	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse	C -

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Classe / EC
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Revêtement de sol	Béton	P2	Réalisation d'un prélevement	Dos d'âne	0022N000105 n°2 - 1	P2	Béton	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Revêtement de sol	Béton	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Dos d'âne	0022N000105 n°2 - 1	P2	Béton	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P11	Réalisation d'un prélevement	Local	0022N000105 n°11 - 1	P11	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 1 (Parvis)	Revêtement de sol	Joint	P24	Réalisation d'un prélevement	Entre dalle		P24	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse	C -

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Classe / EC
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Revêtement de mur	Ciment	P3	Réalisation d'un prélevement	Sous-basse ment	0022N000105 n°3 - 1	P3	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Revêtement de mur	Ciment	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Sous-basse ment	0022N000105 n°3 - 1	P3	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Revêtement de mur	Plot ciments	P4	Réalisation d'un prélevement		0022N000105 n°4 - 1	P4	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse	C -

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Classe / EC
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Revêtement de mur	Plot ciments	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		0022N000105 n°4 - 1	P4	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 1 (Parvis)	Revêtement de mur	Ciment	P14	Réalisation d'un prélevement		0022N000105 n°14 - 1	P14	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Extérieur	Vol 1 (Parvis)	Revêtement de mur	Ciment	P15	Réalisation d'un prélevement	Sous-basse ment	0022N000105 n°15 - 1	P15	Ciment	Positif	Présence sur analyse	C -
Extérieur	Vol 6	Revêtement de mur	Ciment	P22	Réalisation d'un prélevement	Sous-basse ment		P22	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse	C -

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Classe / EC
Extérieur	Vol 3 (Parking)	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P1	Réalisation d'un prélevement		0022N000105 n°1 - 1	P1	Matériau dur bitumineux (hors granulats)	Négatif	Négatif sur analyse	C -

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Extérieur	Extérieur - Plan de repérage - Actions menées
	Extérieur	Extérieur - MPCA Toutes catégories confondues
	Extérieur	Extérieur - MPCA Revêtement de mur

EXTÉRIEUR - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
0022N000105

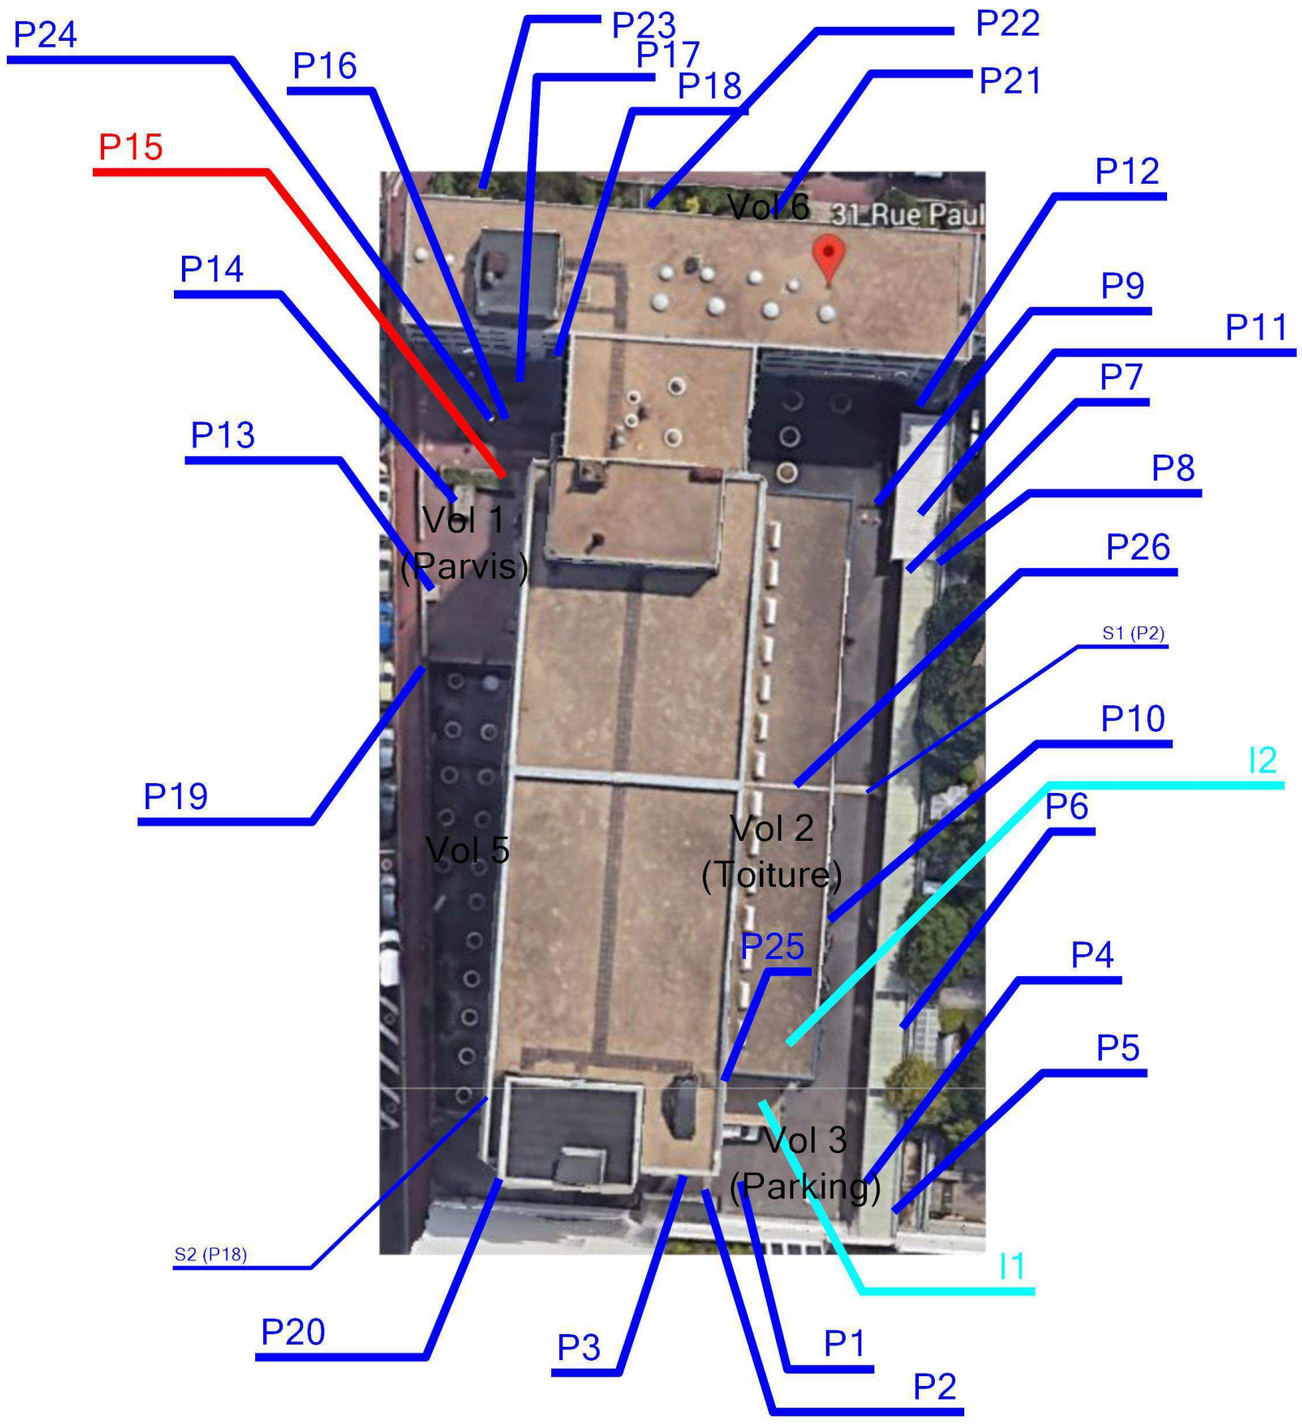


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	DOI S2 - Parvis et Voirie	28/01/2020	DRIOUCH Mhand

Référence:
0022N000105

P15

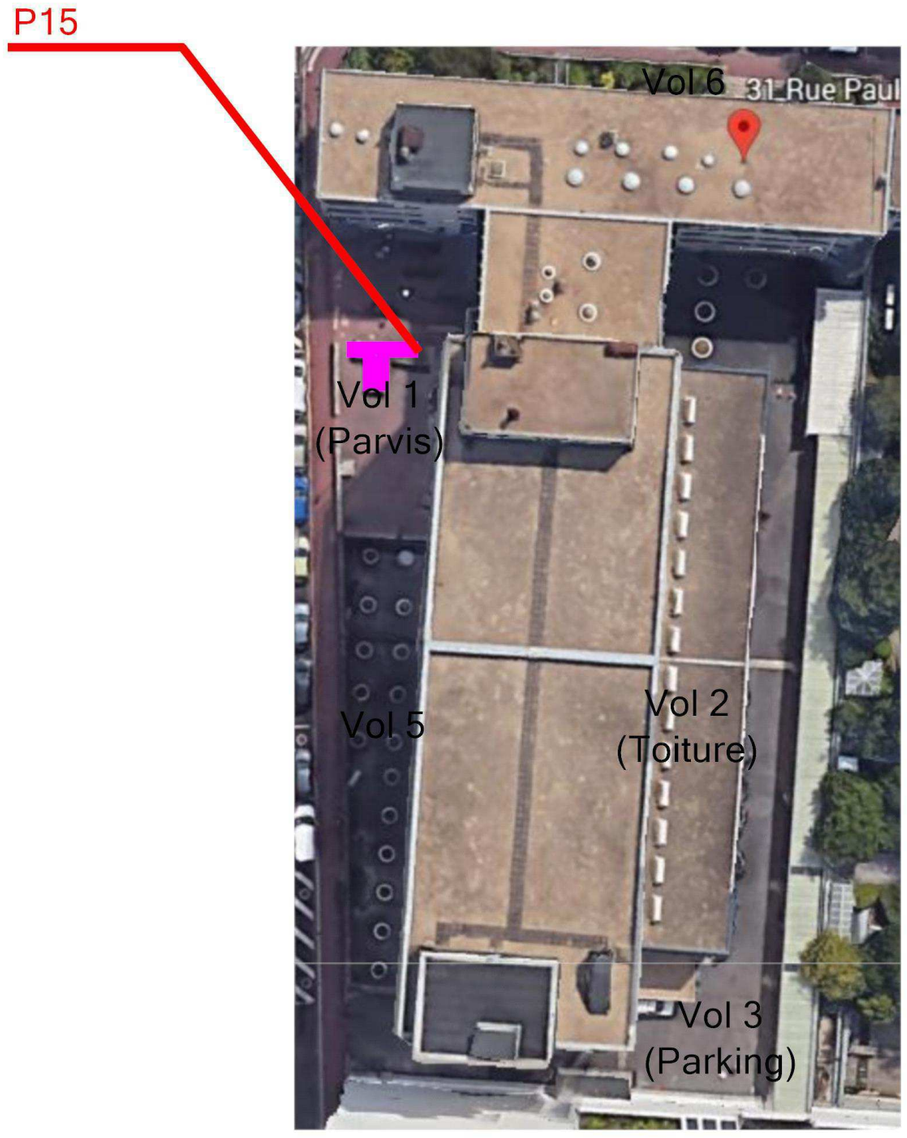

Légende


	P15 : Ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	DOI S2 - Parvis et Voirie	28/01/2020	DRIOUCH Mhand

EXTÉRIEUR - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
0022N000105

P15

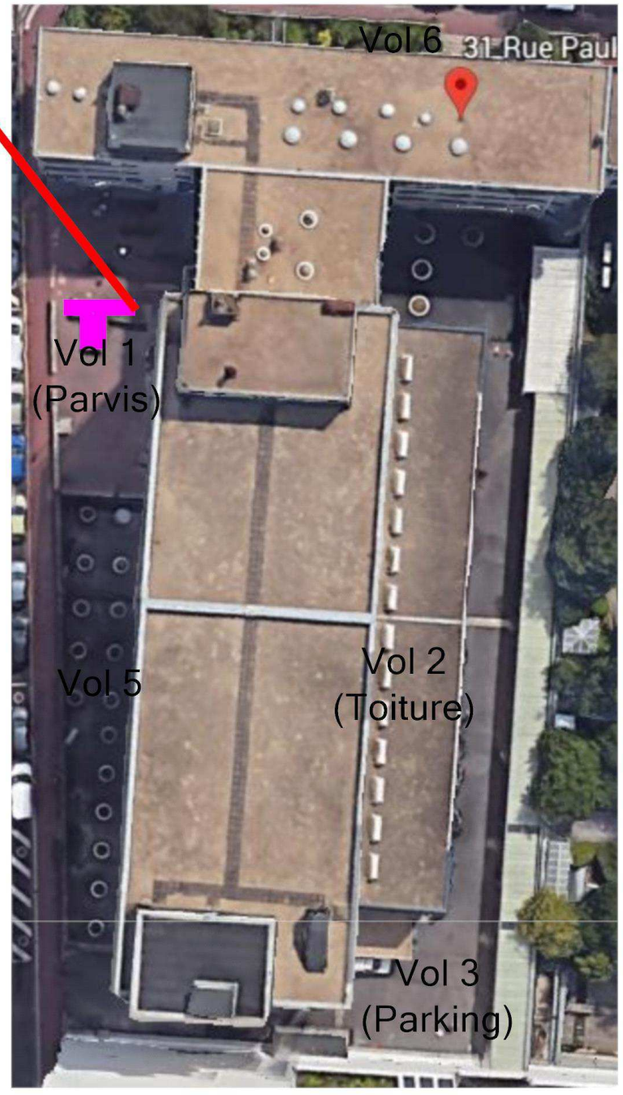

Légende	
	P15 : Ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	DOI S2 - Parvis et Voirie	28/01/2020	DRIOUCH Mhand

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
0022N000105 n°1 - 1 (P1)	Extérieur - Vol 3 (Parking)	Prélevement négatif
0022N000105 n°2 - 1 (P2)	Extérieur - Vol 3 (Parking)	Prélevement négatif
0022N000105 n°3 - 1 (P3)	Extérieur - Vol 3 (Parking)	Prélevement négatif
0022N000105 n°4 - 1 (P4)	Extérieur - Vol 3 (Parking)	Prélevement négatif
0022N000105 n°5 - 1 (P5)	Extérieur - Vol 3 (Parking)	Prélevement négatif
0022N000105 n°6 - 1 (P6)	Extérieur - Vol 3 (Parking)	Prélevement négatif
0022N000105 n°7 - 1 (P7)	Extérieur - Vol 3 (Parking)	Prélevement négatif
0022N000105 n°8 - 1 (P8)	Extérieur - Vol 3 (Parking)	Prélevement négatif
0022N000105 n°9 - 1 (P9)	Extérieur - Vol 3 (Parking)	Prélevement négatif
0022N000105 n°10 - 1 (P10)	Extérieur - Vol 3 (Parking)	Prélevement négatif
0022N000105 n°11 - 1 (P11)	Extérieur - Vol 3 (Parking)	Prélevement négatif
0022N000105 n°12 - 1 (P12)	Extérieur - Vol 3 (Parking)	Prélevement négatif
0022N000105 n°13 - 1 (P13)	Extérieur - Vol 1 (Parvis)	Prélevement négatif
0022N000105 n°14 - 1 (P14)	Extérieur - Vol 1 (Parvis)	Prélevement négatif
0022N000105 n°15 - 1 (P15)	Extérieur - Vol 1 (Parvis)	Prélevement positif
0022N000105 n°16 - 1 (P16)	Extérieur - Vol 1 (Parvis)	Prélevement négatif
0022N000105 n°17 - 1 (P17)	Extérieur - Vol 1 (Parvis)	Prélevement négatif
0022N000105 n°18 - 1 (P18)	Extérieur - Vol 1 (Parvis)	Prélevement négatif
0022N000105 n°19 - 1 (P19)	Extérieur - Vol 1 (Parvis)	Prélevement négatif
0022N000105 n°20 - 1 (P20)	Extérieur - Vol 3 (Parking)	Prélevement négatif
0022N000105 n°25 - 1 (P25)	Extérieur - Vol 2 (Toiture)	Prélevement négatif
0022N000105 n°26 - 1 (P26)	Extérieur - Vol 2 (Toiture)	Prélevement négatif
	Extérieur - Vol 2 (Toiture)	I1
	Extérieur - Vol 2 (Toiture)	I2



0022N000105 n°1 - 1 (P1) - Extérieur - Vol 3 (Parking)



0022N000105 n°2 - 1 (P2) - Extérieur - Vol 3 (Parking)



0022N000105 n°3 - 1 (P3) - Extérieur - Vol 3 (Parking)



0022N000105 n°4 - 1 (P4) - Extérieur - Vol 3 (Parking)



0022N000105 n°5 - 1 (P5) - Extérieur - Vol 3 (Parking)



0022N000105 n°6 - 1 (P6) - Extérieur - Vol 3 (Parking)



0022N000105 n°7 - 1 (P7) - Extérieur - Vol 3 (Parking)



0022N000105 n°8 - 1 (P8) - Extérieur - Vol 3 (Parking)



0022N000105 n°9 - 1 (P9) - Extérieur - Vol 3 (Parking)



0022N000105 n°10 - 1 (P10) - Extérieur - Vol 3 (Parking)



0022N000105 n°11 - 1 (P11) - Extérieur - Vol 3 (Parking)



0022N000105 n°12 - 1 (P12) - Extérieur - Vol 3 (Parking)



0022N000105 n°13 - 1 (P13) - Extérieur - Vol 1 (Parvis)



)022N000105 n°14 - 1 (P14) - Extérieur - Vol 1 (Parvis



0022N000105 n°15 - 1 (P15) - Extérieur - Vol 1 (Parvis)



)022N000105 n°16 - 1 (P16) - Extérieur - Vol 1 (Parvis



0022N000105 n°17 - 1 (P17) - Extérieur - Vol 1 (Parvis)



)022N000105 n°18 - 1 (P18) - Extérieur - Vol 1 (Parvis



0022N000105 n°19 - 1 (P19) - Extérieur - Vol 1 (Parvis)



0022N000105 n°20 - 1 (P20) - Extérieur - Vol 3 (Parking)



0022N000105 n°25 - 1 (P25) - Extérieur - Vol 2 (Toiture)



)022N000105 n°26 - 1 (P26) - Extérieur - Vol 2 (Toiture



I1 - 1 - Extérieur - Vol 2 (Toiture)



I2 - 1 - Extérieur - Vol 2 (Toiture)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Matériau dur bitumineux (hors granulats) - -	Extérieur - Vol 3 (Parking)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - -	Extérieur - Vol 3 (Parking)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ciment - -	Extérieur - Vol 3 (Parking)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ciment - -	Extérieur - Vol 3 (Parking)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - -	Extérieur - Vol 3 (Parking)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - -	Extérieur - Vol 3 (Parking)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - -	Extérieur - Vol 3 (Parking)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - -	Extérieur - Vol 3 (Parking)	
P9	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Joint, Bitumineux - -	Extérieur - Vol 3 (Parking)	
P10	Façades	Menuiseries	Joint, Noir(e) - -	Extérieur - Vol 3 (Parking)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - -	Extérieur - Vol 3 (Parking)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - -	Extérieur - Vol 3 (Parking)	
P13	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - -	Extérieur - Vol 1 (Parvis)	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ciment - -	Extérieur - Vol 1 (Parvis)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ciment - -	Extérieur - Vol 1 (Parvis)	
P16	Façades	Murs	Ciment - -	Extérieur - Vol 1 (Parvis)	
P17	Façades	Murs	Ciment - -	Extérieur - Vol 1 (Parvis)	
P18	Façades	Murs	Colle de faïence/carrelage - -	Extérieur - Vol 1 (Parvis)	
P19	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux, toile, Indissociables - -	Extérieur - Vol 1 (Parvis)	
P20	Façades	Murs	Colle de faïence/carrelage - -	Extérieur - Vol 3 (Parking)	
P21	Façades	Murs	Colle de faïence/carrelage - -	Extérieur - Vol 6	
P22	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ciment - -	Extérieur - Vol 6	
P23	Façades	Murs	Colle de faïence/carrelage - -	Extérieur - Vol 6	
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - -	Extérieur - Vol 1 (Parvis)	

P25	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - -	Extérieur - Vol 2 (Toiture)
P26	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - -	Extérieur - Vol 2 (Toiture)

FlashLab
L'EXPERTISE PARTAGÉE

Site de Longjumeau
1 chemin de Saulxier
Parc d'activités Nativelle
91160 LONGJUMEAU
serviceclient@flashlab.fr

Accréditation n° 1-5952

Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Annule et remplace le rapport édité le 14/02/2020 à 18:33 qui doit être détruit.

L'emploi de la ou des version(s) précédente(s) ou de leur reproduction engage la seule responsabilité du client.

Client : AC Environnement M'hand DRIOUCH 16 rue Marcel Vigneron 94110 ARCUEIL	**Référence client :** 0022N000105 **Référence FlashLab :** 20FPP002601 **Adresse du chantier :** 31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	**Date d'acceptation :** 12/02/2020 **Date d'analyse :** 12/02/2020 **Date d'édition :** 14/02/2020 à 18:44

La lettre 'M' indique les échantillons dont les résultats ont été modifiés depuis la version précédente du rapport.

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 001 **Référence échantillon client :** 0022N000105001 - Voies et réseaux divers - Revêtement routier - Bitume couche et sous-couche **Localisation :** Vol 3 (Parking)					
- Matériau dur bitumineux (hors granulats)	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 002 **Référence échantillon client :** 0022N000105002 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Béton **Localisation :** Vol 3 (Parking)					
- Béton	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 003 **Référence échantillon client :** 0022N000105003 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Ciment **Localisation :** Vol 3 (Parking)					
- Ciment	# META	N/A	2	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 004 **Référence échantillon client :** 0022N000105004 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Plot ciments **Localisation :** Vol 3 (Parking)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 005 **Référence échantillon client :** 0022N000105005 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment **Localisation :** Vol 3 (Parking)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 006 **Référence échantillon client :** 0022N000105006 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment **Localisation :** Vol 3 (Parking)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

FlashLab
L'EXPERTISE PARTAGÉE

Site de Longjumeau
1 chemin de Saulxier
Parc d'activités Nativelle
91160 LONGJUMEAU
serviceclient@flashlab.fr

Accréditation n° 1-5952

Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : AC Environnement M'hand DRIOUCH 16 rue Marcel Vigneron 94110 ARCUEIL	**Référence client :** 0022N000105 **Référence FlashLab :** 20FPP002601 **Adresse du chantier :** 31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	**Date d'acceptation :** 12/02/2020 **Date d'analyse :** 12/02/2020 **Date d'édition :** 14/02/2020 à 18:44

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 007 **Référence échantillon client :** 0022N000105007 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment **Localisation :** Vol 3 (Parking)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 008 **Référence échantillon client :** 0022N000105008 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage **Localisation :** Vol 3 (Parking)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 009 **Référence échantillon client :** 0022N000105009 - Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Joint **Localisation :** Vol 3 (Parking)					
- Joint, Bitumineux	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 010 **Référence échantillon client :** 0022N000105010 - Façades - Menuiseries - Joint vitrier **Localisation :** Vol 3 (Parking)					
- Joint, Noir(e)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 011 **Référence échantillon client :** 0022N000105011 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment) **Localisation :** Vol 3 (Parking)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 012 **Référence échantillon client :** 0022N000105012 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement **Localisation :** Vol 3 (Parking)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 013 **Référence échantillon client :** 0022N000105013 - Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Complexe d'étanchéité **Localisation :** Vol 1 (Parvis)					
- Matériau bitumineux	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 014 **Référence échantillon client :** 0022N000105014 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Ciment **Localisation :** Vol 1 (Parvis)					
- Ciment	# META	N/A	2	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

FlashLab
L'EXPERTISE PARTAGÉE

Site de Longjumeau
1 chemin de Saulxier
Parc d'activités Nativelle
91160 LONGJUMEAU
serviceclient@flashlab.fr

Accréditation n° 1-5952

Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Client : AC Environnement M'hand DRIOUCH 16 rue Marcel Vigneron 94110 ARCUEIL	**Référence client :** 0022N000105 **Référence FlashLab :** 20FPP002601 **Adresse du chantier :** 31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	**Date d'acceptation :** 12/02/2020 **Date d'analyse :** 12/02/2020 **Date d'édition :** 14/02/2020 à 18:44

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 015 **Référence échantillon client :** 0022N000105015 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Ciment **Localisation :** Vol 1 (Parvis)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Trémolite
Référence échantillon FlashLab : 016 **Référence échantillon client :** 0022N000105016 - Façades - Murs - Pied de marche **Localisation :** Vol 1 (Parvis)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 017 **Référence échantillon client :** 0022N000105017 - Façades - Murs - Pied de marche **Localisation :** Vol 1 (Parvis)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 018 **Référence échantillon client :** 0022N000105018 - Façades - Murs - Colle de carrelage **Localisation :** Vol 1 (Parvis)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 019 **Référence échantillon client :** 0022N000105019 - Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Complexe d'étanchéité **Localisation :** Vol 1 (Parvis)					
- Matériau bitumineux, toile, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 020 **Référence échantillon client :** 0022N000105020 - Façades - Murs - Colle de carrelage **Localisation :** Vol 3 (Parking)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 021 **Référence échantillon client :** 0022N000105021 - Façades - Murs - Colle de carrelage **Localisation :** Vol 6					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 022 **Référence échantillon client :** 0022N000105022 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Ciment **Localisation :** Vol 6					
- Ciment	# META	N/A	2	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Site de Longjumeau
1 chemin de Saulxier
Parc d'activités Nativelle
91160 LONGJUMEAU
serviceclient@flashlab.fr

Accréditation n° 1-5952

Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

Client : AC Environnement M'hand DRIOUCH 16 rue Marcel Vigneron 94110 ARCUEIL	**Référence client :** 0022N000105 **Référence FlashLab :** 20FPP002601 **Adresse du chantier :** 31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	**Date d'acceptation :** 12/02/2020 **Date d'analyse :** 12/02/2020 **Date d'édition :** 14/02/2020 à 18:44

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 023 **Référence échantillon client :** 0022N000105023 - Façades - Murs - Colle de carrelage **Localisation :** Vol 6					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 024 **Référence échantillon client :** 0022N000105024 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Joint **Localisation :** Vol 1 (Parvis)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 025 **Référence échantillon client :** 0022N000105025 - Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Complexe d'étanchéité **Localisation :** Vol 2 (Toiture)					
- Matériau bitumineux	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 026 **Référence échantillon client :** 0022N000105026 - Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Complexe d'étanchéité **Localisation :** Vol 2 (Toiture)					
- Matériau bitumineux	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante

Méthodes d'analyse pour la recherche des fibres d'amiante dans les matériaux :

Analyse MOLP (Microscope Optique à Lumière Polarisée) selon le guide HSG 248 – Appendice 2
Analyse META (Microscope Electronique à Transmission Analytique) selon la norme NFX 43-050 et méthode interne de traitement

Validé par : VATH Sorrya

Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

ANNEXE: DOCUMENTS



Tour Opus 12 – Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannovre - Allemagne - Registre de commerce de Hannovre sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

- **SYNAPPS ;**
- **AC ENVIRONNEMENT ;**
- **AC AGENCEMENT ;**
- **ALM ENVIRONNEMENT ;**
- **ATLANTE DEVELOPPEMENT ;**
- **AC RESEAU.**

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Diagnostic technique amiante (DTA) ;
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante ;
- Contrôle visuel amiante, diagnostic amiante avant travaux/démolition ;
- Contrôle visuel amiante, diagnostic amiante après travaux ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Diagnostic amiante – hydrocarbure aromatique polycyclique ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Diagnostic termites ;
- Diagnostic légionnelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic risque d'intoxication au plomb dans les peintures (CREP) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (DRIPP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Déchets de chantier ;
- Carottage réseau routier ;
- Diagnostic électrique – télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de mérules ;
- Loi Carrez ;
- Etat des lieux ;
- Millième – Tantième ;
- Loi Boutin ;
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité ;
- Etat de l'installation intérieure de gaz ;
- Règlementation thermique ;
- Etat des risques naturels miniers et technologiques (ERNMT) ;
- Certificat de décence – Loi SRU ;
- Mesure du Radon dans les bâtiments ;
- Sécurité piscine ;
- Aide administrative à la constitution de dossiers pour l'obtention de prêt à taux zéro ;
- Relevé de côté et de plan de l'existante copropriété ;
- Diagnostic, élaboration de plans et croquis phase avant-projet sommaire (APS) ;

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutler/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Bibiki, Richard Taylor

Assurance 1/2



HDI

- Qualité de l'intérieur (ERP, milieu industriel, milieu non industriel) ;
- Expertise automobile ;
- Diagnostic de Technique Globale ;
- Diagnostic amiante EIHM sur les navires ;
- Prélèvements d'air et diagnostic en zone radioactive ;
- BIM (plan 3D) avec hébergement des données ;
- Pollution des sols ;
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée ;
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE) ;
- Emission d'attestations CEE (Certificat d'Economie d'Energie).

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages Immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2020 au 31/12/2020, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 18 décembre 2019 – OB/MM

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutler/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Bibiki, Richard Taylor

Assurance 2/2



GROUPE AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134- 6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.


Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02 Janvier 2020

Denis MORA

AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 – 06 81 17 01 15 – contact@ac-environnement.com
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Attestation sur l'honneur

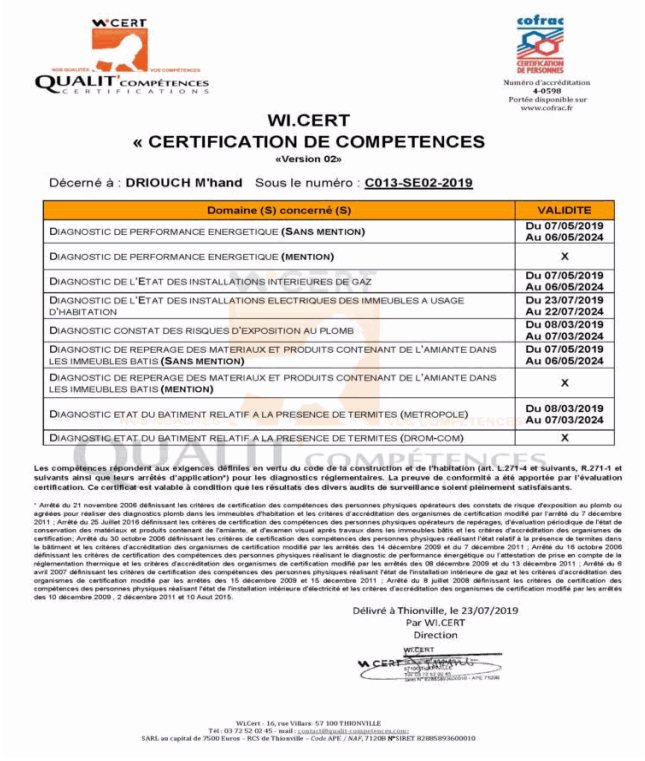

WI.CERT
QUALIT'COMPÉTENCES CERTIFICATIONS

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
Numéro d'accréditation 4-0598
Portée disponible sur www.cofrac.fr

WI.CERT
« CERTIFICATION DE COMPETENCES
«Version 02»

Décerné à : **DRIOUCH M'hand** Sous le numéro : **C013-SE02-2019**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE **(SANS MENTION)**	Du 07/05/2019 Au 06/05/2024
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE **(MENTION)**	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 07/05/2019 Au 06/05/2024
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 23/07/2019 Au 22/07/2024
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 08/03/2019 Au 07/03/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS **(SANS MENTION)**	Du 07/05/2019 Au 06/05/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS **(MENTION)**	X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 08/03/2019 Au 07/03/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 Juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 8 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 , 2 décembre 2011 et 10 Aout 2015.

Délivré à Thionville, le 23/07/2019
Par WI.CERT
Direction

WI.CERT - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : contact@qualit-competences.com/
SARL au capital de 7500 Euros – RCS de Thionville – Code APE / NAF, 71208 N°SIRET 82885893600010

QUALIT'COMPETENCES – WI.CERT 16 Rue Villars
57100 THIONVILLE - C013-SE02-2019

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE ARCUEIL

16 Rue Marcel Vigneron
94110 ARCUEIL
Tel : 0178121300
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002V0000597-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 27/02/2020
Reférence mandataire : 920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment

DÉSIGNATION DU BIEN

920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan
31 Rue Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS PERRET

PROPRIÉTAIRE

SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb — Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET

Référence client : 920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan

Désignation : 920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan

Date de construction : Avant 2019

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

Donneur d'ordre :
SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : JEANTY DUKENS
Accompagnateur : ()
Date de repérage 27/02/2020
Numéro attestation : CPDI2333 V5
Délivré le : 17/11/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 441355914)
Date du rapport : 06/03/2020
Assurance : HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020)

A Riorges, le 06/03/2020

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Sous-sol - Vol 2 (Dépôt)
Sous-sol - Vol 3 (Lt 1)	Sous-sol - Vol 4 (Colis)
Sous-sol - Vol 9 (Atelier)	Sous-sol - Vol 10 (Réserve 1)
Sous-sol - Vol 11 (Sanitaires 2)	Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)
Sous-sol - Vol 13 (Réserve 3)	Sous-sol - Vol 14 (Lt 3)
Sous-sol - Vol 15 (Réserve 4)	Sous-sol - Vol 16 (Réserve 5)
Sous-sol - Vol 17 (Circulation 1)	Sous-sol - Vol 18 (Circulation 2)
Rdc - Vol 19 (Cabine)	Rdc - Vol 20 (Bureau 1)
Rdc - Vol 21 (Bureau 2)	Rdc - Vol 22 (Bureau 3)
Rdc - Vol 23 (Bureau 4)	Rdc - Vol 24 (Bureau 5)
Rdc - Vol 25 (Vestiaire H)	Rdc - Vol 26 (Vestiaire 2)
Rdc - Vol 27 (Circulation 3)	Rdc - Vol 28 (Accès étage 1)
Rdc - Vol 29 (Vestiaire 3)	Rdc - Vol 30 (Sanitaires 2)
Rdc - Vol 34 (Salle depart)	Rdc - Vol 35 (Sanitaires 3)

Rdc - Vol 36 (Salle repos)	Rdc - Vol 37 (Accès 3)
Rdc - Vol 38 (Accès étage 2)	Rdc - Vol 39 (Circulation 4)
R+1 - Vol 40	R+1 - Vol 41 (Esc. 1)
R+1 - Vol 42 (Sanitaire)	R+1 - Vol 46 (Bureau 30)
R+1 - Vol 47 (Esc. 2)	R+1 - Vol 48 (Bureau 27)
R+1 - Vol 49 (Bureau 28)	R+2 - Vol 50 (Local 1)
R+2 - Vol 51 (Local 2)	R+2 - Vol 52 (Local 3)
R+2 - Vol 53 (Local 4)	R+2 - Vol 54 (Circ. 1)
R+2 - Vol 55 (Esc. 3)	R+2 - Vol 56 (Bureau 18)
R+2 - Vol 57 (Bureau 19)	R+2 - Vol 58 (Bureau 20)
R+2 - Vol 59 (Bureau 21)	R+2 - Vol 60 (Bureau 22)
R+2 - Vol 61 (Archives)	R+2 - Vol 62 (Circ. 2)
R+2 - Vol 63 (Local 5)	R+2 - Vol 64 (Bureau 23)
R+2 - Vol 65 (Bureau 24)	R+2 - Vol 66 (Bureau 25)
R+2 - Vol 67 (Esc. 4)	R+2 - Vol 68 (Circ. 3)
R+2 - Vol 69 (Sanitaires 4)	R+2 - Vol 73 (Bureau 26)
R+3 - Vol 74 (Esc. 6)	R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)
R+3 - Vol 79 (Circ. 4)	R+3 - Vol 80 (Bureau 6)
R+3 - Vol 81 (Bureau 7)	R+3 - Vol 82 (Bureau 8)
R+3 - Vol 83 (Bureau 9)	R+3 - Vol 84 (Bureau 10)
R+3 - Vol 85 (Bureau 11)	R+3 - Vol 86 (Esc. 5)
R+3 - Vol 88 (Bureau 12)	R+3 - Vol 89 (Bureau 13)
R+3 - Vol 90 (Bureau 14)	R+3 - Vol 91 (Bureau 15)
R+3 - Vol 92 (Bureau 16)	R+3 - Vol 93 (Bureau 17)
R+3 - Vol 94 (Circ. 5)	R+3 - Vol 95 (W.c 2)
R+3 - Vol 96	R+1 - Vol 97 (Bureau 29)
Sous-sol - Vol 98 (Sanit 3)	R+1 - Vol 99 (W.c 1)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
R+1 - Vol 43 (M.c 2)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascensoriste
Rdc - Vol 33 (Monte charge 2)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascensoriste
R+1 - Vol 45 (M.c 5)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascensoriste
Sous-sol - Vol 7 (Ascenseur)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascensoriste
R+2 - Vol 100 (M.c 8)	Moyen investigation non mis a disposition	Trémies Absence d'ascenroriste
R+3 - Vol 77 (Gaine inacc 4)	Inaccessible sans sondage destructif	Gaine inaccessible
R+3 - Vol 87 (M.c 12)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascensoriste
R+3 - Vol 76 (M.c 4)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascensoriste

R+1 - Vol 101 (M.c 9)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascenroriste
Rdc - Vol 102 (M.c 10)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascenroriste
Rdc - Vol 31 (M.c 1)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascensoriste
R+2 - Vol 70 (M.c 3)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascensoriste
R+1 - Vol 44 (Gaine inacc 2)	Inaccessible sans sondage destructif	Gaine inaccessible
Sous-sol - Vol 6 (Machinerie ascenseur)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascensoriste
R+2 - Vol 71 (Gaine inacc 3)	Inaccessible sans sondage destructif	Gaine inaccessible
Rdc - Vol 32 (Gaine inacc 1)	Inaccessible sans sondage destructif	Gaine inaccessible
Sous-sol - Vol 5 (Monte charge 1)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascensoriste
Sous-sol - Vol 8 (Lt 2)	Inaccessible sans sondage destructif	Gaine inaccessible
Sous-sol - Vol 103 (M.c 11)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascenroriste
R+3 - Vol 78 (M.c 7)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascensoriste
R+2 - Vol 72 (M.c 6)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascensoriste
Vol 80 - R+3	Inaccessible sans sondage destructif	Sous faux plancher Supposition de continuité de revetements de sol amianté

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412-97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Réhabilitation du bâtiment

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

- Bâtiment

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Diagnostic avant Travaux - Rapport n°002GP002789 - AC Environnement - 21/11/2018
Plan - Plan par niveaux - Poste Immo - 14/01/2020

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction suivants :

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	Sous-sol	Vol 1 (Parking) - Vol 4 (Colis) - Vol 16 (Réserve 5) - Vol 17 (Circulation 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous-sol	Vol 1 (Parking) - Vol 4 (Colis) - Vol 9 (Atelier) - Vol 10 (Réserve 1) - Vol 11 (Sanitaires 2) - Vol 12 (Sanitaires 1) - Vol 15 (Réserve 4) - Vol 16 (Réserve 5) - Vol 17 (Circulation 1) - Vol 18 (Circulation 2)	
Plafond et faux-plafonds	Sous-sol	Vol 1 (Parking) - Vol 4 (Colis) - Vol 9 (Atelier) - Vol 10 (Réserve 1) - Vol 12 (Sanitaires 1)	
Revêtement de sol	Sous-sol	Vol 1 (Parking) - Vol 2 (Dépôt) - Vol 3 (Lt 1) - Vol 4 (Colis) - Vol 9 (Atelier) - Vol 10 (Réserve 1) - Vol 11 (Sanitaires 2) - Vol 12 (Sanitaires 1) - Vol 13 (Réserve 3) - Vol 14 (Lt 3) - Vol 15 (Réserve 4) - Vol 16 (Réserve 5) - Vol 17 (Circulation 1) - Vol 18 (Circulation 2) - Vol 98 (Sanit 3)	

Revêtement de mur	Sous-sol	Vol 11 (Sanitaires 2) - Vol 12 (Sanitaires 1) - Vol 17 (Circulation 1) - Vol 98 (Sanit 3)
Façades	Rdc	Vol 19 (Cabine) - Vol 20 (Bureau 1) - Vol 22 (Bureau 3) - Vol 26 (Vestiaire 2) - Vol 29 (Vestiaire 3) - Vol 34 (Salle depart) - Vol 37 (Accès 3) - Vol 38 (Accès étage 2)
Parois verticales intérieures et enduits	Rdc	Vol 19 (Cabine) - Vol 20 (Bureau 1) - Vol 21 (Bureau 2) - Vol 22 (Bureau 3) - Vol 23 (Bureau 4) - Vol 24 (Bureau 5) - Vol 25 (Vestiaire H) - Vol 26 (Vestiaire 2) - Vol 27 (Circulation 3) - Vol 29 (Vestiaire 3) - Vol 34 (Salle depart) - Vol 35 (Sanitaires 3) - Vol 36 (Salle repos) - Vol 37 (Accès 3) - Vol 38 (Accès étage 2) - Vol 39 (Circulation 4)
Plafond et faux-plafonds	Rdc	Vol 19 (Cabine) - Vol 20 (Bureau 1) - Vol 21 (Bureau 2) - Vol 22 (Bureau 3) - Vol 23 (Bureau 4) - Vol 24 (Bureau 5) - Vol 25 (Vestiaire H) - Vol 26 (Vestiaire 2) - Vol 27 (Circulation 3) - Vol 29 (Vestiaire 3) - Vol 30 (Sanitaires 2) - Vol 34 (Salle depart) - Vol 35 (Sanitaires 3) - Vol 36 (Salle repos) - Vol 37 (Accès 3) - Vol 39 (Circulation 4)
Revêtement de sol	Rdc	Vol 19 (Cabine) - Vol 20 (Bureau 1) - Vol 21 (Bureau 2) - Vol 22 (Bureau 3) - Vol 25 (Vestiaire H) - Vol 26 (Vestiaire 2) - Vol 27 (Circulation 3) - Vol 28 (Accès étage 1) - Vol 29 (Vestiaire 3) - Vol 34 (Salle depart) - Vol 35 (Sanitaires 3) - Vol 36 (Salle repos) - Vol 38 (Accès étage 2)
Conduits, canalisations et équipements	Rdc	Vol 30 (Sanitaires 2)
Revêtement de mur	Rdc	Vol 34 (Salle depart) - Vol 35 (Sanitaires 3) - Vol 37 (Accès 3) - Vol 38 (Accès étage 2)
Façades	R+1	Vol 40 - Vol 41 (Esc. 1) - Vol 42 (Sanitaire) - Vol 47 (Esc. 2) - Vol 99 (W.c 1)

Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 40 - Vol 41 (Esc. 1) - Vol 42 (Sanitaire) - Vol 46 (Bureau 30) - Vol 47 (Esc. 2) - Vol 48 (Bureau 27) - Vol 99 (W.c 1)
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 40
Revêtement de mur	R+1	Vol 40 - Vol 42 (Sanitaire) - Vol 48 (Bureau 27) - Vol 97 (Bureau 29)
Revêtement de sol	R+1	Vol 40 - Vol 41 (Esc. 1) - Vol 42 (Sanitaire) - Vol 47 (Esc. 2) - Vol 48 (Bureau 27) - Vol 49 (Bureau 28) - Vol 97 (Bureau 29) - Vol 99 (W.c 1)
Conduits, canalisations et équipements	R+2	Vol 50 (Local 1)
Façades	R+2	Vol 50 (Local 1) - Vol 55 (Esc. 3) - Vol 56 (Bureau 18) - Vol 66 (Bureau 25) - Vol 67 (Esc. 4) - Vol 69 (Sanitaires 4) - Vol 73 (Bureau 26)
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 50 (Local 1) - Vol 54 (Circ. 1) - Vol 55 (Esc. 3) - Vol 56 (Bureau 18) - Vol 57 (Bureau 19) - Vol 58 (Bureau 20) - Vol 59 (Bureau 21) - Vol 60 (Bureau 22) - Vol 61 (Archives) - Vol 62 (Circ. 2) - Vol 67 (Esc. 4) - Vol 73 (Bureau 26)
Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 50 (Local 1) - Vol 51 (Local 2) - Vol 52 (Local 3) - Vol 53 (Local 4) - Vol 54 (Circ. 1) - Vol 56 (Bureau 18) - Vol 57 (Bureau 19) - Vol 58 (Bureau 20) - Vol 59 (Bureau 21) - Vol 60 (Bureau 22) - Vol 61 (Archives) - Vol 62 (Circ. 2) - Vol 63 (Local 5) - Vol 64 (Bureau 23) - Vol 65 (Bureau 24) - Vol 66 (Bureau 25) - Vol 67 (Esc. 4) - Vol 69 (Sanitaires 4) - Vol 73 (Bureau 26)
Revêtement de sol	R+2	Vol 50 (Local 1) - Vol 51 (Local 2) - Vol 52 (Local 3) - Vol 53 (Local 4) - Vol 54 (Circ. 1) - Vol 55 (Esc. 3) - Vol 56 (Bureau 18) - Vol 57 (Bureau 19) - Vol 58 (Bureau 20) - Vol 59 (Bureau 21) - Vol 60 (Bureau 22) - Vol 61 (Archives) - Vol 62 (Circ. 2) - Vol 63 (Local 5) - Vol 64 (Bureau 23) - Vol 65 (Bureau 24) - Vol 66 (Bureau 25) - Vol 67 (Esc. 4) - Vol 68 (Circ. 3) - Vol 69 (Sanitaires 4) - Vol 73 (Bureau 26)

Revêtement de mur	R+2	Vol 67 (Esc. 4) - Vol 69 (Sanitaires 4)
Revêtement de sol	R+3	Vol 74 (Esc. 6) - Vol 75 (Sanitaires 5) - Vol 79 (Circ. 4) - Vol 81 (Bureau 7) - Vol 82 (Bureau 8) - Vol 83 (Bureau 9) - Vol 84 (Bureau 10) - Vol 85 (Bureau 11) - Vol 86 (Esc. 5) - Vol 88 (Bureau 12) - Vol 89 (Bureau 13) - Vol 90 (Bureau 14) - Vol 91 (Bureau 15) - Vol 92 (Bureau 16) - Vol 93 (Bureau 17) - Vol 94 (Circ. 5) - Vol 96
Façades	R+3	Vol 75 (Sanitaires 5) - Vol 82 (Bureau 8) - Vol 83 (Bureau 9) - Vol 86 (Esc. 5) - Vol 88 (Bureau 12) - Vol 91 (Bureau 15) - Vol 92 (Bureau 16) - Vol 93 (Bureau 17) - Vol 95 (W.c 2)
Parois verticales intérieures et enduits	R+3	Vol 75 (Sanitaires 5) - Vol 79 (Circ. 4) - Vol 80 (Bureau 6) - Vol 81 (Bureau 7) - Vol 82 (Bureau 8) - Vol 83 (Bureau 9) - Vol 84 (Bureau 10) - Vol 85 (Bureau 11) - Vol 86 (Esc. 5) - Vol 88 (Bureau 12) - Vol 89 (Bureau 13) - Vol 90 (Bureau 14) - Vol 91 (Bureau 15) - Vol 92 (Bureau 16) - Vol 93 (Bureau 17) - Vol 94 (Circ. 5) - Vol 95 (W.c 2)
Revêtement de mur	R+3	Vol 75 (Sanitaires 5) - Vol 92 (Bureau 16) - Vol 95 (W.c 2)
Plafond et faux-plafonds	R+3	Vol 79 (Circ. 4) - Vol 88 (Bureau 12)
Conduits, canalisations et équipements	R+3	Vol 88 (Bureau 12)
Equipements divers et accessoires	R+3	Vol 91 (Bureau 15) - Vol 92 (Bureau 16)
Conduits, canalisations et équipements	R+1	Vol 97 (Bureau 29)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint de dilatation	002V0000597 n°4
Vol 40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint de dilatation	002V0000597 n°4
Vol 73 (Bureau 26)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint de dilatation	002V0000597 n°4
Vol 92 (Bureau 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint de dilatation	002V0000597 n°4
Vol 94 (Circ. 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint de dilatation	002V0000597 n°4
Vol 83 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint de dilatation	002V0000597 n°4
Vol 30 (Sanitaires 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S19
Vol 40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002V0000597 n°29 Phase 2
Vol 85 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002V0000597 n°46 Phase 2
Vol 84 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	002V0000597 n°46 Phase 2
Vol 75 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P58
Vol 82 (Bureau 8)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P61
Vol 88 (Bureau 12)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P61
Vol 93 (Bureau 17)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P61
Vol 91 (Bureau 15)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P61
Vol 40	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P61
Vol 73 (Bureau 26)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P61
Vol 50 (Local 1)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P61
Vol 66 (Bureau 25)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P61
Vol 92 (Bureau 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S121
Vol 93 (Bureau 17)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S126
Vol 94 (Circ. 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S127
Vol 79 (Circ. 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S128
Vol 81 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S129
Vol 82 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S130
Vol 83 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S131

Vol 84 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S132
Vol 85 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S133
Vol 88 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S134
Vol 89 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S136
Vol 90 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S137
Vol 91 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S138
Vol 88 (Bureau 12)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	P69
Vol 97 (Bureau 29)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	P69
Vol 50 (Local 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	P69
Vol 86 (Esc. 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche	P70
Vol 74 (Esc. 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche	P70
Vol 38 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche	P70
Vol 28 (Accès étage 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche	P70
Vol 41 (Esc. 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche	P70
Vol 47 (Esc. 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche	P70
Vol 55 (Esc. 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche	P70
Vol 67 (Esc. 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche	P70
Vol 61 (Archives)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S143
Vol 66 (Bureau 25)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S144
Vol 65 (Bureau 24)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S145
Vol 64 (Bureau 23)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S146
Vol 63 (Local 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S147
Vol 73 (Bureau 26)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S148
Vol 59 (Bureau 21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S149
Vol 60 (Bureau 22)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S150
Vol 52 (Local 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S151
Vol 51 (Local 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S152

Vol 53 (Local 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S153
Vol 58 (Bureau 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S154
Vol 57 (Bureau 19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S155
Vol 56 (Bureau 18)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S156
Vol 54 (Circ. 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S157
Vol 50 (Local 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S159
Vol 40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S160
Vol 49 (Bureau 28)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S162
Vol 34 (Salle depart)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P79
Vol 38 (Accès étage 2)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P79
Vol 37 (Accès 3)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P79
Vol 35 (Sanitaires 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduits ciment	P83
Vol 48 (Bureau 27)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduits ciment	P83
Vol 50 (Local 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduits ciment	P83
Vol 88 (Bureau 12)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduits ciment	P83

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

>> Les joints de menuiseries entre dormant et structure du bâti n'ont pu être sondés du fait de la forte détérioration destructive à réaliser en milieu occupé.
>> Les gaines, coffres, murs, plafonds et cloisons en place ont été visités ponctuellement ; le repérage peut être complété si besoin au cours des travaux de démolition ou après dépose des éléments empêchant leur visite complète.
>> Des investigations complémentaires devront être menées, si, pendant la démolition des réseaux souterrains ou calle de ferraillage noyées sont découverts.
>> Les réseaux enterrés ont été visités ponctuellement ; le repérage peut être complété si besoin au cours des travaux de démolition ou après dépose des éléments empêchant leur visite complète.
>> Des investigations approfondies concernant l'ensemble des installations électriques (câbles et équipements) n'ont pu être réalisées sans réception préalable d'un PV de consignation.
- Commentaire n°1 : Les plans de toiture ont été mis sur le rapport 0022n000105

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

6 - Conduits, canalisations et équipements

7 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 75 (Sanitaires 5)	Menuiseries	Mastic vitrier	P55	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °55 - 2	P55	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 95 (W.c 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002V0 00059 7-1 n °55 - 2	P55	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 82 (Bureau 8)	Menuiseries	Mastic vitrier	P61	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °61 - 2	P61	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 88 (Bureau 12)	Menuiseries	Mastic vitrier	S209 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002V0 00059 7-1 n °61 - 2	P61	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 93 (Bureau 17)	Menuiseries	Mastic vitrier	S210 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002V0 00059 7-1 n °61 - 2	P61	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 91 (Bureau 15)	Menuiseries	Mastic vitrier	S211 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002V0 00059 7-1 n °61 - 2	P61	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 40	Menuiseries	Mastic vitrier	S202 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002V0 00059 7-1 n °61 - 2	P61	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 73 (Bureau 26)	Menuiseries	Mastic vitrier	S201 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002V0 00059 7-1 n °61 - 2	P61	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 73 (Bureau 26)	Menuiseries	Mastic vitrier	S212 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002V0 00059 7-1 n °61 - 2	P61	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 50 (Local 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S213 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002V0 00059 7-1 n °61 - 2	P61	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige Bleu	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 66 (Bureau 25)	Menuiseries	Mastic vitrier	S214 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002V0 00059 7-1 n °61 - 2	P61	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	Vol 83 (Bureau 9)	Menuiseries	Mastic vitrier	P62	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °62 - 2	P62	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 92 (Bureau 16)	Menuiseries	Mastic vitrier	P63	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °63 - 2	P63	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Vert Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 88 (Bureau 12)	Menuiseries	Mastic vitrier	P67	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °67 - 2	P67	Mastic Dur Gris Peinture Effritable Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 86 (Esc. 5)	Menuiseries	Mastic vitrier	P71	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °71 - 2	P71	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 38 (Accès étage 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002V0 00059 7-1 n °71 - 2	P71	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 47 (Esc. 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002V0 00059 7-1 n °71 - 2	P71	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 55 (Esc. 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002V0 00059 7-1 n °71 - 2	P71	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 69 (Sanitaires 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P72	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °72 - 2	P72	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 69 (Sanitaires 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002V0 00059 7-1 n °72 - 2	P72	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99 (W.c 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002V0 00059 7-1 n °72 - 2	P72	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 42 (Sanitaire)	Menuiseries	Mastic vitrier	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002V0 00059 7-1 n °72 - 2	P72	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99 (W.c 1) - Vol 42 (Sanitaire)	Menuiseries	Mastic vitrier	S188 - S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002V0 00059 7-1 n °72 - 2	P72	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 73 (Bureau 26)	Menuiseries	Mastic vitrier	P73	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °73 - 2	P73	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56 (Bureau 18)	Menuiseries	Mastic vitrier	P74	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °74 - 2	P74	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40	Menuiseries	Mastic vitrier	P75	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °75 - 2	P75	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Orange Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40	Menuiseries	Joint vitrier	P76	Réalisation d'un prélevement			P76	Joint Souple Noir Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 19 (Cabine)	Menuiseries	Joint vitrier	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76	Joint Souple Noir Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 20 (Bureau 1)	Menuiseries	Joint vitrier	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76	Joint Souple Noir Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Bureau 3)	Menuiseries	Joint vitrier	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76	Joint Souple Noir Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 26 (Vestiaire 2)	Menuiseries	Joint vitrier	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76	Joint Souple Noir Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 19 (Cabine) - Vol 20 (Bureau 1) - Vol 22 (Bureau 3) - Vol 26 (Vestiaire 2)	Menuiseries	Joint vitrier	S205 - S206 - S207 - S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76			P76	Joint Souple Noir Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Esc. 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P78	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °78 - 2	P78	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Orange Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 67 (Esc. 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002V0 00059 7-1 n °78 - 2	P78	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Orange Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Menuiseries	Mastic vitrier	P79	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °79 - 2	P79	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Multicolore	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 38 (Accès étage 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S203 (P79)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002V0 00059 7-1 n °79 - 2	P79	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Multicolore	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 37 (Accès 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S204 (P79)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002V0 00059 7-1 n °79 - 2	P79	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Multicolore	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 29 (Vestiaire 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P80	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °80 - 2	P80	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Menuiseries	Mastic vitrier	P1	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°1 - 1	002V0 00059 7 n°1	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21 (Bureau 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P2	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°2 - 1	002V0 00059 7 n°2	Joint Souple Noir Peinture Effritable Bleu Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 20 (Bureau 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002V0 00059 7 n°2 - 1	002V0 00059 7 n°2	Joint Souple Noir Peinture Effritable Bleu Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Bureau 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002V0 00059 7 n°2 - 1	002V0 00059 7 n°2	Joint Souple Noir Peinture Effritable Bleu Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 23 (Bureau 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002V0 00059 7 n°2 - 1	002V0 00059 7 n°2	Joint Souple Noir Peinture Effritable Bleu Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 24 (Bureau 5)	Menuiseries	Mastic vitrier	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002V0 00059 7 n°2 - 1	002V0 00059 7 n°2	Joint Souple Noir Peinture Effritable Bleu Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 26 (Vestiaire 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002V0 00059 7 n°2 - 1	002V0 00059 7 n°2	Joint Souple Noir Peinture Effritable Bleu Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 19 (Cabine)	Menuiseries	Mastic vitrier	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002V0 00059 7 n°2 - 1	002V0 00059 7 n°2	Joint Souple Noir Peinture Effritable Bleu Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 20 (Bureau 1) - Vol 22 (Bureau 3) - Vol 23 (Bureau 4) - Vol 24 (Bureau 5) - Vol 26 (Vestiaire 2) - Vol 19 (Cabine)	Menuiseries	Mastic vitrier	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002V0 00059 7 n°2 - 1	002V0 00059 7 n°2	Joint Souple Noir Peinture Effritable Bleu Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Poteaux (périphériqu es et intérieurs)	Enduits ciment	P7	Réalisation d'un prélevement	Au pied	002V0 00059 7 n°7 - 1	002V0 00059 7 n°7	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Poteaux (périphériqu es et intérieurs)	Enduits ciment	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Au pied	002V0 00059 7 n°7 - 1	002V0 00059 7 n°7	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Poteaux (périphériqu es et intérieurs)	Enduits ciment	P8	Réalisation d'un prélevement			002V0 00059 7 n°8	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8			002V0 00059 7 n°8	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°11 - 1	002V0 00059 7 n°11	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002V0 00059 7 n°11 - 1	002V0 00059 7 n°11	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 23 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002V0 00059 7 n°11 - 1	002V0 00059 7 n°11	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 24 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002V0 00059 7 n°11 - 1	002V0 00059 7 n°11	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 26 (Vestiaire 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002V0 00059 7 n°11 - 1	002V0 00059 7 n°11	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 25 (Vestiaire H)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002V0 00059 7 n°11 - 1	002V0 00059 7 n°11	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 21 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002V0 00059 7 n°11 - 1	002V0 00059 7 n°11	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 20 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002V0 00059 7 n°11 - 1	002V0 00059 7 n°11	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 19 (Cabine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002V0 00059 7 n°11 - 1	002V0 00059 7 n°11	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 39 (Circulation 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002V0 00059 7 n°11 - 1	002V0 00059 7 n°11	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 36 (Salle repos)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002V0 00059 7 n°11 - 1	002V0 00059 7 n°11	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 27 (Circulation 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002V0 00059 7 n°11 - 1	002V0 00059 7 n°11	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 29 (Vestiaire 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002V0 00059 7 n°11 - 1	002V0 00059 7 n°11	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Bureau 3) - Vol 23 (Bureau 4) - Vol 24 (Bureau 5) - Vol 26 (Vestiaire 2) - Vol 25 (Vestiaire H) - Vol 21 (Bureau 2) - Vol 20 (Bureau 1) - Vol 19 (Cabine) - Vol 39 (Circulation 4) - Vol 36 (Salle repos) - Vol 27 (Circulation 3) - Vol 29 (Vestiaire 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S20 - S21 - S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002V0 00059 7 n°11 - 1	002V0 00059 7 n°11	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P13	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°13 - 1	002V0 00059 7 n°13	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002V0 00059 7 n°13 - 1	002V0 00059 7 n°13	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P14	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°14 - 1	002V0 00059 7 n°14	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Murs et cloisons	Métal	S28	Réalisation d'un sondage		S28 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAllège

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 20 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Métal	S29	Réalisation d'un sondage		S29 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAllège
Rdc	Vol 19 (Cabine)	Murs et cloisons	Métal	S30	Réalisation d'un sondage		S30 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAllège
Rdc	Vol 26 (Vestiaire 2)	Murs et cloisons	Métal	S31	Réalisation d'un sondage		S31 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAllège
Rdc	Vol 24 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Métal	S32	Réalisation d'un sondage		S32 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAllège

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 38 (Accès étage 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P15	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°15 - 1	002V0 00059 7 n°15	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 38 (Accès étage 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002V0 00059 7 n°15 - 1	002V0 00059 7 n°15	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 37 (Accès 3)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P18	Réalisation d'un prélevement	Beige	002V0 00059 7 n°18 - 1	002V0 00059 7 n°18	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 37 (Accès 3)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Beige	002V0 00059 7 n°18 - 1	002V0 00059 7 n°18	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P23	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°23 - 1	002V0 00059 7 n°23	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002V0 00059 7 n°23 - 1	002V0 00059 7 n°23	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P24	Réalisation d'un prélevement	Support	002V0 00059 7 n°24 - 1	002V0 00059 7 n°24	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Support	002V0 00059 7 n°24 - 1	002V0 00059 7 n°24	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P26	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°26 - 1	002V0 00059 7 n°26	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002V0 00059 7 n°26 - 1	002V0 00059 7 n°26	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P27	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°27 - 1	002V0 00059 7 n°27	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002V0 00059 7 n°27 - 1	002V0 00059 7 n°27	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°28 - 1	002V0 00059 7 n°28	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002V0 00059 7 n°28 - 1	002V0 00059 7 n°28	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 4 (Colis)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002V0 00059 7 n°28 - 1	002V0 00059 7 n°28	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (Atelier)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002V0 00059 7 n°28 - 1	002V0 00059 7 n°28	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (Réserve 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002V0 00059 7 n°28 - 1	002V0 00059 7 n°28	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 17 (Circulation 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002V0 00059 7 n°28 - 1	002V0 00059 7 n°28	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 18 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002V0 00059 7 n°28 - 1	002V0 00059 7 n°28	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 16 (Réserve 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002V0 00059 7 n°28 - 1	002V0 00059 7 n°28	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 15 (Réserve 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002V0 00059 7 n°28 - 1	002V0 00059 7 n°28	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 1 (Parking) - Vol 4 (Colis) - Vol 9 (Atelier) - Vol 10 (Réserve 1) - Vol 17 (Circulation 1) - Vol 18 (Circulation 2) - Vol 16 (Réserve 5) - Vol 15 (Réserve 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28 - S60 - S61 - S62 - S63 - S64 - S65 - S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002V0 00059 7 n°28 - 1	002V0 00059 7 n°28	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P30	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°30 - 1	002V0 00059 7 n°30	Ciment Effritable Gris Matériau Dur Blanc Peinture Effritable Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002V0 00059 7 n°30 - 1	002V0 00059 7 n°30	Ciment Effritable Gris Matériau Dur Blanc Peinture Effritable Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 40	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P33	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°33 - 1	002V0 00059 7 n°33	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002V0 00059 7 n°33 - 1	002V0 00059 7 n°33	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P34	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°34 - 1	002V0 00059 7 n°34	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 40	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002V0 00059 7 n°34 - 1	002V0 00059 7 n°34	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 54 (Circ. 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P39	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°39 - 1	002V0 00059 7 n°39	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Papier peint Fibreux Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 54 (Circ. 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002V0 00059 7 n°39 - 1	002V0 00059 7 n°39	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Papier peint Fibreux Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 62 (Circ. 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P40	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°40 - 1	002V0 00059 7 n°40	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 62 (Circ. 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002V0 00059 7 n°40 - 1	002V0 00059 7 n°40	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 88 (Bureau 12)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P47	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°47 - 1	002V0 00059 7 n°47	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 85 (Bureau 11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002V0 00059 7 n°47 - 1	002V0 00059 7 n°47	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 94 (Circ. 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002V0 00059 7 n°47 - 1	002V0 00059 7 n°47	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 80 (Bureau 6)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002V0 00059 7 n°47 - 1	002V0 00059 7 n°47	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 85 (Bureau 11) - Vol 94 (Circ. 5) - Vol 80 (Bureau 6)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S83 - S84 - S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002V0 00059 7 n°47 - 1	002V0 00059 7 n°47	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 82 (Bureau 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P50	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°50 - 1	002V0 00059 7 n°50	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 82 (Bureau 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002V0 00059 7 n°50 - 1	002V0 00059 7 n°50	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 83 (Bureau 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002V0 00059 7 n°50 - 1	002V0 00059 7 n°50	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 84 (Bureau 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002V0 00059 7 n°50 - 1	002V0 00059 7 n°50	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 85 (Bureau 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002V0 00059 7 n°50 - 1	002V0 00059 7 n°50	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 89 (Bureau 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002V0 00059 7 n°50 - 1	002V0 00059 7 n°50	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 90 (Bureau 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002V0 00059 7 n°50 - 1	002V0 00059 7 n°50	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 91 (Bureau 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002V0 00059 7 n°50 - 1	002V0 00059 7 n°50	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 92 (Bureau 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002V000597 n°50 - 1	002V000597 n°50	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 93 (Bureau 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002V000597 n°50 - 1	002V000597 n°50	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 79 (Circ. 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002V000597 n°50 - 1	002V000597 n°50	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 81 (Bureau 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002V000597 n°50 - 1	002V000597 n°50	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 80 (Bureau 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002V000597 n°50 - 1	002V000597 n°50	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 82 (Bureau 8) - Vol 83 (Bureau 9) - Vol 84 (Bureau 10) - Vol 85 (Bureau 11) - Vol 89 (Bureau 13) - Vol 90 (Bureau 14) - Vol 91 (Bureau 15) - Vol 92 (Bureau 16) - Vol 93 (Bureau 17) - Vol 79 (Circ. 4) - Vol 81 (Bureau 7) - Vol 80 (Bureau 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P50 - S88 - S89 - S90 - S91 - S92 - S93 - S94 - S95 - S96 - S97 - S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002V0 00059 7 n°50 - 1	002V0 00059 7 n°50	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40	Menuiseries	Mastic vitrier	P51	Réalisation d'un prélevement			002V0 00059 7 n°51	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Bureau 30)	Menuiseries	Mastic vitrier	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51			002V0 00059 7 n°51	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 47 (Esc. 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51			002V0 00059 7 n°51	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 46 (Bureau 30) - Vol 47 (Esc. 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S100 - S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51			002V0 00059 7 n°51	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 73 (Bureau 26)	Menuiseries	Mastic vitrier	P52	Réalisation d'un prélevement			002V0 00059 7 n°52	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58 (Bureau 20)	Menuiseries	Mastic vitrier	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52			002V0 00059 7 n°52	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57 (Bureau 19)	Menuiseries	Mastic vitrier	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52			002V0 00059 7 n°52	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 56 (Bureau 18)	Menuiseries	Mastic vitrier	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52			002V0 00059 7 n°52	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 55 (Esc. 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52			002V0 00059 7 n°52	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59 (Bureau 21)	Menuiseries	Mastic vitrier	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52			002V0 00059 7 n°52	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 60 (Bureau 22)	Menuiseries	Mastic vitrier	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52			002V0 00059 7 n°52	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 61 (Archives)	Menuiseries	Mastic vitrier	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52			002V0 00059 7 n°52	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 58 (Bureau 20) - Vol 57 (Bureau 19) - Vol 56 (Bureau 18) - Vol 55 (Esc. 3) - Vol 59 (Bureau 21) - Vol 60 (Bureau 22) - Vol 61 (Archives)	Menuiseries	Mastic vitrier	S102 - S103 - S104 - S105 - S106 - S107 - S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52			002V0 00059 7 n°52	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 85 (Bureau 11)	Menuiseries	Mastic vitrier	P53	Réalisation d'un prélevement			002V0 00059 7 n°53	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 84 (Bureau 10)	Menuiseries	Mastic vitrier	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53			002V0 00059 7 n°53	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 83 (Bureau 9)	Menuiseries	Mastic vitrier	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53			002V0 00059 7 n°53	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 82 (Bureau 8)	Menuiseries	Mastic vitrier	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53			002V0 00059 7 n°53	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 81 (Bureau 7)	Menuiseries	Mastic vitrier	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53			002V0 00059 7 n°53	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 86 (Esc. 5)	Menuiseries	Mastic vitrier	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53			002V0 00059 7 n°53	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 84 (Bureau 10) - Vol 83 (Bureau 9) - Vol 82 (Bureau 8) - Vol 81 (Bureau 7) - Vol 86 (Esc. 5)	Menuiseries	Mastic vitrier	S109 - S110 - S111 - S112 - S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53			002V0 00059 7 n°53	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 80 (Bureau 6)	Menuiseries	Mastic vitrier	P54	Réalisation d'un prélevement			002V0 00059 7 n°54	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 75 (Sanitaires 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (ciment)	S118	Réalisation d'un sondage		S118 - 2				Négatif sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+3	Vol 75 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P57	Réalisation d'un prélevement		002V000059 7-1 n °57 - 2	P57	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Orange	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 95 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002V000059 7-1 n °57 - 2	P57	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Orange	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 92 (Bureau 16)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P64	Réalisation d'un prélevement		002V000597-1 n°64 - 2	P64	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 92 (Bureau 16)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Mastic	P65	Réalisation d'un prélevement	Baguette	002V000597-1 n°65 - 2	P65	Mastic Dur Beige Matériau Dur Blanc Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 88 (Bureau 12)	Gaines et coffre verticaux	Enduits ciment	P68	Réalisation d'un prélevement		002V000597-1 n°68 - 2	P68	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 41 (Esc. 1)	Murs et cloisons	Joint verre	P77	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °77 - 2 - 002V0 00059 7-1 n °77 - 4	P77	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 67 (Esc. 4)	Murs et cloisons	Joint verre	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002V0 00059 7-1 n °77 - 2 - 002V0 00059 7-1 n °77 - 4	P77	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Menuiseries	Mastic vitrier	P81	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °81 - 2	P81	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Menuiseries	Mastic vitrier	P81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002V0 00059 7-1 n °81 - 2	P81	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 35 (Sanitaires 3)	Gaines et coffre verticaux	Enduits ciment	P83	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °83 - 2	P83	Peinture Effritable Bleu Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 48 (Bureau 27)	Gaines et coffre verticaux	Enduits ciment	S215 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002V0 00059 7-1 n °83 - 2	P83	Peinture Effritable Bleu Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 50 (Local 1)	Gaines et coffre verticaux	Enduits ciment	S216 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002V0 00059 7-1 n °83 - 2	P83	Peinture Effritable Bleu Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 88 (Bureau 12)	Gaines et coffre verticaux	Enduits ciment	S217 (P83)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002V0 00059 7-1 n °83 - 2	P83	Peinture Effritable Bleu Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (Colis)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P85	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °85 - 2	P85	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 12 (Sanitaires 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (ciment)	P90	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °90 - 2	P90	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 12 (Sanitaires 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (ciment)	P90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002V000597-1 n°90 - 2	P90	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 12 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P93	Réalisation d'un prélevement		002V000597-1 n°93 - 2	P93	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 67 (Esc. 4)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P100	Réalisation d'un prélevement		002V000597-1 n°100 - 2	P100	Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 11 (Sanitaires 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (ciment)	P104	Réalisation d'un prélevement		002V000597-1 n°104 - 2	P104	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 11 (Sanitaires 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits projetés (ciment)	P104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002V0 00059 7-1 n °104 - 2	P104	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (Réserve 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P107	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °107 - 2	P107	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (Atelier)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002V0 00059 7-1 n °107 - 2	P107	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 42 (Sanitaire)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S184	Réalisation d'un sondage	Sondage S184 du P54					Négatif sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+1	Vol 99 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S185	Réalisation d'un sondage	Sondage S185 du P54					Négatif sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P20	Réalisation d'un prélevement		002V000597 n°20 - 1	002V000597 n°20	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 37 (Accès 3)	Plafonds	Enduits ciment	P21	Réalisation d'un prélevement		002V000597 n°21 - 1	002V000597 n°21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Plafonds	Enduits ciment	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002V0 00059 7 n°21 - 1	002V0 00059 7 n°21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 19 (Cabine)	Plafonds	Enduits ciment	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002V0 00059 7 n°21 - 1	002V0 00059 7 n°21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 20 (Bureau 1)	Plafonds	Enduits ciment	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002V0 00059 7 n°21 - 1	002V0 00059 7 n°21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21 (Bureau 2)	Plafonds	Enduits ciment	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002V0 00059 7 n°21 - 1	002V0 00059 7 n°21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Bureau 3)	Plafonds	Enduits ciment	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002V0 00059 7 n°21 - 1	002V0 00059 7 n°21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 23 (Bureau 4)	Plafonds	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002V0 00059 7 n°21 - 1	002V0 00059 7 n°21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 24 (Bureau 5)	Plafonds	Enduits ciment	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002V0 00059 7 n°21 - 1	002V0 00059 7 n°21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 26 (Vestiaire 2)	Plafonds	Enduits ciment	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002V0 00059 7 n°21 - 1	002V0 00059 7 n°21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 25 (Vestiaire H)	Plafonds	Enduits ciment	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002V0 00059 7 n°21 - 1	002V0 00059 7 n°21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 27 (Circulation 3)	Plafonds	Enduits ciment	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002V0 00059 7 n°21 - 1	002V0 00059 7 n°21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 29 (Vestiaire 3)	Plafonds	Enduits ciment	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002V0 00059 7 n°21 - 1	002V0 00059 7 n°21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 30 (Sanitaires 2)	Plafonds	Enduits ciment	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002V0 00059 7 n°21 - 1	002V0 00059 7 n°21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 36 (Salle repos)	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002V0 00059 7 n°21 - 1	002V0 00059 7 n°21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 35 (Sanitaires 3)	Plafonds	Enduits ciment	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002V0 00059 7 n°21 - 1	002V0 00059 7 n°21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 39 (Circulation 4)	Plafonds	Enduits ciment	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002V0 00059 7 n°21 - 1	002V0 00059 7 n°21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart) - Vol 19 (Cabine) - Vol 20 (Bureau 1) - Vol 21 (Bureau 2) - Vol 22 (Bureau 3) - Vol 23 (Bureau 4) - Vol 24 (Bureau 5) - Vol 26 (Vestiaire 2) - Vol 25 (Vestiaire H) - Vol 27 (Circulation 3) - Vol 29 (Vestiaire 3) - Vol 30 (Sanitaires 2) - Vol 36 (Salle repos) - Vol 35 (Sanitaires 3) - Vol 39 (Circulation 4)	Plafonds	Enduits ciment	S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002V0 00059 7 n°21 - 1	002V0 00059 7 n°21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Plafonds	Flocages	P22	Réalisation d'un prélèvement		002V0 00059 7 n°22 - 1	002V0 00059 7 n°22	Vermiculite Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 40	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P36	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°36 - 1	002V0 00059 7 n°36	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 54 (Circ. 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P37	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56 (Bureau 18)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57 (Bureau 19)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 58 (Bureau 20)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 52 (Local 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51 (Local 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 53 (Local 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50 (Local 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 73 (Bureau 26)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 59 (Bureau 21)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 60 (Bureau 22)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 63 (Local 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 62 (Circ. 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 64 (Bureau 23)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 65 (Bureau 24)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 66 (Bureau 25)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 61 (Archives)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 56 (Bureau 18) - Vol 57 (Bureau 19) - Vol 58 (Bureau 20) - Vol 52 (Local 3) - Vol 51 (Local 2) - Vol 53 (Local 4) - Vol 50 (Local 1) - Vol 73 (Bureau 26) - Vol 59 (Bureau 21) - Vol 60 (Bureau 22) - Vol 63 (Local 5) - Vol 62 (Circ. 2) - Vol 64 (Bureau 23) - Vol 65 (Bureau 24) - Vol 66 (Bureau 25) - Vol 61 (Archives)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S67 - S68 - S69 - S70 - S71 - S72 - S73 - S74 - S75 - S76 - S77 - S78 - S79 - S80 - S81 - S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002V0 00059 7 n°37 - 1	002V0 00059 7 n°37	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56 (Bureau 18)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P38	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°38 - 1	002V0 00059 7 n°38	Laine Fibreux Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 69 (Sanitaires 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P45	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°45 - 1	002V0 00059 7 n°45	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 88 (Bureau 12)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P48	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°48 - 1	002V0 00059 7 n°48	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 79 (Circ. 4)	Plafonds	Enduits ciment	P59	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °59 - 2	P59	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 79 (Circ. 4)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P60	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °60 - 2	P60	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (Colis)	Plafonds	Enduits ciment	P86	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °86 - 2	P86	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 12 (Sanitaires 1)	Plafonds	Enduits projetés (ciment)	P92	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °92 - 2	P92	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 67 (Esc. 4)	Plafonds	Enduits ciment	P99	Réalisation d'un prélevement	Sous face escalier	002V0 00059 7-1 n °99 - 2	P99	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (Réserve 1)	Plafonds	Enduits ciment	P106	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °106 - 2	P106	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 9 (Atelier)	Plafonds	Enduits ciment	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002V0 00059 7-1 n °106 - 2	P106	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P3	Réalisation d'un prélevement	Colle ciment	002V0 00059 7 n°3 - 1	002V0 00059 7 n°3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de sol	Joint de dilatation	P4	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°4 - 1	002V0 00059 7 n°4	Mastic Effritable Beige Marron	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 40	Revêtement de sol	Joint de dilatation	S161 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002V0 00059 7 n°4 - 1	002V0 00059 7 n°4	Mastic Effritable Beige Marron	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 73 (Bureau 26)	Revêtement de sol	Joint de dilatation	S158 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002V0 00059 7 n°4 - 1	002V0 00059 7 n°4	Mastic Effritable Beige Marron	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	Vol 92 (Bureau 16)	Revêtement de sol	Joint de dilatation	S123 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002V0 00059 7 n°4 - 1	002V0 00059 7 n°4	Mastic Effritable Beige Marron	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	Vol 94 (Circ. 5)	Revêtement de sol	Joint de dilatation	S124 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002V0 00059 7 n°4 - 1	002V0 00059 7 n°4	Mastic Effritable Beige Marron	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	Vol 83 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Joint de dilatation	S125 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002V0 00059 7 n°4 - 1	002V0 00059 7 n°4	Mastic Effritable Beige Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de sol	Dalles Beton	P5	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°5 - 1	002V0 00059 7 n°5	Béton Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9	Réalisation d'un prélevement			002V0 00059 7 n°9 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V0 00059 7 n°9 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 19 (Cabine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V0 00059 7 n°9 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 20 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V0 00059 7 n°9 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 36 (Salle repos)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V0 00059 7 n°9 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 25 (Vestiaire H)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V0 00059 7 n°9 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 26 (Vestiaire 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V0 00059 7 n°9 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 27 (Circulation 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V0 00059 7 n°9 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 29 (Vestiaire 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V0 00059 7 n°9 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart) - Vol 19 (Cabine) - Vol 20 (Bureau 1) - Vol 36 (Salle repos) - Vol 25 (Vestiaire H) - Vol 26 (Vestiaire 2) - Vol 27 (Circulation 3) - Vol 29 (Vestiaire 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9 - S16 - S17 - S18 - S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V0 00059 7 n°9 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9	Réalisation d'un prélevement			002V0 00059 7 n°9 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir Matériau Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V0 00059 7 n°9 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir Matériau Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 19 (Cabine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V0 00059 7 n°9 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir Matériau Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 20 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V0 00059 7 n°9 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir Matériau Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 36 (Salle repos)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V0 00059 7 n°9 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir Matériau Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 25 (Vestiaire H)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V0 00059 7 n°9 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir Matériau Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 26 (Vestiaire 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V0 00059 7 n°9 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir Matériau Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 27 (Circulation 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V0 00059 7 n°9 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir Matériau Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 29 (Vestiaire 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V0 00059 7 n°9 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir Matériau Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 34 (Salle depart) - Vol 19 (Cabine) - Vol 20 (Bureau 1) - Vol 36 (Salle repos) - Vol 25 (Vestiaire H) - Vol 26 (Vestiaire 2) - Vol 27 (Circulation 3) - Vol 29 (Vestiaire 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9 - S16 - S17 - S18 - S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9			002V000059 7 n°9 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir Matériau Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélevement		002V000059 7 n°10 - 1	002V000059 7 n°10	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélevement		002V000059 7 n°12 - 1	002V000059 7 n°12 Phase 1	Revêtement Souple Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélevement		002V000059 7 n°12 - 1	002V000059 7 n°12 Phase 2	Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 21 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°12 - 1	002V0 00059 7 n°12 Phase 3	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 38 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P17	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°17 - 1	002V0 00059 7 n°17	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Revêtement de sol	Dalle beton	P25	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°25 - 1	002V0 00059 7 n°25	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (Dépôt)	Revêtement de sol	Dalle beton	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002V0 00059 7 n°25 - 1	002V0 00059 7 n°25	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 3 (Lt 1)	Revêtement de sol	Dalle beton	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002V0 00059 7 n°25 - 1	002V0 00059 7 n°25	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (Colis)	Revêtement de sol	Dalle beton	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002V0 00059 7 n°25 - 1	002V0 00059 7 n°25	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 9 (Atelier)	Revêtement de sol	Dalle beton	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002V0 00059 7 n°25 - 1	002V0 00059 7 n°25	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Dalle beton	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002V0 00059 7 n°25 - 1	002V0 00059 7 n°25	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 11 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Dalle beton	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002V0 00059 7 n°25 - 1	002V0 00059 7 n°25	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 13 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Dalle beton	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002V0 00059 7 n°25 - 1	002V0 00059 7 n°25	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 14 (Lt 3)	Revêtement de sol	Dalle beton	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002V0 00059 7 n°25 - 1	002V0 00059 7 n°25	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 15 (Réserve 4)	Revêtement de sol	Dalle beton	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002V0 00059 7 n°25 - 1	002V0 00059 7 n°25	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 16 (Réserve 5)	Revêtement de sol	Dalle beton	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002V0 00059 7 n°25 - 1	002V0 00059 7 n°25	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 18 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Dalle beton	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002V0 00059 7 n°25 - 1	002V0 00059 7 n°25	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 17 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Dalle beton	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002V0 00059 7 n°25 - 1	002V0 00059 7 n°25	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 2 (Dépôt) - Vol 3 (Lt 1) - Vol 4 (Colis) - Vol 9 (Atelier) - Vol 10 (Réserve 1) - Vol 11 (Sanitaires 2) - Vol 13 (Réserve 3) - Vol 14 (Lt 3) - Vol 15 (Réserve 4) - Vol 16 (Réserve 5) - Vol 18 (Circulation 2) - Vol 17 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Dalle beton	S48 - S49 - S50 - S51 - S52 - S53 - S54 - S55 - S56 - S57 - S58 - S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002V0 00059 7 n°25 - 1	002V0 00059 7 n°25	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P29	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°29 - 1	002V0 00059 7 n°29 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P29	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°29 - 1	002V0 00059 7 n°29 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Enduit Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 40	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P31	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°31 - 1	002V0 00059 7 n°31	Colle Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 40	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P32	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°32 - 1	002V0 00059 7 n°32	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 62 (Circ. 2)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P41	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°41 - 1	002V0 00059 7 n°41	Moquette Bitumineux Fibreux Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 69 (Sanitaires 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P42	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°42 - 1	002V0 00059 7 n°42	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 85 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P46	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°46 - 1	002V0 00059 7 n°46 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 84 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S87 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002V0 00059 7 n°46 - 1	002V0 00059 7 n°46 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 85 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P46	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°46 - 1	002V0 00059 7 n°46 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Beige Colle Souple Jaune	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 84 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S87 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002V0 00059 7 n°46 - 1	002V0 00059 7 n°46 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Beige Colle Souple Jaune	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	Vol 82 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P49	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°49 - 1	002V0 00059 7 n°49 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 83 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002V0 00059 7 n°49 - 1	002V0 00059 7 n°49 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 84 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002V0 00059 7 n°49 - 1	002V0 00059 7 n°49 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 83 (Bureau 9) - Vol 84 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S85 - S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002V0 00059 7 n°49 - 1	002V0 00059 7 n°49 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 82 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P49	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°49 - 1	002V0 00059 7 n°49 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 83 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002V0 00059 7 n°49 - 1	002V0 00059 7 n°49 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 84 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002V0 00059 7 n°49 - 1	002V0 00059 7 n°49 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 83 (Bureau 9) - Vol 84 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S85 - S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002V0 00059 7 n°49 - 1	002V0 00059 7 n°49 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 75 (Sanitaires 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S120	Réalisation d'un sondage	Sondage S120 du P123	S120 - 2				Négatif sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+3	Vol 92 (Bureau 16)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S121	Réalisation d'un sondage		S121 - 2				Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+3	Vol 93 (Bureau 17)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S126	Réalisation d'un sondage	Sondage S126 du P115	S126 - 2				Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 94 (Circ. 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S127	Réalisation d'un sondage	Sondage S127 du P109	S127 - 2				Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+3	Vol 79 (Circ. 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S128	Réalisation d'un sondage	Sondage S127 du P109	S128 - 2				Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+3	Vol 81 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S129	Réalisation d'un sondage	Sondage S128 du P116	S129 - 2				Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 82 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S130	Réalisation d'un sondage		S130 - 2				Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+3	Vol 83 (Bureau 9)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S131	Réalisation d'un sondage		S131 - 2				Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+3	Vol 84 (Bureau 10)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S132	Réalisation d'un sondage	Sondage S132 du P112	S132 - 2				Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 85 (Bureau 11)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S133	Réalisation d'un sondage	Sondage S132 du P112	S133 - 2				Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+3	Vol 88 (Bureau 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S134	Réalisation d'un sondage	Sondage S132 du P110	002V000059 7-1 n °69 - 1				Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+3	Vol 96	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S135	Réalisation d'un sondage	Sondage S135du P11	S135 - 2				Négatif sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 89 (Bureau 13)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S136	Réalisation d'un sondage	Sondage S136 du P110	S136 - 2				Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+3	Vol 90 (Bureau 14)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S137	Réalisation d'un sondage	Sondage S137 du P110	S137 - 2				Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+3	Vol 91 (Bureau 15)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S138	Réalisation d'un sondage	Sondage S138 du P110	S138 - 2				Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 86 (Esc. 5)	Revêtement de sol	Nez de marche	P70	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °70 - 2	P70	Matériau Fibreux Effritable Noir Matériau Souple Jaune	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	Vol 86 (Esc. 5)	Revêtement de sol	Nez de marche	P70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002V0 00059 7-1 n °70 - 2	P70	Matériau Fibreux Effritable Noir Matériau Souple Jaune	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	Vol 74 (Esc. 6)	Revêtement de sol	Nez de marche	S193 (P70)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002V0 00059 7-1 n °70 - 2	P70	Matériau Fibreux Effritable Noir Matériau Souple Jaune	Positif	Présen ce sur analyse
Rdc	Vol 38 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Nez de marche	S198 (P70)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002V0 00059 7-1 n °70 - 2	P70	Matériau Fibreux Effritable Noir Matériau Souple Jaune	Positif	Présen ce sur analyse
Rdc	Vol 28 (Accès étage 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	S199 (P70)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002V0 00059 7-1 n °70 - 2	P70	Matériau Fibreux Effritable Noir Matériau Souple Jaune	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 41 (Esc. 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	S196 (P70)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002V0 00059 7-1 n °70 - 2	P70	Matériau Fibreux Effritable Noir Matériau Souple Jaune	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 47 (Esc. 2)	Revêtement de sol	Nez de marche	S197 (P70)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002V0 00059 7-1 n °70 - 2	P70	Matériau Fibreux Effritable Noir Matériau Souple Jaune	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 55 (Esc. 3)	Revêtement de sol	Nez de marche	S194 (P70)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002V0 00059 7-1 n °70 - 2	P70	Matériau Fibreux Effritable Noir Matériau Souple Jaune	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 67 (Esc. 4)	Revêtement de sol	Nez de marche	S195 (P70)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002V0 00059 7-1 n °70 - 2	P70	Matériau Fibreux Effritable Noir Matériau Souple Jaune	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 68 (Circ. 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S142	Réalisation d'un sondage	Sondage S142 du P50	S142 - 2				Négatif sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+2	Vol 61 (Archives)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S143	Réalisation d'un sondage	Sondage S143 du P84					Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+2	Vol 66 (Bureau 25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S144	Réalisation d'un sondage	Sondage S143 du P79					Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 65 (Bureau 24)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S145	Réalisation d'un sondage	Sondage S143 du P79					Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+2	Vol 64 (Bureau 23)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S146	Réalisation d'un sondage	Sondage S143 du P79					Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+2	Vol 63 (Local 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S147	Réalisation d'un sondage	Sondage S143 du P79					Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 73 (Bureau 26)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S148	Réalisation d'un sondage	Sondage S143 du P79					Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+2	Vol 59 (Bureau 21)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S149	Réalisation d'un sondage	Sondage S143 du P79					Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+2	Vol 60 (Bureau 22)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S150	Réalisation d'un sondage	Sondage S143 du P79					Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 52 (Local 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S151	Réalisation d'un sondage	Sondage S143 du P79					Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+2	Vol 51 (Local 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S152	Réalisation d'un sondage	Sondage S143 du P79					Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+2	Vol 53 (Local 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S153	Réalisation d'un sondage	Sondage S143 du P79					Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 58 (Bureau 20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S154	Réalisation d'un sondage	Sondage S143 du P79					Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+2	Vol 57 (Bureau 19)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S155	Réalisation d'un sondage	Sondage S143 du P79					Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+2	Vol 56 (Bureau 18)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S156	Réalisation d'un sondage	Sondage S156 du P79					Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 54 (Circ. 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S157	Réalisation d'un sondage	Sondage S157 du P79					Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+2	Vol 50 (Local 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S159	Réalisation d'un sondage	Sondage S159 du P79					Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+1	Vol 40	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S160	Réalisation d'un sondage	Sondage S160 du P49	S160 - 2				Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 49 (Bureau 28)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S162	Réalisation d'un sondage	Sondage S162 du P49	002V000597-1 n°75 - 1				Présence sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+1	Vol 97 (Bureau 29)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S167	Réalisation d'un sondage	Sondage S167 du P50	S167 - 2				Négatif sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+1	Vol 48 (Bureau 27)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S168	Réalisation d'un sondage	Sondage S166 du P50	S168 - 2				Négatif sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 35 (Sanitaires 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S170	Réalisation d'un sondage	Sondage S170 du P40	S170 - 2				Négatif sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
Sous-sol	Vol 4 (Colis)	Revêtement de sol	Chape maigre	P84	Réalisation d'un prélevement		002V000059 7-1 n °84 - 2	P84	Peinture Effritable Gris Matériau Effritable Noir Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 12 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P91	Réalisation d'un prélevement		002V000059 7-1 n °91 - 2	P91	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 98 (Sanit 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002V000059 7-1 n °91 - 2	P91	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 67 (Esc. 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P96	Réalisation d'un prélevement		002V000059 7-1 n °96 - 2	P96	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 67 (Esc. 4)	Revêtement de sol	Nez de marche	P98	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °98 - 2	P98	Matériau Dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 28 (Accès étage 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002V0 00059 7-1 n °98 - 2	P98	Matériau Dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Esc. 1)	Revêtement de sol	Nez de marche	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002V0 00059 7-1 n °98 - 2	P98	Matériau Dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 11 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P101	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °101 - 2	P101	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 99 (W.c 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S182	Réalisation d'un sondage	Sondage S182 du P56					Négatif sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 42 (Sanitaire)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S183	Réalisation d'un sondage	Sondage S183 du P55					Négatif sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6	Réalisation d'un prélevement		002V000597 n°6 - 1	002V000597 n°6 Phase 1	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002V000597 n°6 - 1	002V000597 n°6 Phase 1	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002V000597 n°6 - 1	002V000597 n°6 Phase 1	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002V000597 n°6 - 1	002V000597 n°6 Phase 1	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°6 - 1	002V0 00059 7 n°6 Phase 2	Ciment Dur Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002V0 00059 7 n°6 - 1	002V0 00059 7 n°6 Phase 2	Ciment Dur Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002V0 00059 7 n°6 - 1	002V0 00059 7 n°6 Phase 2	Ciment Dur Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002V0 00059 7 n°6 - 1	002V0 00059 7 n°6 Phase 2	Ciment Dur Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°6 - 1	002V0 00059 7 n°6 Phase 3	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002V0 00059 7 n°6 - 1	002V0 00059 7 n°6 Phase 3	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002V0 00059 7 n°6 - 1	002V0 00059 7 n°6 Phase 3	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 34 (Salle depart)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002V0 00059 7 n°6 - 1	002V0 00059 7 n°6 Phase 3	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 38 (Accès étage 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P16	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°16 - 1	002V0 00059 7 n°16 Phase 1	Colle Dur Fibreux Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 38 (Accès étage 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002V0 00059 7 n°16 - 1	002V0 00059 7 n°16 Phase 1	Colle Dur Fibreux Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 38 (Accès étage 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P16	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°16 - 1	002V0 00059 7 n°16 Phase 3	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 38 (Accès étage 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002V0 00059 7 n°16 - 1	002V0 00059 7 n°16 Phase 3	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 37 (Accès 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°19 - 1	002V0 00059 7 n°19 Phase 1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 37 (Accès 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002V0 00059 7 n°19 - 1	002V0 00059 7 n°19 Phase 1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 37 (Accès 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°19 - 1	002V0 00059 7 n°19 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 37 (Accès 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002V0 00059 7 n°19 - 1	002V0 00059 7 n°19 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P35	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°35 - 1	002V0 00059 7 n°35	Colle Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002V0 00059 7 n°35 - 1	002V0 00059 7 n°35	Colle Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002V0 00059 7 n°35 - 1	002V0 00059 7 n°35	Colle Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 48 (Bureau 27)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002V0 00059 7 n°35 - 1	002V0 00059 7 n°35	Colle Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 97 (Bureau 29)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002V0 00059 7 n°35 - 1	002V0 00059 7 n°35	Colle Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 40 - Vol 48 (Bureau 27) - Vol 97 (Bureau 29)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P35 - S163 - S164 - S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002V0 00059 7 n°35 - 1	002V0 00059 7 n°35	Colle Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 69 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P43	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°43 - 1	002V0 00059 7 n°43	Colle Dur Gris Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 69 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7 n°44 - 1	002V0 00059 7 n°44	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 69 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002V0 00059 7 n°44 - 1	002V0 00059 7 n°44	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 75 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P56	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °56 - 2	P56	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 75 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002V0 00059 7-1 n °56 - 2	P56	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 75 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002V0 00059 7-1 n °56 - 2	P56	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 95 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002V0 00059 7-1 n °56 - 2	P56	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 75 (Sanitaires 5) - Vol 95 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P56 - S114 - S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002V0 00059 7-1 n °56 - 2	P56	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 75 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S117	Réalisation d'un sondage		S117 - 2				Négatif sur document Diag Ac environnement référence : 002GP 002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 75 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S117	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S117		S117 - 2				Négatif sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+3	Vol 75 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P58	Réalisation d'un prélevement		002V000059 7-1 n °58 - 2	P58	Colle Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 75 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S200 (P58)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002V000059 7-1 n °58 - 2	P58	Colle Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 92 (Bureau 16)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P66	Réalisation d'un prélevement		002V000059 7-1 n °66 - 2	P66	Ciment Dur Gris Colle Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 35 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P82	Réalisation d'un prélevement		002V000059 7-1 n °82 - 2	P82	Colle Dur Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 35 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002V000059 7-1 n °82 - 2	P82	Colle Dur Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 35 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S169	Réalisation d'un sondage	Sondage S169 du P39	S169 - 3				Négatif sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
Rdc	Vol 35 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S169	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S169	Sondage S169 du P39	S169 - 3				Négatif sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
Sous-sol	Vol 12 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P88	Réalisation d'un prélevement		002V000059 7-1 n °88 - 2	P88 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 12 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002V000059 7-1 n °88 - 2	P88 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 12 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P88	Réalisation d'un prélevement		002V000059 7-1 n °88 - 2	P88 Phase 2	Peinture Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 12 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002V0 00059 7-1 n °88 - 2	P88 Phase 2	Peinture Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 12 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P89	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °89 - 2	P89	Colle Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 12 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002V0 00059 7-1 n °89 - 2	P89	Colle Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 12 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002V0 00059 7-1 n °89 - 2	P89	Colle Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 12 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P89 - S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002V0 00059 7-1 n °89 - 2	P89	Colle Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 17 (Circulation 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P94	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °94 - 2	P94 Phase 1	Colle Dur Blanc Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 17 (Circulation 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002V0 00059 7-1 n °94 - 2	P94 Phase 1	Colle Dur Blanc Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 17 (Circulation 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P94	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °94 - 2	P94 Phase 3	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 17 (Circulation 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002V0 00059 7-1 n °94 - 2	P94 Phase 3	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 67 (Esc. 4)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P97	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °97 - 2	P97	Colle Dur Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 67 (Esc. 4)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002V0 00059 7-1 n °97 - 2	P97	Colle Dur Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 11 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P102	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °102 - 2	P102 Phase 1	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 11 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002V0 00059 7-1 n °102 - 2	P102 Phase 1	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 11 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P102	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °102 - 2	P102 Phase 2	Peinture Effritable Beige Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 11 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002V0 00059 7-1 n °102 - 2	P102 Phase 2	Peinture Effritable Beige Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 11 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P103	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °103 - 2	P103 Phase 1	Colle Dur Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 11 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002V0 00059 7-1 n °103 - 2	P103 Phase 1	Colle Dur Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 11 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P103	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °103 - 2	P103 Phase 3	Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 11 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002V0 00059 7-1 n °103 - 2	P103 Phase 3	Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 98 (Sanit 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P105	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °105 - 2	P105 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 98 (Sanit 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002V0 00059 7-1 n °105 - 2	P105 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 98 (Sanit 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P105	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °105 - 2	P105 Phase 2	Peinture Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 98 (Sanit 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002V0 00059 7-1 n °105 - 2	P105 Phase 2	Peinture Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 42 (Sanitaire)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S186	Réalisation d'un sondage	Sondage S186 du P53					Négatif sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789
R+1	Vol 42 (Sanitaire)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S186	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S186	Sondage S186 du P53					Négatif sur document Diag Ac environnement référence : 002GP002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 30 (Sanitaires 2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S19	Réalisation d'un sondage	En hauteur, difficilement accessible	S19 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 88 (Bureau 12)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	P69	Réalisation d'un prélevement		002V000597-1 n°69 - 2	P69	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Effritable Marron Peinture Effritable Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 97 (Bureau 29)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S166 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002V000597-1 n°69 - 2	P69	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Effritable Marron Peinture Effritable Beige	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 50 (Local 1)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S141 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002V000597-1 n°69 - 2	P69	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Effritable Marron Peinture Effritable Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 4 (Colis)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P87	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °87 - 2	P87	Peinture Effritable Beige Plâtre Pulvérulent Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Laine Fibreux Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (Colis)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002V0 00059 7-1 n °87 - 2	P87	Peinture Effritable Beige Plâtre Pulvérulent Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Laine Fibreux Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 17 (Circulation 1)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P95	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 7-1 n °95 - 2	P95	Plâtre Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 17 (Circulation 1)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002V0 00059 7-1 n °95 - 2	P95	Plâtre Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 16 (Réserve 5)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002V0 00059 7-1 n °95 - 2	P95	Plâtre Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002V0 00059 7-1 n °95 - 2	P95	Plâtre Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 17 (Circulation 1) - Vol 16 (Réserve 5) - Vol 1 (Parking)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P95 - S172 - S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002V0 00059 7-1 n °95 - 2	P95	Plâtre Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune Toile Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 91 (Bureau 15)	Evier	Tampon bitumineux	S139	Réalisation d'un sondage		S139 - 2				Négatif sur document 08/13
R+3	Vol 92 (Bureau 16)	Evier	Tampon bitumineux	S140	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document 08/13

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 92 (Bureau 16)	Evier	Tampon bitumineux	S140	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S140						Négatif sur document 08/13

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous-sol	Sous-sol - Plan de repérage - Actions menées
	Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées
	Rdc	Rdc - MPCA Toutes catégories confondues
	Rdc	Rdc - MPCA Façades
	Rdc	Rdc - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Rdc	Rdc - MPCA Revêtement de sol
	Rdc	Rdc - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - MPCA Façades
	R+1	R+1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+1	R+1 - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - MPCA Façades
	R+2	R+2 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+2	R+2 - MPCA Revêtement de sol
	R+2	R+2 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - MPCA Façades
	R+3	R+3 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+3	R+3 - MPCA Revêtement de sol
	R+3	R+3 - MPCA Revêtement de mur
	R+3	R+3 - MPCA Conduits, canalisations et équipements

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002V0000597-1

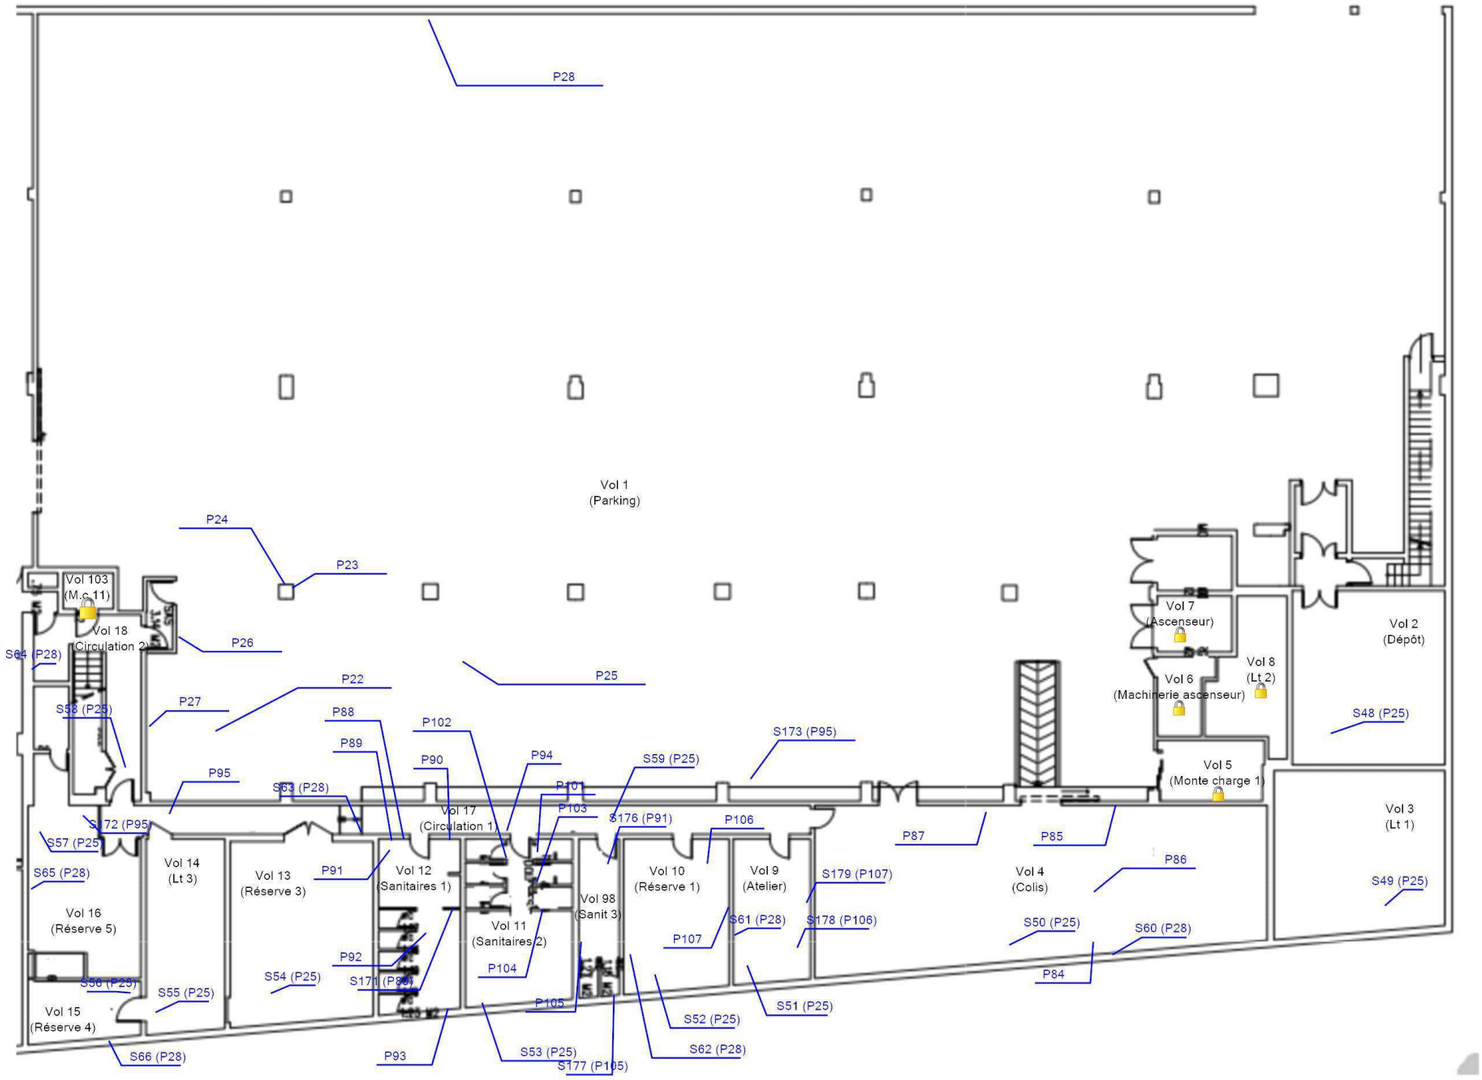


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002V0000597-1

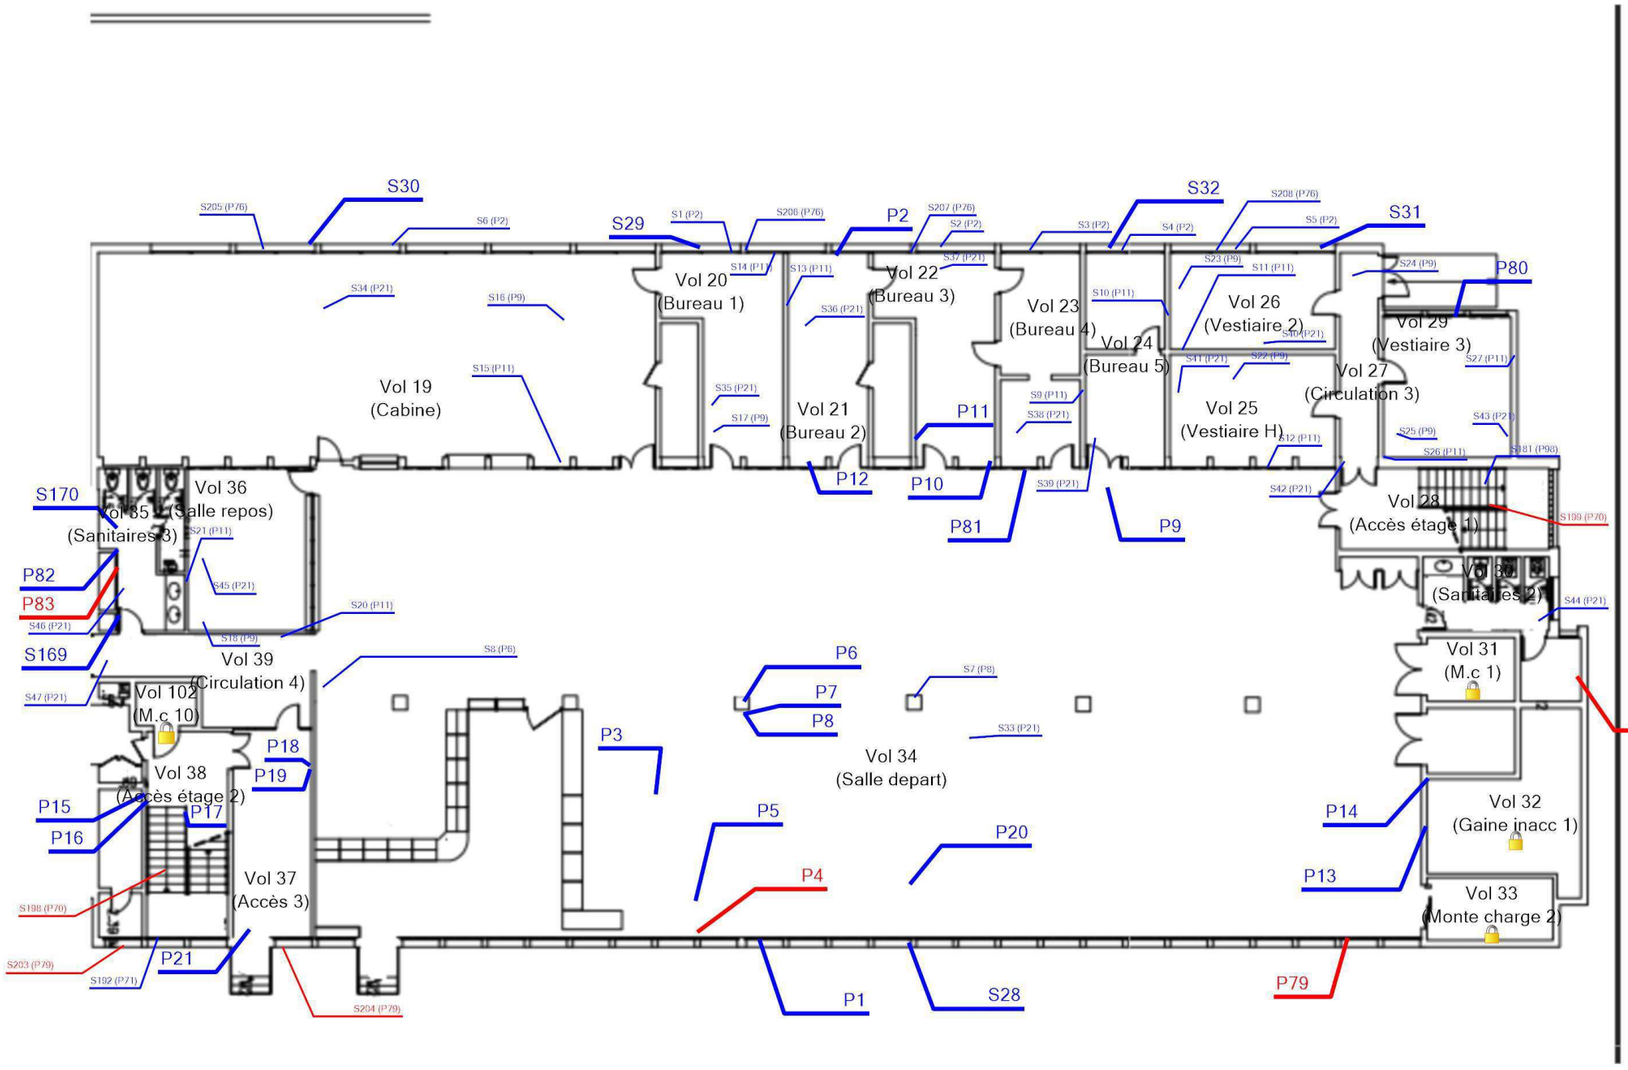

Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002V0000597-1

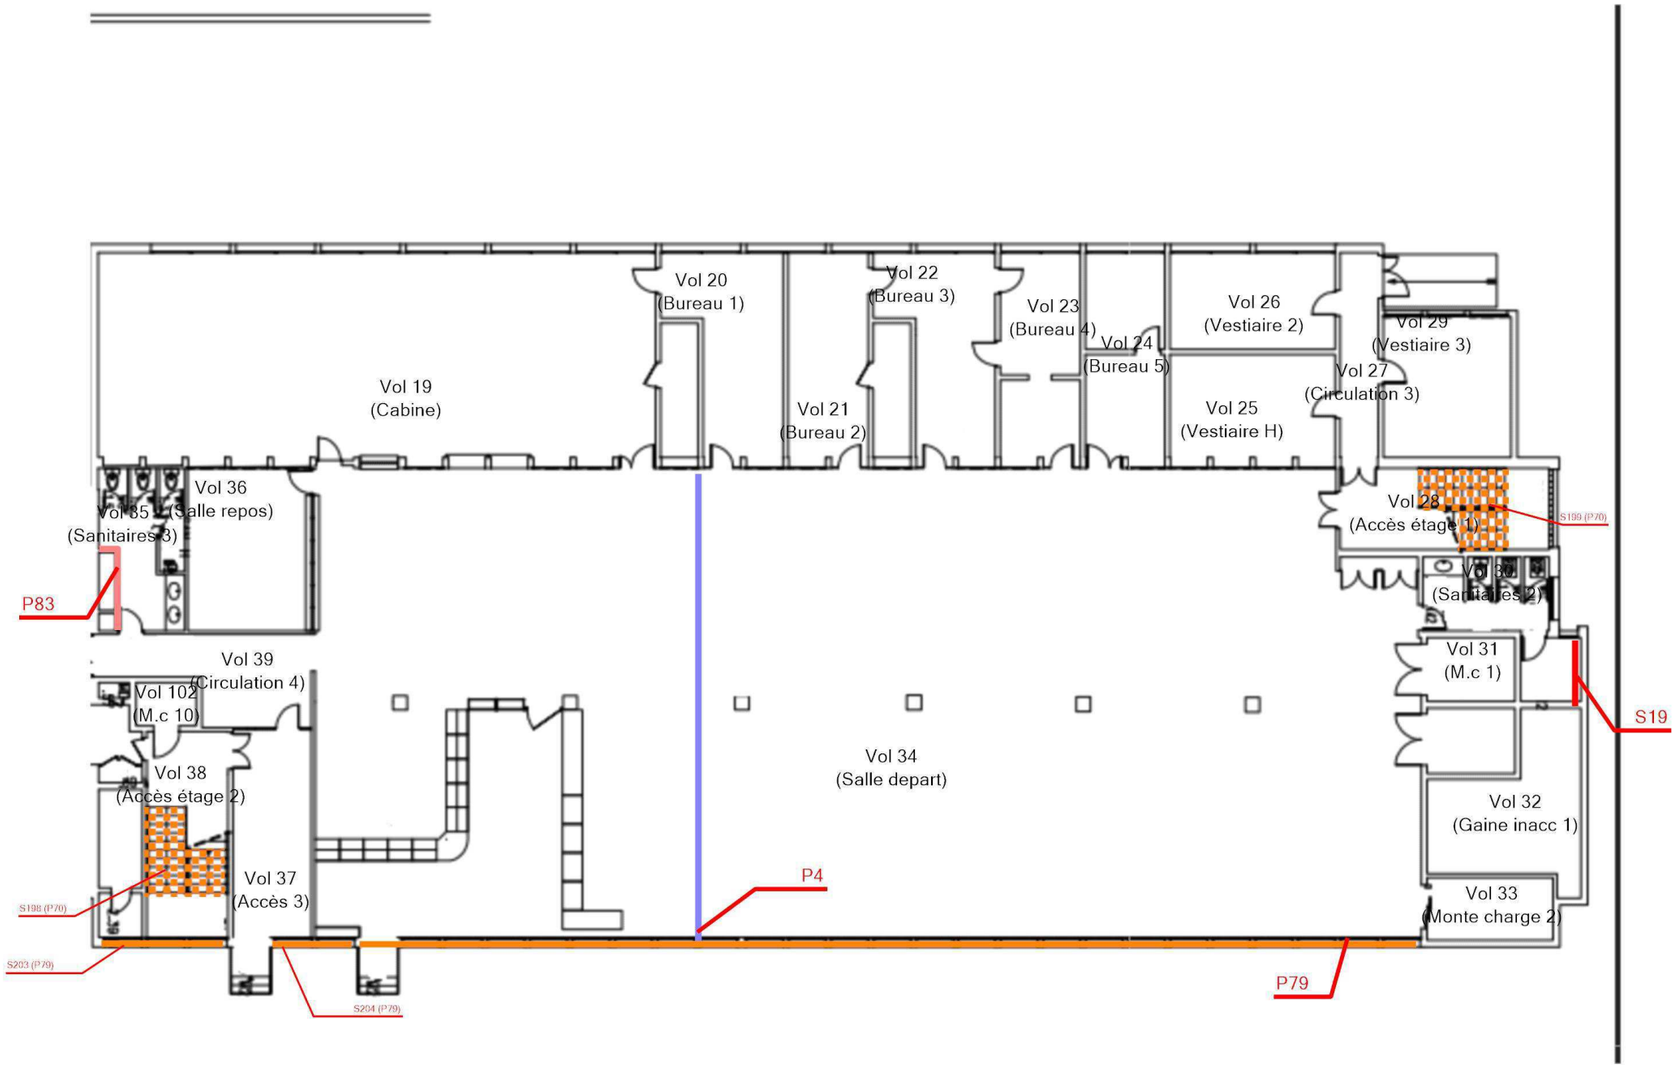

Légende


	S19: Conduit en fibres-ciment
	P79 : Mastic vitrier
	P70 : Nez de marche
	P4 : Joint de dilatation
	P83 : Enduits ciment

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

RDC - MPCA FAÇADES

Référence:
002V0000597-1

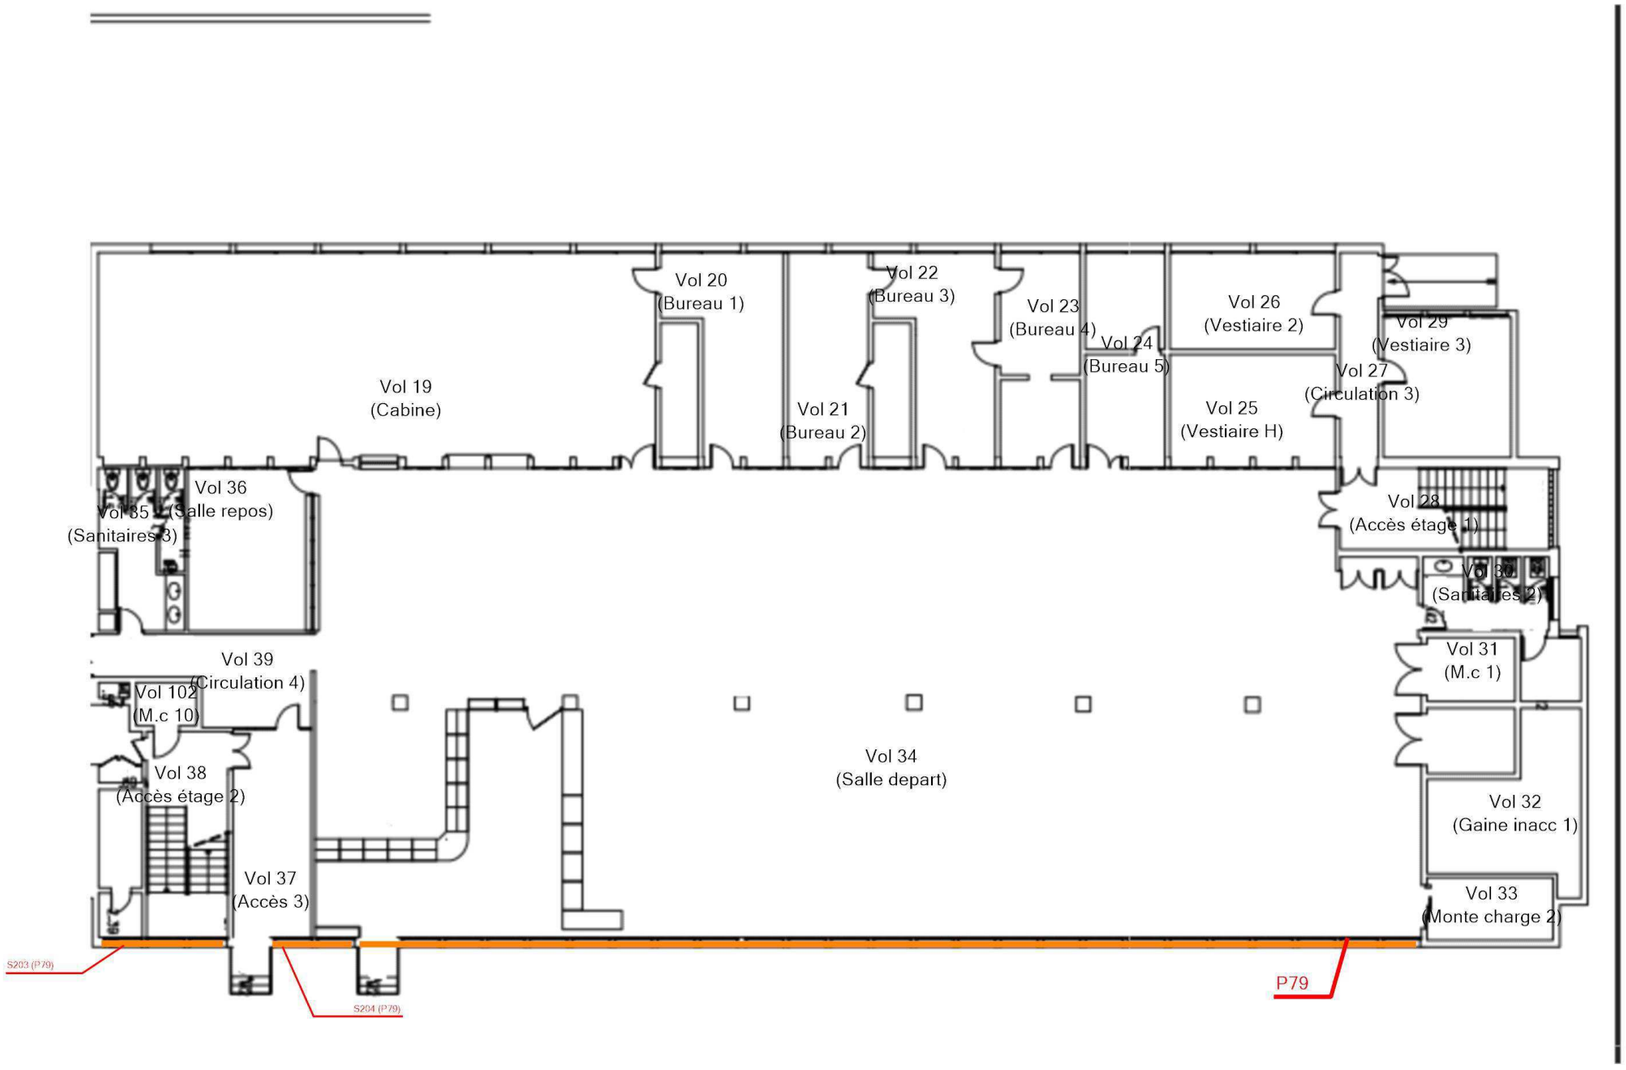


Légende

	P79 : Mastic vitrier

AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

RDC - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002V0000597-1

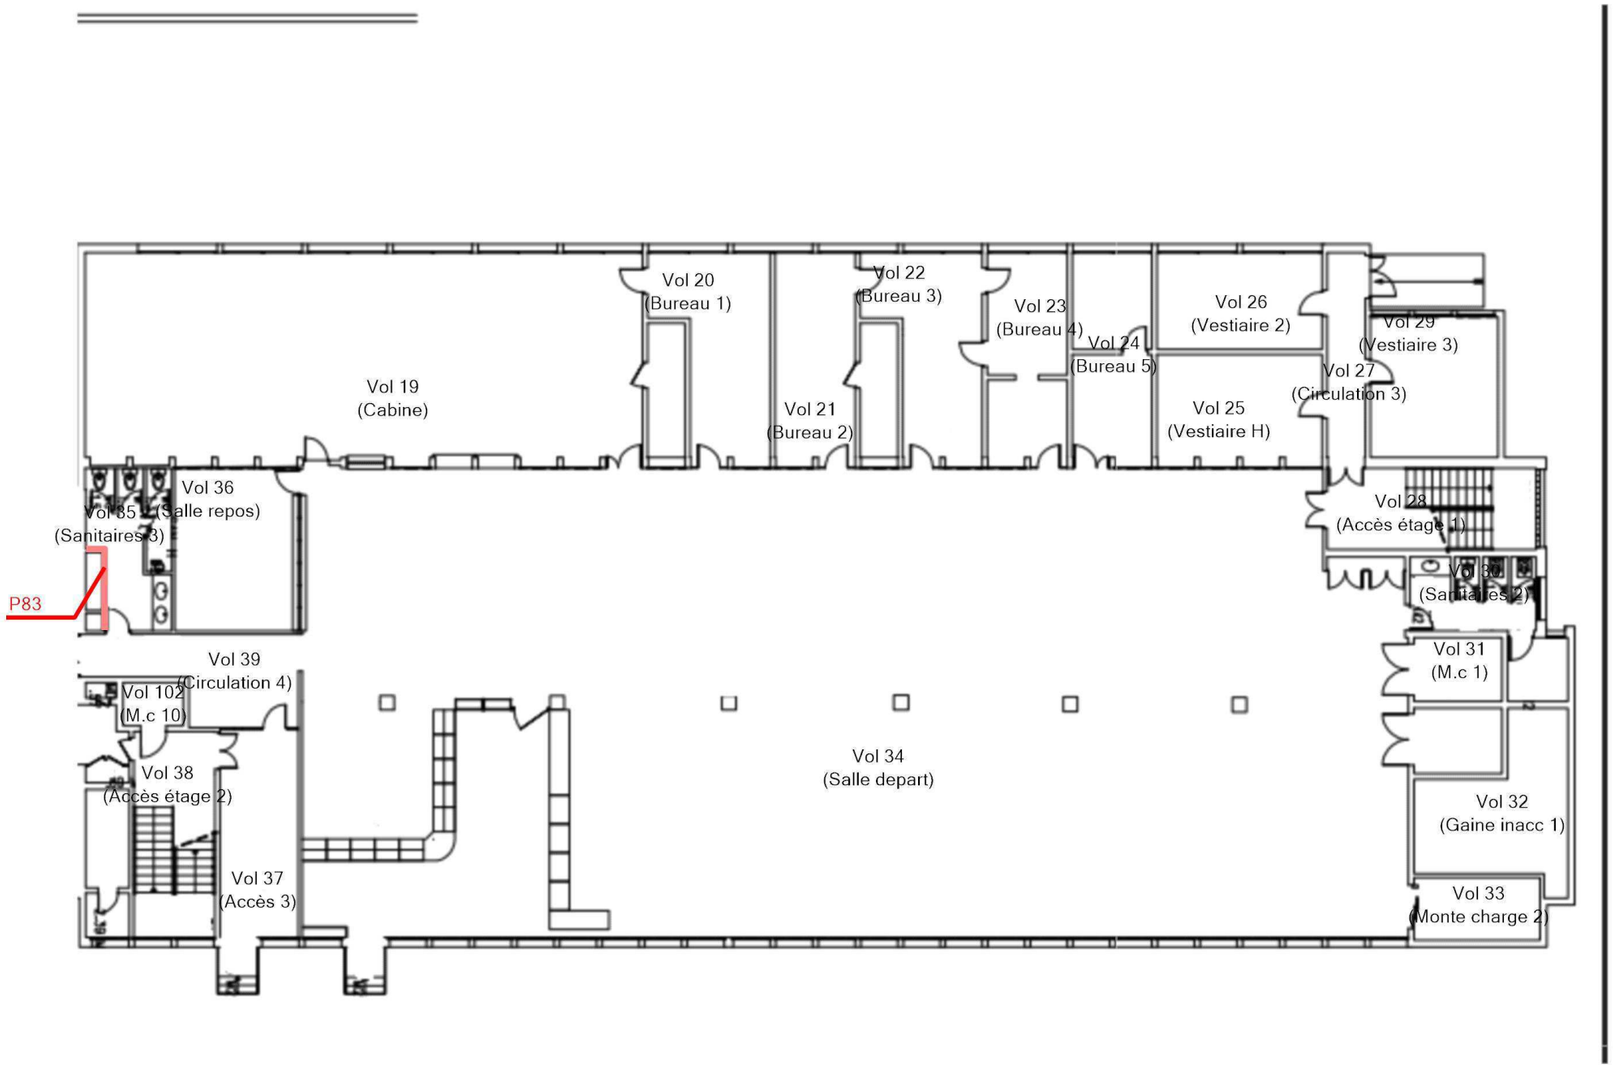


Légende

	P83 : Enduits ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

RDC - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002V0000597-1

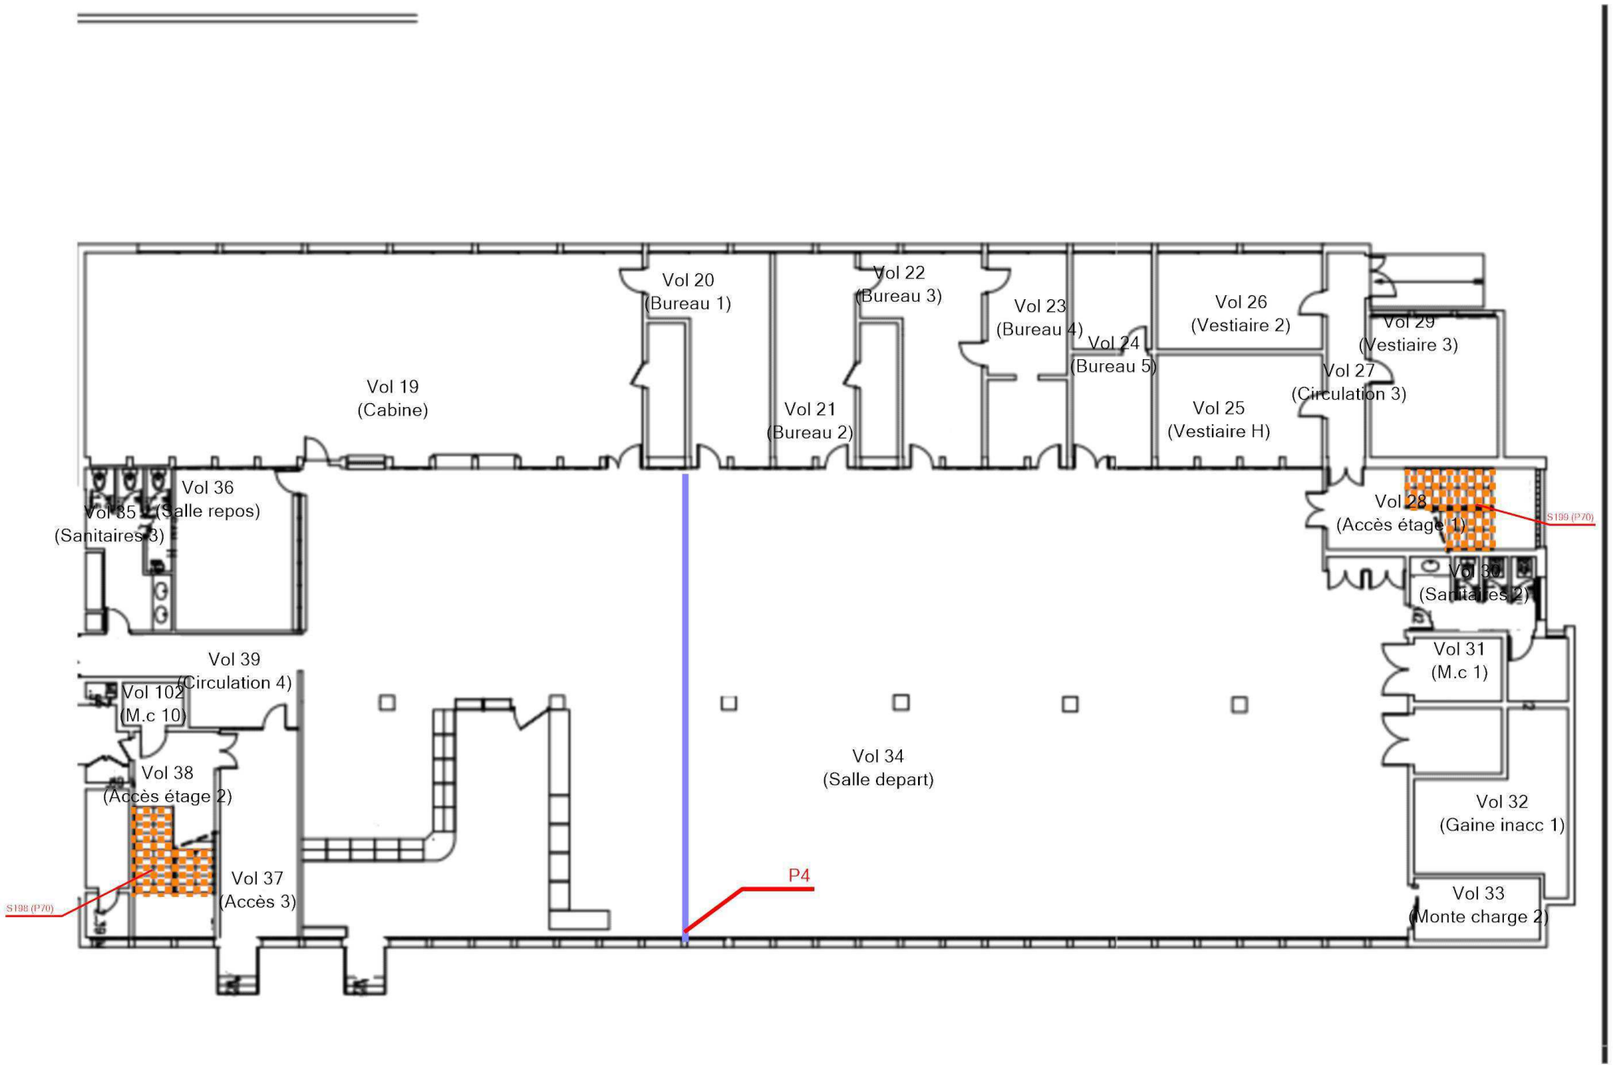


Légende

	P70 : Nez de marche
	P4 : Joint de dilatation

AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002V0000597-1

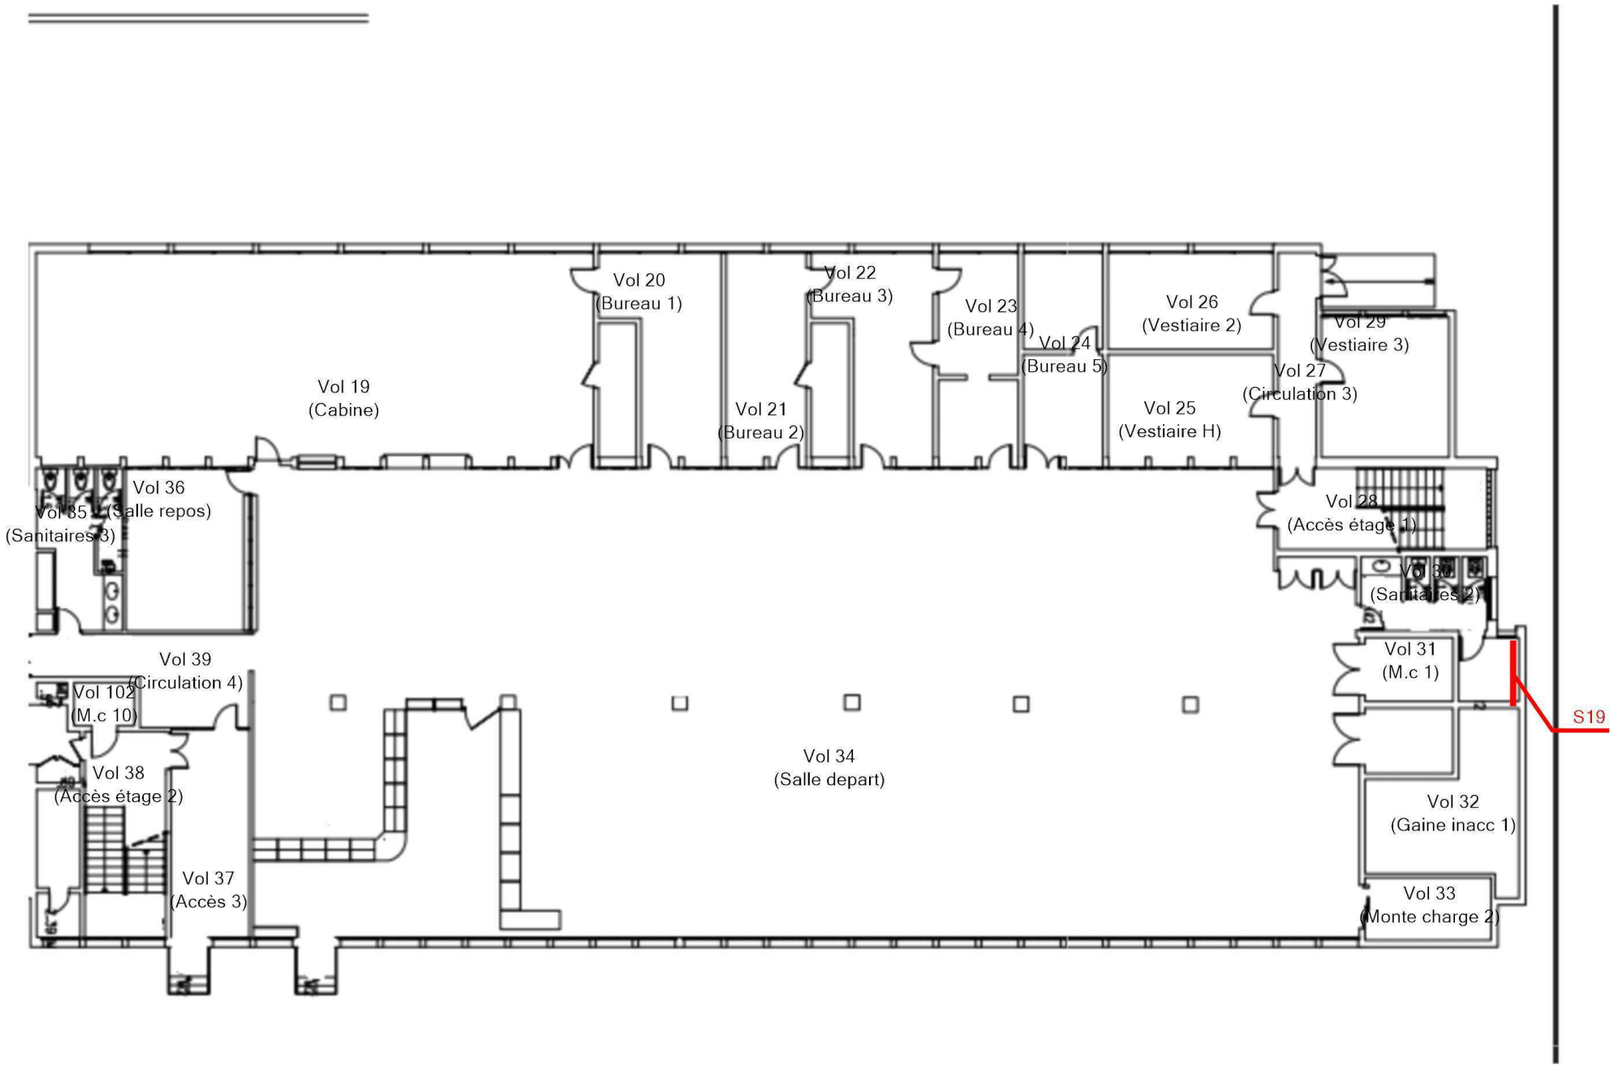


Légende

	S19: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002V0000597-1

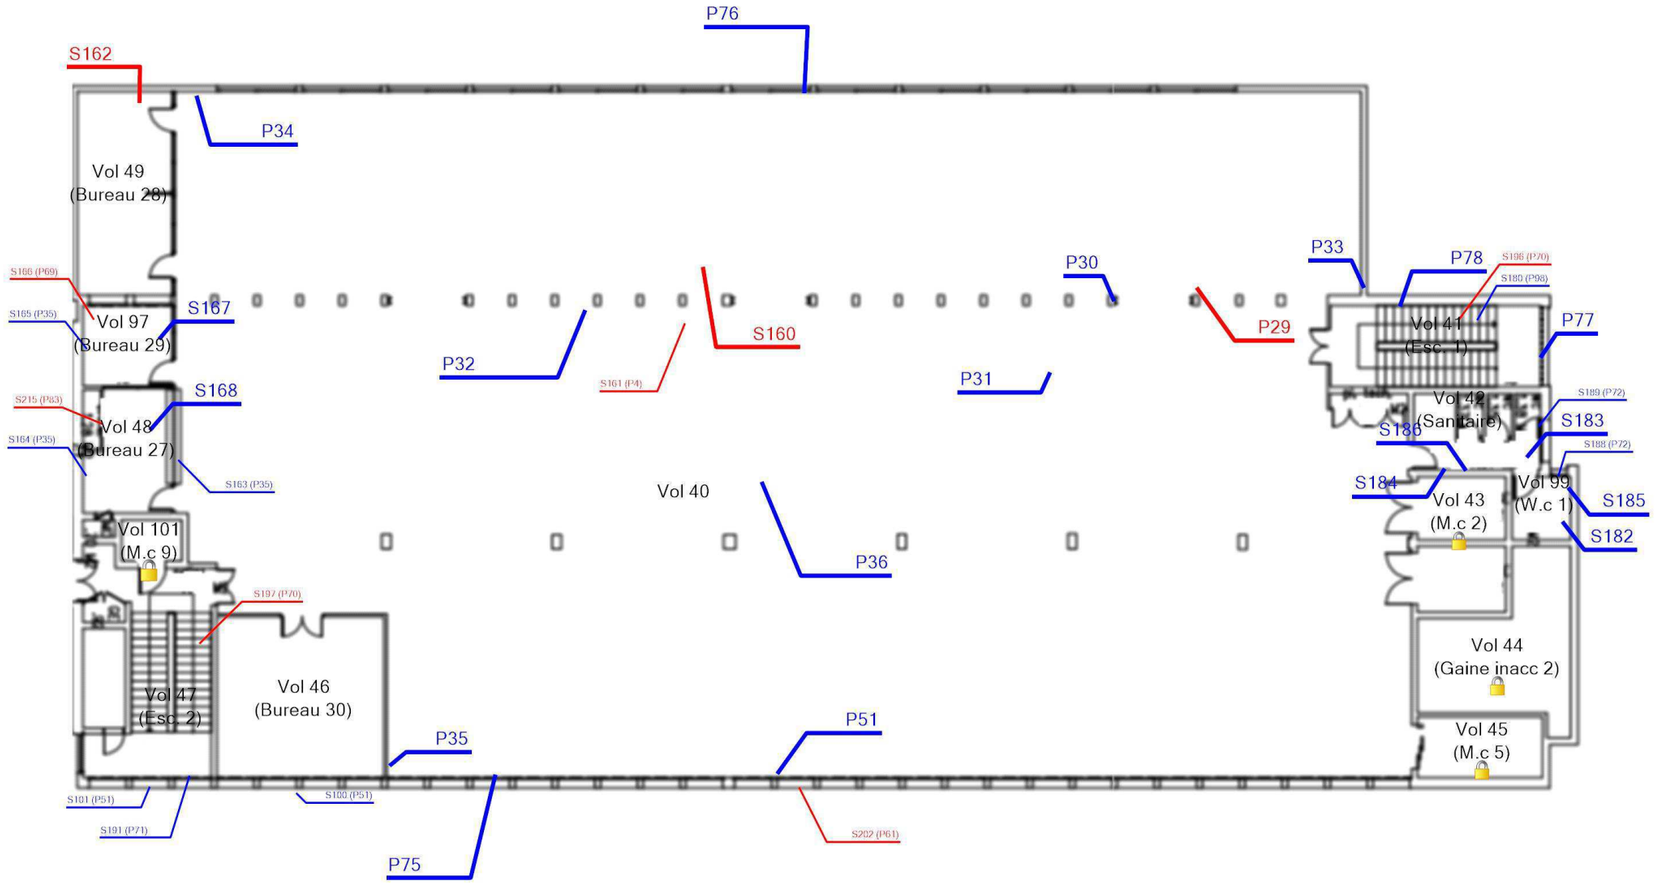


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002V0000597-1

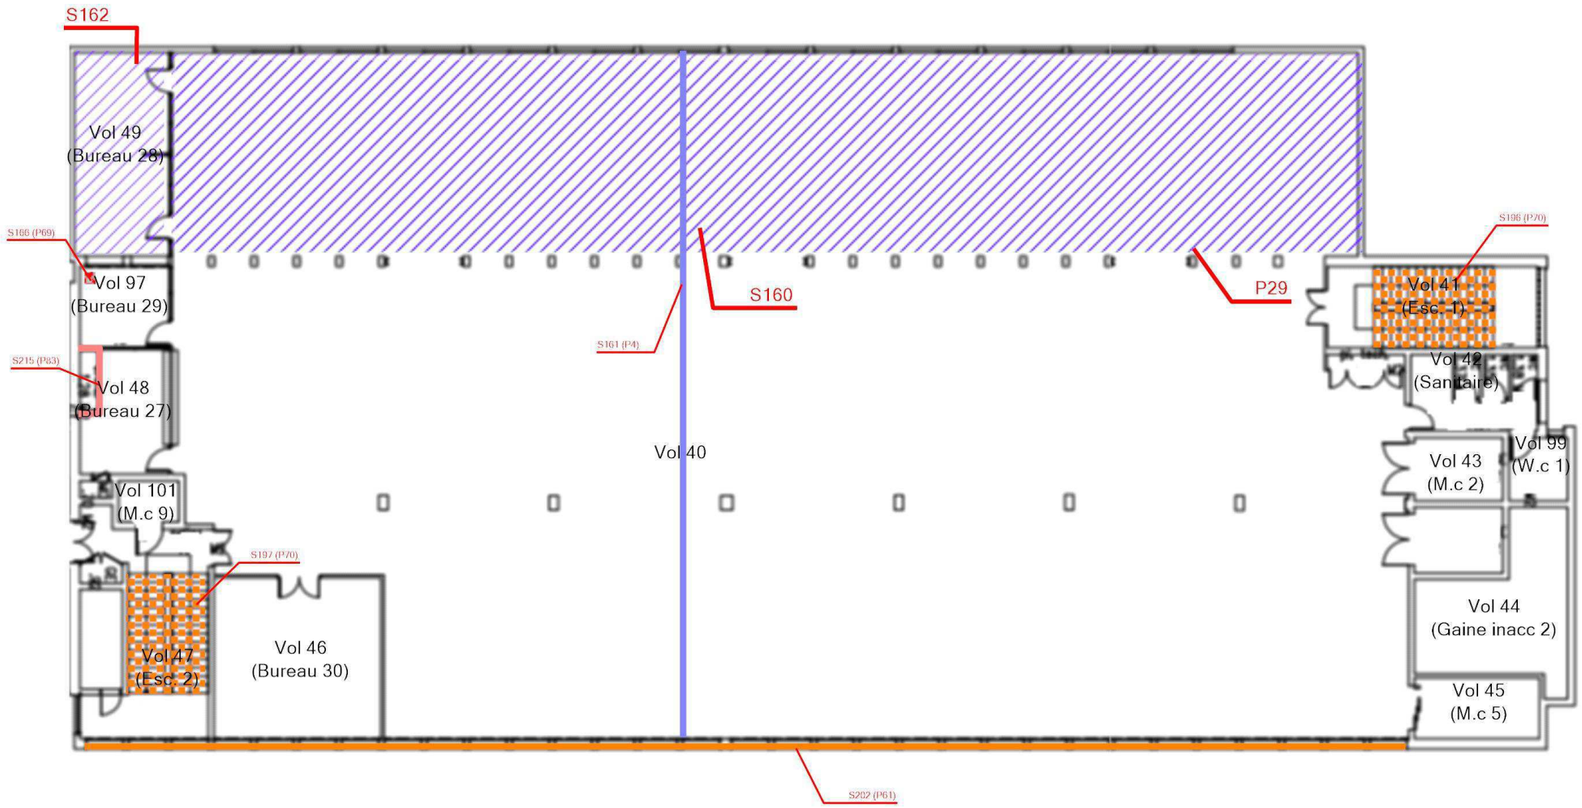


Légende

	S162: Lés plastiques avec sous-couche
	P29 : Colle Bitumineux Noir Enduit Effritable Blanc
	P70 : Nez de marche
	S160: Lés plastiques avec sous-couche
	P4 : Joint de dilatation
	P83 : Enduits ciment
	P61 : Mastic vitrier
	P69 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+1 - MPCA FAÇADES

Référence:
002V0000597-1

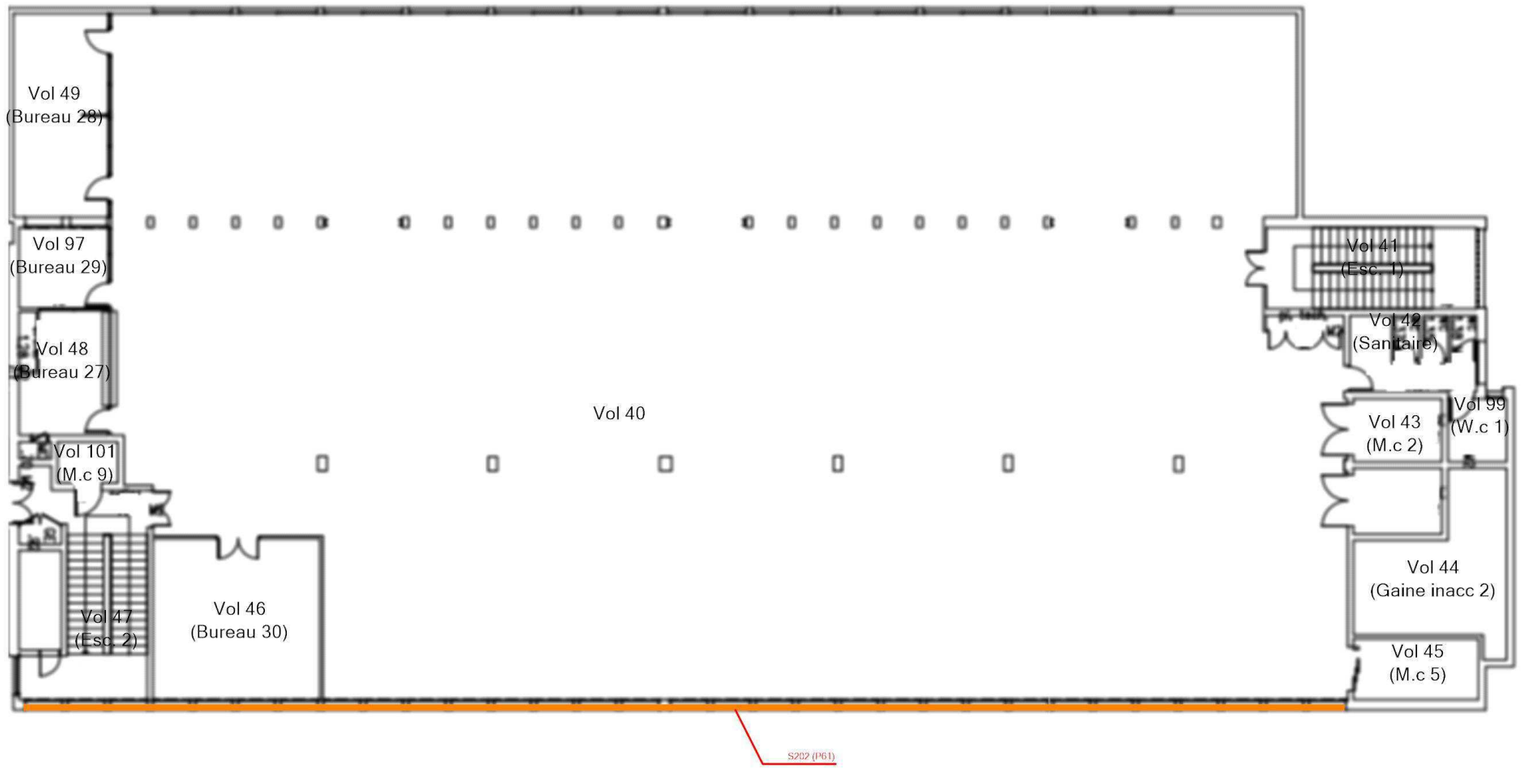


Légende

	P61 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002V0000597-1

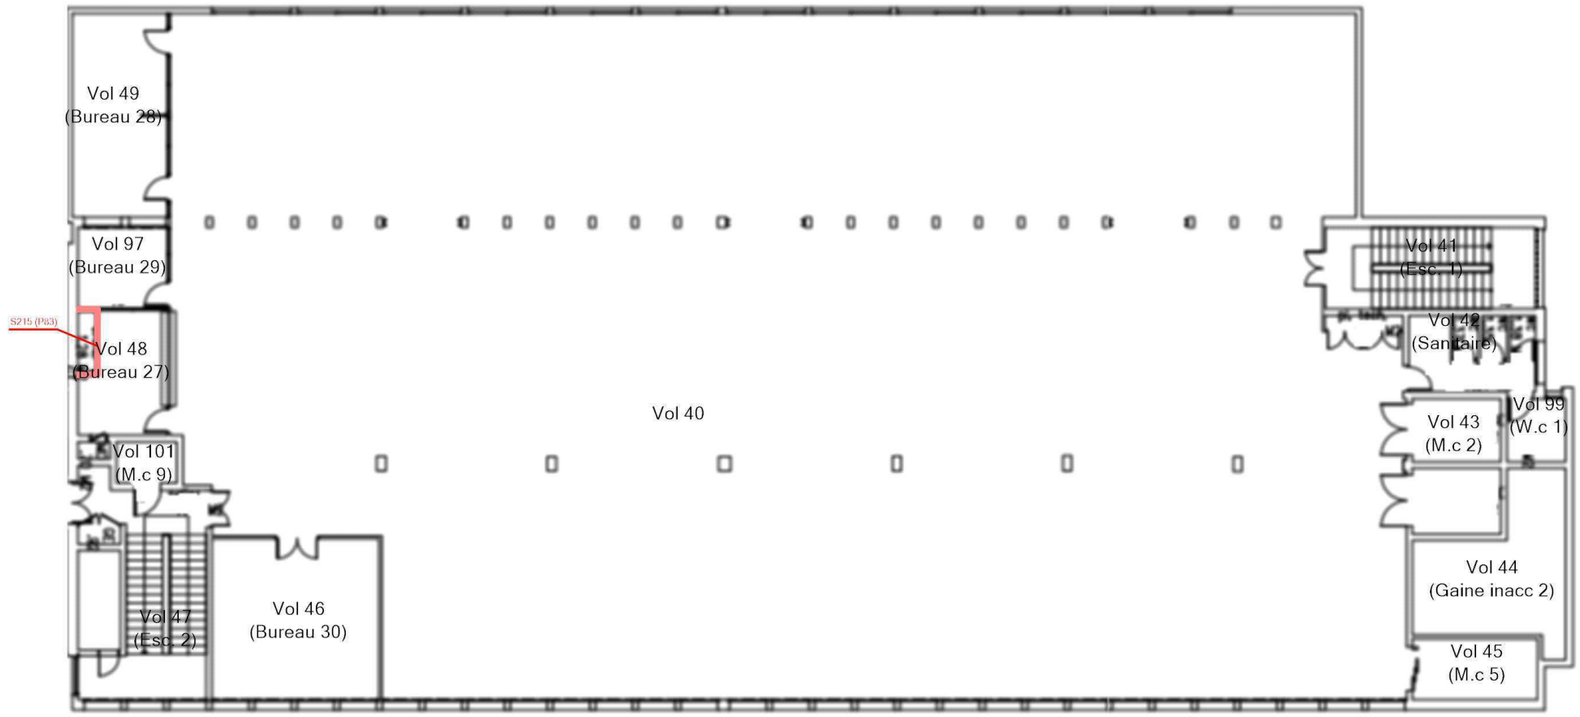


Légende

	P83 : Enduits ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002V0000597-1

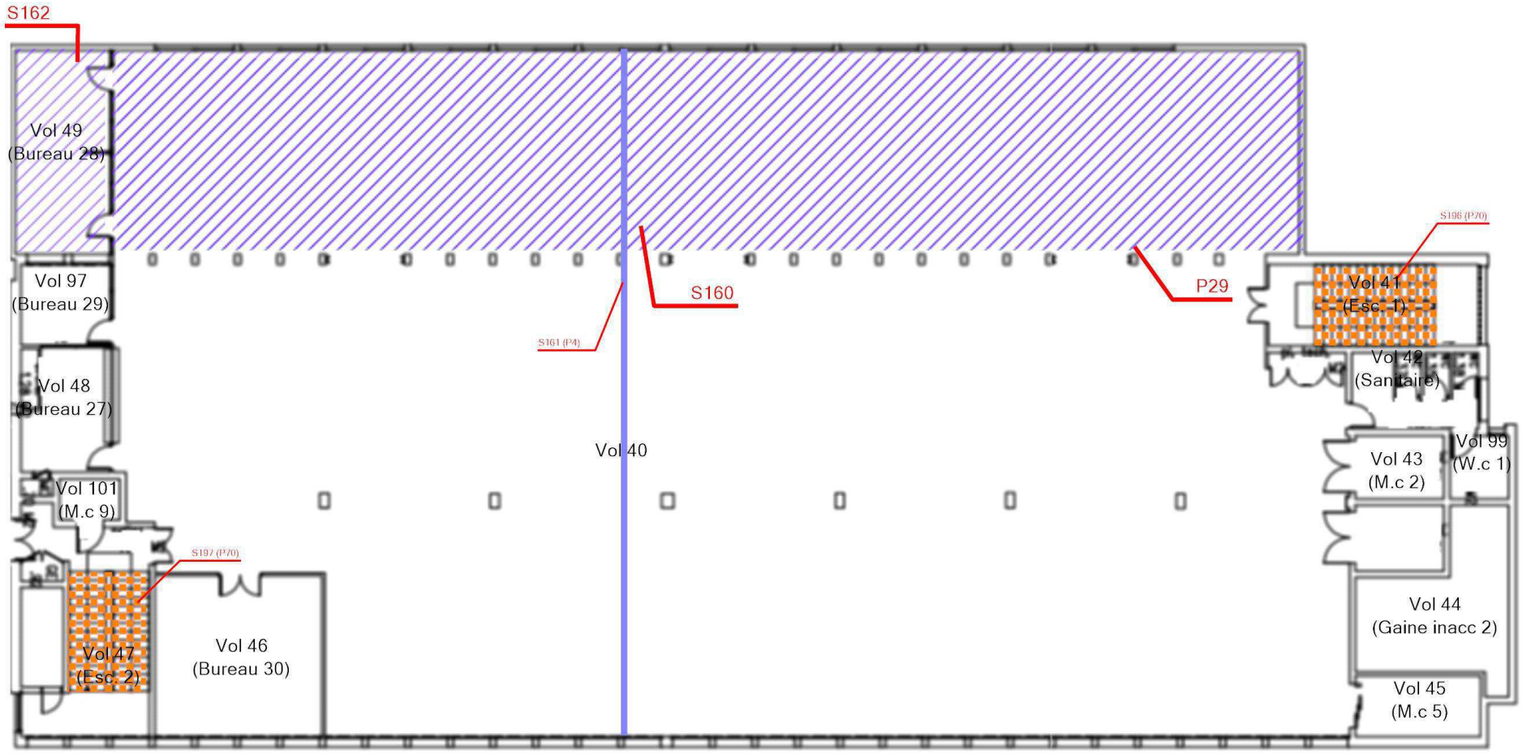

Légende


	S162: Lés plastiques avec sous-couche
	P29 : Colle Bitumineux Noir Enduit Effritable Blanc
	P70 : Nez de marche
	S160: Lés plastiques avec sous-couche
	P4 : Joint de dilatation

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002V0000597-1

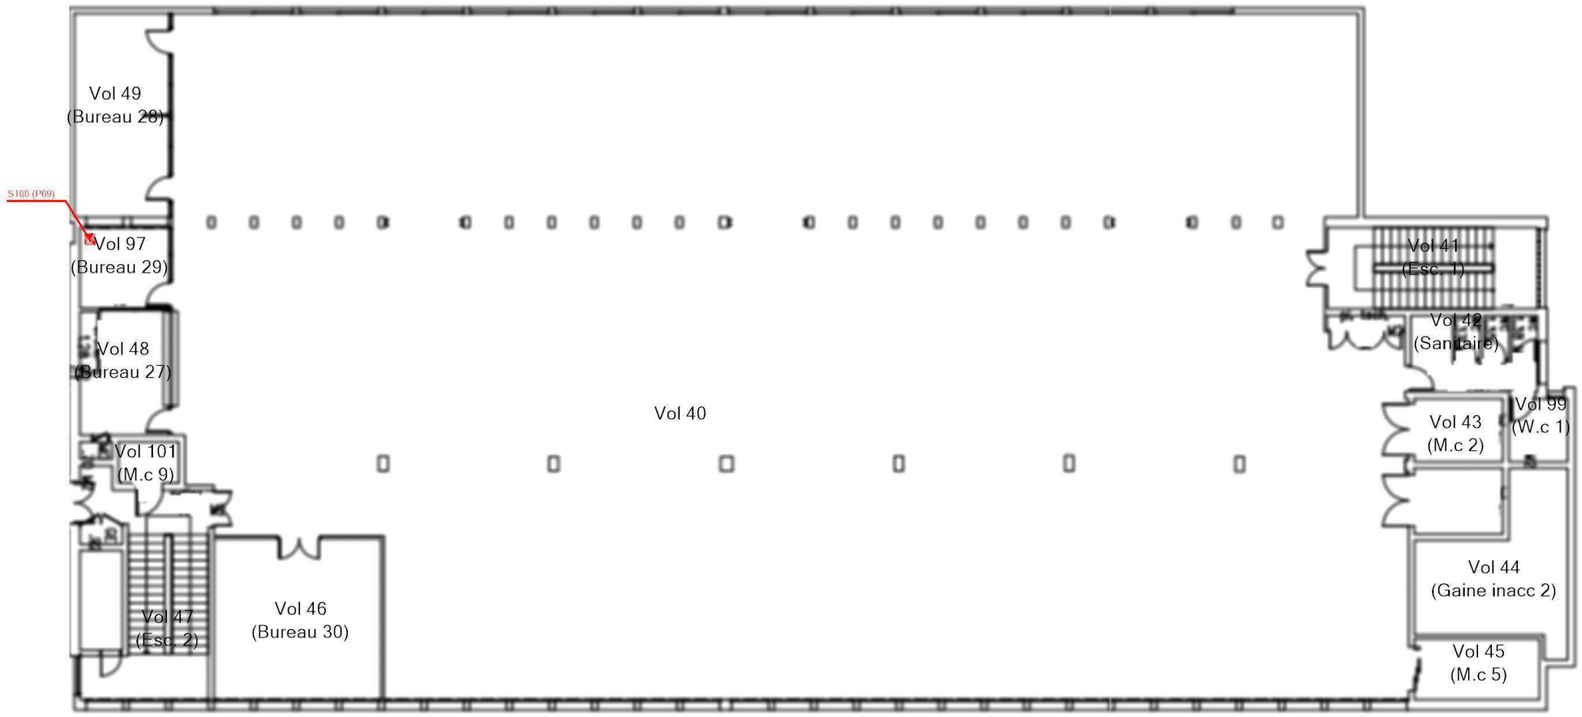


Légende

	P69 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002V0000597-1

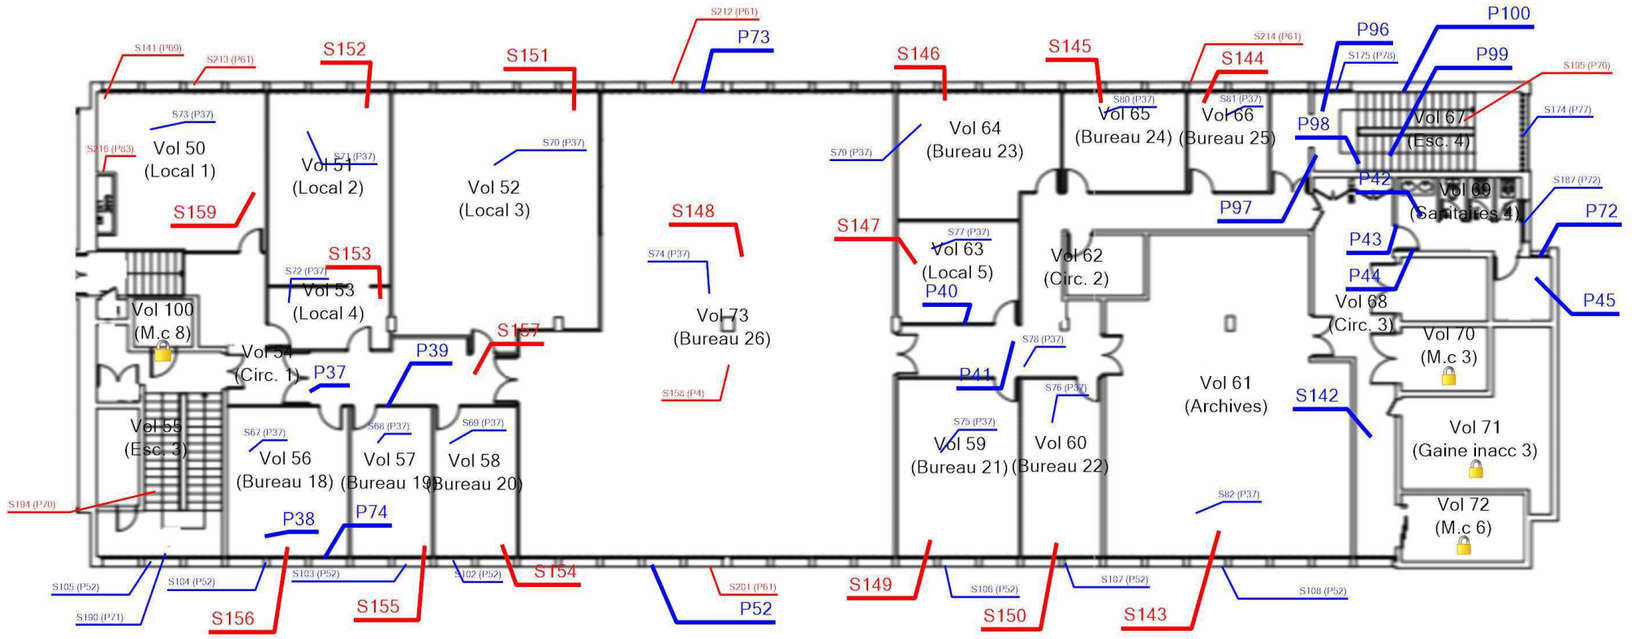


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002V0000597-1

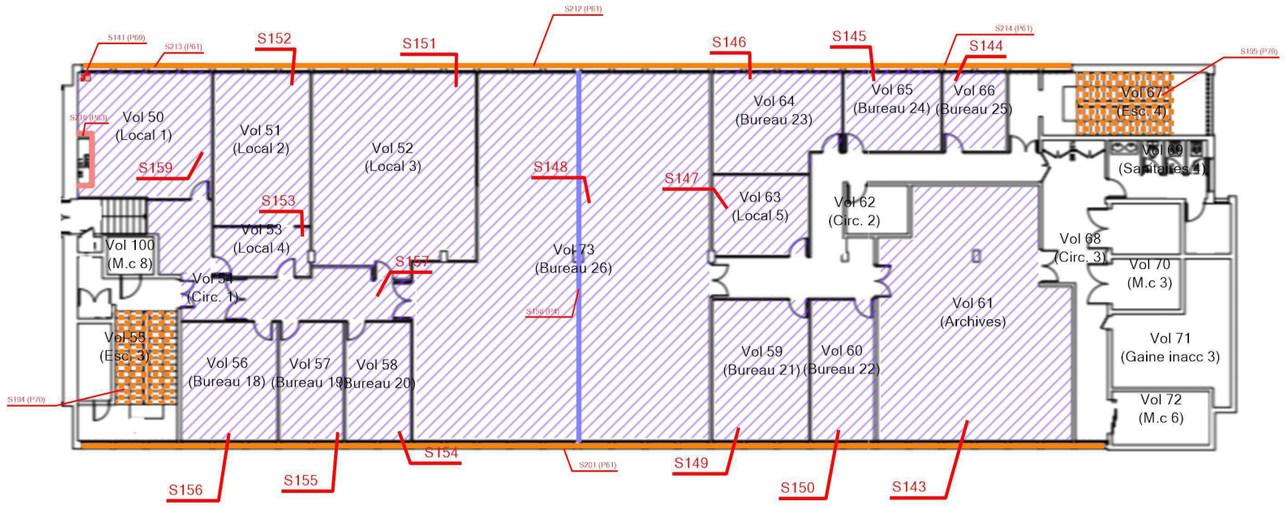


Légende

	S145: Lés plastiques avec sous-couche		S149: Lés plastiques avec sous-couche
	S159: Lés plastiques avec sous-couche		S151: Lés plastiques avec sous-couche
	P83 : Enduits ciment		S143: Lés plastiques avec sous-couche
	S155: Lés plastiques avec sous-couche		S144: Lés plastiques avec sous-couche
			S152: Lés plastiques avec sous-couche
			S156: Lés plastiques avec sous-couche
			S146: Lés plastiques avec sous-couche
			S147: Lés plastiques avec sous-couche
			P70 : Nez de marche
			S153: Lés plastiques avec sous-couche
			S157: Lés plastiques avec sous-couche
			P4 : Joint de dilatation
			S154: Lés plastiques avec sous-couche

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+2 - MPCA FAÇADES

Référence:
002V0000597-1

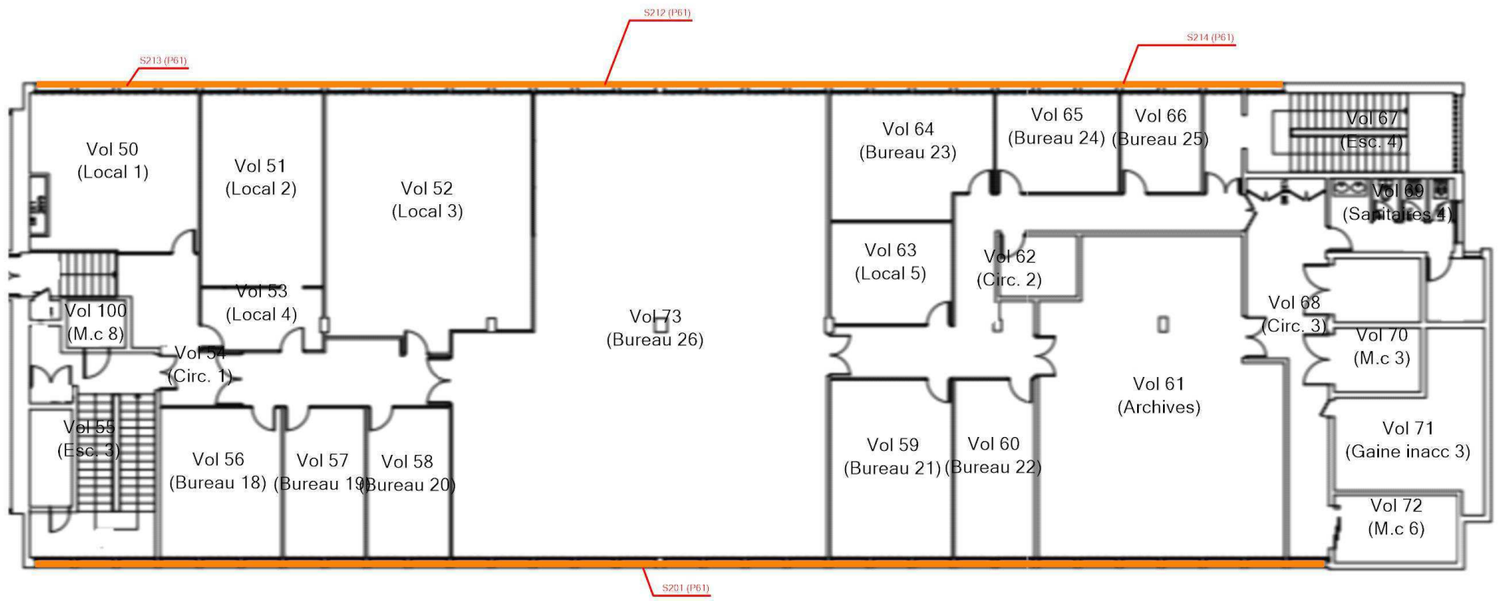


Légende

	P61 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+2 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002V0000597-1

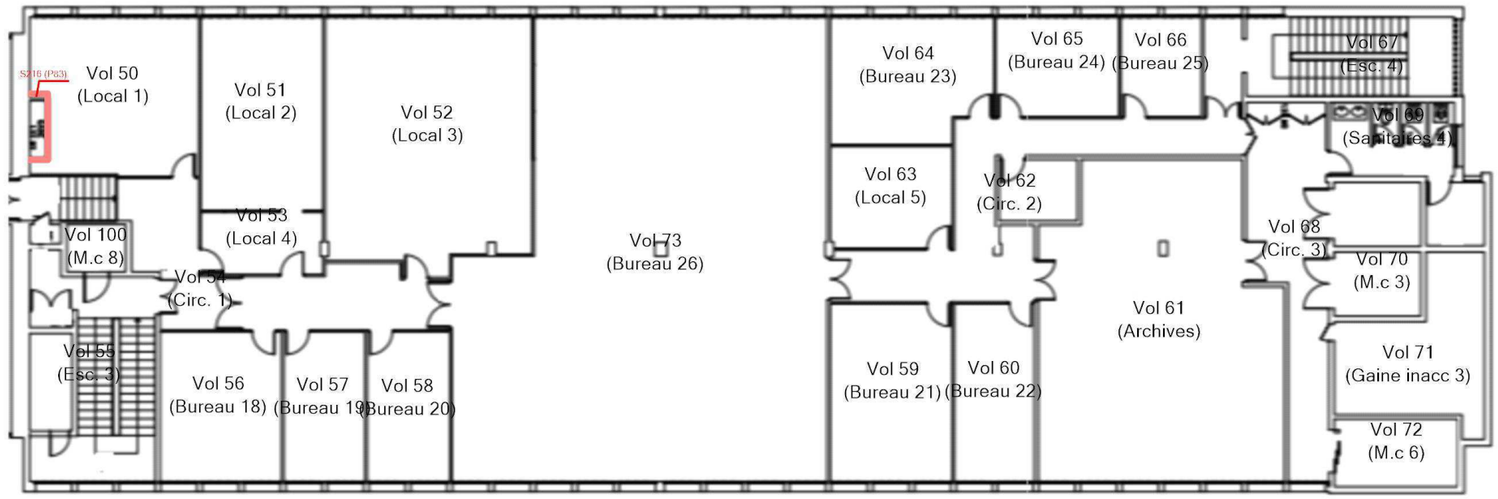


Légende

	P83 : Enduits ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002V0000597-1

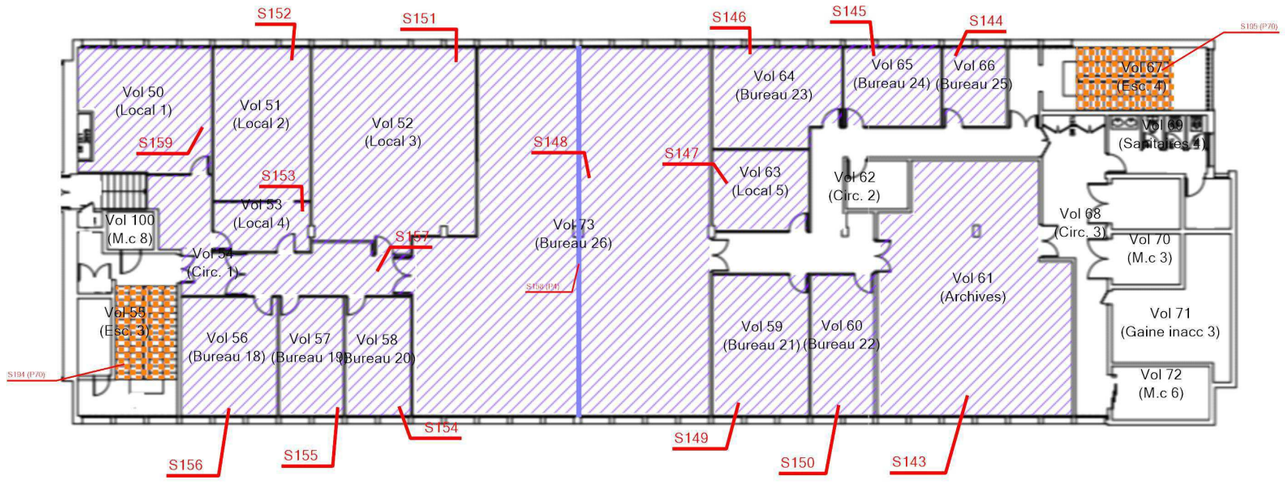


Légende

	S145: Lés plastiques avec sous-couche		S149: Lés plastiques avec sous-couche
	S159: Lés plastiques avec sous-couche		S151: Lés plastiques avec sous-couche
	S155: Lés plastiques avec sous-couche		S143: Lés plastiques avec sous-couche
	S150: Lés plastiques avec sous-couche		S144: Lés plastiques avec sous-couche
			S152: Lés plastiques avec sous-couche
			S156: Lés plastiques avec sous-couche
			S146: Lés plastiques avec sous-couche
			S147: Lés plastiques avec sous-couche
			P70 : Nez de marche
			S153: Lés plastiques avec sous-couche
			S157: Lés plastiques avec sous-couche
			P4 : Joint de dilatation
			S154: Lés plastiques avec sous-couche

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+2 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002V0000597-1

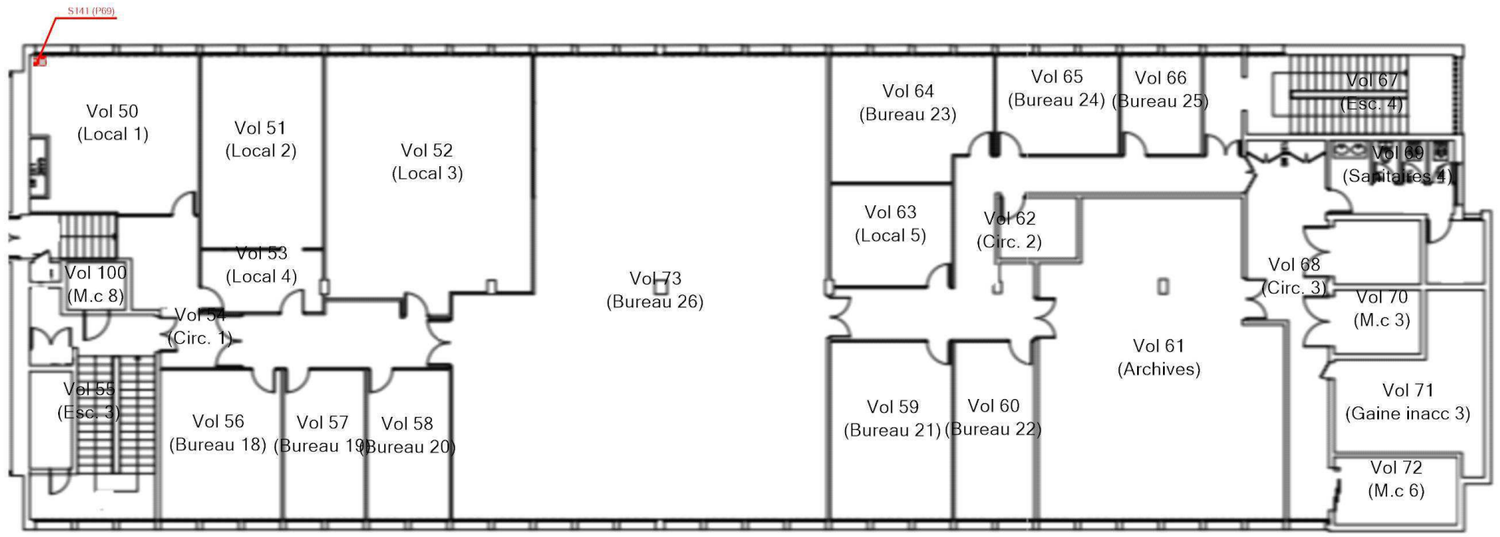


Légende

	P69 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002V0000597-1

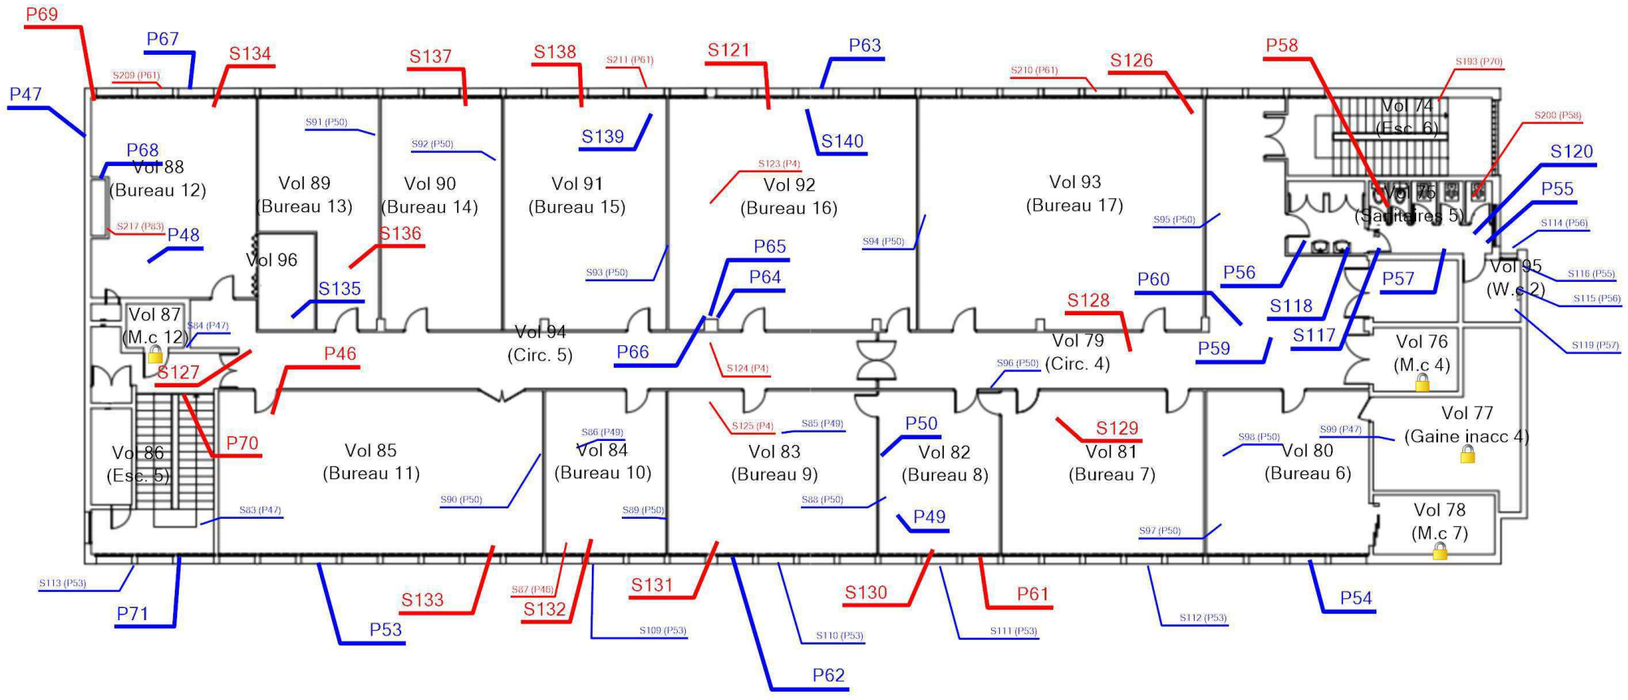


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002V0000597-1

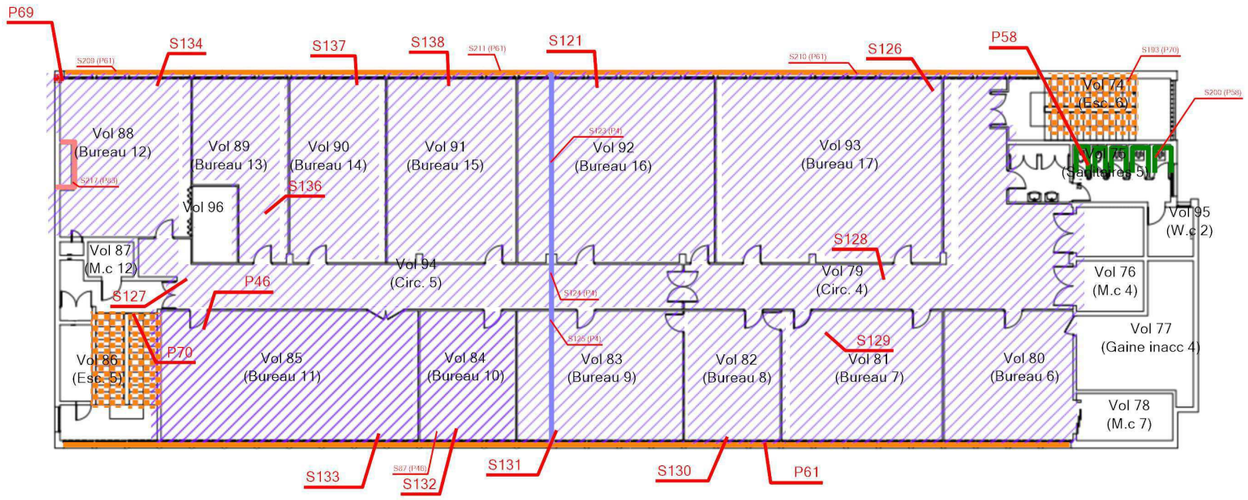

Légende


	S128: Lés plastiques avec sous-couche		S121: Lés plastiques avec sous-couche
	P46 : Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Beige Colle Souple Jaune		S137: Lés plastiques avec sous-couche
	P83 : Enduits ciment		S131: Lés plastiques avec sous-couche
	P61 : Mastic vitrier		P58 : Colle de carrelage (faïence)
			S130: Lés plastiques avec sous-couche
			S132: Lés plastiques avec sous-couche
			S127: Lés plastiques avec sous-couche
			S138: Lés plastiques avec sous-couche
			S126: Lés plastiques avec sous-couche
			P70 : Nez de marche
			S133: Lés plastiques avec sous-couche
			P4 : Joint de dilatation
			S129: Lés plastiques avec sous-couche

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+3 - MPCA FAÇADES

Référence:
002V0000597-1

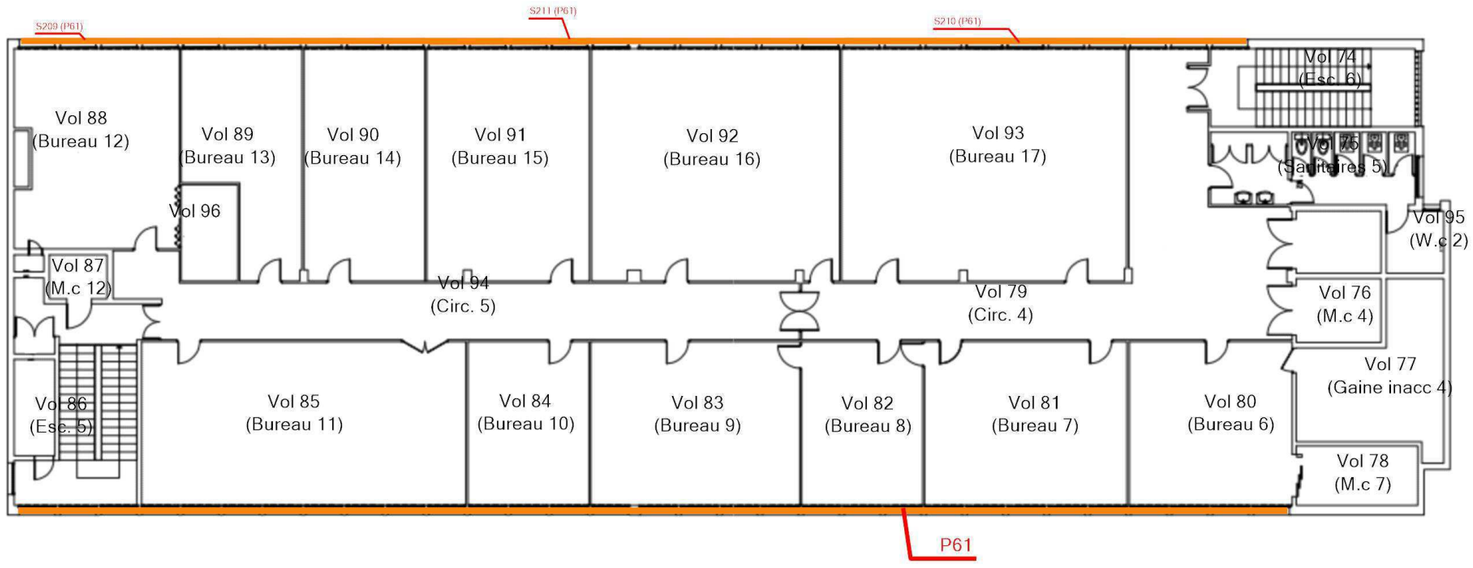


Légende

	P61 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+3 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002V0000597-1

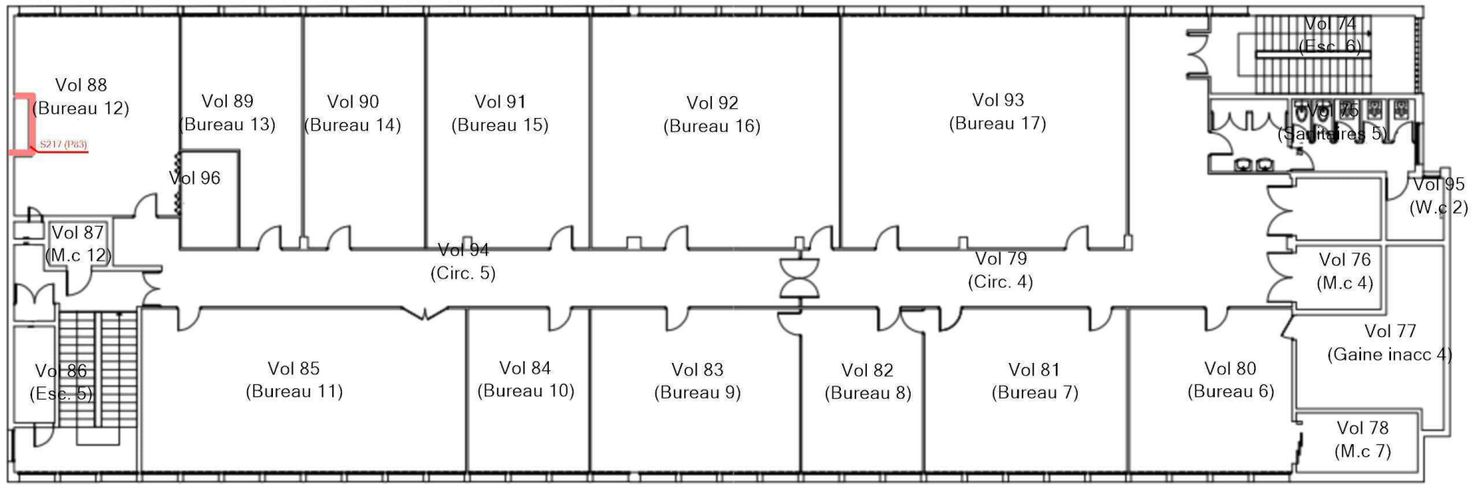


Légende

	P83 : Enduits ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002V0000597-1

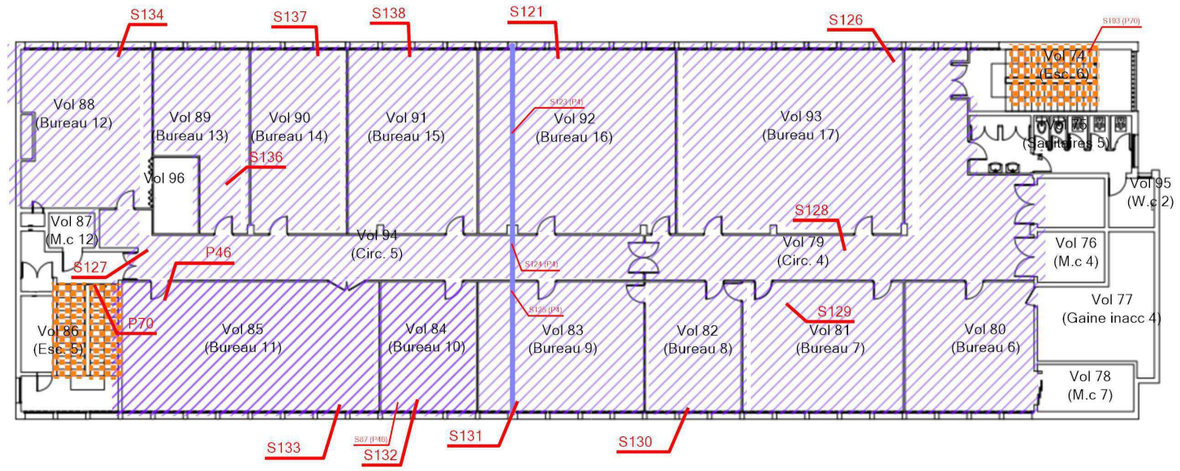

Légende


	P46 : Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Beige Colle Souple Jaune		S121: Lés plastiques avec sous-couche
	S136: Lés plastiques avec sous-couche		S137: Lés plastiques avec sous-couche
	S134: Lés plastiques avec sous-couche		S131: Lés plastiques avec sous-couche
			S130: Lés plastiques avec sous-couche
			S132: Lés plastiques avec sous-couche
			S127: Lés plastiques avec sous-couche
			S138: Lés plastiques avec sous-couche
			S126: Lés plastiques avec sous-couche
			P70 : Nez de marche
			S133: Lés plastiques avec sous-couche
			P4 : Joint de dilatation
			S129: Lés plastiques avec sous-couche
			S128: Lés plastiques avec sous-couche

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+3 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002V0000597-1

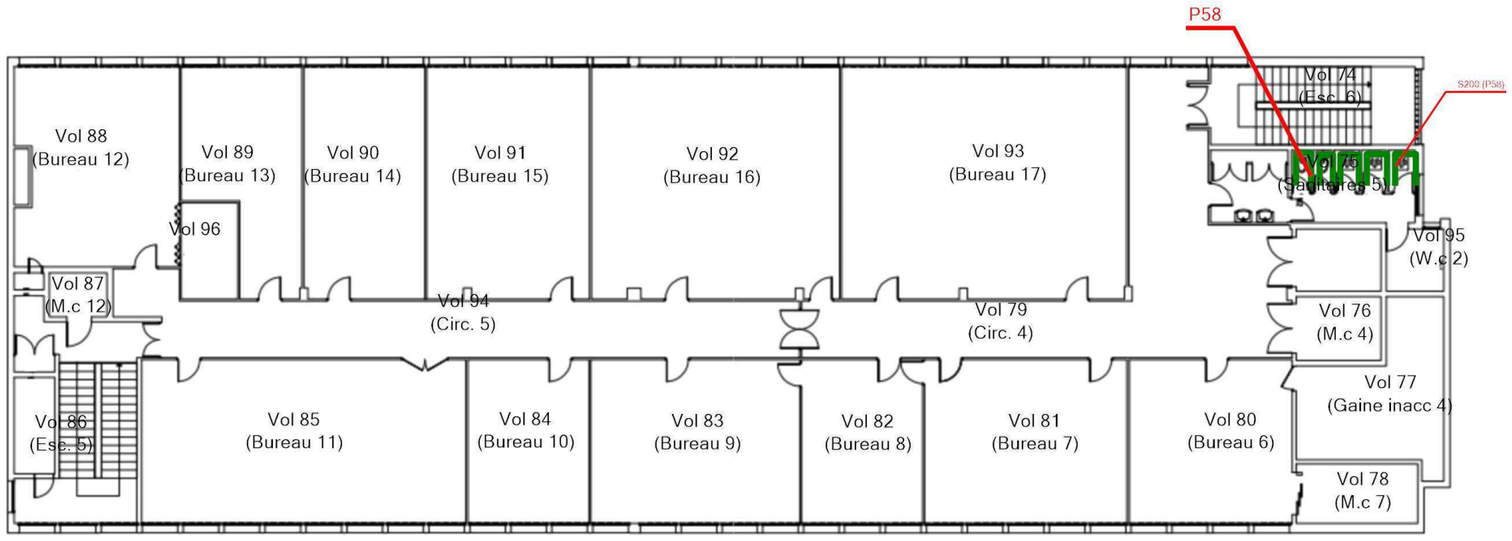


Légende

	P58 : Colle de carrelage (faïence)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+3 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002V0000597-1

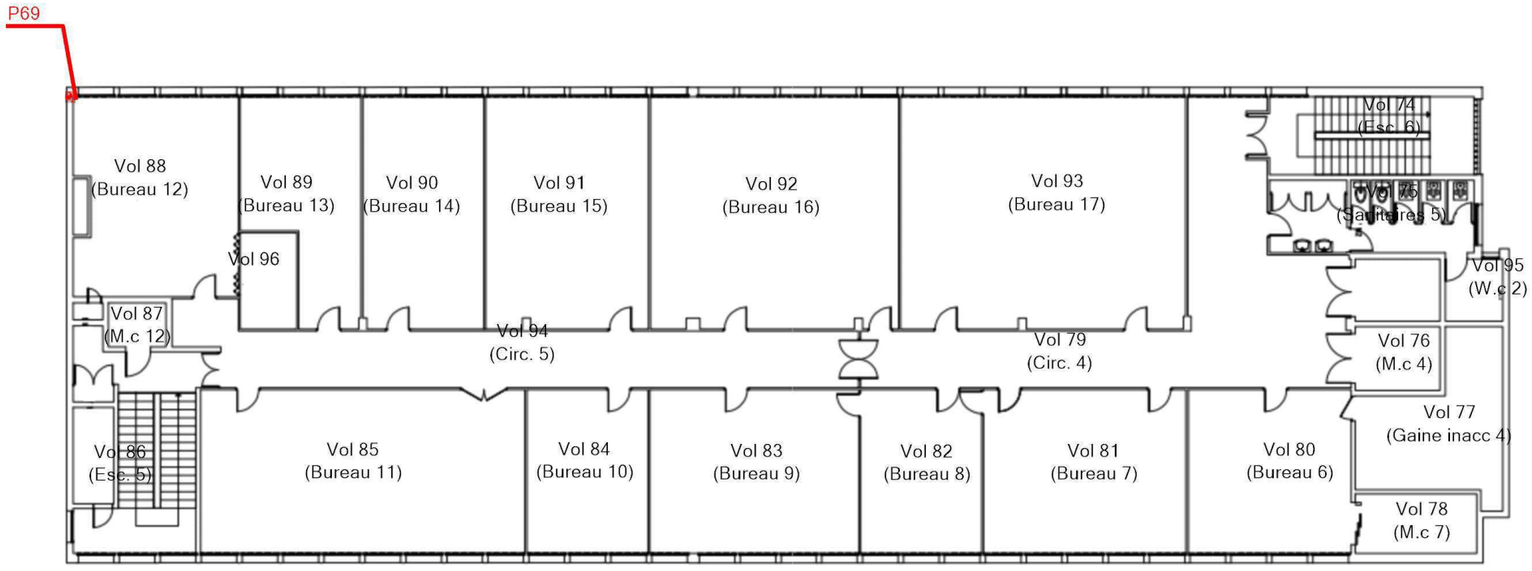

Légende

	P69 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002V0000597 n°29 - 1 (P29)	R+1 - Vol 40	Prélevement positif
002V0000597 n°30 - 1 (P30)	R+1 - Vol 40	Prélevement négatif
002V0000597 n°31 - 1 (P31)	R+1 - Vol 40	Prélevement négatif
002V0000597 n°32 - 1 (P32)	R+1 - Vol 40	Prélevement négatif
002V0000597 n°33 - 1 (P33)	R+1 - Vol 40	Prélevement négatif
002V0000597 n°34 - 1 (P34)	R+1 - Vol 40	Prélevement négatif
002V0000597 n°35 - 1 (P35)	R+1 - Vol 40	Prélevement négatif
002V0000597 n°36 - 1 (P36)	R+1 - Vol 40	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°75 - 2 (P75)	R+1 - Vol 40	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°77 - 2 (P77)	R+1 - Vol 41 (Esc. 1)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°77 - 4 (P77)	R+1 - Vol 41 (Esc. 1)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°78 - 2 (P78)	R+1 - Vol 41 (Esc. 1)	Prélevement négatif
S160 - 2 (S160)	R+1 - Vol 40	Présence sur présentation de documents
002V0000597-1 n°75 - 1 (S162)	R+1 - Vol 49 (Bureau 28)	Présence sur présentation de documents
S167 - 2 (S167)	R+1 - Vol 97 (Bureau 29)	Absence sur présentation de documents
S168 - 2 (S168)	R+1 - Vol 48 (Bureau 27)	Absence sur présentation de documents
002V0000597 n°37 - 1 (P37)	R+2 - Vol 54 (Circ. 1)	Prélevement négatif
002V0000597 n°38 - 1 (P38)	R+2 - Vol 56 (Bureau 18)	Prélevement négatif
002V0000597 n°39 - 1 (P39)	R+2 - Vol 54 (Circ. 1)	Prélevement négatif
002V0000597 n°40 - 1 (P40)	R+2 - Vol 62 (Circ. 2)	Prélevement négatif
002V0000597 n°41 - 1 (P41)	R+2 - Vol 62 (Circ. 2)	Prélevement négatif
002V0000597 n°42 - 1 (P42)	R+2 - Vol 69 (Sanitaires 4)	Prélevement négatif
002V0000597 n°43 - 1 (P43)	R+2 - Vol 69 (Sanitaires 4)	Prélevement négatif
002V0000597 n°44 - 1 (P44)	R+2 - Vol 69 (Sanitaires 4)	Prélevement négatif
002V0000597 n°45 - 1 (P45)	R+2 - Vol 69 (Sanitaires 4)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°72 - 2 (P72)	R+2 - Vol 69 (Sanitaires 4)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°73 - 2 (P73)	R+2 - Vol 73 (Bureau 26)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°74 - 2 (P74)	R+2 - Vol 56 (Bureau 18)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°96 - 2 (P96)	R+2 - Vol 67 (Esc. 4)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°97 - 2 (P97)	R+2 - Vol 67 (Esc. 4)	Prélevement négatif

002V0000597-1 n°98 - 2 (P98)	R+2 - Vol 67 (Esc. 4)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°99 - 2 (P99)	R+2 - Vol 67 (Esc. 4)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°100 - 2 (P100)	R+2 - Vol 67 (Esc. 4)	Prélevement négatif
S142 - 2 (S142)	R+2 - Vol 68 (Circ. 3)	Absence sur présentation de documents
002V0000597 n°46 - 1 (P46)	R+3 - Vol 85 (Bureau 11)	Prélevement positif
002V0000597 n°47 - 1 (P47)	R+3 - Vol 88 (Bureau 12)	Prélevement négatif
002V0000597 n°48 - 1 (P48)	R+3 - Vol 88 (Bureau 12)	Prélevement négatif
002V0000597 n°49 - 1 (P49)	R+3 - Vol 82 (Bureau 8)	Prélevement négatif
002V0000597 n°50 - 1 (P50)	R+3 - Vol 82 (Bureau 8)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°55 - 2 (P55)	R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°56 - 2 (P56)	R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°57 - 2 (P57)	R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°58 - 2 (P58)	R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)	Prélevement positif
002V0000597-1 n°59 - 2 (P59)	R+3 - Vol 79 (Circ. 4)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°60 - 2 (P60)	R+3 - Vol 79 (Circ. 4)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°61 - 2 (P61)	R+3 - Vol 82 (Bureau 8)	Prélevement positif
002V0000597-1 n°62 - 2 (P62)	R+3 - Vol 83 (Bureau 9)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°63 - 2 (P63)	R+3 - Vol 92 (Bureau 16)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°64 - 2 (P64)	R+3 - Vol 92 (Bureau 16)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°65 - 2 (P65)	R+3 - Vol 92 (Bureau 16)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°66 - 2 (P66)	R+3 - Vol 92 (Bureau 16)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°67 - 2 (P67)	R+3 - Vol 88 (Bureau 12)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°68 - 2 (P68)	R+3 - Vol 88 (Bureau 12)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°69 - 2 (P69)	R+3 - Vol 88 (Bureau 12)	Prélevement positif
002V0000597-1 n°70 - 2 (P70)	R+3 - Vol 86 (Esc. 5)	Prélevement positif
002V0000597-1 n°71 - 2 (P71)	R+3 - Vol 86 (Esc. 5)	Prélevement négatif
S117 - 2 (S117)	R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)	Absence sur présentation de documents
S118 - 2 (S118)	R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)	Absence sur présentation de documents

S120 - 2 (S120)	R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)	Absence sur présentation de documents
S121 - 2 (S121)	R+3 - Vol 92 (Bureau 16)	Présence sur présentation de documents
S126 - 2 (S126)	R+3 - Vol 93 (Bureau 17)	Présence sur présentation de documents
S127 - 2 (S127)	R+3 - Vol 94 (Circ. 5)	Présence sur présentation de documents
S128 - 2 (S128)	R+3 - Vol 79 (Circ. 4)	Présence sur présentation de documents
S129 - 2 (S129)	R+3 - Vol 81 (Bureau 7)	Présence sur présentation de documents
S130 - 2 (S130)	R+3 - Vol 82 (Bureau 8)	Présence sur présentation de documents
S131 - 2 (S131)	R+3 - Vol 83 (Bureau 9)	Présence sur présentation de documents
S132 - 2 (S132)	R+3 - Vol 84 (Bureau 10)	Présence sur présentation de documents
S133 - 2 (S133)	R+3 - Vol 85 (Bureau 11)	Présence sur présentation de documents
002V0000597-1 n°69 - 1 (S134)	R+3 - Vol 88 (Bureau 12)	Présence sur présentation de documents
S135 - 2 (S135)	R+3 - Vol 96	Absence sur présentation de documents
S136 - 2 (S136)	R+3 - Vol 89 (Bureau 13)	Présence sur présentation de documents
S137 - 2 (S137)	R+3 - Vol 90 (Bureau 14)	Présence sur présentation de documents
S138 - 2 (S138)	R+3 - Vol 91 (Bureau 15)	Présence sur présentation de documents
S139 - 2 (S139)	R+3 - Vol 91 (Bureau 15)	Absence sur présentation de documents
002V0000597 n°1 - 1 (P1)	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	Prélevement négatif
002V0000597 n°2 - 1 (P2)	Rdc - Vol 21 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002V0000597 n°3 - 1 (P3)	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	Prélevement négatif
002V0000597 n°4 - 1 (P4)	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	Prélevement positif
002V0000597 n°5 - 1 (P5)	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	Prélevement négatif
002V0000597 n°6 - 1 (P6)	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	Prélevement négatif
002V0000597 n°7 - 1 (P7)	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	Prélevement négatif
002V0000597 n°10 - 1 (P10)	Rdc - Vol 22 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002V0000597 n°11 - 1 (P11)	Rdc - Vol 22 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002V0000597 n°12 - 1 (P12)	Rdc - Vol 21 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002V0000597 n°13 - 1 (P13)	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	Prélevement négatif
002V0000597 n°14 - 1 (P14)	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	Prélevement négatif

002V0000597 n°15 - 1 (P15)	Rdc - Vol 38 (Accès étage 2)	Prélevement négatif
002V0000597 n°16 - 1 (P16)	Rdc - Vol 38 (Accès étage 2)	Prélevement négatif
002V0000597 n°17 - 1 (P17)	Rdc - Vol 38 (Accès étage 2)	Prélevement négatif
002V0000597 n°18 - 1 (P18)	Rdc - Vol 37 (Accès 3)	Prélevement négatif
002V0000597 n°19 - 1 (P19)	Rdc - Vol 37 (Accès 3)	Prélevement négatif
002V0000597 n°20 - 1 (P20)	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	Prélevement négatif
002V0000597 n°21 - 1 (P21)	Rdc - Vol 37 (Accès 3)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°79 - 2 (P79)	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	Prélevement positif
002V0000597-1 n°80 - 2 (P80)	Rdc - Vol 29 (Vestiaire 3)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°81 - 2 (P81)	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°82 - 2 (P82)	Rdc - Vol 35 (Sanitaires 3)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°83 - 2 (P83)	Rdc - Vol 35 (Sanitaires 3)	Prélevement positif
S19 - 1 (S19)	Rdc - Vol 30 (Sanitaires 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S28 - 1 (S28)	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	Absence : pas d'amiante par nature
S29 - 1 (S29)	Rdc - Vol 20 (Bureau 1)	Absence : pas d'amiante par nature
S30 - 1 (S30)	Rdc - Vol 19 (Cabine)	Absence : pas d'amiante par nature
S31 - 1 (S31)	Rdc - Vol 26 (Vestiaire 2)	Absence : pas d'amiante par nature
S32 - 1 (S32)	Rdc - Vol 24 (Bureau 5)	Absence : pas d'amiante par nature
S169 - 3 (S169)	Rdc - Vol 35 (Sanitaires 3)	Absence sur présentation de documents
S170 - 2 (S170)	Rdc - Vol 35 (Sanitaires 3)	Absence sur présentation de documents
002V0000597 n°22 - 1 (P22)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement négatif
002V0000597 n°23 - 1 (P23)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement négatif
002V0000597 n°24 - 1 (P24)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement négatif
002V0000597 n°25 - 1 (P25)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement négatif
002V0000597 n°26 - 1 (P26)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement négatif
002V0000597 n°27 - 1 (P27)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement négatif
002V0000597 n°28 - 1 (P28)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°84 - 2 (P84)	Sous-sol - Vol 4 (Colis)	Prélevement négatif

002V0000597-1 n°85 - 2 (P85)	Sous-sol - Vol 4 (Colis)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°86 - 2 (P86)	Sous-sol - Vol 4 (Colis)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°87 - 2 (P87)	Sous-sol - Vol 4 (Colis)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°88 - 2 (P88)	Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°89 - 2 (P89)	Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°90 - 2 (P90)	Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°91 - 2 (P91)	Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°92 - 2 (P92)	Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°93 - 2 (P93)	Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°94 - 2 (P94)	Sous-sol - Vol 17 (Circulation 1)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°95 - 2 (P95)	Sous-sol - Vol 17 (Circulation 1)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°101 - 2 (P101)	Sous-sol - Vol 11 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°102 - 2 (P102)	Sous-sol - Vol 11 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°103 - 2 (P103)	Sous-sol - Vol 11 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°104 - 2 (P104)	Sous-sol - Vol 11 (Sanitaires 2)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°105 - 2 (P105)	Sous-sol - Vol 98 (Sanit 3)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°106 - 2 (P106)	Sous-sol - Vol 10 (Réserve 1)	Prélevement négatif
002V0000597-1 n°107 - 2 (P107)	Sous-sol - Vol 10 (Réserve 1)	Prélevement négatif



002V0000597 n°1 - 1 (P1) - Rdc - Vol 34 (Salle depart)



002V0000597 n°2 - 1 (P2) - Rdc - Vol 21 (Bureau 2)




002V0000597 n°3 - 1 (P3) - Rdc - Vol 34 (Salle depart)



002V0000597 n°4 - 1 (P4) - Rdc - Vol 34 (Salle depart)



002V0000597 n°5 - 1 (P5) - Rdc - Vol 34 (Salle depart)

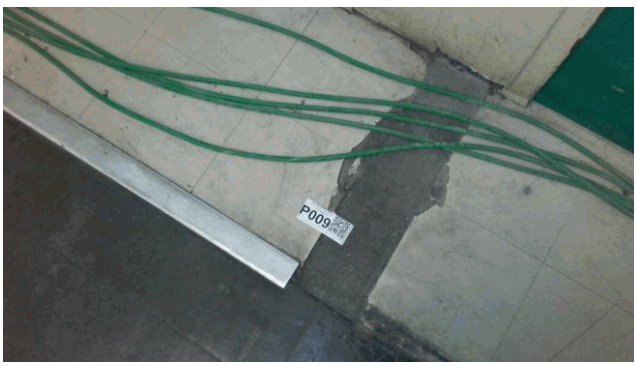

002V0000597 n°6 - 1 (P6) - Rdc - Vol 34 (Salle depart)



002V0000597 n°7 - 1 (P7) - Rdc - Vol 34 (Salle depart)



002V0000597 n°10 - 1 (P10) - Rdc - Vol 22 (Bureau 3)



002V0000597 n°11 - 1 (P11) - Rdc - Vol 22 (Bureau 3)



002V0000597 n°12 - 1 (P12) - Rdc - Vol 21 (Bureau 2)



)02V0000597 n°13 - 1 (P13) - Rdc - Vol 34 (Salle depart



002V0000597 n°14 - 1 (P14) - Rdc - Vol 34 (Salle depart)



)02V0000597 n°15 - 1 (P15) - Rdc - Vol 38 (Accès étage 2)



002V0000597 n°16 - 1 (P16) - Rdc - Vol 38 (Accès étage 2)



)02V0000597 n°17 - 1 (P17) - Rdc - Vol 38 (Accès étage 2)



002V0000597 n°18 - 1 (P18) - Rdc - Vol 37 (Accès 3)



002V0000597 n°19 - 1 (P19) - Rdc - Vol 37 (Accès 3)



002V0000597 n°20 - 1 (P20) - Rdc - Vol 34 (Salle depart)



002V0000597 n°21 - 1 (P21) - Rdc - Vol 37 (Accès 3)



002V0000597 n°22 - 1 (P22) - Sous-sol - Vol 1 (Parking)



002V0000597 n°23 - 1 (P23) - Sous-sol - Vol 1 (Parking)



002V0000597 n°24 - 1 (P24) - Sous-sol - Vol 1 (Parking)



002V0000597 n°25 - 1 (P25) - Sous-sol - Vol 1 (Parking)



002V0000597 n°26 - 1 (P26) - Sous-sol - Vol 1 (Parking)



002V0000597 n°27 - 1 (P27) - Sous-sol - Vol 1 (Parking)



002V0000597 n°28 - 1 (P28) - Sous-sol - Vol 1 (Parking)



002V0000597 n°29 - 1 (P29) - R+1 - Vol 40



002V0000597 n°30 - 1 (P30) - R+1 - Vol 40




002V0000597 n°31 - 1 (P31) - R+1 - Vol 40



002V0000597 n°32 - 1 (P32) - R+1 - Vol 40



002V0000597 n°33 - 1 (P33) - R+1 - Vol 40

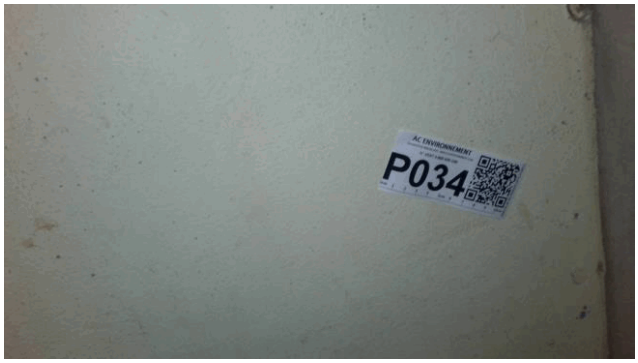

002V0000597 n°34 - 1 (P34) - R+1 - Vol 40



002V0000597 n°35 - 1 (P35) - R+1 - Vol 40



002V0000597 n°36 - 1 (P36) - R+1 - Vol 40



002V0000597 n°37 - 1 (P37) - R+2 - Vol 54 (Circ. 1)



)02V0000597 n°38 - 1 (P38) - R+2 - Vol 56 (Bureau 18



002V0000597 n°39 - 1 (P39) - R+2 - Vol 54 (Circ. 1)



002V0000597 n°40 - 1 (P40) - R+2 - Vol 62 (Circ. 2)



002V0000597 n°41 - 1 (P41) - R+2 - Vol 62 (Circ. 2)




002V0000597 n°42 - 1 (P42) - R+2 - Vol 69 (Sanitaires 4)



002V0000597 n°43 - 1 (P43) - R+2 - Vol 69 (Sanitaires 4



002V0000597 n°44 - 1 (P44) - R+2 - Vol 69 (Sanitaires 4)

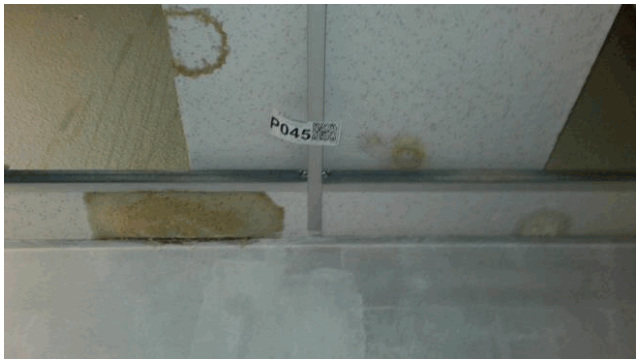

)02V0000597 n°45 - 1 (P45) - R+2 - Vol 69 (Sanitaires 4



)02V0000597 n°46 - 1 (P46) - R+3 - Vol 85 (Bureau 11



002V0000597 n°47 - 1 (P47) - R+3 - Vol 88 (Bureau 12)



)02V0000597 n°48 - 1 (P48) - R+3 - Vol 88 (Bureau 12



002V0000597 n°49 - 1 (P49) - R+3 - Vol 82 (Bureau 8)



)02V0000597 n°50 - 1 (P50) - R+3 - Vol 82 (Bureau 8)



)02V0000597-1 n°55 - 2 (P55) - R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)



002V0000597-1 n°56 - 2 (P56) - R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)



)02V0000597-1 n°57 - 2 (P57) - R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)



002V0000597-1 n°58 - 2 (P58) - R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)



002V0000597-1 n°59 - 2 (P59) - R+3 - Vol 79 (Circ. 4)



002V0000597-1 n°60 - 2 (P60) - R+3 - Vol 79 (Circ. 4)



002V0000597-1 n°61 - 2 (P61) - R+3 - Vol 82 (Bureau 8)



002V0000597-1 n°62 - 2 (P62) - R+3 - Vol 83 (Bureau 9)



002V0000597-1 n°63 - 2 (P63) - R+3 - Vol 92 (Bureau 16



002V0000597-1 n°64 - 2 (P64) - R+3 - Vol 92 (Bureau 16)



002V0000597-1 n°65 - 2 (P65) - R+3 - Vol 92 (Bureau 16



002V0000597-1 n°66 - 2 (P66) - R+3 - Vol 92 (Bureau 16)




002V0000597-1 n°67 - 2 (P67) - R+3 - Vol 88 (Bureau 12



002V0000597-1 n°68 - 2 (P68) - R+3 - Vol 88 (Bureau 12)



002V0000597-1 n°69 - 2 (P69) - R+3 - Vol 88 (Bureau 12

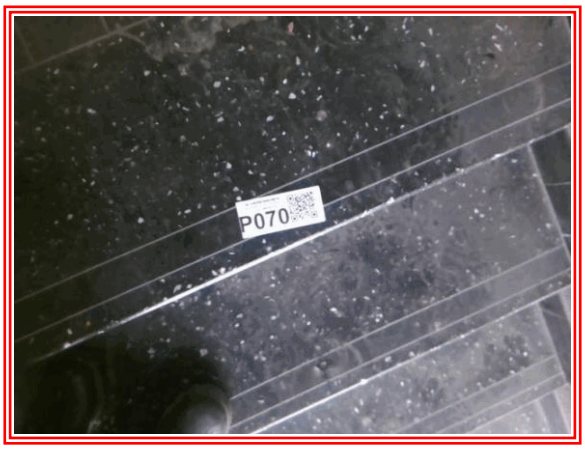

002V0000597-1 n°70 - 2 (P70) - R+3 - Vol 86 (Esc. 5)



002V0000597-1 n°71 - 2 (P71) - R+3 - Vol 86 (Esc. 5)



002V0000597-1 n°72 - 2 (P72) - R+2 - Vol 69 (Sanitaires 4)



002V0000597-1 n°73 - 2 (P73) - R+2 - Vol 73 (Bureau 26



002V0000597-1 n°74 - 2 (P74) - R+2 - Vol 56 (Bureau 18)



002V0000597-1 n°75 - 2 (P75) - R+1 - Vol 40



002V0000597-1 n°77 - 2 (P77) - R+1 - Vol 41 (Esc. 1)



002V0000597-1 n°77 - 4 (P77) - R+1 - Vol 41 (Esc. 1)



002V0000597-1 n°78 - 2 (P78) - R+1 - Vol 41 (Esc. 1)



002V0000597-1 n°79 - 2 (P79) - Rdc - Vol 34 (Salle depart)



)02V0000597-1 n°80 - 2 (P80) - Rdc - Vol 29 (Vestiaire 3)



002V0000597-1 n°81 - 2 (P81) - Rdc - Vol 34 (Salle depart)



002V0000597-1 n°82 - 2 (P82) - Rdc - Vol 35 (Sanitaires 3)




)02V0000597-1 n°83 - 2 (P83) - Rdc - Vol 35 (Sanitaires 3)



)02V0000597-1 n°84 - 2 (P84) - Sous-sol - Vol 4 (Colis



002V0000597-1 n°85 - 2 (P85) - Sous-sol - Vol 4 (Colis)

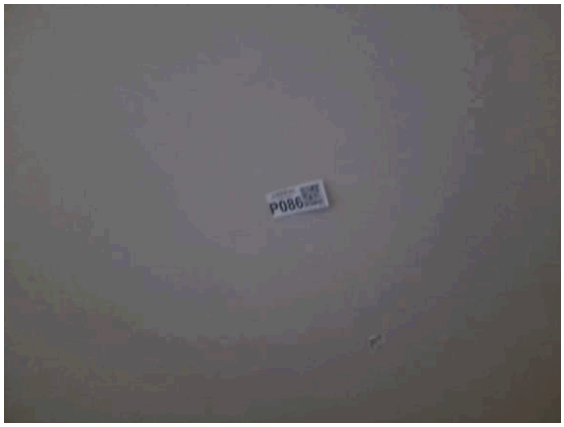

)02V0000597-1 n°86 - 2 (P86) - Sous-sol - Vol 4 (Colis



002V0000597-1 n°87 - 2 (P87) - Sous-sol - Vol 4 (Colis)



002V0000597-1 n°88 - 2 (P88) - Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)



002V0000597-1 n°89 - 2 (P89) - Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)



002V0000597-1 n°90 - 2 (P90) - Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)



002V0000597-1 n°91 - 2 (P91) - Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)



002V0000597-1 n°92 - 2 (P92) - Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)



002V0000597-1 n°93 - 2 (P93) - Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)



002V0000597-1 n°94 - 2 (P94) - Sous-sol - Vol 17 (Circulation 1)



002V0000597-1 n°95 - 2 (P95) - Sous-sol - Vol 17 (Circulation 1)



002V0000597-1 n°96 - 2 (P96) - R+2 - Vol 67 (Esc. 4)



002V0000597-1 n°97 - 2 (P97) - R+2 - Vol 67 (Esc. 4)



002V0000597-1 n°98 - 2 (P98) - R+2 - Vol 67 (Esc. 4)



002V0000597-1 n°99 - 2 (P99) - R+2 - Vol 67 (Esc. 4)



002V0000597-1 n°100 - 2 (P100) - R+2 - Vol 67 (Esc. 4)



002V0000597-1 n°101 - 2 (P101) - Sous-sol - Vol 11 (Sanitaires 2)



002V0000597-1 n°102 - 2 (P102) - Sous-sol - Vol 11 (Sanitaires 2)



002V0000597-1 n°103 - 2 (P103) - Sous-sol - Vol 11 (Sanitaires 2)



002V0000597-1 n°104 - 2 (P104) - Sous-sol - Vol 11 (Sanitaires 2)



002V0000597-1 n°105 - 2 (P105) - Sous-sol - Vol 98 (Sanit 3)



002V0000597-1 n°106 - 2 (P106) - Sous-sol - Vol 10 (Réserve 1)



002V0000597-1 n°107 - 2 (P107) - Sous-sol - Vol 10 (Réserve 1)



S19 - 1 (S19) - Rdc - Vol 30 (Sanitaires 2)




S28 - 1 (S28) - Rdc - Vol 34 (Salle depart)




S29 - 1 (S29) - Rdc - Vol 20 (Bureau 1)



S30 - 1 (S30) - Rdc - Vol 19 (Cabine)

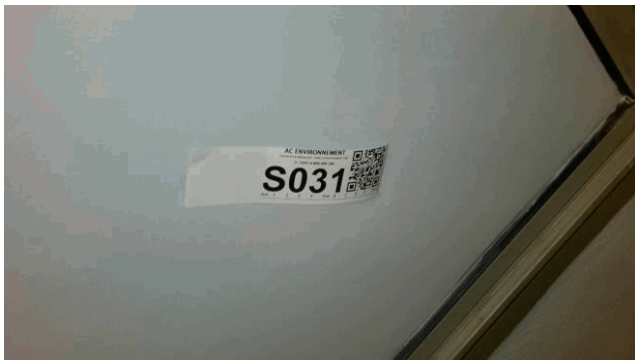

S31 - 1 (S31) - Rdc - Vol 26 (Vestiaire 2)

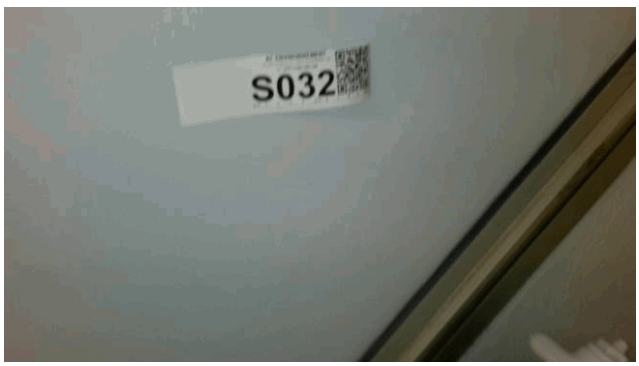

S32 - 1 (S32) - Rdc - Vol 24 (Bureau 5)



S117 - 2 (S117) - R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)



S118 - 2 (S118) - R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)



S120 - 2 (S120) - R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)



S121 - 2 (S121) - R+3 - Vol 92 (Bureau 16)



S126 - 2 (S126) - R+3 - Vol 93 (Bureau 17)



S127 - 2 (S127) - R+3 - Vol 94 (Circ. 5)



S128 - 2 (S128) - R+3 - Vol 79 (Circ. 4)



S129 - 2 (S129) - R+3 - Vol 81 (Bureau 7)



S130 - 2 (S130) - R+3 - Vol 82 (Bureau 8)



S131 - 2 (S131) - R+3 - Vol 83 (Bureau 9)



S132 - 2 (S132) - R+3 - Vol 84 (Bureau 10)



S133 - 2 (S133) - R+3 - Vol 85 (Bureau 11)



)02V0000597-1 n°69 - 1 (S134) - R+3 - Vol 88 (Bureau 12)



S135 - 2 (S135) - R+3 - Vol 96



S136 - 2 (S136) - R+3 - Vol 89 (Bureau 13)



S137 - 2 (S137) - R+3 - Vol 90 (Bureau 14)



S138 - 2 (S138) - R+3 - Vol 91 (Bureau 15)



S139 - 2 (S139) - R+3 - Vol 91 (Bureau 15)



S142 - 2 (S142) - R+2 - Vol 68 (Circ. 3)



S160 - 2 (S160) - R+1 - Vol 40



)02V0000597-1 n°75 - 1 (S162) - R+1 - Vol 49 (Bureau 28)



S167 - 2 (S167) - R+1 - Vol 97 (Bureau 29)



S168 - 2 (S168) - R+1 - Vol 48 (Bureau 27)



S169 - 3 (S169) - Rdc - Vol 35 (Sanitaires 3)



S170 - 2 (S170) - Rdc - Vol 35 (Sanitaires 3)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002V0000597 n°1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Beige Gris - -	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	
002V0000597 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir Peinture Effritable Bleu Matériau Effritable Gris - -	Rdc - Vol 21 (Bureau 2)	
002V0000597 n°3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - Colle ciment -	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	
002V0000597 n°4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mastic Effritable Beige Marron - -	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	
002V0000597 n°5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton Dur Gris - -	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	
002V0000597 n°6 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige - -	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	
002V0000597 n°6 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ciment Dur Gris Blanc - -	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	
002V0000597 n°6 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Gris - -	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	
002V0000597 n°7	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris Noir - -	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	
002V0000597 n°8	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris Noir - -	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	
002V0000597 n°9 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris - -	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	
002V0000597 n°9 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir Matériau Effritable Rose - -	Rdc - Vol 34 (Salle depart)	
002V0000597 n°10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Matériau Effritable Gris - -	Rdc - Vol 22 (Bureau 3)	
002V0000597 n°11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Rdc - Vol 22 (Bureau 3)	
002V0000597 n°12 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Vert - -	Rdc - Vol 21 (Bureau 2)	

002V0000597 n°12 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune - -	Rdc - Vol 21 (Bureau 2)
002V0000597 n°12 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris - -	Rdc - Vol 21 (Bureau 2)
002V0000597 n°13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Rdc - Vol 34 (Salle depart)
002V0000597 n°14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Rdc - Vol 34 (Salle depart)
002V0000597 n°15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Rdc - Vol 38 (Accès étage 2)
002V0000597 n°16 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Fibreux Gris Ciment Dur Gris - -	Rdc - Vol 38 (Accès étage 2)
002V0000597 n°16 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Gris - -	Rdc - Vol 38 (Accès étage 2)
002V0000597 n°17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Rdc - Vol 38 (Accès étage 2)
002V0000597 n°18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - Beige -	Rdc - Vol 37 (Accès 3)
002V0000597 n°19 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	Rdc - Vol 37 (Accès 3)
002V0000597 n°19 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ciment Dur Gris - -	Rdc - Vol 37 (Accès 3)
002V0000597 n°20	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris - -	Rdc - Vol 34 (Salle depart)
002V0000597 n°21	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris - -	Rdc - Vol 37 (Accès 3)
002V0000597 n°22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Vermiculite Effritable Gris - -	Sous-sol - Vol 1 (Parking)
002V0000597 n°23	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir - -	Sous-sol - Vol 1 (Parking)
002V0000597 n°24	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Noir Matériau Effritable Blanc - -	Sous-sol - Vol 1 (Parking)
002V0000597 n°25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir - -	Sous-sol - Vol 1 (Parking)
002V0000597 n°26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir - -	Sous-sol - Vol 1 (Parking)

002V0000597 n°27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Sous-sol - Vol 1 (Parking)
002V0000597 n°28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc - -	Sous-sol - Vol 1 (Parking)
002V0000597 n°29 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris - -	R+1 - Vol 40
002V0000597 n°29 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Enduit Effritable Blanc - -	R+1 - Vol 40
002V0000597 n°30	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Ciment Effritable Gris Matériau Dur Blanc Peinture Effritable Jaune - -	R+1 - Vol 40
002V0000597 n°31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Effritable Gris - -	R+1 - Vol 40
002V0000597 n°32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - -	R+1 - Vol 40
002V0000597 n°33	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - -	R+1 - Vol 40
002V0000597 n°34	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - -	R+1 - Vol 40
002V0000597 n°35	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Beige - -	R+1 - Vol 40
002V0000597 n°36	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris - -	R+1 - Vol 40
002V0000597 n°37	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris - -	R+2 - Vol 54 (Circ. 1)
002V0000597 n°38	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine Fibreux Souple Jaune - -	R+2 - Vol 56 (Bureau 18)
002V0000597 n°39	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Papier peint Fibreux Souple Gris - -	R+2 - Vol 54 (Circ. 1)
002V0000597 n°40	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc - -	R+2 - Vol 62 (Circ. 2)

002V0000597 n°41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Bitumineux Fibreux Gris Noir - -	R+2 - Vol 62 (Circ. 2)
002V0000597 n°42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris - -	R+2 - Vol 69 (Sanitaires 4)
002V0000597 n°43	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Beige - -	R+2 - Vol 69 (Sanitaires 4)
002V0000597 n°44	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	R+2 - Vol 69 (Sanitaires 4)
002V0000597 n°45	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris - -	R+2 - Vol 69 (Sanitaires 4)
002V0000597 n°46 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu - -	R+3 - Vol 85 (Bureau 11)
002V0000597 n°46 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Beige Colle Souple Jaune - -	R+3 - Vol 85 (Bureau 11)
002V0000597 n°47	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris - -	R+3 - Vol 88 (Bureau 12)
002V0000597 n°48	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Effritable Fibreux Blanc Gris - -	R+3 - Vol 88 (Bureau 12)
002V0000597 n°49 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris - -	R+3 - Vol 82 (Bureau 8)
002V0000597 n°49 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc - -	R+3 - Vol 82 (Bureau 8)
002V0000597 n°50	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	R+3 - Vol 82 (Bureau 8)
002V0000597 n°51	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir - -	R+1 - Vol 40
002V0000597 n°52	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir - -	R+2 - Vol 73 (Bureau 26)
002V0000597 n°53	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir - -	R+3 - Vol 85 (Bureau 11)

002V0000597 n°54	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Noir - -	R+3 - Vol 80 (Bureau 6)
P55	Façades	Menuiseries	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Multicolore - -	R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)
P56	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris - -	R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)
P57	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Orange - -	R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)
P58	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	R+3 - Vol 75 (Sanitaires 5)
P59	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - -	R+3 - Vol 79 (Circ. 4)
P60	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - -	R+3 - Vol 79 (Circ. 4)
P61	Façades	Menuiseries	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige Bleu - -	R+3 - Vol 82 (Bureau 8)
P62	Façades	Menuiseries	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Multicolore - -	R+3 - Vol 83 (Bureau 9)
P63	Façades	Menuiseries	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Vert Beige - -	R+3 - Vol 92 (Bureau 16)
P64	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - -	R+3 - Vol 92 (Bureau 16)
P65	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Mastic Dur Beige Matériau Dur Blanc Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Noir - -	R+3 - Vol 92 (Bureau 16)
P66	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ciment Dur Gris Colle Effritable Beige - -	R+3 - Vol 92 (Bureau 16)
P67	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Gris Peinture Effritable Gris Beige - -	R+3 - Vol 88 (Bureau 12)

P68	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - -	R+3 - Vol 88 (Bureau 12)
P69	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Matériau Effritable Marron Peinture Effritable Beige - -	R+3 - Vol 88 (Bureau 12)
P70	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Fibreux Effritable Noir Matériau Souple Jaune - -	R+3 - Vol 86 (Esc. 5)
P71	Façades	Menuiseries	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Multicolore - -	R+3 - Vol 86 (Esc. 5)
P72	Façades	Menuiseries	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige - -	R+2 - Vol 69 (Sanitaires 4)
P73	Façades	Menuiseries	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Beige - -	R+2 - Vol 73 (Bureau 26)
P74	Façades	Menuiseries	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Noir - -	R+2 - Vol 56 (Bureau 18)
P75	Façades	Menuiseries	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Orange Bleu - -	R+1 - Vol 40
P76	Façades	Menuiseries	Joint Souple Noir Peinture Effritable Gris - -	R+1 - Vol 40
P77	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	R+1 - Vol 41 (Esc. 1)
P78	Façades	Menuiseries	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Orange Bleu - -	R+1 - Vol 41 (Esc. 1)
P79	Façades	Menuiseries	Mastic Effritable Gris Peinture Effritable Multicolore - -	Rdc - Vol 34 (Salle depart)
P80	Façades	Menuiseries	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	Rdc - Vol 29 (Vestiaire 3)
P81	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Effritable Beige Peinture Effritable Bleu - -	Rdc - Vol 34 (Salle depart)
P82	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Blanc - -	Rdc - Vol 35 (Sanitaires 3)
P83	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Peinture Effritable Bleu Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Rdc - Vol 35 (Sanitaires 3)

P84	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Gris Matériau Effritable Noir Ciment Effritable Gris - -	Sous-sol - Vol 4 (Colis)
P85	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Sous-sol - Vol 4 (Colis)
P86	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Sous-sol - Vol 4 (Colis)
P87	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture Effritable Beige Plâtre Pulvérulent Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Laine Fibreux Souple Jaune - -	Sous-sol - Vol 4 (Colis)
P88 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)
P88 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Blanc Beige - -	Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)
P89	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)
P90	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore - -	Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)
P91	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris - -	Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)
P92	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc - -	Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)
P93	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore - -	Sous-sol - Vol 12 (Sanitaires 1)
P94 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Matériau Effritable Blanc - -	Sous-sol - Vol 17 (Circulation 1)

P94 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Gris - -	Sous-sol - Vol 17 (Circulation 1)
P95	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Plâtre Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Jaune Toile Souple Fibreux Beige - -	Sous-sol - Vol 17 (Circulation 1)
P96	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris - -	R+2 - Vol 67 (Esc. 4)
P97	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Ciment Effritable Gris - -	R+2 - Vol 67 (Esc. 4)
P98	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Dur Noir - -	R+2 - Vol 67 (Esc. 4)
P99	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	R+2 - Vol 67 (Esc. 4)
P100	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Gris - -	R+2 - Vol 67 (Esc. 4)
P101	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris - -	Sous-sol - Vol 11 (Sanitaires 2)
P102 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ciment Effritable Gris - -	Sous-sol - Vol 11 (Sanitaires 2)
P102 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Beige Joint Effritable Gris - -	Sous-sol - Vol 11 (Sanitaires 2)
P103 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Ciment Dur Gris - -	Sous-sol - Vol 11 (Sanitaires 2)
P103 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Blanc - -	Sous-sol - Vol 11 (Sanitaires 2)
P104	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Rose - -	Sous-sol - Vol 11 (Sanitaires 2)
P105 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Sous-sol - Vol 98 (Sanit 3)
P105 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Rose - -	Sous-sol - Vol 98 (Sanit 3)
P106	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Sous-sol - Vol 10 (Réserve 1)

P107	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Sous-sol - Vol 10 (Réserve 1)

ALM ENVIRONNEMENT
ANALYSES AIR, LIQUIDES & MATÉRIAUX

CHANTIER

Référence **C012020429275**
Adresse Commande : 002V0000597
Affaire : 920444 LEVALLOIS PERRET PAL -
Bâtiment Côté M.Aufan
31 Rue Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS PERRET

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 18/02/2020

RAPPORT DE SYNTHÈSE DOSSIER MATÉRIAU n°C012020429275 (54 prélèvements)
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421104

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_001 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 34 (Salle depart)	1	Mastic	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Peinture	Effritable	Beige Gris					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421105

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_002 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 21 (Bureau 2)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Peinture	Effritable	Bleu					
	3	Matériau	Effritable	Gris					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421106

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_003 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 34 (Salle depart)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421107

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_004 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Joint de dilatation Vol 34 (Salle depart)	1	Mastic	Effritable	Beige Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421108

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_005 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles Beton Vol 34 (Salle depart)	1	Béton	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421109

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_006 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 34 (Salle depart)	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Ciment	Dur	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	3	Joint	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421110

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_007 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment Vol 34 (Salle depart)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Peinture	Effritable	Gris Noir					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421111

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_008 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment Vol 34 (Salle depart)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Peinture	Effritable	Gris Noir					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421112

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	18/02/2020	Date d'analyse	18/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_009 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 34 (Salle depart)	1	Revêtement	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	
	3	Ragréage	Effritable	Gris					
	4	Matériau	Effritable	Noir					
	5	Matériau	Effritable	Rose					

Remarque Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2.
Phase 2 non accréditée car comportant plus de 3 couches.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421113

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_010 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 22 (Bureau 3)	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Colle	Souple	Jaune					
	3	Matériau	Effritable	Gris					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421114

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_011 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 22 (Bureau 3)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Peinture	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421115

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_012 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 21 (Bureau 2)	1	Revêtement	Souple	Vert	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	3	Revêtement	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421116

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	18/02/2020	Date d'analyse	18/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_013 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 34 (Salle depart)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	3	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Peinture	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421117

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_014 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 34 (Salle depart)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421118

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_015 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés Vol 38 (Accès étage 2)	1 2	Ciment Matériau	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421119

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_016 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 38 (Accès étage 2)	1 2	Colle Ciment	Dur Fibreux Dur	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	3	Joint	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421120

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_017 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 38 (Accès étage 2)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421121

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_018 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés Vol 37 (Accès 3)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Beige Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421122

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	18/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_019 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 37 (Accès 3)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421123

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_020 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 34 (Salle depart)	1	Faux plafond	Effritable Fibreux	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421124

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_021 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment Vol 37 (Accès 3)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421125

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_022 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages Vol 1 (Parking)	1	Vermiculite	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421126

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_023 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment Vol 1 (Parking)	1 2	Ciment Peinture	Effritable Effritable	Gris Noir	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421127

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_024 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment Vol 1 (Parking)	1 2 3	Ciment Peinture Matériau	Dur Effritable Effritable	Gris Noir Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421128

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_025 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalle beton Vol 1 (Parking)	1 2	Ciment Peinture	Effritable Effritable	Gris Noir	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421129

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_026 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 1 (Parking)	1 2	Ciment Peinture	Effritable Effritable	Gris Noir	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421130

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_027 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 1 (Parking)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421131

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_028 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 1 (Parking)	1 2	Ciment Enduit	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421132

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	18/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_029 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 40	1	Revêtement	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2 3	Colle Enduit	Bitumineux Effritable	Noir Blanc	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421133

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_030 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment Vol 40	1 2 3	Ciment Matériau Peinture	Effritable Dur Effritable	Gris Blanc Jaune	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421134

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_031 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 40	1	Colle	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421135

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_032 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) Vol 40	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421136

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_033 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) Vol 40	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Beige Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421137

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_034 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) Vol 40	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Beige Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421138

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_035 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 40	1	Colle	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421139

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_036 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 40	1	Faux plafond	Effritable Fibreux	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421140

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_037 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 54	1	Faux plafond	Effritable Fibreux	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421141

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_038 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Isolant de faux-plafond Vol 56	1	Laine	Fibreux Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421142

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_039 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 54	1 2 3	Plâtre Carton Papier peint	Effritable Souple Fibreux Fibreux Souple	Blanc Marron Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421143

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_040 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 62	1 2 3	Plâtre Carton Enduit	Effritable Souple Fibreux Effritable	Blanc Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421144

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	18/02/2020	Date d'analyse	18/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_041 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche Vol 62	1	Moquette	Bitumineux Fibreux	Gris Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421145

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_042 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 69	1 2	Colle Ciment	Dur Dur	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421146

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	18/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_043 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 69	1 2 3	Colle Peinture Enduit	Dur Effritable Effritable	Gris Gris Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	3	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421147

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_044 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 69	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421148

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_045 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 69	1	Faux plafond	Effritable Fibreux	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421149

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	18/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_046 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 85	1	Revêtement	Souple	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	3	Ragréage	Effritable	Gris Beige					
	4	Colle	Souple	Jaune					

Remarque Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421150

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_047 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 88	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Peinture	Effritable	Gris					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421151

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_048 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Isolant de faux-plafond Vol 88	1	Faux plafond	Effritable Fibreux	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421152

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_049 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 82	1	Revêtement	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	3	Ragréage	Effritable	Rose					
	4	Matériau	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421153

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_050 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 82	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Peinture	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421154

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_051 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 40	1	Mastic	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Peinture	Effritable	Noir					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421155

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_052 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 73	1	Mastic	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Peinture	Effritable	Noir					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421156

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_053 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 85	1	Mastic	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Peinture	Effritable	Noir					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03421157

Date de réception	17/02/2020	Date de préparation	17/02/2020	Date d'analyse	17/02/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597_054 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 80	1	Mastic	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Peinture	Effritable	Noir					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Analyste

Imen Mansour



cofrac ESSAIS

Accréditation
N°1-2366
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ALM ENVIRONNEMENT
ANALYSES AIR, LIQUIDES & MATÉRIAUX

CHANTIER

Référence **C012020433089**
Adresse Commande : 002V0000597-1
Affaire : 920444 LEVALLOIS PERRET PAL -
Bâtiment Côté M.Aufan
31 Rue Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS PERRET

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 06/03/2020

RAPPORT DE SYNTHÈSE DOSSIER MATÉRIAU n°C012020433089 (53 prélèvements)
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460102

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	05/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_055 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 75	1 2	Mastic Peinture	Effritable Effritable	Beige Multicolore	Attaque chimique : Acétone	3	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460103

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_056 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 75	1 2	Colle Ciment	Dur Dur	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460104

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_057 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) Vol 75	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Orange	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460105

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_058 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 75	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460106

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_059 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment Vol 79	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Beige Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460107

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_060 Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits ciment Vol 79	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Dur Effritable Effritable	Gris Beige Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460108

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	05/03/2020	Date d'analyse	05/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_061 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 82	1 2	Mastic Peinture	Effritable Effritable	Gris Beige Bleu	Attaque chimique : Acétone	3	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460109

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_062 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 83	1 2	Mastic Peinture	Effritable Effritable	Gris Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460110

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_063 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 92	1 2	Mastic Peinture	Effritable Effritable	Beige Vert Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460111

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_064 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment Vol 92	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Beige Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460112

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_065 Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Mastic Vol 92	1 2 3 4	Mastic Matériau Peinture Matériau	Dur Dur Effritable Effritable	Beige Blanc Beige Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460113

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_066 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe Vol 92	1 2	Ciment Colle	Dur Effritable	Gris Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460114

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_067 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 88	1 2	Mastic Peinture	Dur Effritable	Gris Gris Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460115

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_068 Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Enduits ciment Vol 88	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Beige Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460116

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_069 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Conduit en fibres-ciment Vol 88	1 2 3	Fibres-ciment Matériau Peinture	Dur Fibreux Effritable Effritable	Gris Marron Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile Crocidolite	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460117

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	06/03/2020	Date d'analyse	06/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_070 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche Vol 86	1 2	Matériau Matériau	Fibreux Effritable Souple	Noir Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460118

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_071 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 86	1 2	Mastic Peinture	Effritable Effritable	Gris Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460119

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_072 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 69	1 2	Mastic Peinture	Effritable Effritable	Gris Beige	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460120

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_073 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 73	1 2	Mastic Peinture	Effritable Effritable	Gris Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460121

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_074 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 56	1 2	Mastic Peinture	Effritable Effritable	Gris Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460122

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_075 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 40	1 2	Mastic Peinture	Effritable Effritable	Gris Orange Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460123

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_076 Façades / Menuiseries / Joint vitrier Vol 40	1 2	Joint Peinture	Souple Effritable	Noir Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460124

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_077 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint verre Vol 41	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460125

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_078 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 41	1 2	Mastic Peinture	Effritable Effritable	Gris Orange Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460126

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_079 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 34 (Salle depart)	1 2	Mastic Peinture	Effritable Effritable	Gris Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460127

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_080	1	Mastic	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Menuiseries / Mastic vitrier	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone				
Vol 29 (Vestiaire 3)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460128

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_081	1	Mastic	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Bleu	Acétone				
/ Menuiseries / Mastic vitrier									
Vol 34 (Salle depart)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460129

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_082	1	Colle	Dur	Gris Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de					Acétone,Acide				
mur / Colle de carrelage (plinthe)					chlorhydrique				
Vol 35 (Sanitaires 3)									

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460130

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_083	1	Peinture	Effritable	Bleu	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide				
/ Gaines et coffre verticaux / Enduits	3	Ciment	Effritable	Gris	chlorhydrique				
ciment									
Vol 35 (Sanitaires 3)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460131

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_084	1	Peinture	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Matériau	Effritable	Noir	Acétone,Acide				
/ Chape maigre	3	Ciment	Effritable	Gris	chlorhydrique				
Vol 4 (Colis)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460132

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_085	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide				
/ Murs et cloisons / Enduits ciment	3	Peinture	Effritable	Beige	chlorhydrique				
Vol 4 (Colis)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460133

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_086	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide				
Enduits ciment	3	Peinture	Effritable	Blanc	chlorhydrique				
Vol 4 (Colis)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460134

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002V0000597-1_087	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Conduits, canalisations et équipements	2	Plâtre	Pulvérulent	Blanc	Acétone			
/ Conduit fluide non identifié /	3	Toile	Souple Fibreux	Blanc				
Calorifugeage	4	Laine	Fibreux Souple	Jaune				
Vol 4 (Colis)								

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460135

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_088 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 12 (Sanitaires 1)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Peinture	Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460136

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_089 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 12 (Sanitaires 1)	1	Colle	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Matériau	Effritable	Blanc					
	3	Ciment	Effritable	Gris					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460137

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_090 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits projetés (ciment) Vol 12 (Sanitaires 1)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Peinture	Effritable	Multicolore					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460138

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_091 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 12 (Sanitaires 1)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460139

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_092 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés (ciment) Vol 12 (Sanitaires 1)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Peinture	Effritable	Beige Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460140

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_093 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 12 (Sanitaires 1)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Peinture	Effritable	Multicolore					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460141

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_094 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 17 (Circulation 1)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Matériau	Effritable	Blanc					
	3	Joint	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460142

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	05/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_095 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage Vol 17 (Circulation 1)	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●
	2	Laine	Souple Fibreux	Jaune					
	3	Toile	Souple Fibreux	Beige					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460143

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_096 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 67	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460144

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_097 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe Vol 67	1 2	Colle Ciment	Dur Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460145

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_098 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche Vol 67	1	Matériau	Dur	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460146

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_099 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment Vol 67	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460147

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_100 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés Vol 67	1 2	Matériau Matériau	Effritable Effritable	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460148

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_101 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 11 (Sanitaires 2)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460149

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_102 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 11 (Sanitaires 2)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2 3	Peinture Joint	Effritable Effritable	Beige Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460150

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_103 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 11 (Sanitaires 2)	1 2	Colle Ciment	Dur Dur	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	3	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460151

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	05/03/2020	Date d'analyse	05/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_104 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits projetés (ciment) Vol 11 (Sanitaires 2)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Rose	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460152

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_105 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 98 (Sanit 3)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Peinture	Effritable	Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460153

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_106 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment Vol 10 (Réserve 1)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460154

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000597-1_107 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) Vol 10 (Réserve 1)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Analyste

Imen Mansour



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	Non communiqué
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan
Date de construction ou permis de construire :	Avant 2019
Fonction du bâtiment :	Autres

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

Donneur d'ordre :
SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

Accompagnateur : Donneur d'ordre

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	Fondis XLpS (17024)
Date de chargement de la source :	26/04/2018
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850 MBq
Date de fin de validité de la source :	26/10/2022
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	27/02/2020
Date du rapport :	27/02/2020
Référence mission :	002V0000597-1
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 441355914
Nom prénom :	JEANTY DUKENS
Certification n° :	CPDI2333 V5
Délivré le	07/11/2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE



Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb : Oui

Présence de locaux non visités : Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.5).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Commentaire n°1
Les plans de toiture ont été mis sur le rapport 0022n000105

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Ensemble du bâtiment

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Réhabilitation

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux/matériaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux/matériaux visités. Si des locaux/matériaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C, …) selon la convention décrite ci-dessous. La convention d'écriture sur le croquis est la suivante :
- la zone de l'accès au local est nommée «A». Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre ; toutes les zones sont reportées sur le croquis ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX (canalisations, tables,...)

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre. Le revêtement au plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons et des appuis de fenêtre doit également être recherché.
Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb mais peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb. (EXEMPLE Toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents.) L'unité de diagnostic sur lequel est posé le revêtement est à analyser. Les revêtements de type «doublage», récents, ne font pas l'objet de mesure, cependant ils doivent être identifiés comme tels dans le rapport. Aux revêtements identifiés par le CREP, **il faut ajouter la faïence**. Contrairement au CREP, **les matériaux en plomb rentrent dans le champ du repérage**. Par conséquent, ils doivent être identifiés par le diagnostiqueur (par fluorescence X et/ou constat visuel) s'ils sont impactés par les travaux.

D-3 L'IDENTIFICATION DES UNTÉS DE DIAGNOSTIC

- **Cas général :**

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, **recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes**. Il identifie chaque unité de diagnostic par un nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre…) dans une même zone, chacune d'elles doit être clairement identifiée et repérée sur le croquis.
EXEMPLE Le mur de la zone A est désigné par «mur A».
L'auteur du constat identifie le substrat et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Pour tous les types d'unités de diagnostic recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes, constituent des unités de diagnostic distinctes :
- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic : l'ensemble des plinthes d'un même local, une porte et son huisserie dans un même local, une fenêtre et son huisserie dans un même local. (EXEMPLE Zone A : - Porte 1).

- **Cas particulier de la cage d'escalier**

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Est considéré comme local distinct : chaque palier, chaque partie de cage d'escalier (y compris le demi-palier) située entre deux paliers. En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée peut être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans un même «local» (partie de cage d'escalier), est aussi considéré comme une unité de diagnostic distincte : l'ensemble des marches, l'ensemble des contremarches, l'ensemble des balustres, le limon, la crémaillère, la main courante, le plafond.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide/soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
Le diagnostiqueur peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g. Méthode adaptée dans le cas ou le diagnostiqueur ne peut conclure avec l'appareil à fluorescence X (revêtement dégradé).
Le diagnostiqueur identifie la présence de plomb sur un matériau par constat visuel.
Le diagnostiqueur n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le
client du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.
Dans le tableau de présentation des mesures, une évaluation de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb sera précisée en vue de faciliter l'évaluation des risques des intervenants.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Sous-sol : Vol 1 (Parking)	Sous-sol : Vol 2 (Dépôt)
Sous-sol : Vol 3 (Lt 1)	Sous-sol : Vol 4 (Colis)
Sous-sol : Vol 9 (Atelier)	Sous-sol : Vol 10 (Réserve 1)
Sous-sol : Vol 11 (Sanitaires 2)	Sous-sol : Vol 12 (Sanitaires 1)
Sous-sol : Vol 13 (Réserve 3)	Sous-sol : Vol 14 (Lt 3)
Sous-sol : Vol 15 (Réserve 4)	Sous-sol : Vol 16 (Réserve 5)
Sous-sol : Vol 17 (Circulation 1)	Sous-sol : Vol 18 (Circulation 2)
Rdc : Vol 19 (Cabine)	Rdc : Vol 20 (Bureau 1)
Rdc : Vol 21 (Bureau 2)	Rdc : Vol 22 (Bureau 3)
Rdc : Vol 23 (Bureau 4)	Rdc : Vol 24 (Bureau 5)
Rdc : Vol 25 (Vestiaire H)	Rdc : Vol 26 (Vestiaire 2)
Rdc : Vol 27 (Circulation 3)	Rdc : Vol 28 (Accès étage 1)
Rdc : Vol 29 (Vestiaire 3)	Rdc : Vol 30 (Sanitaires 2)
Rdc : Vol 34 (Salle depart)	Rdc : Vol 35 (Sanitaires 3)
Rdc : Vol 36 (Salle repos)	Rdc : Vol 37 (Accès 3)
Rdc : Vol 38 (Accès étage 2)	Rdc : Vol 39 (Circulation 4)
R+1 : Vol 40	R+1 : Vol 41 (Esc. 1)
R+1 : Vol 42 (Sanitaire)	R+1 : Vol 46 (Bureau 30)
R+1 : Vol 47 (Esc. 2)	R+1 : Vol 48 (Bureau 27)
R+1 : Vol 49 (Bureau 28)	R+2 : Vol 50 (Local 1)
R+2 : Vol 51 (Local 2)	R+2 : Vol 52 (Local 3)
R+2 : Vol 53 (Local 4)	R+2 : Vol 54 (Circ. 1)
R+2 : Vol 55 (Esc. 3)	R+2 : Vol 56 (Bureau 18)
R+2 : Vol 57 (Bureau 19)	R+2 : Vol 58 (Bureau 20)
R+2 : Vol 59 (Bureau 21)	R+2 : Vol 60 (Bureau 22)
R+2 : Vol 61 (Archives)	R+2 : Vol 62 (Circ. 2)
R+2 : Vol 63 (Local 5)	R+2 : Vol 64 (Bureau 23)
R+2 : Vol 65 (Bureau 24)	R+2 : Vol 66 (Bureau 25)
R+2 : Vol 67 (Esc. 4)	R+2 : Vol 68 (Circ. 3)
R+2 : Vol 69 (Sanitaires 4)	R+2 : Vol 73 (Bureau 26)
R+3 : Vol 74 (Esc. 6)	R+3 : Vol 75 (Sanitaires 5)
R+3 : Vol 79 (Circ. 4)	R+3 : Vol 80 (Bureau 6)
R+3 : Vol 81 (Bureau 7)	R+3 : Vol 82 (Bureau 8)
R+3 : Vol 83 (Bureau 9)	R+3 : Vol 84 (Bureau 10)
R+3 : Vol 85 (Bureau 11)	R+3 : Vol 86 (Esc. 5)
R+3 : Vol 88 (Bureau 12)	R+3 : Vol 89 (Bureau 13)
R+3 : Vol 90 (Bureau 14)	R+3 : Vol 91 (Bureau 15)
R+3 : Vol 92 (Bureau 16)	R+3 : Vol 93 (Bureau 17)
R+3 : Vol 94 (Circ. 5)	R+3 : Vol 95 (W.c 2)
R+3 : Vol 96	R+1 : Vol 97 (Bureau 29)
Sous-sol : Vol 98 (Sanit 3)	R+1 : Vol 99 (W.c 1)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Vol 8 (Lt 2)	Inaccessible sans sondage destructif	Gaine inaccessible
Vol 101 (M.c 9)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascenroriste
Vol 78 (M.c 7)	Inaccessible sans sondage destructif	Absence d'ascensoriste
Vol 5 (Monte charge 1)	Inaccessible sans sondage destructif	Absence d'ascensoriste
Vol 70 (M.c 3)	Inaccessible sans sondage destructif	Absence d'ascensoriste
Vol 102 (M.c 10)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascenroriste
Vol 45 (M.c 5)	Inaccessible sans sondage destructif	Absence d'ascensoriste
Vol 100 (M.c 8)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascenroriste
Vol 43 (M.c 2)	Inaccessible sans sondage destructif	Absence d'ascensoriste
Vol 7 (Ascenseur)	Inaccessible sans sondage destructif	Absence d'ascensoriste
Vol 77 (Gaine inacc 4)	Inaccessible sans sondage destructif	Gaine inaccessible
Vol 6 (Machinerie ascenseur)	Inaccessible sans sondage destructif	Absence d'ascensoriste
Vol 87 (M.c 12)	Inaccessible sans sondage destructif	Absence d'ascensoriste
Vol 44 (Gaine inacc 2)	Inaccessible sans sondage destructif	Gaine inaccessible
Vol 31 (M.c 1)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascensoriste
Vol 72 (M.c 6)	Inaccessible sans sondage destructif	Absence d'ascensoriste
Vol 103 (M.c 11)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascenroriste
Vol 33 (Monte charge 2)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence d'ascensoriste
Vol 32 (Gaine inacc 1)	Inaccessible sans sondage destructif	Gaine inaccessible
Vol 76 (M.c 4)	Inaccessible sans sondage destructif	Absence d'ascensoriste
Vol 71 (Gaine inacc 3)	Inaccessible sans sondage destructif	Gaine inaccessible

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	2	Valeur étalonnage	2	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 40					
4	E	Mur platre peint 1-3 (Mur)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	1,5 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
10	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
11	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
12	G	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
13	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
14	H	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16	I	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
17	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
18	J	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
19	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
20	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 41 (Esc. 1)					
3	D	Mur platre peint 1-3 (Mur)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	2,6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 41 (Esc. 1)					
21	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
22	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
23	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
24	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	4							
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 66 (Bureau 25)					
27	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
28	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	1							
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 67 (Esc. 4)					
25	A	Mur platre peint 1-3 (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	2,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
26	A	Mur platre peint 1-3 (Mur)-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	2,83 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
29	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
30	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
31	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
32	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
33	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
34	D	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	5							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 74 (Esc. 6)					
36	D	Mur platre peint 1-3 (Mur)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	2,82 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
45	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
46	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
47	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
48	B	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
49	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
50	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 79 (Circ. 4)					
35	B	Mur platre peint 1-3 (Mur)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	1,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
37	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
38	L	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
39	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
40	A	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
41	L	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
42	L	Mur platre peint (Mur)-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
43	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
44	C	Mur platre peint (Mur)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :
- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :
- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement









Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000597-1




Légende

	Volume non visité

AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000597-1

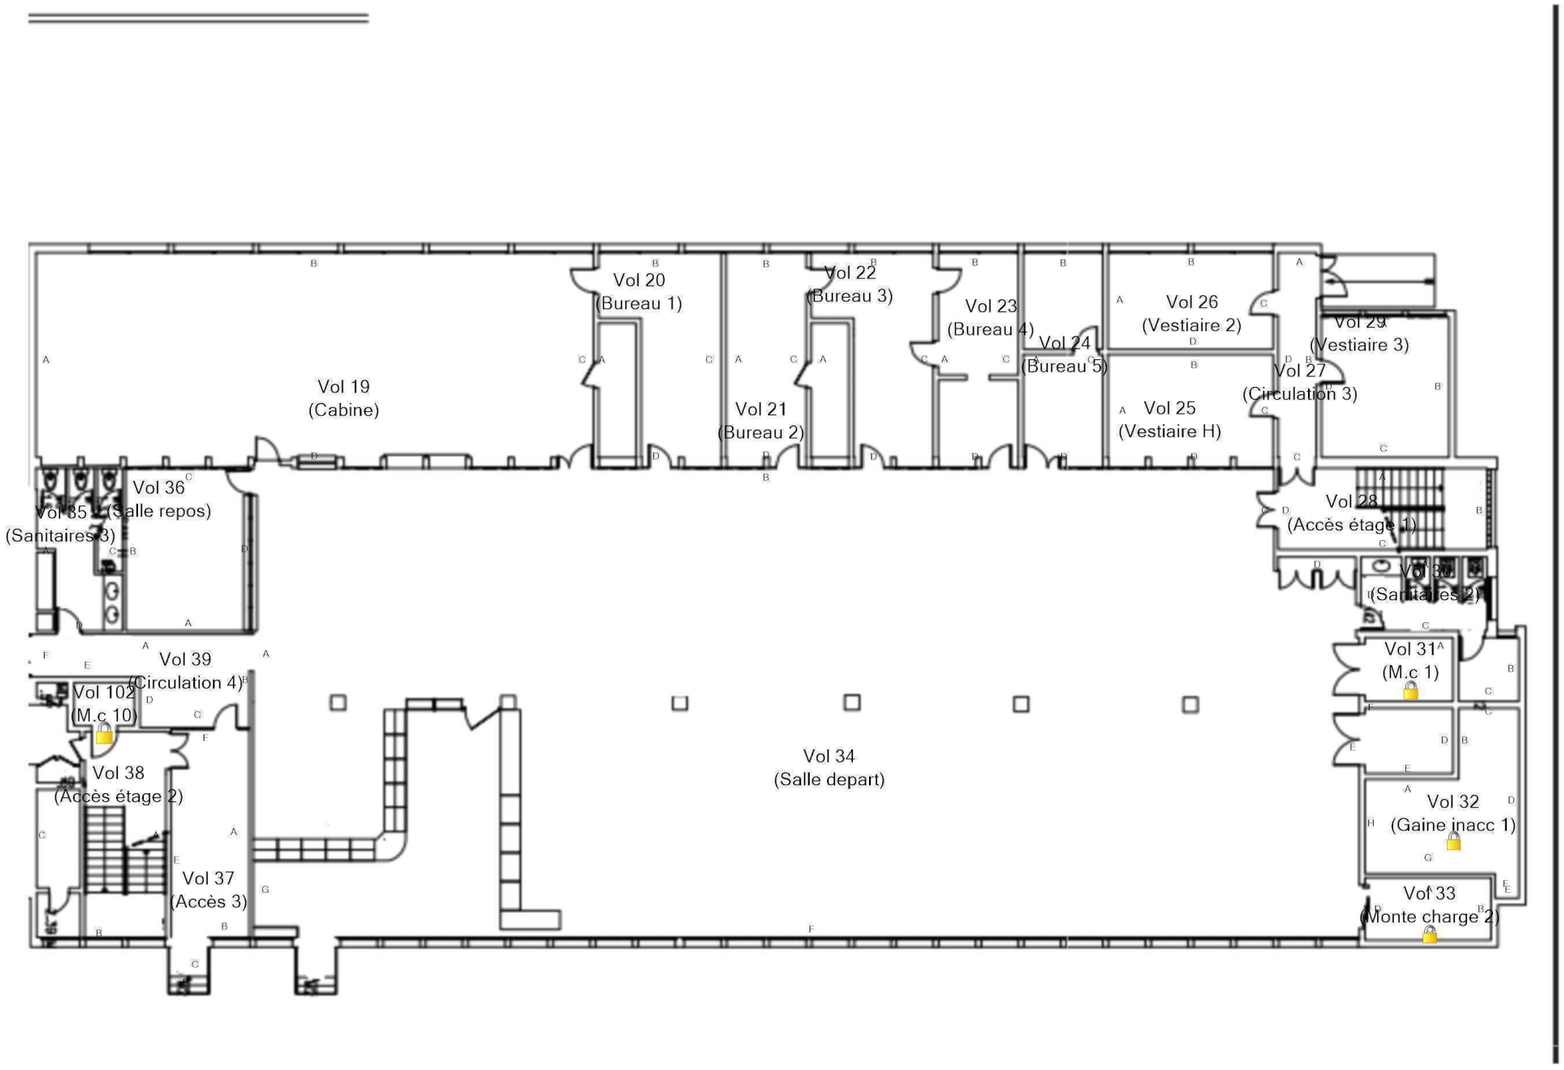


Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000597-1

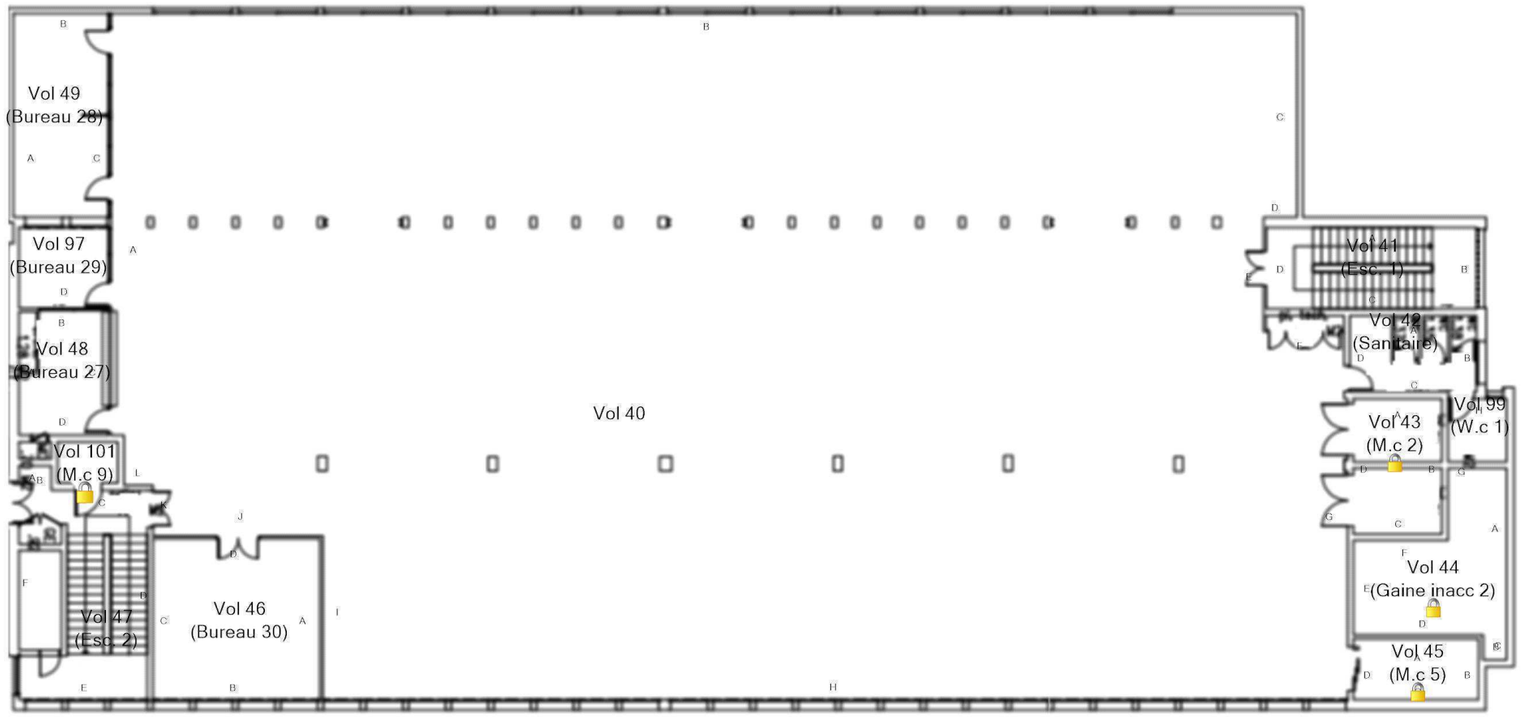

Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002V0000597-1




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002V0000597-1

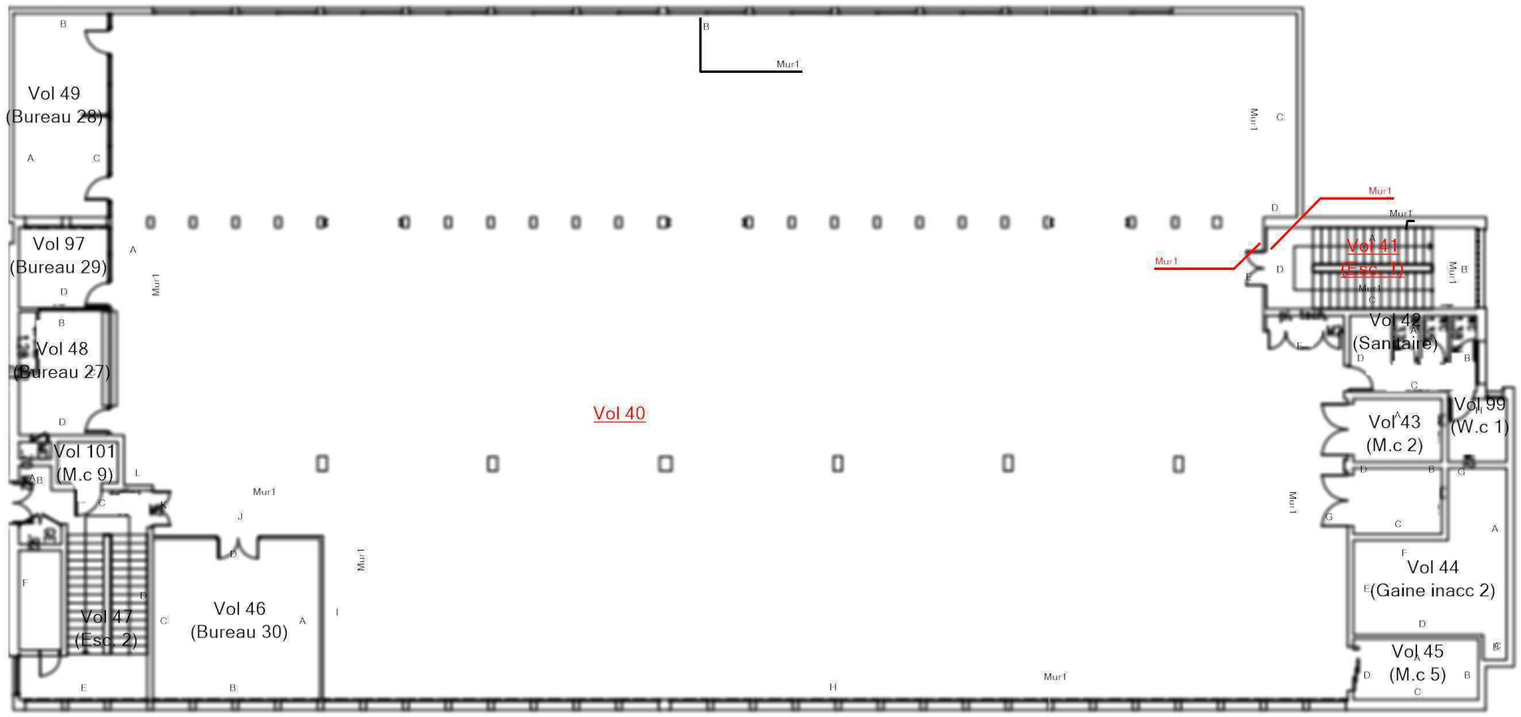


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000597-1

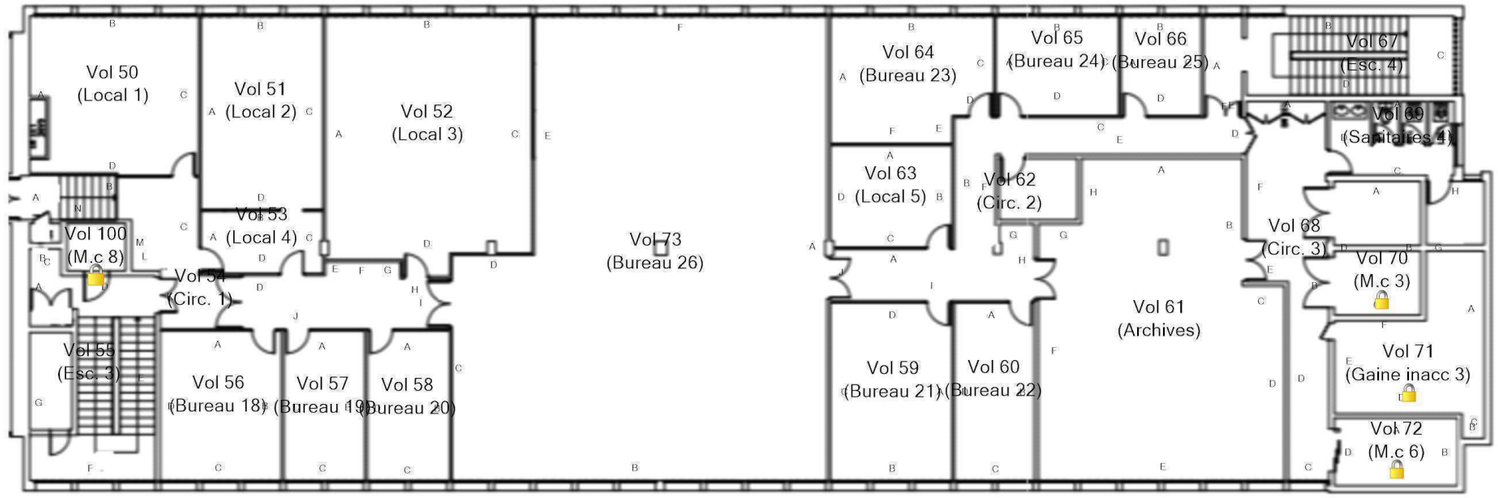


Légende

	Volume non visité

AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002V0000597-1

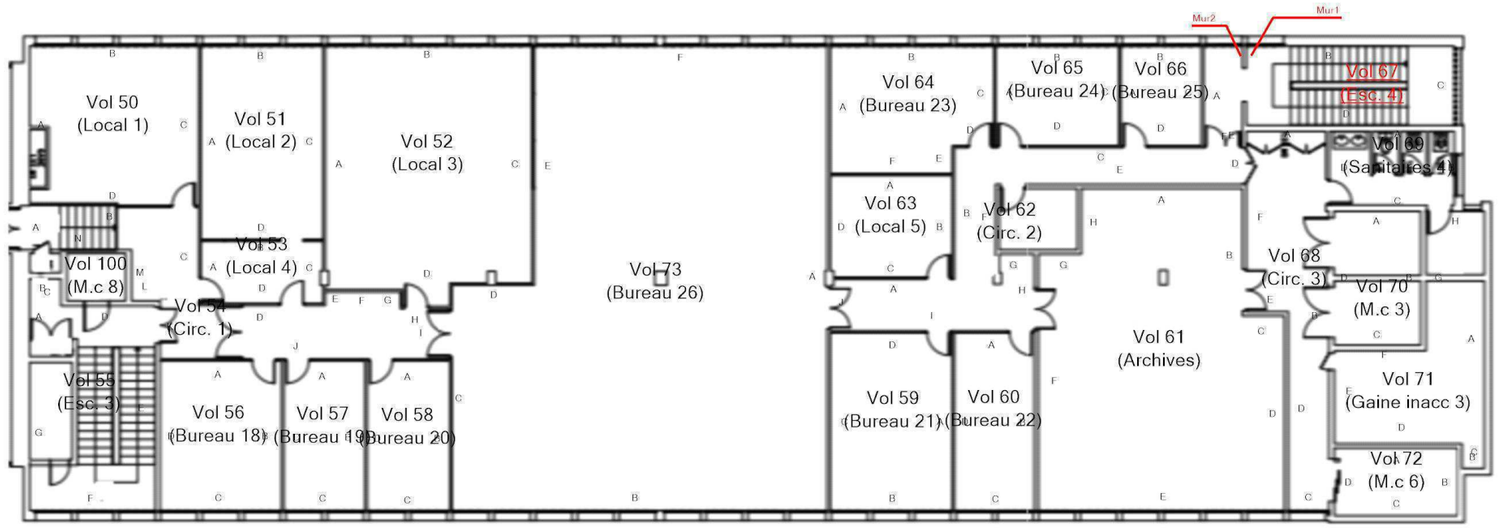


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002V0000597-1

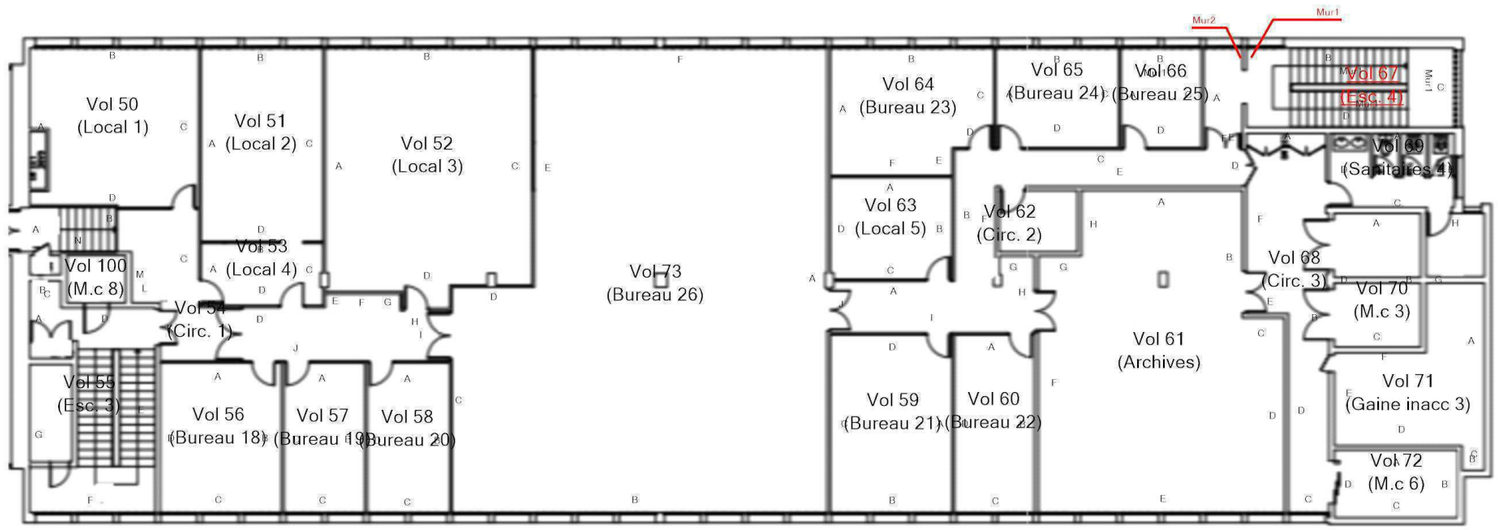


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000597-1

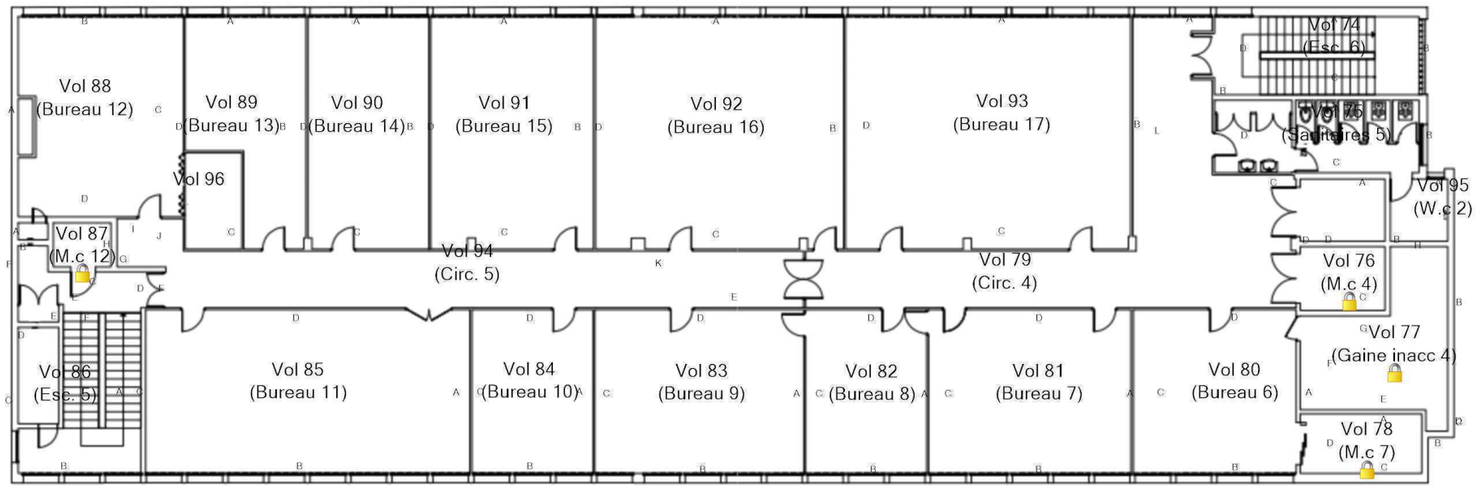


Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002V0000597-1

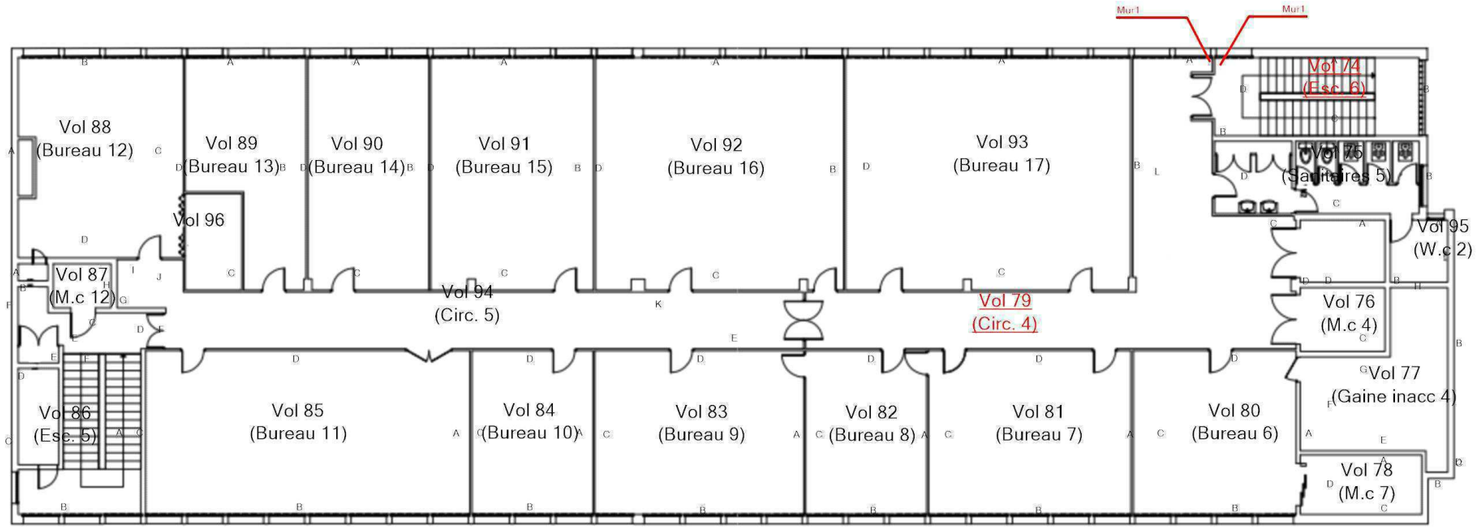


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002V0000597-1

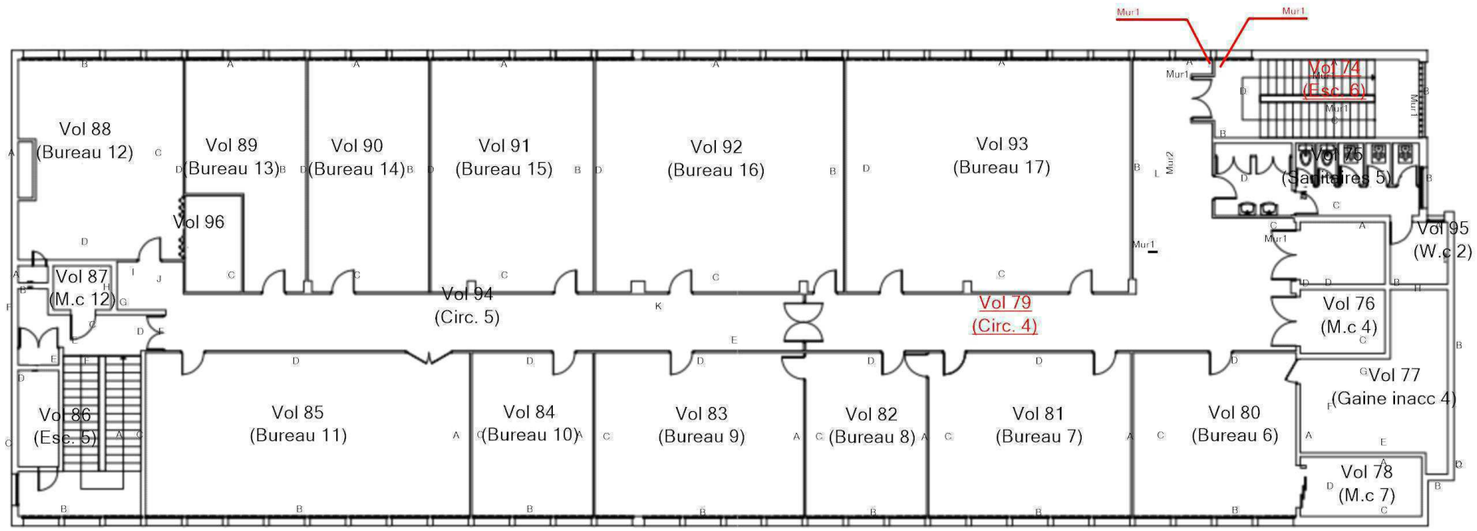

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
DIVISION DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Lyon, le 20 JUIL. 2018

N/Réf. : CODEP-LYO-2018-033828

Affaire suivie par : Julie GILLES
Tél : 04.26.28.61.79
Mel : julie.gilles@asn.fr

M. Denis MORA
Société AC ENVIRONNEMENT
64, rue Clément Ader
42 153 RIORGES

Objet : Autorisation d'exercice d'une activité nucléaire à des fins non médicales
Sources radioactives scellées - Détection de plomb dans les peintures
Modification de l'autorisation de détenir et d'utiliser des radionucléides en sources scellées

Réf. : Votre demande de renouvellement d'autorisation reçue le 28 juin 2018 (formulaire daté du 27 juin 2018 et documents associés)

Numéro de dossier à rappeler dans toute correspondance : T420285

Monsieur,

Comme suite à votre demande rappelée en référence et en application de l'article L. 592-21 du code de l'environnement, je vous prie de trouver ci-joint l'autorisation qui vous a été accordée par l'Autorité de sûreté nucléaire.

Cette autorisation est **valable jusqu'au 20 juillet 2023.** Elle met fin à l'autorisation CODEP-LYO-2018-011032 du 19 mars 2018.

Par ailleurs, je vous rappelle qu'en application de l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus dans les codes du travail et de la santé publique, **vous devez faire contrôler votre installation tous les ans par un organisme agréé par l'ASN**.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

L'inspecteur de la radioprotection,

Julie GILLES

www.asn.fr
5, place Jules Ferry • 69006 Lyon
Téléphone 04 26 28 60 00 • Fax 04 26 28 61 48

ANNEXE: DOCUMENTS



Tour Opus 12 – Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 000 000 EUR dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannovre - Allemagne - Registre de commerce de Hannovre sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

- **SYNAPPS ;**
- **AC ENVIRONNEMENT ;**
- **AC AGENCEMENT ;**
- **ALM ENVIRONNEMENT ;**
- **ATLANTE DEVELOPPEMENT ;**
- **AC RESEAU.**

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Diagnostic technique amiante (DTA) ;
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante ;
- Contrôle visuel amiante, diagnostic amiante avant travaux/démolition ;
- Contrôle visuel amiante, diagnostic amiante après travaux ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Diagnostic amiante – hydrocarbure aromatique polycyclique ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Diagnostic termites ;
- Diagnostic légionnelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic risque d'intoxication au plomb dans les peintures (CREP) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (DRIPP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Déchets de chantier ;
- Carottage réseau routier ;
- Diagnostic électrique – télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de mérules ;
- Loi Carrez ;
- Etat des lieux ;
- Millième – Tantième ;
- Loi Boutin ;
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité ;
- Etat de l'installation intérieure de gaz ;
- Règlementation thermique ;
- Etat des risques naturels miniers et technologiques (ERNMT) ;
- Certificat de décence – Loi SRU ;
- Mesure du Radon dans les bâtiments ;
- Sécurité piscine ;
- Aide administrative à la constitution de dossiers pour l'obtention de prêt à taux zéro ;
- Relevé de côté et de plan de l'existante copropriété ;
- Diagnostic, élaboration de plans et croquis phase avant-projet sommaire (APS) ;

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beuter/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Bibiki, Richard Taylor

Assurance 1/2



HDI

- Qualité de l'intérieur (ERP, milieu industriel, milieu non industriel) ;
- Expertise automobile ;
- Diagnostic de Technique Globale ;
- Diagnostic amiante EIHM sur les navires ;
- Prélèvements d'air et diagnostic en zone radioactive ;
- BIM (plan 3D) avec hébergement des données ;
- Pollution des sols ;
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée ;
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE) ;
- Emission d'attestations CEE (Certificat d'Economie d'Energie).

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages Immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2020 au 31/12/2020, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 18 décembre 2019 – OB/MM

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beuter/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Bibiki, Richard Taylor

Assurance 2/2



GROUPE AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134- 6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02 Janvier 2020

Denis MORA

AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 – 06 81 17 01 15 – contact@ac-environnement.com
0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Attestation sur l'honneur



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI2333 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JEANTY Dukens

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 17/11/2017 - Date d'expiration : 16/11/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/11/2017 - Date d'expiration : 16/11/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 07/11/2018 - Date d'expiration : 06/11/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 26/03/2019.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI2333 V5

ANNEXE: DOCUMENTS



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI2333 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JEANTY Dukens

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 17/11/2017 - Date d'expiration : 16/11/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/11/2017 - Date d'expiration : 16/11/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 07/11/2018 - Date d'expiration : 06/11/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 26/03/2019.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI2333 V5

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE ARCUEIL

16 Rue Marcel Vigneron
94110 ARCUEIL
Tel : 0178121300
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002V0000595-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 28/01/2020
Reférence mandataire : 920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment

DÉSIGNATION DU BIEN

920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier
31 Rue Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS PERRET

PROPRIÉTAIRE

SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb — Absence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET

Référence client : 920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier

Désignation : 920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier

Date de construction : Avant 2019

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

Donneur d'ordre :
SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : JEANTY DUKENS
Accompagnateur : ()
Date de repérage 28/01/2020
Numéro attestation : CPDI2333 V5
Délivré le : 17/11/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 441355914)
Date du rapport : 05/03/2020
Assurance : HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020)

A Riorges, le 05/03/2020

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Sous sol Vaillant Couturier - Vol 1	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 7
Sous sol Vaillant Couturier - Vol 12	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13
Sous sol Vaillant Couturier - Vol 14	Rdc Vaillant Couturier - Vol 15
Rdc Vaillant Couturier - Vol 16	Rdc Vaillant Couturier - Vol 17
Rdc Vaillant Couturier - Vol 18	Rdc Vaillant Couturier - Vol 19
Rdc Vaillant Couturier - Vol 20	Rdc Vaillant Couturier - Vol 21
Rdc Vaillant Couturier - Vol 22	Rdc Vaillant Couturier - Vol 23
Rdc Vaillant Couturier - Vol 25	Rdc Vaillant Couturier - Vol 26
Rdc Vaillant Couturier - Vol 27	Rdc Vaillant Couturier - Vol 28
Rdc Vaillant Couturier - Vol 29	Rdc Vaillant Couturier - Vol 30
Rdc Vaillant Couturier - Vol 31	Rdc Vaillant Couturier - Vol 32
R1 Vaillant Couturier - Vol 33	R1 Vaillant Couturier - Vol 34
R1 Vaillant Couturier - Vol 35	R1 Vaillant Couturier - Vol 36
R1 Vaillant Couturier - Vol 37	R1 Vaillant Couturier - Vol 38

R1 Vaillant Couturier - Vol 39	R1 Vaillant Couturier - Vol 40
R1 Vaillant Couturier - Vol 41	R1 Vaillant Couturier - Vol 42
R1 Vaillant Couturier - Vol 43	R1 Vaillant Couturier - Vol 45
R1 Vaillant Couturier - Vol 46	R2 Vaillant Couturier - Vol 47
R2 Vaillant Couturier - Vol 48	R2 Vaillant Couturier - Vol 49
R2 Vaillant Couturier - Vol 50	R2 Vaillant Couturier - Vol 51
R2 Vaillant Couturier - Vol 52	R2 Vaillant Couturier - Vol 53
R2 Vaillant Couturier - Vol 54	R2 Vaillant Couturier - Vol 55
R2 Vaillant Couturier - Vol 56	R2 Vaillant Couturier - Vol 57
R2 Vaillant Couturier - Vol 58	R2 Vaillant Couturier - Vol 59
R2 Vaillant Couturier - Vol 60	R2 Vaillant Couturier - Vol 61
R2 Vaillant Couturier - Vol 63	R2 Vaillant Couturier - Vol 64
R2 Vaillant Couturier - Vol 65	R2 Vaillant Couturier - Vol 66
R2 Vaillant Couturier - Vol 67	R2 Vaillant Couturier - Vol 68
R2 Vaillant Couturier - Vol 69	R2 Vaillant Couturier - Vol 70
R2 Vaillant Couturier - Vol 72	R2 Vaillant Couturier - Vol 73
R2 Vaillant Couturier - Vol 74	R2 Vaillant Couturier - Vol 75
R2 Vaillant Couturier - Vol 76	Rdc Vaillant Couturier - Vol 77
Rdc Vaillant Couturier - Vol 78	Rdc Vaillant Couturier - Vol 79
Rdc Vaillant Couturier - Vol 80	R1 Vaillant Couturier - Vol 81
R1 Vaillant Couturier - Vol 82	R2 Vaillant Couturier - Vol 83
R2 Vaillant Couturier - Vol 84	R1 Vaillant Couturier - Vol 85 (Local élec)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Rdc Vaillant Couturier - Vol 24	Attente finalisation	
R1 Vaillant Couturier - Vol 44	Attente finalisation	
Sous sol Vaillant Couturier - Vol 4	Attente finalisation	
Sous sol Vaillant Couturier - Vol 3	Attente finalisation	
Sous sol Vaillant Couturier - Vol 9	Attente finalisation	
Sous sol Vaillant Couturier - Vol 10	Attente finalisation	
Sous sol Vaillant Couturier - Vol 2	Attente finalisation	
Sous sol Vaillant Couturier - Vol 6	Attente finalisation	
R2 Vaillant Couturier - Vol 62	Attente finalisation	
Sous sol Vaillant Couturier - Vol 11	Attente finalisation	
Sous sol Vaillant Couturier - Vol 8	Attente finalisation	
Sous sol Vaillant Couturier - Vol 5	Attente finalisation	

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412-97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Réhabilitation du bâtiment

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

- Bâtiment

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Diagnostic avant Travaux - Rapport n°002GP002789 - AC Environnement - 21/11/2018
Plan - Plan par niveaux - Poste Immo - 14/01/2020

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction suivants :

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol Vaillant Couturier	Vol 1 - Vol 7 - Vol 13	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol Vaillant Couturier	Vol 1 - Vol 13 - Vol 14	
Revêtement de sol	Sous sol Vaillant Couturier	Vol 1 - Vol 7 - Vol 13 - Vol 14	
Revêtement de mur	Sous sol Vaillant Couturier	Vol 7 - Vol 12	
Conduits, canalisations et équipements	Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	
Equipements divers et accessoires	Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	
Façades	Rdc Vaillant Couturier	Vol 15 - Vol 17 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29	
Plafond et faux-plafonds	Rdc Vaillant Couturier	Vol 15 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31 - Vol 80	
Revêtement de sol	Rdc Vaillant Couturier	Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31 - Vol 32 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80	

Parois verticales intérieures et enduits	Rdc Vaillant Couturier	Vol 16 - Vol 18 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 31 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80
Façades	R1 Vaillant Couturier	Vol 33 - Vol 41 - Vol 46
Parois verticales intérieures et enduits	R1 Vaillant Couturier	Vol 33 - Vol 35 - Vol 36 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 40 - Vol 82
Plafond et faux-plafonds	R1 Vaillant Couturier	Vol 33 - Vol 34 - Vol 35 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 42 - Vol 45 - Vol 46
Revêtement de mur	R1 Vaillant Couturier	Vol 33 - Vol 36 - Vol 37 - Vol 40 - Vol 41 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 82
Revêtement de sol	R1 Vaillant Couturier	Vol 33 - Vol 34 - Vol 35 - Vol 36 - Vol 37 - Vol 39 - Vol 41 - Vol 42 - Vol 43 - Vol 46 - Vol 81 - Vol 82
Façades	R2 Vaillant Couturier	Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 65 - Vol 70 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 83
Parois verticales intérieures et enduits	R2 Vaillant Couturier	Vol 47 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 61 - Vol 63 - Vol 67 - Vol 70 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 83
Plafond et faux-plafonds	R2 Vaillant Couturier	Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 64 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 76 - Vol 83
Revêtement de sol	R2 Vaillant Couturier	Vol 47 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 61 - Vol 63 - Vol 65 - Vol 68 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 76 - Vol 83 - Vol 84
Revêtement de mur	R2 Vaillant Couturier	Vol 54 - Vol 61 - Vol 63 - Vol 65 - Vol 76 - Vol 84
Conduits, canalisations et équipements	R2 Vaillant Couturier	Vol 63 - Vol 67
Conduits, canalisations et équipements	R1 Vaillant Couturier	Vol 85 (Local élec)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S57
Vol 30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S58
Vol 67	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	P5
Vol 63	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	P5
Vol 65	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche	P7
Vol 7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche	P7
Vol 80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche	P7
Vol 45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Nez de marche	P7
Vol 20	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P16
Vol 19	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P16
Vol 26	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P16
Vol 33	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P16
Vol 81	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P16
Vol 47	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P16
Vol 59	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P16

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

>> Les joints de menuiseries entre dormant et structure du bâti n'ont pu être sondés du fait de la forte détérioration destructive à réaliser en milieu occupé.
>> Les gaines, coffres, murs, plafonds et cloisons en place ont été visités ponctuellement ; le repérage peut être complété si besoin au cours des travaux de démolition ou après dépose des éléments empêchant leur visite complète.
>> Des investigations complémentaires devront être menées, si, pendant la démolition des réseaux souterrains ou calle de ferraillage noyées sont découverts.
>> Les réseaux enterrés ont été visités ponctuellement ; le repérage peut être complété si besoin au cours des travaux de démolition ou après dépose des éléments empêchant leur visite complète.
>> Des investigations approfondies concernant l'ensemble des installations électriques (câbles et équipements) n'ont pu être réalisées sans réception préalable d'un PV de consignation.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

6 - Conduits, canalisations et équipements

7 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R2 Vaillant Couturier	Vol 83	Menuiseries	Mastic vitrier	P1	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 5-1 n°1 - 2	P1	Mastic Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R2 Vaillant Couturier	Vol 48	Menuiseries	Mastic vitrier	P2	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 5-1 n°2 - 2	P2	Mastic Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R2 Vaillant Couturier	Vol 47	Menuiseries	Mastic vitrier	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002V0 00059 5-1 n°2 - 2	P2	Mastic Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R2 Vaillant Couturier	Vol 49	Menuiseries	Mastic vitrier	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002V0 00059 5-1 n°2 - 2	P2	Mastic Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R2 Vaillant Couturier	Vol 51	Menuiseries	Mastic vitrier	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002V0 00059 5-1 n°2 - 2	P2	Mastic Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R2 Vaillant Couturier	Vol 52	Menuiseries	Mastic vitrier	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002V0 00059 5-1 n°2 - 2	P2	Mastic Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R2 Vaillant Couturier	Vol 53	Menuiseries	Mastic vitrier	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002V0 00059 5-1 n°2 - 2	P2	Mastic Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R2 Vaillant Couturier	Vol 54	Menuiseries	Mastic vitrier	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002V0 00059 5-1 n°2 - 2	P2	Mastic Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R2 Vaillant Couturier	Vol 55	Menuiseries	Mastic vitrier	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002V0 00059 5-1 n°2 - 2	P2	Mastic Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R2 Vaillant Couturier	Vol 47 - Vol 49 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55	Menuiseries	Mastic vitrier	S157 - S158 - S159 - S160 - S161 - S162 - S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002V0 00059 5-1 n°2 - 2	P2	Mastic Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R2 Vaillant Couturier	Vol 70	Menuiseries	Mastic vitrier	P3	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 5-1 n°3 - 2	P3	Mastic Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R2 Vaillant Couturier	Vol 72	Menuiseries	Mastic vitrier	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002V0 00059 5-1 n°3 - 2	P3	Mastic Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R2 Vaillant Couturier	Vol 73	Menuiseries	Mastic vitrier	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002V0 00059 5-1 n°3 - 2	P3	Mastic Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R2 Vaillant Couturier	Vol 72 - Vol 73	Menuiseries	Mastic vitrier	S154 - S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002V0 00059 5-1 n°3 - 2	P3	Mastic Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R2 Vaillant Couturier	Vol 75	Menuiseries	Mastic vitrier	P4	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 5-1 n°4 - 2	P4	Mastic Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R2 Vaillant Couturier	Vol 74	Menuiseries	Mastic vitrier	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002V0 00059 5-1 n°4 - 2	P4	Mastic Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R2 Vaillant Couturier	Vol 65	Menuiseries	Mastic vitrier	P6	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 5-1 n°6 - 2	P6	Mastic Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R1 Vaillant Couturier	Vol 33	Menuiseries	Mastic vitrier	P8	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 5-1 n°8 - 2	P8	Mastic Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R1 Vaillant Couturier	Vol 46	Menuiseries	Mastic vitrier	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002V0 00059 5-1 n°8 - 2	P8	Mastic Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R1 Vaillant Couturier	Vol 46	Menuiseries	Mastic vitrier	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002V0 00059 5-1 n°8 - 2	P8	Mastic Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R1 Vaillant Couturier	Vol 41	Menuiseries	Mastic vitrier	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002V0 00059 5-1 n°8 - 2	P8	Mastic Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R1 Vaillant Couturier	Vol 46 - Vol 41	Menuiseries	Mastic vitrier	S168 - S169 - S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002V0 00059 5-1 n°8 - 2	P8	Mastic Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc Vaillant Couturier	Vol 17	Menuiseries	Mastic vitrier	P15	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 5-1 n °15 - 2	P15	Mastic Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc Vaillant Couturier	Vol 20	Menuiseries	Mastic vitrier	P16	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 5-1 n °16 - 2	P16	Mastic Dur Beige	Positif	Présence sur analyse
Rdc Vaillant Couturier	Vol 19	Menuiseries	Mastic vitrier	S179 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002V0 00059 5-1 n °16 - 2	P16	Mastic Dur Beige	Positif	Présence sur analyse
Rdc Vaillant Couturier	Vol 26	Menuiseries	Mastic vitrier	S187 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002V0 00059 5-1 n °16 - 2	P16	Mastic Dur Beige	Positif	Présence sur analyse
R1 Vaillant Couturier	Vol 33	Menuiseries	Mastic vitrier	S183 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002V0 00059 5-1 n °16 - 2	P16	Mastic Dur Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R1 Vaillant Couturier	Vol 81	Menuiseries	Mastic vitrier	S186 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002V0 00059 5-1 n °16 - 2	P16	Mastic Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R2 Vaillant Couturier	Vol 47	Menuiseries	Mastic vitrier	S184 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002V0 00059 5-1 n °16 - 2	P16	Mastic Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R2 Vaillant Couturier	Vol 59	Menuiseries	Mastic vitrier	S185 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002V0 00059 5-1 n °16 - 2	P16	Mastic Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Rdc Vaillant Couturier	Vol 15	Menuiseries	Joint à lèvre	P17	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 5-1 n °17 - 2	P17	Joint Souple Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc Vaillant Couturier	Vol 29	Menuiseries	Mastic vitrier	P18	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 5-1 n °18 - 2	P18	Mastic Dur Beige Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc Vaillant Couturier	Vol 28	Menuiseries	Mastic vitrier	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002V0 00059 5-1 n °18 - 2	P18	Mastic Dur Beige Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc Vaillant Couturier	Vol 26	Menuiseries	Mastic vitrier	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002V0 00059 5-1 n °18 - 2	P18	Mastic Dur Beige Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc Vaillant Couturier	Vol 27	Menuiseries	Mastic vitrier	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002V0 00059 5-1 n °18 - 2	P18	Mastic Dur Beige Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc Vaillant Couturier	Vol 28 - Vol 26 - Vol 27	Menuiseries	Mastic vitrier	S180 - S181 - S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002V0 00059 5-1 n °18 - 2	P18	Mastic Dur Beige Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 1	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 1	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1						Négatif sur docum ent
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 7	Murs et cloisons	Enduits ciment	S4	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent
Rdc Vaillant Couturier	Vol 20	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent
Rdc Vaillant Couturier	Vol 31	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S6						Négatif sur docum ent

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc Vaillant Couturier	Vol 27	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S6						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 28	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S6						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 20	Murs et cloisons	Enduits ciment	S9	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 18	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S11	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 18	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S11	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S11						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 21	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S11	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S11						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 16	Murs et cloisons	Joint de scellement	S19	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 31	Murs et cloisons	Enduits ciment	S40	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc Vaillant Couturier	Vol 31	Murs et cloisons	Enduits ciment	S40	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S40						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 80	Murs et cloisons	Enduits ciment	S45	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 80	Murs et cloisons	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S45						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 79	Murs et cloisons	Enduits ciment	S49	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 78	Murs et cloisons	Enduits ciment	S50	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 78	Murs et cloisons	Enduits ciment	S50	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S50						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 79	Murs et cloisons	Enduits ciment	S51	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc Vaillant Couturier	Vol 79	Murs et cloisons	Enduits ciment	S51	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S51						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 23	Murs et cloisons	Enduits ciment	S52	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 23	Murs et cloisons	Enduits ciment	S52	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S52						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 23	Murs et cloisons	Plaque métallique	S54	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc Vaillant Couturier	Vol 78	Murs et cloisons	Plaque métallique	S55	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc Vaillant Couturier	Vol 28	Murs et cloisons	Plaque métallique	S56	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc Vaillant Couturier	Vol 22	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 22	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S59						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 36	Murs et cloisons	Enduits ciment	S76	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 33	Murs et cloisons	Enduits ciment	S77	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 40	Murs et cloisons	Enduits ciment	S78	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 38	Murs et cloisons	Enduits ciment	S79	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 36	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S80	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 36	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S80	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S80						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R1 Vaillant Couturier	Vol 35	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S81	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 35	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 82	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S82	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 82	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S82						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 40	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S83	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 40	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S83						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 39	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S96	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 83	Murs et cloisons	Enduits ciment	S127	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R2 Vaillant Couturier	Vol 83	Murs et cloisons	Enduits ciment	S127	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S127						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 70	Murs et cloisons	Enduits ciment	S128	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 70	Murs et cloisons	Enduits ciment	S128	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S128						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 72	Murs et cloisons	Enduits ciment	S129	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 73	Murs et cloisons	Enduits ciment	S130	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 67	Murs et cloisons	Enduits ciment	S131	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 47	Murs et cloisons	Enduits ciment	S132	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 47	Murs et cloisons	Enduits ciment	S132	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S132						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R2 Vaillant Couturier	Vol 54	Murs et cloisons	Enduits ciment	S133	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 55	Murs et cloisons	Enduits ciment	S134	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 55	Murs et cloisons	Enduits ciment	S134	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S134						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 56	Murs et cloisons	Enduits ciment	S135	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 57	Murs et cloisons	Enduits ciment	S136	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 58	Murs et cloisons	Enduits ciment	S137	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 58	Murs et cloisons	Enduits ciment	S137	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S137						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 61	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S145	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R2 Vaillant Couturier	Vol 63	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S146	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 54	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S147	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Murs et cloisons	Enduits ciment	S174	Réalisation d'un sondage		S174 - 2				Négatif sur document Ac Environnement 002GP 002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 1	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 20	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S7	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 15	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 20	Plafonds	Enduits ciment	S8	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc Vaillant Couturier	Vol 15	Plafonds	Panneaux vissés	S10	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 21	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S26	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 18	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S27	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 17	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S28	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 26	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S29	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 28	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S30	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 29	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S31	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 30	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S32	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc Vaillant Couturier	Vol 31	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S33	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 22	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S34	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 23	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S35	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 25	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S36	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 27	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S37	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 80	Plafonds	Enduits ciment	S47	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Plafonds	Flocages	S48	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 34	Plafonds	Enduits ciment	S67	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R1 Vaillant Couturier	Vol 35	Plafonds	Enduits ciment	S68	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 39	Plafonds	Enduits ciment	S69	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 38	Plafonds	Enduits ciment	S70	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 35	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 34	Plafonds	Enduits ciment	S72	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 33	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S85	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 46	Plafonds	Panneaux collés	S93	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 42	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S94	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R1 Vaillant Couturier	Vol 39	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S97	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 76	Plafonds	Enduits plâtre	S102	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 83	Plafonds	Enduits plâtre	S104	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 47	Plafonds	Enduits plâtre	S105	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 48	Plafonds	Enduits plâtre	S106	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 49	Plafonds	Enduits plâtre	S107	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 50	Plafonds	Enduits plâtre	S108	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 51	Plafonds	Enduits plâtre	S109	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R2 Vaillant Couturier	Vol 52	Plafonds	Enduits plâtre	S110	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 69	Plafonds	Enduits plâtre	S111	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 68	Plafonds	Enduits plâtre	S112	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 66	Plafonds	Enduits plâtre	S113	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 53	Plafonds	Enduits plâtre	S114	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 67	Plafonds	Enduits plâtre	S115	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 55	Plafonds	Enduits plâtre	S116	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 56	Plafonds	Enduits plâtre	S117	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R2 Vaillant Couturier	Vol 57	Plafonds	Enduits plâtre	S118	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 58	Plafonds	Enduits plâtre	S119	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 59	Plafonds	Enduits plâtre	S120	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 60	Plafonds	Enduits plâtre	S121	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 64	Plafonds	Enduits plâtre	S122	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 45	Plafonds	Enduits ciment	P10	Réalisation d'un prélevement	Sou face escaliee	002V000595-1 n °10 - 2	P10	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 14	Plafonds	Flocages	S178	Réalisation d'un sondage		S178 - 2				Négatif sur document Ac Environnement 002GP002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 1	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S3	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S3	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S3						Négatif sur document
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 7	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S3	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S3						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 20	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S5	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 79	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S12	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 78	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc Vaillant Couturier	Vol 77	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S14	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 22	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S15	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 25	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S16	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 32	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S17	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 21	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S18	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 15	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S20	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 16	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S21	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 17	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S22	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc Vaillant Couturier	Vol 19	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S23	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 21	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S24	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 21	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S25	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 28	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S38	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 29	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S39	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 30	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S41	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 31	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S42	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 27	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S43	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc Vaillant Couturier	Vol 26	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S44	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 80	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S46	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 23	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S53	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 31	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S57	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
Rdc Vaillant Couturier	Vol 30	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S58	Réalisation d'un sondage						Présence sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 36	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S61	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 37	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S62	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 81	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S63	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R1 Vaillant Couturier	Vol 42	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S64	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 43	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S65	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 34	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S73	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 35	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S74	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 33	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S86	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 82	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S87	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 46	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S88	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 41	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S89	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R1 Vaillant Couturier	Vol 39	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S95	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 76	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S100	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 75	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S123	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 74	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S124	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 83	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S125	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 55	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S126	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 47	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S138	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 68	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S139	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R2 Vaillant Couturier	Vol 54	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S141	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 63	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S142	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 63	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S142	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S142						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 61	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S143	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 84	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S144	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 61	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S151	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 56	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S152	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 53	Revêtement de sol	Colles de parquet	S153	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R2 Vaillant Couturier	Vol 65	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S164	Réalisation d'un sondage		S164 - 2				Négatif sur document Ac Environnement 002GP002789
R2 Vaillant Couturier	Vol 65	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S164	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S164		S164 - 2				Négatif sur document Ac Environnement 002GP002789
R2 Vaillant Couturier	Vol 65	Revêtement de sol	Nez de marche	P7	Réalisation d'un prélevement		002V000059 5-1 n°7 - 2	P7	Revêtement Dur Fibreux Noir	Positif	Présence sur analyse
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 7	Revêtement de sol	Nez de marche	S190 (P7)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002V000059 5-1 n°7 - 2	P7	Revêtement Dur Fibreux Noir	Positif	Présence sur analyse
Rdc Vaillant Couturier	Vol 80	Revêtement de sol	Nez de marche	S189 (P7)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002V000059 5-1 n°7 - 2	P7	Revêtement Dur Fibreux Noir	Positif	Présence sur analyse
R1 Vaillant Couturier	Vol 45	Revêtement de sol	Nez de marche	S188 (P7)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002V000059 5-1 n°7 - 2	P7	Revêtement Dur Fibreux Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Revêtement de sol	Chape maigre	S173	Réalisation d'un sondage		S173 - 3				Négatif sur document Ac Environnement 002GP 002789
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 14	Revêtement de sol	Chape maigre	S177	Réalisation d'un sondage		S177 - 2				Négatif sur document Ac Environnement 002GP 002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R1 Vaillant Couturier	Vol 37	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S60	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 37	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S66	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 36	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S75	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R1 Vaillant Couturier	Vol 36	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S75	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S75						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 33	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S84	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 41	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S90	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 46	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S91	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 46	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S91	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S91						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 82	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S92	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 82	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S92	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S92						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 40	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S98	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R1 Vaillant Couturier	Vol 40	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S98	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S98						Négatif sur document
R1 Vaillant Couturier	Vol 40	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S99	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 76	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S101	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 76	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S101	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S101						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 76	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S103	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 76	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S103	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S103						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 54	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S140	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R2 Vaillant Couturier	Vol 54	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S140	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S140						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 63	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S148	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 61	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S149	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 84	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S150	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
R2 Vaillant Couturier	Vol 65	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S165	Réalisation d'un sondage		S165 - 2				Négatif sur document Ac Environnement 002GP 002789
R2 Vaillant Couturier	Vol 65	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S165	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S165		S165 - 2				Négatif sur document Ac Environnement 002GP 002789

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R2 Vaillant Couturier	Vol 63	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S167	Réalisation d'un sondage		S167 - 2				Négatif sur document Ac Environnement 002GP002789
R1 Vaillant Couturier	Vol 45	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P9	Réalisation d'un prélevement		002V000059 5-1 n°9 - 2	P9	Colle Dur Gris Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R1 Vaillant Couturier	Vol 45	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002V000059 5-1 n°9 - 2	P9	Colle Dur Gris Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 7	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002V000059 5-1 n°9 - 2	P9	Colle Dur Gris Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002V000059 5-1 n°9 - 2	P9	Colle Dur Gris Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 7 - Vol 12	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S171 - S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002V000059 5-1 n°9 - 2	P9	Colle Dur Gris Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R2 Vaillant Couturier	Vol 67	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	P5	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 5-1 n°5 - 2	P5	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Peinture Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
R2 Vaillant Couturier	Vol 63	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S166 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002V0 00059 5-1 n°5 - 2	P5	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Peinture Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
R1 Vaillant Couturier	Vol 85 (Local élec)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P11	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 5-1 n °11 - 2	P11	Banden plâtre Effritable Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Conduit eau	Calorifugeage	P12	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 5-1 n °12 - 2	P12	Bande peinte Effritable Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Conduit eau	Calorifugeage	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002V0 00059 5-1 n °12 - 2	P12	Bande peinte Effritable Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Conduit eau	Calorifugeage	P13	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 5-1 n °13 - 2	P13	Bande plâtre Effritable Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Conduit eau	Calorifugeage	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002V0 00059 5-1 n °13 - 2	P13	Bande plâtre Effritable Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Conduit eau	Calorifugeage	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002V0 00059 5-1 n °13 - 2	P13	Bande plâtre Effritable Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Conduit eau	Calorifugeage	P13 - S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002V0 00059 5-1 n °13 - 2	P13	Bande plâtre Effritable Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Conduit eau	Calorifugeage	P14	Réalisation d'un prélevement		002V0 00059 5-1 n °14 - 2	P14	Bande plâtre Effritable Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Conduit eau	Calorifugeage	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002V0 00059 5-1 n °14 - 2	P14	Bande plâtre Effritable Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Conduit fluide non identifié	Joint de bride	I7			I7 - 2				En fonction nement
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Conduit fluide non identifié	Joint de bride	I8			I8 - 2				En fonction nement
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Conduit fluide non identifié	Joint de bride	I9			I9 - 2				En fonction nement

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Chaudières	Joints	I1		Chaudière 2	I1 - 2				En fonctionnement
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Chaudières	Joints	I2		Chaudière 1	I2 - 2				En fonctionnement
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Chaudières	Joints	I3		Chaudière 1	I3 - 2				En fonctionnement
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Chaudières	Joints	I4		Chaudière 1	I4 - 2				En fonctionnement
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Chaudières	Joints	I5		Chaudière 2	I5 - 2				En fonctionnement
Sous sol Vaillant Couturier	Vol 13	Chaudières	Joints	I6		Chaudière 2	I6 - 2				En fonctionnement

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol Vaillant Couturier	Sous sol Vaillant Couturier - Plan de repérage - Actions menées
	Rdc Vaillant Couturier	Rdc Vaillant Couturier - Plan de repérage - Actions menées
	Rdc Vaillant Couturier	Rdc Vaillant Couturier - MPCA Toutes catégories confondues
	Rdc Vaillant Couturier	Rdc Vaillant Couturier - MPCA Façades
	Rdc Vaillant Couturier	Rdc Vaillant Couturier - MPCA Revêtement de sol
	R1 Vaillant Couturier	R1 Vaillant Couturier - Plan de repérage - Actions menées
	R2 Vaillant Couturier	R2 Vaillant Couturier - Plan de repérage - Actions menées
	R2 Vaillant Couturier	R2 Vaillant Couturier - MPCA Toutes catégories confondues
	R2 Vaillant Couturier	R2 Vaillant Couturier - MPCA Revêtement de sol
	R2 Vaillant Couturier	R2 Vaillant Couturier - MPCA Conduits, canalisations et équipements

SOUS SOL VAILLANT COUTURIER - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002V0000595-1

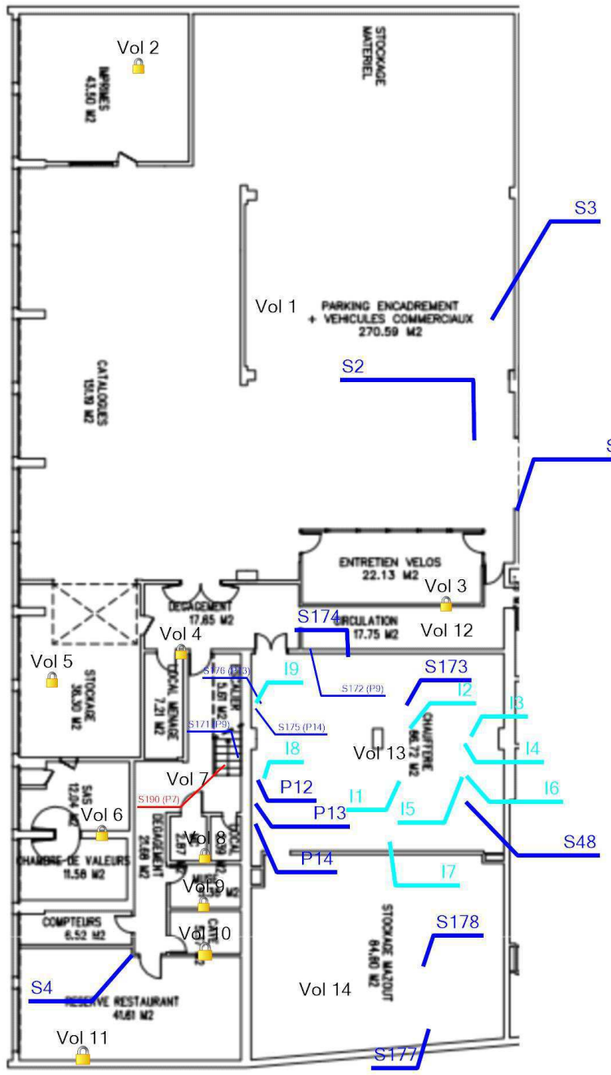


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS

RDC VAILLANT COUTURIER - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002V0000595-1

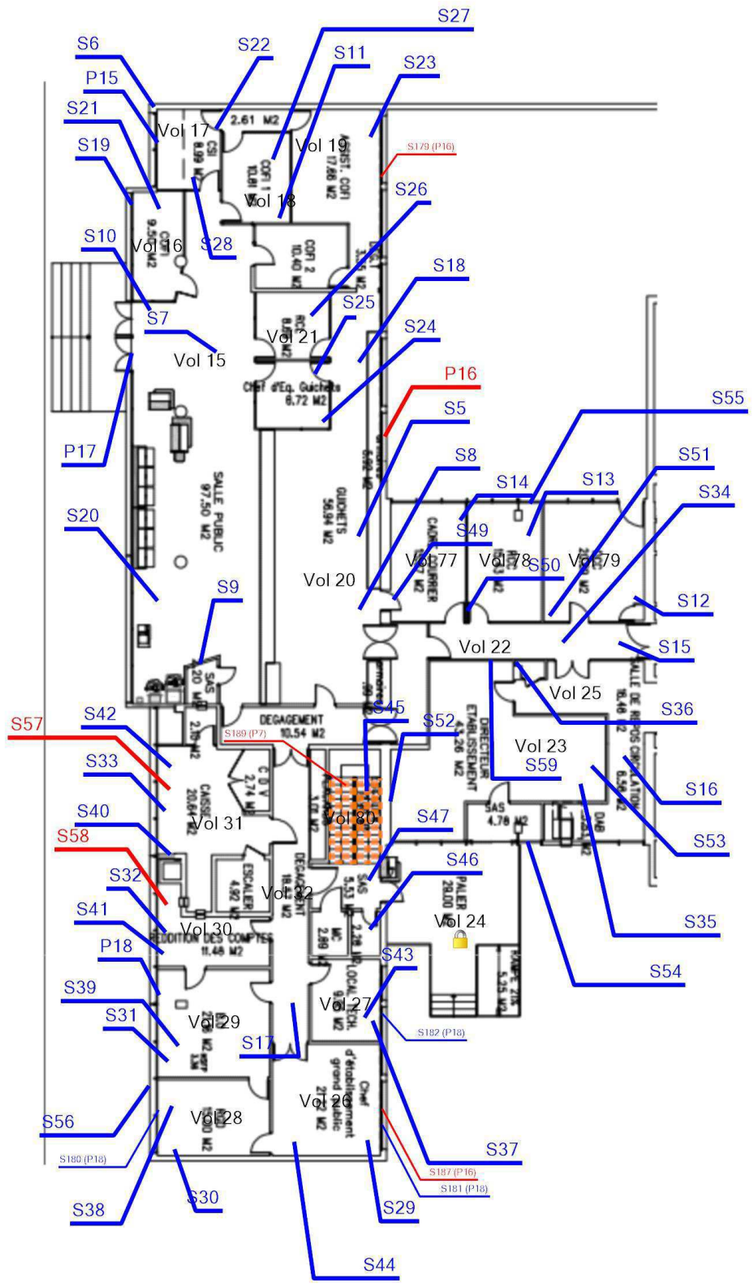

Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS

RDC VAILLANT COUTURIER - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002V0000595-1

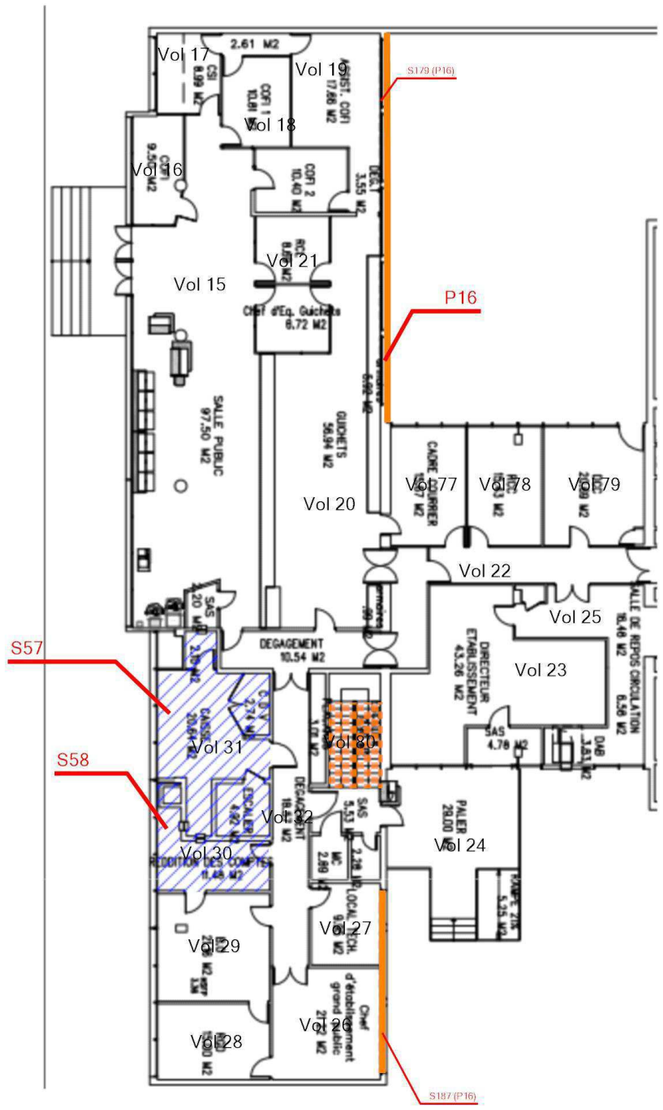

Légende

	S58: Dalles plastiques
	S57: Dalles plastiques
	P16 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS

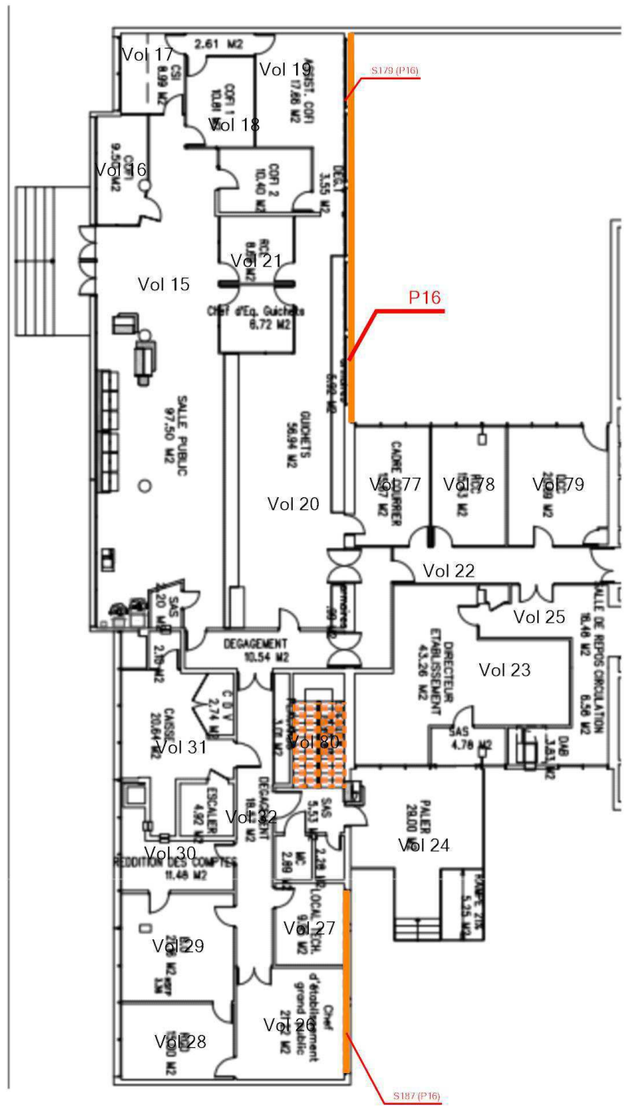


Légende

	P16 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS

RDC VAILLANT COUTURIER - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002V0000595-1

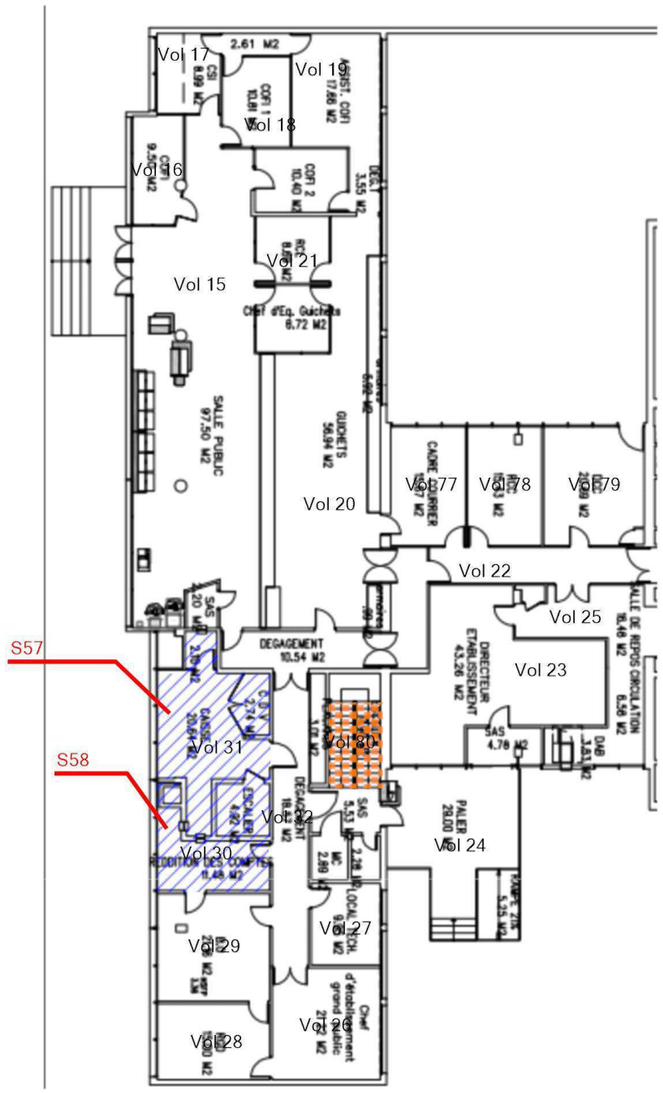


Légende

	S58: Dalles plastiques
	S57: Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS

R1 VAILLANT COUTURIER - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002V0000595-1

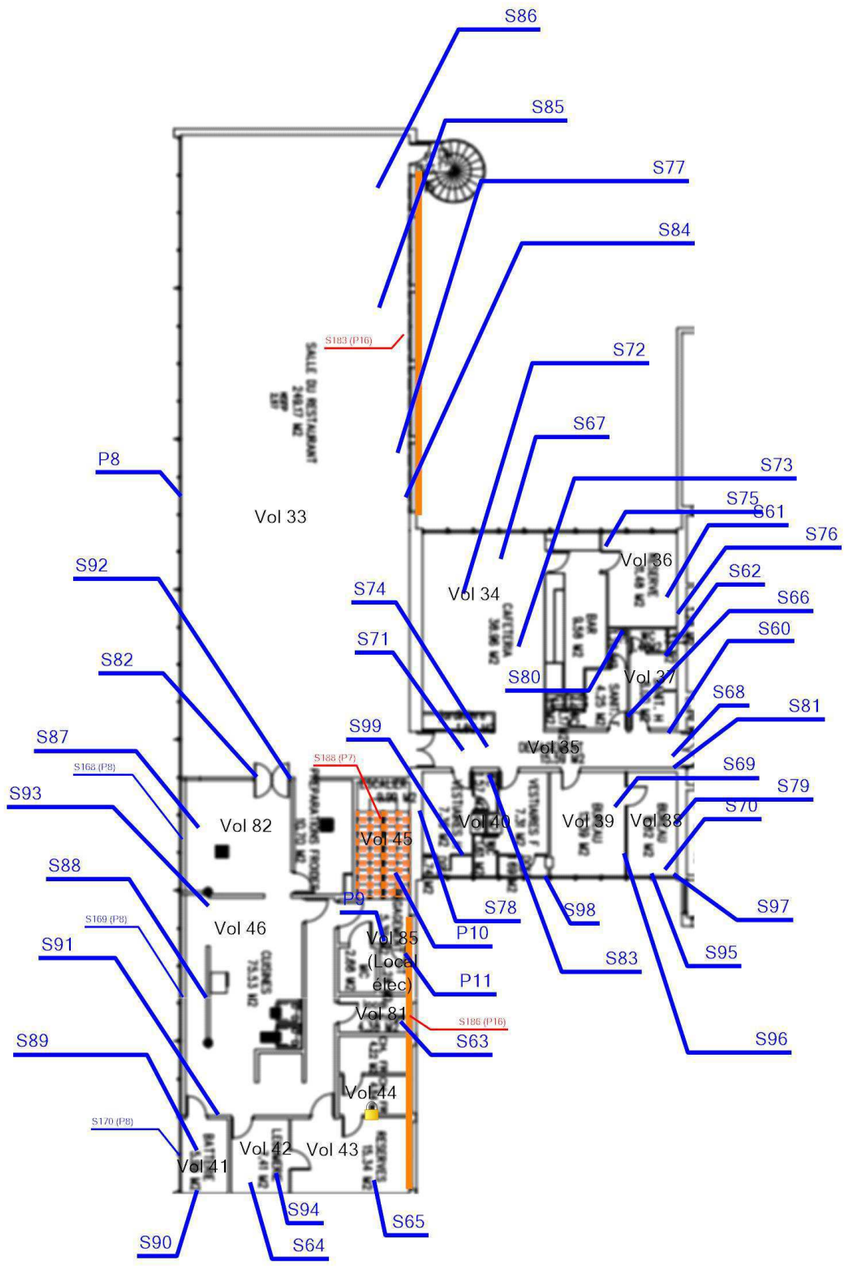


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS

R2 VAILLANT COUTURIER - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002V0000595-1

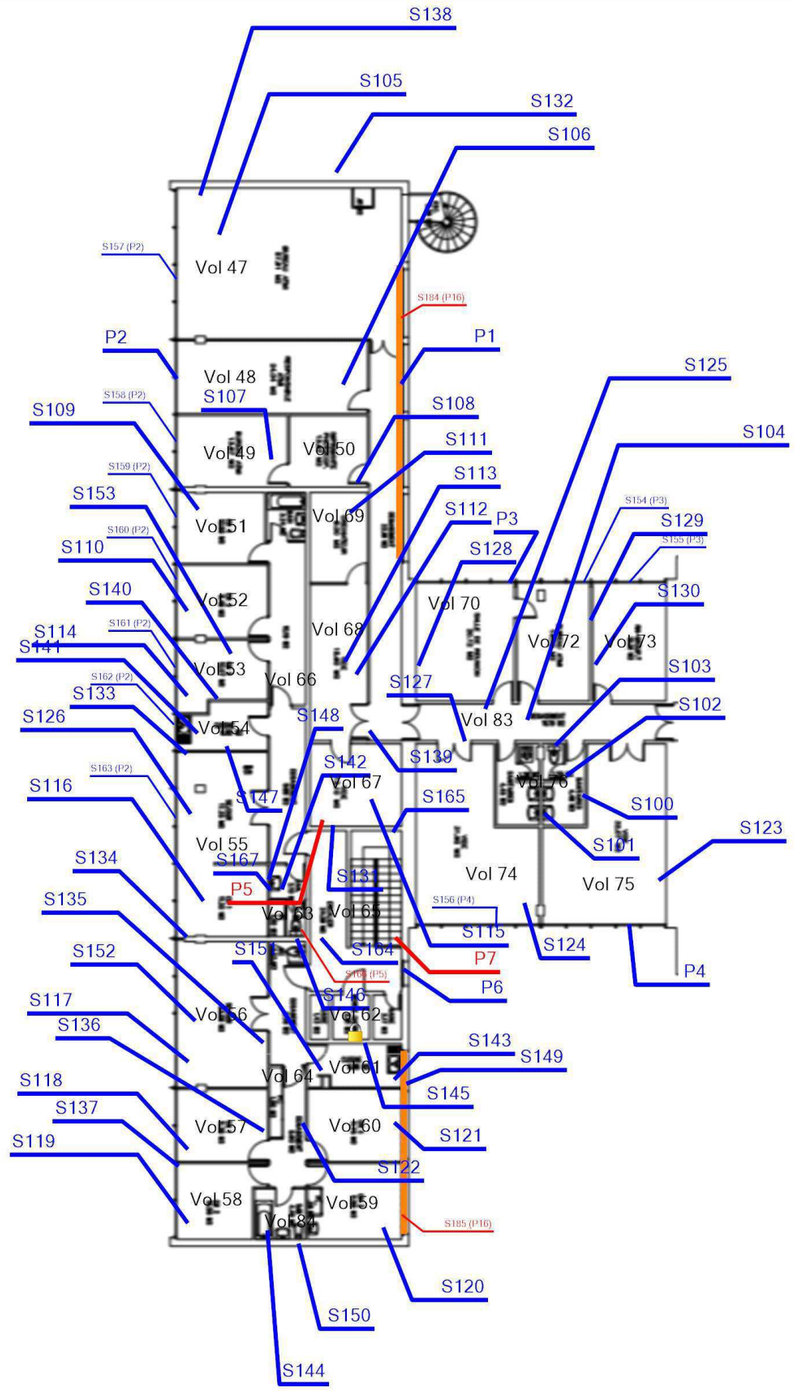

Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS

R2 VAILLANT COUTURIER - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002V0000595-1

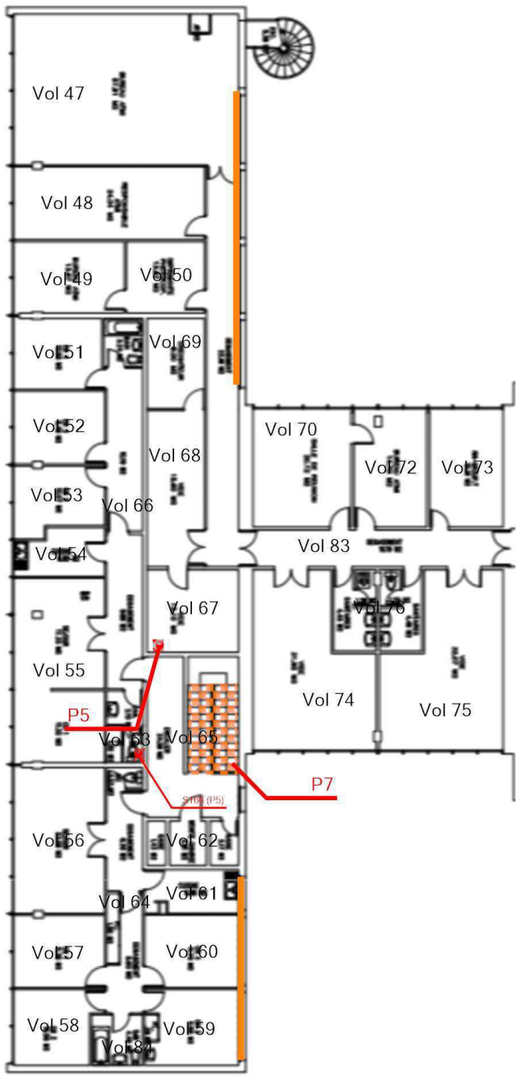


Légende

	P5 : Conduit en fibres-ciment
	P7 : Nez de marche

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS

R2 VAILLANT COUTURIER - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002V0000595-1

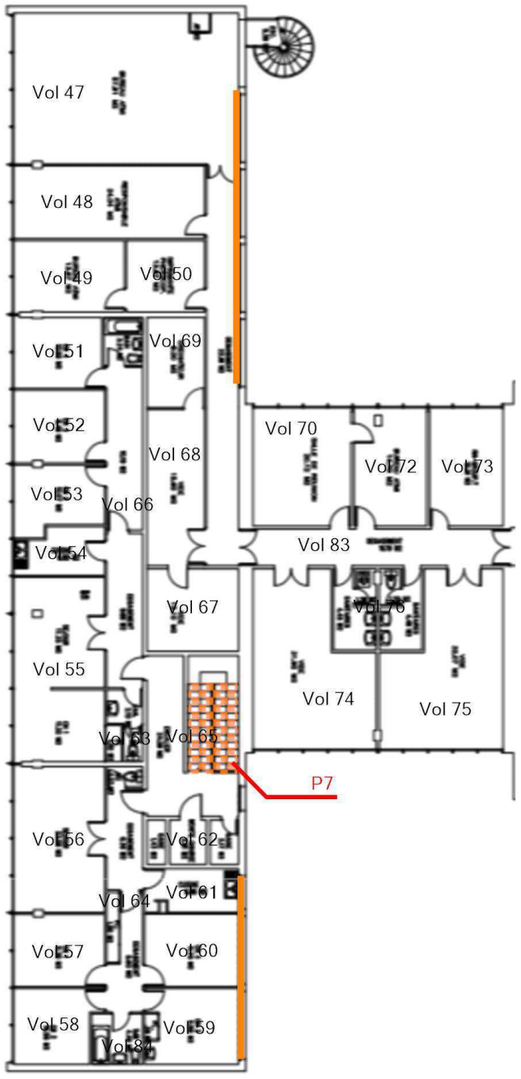

Légende


	P7 : Nez de marche

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS

R2 VAILLANT COUTURIER - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002V0000595-1

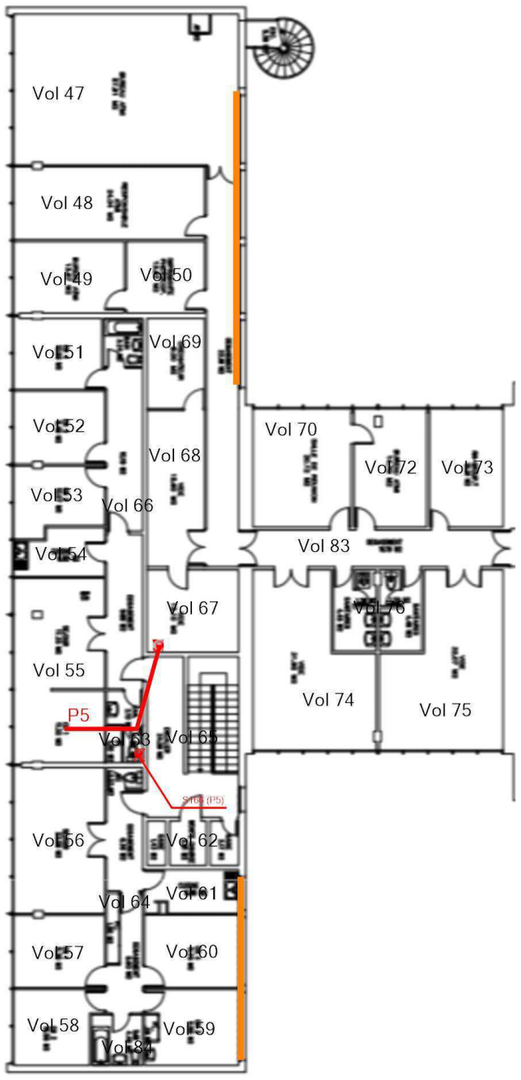

Légende

	P5 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002V0000595-1 n°8 - 2 (P8)	R1 Vaillant Couturier - Vol 33	Prélevement négatif
002V0000595-1 n°9 - 2 (P9)	R1 Vaillant Couturier - Vol 45	Prélevement négatif
002V0000595-1 n°10 - 2 (P10)	R1 Vaillant Couturier - Vol 45	Prélevement négatif
002V0000595-1 n°11 - 2 (P11)	R1 Vaillant Couturier - Vol 85 (Local élec)	Prélevement négatif
002V0000595-1 n°1 - 2 (P1)	R2 Vaillant Couturier - Vol 83	Prélevement négatif
002V0000595-1 n°2 - 2 (P2)	R2 Vaillant Couturier - Vol 48	Prélevement négatif
002V0000595-1 n°3 - 2 (P3)	R2 Vaillant Couturier - Vol 70	Prélevement négatif
002V0000595-1 n°4 - 2 (P4)	R2 Vaillant Couturier - Vol 75	Prélevement négatif
002V0000595-1 n°5 - 2 (P5)	R2 Vaillant Couturier - Vol 67	Prélevement positif
002V0000595-1 n°6 - 2 (P6)	R2 Vaillant Couturier - Vol 65	Prélevement négatif
002V0000595-1 n°7 - 2 (P7)	R2 Vaillant Couturier - Vol 65	Prélevement positif
S164 - 2 (S164)	R2 Vaillant Couturier - Vol 65	Absence sur présentation de documents
S165 - 2 (S165)	R2 Vaillant Couturier - Vol 65	Absence sur présentation de documents
S167 - 2 (S167)	R2 Vaillant Couturier - Vol 63	Absence sur présentation de documents
002V0000595-1 n°15 - 2 (P15)	Rdc Vaillant Couturier - Vol 17	Prélevement négatif
002V0000595-1 n°16 - 2 (P16)	Rdc Vaillant Couturier - Vol 20	Prélevement positif
002V0000595-1 n°17 - 2 (P17)	Rdc Vaillant Couturier - Vol 15	Prélevement négatif
002V0000595-1 n°18 - 2 (P18)	Rdc Vaillant Couturier - Vol 29	Prélevement négatif
002V0000595-1 n°12 - 2 (P12)	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13	Prélevement négatif
002V0000595-1 n°13 - 2 (P13)	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13	Prélevement négatif
002V0000595-1 n°14 - 2 (P14)	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13	Prélevement négatif
	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13	I1
	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13	I2
	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13	I3
	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13	I4
	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13	I5
	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13	I6
	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13	I7
	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13	I8
	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13	I9
S173 - 3 (S173)	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13	Absence sur présentation de documents
S174 - 2 (S174)	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13	Absence sur présentation de documents
S177 - 2 (S177)	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 14	Absence sur présentation de documents
S178 - 2 (S178)	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 14	Absence sur présentation de documents



002V0000595-1 n°1 - 2 (P1) - R2 Vaillant Couturier - Vol 83



002V0000595-1 n°2 - 2 (P2) - R2 Vaillant Couturier - Vol 48



002V0000595-1 n°3 - 2 (P3) - R2 Vaillant Couturier - Vol 70



002V0000595-1 n°4 - 2 (P4) - R2 Vaillant Couturier - Vol 75



002V0000595-1 n°5 - 2 (P5) - R2 Vaillant Couturier - Vol 67



002V0000595-1 n°6 - 2 (P6) - R2 Vaillant Couturier - Vol 65



002V0000595-1 n°7 - 2 (P7) - R2 Vaillant Couturier - Vol 65



002V0000595-1 n°8 - 2 (P8) - R1 Vaillant Couturier - Vol 33



002V0000595-1 n°9 - 2 (P9) - R1 Vaillant Couturier - Vol 45



002V0000595-1 n°10 - 2 (P10) - R1 Vaillant Couturier - Vol 45



002V0000595-1 n°11 - 2 (P11) - R1 Vaillant Couturier - Vol 85 (Local élec)



002V0000595-1 n°12 - 2 (P12) - Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13



002V0000595-1 n°13 - 2 (P13) - Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13



002V0000595-1 n°14 - 2 (P14) - Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13



002V0000595-1 n°15 - 2 (P15) - Rdc Vaillant Couturier - Vol 17



002V0000595-1 n°16 - 2 (P16) - Rdc Vaillant Couturier Vol 20



002V0000595-1 n°17 - 2 (P17) - Rdc Vaillant Couturier - Vol 15



002V0000595-1 n°18 - 2 (P18) - Rdc Vaillant Couturier Vol 29




I1 - 2 - Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13



I2 - 2 - Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13



I3 - 2 - Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13

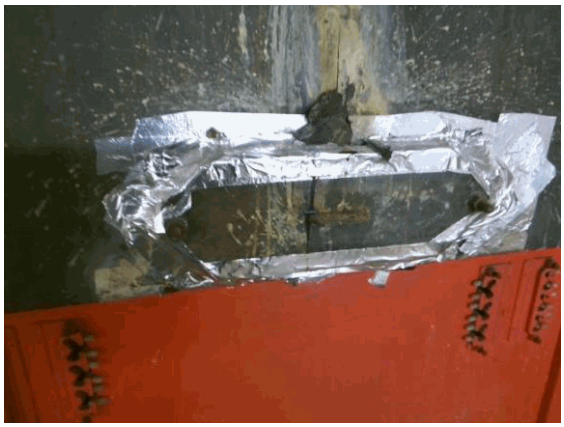

I4 - 2 - Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13



I5 - 2 - Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13



I6 - 2 - Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13



I7 - 2 - Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13



I8 - 2 - Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13



I9 - 2 - Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13



S164 - 2 (S164) - R2 Vaillant Couturier - Vol 65



S165 - 2 (S165) - R2 Vaillant Couturier - Vol 65



S167 - 2 (S167) - R2 Vaillant Couturier - Vol 63



S173 - 3 (S173) - Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13



S174 - 2 (S174) - Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13



S177 - 2 (S177) - Sous sol Vaillant Couturier - Vol 14



S178 - 2 (S178) - Sous sol Vaillant Couturier - Vol 14

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Beige - -	R2 Vaillant Couturier - Vol 83	
P2	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Beige - -	R2 Vaillant Couturier - Vol 48	
P3	Façades	Menuiseries	Mastic Effritable Gris - -	R2 Vaillant Couturier - Vol 70	
P4	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Beige - -	R2 Vaillant Couturier - Vol 75	
P5	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris Peinture Effritable Blanc - -	R2 Vaillant Couturier - Vol 67	
P6	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Beige - -	R2 Vaillant Couturier - Vol 65	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Fibreux Noir - -	R2 Vaillant Couturier - Vol 65	
P8	Façades	Menuiseries	Mastic Effritable Gris - -	R1 Vaillant Couturier - Vol 33	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Matériau Effritable Noir - -	R1 Vaillant Couturier - Vol 45	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	R1 Vaillant Couturier - Vol 45	
P11	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Banden plâtre Effritable Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune - -	R1 Vaillant Couturier - Vol 85 (Local élec)	
P12	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Bande peinte Effritable Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune - -	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13	
P13	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Bande plâtre Effritable Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune - -	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13	
P14	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Bande plâtre Effritable Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune - -	Sous sol Vaillant Couturier - Vol 13	
P15	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Beige - -	Rdc Vaillant Couturier - Vol 17	
P16	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Beige - -	Rdc Vaillant Couturier - Vol 20	

P17	Façades	Menuiseries	Joint Souple Noir Matériau Effritable Blanc - -	Rdc Vaillant Couturier - Vol 15
P18	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Beige Noir - -	Rdc Vaillant Couturier - Vol 29

ALM ENVIRONNEMENT
ANALYSES AIR, LIQUIDES & MATÉRIAUX

CHANTIER

Référence **C012020433158**
Adresse Commande : 002V0000595-1
Affaire : 920444 LEVALLOIS PERRET PAL -
Bâtiment Côté P.V.Couturier
31 Rue Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS PERRET

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 05/03/2020

RAPPORT DE SYNTHÈSE DOSSIER MATÉRIAU n°C012020433158 (18 prélèvements)
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460529

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_001 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 83	1	Mastic	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460530

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_002 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 48	1	Mastic	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460531

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_003 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 70	1	Mastic	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460532

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_004 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 75	1	Mastic	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460533

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_005 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Conduit en fibres-ciment Vol 67	1 2	Fibres-ciment Peinture	Dur Fibreux Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile Crocidolite	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460534

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_006 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 65	1	Mastic	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460535

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_007 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche Vol 65	1	Revêtement	Dur Fibreux	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460536

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_008 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 33	1	Mastic	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460537

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_009 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe Vol 45	1 2	Colle Matériau	Dur Effritable	Gris Noir	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460538

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_010 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment Vol 45	1 2 3	Peinture Enduit Ciment	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460539

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_011 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage Vol 85 (Local élec)	1 2	Banden plâtre Laine	Effritable Fibreux Souple Fibreux	Blanc Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460540

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_012 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 13	1 2	Bande peinte Laine	Effritable Fibreux Souple Fibreux	Blanc Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460541

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_013 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 13	1 2	Bande plâtre Laine	Effritable Fibreux Souple Fibreux	Blanc Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460542

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_014 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 13	1 2	Bande plâtre Laine	Effritable Fibreux Souple Fibreux	Blanc Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460543

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	05/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_015 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 17	1	Mastic	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	3	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460544

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_016 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 20	1	Mastic	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460545

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_017 Façades / Menuiseries / Joint à lèvre Vol 15	1 2	Joint Matériau	Souple Effritable	Noir Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03460546

Date de réception	03/03/2020	Date de préparation	04/03/2020	Date d'analyse	04/03/2020


Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002V0000595-1_018 Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 29	1	Mastic	Dur	Beige Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Analyste

Sinthuja Sivananthan



Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	Non communiqué
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier
Date de construction ou permis de construire :	Avant 2019
Fonction du bâtiment :	Autres

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

Donneur d'ordre :
SA POSTE IMMO
111 Boulevard Brune - CP D328
75014 PARIS CEDEX

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	Fondis XLpS (17024)
Date de chargement de la source :	26/04/2018
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850 MBq
Date de fin de validité de la source :	26/10/2022
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	28/01/2020
Date du rapport :	28/01/2020
Référence mission :	002V0000595-1
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 441355914
Nom prénom :	JEANTY DUKENS
Certification n° :	CPDI2333 V5
Délivré le	07/11/2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE



Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Non

Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Absence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.5).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Ensemble des locaux

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Réhabilitation

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux/matériaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux/matériaux visités. Si des locaux/matériaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C, …) selon la convention décrite ci-dessous. La convention d'écriture sur le croquis est la suivante :
- la zone de l'accès au local est nommée «A». Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre ; toutes les zones sont reportées sur le croquis ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX (canalisations, tables,...)

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre. Le revêtement au plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons et des appuis de fenêtre doit également être recherché.
Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb mais peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb. (EXEMPLE Toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents.) L'unité de diagnostic sur lequel est posé le revêtement est à analyser. Les revêtements de type «doublage», récents, ne font pas l'objet de mesure, cependant ils doivent être identifiés comme tels dans le rapport. Aux revêtements identifiés par le CREP, **il faut ajouter la faïence**. Contrairement au CREP, **les matériaux en plomb rentrent dans le champ du repérage**. Par conséquent, ils doivent être identifiés par le diagnostiqueur (par fluorescence X et/ou constat visuel) s'ils sont impactés par les travaux.

D-3 L'IDENTIFICATION DES UNTÉS DE DIAGNOSTIC

- **Cas général :**

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, **recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes**. Il identifie chaque unité de diagnostic par un nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre…) dans une même zone, chacune d'elles doit être clairement identifiée et repérée sur le croquis.
EXEMPLE Le mur de la zone A est désigné par «mur A».
L'auteur du constat identifie le substrat et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Pour tous les types d'unités de diagnostic recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes, constituent des unités de diagnostic distinctes :
- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic : l'ensemble des plinthes d'un même local, une porte et son huisserie dans un même local, une fenêtre et son huisserie dans un même local. (EXEMPLE Zone A : - Porte 1).

- **Cas particulier de la cage d'escalier**

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Est considéré comme local distinct : chaque palier, chaque partie de cage d'escalier (y compris le demi-palier) située entre deux paliers. En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée peut être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans un même «local» (partie de cage d'escalier), est aussi considéré comme une unité de diagnostic distincte : l'ensemble des marches, l'ensemble des contremarches, l'ensemble des balustres, le limon, la crémaillère, la main courante, le plafond.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide/soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
Le diagnostiqueur peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g. Méthode adaptée dans le cas ou le diagnostiqueur ne peut conclure avec l'appareil à fluorescence X (revêtement dégradé).
Le diagnostiqueur identifie la présence de plomb sur un matériau par constat visuel.
Le diagnostiqueur n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le
client du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.
Dans le tableau de présentation des mesures, une évaluation de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb sera précisée en vue de faciliter l'évaluation des risques des intervenants.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Sous sol Vaillant Couturier : Vol 1	Sous sol Vaillant Couturier : Vol 2
Sous sol Vaillant Couturier : Vol 3	Sous sol Vaillant Couturier : Vol 4
Sous sol Vaillant Couturier : Vol 5	Sous sol Vaillant Couturier : Vol 6
Sous sol Vaillant Couturier : Vol 7	Sous sol Vaillant Couturier : Vol 8
Sous sol Vaillant Couturier : Vol 9	Sous sol Vaillant Couturier : Vol 10
Sous sol Vaillant Couturier : Vol 11	Sous sol Vaillant Couturier : Vol 12
Sous sol Vaillant Couturier : Vol 13	Sous sol Vaillant Couturier : Vol 14
Rdc Vaillant Couturier : Vol 15	Rdc Vaillant Couturier : Vol 16
Rdc Vaillant Couturier : Vol 17	Rdc Vaillant Couturier : Vol 18
Rdc Vaillant Couturier : Vol 19	Rdc Vaillant Couturier : Vol 20
Rdc Vaillant Couturier : Vol 21	Rdc Vaillant Couturier : Vol 22
Rdc Vaillant Couturier : Vol 23	Rdc Vaillant Couturier : Vol 24
Rdc Vaillant Couturier : Vol 25	Rdc Vaillant Couturier : Vol 26
Rdc Vaillant Couturier : Vol 27	Rdc Vaillant Couturier : Vol 28
Rdc Vaillant Couturier : Vol 29	Rdc Vaillant Couturier : Vol 30
Rdc Vaillant Couturier : Vol 31	Rdc Vaillant Couturier : Vol 32
R1 Vaillant Couturier : Vol 33	R1 Vaillant Couturier : Vol 34
R1 Vaillant Couturier : Vol 35	R1 Vaillant Couturier : Vol 36
R1 Vaillant Couturier : Vol 37	R1 Vaillant Couturier : Vol 38
R1 Vaillant Couturier : Vol 39	R1 Vaillant Couturier : Vol 40
R1 Vaillant Couturier : Vol 41	R1 Vaillant Couturier : Vol 42
R1 Vaillant Couturier : Vol 43	R1 Vaillant Couturier : Vol 44
R1 Vaillant Couturier : Vol 45	R1 Vaillant Couturier : Vol 46
R2 Vaillant Couturier : Vol 47	R2 Vaillant Couturier : Vol 48
R2 Vaillant Couturier : Vol 49	R2 Vaillant Couturier : Vol 50
R2 Vaillant Couturier : Vol 51	R2 Vaillant Couturier : Vol 52
R2 Vaillant Couturier : Vol 53	R2 Vaillant Couturier : Vol 54
R2 Vaillant Couturier : Vol 55	R2 Vaillant Couturier : Vol 56
R2 Vaillant Couturier : Vol 57	R2 Vaillant Couturier : Vol 58
R2 Vaillant Couturier : Vol 59	R2 Vaillant Couturier : Vol 60
R2 Vaillant Couturier : Vol 61	R2 Vaillant Couturier : Vol 62
R2 Vaillant Couturier : Vol 63	R2 Vaillant Couturier : Vol 64
R2 Vaillant Couturier : Vol 65	R2 Vaillant Couturier : Vol 66
R2 Vaillant Couturier : Vol 67	R2 Vaillant Couturier : Vol 68
R2 Vaillant Couturier : Vol 69	R2 Vaillant Couturier : Vol 70
R2 Vaillant Couturier : Vol 72	R2 Vaillant Couturier : Vol 73
R2 Vaillant Couturier : Vol 74	R2 Vaillant Couturier : Vol 75
R2 Vaillant Couturier : Vol 76	Rdc Vaillant Couturier : Vol 77
Rdc Vaillant Couturier : Vol 78	Rdc Vaillant Couturier : Vol 79
Rdc Vaillant Couturier : Vol 80	R1 Vaillant Couturier : Vol 81
R1 Vaillant Couturier : Vol 82	R2 Vaillant Couturier : Vol 83
R2 Vaillant Couturier : Vol 84	R1 Vaillant Couturier : Vol 85 (Local élec)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	2	Valeur étalonnage	2	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Nombre total d'unités de Diagnostic :

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :
- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :
- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :


• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement



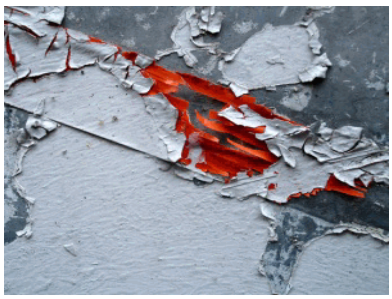






Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

SOUS SOL VAILLANT COUTURIER - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000595-1

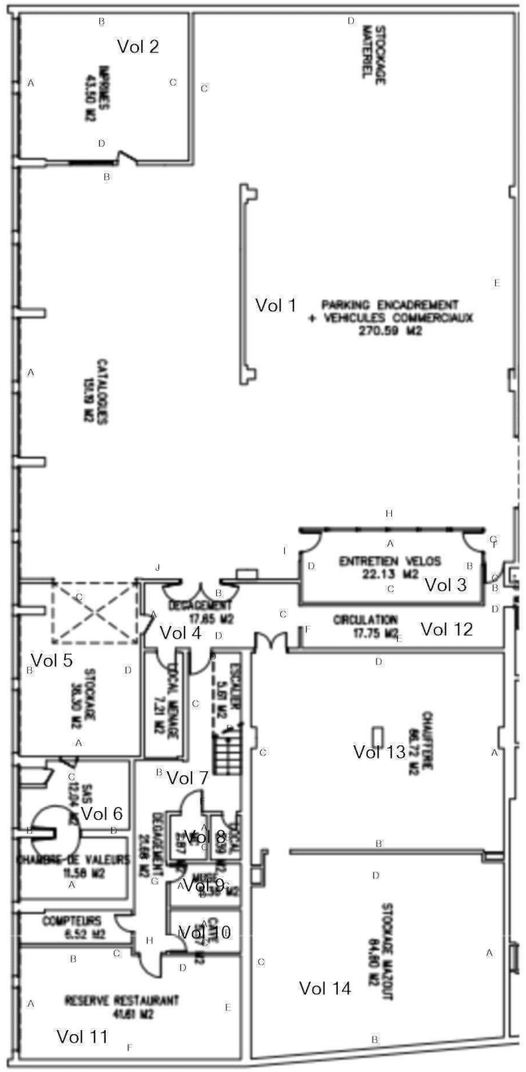


Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS

RDC VAILLANT COUTURIER - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000595-1

Légende

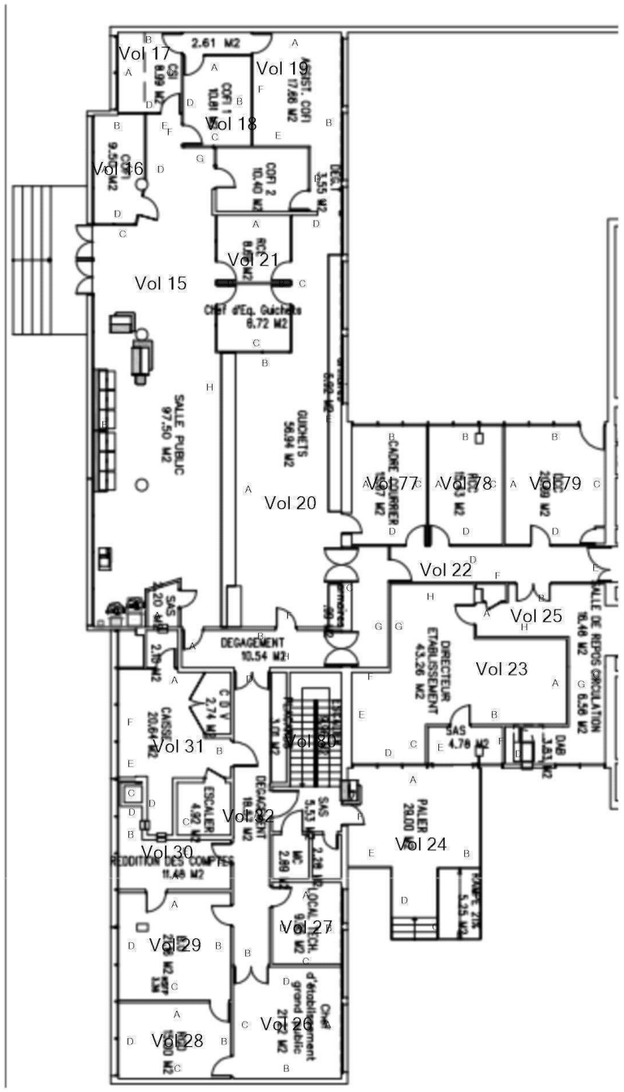


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS

R1 VAILLANT COUTURIER - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000595-1


Légende

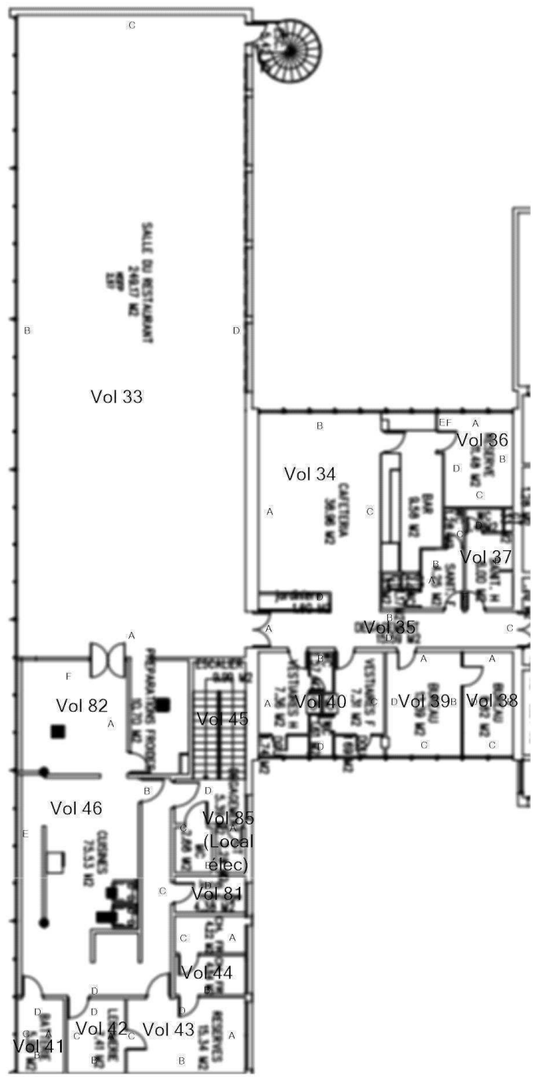

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS

R2 VAILLANT COUTURIER - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000595-1

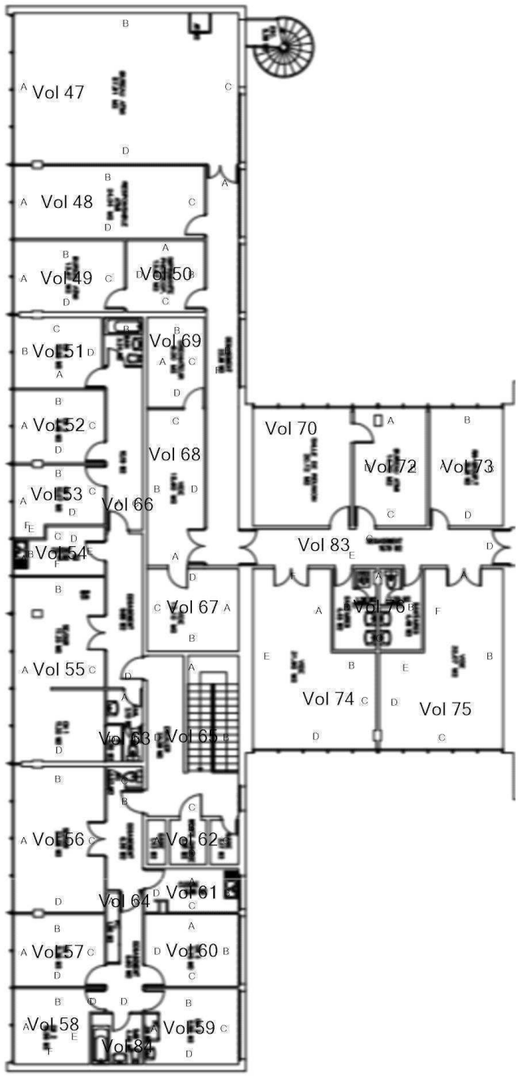

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS

AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
DIVISION DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Lyon, le 20 JUIL. 2018

N/Réf. : CODEP-LYO-2018-033828

Affaire suivie par : Julie GILLES
Tél : 04.26.28.61.79
Mel : julie.gilles@asn.fr

M. Denis MORA
Société AC ENVIRONNEMENT
64, rue Clément Ader
42 153 RIORGES

Objet : Autorisation d'exercice d'une activité nucléaire à des fins non médicales
Sources radioactives scellées - Détection de plomb dans les peintures
Modification de l'autorisation de détenir et d'utiliser des radionucléides en sources scellées

Réf. : Votre demande de renouvellement d'autorisation reçue le 28 juin 2018 (formulaire daté du 27 juin 2018 et documents associés)

Numéro de dossier à rappeler dans toute correspondance : T420285

Monsieur,

Comme suite à votre demande rappelée en référence et en application de l'article L. 592-21 du code de l'environnement, je vous prie de trouver ci-joint l'autorisation qui vous a été accordée par l'Autorité de sûreté nucléaire.

Cette autorisation est **valable jusqu'au 20 juillet 2023.** Elle met fin à l'autorisation CODEP-LYO-2018-011032 du 19 mars 2018.

Par ailleurs, je vous rappelle qu'en application de l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus dans les codes du travail et de la santé publique, **vous devez faire contrôler votre installation tous les ans par un organisme agréé par l'ASN**.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

L'inspecteur de la radioprotection,

Julie GILLES

www.asn.fr
5, place Jules Ferry • 69006 Lyon
Téléphone 04 26 28 60 00 • Fax 04 26 28 61 48

ANNEXE: DOCUMENTS



Tour Opus 12 – Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 000 000 EUR dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannovre - Allemagne - Registre de commerce de Hannovre sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

- **SYNAPPS ;**
- **AC ENVIRONNEMENT ;**
- **AC AGENCEMENT ;**
- **ALM ENVIRONNEMENT ;**
- **ATLANTE DEVELOPPEMENT ;**
- **AC RESEAU.**

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Diagnostic technique amiante (DTA) ;
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante ;
- Contrôle visuel amiante, diagnostic amiante avant travaux/démolition ;
- Contrôle visuel amiante, diagnostic amiante après travaux ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Diagnostic amiante – hydrocarbure aromatique polycyclique ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Diagnostic termites ;
- Diagnostic légionnelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic risque d'intoxication au plomb dans les peintures (CREP) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (DRIPP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Déchets de chantier ;
- Carottage réseau routier ;
- Diagnostic électrique – télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de mérules ;
- Loi Carrez ;
- Etat des lieux ;
- Millième – Tantième ;
- Loi Boutin ;
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité ;
- Etat de l'installation intérieure de gaz ;
- Règlementation thermique ;
- Etat des risques naturels miniers et technologiques (ERNMT) ;
- Certificat de décence – Loi SRU ;
- Mesure du Radon dans les bâtiments ;
- Sécurité piscine ;
- Aide administrative à la constitution de dossiers pour l'obtention de prêt à taux zéro ;
- Relevé de côté et de plan de l'existante copropriété ;
- Diagnostic, élaboration de plans et croquis phase avant-projet sommaire (APS) ;

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beuter/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Bibiki, Richard Taylor

Assurance 1/2



HDI

- Qualité de l'intérieur (ERP, milieu industriel, milieu non industriel) ;
- Expertise automobile ;
- Diagnostic de Technique Globale ;
- Diagnostic amiante EIHM sur les navires ;
- Prélèvements d'air et diagnostic en zone radioactive ;
- BIM (plan 3D) avec hébergement des données ;
- Pollution des sols ;
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée ;
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE) ;
- Emission d'attestations CEE (Certificat d'Economie d'Energie).

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages Immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2020 au 31/12/2020, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 18 décembre 2019 – OB/MM

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beuter/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Bibiki, Richard Taylor

Assurance 2/2



GROUPE AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134- 6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02 Janvier 2020

Denis MORA

AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 – 06 81 17 01 15 – contact@ac-environnement.com
0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Attestation sur l'honneur



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI2333 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JEANTY Dukens

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 17/11/2017 - Date d'expiration : 16/11/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/11/2017 - Date d'expiration : 16/11/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 07/11/2018 - Date d'expiration : 06/11/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 26/03/2019.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI2333 V5

ANNEXE: DOCUMENTS



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI2333 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JEANTY Dukens

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 17/11/2017 - Date d'expiration : 16/11/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/11/2017 - Date d'expiration : 16/11/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 07/11/2018 - Date d'expiration : 06/11/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 26/03/2019.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI2333 V5

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000597-1




Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000597-1

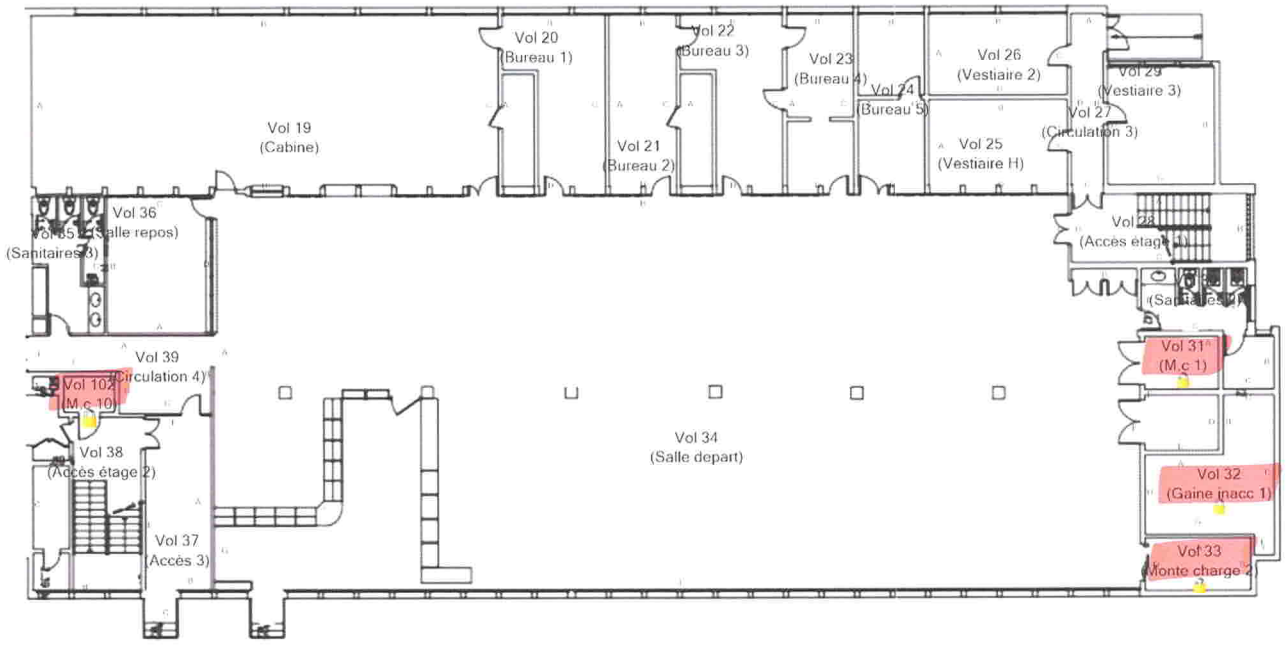


Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000597-1

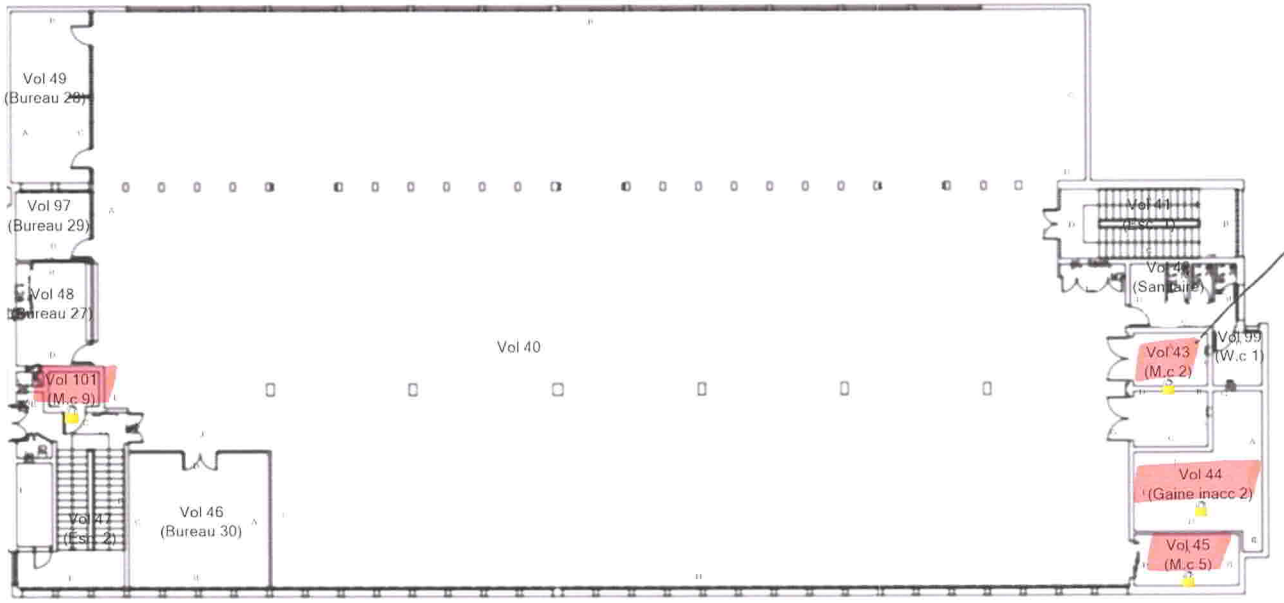


Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000597-1

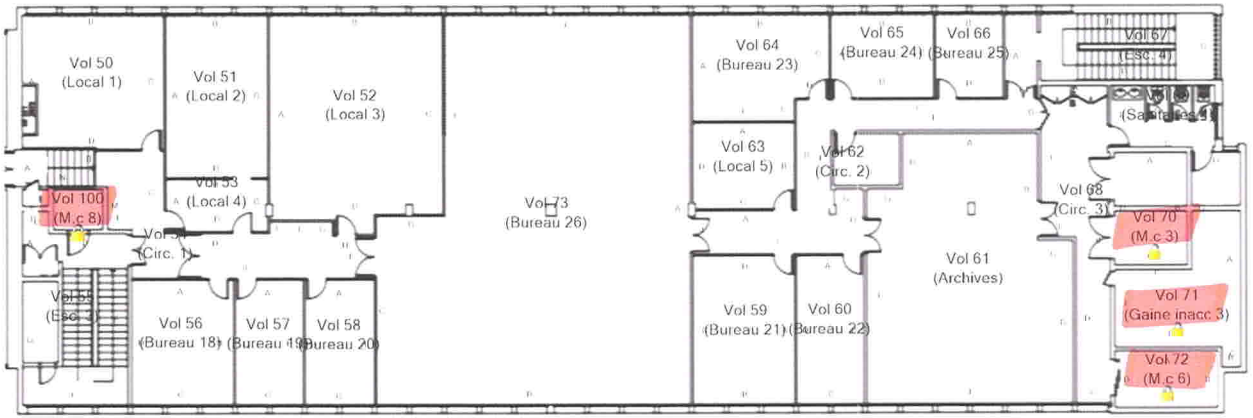


Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000597-1

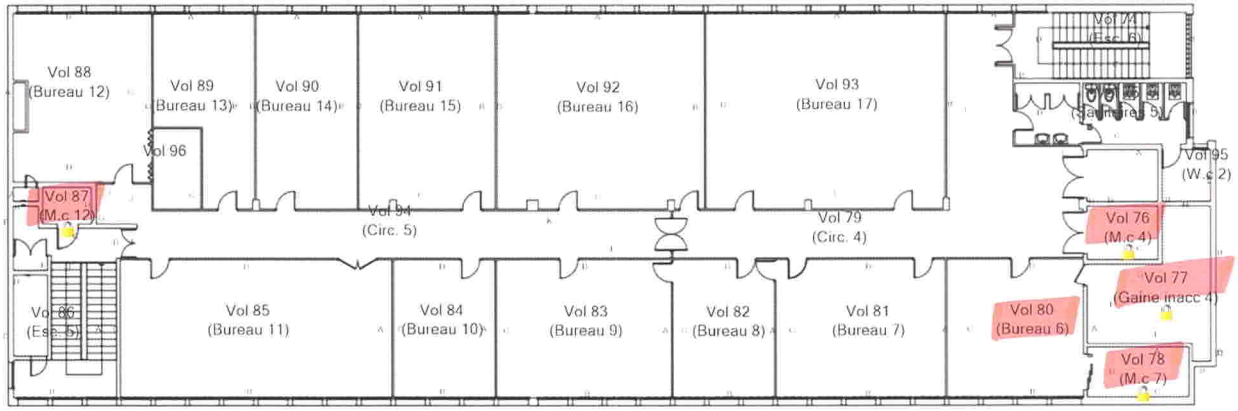


Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté M.Aufan	27/02/2020	JEANTY DUKENS

SOUS SOL VAILLANT COUTURIER - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000595-1

Légende :

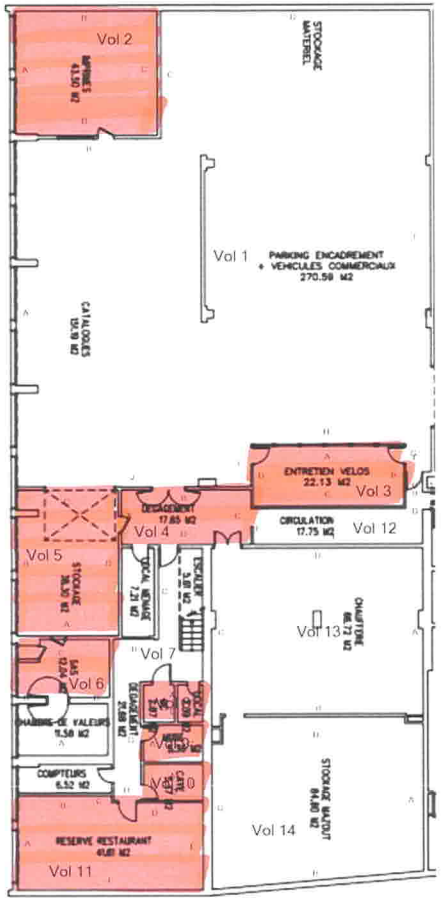


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS

RDC VAILLANT COUTURIER - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000595-1

Légende

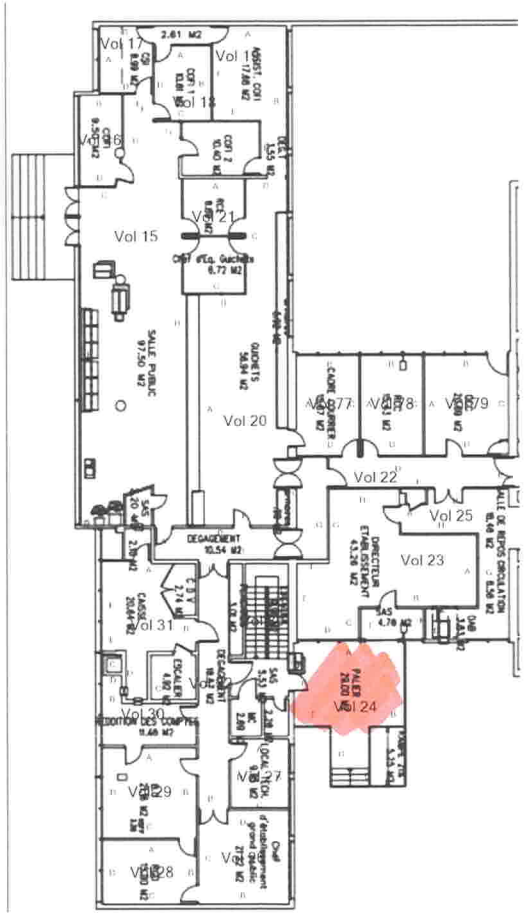


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS

R1 VAILLANT COUTURIER - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000595-1


Légende

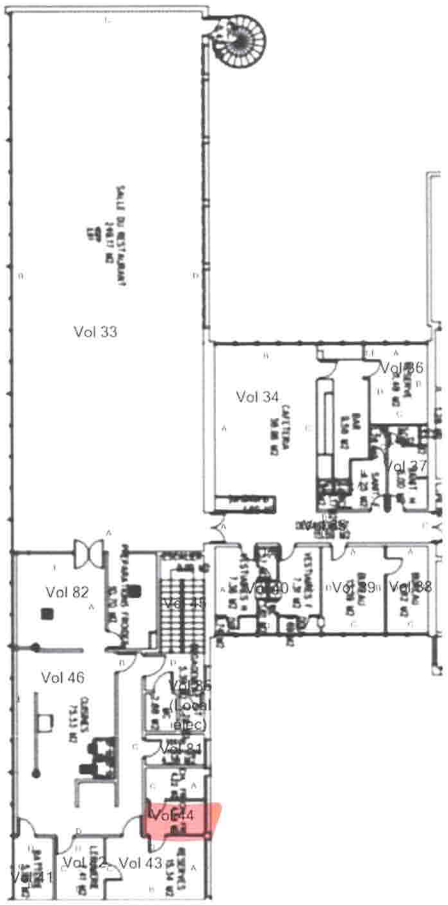

AC ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS

R2 VAILLANT COUTURIER - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002V0000595-1

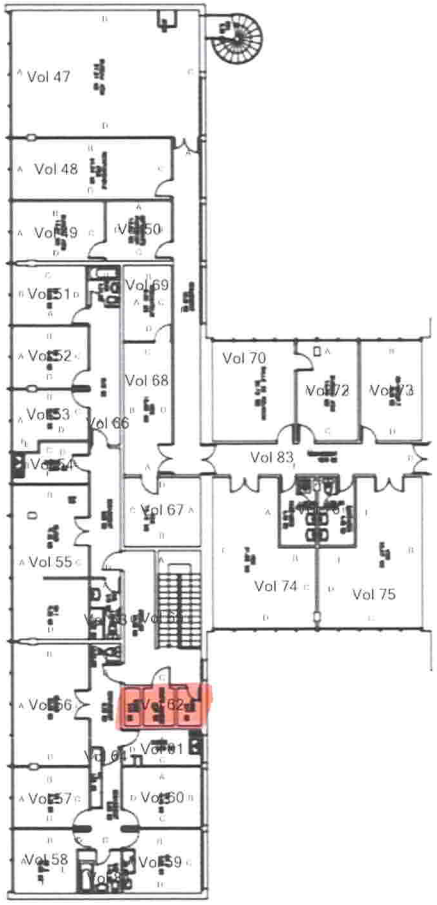

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
31 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET	920444 LEVALLOIS PERRET PAL - Bâtiment Côté P.V.Couturier	28/01/2020	JEANTY DUKENS