Bureau Veritas Exploitation SAS
RENNES
1 à 3 rue M. de la Gournerie
CS 63901
35039 Rennes Cedex France
Téléphone : 02.99.23.39.39
Mail : eric.dezenaire@fr.bureauveritas.com

A l'attention de HEULOT MICKAEL
TERTIAIRE
35 BD ROMAIN ROLLAND
75014 PARIS

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Article R1334-19 du Code de la Santé Publique, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017

Dates de la visite : 04/09/2017

Coordonnées du site :
Nom du site : LA POSTE RENNES PALAIS DU COMMERCE
Latitude :
Longitude :

Immeuble bâti objet du repérage :
Palais du Commerce - Rez de Chaussée, Palais du Commerce - 1er étage, Escaliers, Palais du Commerce - 3ème étage, Palais du Commerce - 2ème étage, Palais du commerce - 5ème étage, Palais du commerce - 4ème étage, Palais du commerce - Sous sol
PLACE DE LA REPUBLIQUE
35000 RENNES

Numéro d'affaire : 7063575
Référence du rapport : 7063575/S1.1.14.R
Rédigé le : 18/01/2018
Opérateur de repérage : Eric DEZENAIRE
Date de la commande : 27/07/2017

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par Bureau Veritas Certification France 41, chemin des Peupliers - BP 58 - 69573 DARDILLY Cedex Certificat n° 2531213

	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	04/10/2017	03/10/2022
Amiante avec mention	16/06/2017	15/06/2022

Ce rapport contient **363** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature :

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **4**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 4
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 4
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 4

2. CONCLUSIONS **5**
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 5
2.2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre 10
2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre 12
2.4. Obligation d'information 12

3. INFORMATIONS GENERALES **13**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 13
3.2. Intervenants 14
3.3. Opérateur(s) de repérage 16
3.4. Laboratoire(s) 16

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **17**
4.1. Textes réglementaires 17
4.2. Méthodologie de la mission 17
4.3. Limites de la mission 17

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **19**
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 19
5.2. Conditions de visite 19

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **20**

7. ANNEXES **122**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 122
7.2. Croquis de repérage 134
7.3. Photos 169
7.4. Attestation d'assurance 235
7.5. Certificat de compétence 237
7.6. Rapports d'essais de laboratoire 238

Copyright BUREAU VERITAS

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Démolition du bâtiment

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages et parties d'ouvrages listés dans la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique concernés par les travaux de démolition prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- L'ensemble du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et/ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Les obligations réglementaires prévues à l'article R 1334-19 du Code de la Santé Publique ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

DOC INTERNE BV

Liste C et autres matériaux et produits réputés contenir de l'amiante			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
R+0 / Escalier C	Cloison	Peinture	décorative, vert(e), boiseries
R+0 / Escalier D	/	Nez de marche	plastique, noir(e)
R+1 / Escalier B	Revêtement de sol	Nez de marche	plastique, gris(e)
R+1 / Escalier C	Revêtement du mur	Peinture	décorative,
R+1 / Escalier D	/	Nez de marche	plastique, noir(e)
R+2 / Escalier B	Revêtement de sol	Nez de marche	plastique, gris(e)
R+2 / Escalier C	Revêtement du mur	Peinture	décorative,
R+2 / Escalier D	/	Nez de marche	plastique, noir(e)
R+3 / Escalier B	Revêtement de sol	Nez de marche	plastique, gris(e)
R+3 / Escalier C	Revêtement du mur	Peinture	décorative,
R+3 / Escalier D	/	Nez de marche	plastique, noir(e)
R+4 / Escalier B	Revêtement de sol	Nez de marche	plastique, gris(e)
R+4 / Escalier C	Revêtement du mur	Peinture	décorative,
R+4 / Escalier D	/	Nez de marche	plastique, noir(e)
R-1 / Local 9	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e)
R-1 / Local 12	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e)
R-1 / Local 18	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e), 2 conduits insérés dans le plancher bas
R-1 / Local 43	Plafond, Revêtement du mur	Peinture	jaune, avec support
R-1 / Local 46	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e)
R-1 / Local 48	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e), 2 conduits insérés dans le plancher bas
R-1 / Local 49	Revêtement du mur	Peinture	gris(e), vert(e), avec support
R-1 / Local 51	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e), 2 conduits insérés dans le plancher bas
R-1 / Local 51	Conduit	Calorifugeage	fibreux, gris(e)
R-1 / Local 55	Coffre horizontal	Plaque	gris(e), type Pical
R-1 / Local 61	Revêtement de sol	Dalle de sol	noir(e), gris(e), NEZ DE MARCHE NOIRS ESCALIER AMIANTES (Dalles de sol grises sans amiante).
R-1 / Local 74	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e), Dans wc - Non visibles : Mentionnées au DTA - Absence de documents attestant du retrait
R-1 / Local 79	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e), Dans wc - Non visibles : Mentionnées au DTA - Absence de documents attestant du retrait
R-1 / Local 79	Plancher	Dalle de sol	, Dans wc - Non visibles : Mentionnées au DTA - Absence de documents attestant du retrait
R+2 / Local 1	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 1	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati aluminium (côté intérieur)
R+2 / Local 2	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 3	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 4	Cloison, Revêtement du	Peinture	/

Liste C et autres matériaux et produits réputés contenir de l'amiante			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
	mur		
R+2 / Local 5	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 6	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 7	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 8	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 9	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 10	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 11	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 12	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 13	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 13bis	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 14	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 14	Revêtement de sol	Lé plastique	vert(e), Revêtement de sol + Colle noire + Colle jaune + Ragréage
R+2 / Local 15	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 16	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 16	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre
R+2 / Local 17	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 18	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 19	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 19	Cloison	Peinture	, Peinture paillette + Enduit plâtre
R+2 / Local 20	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 21	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 22	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 23	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 24	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 25	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 26	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 27	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 28	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/

Liste C et autres matériaux et produits réputés contenir de l'amiante			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
R+2 / Local 29	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 30	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 31	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 32	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 33	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 34	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 35	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 36	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 37	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 38	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 39	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 40	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 41	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 41	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre
R+2 / Local 42	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/
R+2 / Local 45	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Peinture + Bande + Plaque de plâtre
R+2 / Local 47	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, , Dalle de sol + Colle noire + Ragréage
R+2 / Local 49	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Peinture + Bande + Plaque de plâtre
R+2 / Local 50	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, , Dalle de sol + Colle jaune + Colle noire + Parquet bois (sous moquette)
R+2 / Local 51	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge
R+2 / Local 52	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge
R+2 / Local 53	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge
R+2 / Local 56	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge
R+2 / Local 58	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge
R+2 / Local 59	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge
R+2 / Local 60	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge
R+2 / Local 63	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge
R+2 / Local 64	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge
R+2 / Local 65	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge
R+2 / Local 67	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge
R+2 / Local 68	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge
R+2 / Local 69	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge
R+2 / Local 70	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge

Liste C et autres matériaux et produits réputés contenir de l'amiante			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
R+2 / Local 71	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge
R+2 / Local 72	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge
R+2	Dalle de sol	Colle	noire,
R+4 / Local 82	Revêtement de sol	Dalle de sol	/
R+4 / Local 83	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, , Dalle de sol + Colle jaune
R+5 / Local 7	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 12	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 13	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 14	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 15	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 16	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 17	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 18	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 19	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 20	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 23	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 24	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 26	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 27	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 27	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Colle noire + Ragréage
R+5 / Local 28	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 28	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Colle noire + Ragréage
R+5 / Local 31	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 32	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 32	Revêtement de sol	Dalle de sol	blanc(he), noir(e), Dalle de sol grise + Colle noire + Dalle de sol noire + Colle noire + Ragréage
R+5 / Local 32	Faïence	Colle	/
R+5 / Local 33	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 33	Revêtement de sol	Dalle de sol	gris(e), Dalle de sol + Colle noire + Ragréage
R+5 / Local 34	Plafond	Enduit	plâtre,
R+5 / Local 34	Revêtement de sol	Dalle de sol	gris(e), Dalle de sol + Colle noire + Ragréage
R+5 / Local 35	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture blanche + Enduit plâtre
R+1 / Local 38	/	Colle	noire,
R+1 / Local 39	/	Colle	noire,
R+1 / Local 39	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Lé de sol + Colle noire + Ragréage + Plâtre
R+1 / Local 44	/	Colle	noire,
R+1 / Local 45	/	Colle	noire,
R+1 / Local 46	/	Colle	noire,
R+1 / Local 47	/	Colle	noire,
R+1 / Local 48	/	Colle	noire,

2.2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Liste C et autres matériaux et produits réputés contenir de l'amiante			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
R+1 / Local 49	/	Colle	noire,
R+1 / Local 50	/	Colle	noire,
R+1 / Local 51	/	Colle	noire,
R+1 / Local 52	/	Colle	noire,
R+1 / Local 53	/	Colle	noire,
R+1 / Local 54	/	Colle	noire,
R+1 / Local 55	/	Colle	noire,
R+1 / Local 55	Revêtement en lé	Colle	noire, , Colle noire + Ragréage (sous lé de sol)
R+1 / Local 56	/	Colle	noire,
R+1 / Local 57	/	Colle	noire,
R+1 / Local 58	/	Colle	noire,
R+1 / Local 59	/	Colle	noire,
R+1 / Local 60	/	Colle	noire,
R+1 / Local 60	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, , Dalle de sol + Colle noire + Ragréage + Colle jaune + Ragréage rose (sous revêtement de sol)
R+1 / Local 62	/	Colle	noire,
R+1 / Local 63	/	Colle	noire,
R+1 / Local 64	/	Colle	noire,
R+1 / Local 64	Revêtement de sol	Lé plastique	, Revêtement de sol + Colle jaune + Colle noire + Ragréage + Chape béton
R+1 / Local 65	/	Colle	noire,
R+1 / Local 66	/	Colle	noire,
R+1 / Local 66	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Colle jaune + Colle noire + Ragréage
R+1 / Local 67	/	Colle	noire,
R+1 / Local 68	/	Colle	noire,
R+1 / Local 69	/	Colle	noire,
R+1 / Local 70	/	Colle	noire,
R+1 / Local 71	/	Colle	noire,
R+1 / Local 72	/	Colle	noire,
R+1 / Local 80	Faïence	Colle	/

Copyright BUREAU VERITAS

Volumes, ouvrages, matériaux ou produits restant à investiguer	Motifs	Investigations approfondies à réaliser par le donneur d'ordre
R-1 / Local 1 / Porte coupe feu	Altération de la fonction première	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 7 / Garnitures de freins monte charge	En fonctionnement	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 8 / Trémie monte charge	En fonctionnement	Présence ascenscoriste
R-1 / Local 14 / coffrage staff	Altération de la fonction première	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 16 / Porte chambre forte	Altération de la fonction première	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 17 / Porte chambre forte	Altération de la fonction première	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 23 / Groupe électrogène	Sous tension	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 32 / Evacuation fumées	En fonctionnement	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 32 / Chaudière	En fonctionnement	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 49 / Plénum	Absence de trappe de visite	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 53 / Plénum	Absence de trappe de visite	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 54 / coffrage	Absence de trappe de visite	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 55 / Plénum	Absence de trappe de visite	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 57 / Plénum	Absence de trappe de visite	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 58 / Chaudières	En fonctionnement	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 58 / Evacuations fumées	En fonctionnement	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 58 / Plénum	Absence de trappe de visite	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 64 / Porte chambre forte	Altération de la fonction première	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 65 / Trémie de monte charge	En fonctionnement	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 77 / Murs	Doublés en panneaux composites	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 78 / Murs doublés placo	Locaux occupés	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 78 / Sols sous carrelages 2009	Locaux occupés	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 79 / Murs doublés placo	Locaux occupés	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 79 / Sols sous carrelages 2009	Locaux occupés	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 80 / Murs doublés placo	Locaux occupés	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 80 / Sols sous carrelages 2009	Locaux occupés	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 81 / Murs doublés placo	Locaux occupés	Evacuation définitive des locaux
R-1 / Local 81 / Sols sous carrelages 2009	Locaux occupés	Evacuation définitive des locaux
Rdc / Locaux 22 à 21 (ORANGE)	Tous matériaux accessibles postérieurs à 1997 (Réglementairement sans amiante). Sondages destructifs non réalisables en locaux occupés.	Evacuation définitive des locaux
Rdc / Locaux 34/35/36 (EASY CASH)	Tous matériaux accessibles postérieurs à 1997 (Réglementairement sans amiante). Sondages destructifs non réalisables en locaux occupés.	Evacuation définitive des locaux
Rdc / Exterieur / Conduits enterrés	Absence d'une société qualifiée pour effectuer les sondages et/ou démontages	Prévoir sondages avec entreprise de travaux
R-1 à R+5 / Réseaux et équipements électriques	Sous tension	Evacuation définitive des locaux
R-1 à R+5 / Plancher (Emplacements des sondages limités)	Locaux occupés	Evacuation définitive des locaux
R-1 à R+5 / Trémie d'ascenseurs	En fonctionnement	Prévoir un rendez vous avec ascensoriste
R-1 à R+5 / Volumes techniques	Absence de trappe de visite (Ou trop petite)	Evacuation définitive des locaux
R-1 à R+5 5 / Coffrage	Sondage destructif	Evacuation définitive des locaux

Copyright BUREAU VERITAS

Volumes, ouvrages, matériaux ou produits restant à investiguer	Motifs	Investigations approfondies à réaliser par le donneur d'ordre
R+5 / Charpente et Fenêtres	Grande hauteur	Mettre en place un échaffaudage
R+5 / Ensemble des sondages destructifs	Locaux occupés	Evacuation définitive des locaux
R+5 / Local 14 / Conduit au plafond	Grande hauteur et dangereux	Mettre en place un échaffaudage
R+5 / Local 20 / Machinerie Ascenceur	En fonctionnement	Evacuation définitive des locaux
R+5 / Local 30 / Machinerie Ascenceur	En fonctionnement	Evacuation définitive des locaux

2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Zones non accessibles	Motifs	Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre
R-1 / Local 41	Fermé : aucun moyen d'accéder à ce local lors de notre mission.	Demander l'autorisation spécifique au service concerné (EDF)
R-1 / Local 52	Fermé : aucun moyen d'accéder à ce local lors de notre mission.	Mettre à disposition les clés manquantes
Rdc / Local 33	Fermé : aucun moyen d'accéder à ce local lors de notre mission.	Faire évacuer les locaux
R+3 / Local 43	Absence de clefs le jour de la visite	Mettre à disposition les clés manquantes
R+3 / Local 46	Absence de clefs le jour de la visite	Mettre à disposition les clés manquantes
R+3 / Local 66	Absence de clefs le jour de la visite	Mettre à disposition les clés manquantes
R+3 / Local 67	Absence de clefs le jour de la visite	Mettre à disposition les clés manquantes
R+4 / Local 40	Absence de clefs le jour de la visite	Mettre à disposition les clés manquantes
R+4 / Local 42	Absence de clefs le jour de la visite	Mettre à disposition les clés manquantes
R+5 / Local 25	Porte condamnée	Mettre en place un accès sécurisé
R+1 / Local 26	Absence de clefs le jour de la visite	Mettre à disposition les clés manquantes
R+1 / Local 29	Absence de clefs le jour de la visite	Mettre à disposition les clés manquantes
R+1 / Local 31	Absence de clefs le jour de la visite	Mettre à disposition les clés manquantes
R+1 / Local 33	Fermé : aucun moyen d'accéder à ce local lors de notre mission.	Faire évacuer les locaux
R+1 / Local 37	Accès non autorisé (lié à l'activité du site)	Demander l'autorisation spécifique au service concerné
R+1 / Local 54	Accès non autorisé (lié à l'activité du site)	Demander l'autorisation spécifique au service concerné
R+1 / Local 61	Absence de clefs le jour de la visite	Mettre à disposition les clés manquantes
R+1 / Local 62	Absence de clefs le jour de la visite	Mettre à disposition les clés manquantes

2.4. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Copyright BUREAU VERITAS

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse:

PLACE DE LA REPUBLIQUE
35000 RENNES Palais du Commerce
PLACE DE LA REPUBLIQUE
35000 RENNES

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
Palais du Commerce	non communiqué	non communiqué	non communiqué	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Bâtiment	Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Palais du commerce	Commanditaire du repérage	TERTIAIRE MICKAEL HEULOT	35 BD ROMAIN ROLLAND 75014 PARIS	0299012073 03,80,50,57,93 mickael.heulot@laposte.fr
Palais du commerce	Propriétaire	TERTIAIRE MICKAEL HEULOT	35 BD ROMAIN ROLLAND 75014 PARIS	0299012073 03,80,50,57,93 mickael.heulot@laposte.fr
Palais du commerce	Pas d'accompagnateur	/	/	/

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS 775 690 621 04247	Eric LEHAYEE	Bureau Veritas Certification France	2531213	20/12/2012	19/12/2017

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS 775 690 621 04247	Eric LEHAYEE	Bureau Veritas Certification France	2531213	20/12/2012	19/12/2017

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation Cofrac	Adresse	Coordonnées
Eurofins LEM	1- 1751	20, rue du KochersbergCS 50047 67701 SAVERNE CEDEX 1France	+33 3 88 02 14 35

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de la démolition de l'immeuble bâti.

4.1. Textes réglementaires

Code de la Santé Publique : article L1334-12-1, R1334-19, R1334-22 à 24, annexe 13-9

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

4.2. Méthodologie de la mission

Ce repérage consiste à identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociable ment corps avec l'immeuble à démolir.
Le repérage est réalisé après évacuation définitive du bâtiment et enlèvement des mobiliers, de manière que tous les ouvrages soient accessibles
Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate visuellement la présence de matériaux et produits qui correspondent aux ouvrages ou parties d'ouvrages de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages ;
- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux de démolition ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.
En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.
En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.
Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique est réalisée par recherche visuelle et investigation destructive d'ouvrages et de parties d'ouvrage, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de la norme NF X 46-020 et de l'arrêté du 26 juin 2013.

Cette recherche ne peut cependant être exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante, le caractère aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment, notamment pour les matériaux non manufacturés mis en œuvre lors de la construction ou des travaux réalisés (enduits, colles de faïence et de carrelage, ragréages…), son inclusion dans les éléments du bâti et/ ou sa dissimulation par d'autres matériaux.

Certains MPCA de la liste C du Code de la Santé Publique peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de

Copyright BUREAU VERITAS

recherche conventionnelle : détermination de zones présentant des similitudes d’ouvrage, fréquence de sondage à l'intérieur de celles-ci conformément à la norme NF X 46-020.

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Dates d'intervention : à partir du 04/09/2017

4.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Références rapport de repérage	Date rapport	Auteur rapport	Objet du repérage	Principales conclusions
118A0/07/24514	13/12/2007	SOCOTEC	DTA	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
118A0/07/24523	13/12/2007	SOCOTEC	DTA	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
7058442/S1.1.2.R	17/07/2017	Xavier Prieur (Bureau Veritas)	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
Plans R-1 à R+5	Plans R-1 à R+5	Plan
Plan R-1	Plan R-1	Plan
Plans du Rez de chaussée (23/12/2014)	Mail de M. Heulot	Plan
Plans du 3ème étage (23/12/2014)	Mail de M. Heulot	Plan
Plans du 2ème étage (23/12/2014)	Mail de M. Heulot	Plan
Plans du 4ème étage (23/12/2014)	Mail de M. Heulot	Plan
Plans du 5ème étage (23/12/2014)	Mail de M. Heulot	Plan
Plans du 1er étage (23/12/2014)	Mail de M. Heulot	Plan

4.2. Conditions de visite

Absence d'accompagnement par une personne préalablement désignée par le donneur d'ordre
Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci
Impossibilité d'accéder à certains locaux, parties de locaux, composants ou parties de composant

5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X
Idem Px = produit ou matériau identique que celui ayant fait l'objet du Px (zone présentant une similitude d'ouvrage)
S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+0 / Escalier A	Cloison	Peinture	décorative, , boiseries	A1	Résultat d'analyse	/	NON
R+0 / Escalier A	Mur	Revêtement	toile de verre, , + plâtre	A2	Résultat d'analyse	/	NON
R+0 / Escalier A	/	Peinture	décorative, blanc(he), sur garde corps	A3	Résultat d'analyse	/	NON
R+0 / Escalier C	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, vert(e)	C5	Résultat d'analyse	/	NON
R+0 / Escalier C	Mur	Moquette avec sous couche	beige, avec plâtre	C6	Résultat d'analyse	/	NON
R+0 / Escalier C	Cloison	Peinture	décorative, vert(e), boiseries	C7	Résultat d'analyse	/	OUI
R+0 / Escalier D	/	Nez de marche	plastique, noir(e)	Idem : D2	Résultat d'analyse	/	OUI
R+0 / Escalier D	Conduit	Peinture	décorative, blanc(he), bleu(e)	Idem : D3	Résultat d'analyse	/	NON
R+0 / Escalier D	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e)	Idem : D4	Résultat d'analyse	/	NON
R+0 / Escalier D	Mur	Revêtement	toile de verre, , + plâtre	Idem : D5	Résultat d'analyse	/	NON
R+0 / Escalier D	/	Peinture	décorative, bleu(e)	Idem : D6	Résultat d'analyse	/	NON
R+0 / Escalier D	Carrelage	Colle	grise,	D7	Résultat d'analyse	/	NON
R+0 / Escalier D	Plinthe	Colle	grise,	D8	Résultat d'analyse	/	NON
R+0 / Escalier E	Carrelage	Colle	grise,	/	Non amianté suite à document consulté	voir rapport repérage R+3	NON
R+1 / Escalier A	Cloison	Peinture	décorative, , boiseries	Idem : A1	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Escalier A	Mur	Revêtement	toile de verre, , + plâtre	Idem : A2	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Escalier A	/	Peinture	décorative, blanc(he), sur garde corps	Idem : A3	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Escalier B	Cloison	Peinture	décorative, blanc(he), boiseries	Idem : B1	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Escalier B	Mur	Revêtement	toile de verre, , + plâtre	Idem : B2	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Escalier B	/	Peinture	épaisse, blanc(he), sur garde corps	Idem : B3	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Escalier B	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), bleu(e)	Idem : B4	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Escalier B	Revêtement de sol	Nez de marche	plastique, gris(e)	Idem : B5	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / Escalier C	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	marron	Idem : C1	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Escalier C	Revêtement du mur	Peinture	décorative,	Idem : C2	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / Escalier C	Cloison	Peinture	décorative, beige, marron, boiseries	Idem : C3	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Escalier C	/	Peinture	décorative, vert(e)	Idem : C4	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Escalier D	/	Nez de marche	plastique, noir(e)	Idem : D2	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / Escalier D	Conduit	Peinture	décorative, blanc(he), bleu(e)	Idem : D3	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Escalier D	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e)	Idem : D4	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Escalier D	Mur	Revêtement	toile de verre, , + plâtre	Idem : D5	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Escalier D	/	Peinture	décorative, bleu(e)	Idem : D6	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Escalier E	Carrelage	Colle	grise,	/	Non amianté suite à document consulté	voir rapport repérage R+3	NON
R+2 / Escalier A	Cloison	Peinture	décorative, , boiseries	Idem : A1	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Escalier A	Mur	Revêtement	toile de verre, , + plâtre	Idem : A2	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Escalier A	/	Peinture	décorative, blanc(he), sur garde corps	Idem : A3	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Escalier B	Cloison	Peinture	décorative, blanc(he), boiseries	Idem : B1	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Escalier B	Mur	Revêtement	toile de verre, , + plâtre	Idem : B2	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Escalier B	/	Peinture	épaisse, blanc(he), sur garde corps	Idem : B3	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Escalier B	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), bleu(e)	Idem : B4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Escalier B	Revêtement de sol	Nez de marche	plastique, gris(e)	Idem : B5	Résultat d'analyse	/	OUI
R+2 / Escalier C	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	marron	Idem : C1	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Escalier C	Revêtement du mur	Peinture	décorative,	Idem : C2	Résultat d'analyse	/	OUI
R+2 / Escalier C	Cloison	Peinture	décorative, beige, marron, boiseries	Idem : C3	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Escalier C	/	Peinture	décorative, vert(e)	Idem : C4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Escalier D	/	Nez de marche	plastique, noir(e)	Idem : D2	Résultat d'analyse	/	OUI
R+2 / Escalier D	Conduit	Peinture	décorative, blanc(he), bleu(e)	Idem : D3	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Escalier D	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e)	Idem : D4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Escalier D	Mur	Revêtement	toile de verre, , + plâtre	Idem : D5	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Escalier D	/	Peinture	décorative, bleu(e)	Idem : D6	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Escalier E	Carrelage	Colle	grise,	/	Non amianté suite à document consulté	voir rapport repérage R+3	NON
R+3 / Escalier A	Cloison	Peinture	décorative, , boiseries	Idem : A1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Escalier A	Mur	Revêtement	toile de verre, , + plâtre	Idem : A2	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Escalier A	/	Peinture	décorative, blanc(he), sur garde corps	Idem : A3	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Escalier B	Cloison	Peinture	décorative, blanc(he), boiseries	Idem : B1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Escalier B	Mur	Revêtement	toile de verre, , + plâtre	Idem : B2	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Escalier B	/	Peinture	épaisse, blanc(he), sur garde corps	Idem : B3	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Escalier B	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), bleu(e)	Idem : B4	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Escalier B	Revêtement de sol	Nez de marche	plastique, gris(e)	Idem : B5	Résultat d'analyse	/	OUI
R+3 / Escalier C	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	marron	Idem : C1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Escalier C	Revêtement du mur	Peinture	décorative,	Idem : C2	Résultat d'analyse	/	OUI
R+3 / Escalier C	Cloison	Peinture	décorative, beige, marron, boiseries	Idem : C3	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Escalier C	/	Peinture	décorative, vert(e)	Idem : C4	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Escalier D	/	Nez de marche	plastique, noir(e)	D2	Résultat d'analyse	/	OUI
R+3 / Escalier D	Conduit	Peinture	décorative, blanc(he), bleu(e)	D3	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Escalier D	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e)	D4	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Escalier D	Mur	Revêtement	toile de verre, , + plâtre	D5	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Escalier D	/	Peinture	décorative, bleu(e)	D6	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Escalier E	/	Peinture	vert(e), garde corps	E1	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+3 / Escalier E	Mur	Revêtement	toile de verre,	E2	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Escalier E	Plinthe	Peinture	décorative, rose	E3	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Escalier E	Carrelage	Colle	grise,	/	Non amianté suite à document consulté	voir rapport repérage R+3	NON
R+4 / Escalier A	Cloison	Peinture	décorative, , boiseries	Idem : A1	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Escalier A	Mur	Revêtement	toile de verre, , + plâtre	Idem : A2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Escalier A	/	Peinture	décorative, blanc(he), sur garde corps	Idem : A3	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Escalier B	Cloison	Peinture	décorative, blanc(he), boiseries	B1	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Escalier B	Mur	Revêtement	toile de verre, , + plâtre	B2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Escalier B	/	Peinture	épaisse, blanc(he), sur garde corps	B3	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Escalier B	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), bleu(e)	B4	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Escalier B	Revêtement de sol	Nez de marche	plastique, gris(e)	B5	Résultat d'analyse	/	OUI
R+4 / Escalier C	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	marron	C1	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Escalier C	Revêtement du mur	Peinture	décorative,	C2	Résultat d'analyse	/	OUI
R+4 / Escalier C	Cloison	Peinture	décorative, beige, marron, boiseries	C3	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Escalier C	/	Peinture	décorative, vert(e)	C4	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Escalier D	/	Nez de marche	plastique, noir(e)	Idem : D2	Résultat d'analyse	/	OUI
R+4 / Escalier D	Conduit	Peinture	décorative, blanc(he), bleu(e)	Idem : D3	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Escalier D	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e)	Idem : D4	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Escalier D	Mur	Revêtement	toile de verre, , + plâtre	Idem : D5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Escalier D	/	Peinture	décorative, bleu(e)	Idem : D6	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Escalier E	Carrelage	Colle	grise,	/	Non amianté suite à document consulté	voir rapport repérage R+3	NON
R+5 / Escalier D	Revêtement de sol	Peinture	décorative, bleu(e)	D1	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Escalier D	Mur	Revêtement	toile de verre, , + plâtre	Idem : D5	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Escalier D	/	Peinture	décorative, bleu(e)	Idem : D6	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 24bis	Conduit	Calorifugeage	tissu, gris(e), + bande plâtrée	Idem : PSS13	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / Local 24bis	Plafond	Peinture	décorative, blanc(he)	Idem : PSS33	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 24bis	Revêtement de sol	Peinture	vert(e)	Idem : PSS35	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 24bis	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he)	Idem : PSS37	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 25bis	Revêtement de sol	Peinture	gris(e), avec support	Idem : PSS38	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 25bis	Revêtement du mur	Peinture	beige, avec support	Idem : PSS39	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 1	Carrelage	Colle	grise,	PSS1	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 1	Plinthe	Colle	grise,	PSS2	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 1	Revêtement du mur	Peinture	décorative, gris(e), jaune, avec support	PSS3	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 1	Plafond	Peinture	décorative, blanc(he), avec support	PSS4	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 1	Porte	Peinture	décorative, rouge	PSS5	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 2	Plafond	Enduit	ciment, gris(e)	PSS6	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 2	Conduit	Calorifugeage	fibreux, jaune, avec bande plâtrée	PSS7	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 3	Conduit	Calorifugeage	fibreux, jaune, avec bande plâtrée	Idem : PSS7	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 3	Plancher	Ragréage	compact, gris(e), ciment	PSS8	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 3	Mur	Enduit	/	PSS9	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 4	Conduit	Calorifugeage	fibreux, jaune, avec bande plâtrée	Idem : PSS7	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 4	Plancher	Ragréage	compact, gris(e), ciment	Idem : PSS8	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 4	Mur	Enduit	/	Idem : PSS9	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 5	Plancher	Ragréage	compact, gris(e), ciment	Idem : PSS8	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 5	Revêtement du mur, Plafond	Peinture	décorative, beige	PSS10	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 5	Porte	Peinture	décorative, gris(e), rouge	PSS11	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 5	Conduit	Calorifugeage	liège, , + bande plâtrée	PSS12	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 6	Plancher	Ragréage	compact, gris(e), ciment	Idem : PSS8	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 6	Revêtement du mur, Plafond	Peinture	décorative, beige	Idem : PSS10	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 6	Porte	Peinture	décorative, gris(e), rouge	Idem : PSS11	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / Local 6	Conduit	Calorifugeage	tissu, gris(e), + bande plâtrée	PSS13	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 8	Revêtement du mur, Plafond	Peinture	décorative, vert(e)	PSS14	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 8	Porte	Peinture	décorative, marron	PSS15	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 9	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e)	PSS16	Résultat d'analyse	/	OUI
R-1 / Local 9	Plafond, Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), beige	PSS17	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 9	Panneau	Enduit	rebouchage, lissé, blanc(he), sur placo	PSS18	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 9	Clapet/volet coupe-feu	Clapet coupe-feu	fibreux, gris(e)	PSS19	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 9	Porte	Peinture	décorative, rouge	PSS20	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 10	Plafond, Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), beige	Idem : PSS17	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 10	Panneau	Enduit	rebouchage, lissé, blanc(he), sur placo	Idem : PSS18	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 10	Porte	Peinture	décorative, rouge	Idem : PSS20	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 11	Conduit	Calorifugeage	fibreux, jaune, avec bande plâtrée	Idem : PSS7	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 11	Conduit	Calorifugeage	liège, , + bande plâtrée	Idem : PSS12	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 11	Plafond, Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), beige	Idem : PSS17	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 11	Porte	Peinture	décorative, jaune, gris(e)	PSS21	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 12	Carrelage	Colle	grise,	Idem : PSS1	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 12	Conduit	Calorifugeage	fibreux, jaune, avec bande plâtrée	Idem : PSS7	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 12	Conduit	Calorifugeage	liège, , + bande plâtrée	Idem : PSS12	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 12	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e)	Idem : PSS16	Résultat d'analyse	/	OUI
R-1 / Local 12	Plafond, Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), beige	Idem : PSS17	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 12	Porte	Peinture	décorative, jaune, gris(e)	Idem : PSS21	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 13	Conduit	Calorifugeage	fibreux, jaune, avec bande plâtrée	Idem : PSS7	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 13	Porte	Peinture	décorative, jaune, gris(e)	Idem : PSS21	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 13	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he)	PSS22	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 14	Gaine horizontale	Panneau collé ou vissé	plâtre, blanc(he)	PSS23	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / Local 16	Revêtement de sol	Peinture	gris(e), avec support	Idem : PSS38	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 16	Revêtement du mur	Peinture	beige, avec support	Idem : PSS39	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 17	Revêtement de sol	Peinture	gris(e), avec support	Idem : PSS38	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 17	Revêtement du mur	Peinture	beige, avec support	Idem : PSS39	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 18	Plancher	Ragréage	, ciment	PSS24	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 18	Revêtement de sol	Peinture	décorative, jaune, noir(e), avec support	PSS25	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 18	Plafond	Peinture	décorative, beige	PSS26	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 18	Conduit	Calorifugeage	laine de verre, , + bande plâtrée	PSS27	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 18	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e), 2 conduits insérés dans le plancher bas	PSS42	Résultat d'analyse	/	OUI
R-1 / Local 19	Plafond, Revêtement du mur	Peinture	décorative, gris(e)	PSS28	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 19	Plancher	Dalle de sol	beige	PSS29	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 20	Plancher	Dalle de sol	beige	Idem : PSS29	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 20	Plancher	Dalle de sol	gris(e)	PSS30	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 20	Revêtement du mur	Peinture	décorative, , paillettes	PSS31	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 20	Faïence	Colle	grise,	PSS32	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 20	Plafond	Peinture	décorative, blanc(he)	PSS33	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 20	/	Faux plafond	, placo	PSS34	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 21	Conduit	Calorifugeage	tissu, gris(e), + bande plâtrée	Idem : PSS13	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 21	Plafond	Peinture	décorative, blanc(he)	Idem : PSS33	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 23	Conduit	Calorifugeage	tissu, gris(e), + bande plâtrée	Idem : PSS13	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 23	Plafond	Peinture	décorative, blanc(he)	Idem : PSS33	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 23	Revêtement de sol	Peinture	vert(e)	PSS35	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 23	Revêtement du mur	Peinture	décorative, gris(e)	PSS36	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 24	Conduit	Calorifugeage	tissu, gris(e), + bande plâtrée	Idem : PSS13	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 24	Plafond	Peinture	décorative, blanc(he)	Idem : PSS33	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / Local 24	Revêtement de sol	Peinture	vert(e)	Idem : PSS35	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 24	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he)	PSS37	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 25	Revêtement de sol	Peinture	gris(e), avec support	PSS38	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 25	Revêtement du mur	Peinture	beige, avec support	PSS39	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 26	Revêtement de sol	Peinture	gris(e), avec support	Idem : PSS38	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 26	Revêtement du mur	Peinture	beige, avec support	Idem : PSS39	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 26	Equipement	Peinture	, radiateur	PSS40	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 27	Revêtement de sol	Peinture	gris(e), avec support	Idem : PSS38	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 27	Revêtement du mur	Peinture	décorative, beige, avec support	PSS41	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 28	Revêtement de sol	Peinture	gris(e), avec support	Idem : PSS38	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 28	Revêtement du mur	Peinture	décorative, beige, avec support	Idem : PSS41	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 29	Revêtement de sol	Peinture	gris(e), avec support	Idem : PSS38	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 29	Revêtement du mur	Peinture	décorative, beige, avec support	Idem : PSS41	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 30	Conduit	Calorifugeage	tissu, gris(e), + bande plâtrée	Idem : PSS13	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 31	Revêtement de sol	Peinture	gris(e), avec support	Idem : PSS38	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 33	Revêtement de sol	Peinture	gris(e), avec support	Idem : PSS38	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 33	Revêtement du mur	Peinture	décorative, beige, avec support	Idem : PSS41	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 38	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), avec support	PSS43	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 39	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), avec support	Idem : PSS43	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 40	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), avec support	Idem : PSS43	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 40	Conduit	Calorifugeage	fibreux, blanc(he), + bande plâtrée	Idem : PSS47	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 42	Revêtement de sol	Peinture	décorative, marron, rouge, avec support	PSS44	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 42	Porte	Peinture	beige	PSS45	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 42	Plafond	Peinture	beige, avec support	PSS46	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 42	Conduit	Calorifugeage	fibreux, blanc(he), + bande plâtrée	PSS47	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / Local 43	Carrelage	Colle	grise,	PSS48	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 43	Faïence	Colle	grise,	PSS49	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 43	Plafond, Revêtement du mur	Peinture	jaune, avec support	PSS50	Résultat d'analyse	/	OUI
R-1 / Local 43	/	Panneau de cloison	, placoplâtre avec enduit	PSS51	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 44	Porte	Peinture	beige	Idem : PSS45	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 44	Plafond	Peinture	beige, avec support	Idem : PSS46	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 44	Revêtement du mur	Peinture	décorative, jaune, gris(e), avec support	PSS52	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 45	Porte	Peinture	beige	Idem : PSS45	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 45	Plafond	Peinture	beige, avec support	Idem : PSS46	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 45	Revêtement du mur	Peinture	décorative, jaune, gris(e), avec support	Idem : PSS52	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 45	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, gris(e)	PSS53	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 46	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e)	Idem : PSS16	Résultat d'analyse	/	OUI
R-1 / Local 46	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), avec support	Idem : PSS43	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 47	Plafond	Peinture	beige, avec support	Idem : PSS46	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 47	Conduit	Calorifugeage	fibreux, blanc(he), + bande plâtrée	Idem : PSS47	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 47	Revêtement du mur	Peinture	rouge, rose, avec support	PSS54	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 48	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e), 2 conduits insérés dans le plancher bas	Idem : PSS42	Résultat d'analyse	/	OUI
R-1 / Local 48	Revêtement du mur	Peinture	décorative, gris(e), blanc(he), jaune	Idem : PSS56	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 49	Revêtement du mur	Peinture	gris(e), vert(e), avec support	PSS55	Résultat d'analyse	/	OUI
R-1 / Local 49	Plafond (collé ou vissé)	Panneau collé ou vissé	bois, , Fibralith	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R-1 / Local 50	Revêtement du mur	Peinture	décorative, gris(e), blanc(he), jaune	PSS56	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 51	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e), 2 conduits insérés dans le plancher bas	Idem : PSS42	Résultat d'analyse	/	OUI
R-1 / Local 51	Revêtement du mur	Peinture	décorative, gris(e), blanc(he), jaune	Idem : PSS56	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 51	Conduit	Calorifugeage	fibreux, gris(e)	PSS80	Résultat d'analyse	Localisation à vérifier avant travaux (nombre de sondages volontairement limités pour ne pas risquer de polluer les locaux).	OUI

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / Local 53	Revêtement du mur	Peinture	décorative, gris(e), blanc(he), jaune	Idem : PSS56	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 53	Plafond (collé ou vissé)	Panneau collé ou vissé	bois, , Fibralith	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R-1 / Local 54	Plafond	Peinture	beige, avec support	Idem : PSS46	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 54	Faïence	Colle	grise,	PSS57	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 55	Coffre horizontal	Plaque	gris(e), type Pical	PSS79	Résultat d'analyse	/	OUI
R-1 / Local 56	Plafond	Peinture	beige, avec support	Idem : PSS46	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 56	Revêtement du mur	Peinture	décorative, gris(e), blanc(he), jaune	Idem : PSS56	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 57	Porte	Peinture	décorative, gris(e)	PSS58	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 57	Revêtement de sol	Peinture	vert(e), avec support	PSS59	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 57	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), vert(e), avec support	PSS60	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 57	Plafond (collé ou vissé)	Panneau collé ou vissé	bois, , Fibralith	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R-1 / Local 58	Porte	Peinture	décorative, gris(e)	Idem : PSS58	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 58	Revêtement de sol	Peinture	vert(e), avec support	Idem : PSS59	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 58	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), vert(e), avec support	Idem : PSS60	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 58	Conduit	Calorifugeage	liège, , +bande plâtrée	PSS61	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 58	Conduit	Calorifugeage	laine de verre, , +bande plâtrée + bitumineux	PSS62	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 58	Plafond (collé ou vissé)	Panneau collé ou vissé	bois, , Fibralith	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R-1 / Local 59	Conduit	Calorifugeage	tissu, gris(e), + bande plâtrée	Idem : PSS13	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 59	Clapet/volet coupe-feu	Clapet coupe-feu	fibreux, gris(e)	Idem : PSS19	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 59	Plafond	Peinture	beige, avec support	Idem : PSS46	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 59	Revêtement du mur	Peinture	décorative, gris(e), blanc(he), jaune	Idem : PSS56	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 59	Conduit	Calorifugeage	laine de verre, , + alu	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R-1 / Local 59	Plafond (collé ou vissé)	Panneau collé ou vissé	bois, , Fibralith	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / Local 60	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), orange	PSS63	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 61	Revêtement de sol	Dalle de sol	noir(e), gris(e), NEZ DE MARCHE NOIRS ESCALIER AMIANTES (Dalles de sol grises sans amiante).	PSS64	Résultat d'analyse	/	OUI
R-1 / Local 61	Revêtement de sol	Nez de marche	gris(e), noir(e), NEZ DE MARCHE NOIRS ESCALIER AMIANTES (Dalles de sol grises sans amiante).	PSS65	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 61	Carrelage	Colle	grise,	PSS66	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 61	Faïence	Colle	grise,	PSS67	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 61	Plafond	Faux plafond	, staff	PSS68	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 61	Revêtement de sol	Peinture	décorative, vert(e)	PSS69	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 62	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), avec support	Idem : PSS43	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 63	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), avec support	Idem : PSS43	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 64	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), avec support	Idem : PSS43	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 64	Plafond	Enduit	blanc(he)	PSS70	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 65	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), avec support	Idem : PSS43	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 66	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), avec support	Idem : PSS43	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 67	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), avec support	Idem : PSS43	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 68	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), avec support	Idem : PSS43	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 69	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), avec support	Idem : PSS43	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 70	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), avec support	Idem : PSS43	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 71	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), avec support	Idem : PSS43	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 72	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), avec support	Idem : PSS43	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 73	Carrelage	Colle	grise,	PSS71	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 73	Plinthe	Colle	grise,	PSS72	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 73	Faïence	Colle	grise,	PSS73	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 73	/	Panneau de cloison	fibreux, gris(e)	PSS74	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 74	Carrelage	Colle	grise,	Idem : PSS71	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / Local 74	Plinthe	Colle	grise,	Idem : PSS72	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 74	Faïence	Colle	grise,	Idem : PSS73	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 74	/	Panneau de cloison	fibreux, gris(e)	Idem : PSS74	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 74	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e), Dans wc - Non visibles : Mentionnées au DTA - Absence de documents attestant du retrait	/	Document consulté	/	OUI
R-1 / Local 75	Plafond	Faux plafond	fibreux, jaune, blanc(he)	PSS75	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 75	Carrelage	Colle	grise,	PSS76	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 75	Plinthe	Colle	grise,	PSS77	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 76	Carrelage	Colle	grise,	PSS78	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 77	Carrelage	Colle	grise,	Idem : PSS71	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Local 77	Plafond	Faux plafond	blanc(he), placo	/	Marquage matériau	aménagement de 2009	NON
R-1 / Local 77	/	Panneau de cloison	composite,	/	Non amianté suite à document consulté	aménagement de 2009	NON
R-1 / Local 78	Plinthe	Colle	grise,	/	Non amianté suite à document consulté	aménagement de 2009	NON
R-1 / Local 78	Carrelage	Colle	grise,	/	Non amianté suite à document consulté	aménagement de 2009	NON
R-1 / Local 78	Plafond	Faux plafond	laine de roche, blanc(he), jaune	/	Non amianté suite à document consulté	aménagement de 2009	NON
R-1 / Local 78	/	Panneau de cloison	, placoplâtre	/	Non amianté suite à document consulté	aménagement de 2009	NON
R-1 / Local 79	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e), Dans wc - Non visibles : Mentionnées au DTA - Absence de documents attestant du retrait	/	Document consulté	/	OUI
R-1 / Local 79	Plancher	Dalle de sol	, Dans wc - Non visibles : Mentionnées au DTA - Absence de documents attestant du retrait	/	Document consulté	/	OUI
R-1 / Local 79	Plinthe	Colle	grise,	/	Non amianté suite à document consulté	aménagement de 2009	NON
R-1 / Local 79	Carrelage	Colle	grise,	/	Non amianté suite à document consulté	aménagement de 2009	NON
R-1 / Local 79	Plafond	Faux plafond	laine de roche, blanc(he), jaune	/	Non amianté suite à document consulté	aménagement de 2009	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R-1 / Local 79	/	Panneau de cloison	, placoplâtre	/	Non amianté suite à document consulté	aménagement de 2009	NON
R-1 / Local 80	Plinthe	Colle	grise,	/	Non amianté suite à document consulté	aménagement de 2009	NON
R-1 / Local 80	Carrelage	Colle	grise,	/	Non amianté suite à document consulté	aménagement de 2009	NON
R-1 / Local 80	Plafond	Faux plafond	laine de roche, blanc(he), jaune	/	Non amianté suite à document consulté	aménagement de 2009	NON
R-1 / Local 80	/	Panneau de cloison	, placoplâtre	/	Non amianté suite à document consulté	aménagement de 2009	NON
R-1 / Local 81	Plinthe	Colle	grise,	/	Non amianté suite à document consulté	aménagement de 2009	NON
R-1 / Local 81	Carrelage	Colle	grise,	/	Non amianté suite à document consulté	aménagement de 2009	NON
R-1 / Local 81	Plafond	Faux plafond	laine de roche, blanc(he), jaune	/	Non amianté suite à document consulté	aménagement de 2009	NON
R-1 / Local 81	/	Panneau de cloison	, placoplâtre	/	Non amianté suite à document consulté	aménagement de 2009	NON
R-1	Plafond	Peinture	décorative, blanc(he)	Idem : PSS33	Résultat d'analyse	/	NON
R-1	Revêtement de sol	Peinture	vert(e)	Idem : PSS35	Résultat d'analyse	/	NON
R-1	Revêtement de sol	Peinture	gris(e), avec support	Idem : PSS38	Résultat d'analyse	/	NON
R-1	Revêtement de sol	Peinture	gris(e), avec support	Idem : PSS38	Résultat d'analyse	/	NON
R-1	Revêtement du mur	Peinture	décorative, beige, avec support	Idem : PSS41	Résultat d'analyse	/	NON
R-1	Revêtement du mur	Peinture	décorative, beige, avec support	Idem : PSS41	Résultat d'analyse	/	NON
R-1	Revêtement du mur	Peinture	décorative, blanc(he), avec support	Idem : PSS43	Résultat d'analyse	/	NON
Rdc / Local 1	Revêtement du mur	Peinture	gris(e)	P0.1	Résultat d'analyse	/	NON
Rdc / Local 1	Vitrage	Mastic	, Mastic + Peinture	P0.2	Résultat d'analyse	Mastic + Peinture	NON
Rdc / Local 2	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
Rdc / Local 2	Carrelage	Colle	, Colle de carrelage + Ragréage	P0.3	Résultat d'analyse	Colle de carrelage + Ragréage	NON
Rdc / Local 2	Conduit	Peinture	blanc(he)	P0.4	Résultat d'analyse	/	NON
Rdc / Local 2	Carrelage	Colle	, Colle ciment	P0.5	Résultat d'analyse	Colle ciment	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Rdc / Local 2	Plafond	Faux plafond	/	P0.6	Résultat d'analyse	/	NON
Rdc / Local 2	Poutre	Peinture	/	P0.7	Résultat d'analyse	/	NON
Rdc / Local 2	Plinthe	Peinture	, (Bois)	P0.8	Résultat d'analyse	/	NON
Rdc / Local 2	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P0.9	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
Rdc / Local 3	Carrelage	Colle	, Colle ciment	Idem : P0.5	Résultat d'analyse	Colle ciment	NON
Rdc / Local 3	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P0.6	Résultat d'analyse	/	NON
Rdc / Local 3	Plinthe	Peinture	, (Bois)	Idem : P0.8	Résultat d'analyse	/	NON
Rdc / Local 3	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	P0.9	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
Rdc / Local 3	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Ragréage	P0.10	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Ragréage	NON
Rdc / Local 4	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P0.9	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
Rdc / Local 4	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P0.12	Résultat d'analyse	/	NON
Rdc / Local 5	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P0.9	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
Rdc / Local 5	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Ragréage	Idem : P0.10	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Ragréage	NON
Rdc / Local 5	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Ragréage	P0.11	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Ragréage	NON
Rdc / Local 5	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	P0.12	Résultat d'analyse	/	NON
Rdc / Local 5	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P0.13	Résultat d'analyse	/	NON
Rdc / Local 6	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P0.9	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
Rdc / Local 6	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Ragréage	Idem : P0.10	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Ragréage	NON
Rdc / Local 6	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P0.13	Résultat d'analyse	/	NON
Rdc / Local 7	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P0.9	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
Rdc / Local 7	Plafond	Faux plafond	/	P0.13	Résultat d'analyse	/	NON
Rdc / Local 7	Faïence	Colle	/	P0.14	Résultat d'analyse	/	NON
Rdc / Local 7	Carrelage	Colle	, Colle de carrelage + Ragréage	P0.15	Résultat d'analyse	Colle de carrelage + Ragréage	NON
Rdc / Local 7	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	P0.16	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
Rdc / Exterieur	Façade	Joint	/	/	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie exterieure non amiantée suite au prélèvement	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
						P2.63	
Rdc / Exterieur	Equipement	Peinture	vert(e)	/	Résultat d'analyse	Peinture sur rambarde non amiantée suite au prélèvement P2.14	NON
R+3 / Local 1	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 1	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 1	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Plancher	Idem : P3.6	Résultat d'analyse	Ragréage + Plancher	NON
R+3 / Local 1	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 1	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.26	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 2	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 2	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 2	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Plancher	Idem : P3.6	Résultat d'analyse	Ragréage + Plancher	NON
R+3 / Local 2	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 3	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 3	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 3	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Plancher	Idem : P3.6	Résultat d'analyse	Ragréage + Plancher	NON
R+3 / Local 3	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 4	Plafond	Faux plafond	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+3 / Local 4	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 4	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Colle	Idem : P3.20	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle	NON
R+3 / Local 4	Plinthe, Porte	Peinture	/	P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 5	Plafond	Faux plafond	, Produit correspondant au prélèvement 4.15 (4ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+3 / Local 5	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 5	Carrelage	Colle	/	P3.9	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 5	Plinthe	Colle	/	P3.10	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 5	Faïence	Colle	/	P3.11	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 5	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture paillette	P3.12	Résultat d'analyse	Peinture paillette	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+3 / Local 6	Plafond	Faux plafond	, Produit correspondant au prélèvement 4.15 (4ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+3 / Local 6	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 6	Carrelage	Colle	/	Idem : P3.9	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 6	Plinthe	Colle	/	Idem : P3.10	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 6	Faïence	Colle	/	Idem : P3.11	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 6	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture paillette	P3.13	Résultat d'analyse	Peinture paillette	NON
R+3 / Local 7	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+3 / Local 7	Carrelage	Colle	/	P3.14	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 7	Plinthe	Colle	/	P3.15	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 7	Faïence	Colle	/	P3.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 7	Revêtement du mur	Peinture	jaune, foncé(e), Peinture ocre + Enduit plâtre	P3.17	Résultat d'analyse	Peinture ocre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 8	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre correspondant au prélèvement 4.16 (4ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+3 / Local 8	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+3 / Local 8	Plafond	Faux plafond	/	P3.18	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 8	Revêtement du mur	Peinture	rose, gris(e), Peintures + Enduit plâtre	P3.19	Résultat d'analyse	Peintures + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 9	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre correspondant au prélèvement 4.16 (4ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+3 / Local 9	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+3 / Local 9	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.18	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 9	Revêtement du mur	Peinture	rose, gris(e), Peintures + Enduit plâtre	Idem : P3.19	Résultat d'analyse	Peintures + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 10	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+3 / Local 10	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 11	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 11	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+3 / Local 11	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 11	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 11	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Colle	P3.20	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle	NON
R+3 / Local 12	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 12	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 12	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 12	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 12	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Colle	Idem : P3.20	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle	NON
R+3 / Local 13	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 13	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 13	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Plancher	Idem : P3.6	Résultat d'analyse	Ragréage + Plancher	NON
R+3 / Local 13	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 13	Vitrage	Mastic	/	P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 14	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 14	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 14	Plinthe, Porte	Peinture	vert(e)	Idem : P3.3	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 14	Revêtement de sol	Dalle de sol	moquette, , Moquette + Colle	Idem : P3.5	Résultat d'analyse	Moquette + Colle	NON
R+3 / Local 14	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Plancher	Idem : P3.6	Résultat d'analyse	Ragréage + Plancher	NON
R+3 / Local 14	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 15	Plafond	Faux plafond	/	P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 15	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 15	Plinthe, Porte	Peinture	vert(e)	P3.3	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 15	Revêtement de sol	Dalle de sol	moquette, , Moquette + Colle	P3.5	Résultat d'analyse	Moquette + Colle	NON
R+3 / Local 15	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Plancher	P3.6	Résultat d'analyse	Ragréage + Plancher	NON
R+3 / Local 15	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+3 / Local 15	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 16	Plinthe, Porte	Peinture	vert(e)	Idem : P3.3	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 16	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture jaune + Enduit plâtre	P3.4	Résultat d'analyse	Peinture jaune + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 16	Revêtement de sol	Dalle de sol	moquette, , Moquette + Colle	Idem : P3.5	Résultat d'analyse	Moquette + Colle	NON
R+3 / Local 16	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Plancher	Idem : P3.6	Résultat d'analyse	Ragréage + Plancher	NON
R+3 / Local 17	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 17	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 17	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 17	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 17	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 17	Revêtement de sol	Dalle de sol	moquette, gris(e), Moquette + Colle + Contreplaqué + Parquet (bois)	P3.22	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Contreplaqué + Parquet (bois)	NON
R+3 / Local 18	Plafond	Faux plafond	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+3 / Local 18	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 18	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Colle	Idem : P3.20	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle	NON
R+3 / Local 18	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 19	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 19	Plafond	Faux plafond	/	P3.23	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 19	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 21	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 21	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 21	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 21	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 21	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 21	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 22	Plafond	Faux plafond	, Produit correspondant au prélèvement 4.42 (4ème	/	Non amianté suite à document	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
			étage)		consulté		
R+3 / Local 22	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 22	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 22	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 22	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 22	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 23	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 23	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 23	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 23	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 23	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 24	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre correspondant au prélèvement 4.16 (4ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+3 / Local 24	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+3 / Local 24	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 24	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 25	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 25	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 25	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 25	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 25	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 25	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 26	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 26	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 26	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 26	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+3 / Local 26	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 26	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.31	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 27	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 27	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 27	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 27	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 27	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 27	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 28	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 28	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 28	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 28	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 28	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	P3.25	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 29	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 29	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 29	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 29	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 29	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 29	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 30	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 30	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 30	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 30	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 30	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 30	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+3 / Local 31	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 31	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 31	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 31	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 31	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 31	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 32	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 32	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 32	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 32	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 32	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 32	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.31	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 33	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 33	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 33	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 33	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 33	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 33	Plafond	Faux plafond	/	P3.31	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 34	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 34	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 34	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 34	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 34	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 34	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 35	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+3 / Local 35	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.23	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 35	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 36	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 36	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 36	Plafond	Faux plafond	/	P3.26	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 36	Carrelage	Colle	/	P3.27	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 36	Plinthe	Colle	/	P3.28	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 36	Faïence	Colle	/	P3.29	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 36	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture paillette + Bande + Plaque de plâtre	P3.30	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 37	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 37	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 37	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 37	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	P3.32	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 39	Plafond	Faux plafond	, Produit correspondant au prélèvement 4.15 (4ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+3 / Local 39	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 39	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 39	Carrelage	Colle	/	Idem : P3.27	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 39	Plinthe	Colle	/	Idem : P3.28	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 39	Faïence	Colle	/	Idem : P3.29	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 39	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture paillette + Bande + Plaque de plâtre	Idem : P3.30	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 40	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+3 / Local 40	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	fibreuse, noir(e)	P3.33	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 40	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	P3.34	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 40	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	P3.35	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+3 / Local 40	Revêtement du mur	Peinture	jaune, foncé(e), Peinture ocre + Enduit plâtre	P3.36	Résultat d'analyse	Peinture ocre + Enduit plâtre	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+3 / Local 41	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 41	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 41	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.26	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 42	Plafond	Faux plafond	, Produit correspondant au prélèvement 4.42 (4ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+3 / Local 42	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 42	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 42	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P3.35	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+3 / Local 42	Faïence	Colle	/	P3.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 42	Plancher	Ragréage	/	P3.38	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 44	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 44	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 45	Plafond	Faux plafond	, Produit correspondant au prélèvement 4.20 (4ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+3 / Local 45	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 45	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 45	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 45	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 45	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 45	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage des ouvrants de la fenêtre	P3.39	Résultat d'analyse	Mastic vitrage des ouvrants de la fenêtre	NON
R+3 / Local 45	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage des dormants de la fenêtre	P3.40	Résultat d'analyse	Mastic vitrage des dormants de la fenêtre	NON
R+3 / Local 46	Plafond	Faux plafond	, Produit correspondant au prélèvement 4.42 (4ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+3 / Local 46	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 46	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 46	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 46	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+3 / Local 46	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 46	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage des ouvrants de la fenêtre	Idem : P3.39	Résultat d'analyse	Mastic vitrage des ouvrants de la fenêtre	NON
R+3 / Local 46	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage des dormants de la fenêtre	Idem : P3.40	Résultat d'analyse	Mastic vitrage des dormants de la fenêtre	NON
R+3 / Local 47	Plafond	Faux plafond	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+3 / Local 47	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 47	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Colle	Idem : P3.20	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle	NON
R+3 / Local 47	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 48	Plafond	Faux plafond	, Produit correspondant au prélèvement 4.20 (4ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+3 / Local 48	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 48	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 48	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 48	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 48	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 48	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage des ouvrants de la fenêtre	Idem : P3.39	Résultat d'analyse	Mastic vitrage des ouvrants de la fenêtre	NON
R+3 / Local 48	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage des dormants de la fenêtre	Idem : P3.40	Résultat d'analyse	Mastic vitrage des dormants de la fenêtre	NON
R+3 / Local 49	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 49	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 49	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 49	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 49	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 49	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 49	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage des ouvrants de la fenêtre	Idem : P3.39	Résultat d'analyse	Mastic vitrage des ouvrants de la fenêtre	NON
R+3 / Local 49	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage des dormants de la fenêtre	Idem : P3.40	Résultat d'analyse	Mastic vitrage des dormants de la fenêtre	NON
R+3 / Local 50	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 50	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+3 / Local 50	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 50	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 50	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 50	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 51	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 51	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 51	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 51	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 51	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 51	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 52	Plafond	Faux plafond	, Produit correspondant au prélèvement 4.42 (4ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+3 / Local 52	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 52	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 52	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 52	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 52	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 53	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 53	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 53	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 53	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 53	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 53	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 54	Plafond	Faux plafond	, Produit correspondant au prélèvement 4.42 (4ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+3 / Local 54	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 54	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+3 / Local 54	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 54	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 54	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 55	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 55	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 55	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 55	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 55	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 55	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 56	Conduit	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+3 / Local 56	/	Panneau	bois,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+3 / Local 56	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+3 / Local 56	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 56	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 56	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture paillette + Enduit plâtre	Idem : P3.41	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 56	Carrelage	Colle	, Colle de carrelage + Ragréage	Idem : P3.42	Résultat d'analyse	Colle de carrelage + Ragréage	NON
R+3 / Local 56	Plinthe	Colle	/	Idem : P3.43	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 56	Faïence	Colle	/	Idem : P3.44	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 56	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.45	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 57	Conduit	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+3 / Local 57	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+3 / Local 57	/	Panneau	bois,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+3 / Local 57	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+3 / Local 57	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 57	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture paillette + Enduit plâtre	P3.41	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 57	Carrelage	Colle	, Colle de carrelage + Ragréage	P3.42	Résultat d'analyse	Colle de carrelage + Ragréage	NON
R+3 / Local 57	Plinthe	Colle	/	P3.43	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 57	Faïence	Colle	/	P3.44	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 57	Plafond	Faux plafond	/	P3.45	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 58	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 58	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 58	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 58	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 58	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 58	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 60	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 60	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 60	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 60	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 60	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 61	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 61	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 61	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 61	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 61	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 61	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 62	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 62	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+3 / Local 62	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 62	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 62	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 62	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 63	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 63	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 63	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 63	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 63	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 63	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 64	Plafond	Faux plafond	, Produit correspondant au prélèvement 4.42 (4ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+3 / Local 64	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 64	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 64	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 64	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 64	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 65	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P3.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 65	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 65	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 65	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 65	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 65	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 68	Plafond	Faux plafond	, Produit correspondant au prélèvement 4.42 (4ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+3 / Local 68	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Idem : P3.2	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	NON
R+3 / Local 68	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+3 / Local 68	Vitrage	Mastic	/	Idem : P3.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 68	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 68	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P3.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+3 / Local 85	Carrelage	Colle	, Colle de carrelage + Ragréage	P3.47	Résultat d'analyse	Colle de carrelage + Ragréage	NON
R+3 / Local 86	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+3 / Local 86	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 87	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+3 / Local 87	Equipement	Peinture	blanc(he), vert(e), Peintures sur radiateur	Idem : P3.7	Résultat d'analyse	Peintures sur radiateur	NON
R+3 / Local 87	Plinthe, Porte	Peinture	/	Idem : P3.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / Local 87	Revêtement de sol	Dalle de sol	moquette, , Moquette + Colle	P3.46	Résultat d'analyse	Moquette + Colle	NON
R+3 / Exterieur	Façade	Joint	/	/	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie exterieure non amiantée suite au prélèvement P2.63	NON
R+3 / Exterieur	Equipement	Peinture	vert(e)	/	Résultat d'analyse	Peinture sur rambarde non amiantée suite au prélèvement P2.14	NON
R+2 / Local 1	/	Panneau	bois,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 1	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 1	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 1	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 1	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 1	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P2.8	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 1	Mur	Revêtement	, Thibaude	Idem : P2.9	Résultat d'analyse	Thibaude	NON
R+2 / Local 1	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 1	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati aluminium (côté intérieur)	P2.12	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati aluminium (côté intérieur)	OUI
R+2 / Local 1	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 2	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 2	Plinthe	Peinture	gris(e), Peinture sur plinthe (bois)	Idem : P2.3	Résultat d'analyse	Peinture sur plinthe (bois)	NON
R+2 / Local 2	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 2	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 2	/	Panneau de cloison	plâtre, , Plaque de plâtre + Enduit blanc	Idem : P2.7	Résultat d'analyse	Plaque de plâtre + Enduit blanc	NON
R+2 / Local 2	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P2.8	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 2	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 2	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	Idem : P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON
R+2 / Local 2	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture sur panneau de bois	P2.15	Résultat d'analyse	Peinture sur panneau de bois	NON
R+2 / Local 3	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+2 / Local 3	/	Panneau	bois,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 3	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 3	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 3	Plafond	Faux plafond	/	P2.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 3	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	/	P2.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 3	Plinthe	Peinture	gris(e), Peinture sur plinthe (bois)	P2.3	Résultat d'analyse	Peinture sur plinthe (bois)	NON
R+2 / Local 3	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 3	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 3	Vitrage	Mastic	beige, Mastic porte vitrée	P2.6	Résultat d'analyse	Mastic porte vitrée	NON
R+2 / Local 3	/	Panneau de cloison	plâtre, , Plaque de plâtre + Enduit blanc	P2.7	Résultat d'analyse	Plaque de plâtre + Enduit blanc	NON
R+2 / Local 3	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	P2.8	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 3	Mur	Revêtement	, Thibaude	P2.9	Résultat d'analyse	Thibaude	NON
R+2 / Local 3	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 3	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	Idem : P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON
R+2 / Local 4	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 4	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 4	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 4	Plinthe	Peinture	gris(e), Peinture sur plinthe (bois)	Idem : P2.3	Résultat d'analyse	Peinture sur plinthe (bois)	NON
R+2 / Local 4	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 4	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 4	Vitrage	Mastic	beige, Mastic porte vitrée	Idem : P2.6	Résultat d'analyse	Mastic porte vitrée	NON
R+2 / Local 4	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P2.8	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 4	Plafond	Faux plafond	/	P2.10	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 4	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 5	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+2 / Local 5	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 5	Plinthe	Peinture	gris(e), Peinture sur plinthe (bois)	Idem : P2.3	Résultat d'analyse	Peinture sur plinthe (bois)	NON
R+2 / Local 5	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 5	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 5	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P2.8	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 5	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.10	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 5	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 5	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	Idem : P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON
R+2 / Local 5	Carrelage	Colle	, Revêtement de sol + Colle + Ragréage + Carrelage	P2.16	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage + Carrelage	NON
R+2 / Local 6	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 6	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 6	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P2.8	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 6	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 6	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, , Dalle de sol + Colle + Ragréage + Dalle béton	P2.17	Résultat d'analyse	Dalle de sol + Colle + Ragréage + Dalle béton	NON
R+2 / Local 6	Plinthe	Colle	, Plinthe Carrelage	P2.18	Résultat d'analyse	Plinthe Carrelage	NON
R+2 / Local 6	Plafond	Faux plafond	/	P2.19	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 6	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	P2.20	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+2 / Local 7	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 7	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 7	Plinthe	Peinture	gris(e), Peinture sur plinthe (bois)	Idem : P2.3	Résultat d'analyse	Peinture sur plinthe (bois)	NON
R+2 / Local 7	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 7	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 7	Vitrage	Mastic	beige, Mastic porte vitrée	Idem : P2.6	Résultat d'analyse	Mastic porte vitrée	NON
R+2 / Local 7	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P2.8	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 7	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 7	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	Idem : P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON
R+2 / Local 8	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 9	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 9	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 9	Plinthe	Peinture	gris(e), Peinture sur plinthe (bois)	Idem : P2.3	Résultat d'analyse	Peinture sur plinthe (bois)	NON
R+2 / Local 9	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 9	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 9	Vitrage	Mastic	beige, Mastic porte vitrée	Idem : P2.6	Résultat d'analyse	Mastic porte vitrée	NON
R+2 / Local 9	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P2.8	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 9	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 9	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture sur panneau de bois	Idem : P2.15	Résultat d'analyse	Peinture sur panneau de bois	NON
R+2 / Local 10	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 10	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 10	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 10	Plinthe	Peinture	gris(e), Peinture sur plinthe (bois)	Idem : P2.3	Résultat d'analyse	Peinture sur plinthe (bois)	NON
R+2 / Local 10	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 10	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P2.8	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 10	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 10	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture sur panneau de bois	Idem : P2.15	Résultat d'analyse	Peinture sur panneau de bois	NON
R+2 / Local 10	Revêtement de sol	Lé plastique	, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	P2.21	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+2 / Local 11	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 11	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 11	Plinthe	Peinture	gris(e), Peinture sur plinthe (bois)	Idem : P2.3	Résultat d'analyse	Peinture sur plinthe (bois)	NON
R+2 / Local 11	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 11	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 11	Vitrage	Mastic	beige, Mastic porte vitrée	Idem : P2.6	Résultat d'analyse	Mastic porte vitrée	NON
R+2 / Local 11	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P2.8	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 11	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 11	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	Idem : P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON
R+2 / Local 11	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture sur panneau de bois	Idem : P2.15	Résultat d'analyse	Peinture sur panneau de bois	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 12	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 12	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.1	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 12	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 12	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 12	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P2.8	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 12	Mur	Revêtement	, Thibaude	Idem : P2.9	Résultat d'analyse	Thibaude	NON
R+2 / Local 12	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 12	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	Idem : P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON
R+2 / Local 12	Plafond	Faux plafond	blanc(he)	P2.23	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 12	Plafond	Faux plafond	laine de roche, , Laine minerale + Feutrine	P2.24	Résultat d'analyse	Laine minerale + Feutrine	NON
R+2 / Local 12	Revêtement de sol	Lé plastique	gris(e), Revêtement de sol + Colle + Ragréage + Plâtre	P2.25	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage + Plâtre	NON
R+2 / Local 13	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 13	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 13	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 13	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P2.8	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 13	Mur	Revêtement	, Thibaude	Idem : P2.9	Résultat d'analyse	Thibaude	NON
R+2 / Local 13	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 13	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	Idem : P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON
R+2 / Local 13bis	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 13bis	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 13bis	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 13bis	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P2.8	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 13bis	Mur	Revêtement	, Thibaude	Idem : P2.9	Résultat d'analyse	Thibaude	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 13bis	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 13bis	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	Idem : P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON
R+2 / Local 14	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 14	Revêtement de sol	Lé plastique	vert(e), Revêtement de sol + Colle noire + Colle jaune + Ragréage	P2.22	Résultat d'analyse	Revêtement de sol (non amianté) + Colle noire + Colle jaune + Ragréage (amiantés)	OUI
R+2 / Local 15	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 16	Plafond	Faux plafond	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 16	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 16	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+2 / Local 16	Plinthe	Peinture	gris(e), Peinture sur plinthe (bois)	Idem : P2.3	Résultat d'analyse	Peinture sur plinthe (bois)	NON
R+2 / Local 16	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 16	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P2.8	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 16	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 16	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	P2.31	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	OUI
R+2 / Local 16	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 16	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, noir(e), Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	P2.33	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	NON
R+2 / Local 16	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Dalle béton	Idem : P2.34	Résultat d'analyse	Ragréage + Dalle béton	NON
R+2 / Local 16	Plafond	Peinture	noir(e)	Idem : P2.44	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 17	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 17	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 17	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
					nature		
R+2 / Local 17	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	/	Idem : P2.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 17	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 17	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 17	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P2.8	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 17	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 17	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	Idem : P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON
R+2 / Local 17	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.26	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 17	Mur	Revêtement	, Papier peint paillette + Enduit plâtre	P2.30	Résultat d'analyse	Papier peint paillette + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 17	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 17	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Dalle béton	Idem : P2.34	Résultat d'analyse	Ragréage + Dalle béton	NON
R+2 / Local 18	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 18	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 18	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 18	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	/	Idem : P2.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 18	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 18	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 18	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P2.8	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 18	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 18	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	Idem : P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON
R+2 / Local 18	Plafond	Faux plafond	/	P2.26	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 18	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 18	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Dalle béton	Idem : P2.34	Résultat d'analyse	Ragréage + Dalle béton	NON
R+2 / Local 19	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 19	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+2 / Local 19	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 19	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 19	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.19	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 19	Carrelage	Colle	/	P2.27	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 19	Faïence	Colle	/	P2.28	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 19	Cloison	Peinture	, Peinture paillette + Enduit plâtre	P2.29	Résultat d'analyse	Peinture paillette + Enduit plâtre	OUI
R+2 / Local 20	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 21	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 21	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+2 / Local 21	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 21	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 21	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 21	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	Idem : P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON
R+2 / Local 21	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.26	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 21	Mur	Revêtement	, Papier peint paillette + Enduit plâtre	Idem : P2.30	Résultat d'analyse	Papier peint paillette + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 21	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 21	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Dalle béton	P2.34	Résultat d'analyse	Ragréage + Dalle béton	NON
R+2 / Local 21	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre + Papier peint	P2.35	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre + Papier peint	NON
R+2 / Local 22	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+2 / Local 22	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 22	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 22	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.26	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 22	Mur	Revêtement	, Papier peint paillette + Enduit plâtre	Idem : P2.30	Résultat d'analyse	Papier peint paillette + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 22	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, noir(e), Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	Idem : P2.33	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	NON
R+2 / Local 22	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	P2.37	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+2 / Local 23	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 23	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 23	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.10	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 23	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 23	Mur	Revêtement	, Papier peint paillette + Enduit plâtre	Idem : P2.30	Résultat d'analyse	Papier peint paillette + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 23	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 23	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, noir(e), Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	Idem : P2.33	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	NON
R+2 / Local 24	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 24	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 24	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 24	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 24	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	Idem : P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON
R+2 / Local 24	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.26	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 24	Mur	Revêtement	, Papier peint paillette + Enduit plâtre	Idem : P2.30	Résultat d'analyse	Papier peint paillette + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 24	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 24	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Dalle béton	Idem : P2.34	Résultat d'analyse	Ragréage + Dalle béton	NON
R+2 / Local 24	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre + Papier peint	Idem : P2.35	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre + Papier peint	NON
R+2 / Local 25	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème	/	Non amianté suite à document	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
			étage)		consulté		
R+2 / Local 25	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 25	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 25	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.10	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 25	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 25	Mur	Revêtement	, Papier peint paillette + Enduit plâtre	Idem : P2.30	Résultat d'analyse	Papier peint paillette + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 25	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 25	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, noir(e), Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	Idem : P2.33	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	NON
R+2 / Local 26	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+2 / Local 26	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 26	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 26	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.10	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 26	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 26	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	Idem : P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON
R+2 / Local 26	Mur	Revêtement	, Papier peint paillette + Enduit plâtre	Idem : P2.30	Résultat d'analyse	Papier peint paillette + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 26	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 26	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, noir(e), Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	Idem : P2.33	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	NON
R+2 / Local 27	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+2 / Local 27	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 27	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 27	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.10	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 27	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 27	Mur	Revêtement	, Papier peint paillette + Enduit plâtre	Idem : P2.30	Résultat d'analyse	Papier peint paillette + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 27	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 27	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle + 2 x Ragréage + Parquet bois	P2.36	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + 2 x Ragréage + Parquet bois	NON
R+2 / Local 28	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+2 / Local 28	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 28	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 28	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 28	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	Idem : P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON
R+2 / Local 28	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.26	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 28	Mur	Revêtement	, Papier peint paillette + Enduit plâtre	Idem : P2.30	Résultat d'analyse	Papier peint paillette + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 28	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 28	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, noir(e), Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	Idem : P2.33	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	NON
R+2 / Local 29	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+2 / Local 29	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 29	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 29	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 29	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.26	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 29	Mur	Revêtement	, Papier peint paillette + Enduit plâtre	Idem : P2.30	Résultat d'analyse	Papier peint paillette + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 29	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 29	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, noir(e), Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	Idem : P2.33	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	NON
R+2 / Local 30	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+2 / Local 30	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
						aux prélèvement P2.29 et P2.31	
R+2 / Local 30	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 30	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 30	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	Idem : P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON
R+2 / Local 30	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.26	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 30	Mur	Revêtement	, Papier peint paillette + Enduit plâtre	Idem : P2.30	Résultat d'analyse	Papier peint paillette + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 30	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 30	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, noir(e), Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	Idem : P2.33	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	NON
R+2 / Local 31	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+2 / Local 31	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 31	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 31	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 31	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.26	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 31	Mur	Revêtement	, Papier peint paillette + Enduit plâtre	Idem : P2.30	Résultat d'analyse	Papier peint paillette + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 31	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 31	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, noir(e), Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	Idem : P2.33	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	NON
R+2 / Local 32	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+2 / Local 32	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 32	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 32	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.10	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 32	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 32	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	Idem : P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 32	Mur	Revêtement	, Papier peint paillette + Enduit plâtre	Idem : P2.30	Résultat d'analyse	Papier peint paillette + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 32	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 32	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, noir(e), Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	Idem : P2.33	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	NON
R+2 / Local 33	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+2 / Local 33	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 33	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 33	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 33	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.26	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 33	Mur	Revêtement	, Papier peint paillette + Enduit plâtre	Idem : P2.30	Résultat d'analyse	Papier peint paillette + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 33	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 33	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, noir(e), Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	Idem : P2.33	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	NON
R+2 / Local 34	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+2 / Local 34	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 34	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 34	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 34	Vitrage	Mastic	, Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	Idem : P2.13	Résultat d'analyse	Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur)	NON
R+2 / Local 34	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.26	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 34	Mur	Revêtement	, Papier peint paillette + Enduit plâtre	Idem : P2.30	Résultat d'analyse	Papier peint paillette + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 34	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 34	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, noir(e), Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	Idem : P2.33	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	NON
R+2 / Local 35	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 35	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 35	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 35	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.10	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 35	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 35	Mur	Revêtement	, Papier peint paillette + Enduit plâtre	Idem : P2.30	Résultat d'analyse	Papier peint paillette + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 35	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 35	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, noir(e), Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	Idem : P2.33	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	NON
R+2 / Local 36	Plafond	Faux plafond	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 36	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+2 / Local 36	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 36	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 36	Carrelage	Colle	, Colle de carrelage + Ragréage	P2.38	Résultat d'analyse	Colle de carrelage + Ragréage	NON
R+2 / Local 36	Plinthe	Colle	, Plinthe carrelage	P2.39	Résultat d'analyse	Plinthe carrelage	NON
R+2 / Local 36	Faïence	Colle	/	P2.40	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 36	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture paillette	P2.41	Résultat d'analyse	Peinture paillette	NON
R+2 / Local 36	Porte	Peinture	bleu(e), clair(e)	P2.42	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 37	/	Panneau	bois,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 37	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 37	Vitrage	Mastic	, Mastic porte vitrée	Idem : P2.45	Résultat d'analyse	Mastic porte vitrée	NON
R+2 / Local 38	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 39	Plafond	Faux plafond	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
					nature		
R+2 / Local 39	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 39	Carrelage	Colle	, Colle de carrelage + Ragréage	P2.43	Résultat d'analyse	Colle de carrelage + Ragréage	NON
R+2 / Local 40	Conduit	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 40	Plafond	Faux plafond	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 40	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 41	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+2 / Local 41	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 41	Plinthe	Peinture	gris(e), Peinture sur plinthe (bois)	Idem : P2.3	Résultat d'analyse	Peinture sur plinthe (bois)	NON
R+2 / Local 41	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 41	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P2.8	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 41	Plafond	Peinture	, Peinture + Enduit au plafond	Idem : P2.11	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit au plafond	NON
R+2 / Local 41	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P2.31	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	OUI
R+2 / Local 41	Plinthe	Peinture	blanc(he), Plinthe bois	Idem : P2.32	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 41	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, noir(e), Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	Idem : P2.33	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre	NON
R+2 / Local 41	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Dalle béton	Idem : P2.34	Résultat d'analyse	Ragréage + Dalle béton	NON
R+2 / Local 41	Plafond	Peinture	noir(e)	P2.44	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 41	Vitrage	Mastic	, Mastic porte vitrée	P2.45	Résultat d'analyse	Mastic porte vitrée	NON
R+2 / Local 42	Cloison, Revêtement du mur	Peinture	/	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de peintures amiantées suite aux prélèvement P2.29 et P2.31	OUI
R+2 / Local 42	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 42	Vitrage	Mastic	, Mastic porte vitrée	Idem : P2.45	Résultat d'analyse	Mastic porte vitrée	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 43	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 43	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 43	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, , Dalle de sol + Colle + Ragréage	P2.46	Résultat d'analyse	Dalle de sol + Colle + Ragréage	NON
R+2 / Local 43	Plinthe	Peinture	rouge, Plinthe bois	P2.47	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 43	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	P2.48	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 43	Poutre	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P2.49	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 43	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P2.50	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 44	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 44	/	Panneau	bois,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 44	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 44	Poutre	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P2.49	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 44	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P2.50	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 44	Plancher	Ragréage	/	P2.51	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 44	Vitrage	Mastic	, Mastic de vitrage + Peinture rouge	Idem : P2.56	Résultat d'analyse	Mastic de vitrage + Peinture rouge	NON
R+2 / Local 44	Vitrage	Mastic	/	P2.58	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 45	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 45	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 45	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, , Dalle de sol + Colle + Ragréage	Idem : P2.46	Résultat d'analyse	Dalle de sol + Colle + Ragréage	NON
R+2 / Local 45	Plinthe	Peinture	rouge, Plinthe bois	Idem : P2.47	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 45	Poutre	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	P2.49	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 45	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	P2.50	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 45	Plancher	Ragréage	/	Idem : P2.51	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 45	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, beige, Dalle de sol + Colle + Ragréage	P2.52	Résultat d'analyse	Dalle de sol + Colle + Ragréage	NON
R+2 / Local 45	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Peinture + Bande + Plaque de plâtre	P2.54	Résultat d'analyse	Peinture + Bande + Plaque de plâtre	OUI

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 45	Vitrage	Mastic	, Mastic de vitrage + Peinture rouge	Idem : P2.56	Résultat d'analyse	Mastic de vitrage + Peinture rouge	NON
R+2 / Local 46	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 46	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P2.48	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 46	Poutre	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P2.49	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 46	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P2.50	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 46	Plancher	Ragréage	/	Idem : P2.51	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 46	Revêtement du mur	Peinture	noir(e), Peinture sur soubassement	P2.57	Résultat d'analyse	Peinture sur soubassement	NON
R+2 / Local 46	Vitrage	Mastic	/	Idem : P2.58	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 47	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 47	/	Panneau	bois,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 47	Plinthe	Peinture	rouge, Plinthe bois	Idem : P2.47	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 47	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P2.48	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 47	Poutre	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P2.49	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 47	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P2.50	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 47	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, , Dalle de sol + Colle noire + Ragréage	P2.55	Résultat d'analyse	Dalle de sol (amiantée) + Colle noire + Ragréage (amiantés)	OUI
R+2 / Local 47	Vitrage	Mastic	, Mastic de vitrage + Peinture rouge	P2.56	Résultat d'analyse	Mastic de vitrage + Peinture rouge	NON
R+2 / Local 47	Vitrage	Mastic	/	Idem : P2.58	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 48	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P2.48	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 49	Plinthe	Peinture	rouge, Plinthe bois	Idem : P2.47	Résultat d'analyse	Plinthe bois	NON
R+2 / Local 49	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P2.48	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 49	Poutre	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P2.49	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 49	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P2.50	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 49	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, noir(e), Dalle de sol + Colle + Ragréage	P2.53	Résultat d'analyse	Dalle de sol + Colle + Ragréage	NON
R+2 / Local 49	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Peinture + Bande + Plaque de plâtre	Idem : P2.54	Résultat d'analyse	Peinture + Bande + Plaque de plâtre	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 50	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 50	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 50	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P2.37	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+2 / Local 50	Plafond	Faux plafond	blanc(he)	P2.59	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 50	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, , Dalle de sol + Colle jaune + Colle noire + Parquet bois (sous moquette)	P2.60	Résultat d'analyse	Dalle de sol + Colle jaune (amiantés) + Colle noire (amiantée) + Parquet bois (ne contient pas d'amiante par nature)	OUI
R+2 / Local 50	Mur	Revêtement	, Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	P2.61	Résultat d'analyse	Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 51	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de dalles de sol rouge + Colle jaune sous moquette suite au prélèvement P2.60	OUI
R+2 / Local 51	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 51	Plafond	Faux plafond	blanc(he)	Idem : P2.59	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 51	Mur	Revêtement	, Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	Idem : P2.61	Résultat d'analyse	Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 52	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de dalles de sol rouge + Colle jaune sous moquette suite au prélèvement P2.60	OUI
R+2 / Local 52	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 52	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 52	Mur	Revêtement	, Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	Idem : P2.61	Résultat d'analyse	Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 52	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Colle sur plancher bois	P2.62	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle sur plancher bois	NON
R+2 / Local 53	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de dalles de sol rouge + Colle jaune sous moquette suite au prélèvement P2.60	OUI
R+2 / Local 53	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 53	Plafond	Faux plafond	blanc(he)	Idem : P2.59	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 53	Mur	Revêtement	, Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	Idem : P2.61	Résultat d'analyse	Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 54	Conduit	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 54	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 54	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 54	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P2.37	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+2 / Local 54	Faïence	Colle	/	P2.64	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 54	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Colle + Carrelage + Ragréage	P2.65	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Carrelage + Ragréage	NON
R+2 / Local 55	Conduit	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 55	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 55	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 55	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P2.37	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+2 / Local 55	Faïence	Colle	/	Idem : P2.64	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 55	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Colle + Carrelage + Ragréage	Idem : P2.65	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Carrelage + Ragréage	NON
R+2 / Local 56	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de dalles de sol rouge + Colle jaune sous moquette suite au prélèvement P2.60	OUI
R+2 / Local 56	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 56	Plafond	Faux plafond	blanc(he)	Idem : P2.59	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 56	Mur	Revêtement	, Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	Idem : P2.61	Résultat d'analyse	Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 58	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 58	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de dalles de sol rouge + Colle jaune sous moquette suite au prélèvement P2.60	OUI
R+2 / Local 58	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 58	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 58	Mur	Revêtement	, Thibaude	Idem : P2.9	Résultat d'analyse	Thibaude	NON
R+2 / Local 58	Mur	Revêtement	, Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	Idem : P2.61	Résultat d'analyse	Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 58	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle	P2.66	Résultat d'analyse	Moquette + Colle	NON
R+2 / Local 58	Plafond	Flocage	blanc(he)	P2.67	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 59	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de dalles de sol rouge + Colle	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
						jaune sous moquette suite au prélèvement P2.60	
R+2 / Local 59	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 59	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 59	Mur	Revêtement	, Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	Idem : P2.61	Résultat d'analyse	Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 59	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle	Idem : P2.66	Résultat d'analyse	Moquette + Colle	NON
R+2 / Local 60	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de dalles de sol rouge + Colle jaune sous moquette suite au prélèvement P2.60	OUI
R+2 / Local 60	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 60	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 60	Mur	Revêtement	, Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	Idem : P2.61	Résultat d'analyse	Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 60	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle	Idem : P2.66	Résultat d'analyse	Moquette + Colle	NON
R+2 / Local 61	Conduit	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 61	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 61	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 61	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P2.37	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+2 / Local 61	Faïence	Colle	/	Idem : P2.64	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 61	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Colle + Carrelage + Ragréage	Idem : P2.65	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Carrelage + Ragréage	NON
R+2 / Local 62	Conduit	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 62	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 62	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 62	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P2.37	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+2 / Local 62	Faïence	Colle	/	Idem : P2.64	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 62	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Colle + Carrelage + Ragréage	Idem : P2.65	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Carrelage + Ragréage	NON
R+2 / Local 63	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 63	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de dalles de sol rouge + Colle jaune sous moquette suite au prélèvement P2.60	OUI
R+2 / Local 63	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 63	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 63	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P2.37	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+2 / Local 63	Mur	Revêtement	, Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	Idem : P2.61	Résultat d'analyse	Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 63	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle	Idem : P2.66	Résultat d'analyse	Moquette + Colle	NON
R+2 / Local 63	Plafond	Flocage	blanc(he)	Idem : P2.67	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 63	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle + Aggloméré + Carrelage	Idem : P2.68	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Aggloméré + Carrelage	NON
R+2 / Local 64	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 64	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de dalles de sol rouge + Colle jaune sous moquette suite au prélèvement P2.60	OUI
R+2 / Local 64	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 64	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 64	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P2.37	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+2 / Local 64	Mur	Revêtement	, Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	Idem : P2.61	Résultat d'analyse	Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 64	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle	Idem : P2.66	Résultat d'analyse	Moquette + Colle	NON
R+2 / Local 64	Plafond	Flocage	blanc(he)	Idem : P2.67	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 64	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle + Aggloméré + Carrelage	Idem : P2.68	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Aggloméré + Carrelage	NON
R+2 / Local 64	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.69	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 65	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de dalles de sol rouge + Colle jaune sous moquette suite au prélèvement P2.60	OUI
R+2 / Local 65	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 65	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P2.37	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+2 / Local 65	Mur	Revêtement	, Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	Idem : P2.61	Résultat d'analyse	Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 65	Plafond	Flocage	blanc(he)	Idem : P2.67	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 65	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle + Aggloméré + Carrelage	P2.68	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Aggloméré + Carrelage	NON
R+2 / Local 66	Mur	Revêtement	, Thibaude	Idem : P2.9	Résultat d'analyse	Thibaude	NON
R+2 / Local 66	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle	Idem : P2.66	Résultat d'analyse	Moquette + Colle	NON
R+2 / Local 66	Plafond	Faux plafond	/	P2.69	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 67	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 67	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de dalles de sol rouge + Colle jaune sous moquette suite au prélèvement P2.60	OUI
R+2 / Local 67	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 67	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 67	Mur	Revêtement	, Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	Idem : P2.61	Résultat d'analyse	Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 67	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	, Revêtement de sol + Colle + Ragréage sur plancher bois	Idem : P2.71	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage sur plancher bois	NON
R+2 / Local 68	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 68	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de dalles de sol rouge + Colle jaune sous moquette suite au prélèvement P2.60	OUI
R+2 / Local 68	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 68	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 68	Mur	Revêtement	, Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	Idem : P2.61	Résultat d'analyse	Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 68	Clapet/volet coupe-feu	Clapet coupe-feu	, Clapet coupe feu + Joint fibreux	P2.70	Résultat d'analyse	Clapet coupe feu + Joint fibreux	NON
R+2 / Local 68	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	, Revêtement de sol + Colle + Ragréage sur plancher bois	P2.71	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage sur plancher bois	NON
R+2 / Local 69	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 69	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de dalles de sol rouge + Colle jaune sous moquette suite au prélèvement P2.60	OUI
R+2 / Local 69	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 69	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 69	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P2.37	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+2 / Local 69	Mur	Revêtement	, Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	Idem : P2.61	Résultat d'analyse	Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 69	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle	Idem : P2.66	Résultat d'analyse	Moquette + Colle	NON
R+2 / Local 69	Plafond	Flocage	blanc(he)	Idem : P2.67	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 69	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle + Aggloméré + Carrelage	Idem : P2.68	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Aggloméré + Carrelage	NON
R+2 / Local 69	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.69	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 70	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 70	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de dalles de sol rouge + Colle jaune sous moquette suite au prélèvement P2.60	OUI
R+2 / Local 70	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 70	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 70	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P2.37	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+2 / Local 70	Mur	Revêtement	, Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	Idem : P2.61	Résultat d'analyse	Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 70	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle	Idem : P2.66	Résultat d'analyse	Moquette + Colle	NON
R+2 / Local 70	Plafond	Flocage	blanc(he)	Idem : P2.67	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 70	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle + Aggloméré + Carrelage	Idem : P2.68	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Aggloméré + Carrelage	NON
R+2 / Local 70	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.69	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 71	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 71	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de dalles de sol rouge + Colle jaune sous moquette suite au prélèvement P2.60	OUI
R+2 / Local 71	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 71	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 71	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P2.37	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+2 / Local 71	Mur	Revêtement	, Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	Idem : P2.61	Résultat d'analyse	Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 71	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle	Idem : P2.66	Résultat d'analyse	Moquette + Colle	NON
R+2 / Local 71	Plafond	Flocage	blanc(he)	Idem : P2.67	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 71	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle + Aggloméré + Carrelage	Idem : P2.68	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Aggloméré + Carrelage	NON
R+2 / Local 71	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.69	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 72	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 72	Revêtement de sol	Dalle de sol	rouge	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de dalles de sol rouge + Colle jaune sous moquette suite au prélèvement P2.60	OUI
R+2 / Local 72	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 72	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur	Idem : P2.5	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur	NON
R+2 / Local 72	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P2.37	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+2 / Local 72	Mur	Revêtement	, Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	Idem : P2.61	Résultat d'analyse	Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre	NON
R+2 / Local 72	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle	Idem : P2.66	Résultat d'analyse	Moquette + Colle	NON
R+2 / Local 72	Plafond	Flocage	blanc(he)	Idem : P2.67	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 72	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	, Moquette + Colle + Aggloméré + Carrelage	Idem : P2.68	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Aggloméré + Carrelage	NON
R+2 / Local 72	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P2.69	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 73	Conduit	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 73	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 73	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 73	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P2.37	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+2 / Local 73	Faïence	Colle	/	Idem : P2.64	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 73	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Colle + Carrelage + Ragréage	Idem : P2.65	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Carrelage + Ragréage	NON
R+2 / Local 74	Conduit	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 74	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+2 / Local 74	Porte, Fenêtre	Peinture	blanc(he)	Idem : P2.4	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Local 74	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P2.37	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+2 / Local 74	Faïence	Colle	/	Idem : P2.64	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Local 74	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Colle + Carrelage + Ragréage	Idem : P2.65	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Carrelage + Ragréage	NON
R+2 / Exterieur	Equipement	Peinture	vert(e), Peinture sur garde-corps fenêtre	P2.14	Résultat d'analyse	Peinture sur garde-corps fenêtre	NON
R+2 / Exterieur	Façade	Joint	ciment,	P2.63	Résultat d'analyse	/	NON
R+2	Dalle de sol	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire amiantée suite aux prélèvements P2.22, P2.55 et P2.60	OUI
R+4 / Local 1	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 1	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Colle + Ragréage	P4.1	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 1	Plafond	Faux plafond	/	P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 1	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	P4.3	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 1	Vitrage	Mastic	, Mastic + Peinture blanche sur ancien bati fenêtre	P4.4	Résultat d'analyse	Mastic + Peinture blanche sur ancien bati fenêtre	NON
R+4 / Local 1	Vitrage	Mastic	/	P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 1	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Papier peint	Idem : P4.6	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Papier peint	NON
R+4 / Local 2	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P4.1	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 2	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 2	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.3	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 2	Vitrage	Mastic	, Mastic + Peinture blanche sur ancien bati fenêtre	Idem : P4.4	Résultat d'analyse	Mastic + Peinture blanche sur ancien bati fenêtre	NON
R+4 / Local 2	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Papier peint	Idem : P4.6	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Papier peint	NON
R+4 / Local 3	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 3	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.3	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 3	Vitrage	Mastic	, Mastic + Peinture blanche sur ancien bati fenêtre	Idem : P4.4	Résultat d'analyse	Mastic + Peinture blanche sur ancien bati fenêtre	NON
R+4 / Local 3	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 3	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Papier peint	Idem : P4.6	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Papier peint	NON
R+4 / Local 3	Plancher	Ragréage	, Ragréage + sous-couche fibreuse marron	P4.8	Résultat d'analyse	Ragréage + sous-couche fibreuse marron	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Local 3	Cloison	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + papier peint en allège de fenêtre	P4.9	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + papier peint en allège de fenêtre	NON
R+4 / Local 4	Plafond	Faux plafond	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 4	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 4	Vitrage	Mastic	, Mastic + Peinture blanche sur ancien bati fenêtre	Idem : P4.4	Résultat d'analyse	Mastic + Peinture blanche sur ancien bati fenêtre	NON
R+4 / Local 4	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Papier peint	P4.6	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Papier peint	NON
R+4 / Local 4	Plancher	Ragréage	/	P4.7	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 4	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Peinture + Bande + Plaque de plâtre	Idem : P4.16	Résultat d'analyse	Peinture + Bande + Plaque de plâtre	NON
R+4 / Local 4	Cloison	Peinture	, Peinture paillette + Plaque de plâtre	P4.18	Résultat d'analyse	Peinture paillette + Plaque de plâtre	NON
R+4 / Local 5	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 5	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.3	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 5	Vitrage	Mastic	, Mastic + Peinture blanche sur ancien bati fenêtre	Idem : P4.4	Résultat d'analyse	Mastic + Peinture blanche sur ancien bati fenêtre	NON
R+4 / Local 5	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 5	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Papier peint	Idem : P4.6	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Papier peint	NON
R+4 / Local 5	Plancher	Ragréage	, Ragréage + sous-couche fibreuse marron	Idem : P4.8	Résultat d'analyse	Ragréage + sous-couche fibreuse marron	NON
R+4 / Local 5	Cloison	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + papier peint en allège de fenêtre	Idem : P4.9	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + papier peint en allège de fenêtre	NON
R+4 / Local 6	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Papier peint	Idem : P4.6	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Papier peint	NON
R+4 / Local 6	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage	P4.10	Résultat d'analyse	Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 6	Plinthe	Colle	/	P4.11	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 6	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture paillette	P4.12	Résultat d'analyse	Peinture paillette	NON
R+4 / Local 6	Faïence	Colle	/	P4.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 6	Mur	Enduit	ciment, , Enduit ciment en sous-couche de la faïence	P4.14	Résultat d'analyse	Enduit ciment en sous-couche de la faïence	NON
R+4 / Local 6	Plafond	Faux plafond	/	P4.15	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 7	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 7	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Papier peint	Idem : P4.6	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Papier peint	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Local 7	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage	Idem : P4.10	Résultat d'analyse	Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 7	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Peinture + Bande + Plaque de plâtre	P4.16	Résultat d'analyse	Peinture + Bande + Plaque de plâtre	NON
R+4 / Local 7	/	Isolant	/	P4.17	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 9	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 9	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 9	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.3	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 9	Vitrage	Mastic	, Mastic + Peinture blanche sur ancien bati fenêtre	Idem : P4.4	Résultat d'analyse	Mastic + Peinture blanche sur ancien bati fenêtre	NON
R+4 / Local 9	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 9	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Papier peint	Idem : P4.6	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Papier peint	NON
R+4 / Local 9	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, beige, Dalle de sol beige + Colle + Ragréage	P4.19	Résultat d'analyse	Dalle de sol beige + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 10	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 10	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.3	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 10	Vitrage	Mastic	, Mastic + Peinture blanche sur ancien bati fenêtre	Idem : P4.4	Résultat d'analyse	Mastic + Peinture blanche sur ancien bati fenêtre	NON
R+4 / Local 10	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 10	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Papier peint	Idem : P4.6	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Papier peint	NON
R+4 / Local 10	Plancher	Ragréage	/	P4.22	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 11	Plafond	Faux plafond	/	P4.20	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 11	Plancher	Ragréage	/	P4.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 12	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 12	Plafond	Faux plafond	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 12	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 12	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.3	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 12	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Papier peint	Idem : P4.6	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Papier peint	NON
R+4 / Local 12	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), Dalle de sol grise marbrée + Colle +	P4.23	Résultat d'analyse	Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
			Ragréage				
R+4 / Local 13	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 13	Plafond	Faux plafond	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 13	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 13	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.3	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 13	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Papier peint	Idem : P4.6	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Papier peint	NON
R+4 / Local 13	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage	Idem : P4.23	Résultat d'analyse	Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 14	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 14	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Papier peint	Idem : P4.6	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Papier peint	NON
R+4 / Local 15	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 15	Plafond	Faux plafond	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 15	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 15	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.3	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 15	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Papier peint	Idem : P4.6	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Papier peint	NON
R+4 / Local 15	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage	Idem : P4.23	Résultat d'analyse	Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 16	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 16	Plafond	Faux plafond	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 16	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 16	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.3	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 16	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Papier peint	Idem : P4.6	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Papier peint	NON
R+4 / Local 16	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage	Idem : P4.23	Résultat d'analyse	Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 17	Plafond	Faux plafond	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Local 17	Revêtement de sol	Lé plastique	gris(e), Revêtement de sol + Colle + Ragréage	P4.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 17	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 17	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 18	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 18	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage	Idem : P4.23	Résultat d'analyse	Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 18	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 18	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 18	Evier	Plaque bitumineuse	bitumineuse,	P4.28	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 18	Faïence	Colle	/	P4.29	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 19	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 19	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 19	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 19	Plancher	Ragréage	, Moquette + Ragréage	P4.27	Résultat d'analyse	Moquette + Ragréage	NON
R+4 / Local 20	Plafond	Faux plafond	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 20	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Papier peint	Idem : P4.6	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Papier peint	NON
R+4 / Local 20	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage	Idem : P4.10	Résultat d'analyse	Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 20	Plinthe	Colle	/	Idem : P4.11	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 20	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture paillette	Idem : P4.12	Résultat d'analyse	Peinture paillette	NON
R+4 / Local 20	Faïence	Colle	/	Idem : P4.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 20	Mur	Enduit	ciment, , Enduit ciment en sous-couche de la faïence	Idem : P4.14	Résultat d'analyse	Enduit ciment en sous-couche de la faïence	NON
R+4 / Local 20	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.15	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 21	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 21	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 21	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Local 21	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 22	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 22	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 22	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 22	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 23	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 23	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 23	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 23	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 24	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 24	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 24	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 24	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 25	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 25	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 25	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 25	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 26	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 26	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 26	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 26	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 26	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	P4.30	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 27	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 27	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 27	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Local 27	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 27	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	P4.31	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 28	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 28	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 28	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 28	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 29	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 29	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 29	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 29	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 30	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 30	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 30	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 30	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 31	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 31	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 31	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 31	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 32	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 32	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 32	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 32	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 33	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 33	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 33	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Local 33	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 34	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 34	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 34	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 34	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 35	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 35	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 35	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 35	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 36	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 36	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 36	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 36	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 36	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	P4.32	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 37	Plafond	Faux plafond	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 37	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Papier peint	Idem : P4.6	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Papier peint	NON
R+4 / Local 37	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage	Idem : P4.10	Résultat d'analyse	Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 37	Plinthe	Colle	/	Idem : P4.11	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 37	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture paillette	Idem : P4.12	Résultat d'analyse	Peinture paillette	NON
R+4 / Local 37	Faïence	Colle	/	Idem : P4.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 37	Mur	Enduit	ciment, , Enduit ciment en sous-couche de la faïence	Idem : P4.14	Résultat d'analyse	Enduit ciment en sous-couche de la faïence	NON
R+4 / Local 37	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.15	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 38	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 38	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Local 39	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 40	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 40	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 40	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 41	Conduit	Calorifugeage	laine de roche, , Calorifugeage Laine de roche + Enveloppe PVC	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 41	Clapet/volet coupe-feu	Clapet coupe-feu	plâtreux,	P4.33	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 41	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	P4.34	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+4 / Local 41	Revêtement de sol	Dalle de sol	bleu(e), clair(e), Dalle de sol bleue ciel + Colle + Ragréage	P4.35	Résultat d'analyse	Dalle de sol bleue ciel + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 41	Plafond	Faux plafond	/	P4.36	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 41	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 41	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 43	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 43	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P4.34	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+4 / Local 43	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.36	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 43	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 43	Revêtement de sol	Dalle de sol	orange, Dalle de sol orange à motifs + Colle + Ragréage	P4.38	Résultat d'analyse	Dalle de sol orange à motifs + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 43	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 44	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 44	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P4.32	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 44	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P4.34	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+4 / Local 44	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.36	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 44	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 44	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 45	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P4.34	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+4 / Local 45	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.36	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Local 45	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 45	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 45	Revêtement de sol	Dalle de sol	moquette, rouge, Moquette + Colle + Ragréage	Idem : P4.40	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 45	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit mural + Papier peint	Idem : P4.41	Résultat d'analyse	Enduit mural + Papier peint	NON
R+4 / Local 46	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P4.34	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+4 / Local 46	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.36	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 46	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 46	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 46	Revêtement de sol	Dalle de sol	moquette, rouge, Moquette + Colle + Ragréage	P4.40	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 46	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit mural + Papier peint	Idem : P4.41	Résultat d'analyse	Enduit mural + Papier peint	NON
R+4 / Local 47	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 47	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 47	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 47	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 47	Revêtement de sol	Dalle de sol	moquette, rouge, Moquette + Colle + Ragréage	Idem : P4.40	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 47	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit mural + Papier peint	P4.41	Résultat d'analyse	Enduit mural + Papier peint	NON
R+4 / Local 48	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 48	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 48	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P4.32	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 48	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 48	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 48	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit mural + Papier peint	Idem : P4.41	Résultat d'analyse	Enduit mural + Papier peint	NON
R+4 / Local 49	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 49	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 49	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P4.32	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Local 49	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 49	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 49	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit mural + Papier peint	Idem : P4.41	Résultat d'analyse	Enduit mural + Papier peint	NON
R+4 / Local 49	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Colle + Contreplaqué	Idem : P4.43	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Contreplaqué	NON
R+4 / Local 50	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P4.32	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 50	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit mural + Papier peint	Idem : P4.41	Résultat d'analyse	Enduit mural + Papier peint	NON
R+4 / Local 50	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.42	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 50	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Colle + Contreplaqué	Idem : P4.43	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Contreplaqué	NON
R+4 / Local 51	Conduit	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 51	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 51	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 51	Carrelage	Colle	, Colle de carrelage + Ragréage	Idem : P4.49	Résultat d'analyse	Colle de carrelage + Ragréage	NON
R+4 / Local 51	Plinthe	Colle	/	Idem : P4.50	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 51	Faïence	Colle	/	Idem : P4.51	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 51	Revêtement du mur	Peinture	beige, Peinture beige + Peinture paillette	Idem : P4.52	Résultat d'analyse	Peinture beige + Peinture paillette	NON
R+4 / Local 52	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 52	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P4.34	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+4 / Local 52	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.36	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 52	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 52	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 52	Mur	Enduit	plâtre, , Enduit mural + Papier peint	Idem : P4.41	Résultat d'analyse	Enduit mural + Papier peint	NON
R+4 / Local 52	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Colle + Contreplaqué	Idem : P4.43	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Contreplaqué	NON
R+4 / Local 53	Conduit	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 53	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P4.34	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Local 53	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 53	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Colle + Contreplaqué	P4.43	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Contreplaqué	NON
R+4 / Local 53	Cloison	Peinture	beige, Peinture + Bande de plaque de plâtre	P4.44	Résultat d'analyse	Peinture + Bande de plaque de plâtre	NON
R+4 / Local 53	Plafond	Faux plafond	/	P4.45	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 54	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 54	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 54	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Ragréage	Idem : P4.46	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Ragréage	NON
R+4 / Local 54	/	Panneau de cloison	plâtre,	Idem : P4.53	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 55	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 55	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 55	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 55	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 55	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Ragréage	Idem : P4.46	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Ragréage	NON
R+4 / Local 55	/	Panneau de cloison	plâtre,	Idem : P4.53	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 57	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 57	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 57	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 57	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 57	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Ragréage	Idem : P4.46	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Ragréage	NON
R+4 / Local 57	/	Panneau de cloison	plâtre,	Idem : P4.53	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 58	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 58	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 58	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 58	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 58	Revêtement de sol	Dalle de sol	moquette, rouge, Moquette + Colle + Ragréage	Idem : P4.40	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Ragréage	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Local 59	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 59	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 59	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 59	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.42	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 59	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, orange, Revêtement de sol + Ragréage	P4.47	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Ragréage	NON
R+4 / Local 59	/	Panneau de cloison	plâtre,	Idem : P4.53	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 60	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 60	Vitrage	Mastic	/	Idem : P4.5	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 60	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 60	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 60	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P4.48	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 61	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 61	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 61	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 61	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.42	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 61	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P4.48	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 61	/	Panneau de cloison	plâtre,	Idem : P4.53	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 62	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 62	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 62	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 62	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.42	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 62	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P4.48	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 62	/	Panneau de cloison	plâtre,	Idem : P4.53	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 63	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 63	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Local 63	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 63	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.42	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 63	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Colle + Ragréage	P4.48	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 63	/	Panneau de cloison	plâtre,	P4.53	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 64	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 64	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 64	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 64	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.42	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 64	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P4.48	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 64	/	Panneau de cloison	plâtre,	Idem : P4.53	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 65	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 65	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 65	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 65	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.42	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 65	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P4.48	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 65	/	Panneau de cloison	plâtre,	Idem : P4.53	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 66	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 66	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 66	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 66	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.42	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 66	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P4.48	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 66	/	Panneau de cloison	plâtre,	Idem : P4.53	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 68	Conduit	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 68	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Local 68	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.42	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Local 68	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.45	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 68	Carrelage	Colle	, Colle de carrelage + Ragréage	P4.49	Résultat d'analyse	Colle de carrelage + Ragréage	NON
R+4 / Local 68	Plinthe	Colle	/	P4.50	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 68	Faïence	Colle	/	P4.51	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 68	Revêtement du mur	Peinture	beige, Peinture beige + Peinture paillette	P4.52	Résultat d'analyse	Peinture beige + Peinture paillette	NON
R+4 / Local 69	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.20	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 69	Revêtement de sol	Lé plastique	gris(e), Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P4.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 69	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 69	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 69	Plafond	Faux plafond	/	P4.42	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 69	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Ragréage	P4.46	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Ragréage	NON
R+4 / Local 70	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.20	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 70	Revêtement de sol	Lé plastique	gris(e), Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P4.24	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 70	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 70	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 71	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 71	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P4.34	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+4 / Local 71	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 71	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 71	Revêtement de sol	Dalle de sol	moquette, rouge, Moquette + Colle + Ragréage	Idem : P4.40	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Ragréage	NON
R+4 / Local 72	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 72	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P4.34	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+4 / Local 72	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 72	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 72	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Colle + Ragréage + Aggloméré	P4.54	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage + Aggloméré	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Local 73	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 73	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.20	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 73	Plinthe, Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P4.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 73	Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P4.26	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+4 / Local 73	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P4.34	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+4 / Local 73	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 73	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 73	/	Lé plastique	marron	P4.55	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 75	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P4.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 75	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P4.34	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+4 / Local 75	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he)	Idem : P4.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 75	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et conduit métallique	Idem : P4.39	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et conduit métallique	NON
R+4 / Local 75	/	Lé plastique	marron	Idem : P4.55	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local 82	Revêtement de sol	Dalle de sol	/	/	Document consulté	+ Colle jaune + Colle noire + Ragréage (sous moquette et colle jaune non amiantées)	OUI
R+4 / Local 83	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, , Dalle de sol + Colle jaune	P4.56	Résultat d'analyse	Dalle de sol + Colle jaune	OUI
R+4 / Exterieur	Bardage	Ardoise	naturelle,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+4 / Exterieur	Façade	Joint	/	/	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie exterieure non amiantée suite au prélèvement P2.63	NON
R+4 / Exterieur	Equipement	Peinture	vert(e)	/	Résultat d'analyse	Peinture sur rambarde non amiantée suite au prélèvement P2.14	NON
R+5 / Local 1	Toiture, Bardage	Ardoise	naturelle,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 1	Charpente	Enduit	, Charpente béton	P5.1	Résultat d'analyse	Charpente béton	NON
R+5 / Local 1	Charpente	Enduit	plâtre,	P5.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 1	/	Joint	, Joint de maçonnerie	P5.3	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie	NON
R+5 / Local 1	/	Isolant	laine de verre,	P5.4	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+5 / Local 1	Charpente	Peinture	/	Idem : P5.7	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 1	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 1	/	Joint	, Joint de maçonnerie entre pierres	Idem : P5.23	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie entre pierres	NON
R+5 / Local 2	/	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 2	Toiture, Bardage	Ardoise	naturelle,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 2	Charpente	Enduit	, Charpente béton	Idem : P5.1	Résultat d'analyse	Charpente béton	NON
R+5 / Local 2	Charpente	Enduit	plâtre,	Idem : P5.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 2	/	Joint	, Joint de maçonnerie	Idem : P5.3	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie	NON
R+5 / Local 2	/	Isolant	laine de verre,	Idem : P5.4	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 2	Coffre vertical	Enduit	plâtre, , Conduit de désenfumage	P5.5	Résultat d'analyse	Conduit de désenfumage	NON
R+5 / Local 2	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + plaque de plâtre	P5.6	Résultat d'analyse	Bande + plaque de plâtre	NON
R+5 / Local 2	Charpente	Peinture	/	P5.7	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 2	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 2	/	Joint	, Joint de maçonnerie entre pierres	Idem : P5.23	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie entre pierres	NON
R+5 / Local 3	Charpente	Enduit	, Charpente béton	Idem : P5.1	Résultat d'analyse	Charpente béton	NON
R+5 / Local 3	Charpente	Enduit	plâtre,	Idem : P5.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 3	/	Joint	, Joint de maçonnerie	Idem : P5.3	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie	NON
R+5 / Local 3	Charpente	Peinture	/	Idem : P5.7	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 3	Plancher	Chape maigre	/	P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 3	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 3	/	Joint	, Joint de maçonnerie entre pierres	Idem : P5.23	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie entre pierres	NON
R+5 / Local 4	Toiture, Bardage	Ardoise	naturelle,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 4	Charpente	Enduit	, Charpente béton	Idem : P5.1	Résultat d'analyse	Charpente béton	NON
R+5 / Local 4	Charpente	Enduit	plâtre,	Idem : P5.2	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+5 / Local 4	/	Joint	, Joint de maçonnerie	Idem : P5.3	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie	NON
R+5 / Local 4	Charpente	Peinture	/	Idem : P5.7	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 4	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 4	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 4	/	Joint	, Joint de maçonnerie entre pierres	Idem : P5.23	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie entre pierres	NON
R+5 / Local 5	Toiture, Bardage	Ardoise	naturelle,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 5	Charpente	Enduit	, Charpente béton	Idem : P5.1	Résultat d'analyse	Charpente béton	NON
R+5 / Local 5	Charpente	Enduit	plâtre,	Idem : P5.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 5	/	Joint	, Joint de maçonnerie	Idem : P5.3	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie	NON
R+5 / Local 5	Charpente	Peinture	/	Idem : P5.7	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 5	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 5	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + plaque de plâtre	P5.9	Résultat d'analyse	Bande + plaque de plâtre	NON
R+5 / Local 5	/	Joint	ciment, , Joint de maçonnerie	P5.10	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie	NON
R+5 / Local 5	/	Joint	, Joint de maçonnerie entre pierres	Idem : P5.23	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie entre pierres	NON
R+5 / Local 6	Toiture, Bardage	Ardoise	naturelle,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 6	Charpente	Enduit	, Charpente béton	Idem : P5.1	Résultat d'analyse	Charpente béton	NON
R+5 / Local 6	Charpente	Enduit	plâtre,	Idem : P5.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 6	/	Joint	, Joint de maçonnerie	Idem : P5.3	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie	NON
R+5 / Local 6	Charpente	Peinture	/	Idem : P5.7	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 6	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 6	/	Joint	ciment, , Joint de maçonnerie	Idem : P5.10	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie	NON
R+5 / Local 6	/	Enduit	plâtre, , Platre fibré	P5.11	Résultat d'analyse	Platre fibré	NON
R+5 / Local 6	Vitrage	Mastic	/	P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 6	/	Joint	, Joint de maçonnerie entre pierres	Idem : P5.23	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie entre pierres	NON
R+5 / Local 7	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+5 / Local 7	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + plaque de plâtre	Idem : P5.9	Résultat d'analyse	Bande + plaque de plâtre	NON
R+5 / Local 7	Plafond	Enduit	plâtre,	P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 7	Mur	Enduit	plâtre,	P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 7	Plancher	Chape maigre	ciment,	P5.14	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 7	Plinthe	Peinture	/	P5.15	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 7	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.19	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 8	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 8	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 8	Plafond	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Plâtre entre lattis bois	P5.17	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Plâtre entre lattis bois	NON
R+5 / Local 8	Poutre	Enduit	plâtre,	P5.18	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 9	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 9	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + plaque de plâtre	Idem : P5.9	Résultat d'analyse	Bande + plaque de plâtre	NON
R+5 / Local 9	/	Enduit	plâtre, , Platre fibré	Idem : P5.11	Résultat d'analyse	Platre fibré	NON
R+5 / Local 9	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 10	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 10	Plancher	Chape maigre	ciment,	Idem : P5.14	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 10	Plinthe	Peinture	/	Idem : P5.15	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 10	Plafond	Enduit	plâtre, , Enduit plâtre + Plâtre entre lattis bois	Idem : P5.17	Résultat d'analyse	Enduit plâtre + Plâtre entre lattis bois	NON
R+5 / Local 11	/	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 11	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 11	/	Enduit	plâtre, , Platre fibré	Idem : P5.11	Résultat d'analyse	Platre fibré	NON
R+5 / Local 11	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 11	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 12	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 12	Charpente	Enduit	plâtre,	Idem : P5.2	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+5 / Local 12	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + plaque de plâtre	Idem : P5.9	Résultat d'analyse	Bande + plaque de plâtre	NON
R+5 / Local 12	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 12	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 12	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 12	Vitrage	Mastic	/	P5.19	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 12	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	P5.20	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+5 / Local 13	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 13	Charpente	Enduit	plâtre,	Idem : P5.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 13	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + plaque de plâtre	Idem : P5.9	Résultat d'analyse	Bande + plaque de plâtre	NON
R+5 / Local 13	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 13	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 13	Plinthe	Peinture	/	Idem : P5.15	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 13	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 14	Vitrage	Mastic	caoutchouc, , Mastic caoutchouc double vitrage	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 14	Charpente	Enduit	plâtre,	Idem : P5.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 14	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 14	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + plaque de plâtre	Idem : P5.9	Résultat d'analyse	Bande + plaque de plâtre	NON
R+5 / Local 14	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 14	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 14	Plinthe	Peinture	/	Idem : P5.15	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 14	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 14	Plancher	Chape maigre	ciment,	P5.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 15	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 15	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + plaque de plâtre	Idem : P5.9	Résultat d'analyse	Bande + plaque de plâtre	NON
R+5 / Local 15	/	Enduit	plâtre, , Platre fibré	Idem : P5.11	Résultat d'analyse	Platre fibré	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+5 / Local 15	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 15	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 15	Plinthe	Peinture	/	Idem : P5.15	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 15	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 15	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.19	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 15	Plancher	Chape maigre	ciment,	Idem : P5.21	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 16	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 16	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 16	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 16	Plinthe	Peinture	/	Idem : P5.15	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 16	Poutre	Enduit	plâtre,	Idem : P5.18	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 16	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.19	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 16	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P5.20	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+5 / Local 16	Revêtement du mur	Peinture	jaune, Peinture + Enduit plâtre	P5.22	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+5 / Local 17	Charpente	Enduit	plâtre,	Idem : P5.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 17	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 17	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 17	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 17	Plinthe	Peinture	/	Idem : P5.15	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 17	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 18	Charpente	Enduit	plâtre,	Idem : P5.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 18	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 18	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 18	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 18	Plinthe	Peinture	/	Idem : P5.15	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+5 / Local 18	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 19	/	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 19	Vitrage	Mastic	caoutchouc, , Mastic caoutchouc double vitrage	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 19	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 19	Charpente	Enduit	plâtre,	Idem : P5.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 19	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 19	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 19	Plinthe	Peinture	/	Idem : P5.15	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 19	Poutre	Enduit	plâtre,	Idem : P5.18	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 19	/	Joint	, Joint de maçonnerie entre pierres	P5.23	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie entre pierres	NON
R+5 / Local 19	Revêtement de sol	Peinture	marron	P5.24	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 20	Vitrage	Mastic	caoutchouc, , Mastic caoutchouc double vitrage	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 20	Charpente	Enduit	plâtre,	Idem : P5.2	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 20	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 20	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 20	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 20	Plinthe	Peinture	/	Idem : P5.15	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 20	Poutre	Enduit	plâtre,	Idem : P5.18	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 20	Equipement	Peinture	noir(e)	P5.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 21	/	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 21	/	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 21	Vitrage	Mastic	caoutchouc, , Mastic caoutchouc double vitrage	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 21	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+5 / Local 21	Revêtement du mur	Peinture	jaune, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P5.22	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+5 / Local 21	Clapet/volet coupe-feu	Clapet coupe-feu	plâtreux,	P5.26	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 21	Plancher	Chape maigre	ciment,	P5.27	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 21	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	P5.28	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+5 / Local 21	Charpente	Peinture	rouge, noir(e)	P5.29	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 21	Cloison	Enduit	plâtre,	P5.30	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 21	Equipement	Peinture	orange	P5.31	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 22	/	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 22	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P5.20	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+5 / Local 22	Plancher	Chape maigre	ciment,	Idem : P5.27	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 22	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P5.28	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+5 / Local 22	Cloison	Enduit	plâtre,	Idem : P5.30	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 22	Conduit	Calorifugeage	laine de verre, , Calorifugeage Laine minerale + carton + Enveloppe aluminium	P5.32	Résultat d'analyse	Calorifugeage Laine minerale + carton + Enveloppe aluminium	NON
R+5 / Local 22	Clapet/volet coupe-feu	Clapet coupe-feu	plâtreux,	P5.33	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 23	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 23	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + plaque de plâtre	Idem : P5.9	Résultat d'analyse	Bande + plaque de plâtre	NON
R+5 / Local 23	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 23	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 23	Plinthe	Peinture	/	Idem : P5.15	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 23	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 23	Poutre	Enduit	plâtre,	Idem : P5.18	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 23	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P5.20	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+5 / Local 24	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 24	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 24	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+5 / Local 24	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 24	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, vert(e), gris(e), Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P5.34	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+5 / Local 24	Plinthe	Peinture	gris(e)	Idem : P5.35	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 24	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Plaque de plâtre + Bande	Idem : P5.36	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Plaque de plâtre + Bande	NON
R+5 / Local 24	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P5.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 24	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.38	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 26	/	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 26	/	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 26	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 26	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 26	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, vert(e), gris(e), Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Idem : P5.34	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+5 / Local 26	Plinthe	Peinture	gris(e)	Idem : P5.35	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 26	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Plaque de plâtre + Bande	Idem : P5.36	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Plaque de plâtre + Bande	NON
R+5 / Local 26	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P5.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 27	/	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 27	Vitrage	Mastic	caoutchouc, , Mastic caoutchouc double vitrage	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 27	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 27	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 27	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 27	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Colle noire + Ragréage	P5.39	Résultat d'analyse	Revêtement de sol (Non amiantée) + Colle noire + Ragréage (amiantées)	OUI
R+5 / Local 27	Plinthe	Peinture	blanc(he)	P5.40	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 28	/	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+5 / Local 28	Vitrage	Mastic	caoutchouc, , Mastic caoutchouc double vitrage	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 28	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 28	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 28	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 28	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, gris(e), Revêtement de sol + Colle noire + Ragréage	Idem : P5.39	Résultat d'analyse	Revêtement de sol (Non amiantée) + Colle noire + Ragréage (amiantées)	OUI
R+5 / Local 28	Plinthe	Peinture	blanc(he)	Idem : P5.40	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 29	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 29	Plinthe	Peinture	blanc(he)	Idem : P5.40	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 29	Vitrage	Mastic	, Mastic + peinture bleue	P5.41	Résultat d'analyse	Mastic + peinture bleue	NON
R+5 / Local 29	Plafond, Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit	Idem : P5.42	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit	NON
R+5 / Local 30	Vitrage	Mastic	, Mastic + peinture bleue	Idem : P5.41	Résultat d'analyse	Mastic + peinture bleue	NON
R+5 / Local 30	Plafond, Revêtement du mur	Peinture	, Peinture + Enduit	P5.42	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit	NON
R+5 / Local 31	/	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 31	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 31	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 31	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 31	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 31	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, vert(e), gris(e), Revêtement de sol + Colle + Ragréage	P5.34	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	NON
R+5 / Local 31	Plinthe	Peinture	gris(e)	P5.35	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 31	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Toile de verre + Plaque de plâtre + Bande	P5.36	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Plaque de plâtre + Bande	NON
R+5 / Local 31	Plafond	Faux plafond	/	P5.37	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 31	Vitrage	Mastic	/	P5.38	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 32	Charpente	Enduit	plâtre,	Idem : P5.2	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+5 / Local 32	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 32	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 32	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 32	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 32	Charpente	Peinture	rouge, noir(e)	Idem : P5.29	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 32	Plinthe	Peinture	gris(e)	Idem : P5.35	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 32	/	Panneau collé ou vissé	bois, , Panneau en laine de bois	Idem : P5.43	Résultat d'analyse	Panneau en laine de bois	NON
R+5 / Local 32	Revêtement de sol	Dalle de sol	blanc(he), noir(e), Dalle de sol grise + Colle noire + Dalle de sol noire + Colle noire + Ragréage	P5.45	Résultat d'analyse	Dalle de sol grise (amiantée) + Colle noire (amiantée) + Dalle de sol noire (amiantée) + Colle noire + Ragréage (amiantés)	OUI
R+5 / Local 32	Plafond, Revêtement du mur	Peinture	bleu(e), Peinture bleue + Enduit plâtre	P5.46	Résultat d'analyse	Peinture bleue + Enduit plâtre	NON
R+5 / Local 32	Faïence	Colle	/	P5.47	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 33	/	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 33	Vitrage	Mastic	caoutchouc, , Mastic caoutchouc double vitrage	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 33	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 33	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 33	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 33	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 33	Plinthe	Peinture	gris(e)	Idem : P5.35	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 33	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.38	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 33	/	Panneau collé ou vissé	bois, , Panneau en laine de bois	P5.43	Résultat d'analyse	Panneau en laine de bois	NON
R+5 / Local 33	Revêtement de sol	Dalle de sol	gris(e), Dalle de sol + Colle noire + Ragréage	P5.44	Résultat d'analyse	Dalle de sol (amiantée) + Colle noire + Ragréage (amiantés)	OUI
R+5 / Local 34	/	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 34	/	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+5 / Local 34	Vitrage	Mastic	caoutchouc, , Mastic caoutchouc double vitrage	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 34	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 34	Plafond	Enduit	plâtre,	Idem : P5.12	Résultat d'analyse	/	OUI
R+5 / Local 34	Mur	Enduit	plâtre,	Idem : P5.13	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 34	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 34	Plinthe	Peinture	gris(e)	Idem : P5.35	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 34	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.38	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 34	/	Panneau collé ou vissé	bois, , Panneau en laine de bois	Idem : P5.43	Résultat d'analyse	Panneau en laine de bois	NON
R+5 / Local 34	Revêtement de sol	Dalle de sol	gris(e), Dalle de sol + Colle noire + Ragréage	Idem : P5.44	Résultat d'analyse	Dalle de sol (amiantée) + Colle noire + Ragréage (amiantés)	OUI
R+5 / Local 35	/	Revêtement	, Contreplaqué au sol	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 35	Charpente	Peinture	rouge, noir(e)	Idem : P5.29	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 35	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture blanche + Panneau de fibres de bois compressées (Type Isorel)	P5.48	Résultat d'analyse	Peinture blanche + Panneau de fibres de bois compressées (Type Isorel)	NON
R+5 / Local 35	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture blanche + Enduit plâtre	P5.49	Résultat d'analyse	Peinture blanche + Enduit plâtre	OUI
R+5 / Local 35	Plafond	Peinture	jaune, foncé(e), blanc(he), Peintures + Enduit plâtre	P5.50	Résultat d'analyse	Peintures + Enduit plâtre	NON
R+5 / Local 37	Toiture, Bardage	Ardoise	naturelle,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 37	/	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 37	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 37	/	Joint	, Joint de maçonnerie entre pierres	Idem : P5.23	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie entre pierres	NON
R+5 / Local 37	Conduit	Calorifugeage	/	P5.51	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 37	Revêtement du mur	Peinture	noir(e), Peinture noire + Enduit plâtre	Idem : P5.52	Résultat d'analyse	Peinture noire + Enduit plâtre	NON
R+5 / Local 37	Porte	Peinture	gris(e)	P5.53	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 38	Toiture, Bardage	Ardoise	naturelle,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 38	/	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
					nature		
R+5 / Local 38	/	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 38	/	Joint	, Joint de maçonnerie	Idem : P5.3	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie	NON
R+5 / Local 38	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 38	/	Joint	, Joint de maçonnerie entre pierres	Idem : P5.23	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie entre pierres	NON
R+5 / Local 38	Revêtement du mur	Peinture	noir(e), Peinture noire + Enduit plâtre	P5.52	Résultat d'analyse	Peinture noire + Enduit plâtre	NON
R+5 / Local 38	Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P5.53	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 39	Toiture, Bardage	Ardoise	naturelle,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 39	/	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 39	Vitrage	Mastic	caoutchouc, , Mastic caoutchouc double vitrage	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 39	Coffre vertical	Enduit	plâtre, , Conduit de désenfumage	Idem : P5.5	Résultat d'analyse	Conduit de désenfumage	NON
R+5 / Local 39	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + plaque de plâtre	Idem : P5.6	Résultat d'analyse	Bande + plaque de plâtre	NON
R+5 / Local 39	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 39	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 39	Conduit	Calorifugeage	/	Idem : P5.51	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 39	Revêtement du mur	Peinture	noir(e), Peinture noire + Enduit plâtre	Idem : P5.52	Résultat d'analyse	Peinture noire + Enduit plâtre	NON
R+5 / Local 39	Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P5.53	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 40	Toiture, Bardage	Ardoise	naturelle,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+5 / Local 40	Plancher	Chape maigre	/	Idem : P5.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 40	Vitrage	Mastic	/	Idem : P5.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Local 40	/	Joint	, Joint de maçonnerie entre pierres	Idem : P5.23	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie entre pierres	NON
R+5 / Local 40	Porte	Peinture	gris(e)	Idem : P5.53	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / Exterieur	Toiture, Bardage	Ardoise	naturelle,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 1	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
					nature		
R+1 / Local 1	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 1	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 1	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.4	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 1	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 1	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	Idem : P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 1	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 1	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	P1.10	Résultat d'analyse	Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	NON
R+1 / Local 1	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	Idem : P1.13	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	NON
R+1 / Local 2	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 2	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 2	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 2	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.4	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 2	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 2	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	Idem : P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 2	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 2	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	Idem : P1.10	Résultat d'analyse	Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	NON
R+1 / Local 2	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	Idem : P1.13	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	NON
R+1 / Local 3	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 3	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 3	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 3	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.4	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 3	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 3	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	Idem : P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 3	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Local 3	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Dalle béton	Idem : P1.9	Résultat d'analyse	Ragréage + Dalle béton	NON
R+1 / Local 3	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	Idem : P1.13	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	NON
R+1 / Local 4	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 4	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 4	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.4	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 4	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 4	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	Idem : P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 4	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 4	Evier	Plaque bitumineuse	/	P1.11	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 4	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, rouge, clair(e), Lé de sol + Colle + Ragréage + Panneau aggloméré	P1.12	Résultat d'analyse	Lé de sol + Colle + Ragréage + Panneau aggloméré	NON
R+1 / Local 4	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	P1.13	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	NON
R+1 / Local 4	Faïence	Colle	/	Idem : P1.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 5	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 5	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 5	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 5	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.4	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 5	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 5	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	Idem : P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 5	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 5	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Dalle béton	Idem : P1.9	Résultat d'analyse	Ragréage + Dalle béton	NON
R+1 / Local 5	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	Idem : P1.13	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	NON
R+1 / Local 6	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 6	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), Dalle de sol + Colle sur Parquet (bois) et sous moquette rouge	P1.1	Résultat d'analyse	Dalle de sol + Colle sur Parquet (bois) et sous moquette rouge	NON
R+1 / Local 6	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Local 6	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 6	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	P1.4	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 6	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 6	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 6	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 6	Plafond (collé ou vissé)	Panneau collé ou vissé	/	P1.8	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 6	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	Idem : P1.10	Résultat d'analyse	Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	NON
R+1 / Local 6	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	Idem : P1.13	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	NON
R+1 / Local 7	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 7	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 7	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 7	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.4	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 7	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 7	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	Idem : P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 7	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 7	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Dalle béton	P1.9	Résultat d'analyse	Ragréage + Dalle béton	NON
R+1 / Local 7	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	Idem : P1.13	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	NON
R+1 / Local 7	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.44	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 8	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 8	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 8	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 8	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.4	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 8	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 8	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	Idem : P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 8	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Local 8	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	Idem : P1.10	Résultat d'analyse	Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	NON
R+1 / Local 8	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	Idem : P1.13	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	NON
R+1 / Local 9	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 9	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 9	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 9	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.4	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 9	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 9	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	Idem : P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 9	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 9	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	Idem : P1.10	Résultat d'analyse	Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	NON
R+1 / Local 9	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	Idem : P1.13	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	NON
R+1 / Local 11	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 11	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 11	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 11	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.4	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 11	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 11	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	Idem : P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 11	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 11	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	Idem : P1.10	Résultat d'analyse	Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	NON
R+1 / Local 11	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	Idem : P1.13	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	NON
R+1 / Local 11	/	Panneau de cloison	plâtre,	Idem : P1.14	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 12	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 12	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 12	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Local 12	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.4	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 12	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 12	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	Idem : P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 12	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 12	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	Idem : P1.10	Résultat d'analyse	Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	NON
R+1 / Local 12	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	Idem : P1.13	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	NON
R+1 / Local 13	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 13	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 13	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 13	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.4	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 13	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 13	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	Idem : P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 13	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 13	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	Idem : P1.10	Résultat d'analyse	Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	NON
R+1 / Local 13	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	Idem : P1.13	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	NON
R+1 / Local 14	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 14	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 14	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 14	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.4	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 14	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 14	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	Idem : P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 14	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 14	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Dalle béton	Idem : P1.9	Résultat d'analyse	Ragréage + Dalle béton	NON
R+1 / Local 14	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	Idem : P1.13	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	NON
R+1 / Local 15	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
					nature		
R+1 / Local 15	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 15	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 15	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.4	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 15	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 15	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	Idem : P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 15	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 15	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	Idem : P1.13	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	NON
R+1 / Local 15	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, orange, Lé de sol + Colle + Ragréage	Idem : P1.15	Résultat d'analyse	Lé de sol + Colle + Ragréage	NON
R+1 / Local 15	Faïence	Colle	/	P1.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 16	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 16	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 16	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 16	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.4	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 16	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 16	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	Idem : P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 16	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 16	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	Idem : P1.13	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	NON
R+1 / Local 16	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, orange, Lé de sol + Colle + Ragréage	P1.15	Résultat d'analyse	Lé de sol + Colle + Ragréage	NON
R+1 / Local 16	Faïence	Colle	/	Idem : P1.16	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 16	Carrelage	Colle	, Colle de carrelage + Ragréage (sous moquette)	Idem : P1.17	Résultat d'analyse	Colle de carrelage + Ragréage (sous moquette)	NON
R+1 / Local 18	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 18	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 18	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 18	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.4	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Local 18	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 18	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	Idem : P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 18	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 18	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	Idem : P1.13	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	NON
R+1 / Local 18	Carrelage	Colle	, Colle de carrelage + Ragréage (sous moquette)	P1.17	Résultat d'analyse	Colle de carrelage + Ragréage (sous moquette)	NON
R+1 / Local 20	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 20	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 20	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 20	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.4	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 20	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 20	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	Idem : P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 20	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 20	Plancher	Ragréage	, Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	Idem : P1.10	Résultat d'analyse	Ragréage + Colle + Panneau aggloméré	NON
R+1 / Local 20	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	Idem : P1.13	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre	NON
R+1 / Local 22	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), Dalle de sol + Colle + Ragréage + Aggloméré	P1.18	Résultat d'analyse	Dalle de sol + Colle + Ragréage + Aggloméré	NON
R+1 / Local 24	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 24	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	rouge, Moquette + Colle + Ragréage sur parquet (bois)	Idem : P1.19	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Ragréage sur parquet (bois)	NON
R+1 / Local 24	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P1.20	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 24	Plafond	Bande de plaque de plâtre	, Peinture + Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.21	Résultat d'analyse	Peinture + Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 27	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 27	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	rouge, Moquette + Colle + Ragréage sur parquet (bois)	Idem : P1.19	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Ragréage sur parquet (bois)	NON
R+1 / Local 27	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P1.20	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 27	Plafond	Bande de plaque de plâtre	, Peinture + Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.21	Résultat d'analyse	Peinture + Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 28	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Local 28	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P1.20	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 28	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, bleu(e), Lé de sol + Colle + Carrelage	P1.24	Résultat d'analyse	Lé de sol + Colle + Carrelage	NON
R+1 / Local 28	Faïence	Colle	blanc(he)	P1.25	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 28	Vitrage	Mastic	/	P1.27	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 30	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 30	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	rouge, Moquette + Colle + Ragréage sur parquet (bois)	Idem : P1.19	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Ragréage sur parquet (bois)	NON
R+1 / Local 30	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P1.20	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 30	Plafond	Bande de plaque de plâtre	, Peinture + Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.21	Résultat d'analyse	Peinture + Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 32	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 32	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	rouge, Moquette + Colle + Ragréage sur parquet (bois)	Idem : P1.19	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Ragréage sur parquet (bois)	NON
R+1 / Local 32	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	Idem : P1.20	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 32	Plafond	Bande de plaque de plâtre	, Peinture + Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.21	Résultat d'analyse	Peinture + Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 33	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 33	Plafond	Bande de plaque de plâtre	, Peinture + Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.21	Résultat d'analyse	Peinture + Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 33	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Lé de sol + Colle + Ragréages	P1.22	Résultat d'analyse	Lé de sol + Colle + Ragréages	NON
R+1 / Local 33	Poteau	Peinture	, Peinture + ciment	P1.23	Résultat d'analyse	Peinture + ciment	NON
R+1 / Local 34	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 34	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	rouge, Moquette + Colle + Ragréage sur parquet (bois)	P1.19	Résultat d'analyse	Moquette + Colle + Ragréage sur parquet (bois)	NON
R+1 / Local 34	Mur	Revêtement	, Papier peint + Enduit plâtre	P1.20	Résultat d'analyse	Papier peint + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 34	Plafond	Bande de plaque de plâtre	, Peinture + Bande + Plaque de plâtre	P1.21	Résultat d'analyse	Peinture + Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 36	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 36	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 36	Plafond	Faux plafond	, Faux-plafond + isolant	Idem : P1.6	Résultat d'analyse	Faux-plafond + isolant	NON
R+1 / Local 36	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Local 36	/	Panneau de cloison	plâtre,	P1.14	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 37	/	Plaque	noir(e), Plaques antivibrations sur porte	P1.26	Résultat d'analyse	Plaques antivibrations sur porte	NON
R+1 / Local 37	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, bleu(e), Lé de sol + Colle sur parquet (Bois)	P1.42	Résultat d'analyse	Lé de sol + Colle sur parquet (Bois)	NON
R+1 / Local 38	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 39	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 39	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 39	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 39	Porte, Plinthe	Peinture	gris(e), Peinture sur huisseries et menuiseries	Idem : P1.34	Résultat d'analyse	Peinture sur huisseries et menuiseries	NON
R+1 / Local 39	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Lé de sol + Colle noire + Ragréage + Plâtre	P1.41	Résultat d'analyse	Lé de sol (non amianté) + Colle noire + Ragréage + Plâtre (amiantés)	OUI
R+1 / Local 40	Faïence	Colle	, Matériau correspondant au prélèvement 2.40 (2ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 40	Carrelage	Colle	, Matériau correspondant au prélèvement 2.38 (2ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 40	Plinthe	Colle	, Matériau correspondant au prélèvement 2.39 (2ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 40	Revêtement du mur	Peinture	, Matériau correspondant au prélèvement 2.41 (2ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 40	Porte, Fenêtre	Peinture	, Matériau correspondant au prélèvement 2.42 (2ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 40	Plafond	Faux plafond	/	P1.40	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 42	Plinthe	Colle	, Matériau correspondant au prélèvement 2.39 (2ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 42	Faïence	Colle	, Matériau correspondant au prélèvement 2.40 (2ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 42	Carrelage	Colle	, Matériau correspondant au prélèvement 2.38 (2ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 42	Revêtement du mur	Peinture	, Matériau correspondant au prélèvement 2.41 (2ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Local 42	Porte, Fenêtre	Peinture	, Matériau correspondant au prélèvement 2.42 (2ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 42	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P1.40	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 43	Faïence	Colle	, Matériau correspondant au prélèvement 2.40 (2ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 43	Carrelage	Colle	, Matériau correspondant au prélèvement 2.38 (2ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 43	Plinthe	Colle	, Matériau correspondant au prélèvement 2.39 (2ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 43	Porte, Fenêtre	Peinture	, Matériau correspondant au prélèvement 2.42 (2ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 43	Revêtement du mur	Peinture	, Matériau correspondant au prélèvement 2.41 (2ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 43	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P1.40	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 44	Plafond	Faux plafond	, Produit correspondant au prélèvement 2.24 (2ème étage)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 44	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 44	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 44	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 44	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 44	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 45	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 45	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 45	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 45	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 45	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 45	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Local 45	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P1.39	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 46	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 47	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 47	Plafond	Faux plafond	, Produit correspondant au prélèvement 2.24 (2ème étage)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 47	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 47	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 47	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 47	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 48	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 48	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 48	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 48	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 48	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 48	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 48	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P1.39	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 49	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 49	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 49	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 49	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Local 49	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 49	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P1.39	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 50	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 50	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 50	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 50	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 50	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 50	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 50	Revêtement en lé	Colle	, Colle noire + Ragréage (sous lé de sol)	P1.37	Résultat d'analyse	Colle noire + Ragréage (sous lé de sol)	NON
R+1 / Local 50	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P1.39	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 51	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 51	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 51	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 51	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 51	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 51	Plafond	Faux plafond	/	P1.39	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 52	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 52	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 52	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 52	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 52	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Local 52	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 53	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 53	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 53	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 53	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 53	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 53	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 54	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 54	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 54	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 54	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 54	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 54	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 55	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 55	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 55	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 55	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 55	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 55	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 55	Revêtement en lé	Colle	noire, , Colle noire + Ragréage (sous lé de sol)	P1.38	Résultat d'analyse	Colle noire + Ragréage (amiantés)	OUI

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Local 56	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 56	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 56	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 56	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 56	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 56	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 56	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P1.29	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 56	Evier	Plaque bitumineuse	bitumineuse, noir(e)	Idem : P1.30	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 57	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 57	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 57	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 57	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 57	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 57	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 57	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P1.29	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 57	Evier	Plaque bitumineuse	bitumineuse, noir(e)	Idem : P1.30	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 58	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 58	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 58	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 58	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Local 58	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 58	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 58	Porte, Plinthe	Peinture	gris(e), Peinture sur huisseries et menuiseries	Idem : P1.34	Résultat d'analyse	Peinture sur huisseries et menuiseries	NON
R+1 / Local 59	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 59	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 59	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 59	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 59	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 59	Plafond	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.7	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 59	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Lé de sol + Dalle de sol + Colle + Ragréage	P1.28	Résultat d'analyse	Lé de sol + Dalle de sol + Colle + Ragréage	NON
R+1 / Local 59	Plafond	Faux plafond	/	P1.29	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 59	Evier	Plaque bitumineuse	bitumineuse, noir(e)	P1.30	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 60	Plafond	Faux plafond	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 60	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 60	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 60	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 60	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, marron, Lé de sol + Dalle de sol + Colle + Ragréage	Idem : P1.28	Résultat d'analyse	Lé de sol + Dalle de sol + Colle + Ragréage	NON
R+1 / Local 60	Porte, Plinthe	Peinture	gris(e), Peinture sur huisseries et menuiseries	P1.34	Résultat d'analyse	Peinture sur huisseries et menuiseries	NON
R+1 / Local 60	Porte coupe feu	Joint de porte	/	P1.35	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 60	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, , Dalle de sol + Colle noire + Ragréage + Colle jaune + Ragréage rose (sous revêtement de sol)	P1.36	Résultat d'analyse	Dalle de sol (amiantée) + Colle noire + Ragréage (amiantés) + Colle jaune + Ragréage rose (Non	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
						amiantés)	
R+1 / Local 61	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 61	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 61	Plinthe, Porte	Peinture	blanc(he), Peinture sur huisserie et menuiserie	Idem : P1.2	Résultat d'analyse	Peinture sur huisserie et menuiserie	NON
R+1 / Local 61	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.5	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 61	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P1.29	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 61	Carrelage	Colle	, Colle de carrelage + Ragréage	P1.31	Résultat d'analyse	Colle de carrelage + Ragréage (Sous revêtement plastique)	NON
R+1 / Local 61	Plinthe	Colle	, (Carrelage)	P1.32	Résultat d'analyse	(Carrelage sous revêtement plastique)	NON
R+1 / Local 61	Faïence	Colle	, Peinture + Toile de verre + Colle de faïence	P1.33	Résultat d'analyse	Peinture + Toile de verre + Colle de faïence	NON
R+1 / Local 62	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 62	Conduit	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 62	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 62	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 62	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 62	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.44	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 62	Cloison	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.45	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 62	Evier	Plaque bitumineuse	/	P1.47	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 62	Faïence	Colle	/	P1.48	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 62	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), Peinture + Enduit plâtre	P1.60	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 63	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 64	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38,	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
						P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	
R+1 / Local 64	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 64	Plafond	Faux plafond	/	P1.43	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 64	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	P1.44	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 64	Cloison	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	P1.45	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 64	Plinthe	Peinture	gris(e), blanc(he)	P1.46	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 64	Revêtement de sol	Lé plastique	, Revêtement de sol + Colle jaune + Colle noire + Ragréage + Chape béton	P1.49	Résultat d'analyse	Revêtement de sol (non amianté) + Colle jaune + Colle noire + Ragréage (amiantés) + Chape béton (non amiantée)	OUI
R+1 / Local 65	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 65	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 65	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 65	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 65	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P1.43	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 65	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.44	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 65	Plinthe	Peinture	gris(e), blanc(he)	Idem : P1.46	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 66	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 66	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 66	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P1.43	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 66	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.44	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 66	Cloison	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.45	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 66	Plinthe	Peinture	gris(e), blanc(he)	Idem : P1.46	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Local 66	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Colle jaune + Colle noire + Ragréage	P1.50	Résultat d'analyse	Revêtement de sol (non amianté) + Colle jaune + Colle noire + Ragréage (amiantés)	OUI
R+1 / Local 67	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 68	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 68	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 68	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 68	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.44	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 68	Plinthe	Peinture	gris(e), blanc(he)	Idem : P1.46	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 68	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P1.54	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 69	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 69	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 69	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 69	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.44	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 69	Plinthe	Peinture	gris(e), blanc(he)	Idem : P1.46	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 69	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P1.54	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 70	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 70	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 70	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 70	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Local 70	Plafond	Faux plafond	/	Idem : P1.43	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 70	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.44	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 70	Plinthe	Peinture	gris(e), blanc(he)	Idem : P1.46	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 71	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 71	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 71	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 71	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 71	Plinthe	Peinture	gris(e), blanc(he)	Idem : P1.46	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 72	Conduit	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 72	Plafond	Faux plafond	, Produit correspondant au prélèvement 4.15 (4ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 72	/	Colle	noire,	/	Résultat d'analyse	Suspicion de présence de colle noire suite aux prélèvement P1.36, P1.38, P1.41, P1.49, P1.50 (Amiantés)	OUI
R+1 / Local 72	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 72	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 72	Cloison	Bande de plaque de plâtre	, Bande + Plaque de plâtre	Idem : P1.44	Résultat d'analyse	Bande + Plaque de plâtre	NON
R+1 / Local 72	Cloison	Peinture	, Peinture + Enduit plâtre	Idem : P1.45	Résultat d'analyse	Peinture + Enduit plâtre	NON
R+1 / Local 72	Faïence	Colle	/	Idem : P1.48	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 74	Conduit	Conduit	PVC,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 74	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 74	Plafond	Faux plafond	, Produit correspondant au prélèvement 4.15 (4ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Local 74	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 74	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, , Revêtement de sol + Plâtre + Ragréage	P1.52	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Plâtre + Ragréage	NON
R+1 / Local 74	Carrelage	Colle	, Colle de carrelage + Ragréage	P1.53	Résultat d'analyse	Colle de carrelage + Ragréage	NON
R+1 / Local 74	Plinthe	Colle	, (Carrelage)	P1.55	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 74	Faïence	Colle	/	P1.56	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 75	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 75	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 75	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 75	Plinthe	Peinture	gris(e), blanc(he)	Idem : P1.46	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 75	Carrelage	Colle	, Colle de carrelage + Ragréage	Idem : P1.53	Résultat d'analyse	Colle de carrelage + Ragréage	NON
R+1 / Local 76	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 76	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 76	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 76	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 76	Plinthe	Peinture	gris(e), blanc(he)	Idem : P1.46	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 77	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 77	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 77	/	Revêtement	, Parquet bois	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 77	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 77	Plinthe	Peinture	gris(e), blanc(he)	Idem : P1.46	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 78	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 78	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème	/	Non amianté suite à document	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
			étage)		consulté		
R+1 / Local 78	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 78	Plinthe	Peinture	gris(e), blanc(he)	Idem : P1.46	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 79	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 79	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 79	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 79	Plinthe	Peinture	gris(e), blanc(he)	Idem : P1.46	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 80	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 80	Vitrage	Mastic	, Matériau correspondant au prélèvement 5.38 (5ème étage)	/	Non amianté suite à document consulté	/	NON
R+1 / Local 80	Equipement	Peinture	blanc(he), Peinture sur radiateur et potence	Idem : P1.3	Résultat d'analyse	Peinture sur radiateur et potence	NON
R+1 / Local 80	Evier	Plaque bitumineuse	/	P1.51	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Local 80	Faïence	Colle	/	P1.57	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / Local 80	Plinthe	Colle	, (Carrelage) + Peinture	P1.58	Résultat d'analyse	(Carrelage) + Peinture	NON
R+1 / Local 80	Carrelage	Colle	, Revêtement de sol + Ragréage + Colle de carrelage	P1.59	Résultat d'analyse	Revêtement de sol + Ragréage + Colle de carrelage	NON
R+1 / Local 81	Conduit	Conduit	métallique,	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON
R+1 / Local 81	Plafond	Faux plafond	/	P1.54	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Exterieur	Façade	Joint	/	/	Résultat d'analyse	Joint de maçonnerie exterieure non amiantée suite au prélèvement P2.63	NON
R+1 / Exterieur	Equipement	Peinture	vert(e)	/	Résultat d'analyse	Peinture sur rambarde non amiantée suite au prélèvement P2.14	NON

Copyright BUREAU VERITAS

6. ANNEXES

6.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	*Commentaires*
Escaliers : R+0 / Escalier A	/
Escaliers : R+0 / Escalier B	/
Escaliers : R+0 / Escalier C	/
Escaliers : R+0 / Escalier D	/
Escaliers : R+0 / Escalier E	/
Escaliers : R+1 / Escalier A	/
Escaliers : R+1 / Escalier B	/
Escaliers : R+1 / Escalier C	/
Escaliers : R+1 / Escalier D	/
Escaliers : R+1 / Escalier E	/
Escaliers : R+2 / Escalier A	/
Escaliers : R+2 / Escalier B	/
Escaliers : R+2 / Escalier C	/
Escaliers : R+2 / Escalier D	/
Escaliers : R+2 / Escalier E	/
Escaliers : R+3 / Escalier A	/
Escaliers : R+3 / Escalier B	/
Escaliers : R+3 / Escalier C	/
Escaliers : R+3 / Escalier D	/
Escaliers : R+3 / Escalier E	/
Escaliers : R+4 / Escalier A	/
Escaliers : R+4 / Escalier B	/
Escaliers : R+4 / Escalier C	/
Escaliers : R+4 / Escalier D	/
Escaliers : R+4 / Escalier E	/
Escaliers : R+5 / Escalier D	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 24bis	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 25bis	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 1	Parties non visitées : Porte coupe feu
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 2	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 3	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 4	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 5	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 6	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 7	Parties non visitées : Garnitures de freins monte charge
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 8	Parties non visitées : Trémie monte charge
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 9	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 10	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 11	/

Localisation	*Commentaires*
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 12	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 13	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 14	Parties non visitées : coffrage staff
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 15	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 16	Parties non visitées : Porte chambre forte
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 17	Parties non visitées : Porte chambre forte
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 18	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 19	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 20	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 21	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 22	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 23	Parties non visitées : Groupe électrogène
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 24	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 25	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 26	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 27	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 28	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 29	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 30	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 31	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 32	Parties non visitées : Evacuation fumées / Chaudière
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 33	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 34	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 35	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 36	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 37	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 38	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 39	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 40	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 42	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 43	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 44	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 45	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 46	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 47	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 48	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 49	Parties non visitées : Plénum
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 50	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 51	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 53	Parties non visitées : Plénum
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 54	Parties non visitées : coffrage
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 55	Présence probable de conduits de ventilation amiantés (amiante ciment et/ou pical) Parties non visitées : Plénum
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 56	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 57	Parties non visitées : Plénum
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 58	Parties non visitées : Chaudières / Evacuations fumées / Plénum

Localisation	*Commentaires*
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 59	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 60	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 61	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 62	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 63	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 64	Parties non visitées : Porte chambre forte
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 65	Parties non visitées : Trémie de monte charge
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 66	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 67	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 68	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 69	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 70	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 71	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 72	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 73	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 74	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 75	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 76	/
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 77	Parties non visitées : Murs
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 78	Parties non visitées : Murs doublés placo / Sols sous carrelages 2009
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 79	Parties non visitées : Murs doublés placo / Sols sous carrelages 2009
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 80	Parties non visitées : Murs doublés placo / Sols sous carrelages 2009
Palais du commerce - Sous sol : R-1 / Local 81	Parties non visitées : Murs doublés placo / Sols sous carrelages 2009
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 59	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 60	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 1	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 2	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 3	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 4	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 5	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 6	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 7	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 8	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 9	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 10	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 11	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 12	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 13	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 14	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 15	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 16	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 17	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 18	/

Localisation	*Commentaires*
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 19	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 20	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 21	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 22	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 23	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 24	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 25	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 26	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 27	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 28	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 29	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 30	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 31	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 32	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 34	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 35	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 36	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 38	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 39	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 40	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 41	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 42	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 43	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 44	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 45	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 46	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 47	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 48	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 49	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 50	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 51	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 52	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 53	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 55	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 56	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 57	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Local 58	/
Palais du Commerce - Rez de Chaussée : Rdc / Exterieur	Parties non visitées : Conduits enterrés
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 1	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 2	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 3	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 4	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 5	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 6	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 7	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 8	/

Localisation	*Commentaires*
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 9	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 10	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 11	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 12	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 13	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 14	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 15	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 16	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 17	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 18	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 19	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 20	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 21	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 22	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 23	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 24	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 25	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 26	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 27	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 28	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 29	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 30	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 31	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 32	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 33	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 34	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 35	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 36	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 37	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 38	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 39	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 40	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 41	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 42	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 44	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 45	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 47	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 48	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 49	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 50	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 51	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 52	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 53	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 54	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 55	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 56	/

Localisation	*Commentaires*
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 57	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 58	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 59	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 60	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 61	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 62	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 63	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 64	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 65	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 68	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 69	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 70	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 71	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 72	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 73	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 74	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 75	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 76	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 77	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 78	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 79	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 80	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 81	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 82	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 83	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 84	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 85	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 86	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 87	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 88	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 89	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Local 90	/
Palais du Commerce - 3ème étage : R+3 / Exterieur	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 1	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 2	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 3	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 4	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 5	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 6	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 7	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 8	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 9	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 10	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 11	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 12	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 13	/

Localisation	Commentaires
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 13bis	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 14	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 15	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 16	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 17	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 18	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 19	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 20	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 21	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 22	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 23	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 24	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 25	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 26	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 27	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 28	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 29	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 30	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 31	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 32	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 33	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 34	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 35	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 36	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 37	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 38	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 39	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 40	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 41	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 42	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 43	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 44	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 45	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 46	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 47	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 48	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 49	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 50	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 51	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 52	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 53	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 54	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 55	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 56	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 57	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 58	/

Localisation	Commentaires
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 59	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 60	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 61	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 62	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 63	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 64	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 65	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 66	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 67	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 68	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 69	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 70	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 71	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 72	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 73	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 74	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Exterieur	/
Palais du Commerce - 2ème étage : R+2 / Local 75	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 1	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 2	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 3	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 4	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 5	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 6	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 7	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 8	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 9	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 10	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 11	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 12	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 13	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 14	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 15	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 16	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 17	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 18	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 19	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 20	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 21	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 22	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 23	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 24	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 25	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 26	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 27	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 28	/

Localisation	*Commentaires*
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 29	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 30	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 31	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 32	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 33	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 34	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 35	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 36	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 37	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 38	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 39	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 41	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 43	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 44	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 45	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 46	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 47	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 48	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 49	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 50	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 51	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 52	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 53	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 54	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 55	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 56	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 57	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 58	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 59	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 60	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 61	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 62	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 63	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 64	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 65	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 66	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 67	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 68	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 69	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 70	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 71	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 72	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 73	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 74	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 75	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 76	/

Localisation	*Commentaires*
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 77	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 78	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 79	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 80	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 81	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 82	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 83	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Local 84	/
Palais du commerce - 4ème étage : R+4 / Exterieur	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 1	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 2	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 3	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 4	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 5	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 6	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 7	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 8	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 9	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 10	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 11	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 12	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 13	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 14	Parties non visitées : Conduit au plafond
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 15	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 16	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 17	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 18	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 19	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 20	Parties non visitées : Machinerie Ascenceur
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 21	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 22	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 23	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 24	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 26	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 27	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 28	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 29	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 30	Parties non visitées : Machinerie Ascenceur
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 31	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 32	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 33	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 34	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 35	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 36	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 37	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 38	/

Localisation	*Commentaires*
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 39	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Local 40	/
Palais du commerce - 5ème étage : R+5 / Exterieur	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 1	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 2	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 3	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 4	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 5	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 6	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 7	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 8	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 9	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 10	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 11	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 12	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 13	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 14	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 15	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 16	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 17	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 18	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 19	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 20	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 21	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 22	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 23	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 24	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 27	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 28	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 30	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 32	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 34	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 35	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 36	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 38	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 39	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 40	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 41	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 42	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 43	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 44	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 45	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 46	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 47	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 48	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 49	/

Localisation	*Commentaires*
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 50	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 51	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 52	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 53	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 55	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 56	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 57	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 58	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 59	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 60	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 63	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 64	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 65	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 66	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 67	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 68	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 69	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 70	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 71	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 72	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 73	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 74	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 75	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 76	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 77	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 78	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 79	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 80	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 81	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 82	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 83	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 84	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 85	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 86	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 87	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 88	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Local 89	/
Palais du Commerce - 1er étage : R+1 / Exterieur	/

6.2. Croquis de repérage

Peinture boiseries murales amiantée

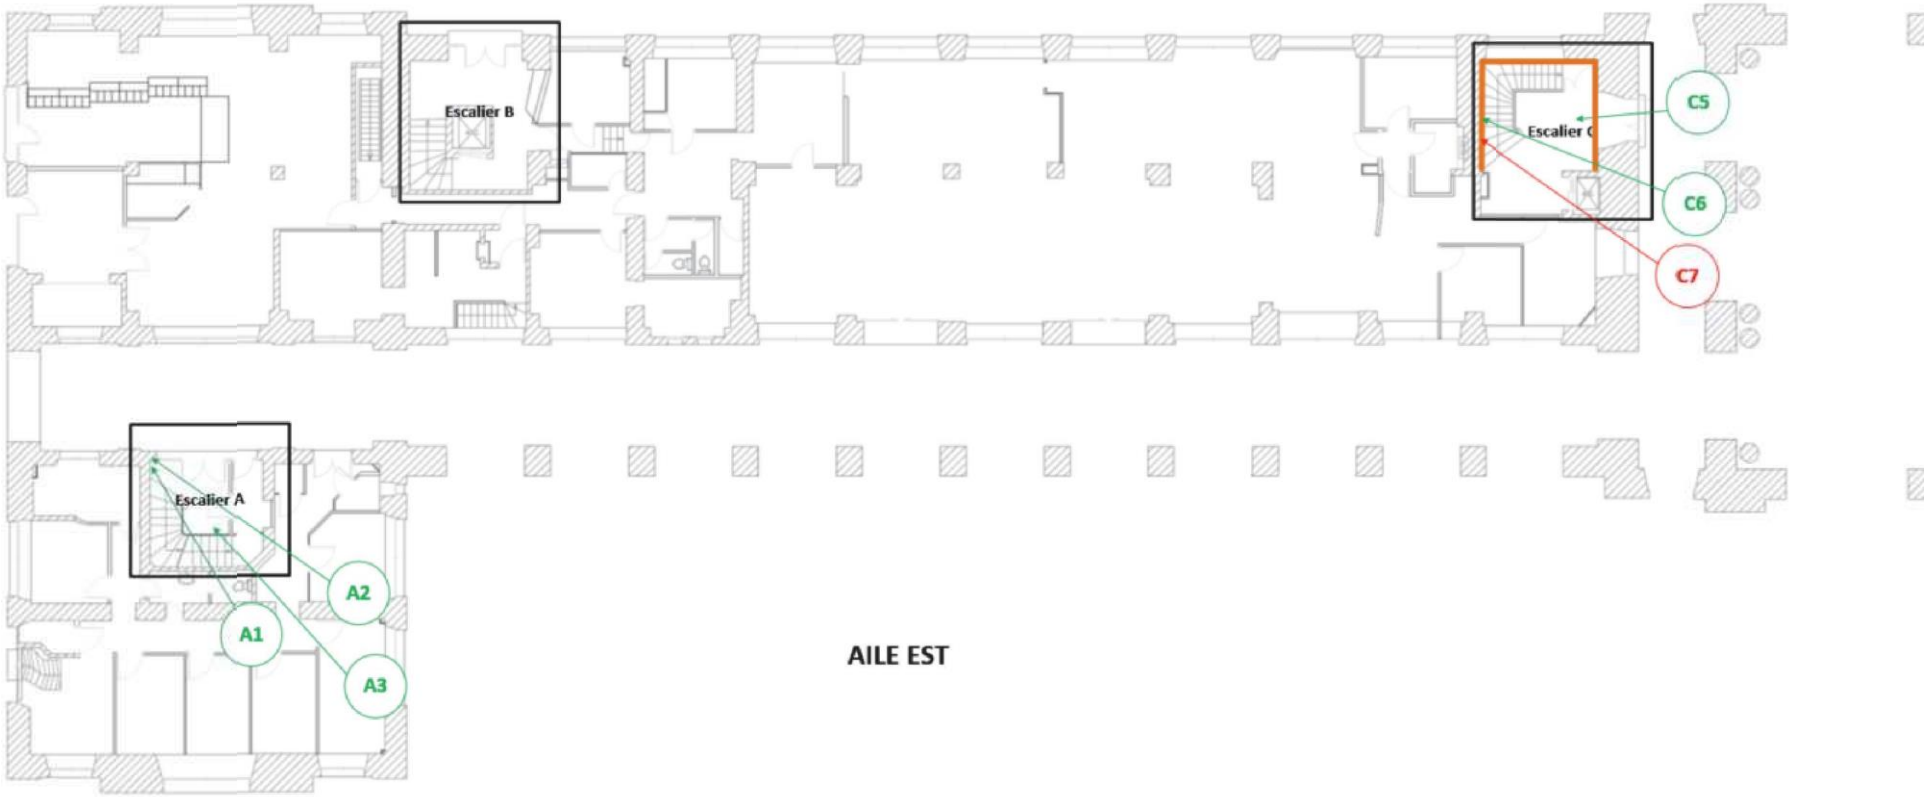


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Escaliers	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+0
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 1 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

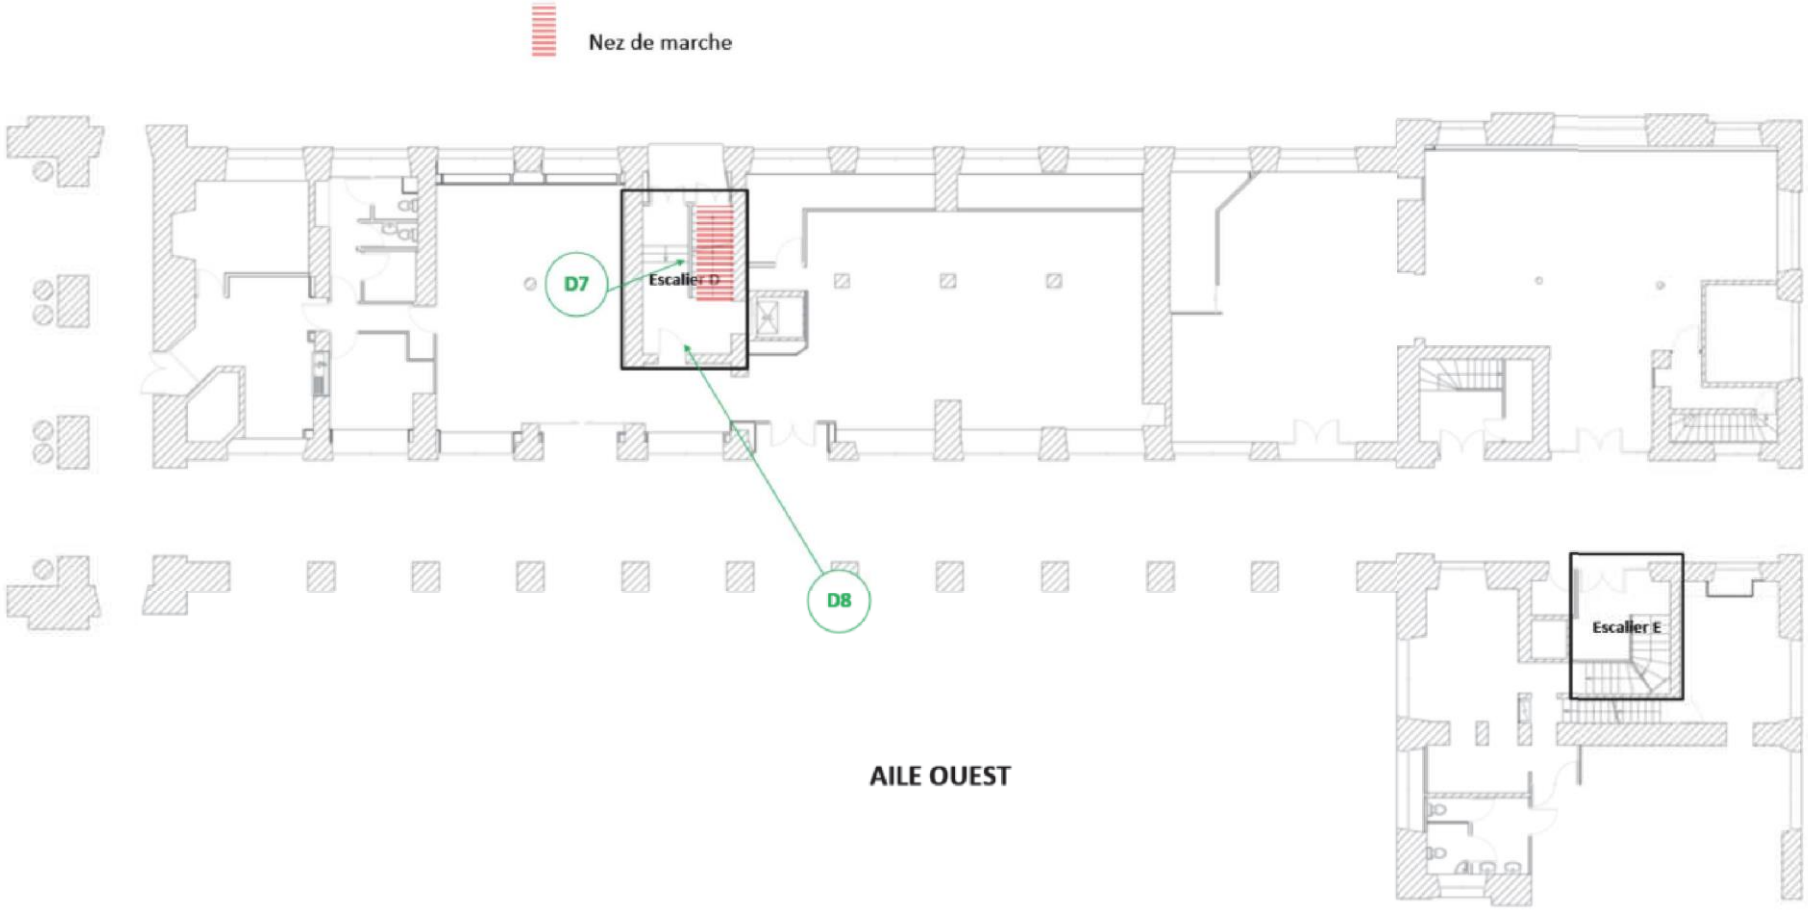


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Escaliers	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+0
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 2 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

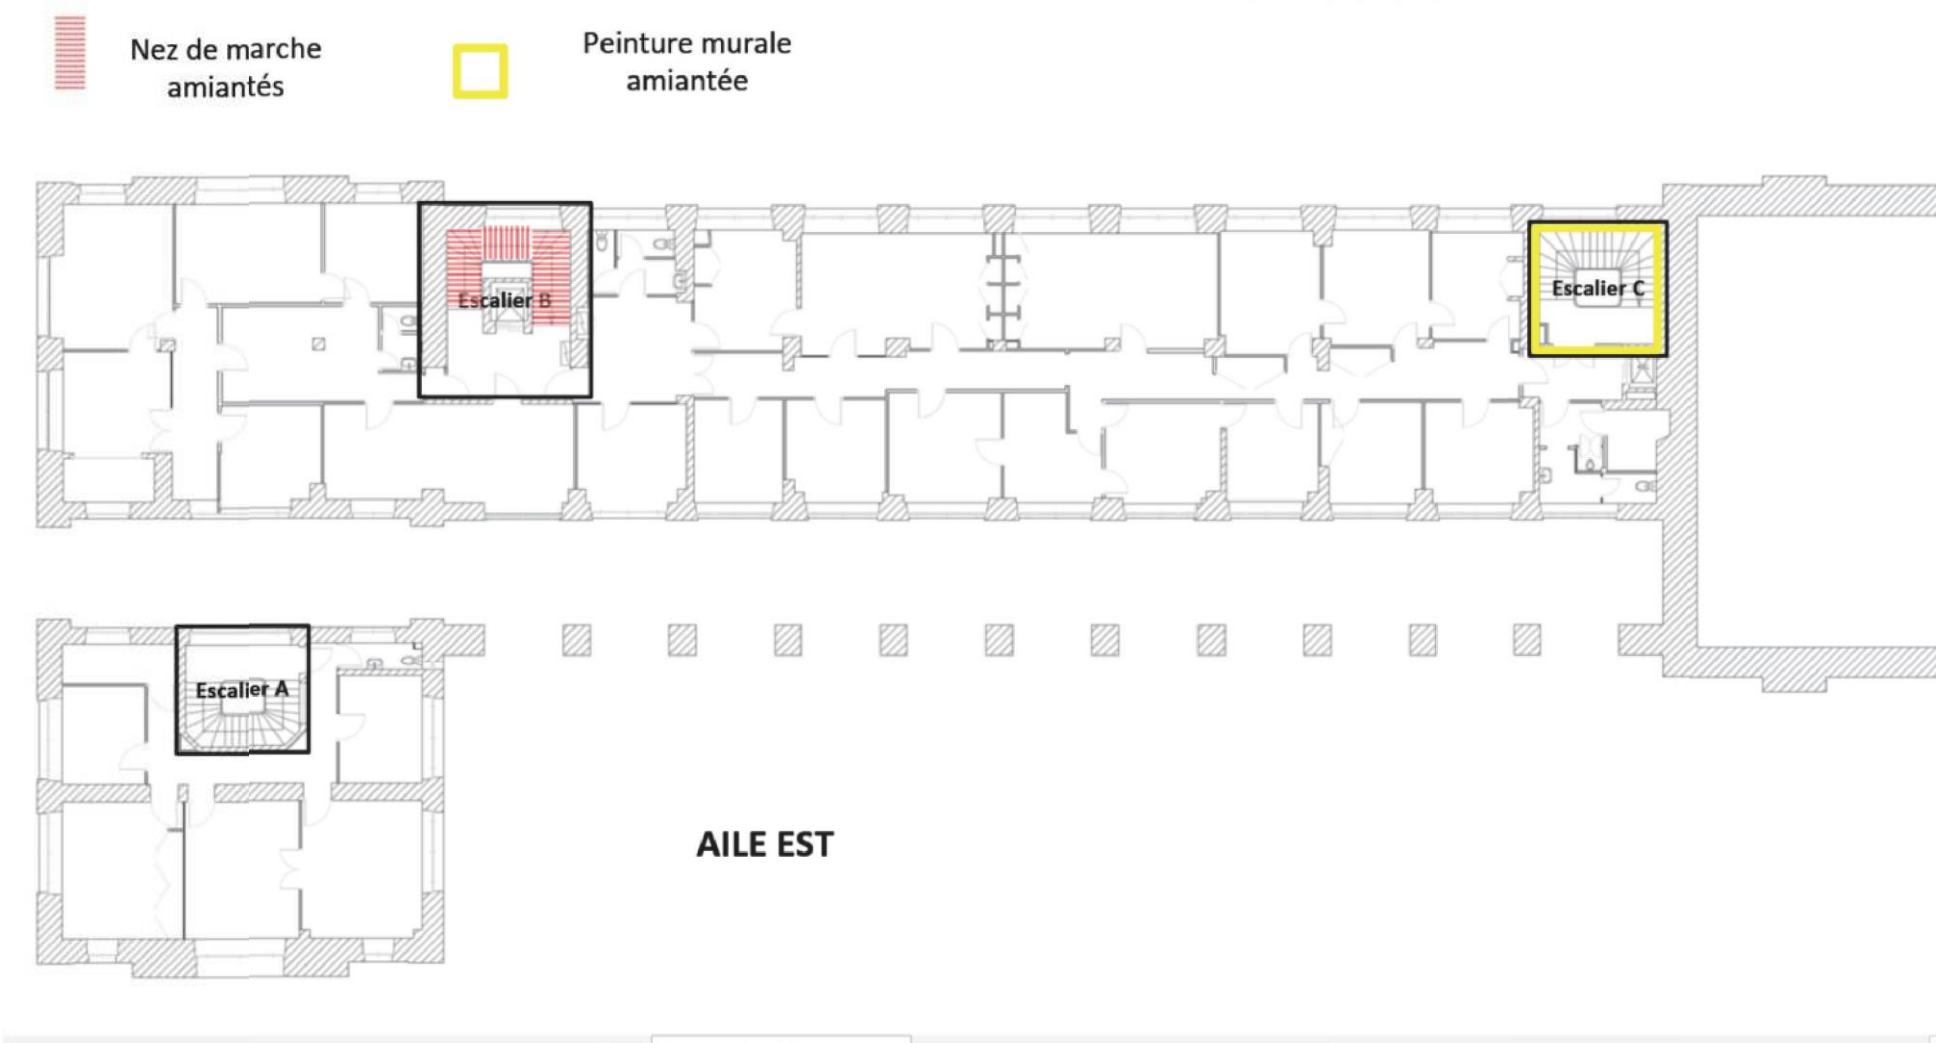


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Escaliers	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+1
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 3 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

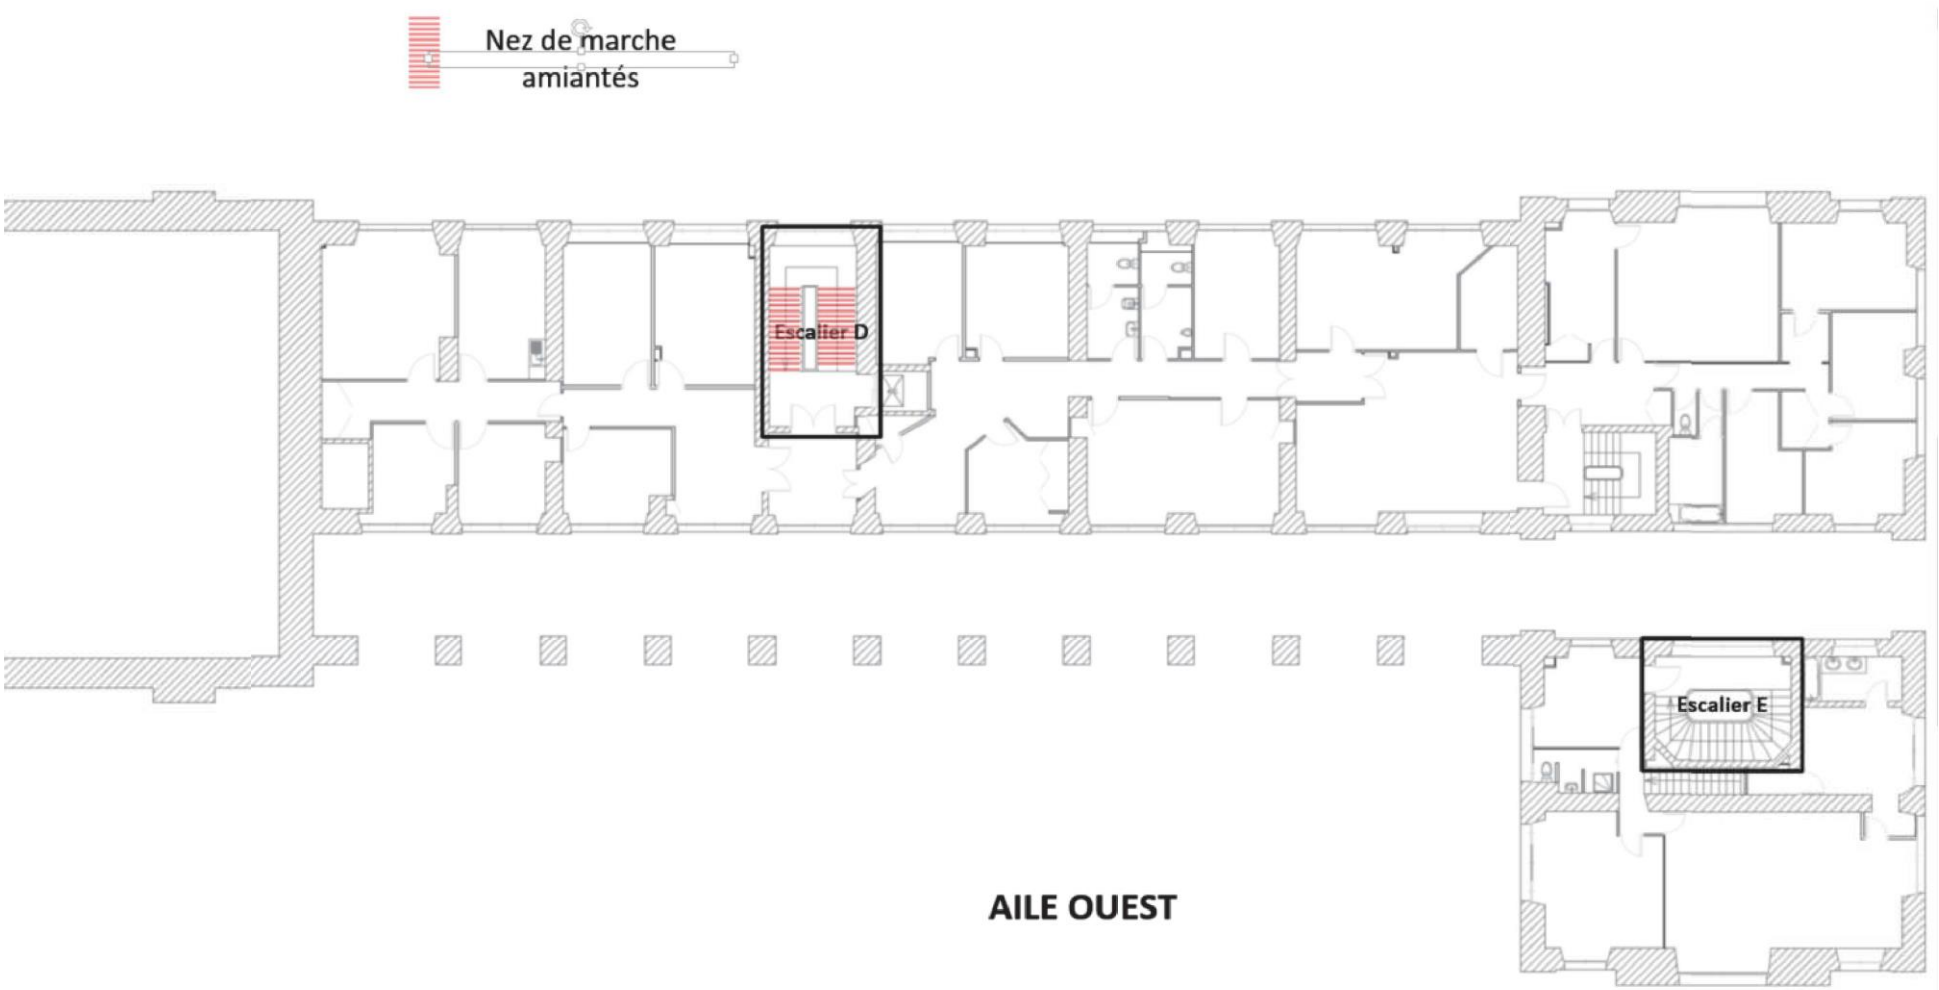


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Escaliers	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+1
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 4 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

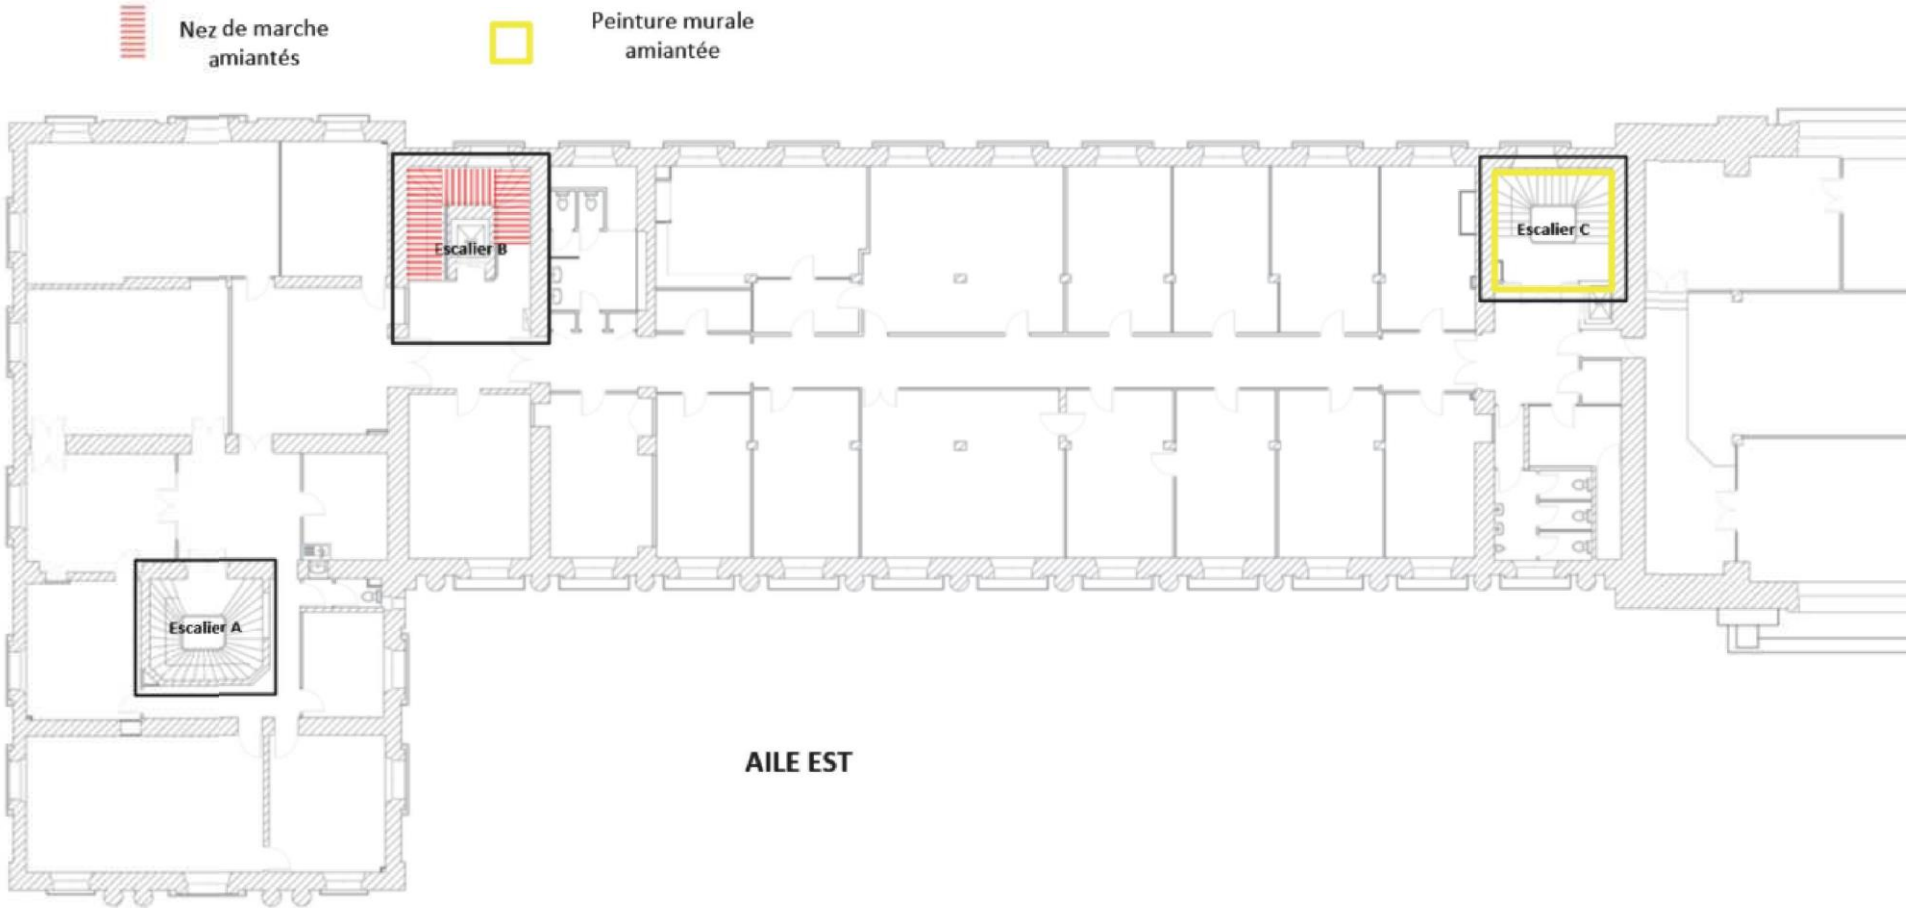


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Escaliers	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+2
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 5 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

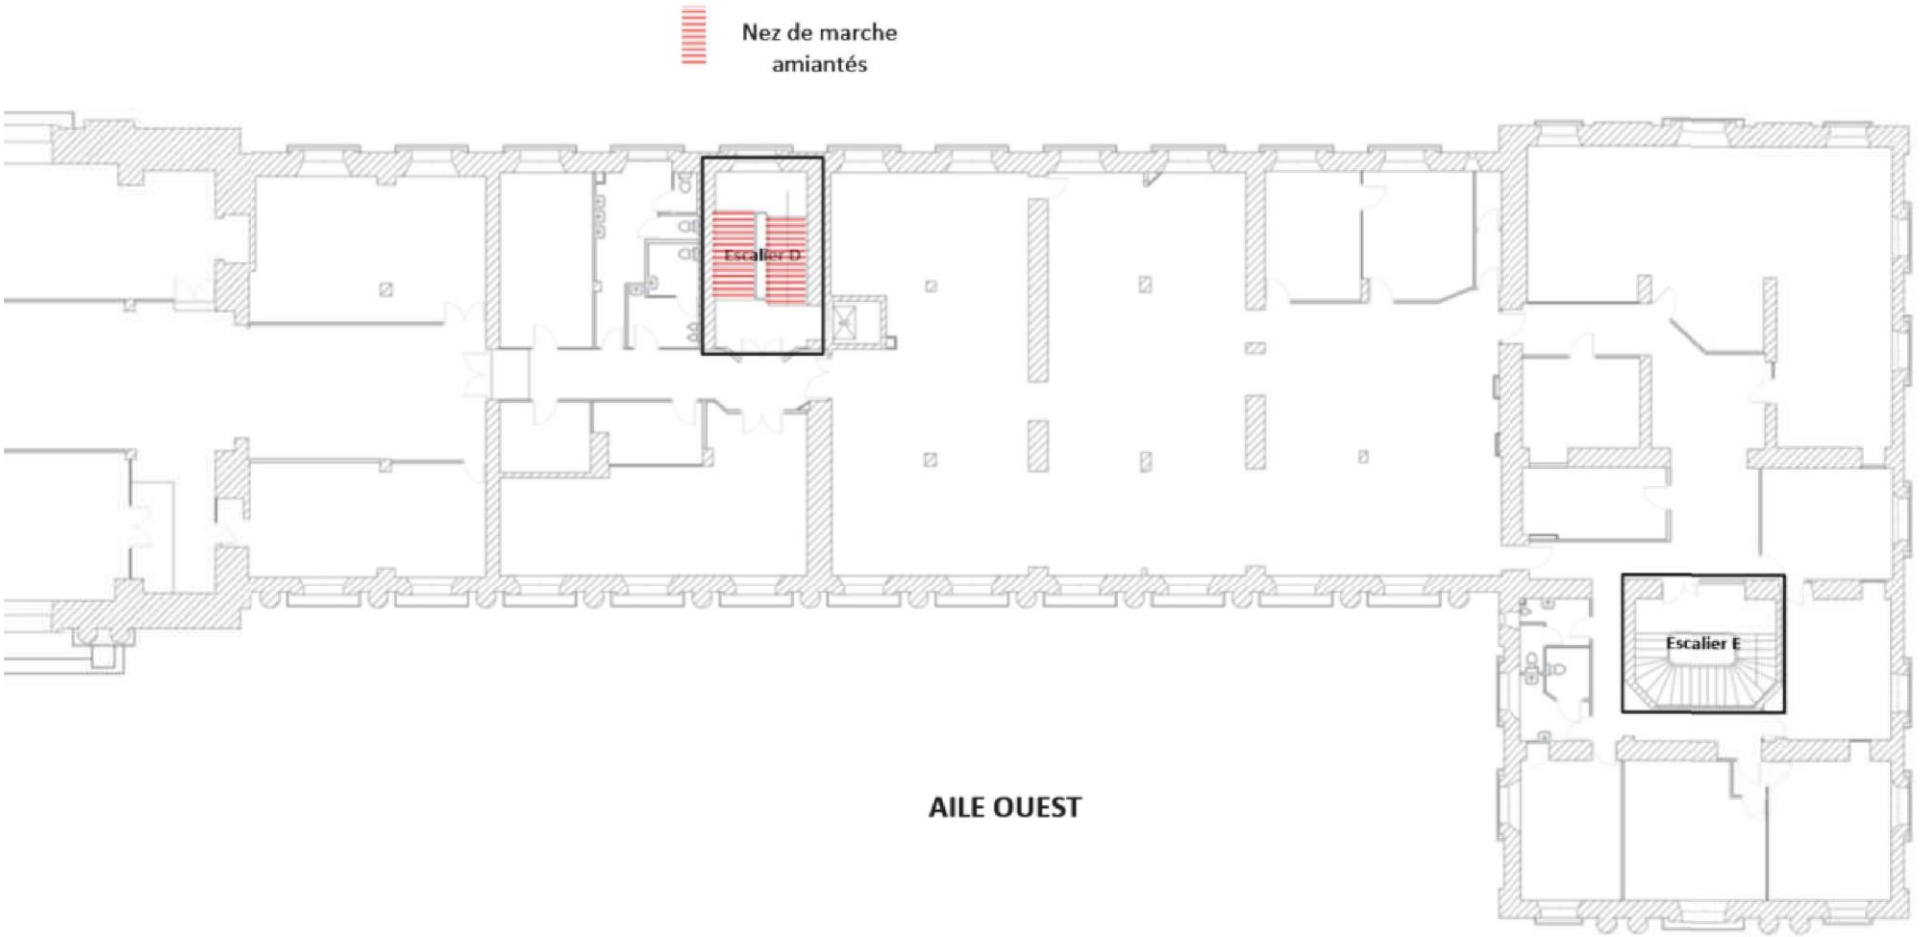


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Escaliers	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+2
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 6 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

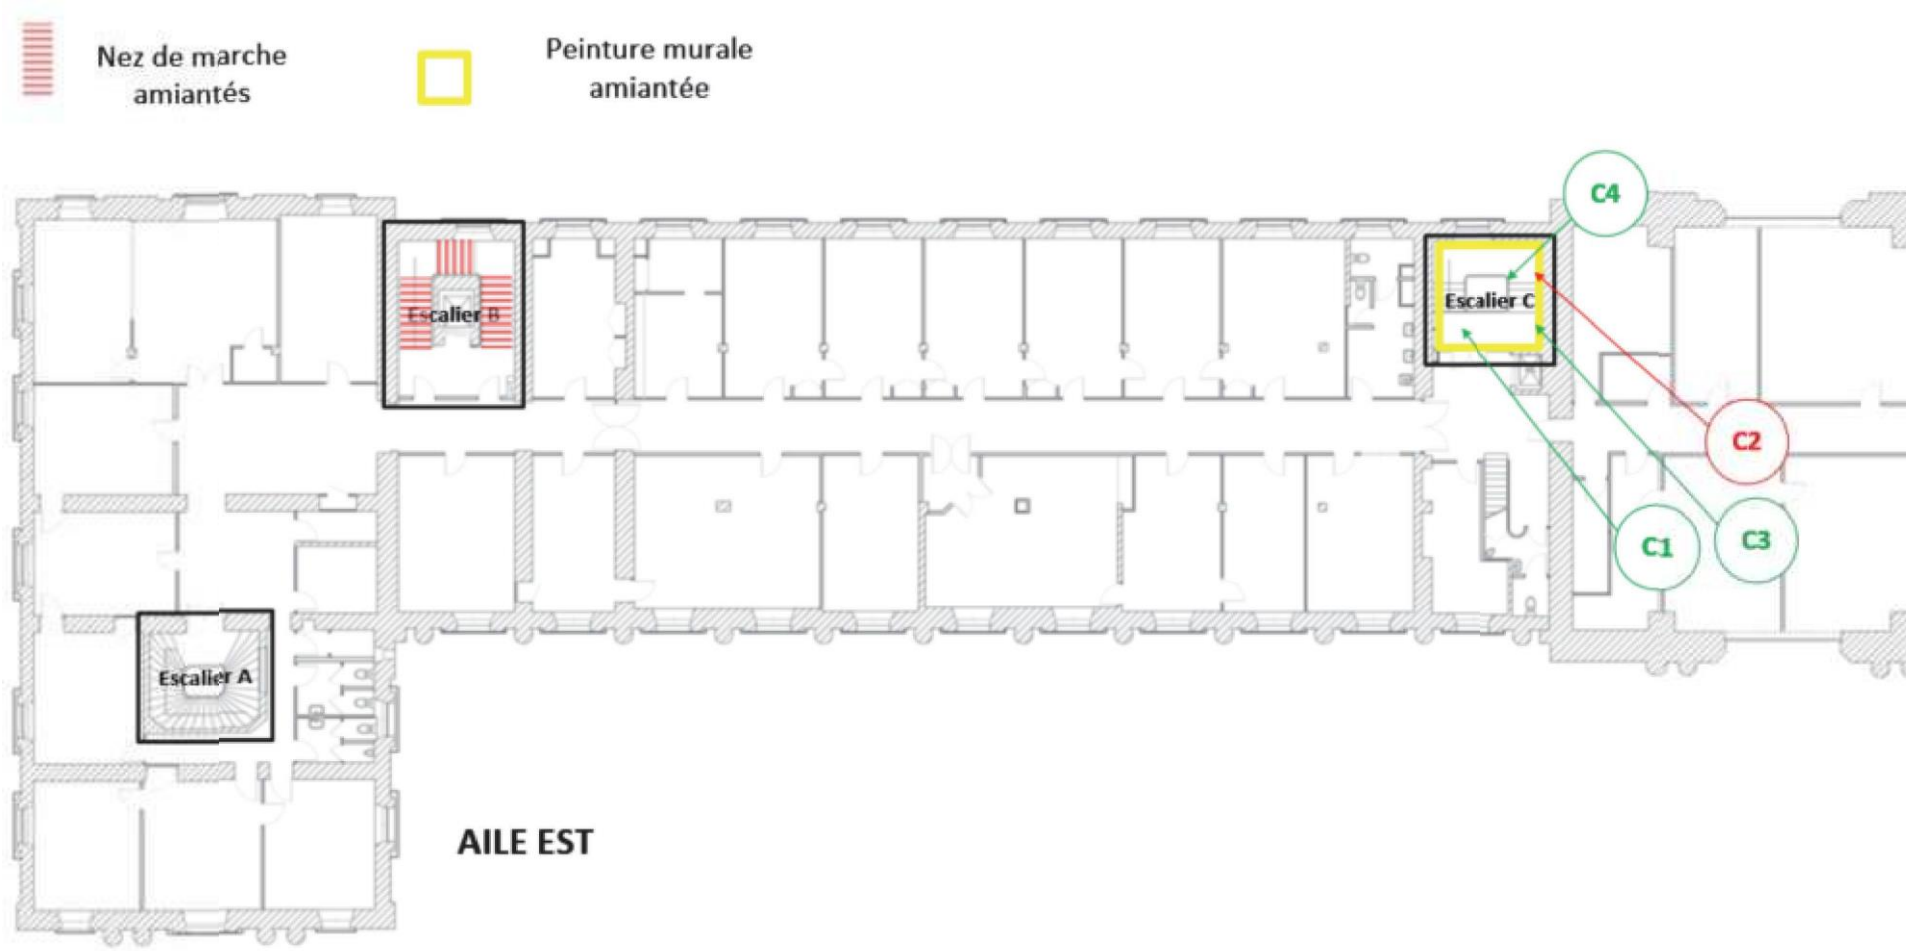


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Escaliers	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+3
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 7 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

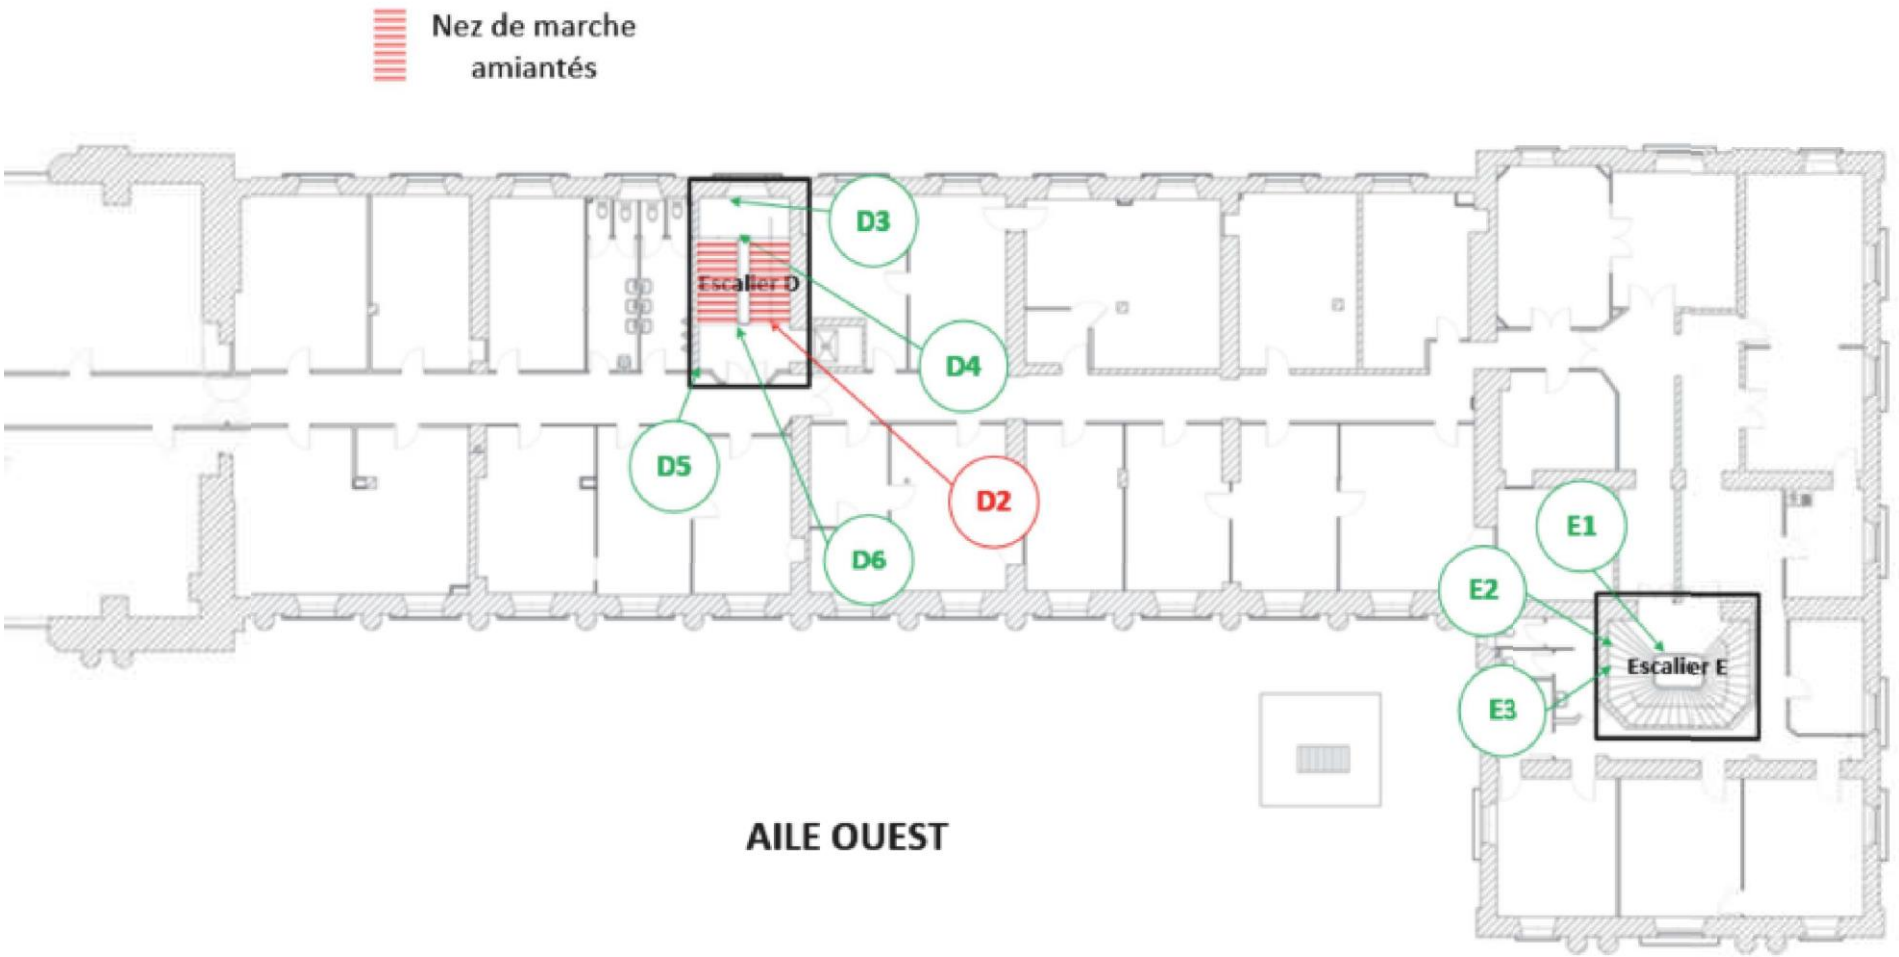


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Escaliers	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+3
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 8 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

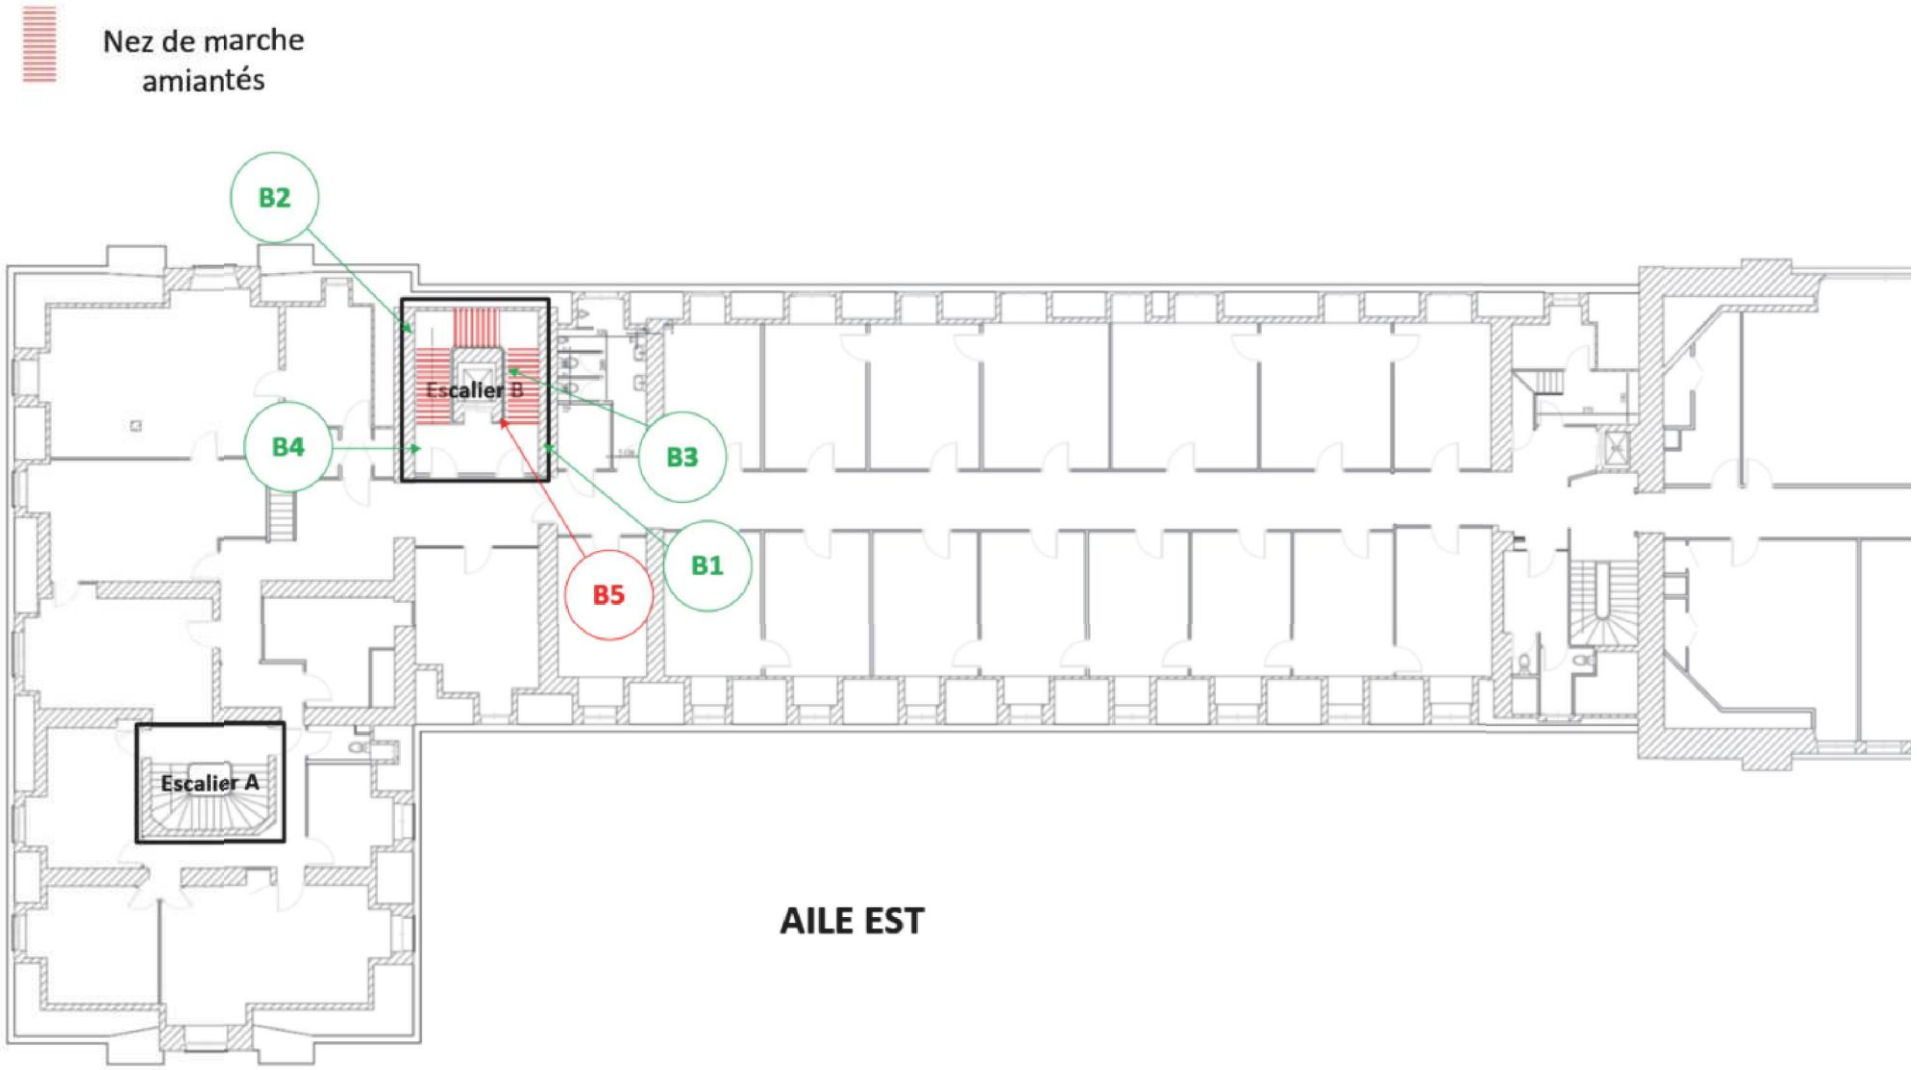


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Escaliers	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+4
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 9 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

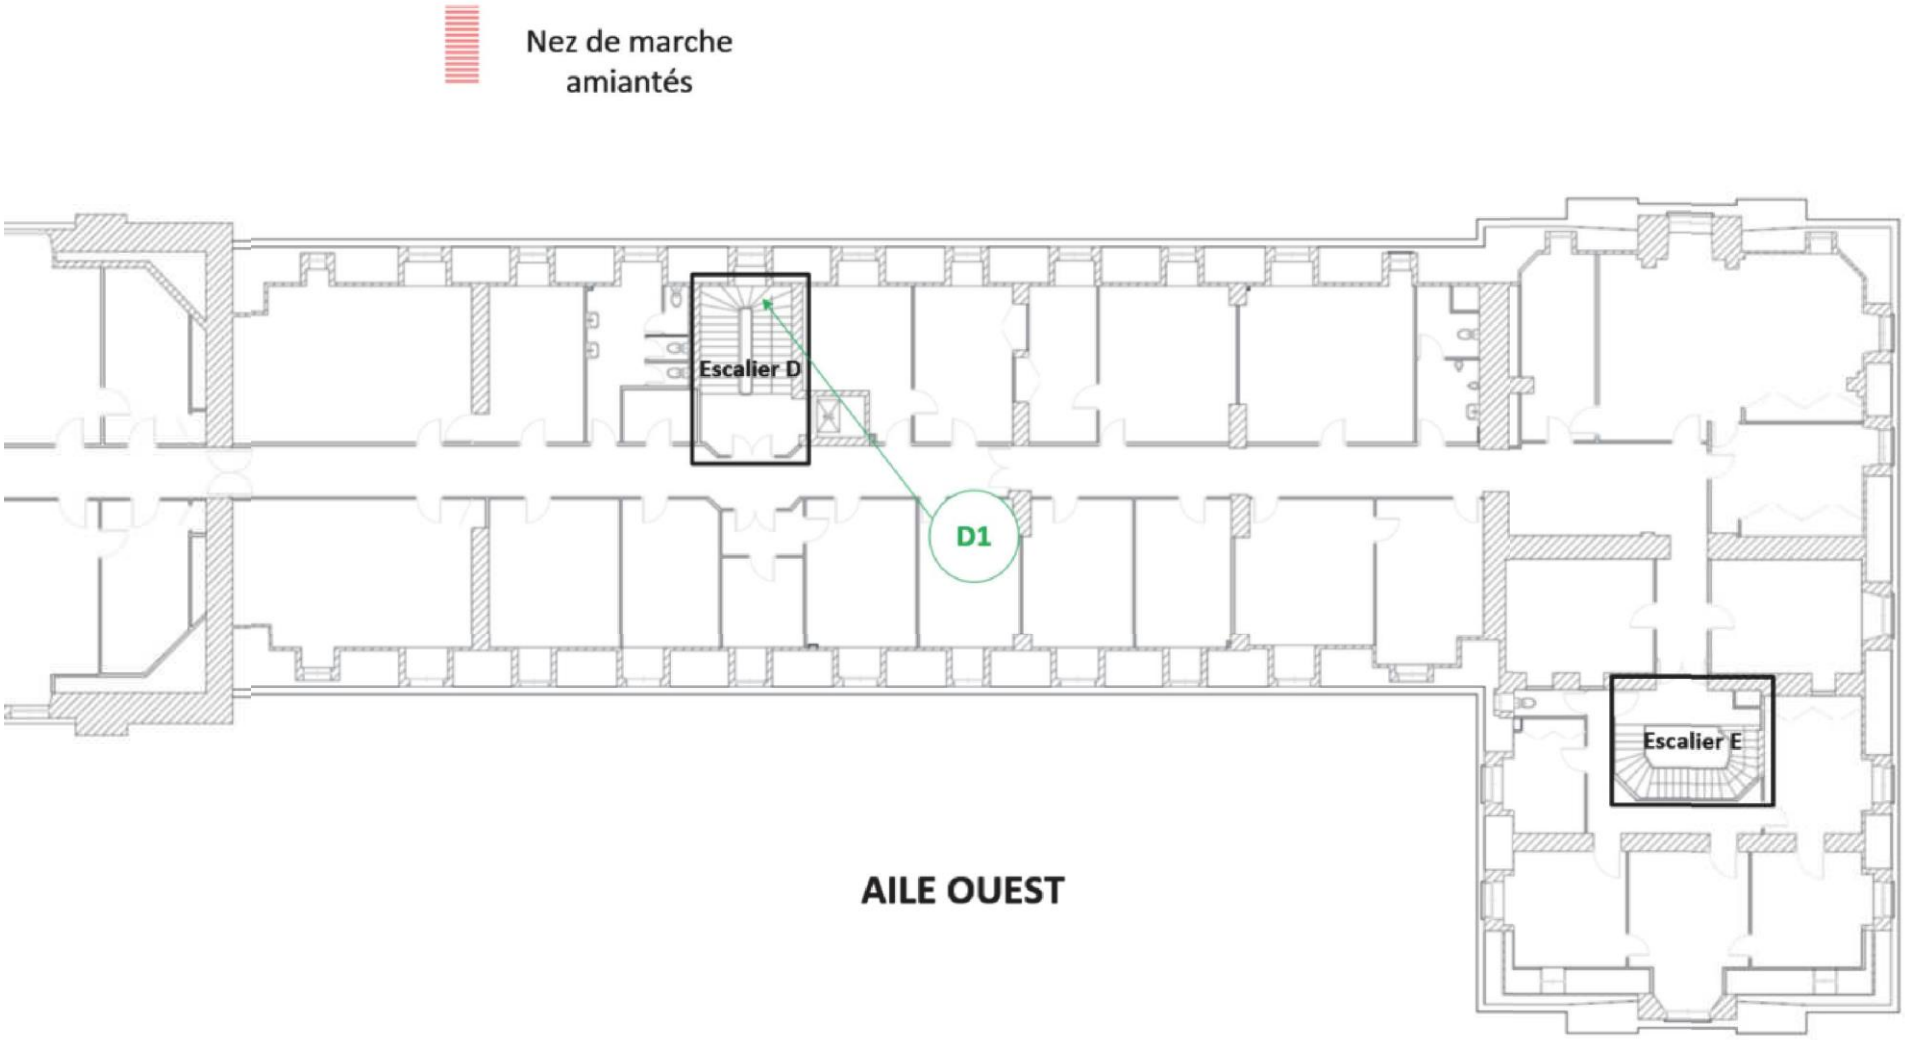


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Escaliers	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+4
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 10 / 10	

Copyright BUREAU VERITAS

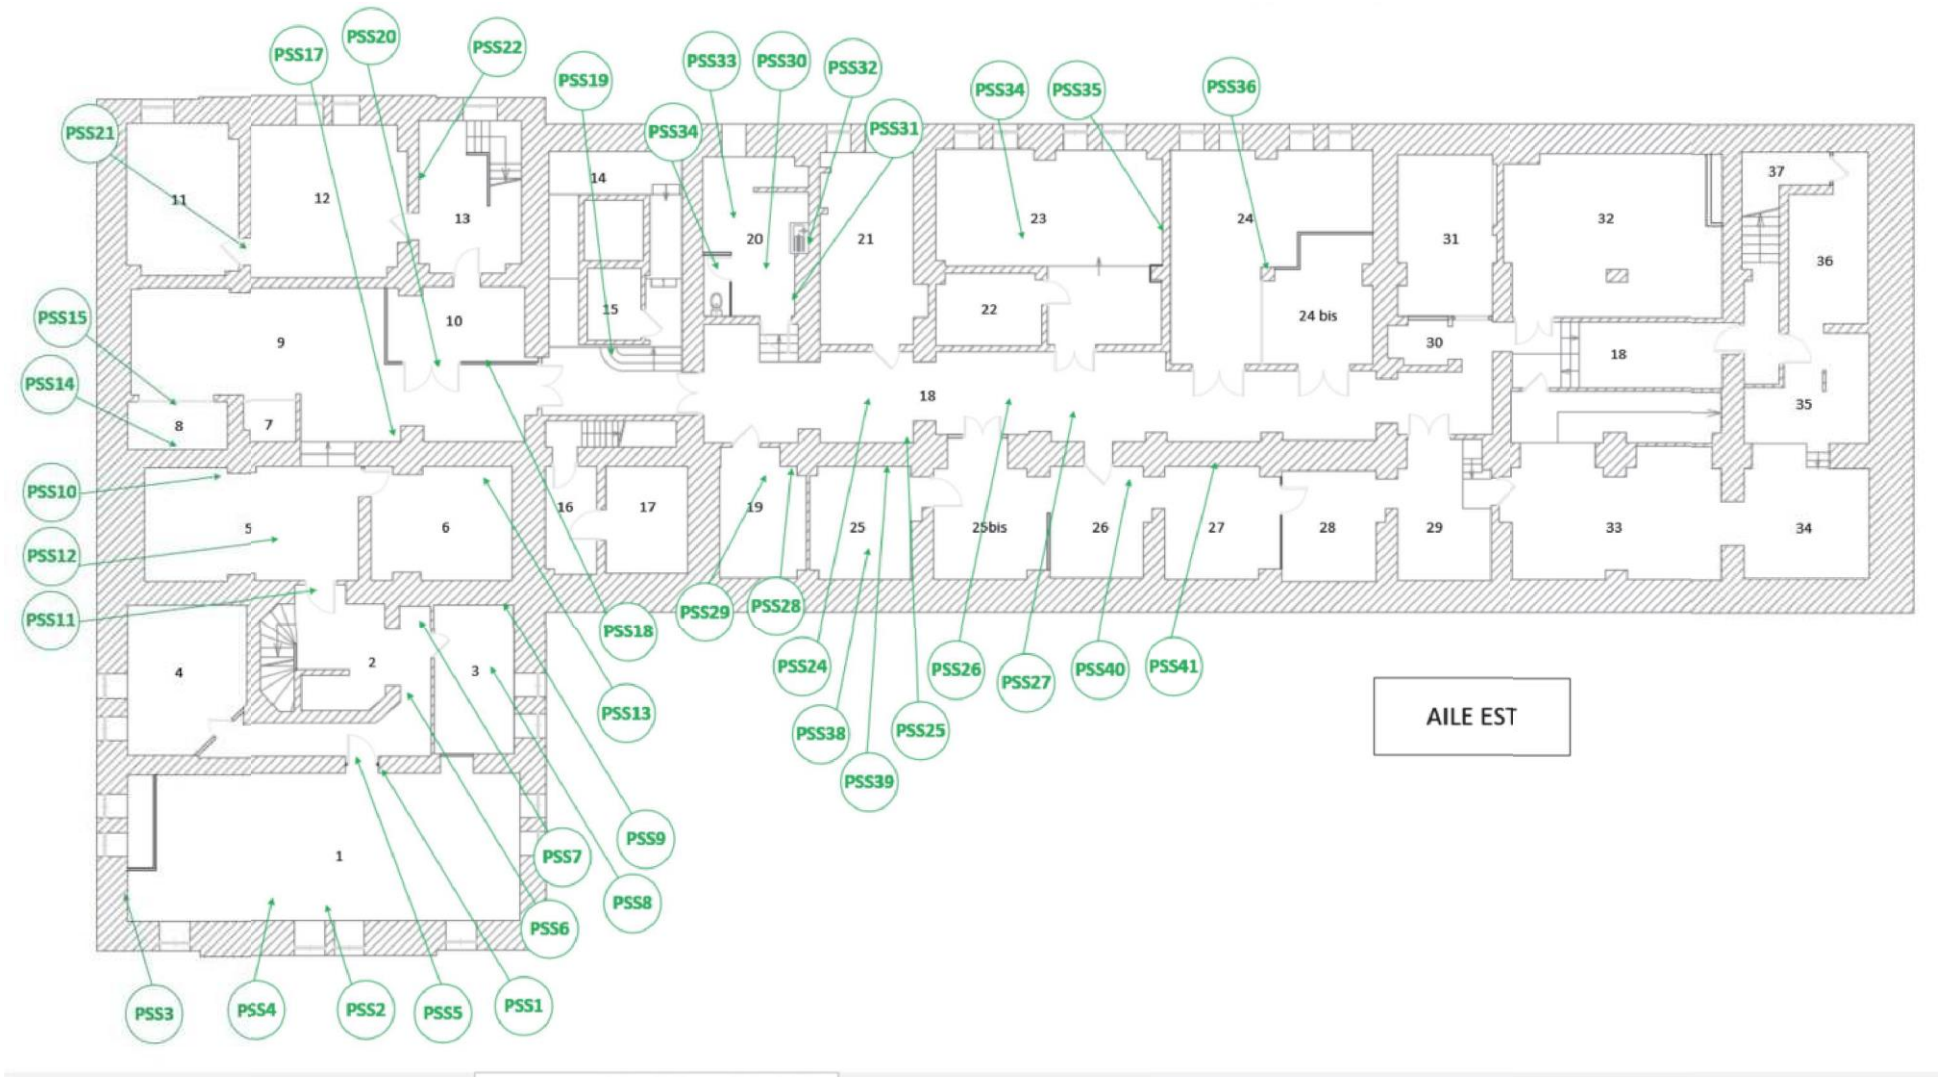


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du commerce - Sous sol	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R-1
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 1 / 4	

Copyright BUREAU VERITAS

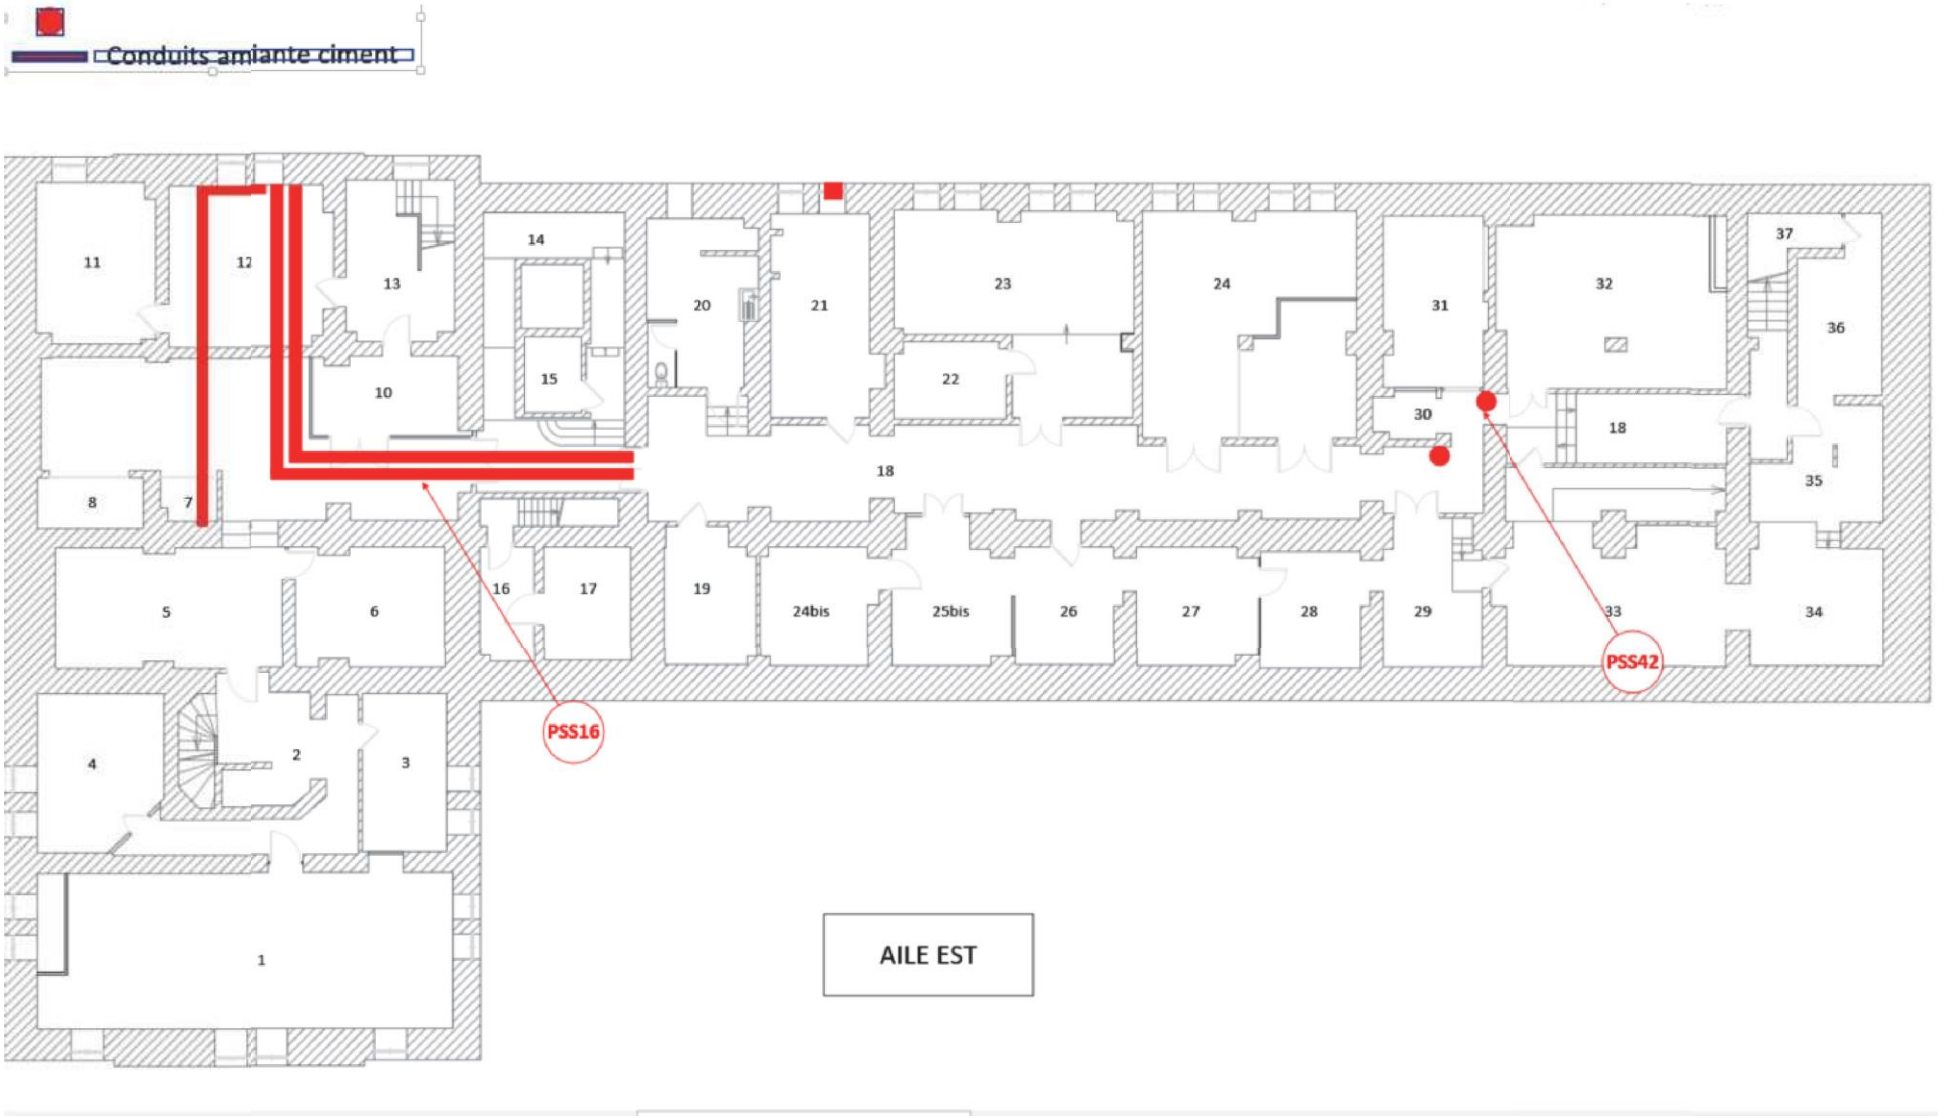


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du commerce - Sous sol	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R-1
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 2 / 4	

Copyright BUREAU VERITAS



Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du commerce - Sous sol	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R-1
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 3 / 4	

Copyright BUREAU VERITAS

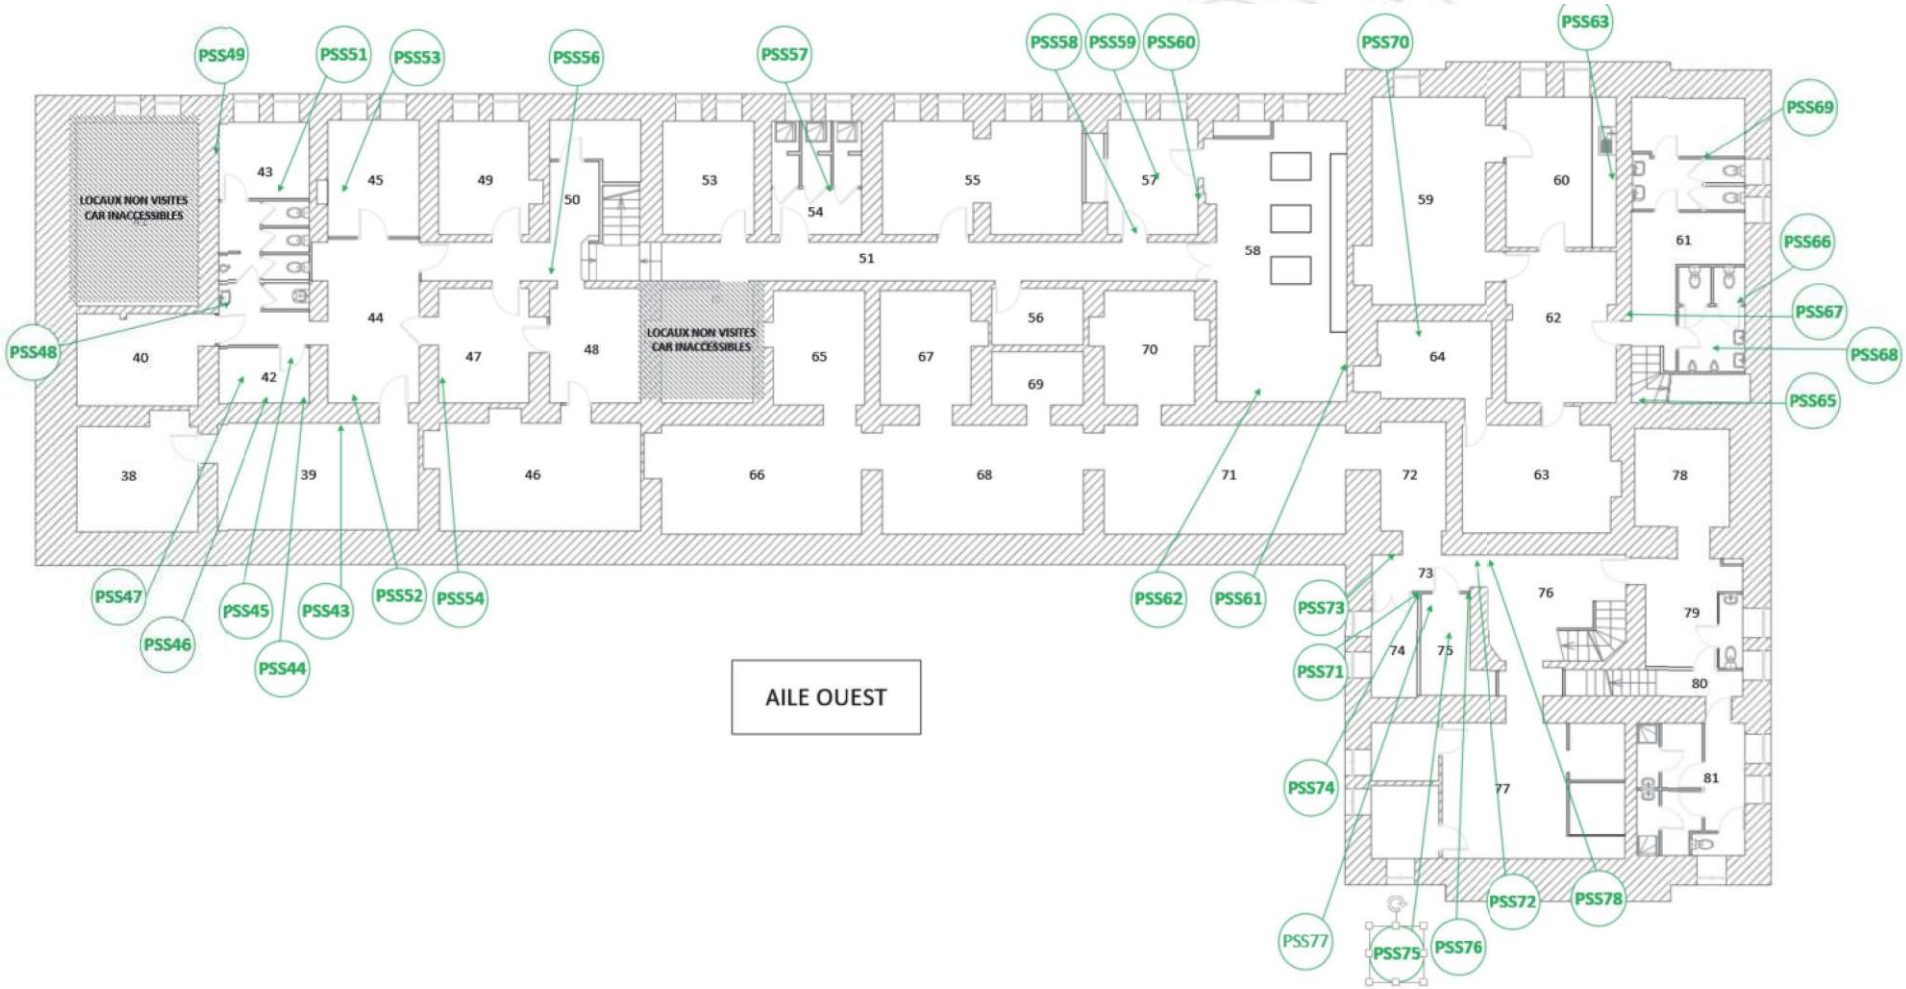


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du commerce - Sous sol	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R-1
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 4 / 4	

Copyright BUREAU VERITAS



Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du Commerce - Rez de Chaussée	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : Rdc
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 1 / 2	

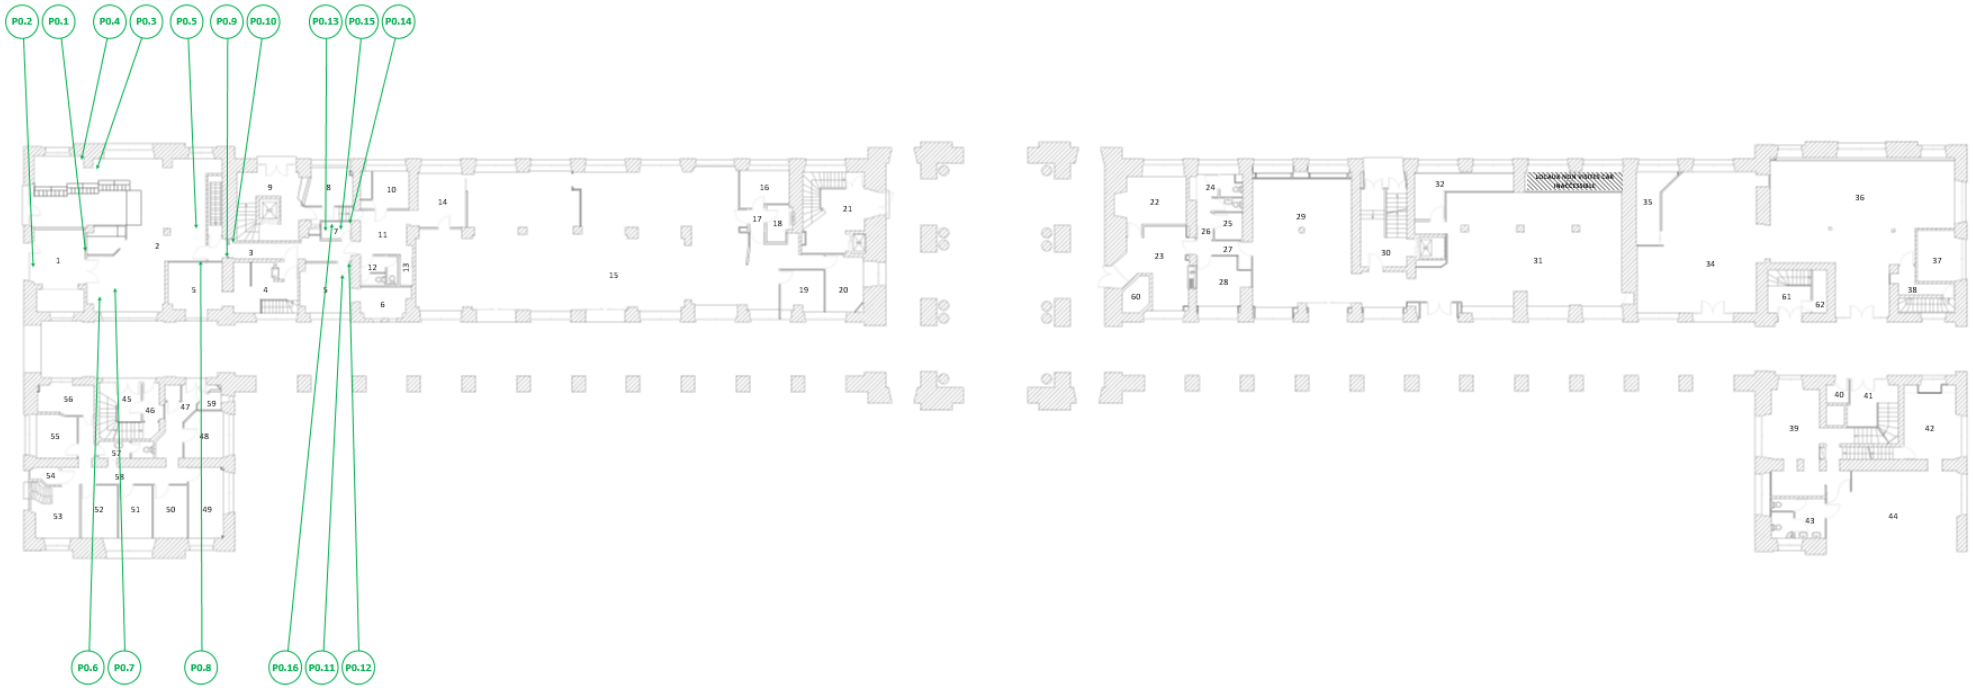


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du Commerce - Rez de Chaussée	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : Rdc
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 2 / 2	



Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du Commerce - 3ème étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+3
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 1 / 2	

Copyright BUREAU VERITAS

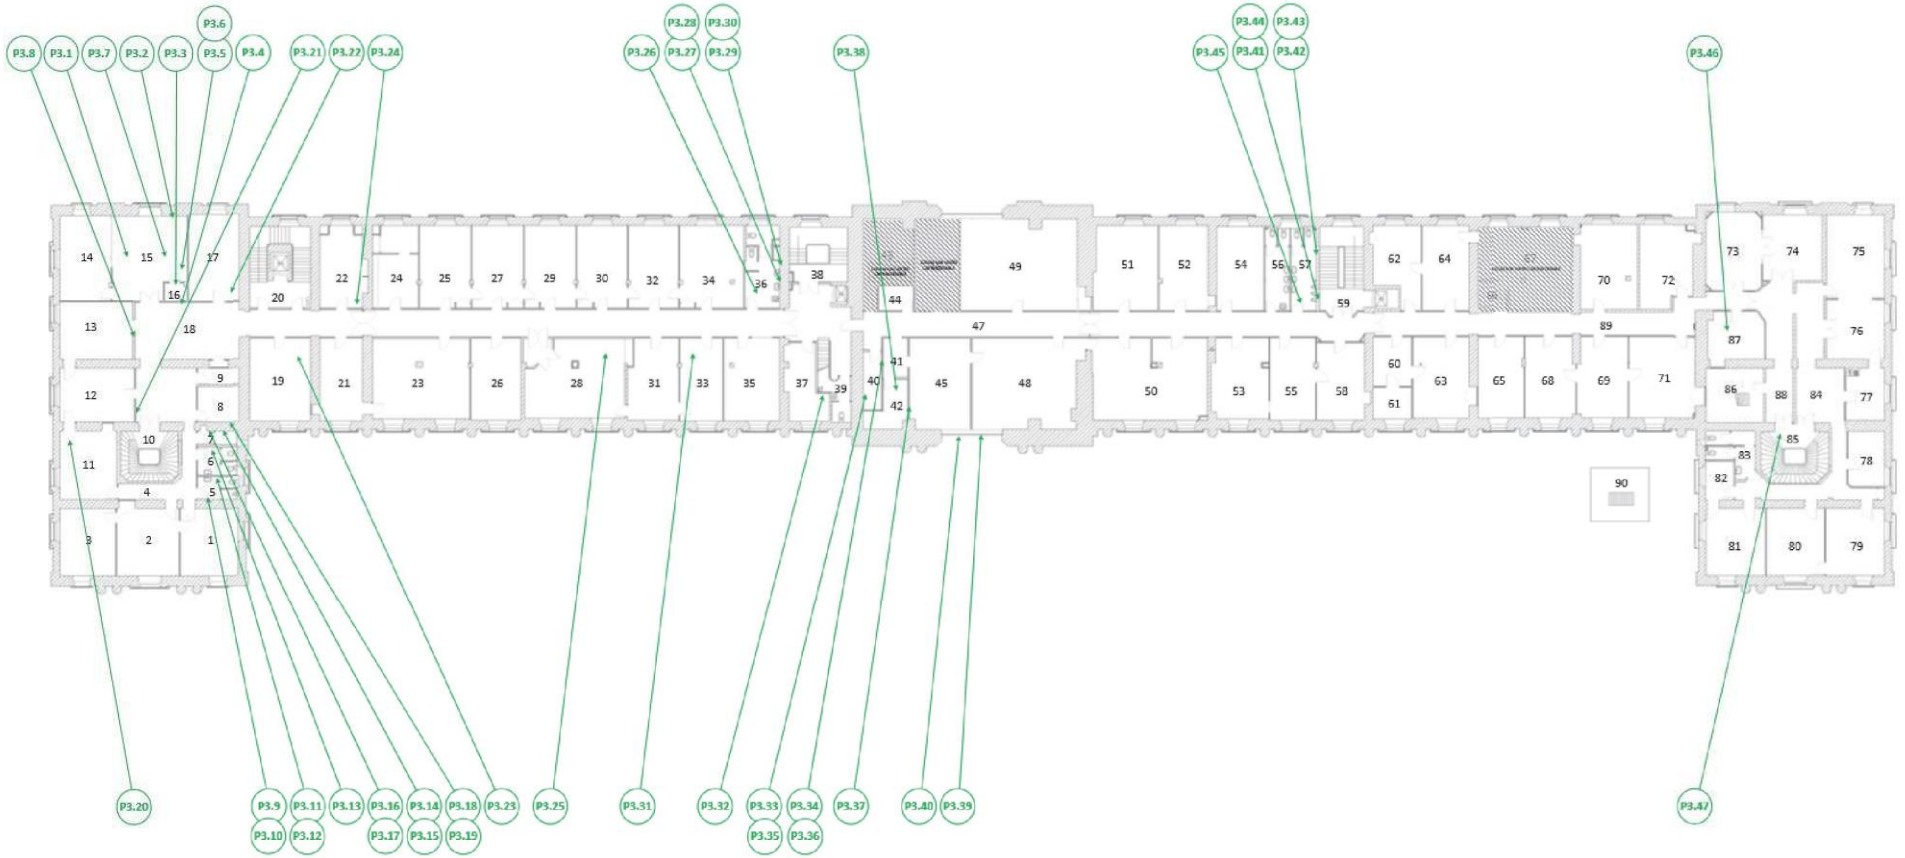


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du Commerce - 3ème étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+3
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 2 / 2	

Copyright BUREAU VERITAS

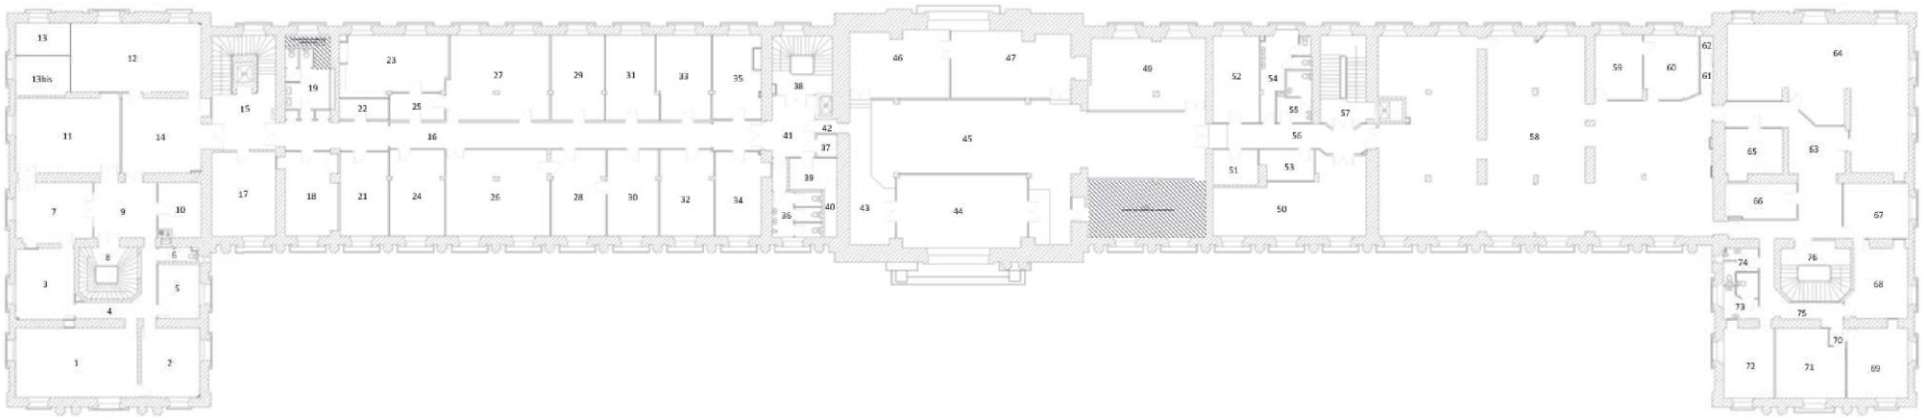


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du Commerce - 2ème étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+2
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 1 / 4	

Copyright BUREAU VERITAS

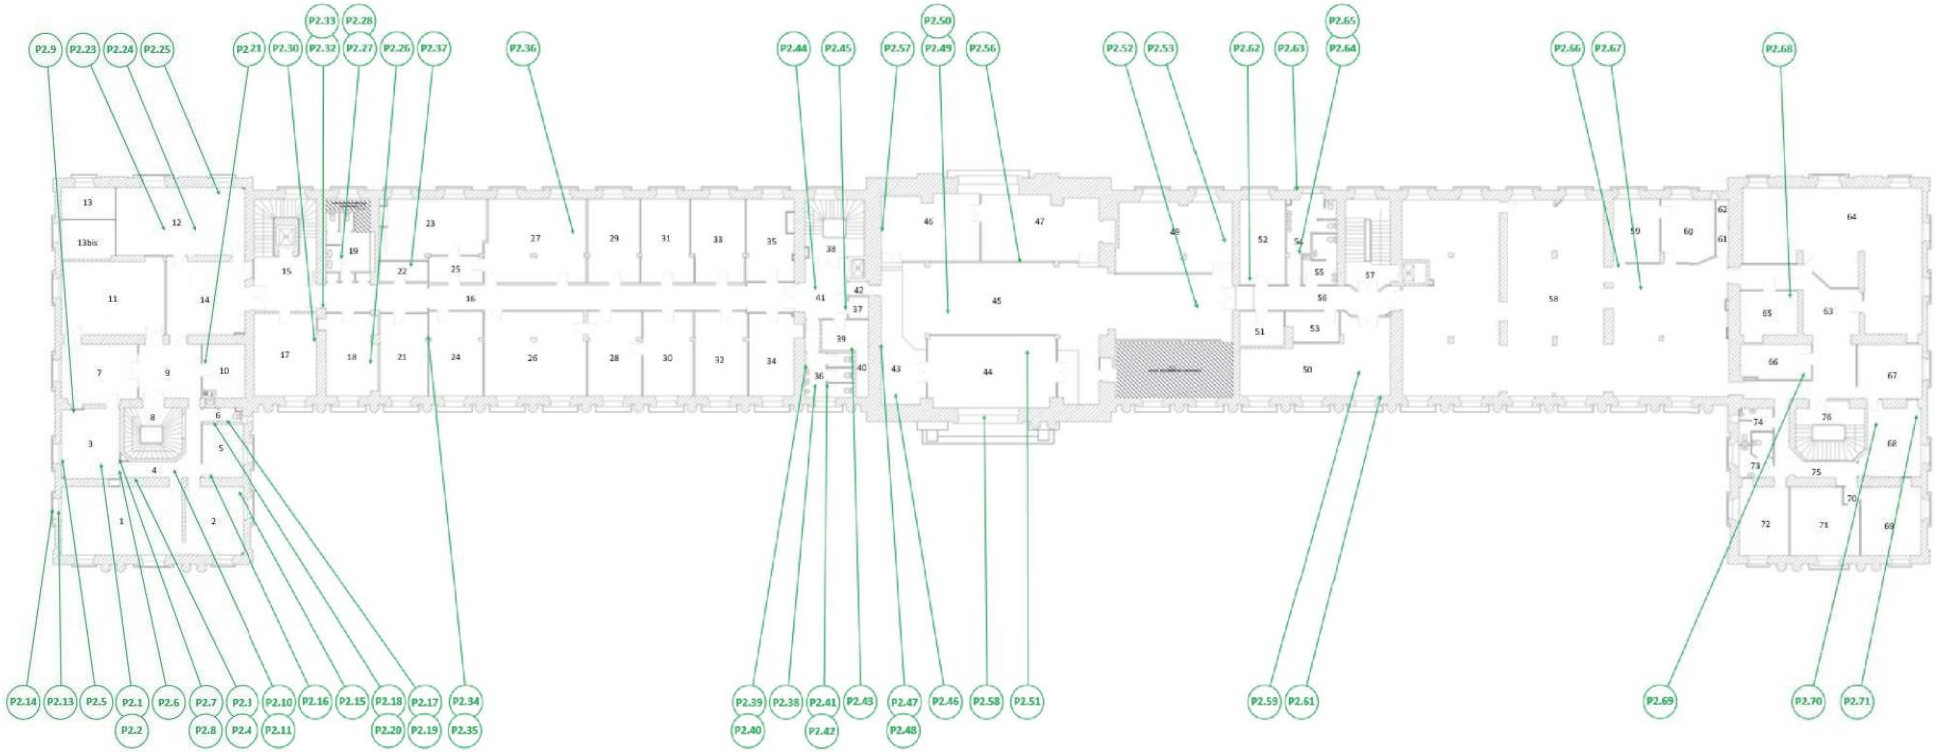


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du Commerce - 2ème étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+2
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 2 / 4	

Copyright BUREAU VERITAS

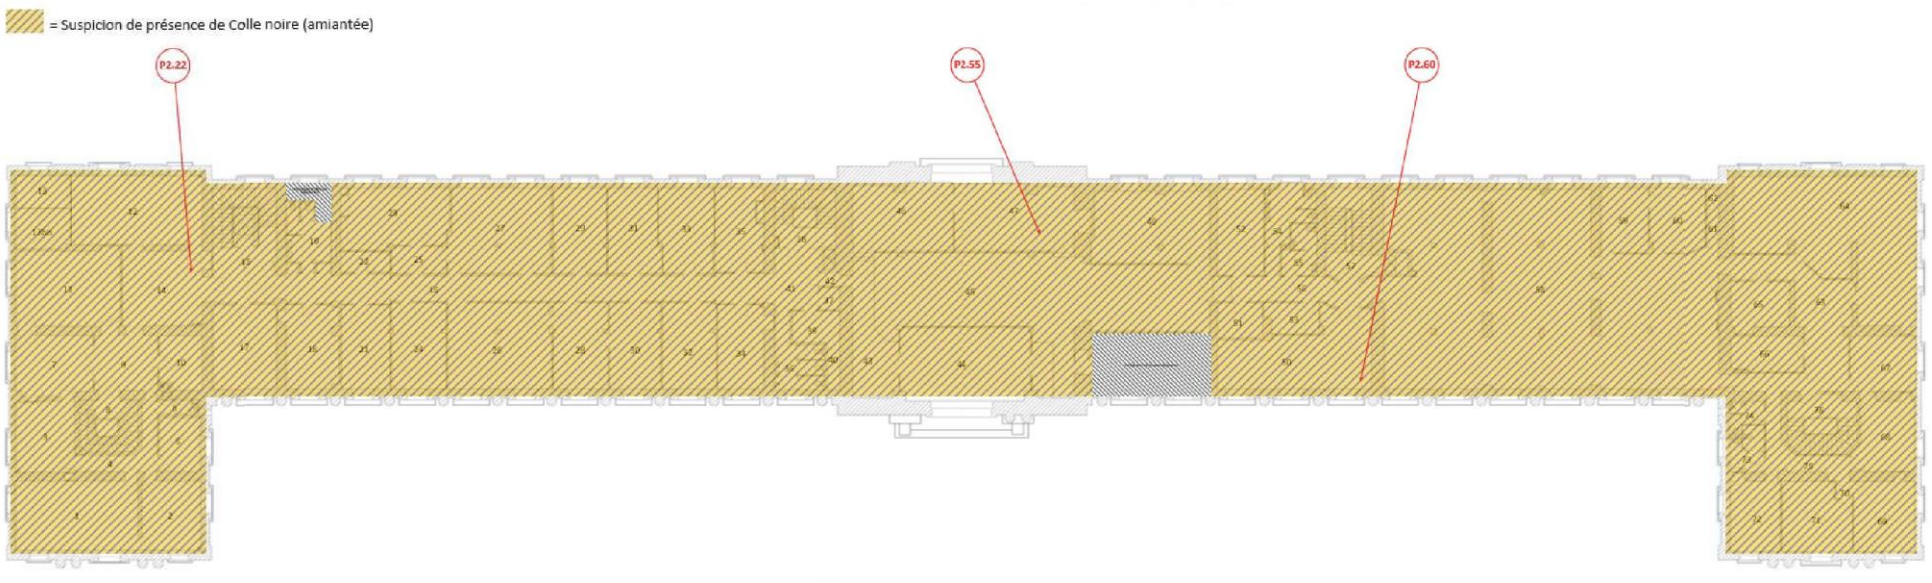


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du Commerce - 2ème étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+2
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 3 / 4	

Copyright BUREAU VERITAS

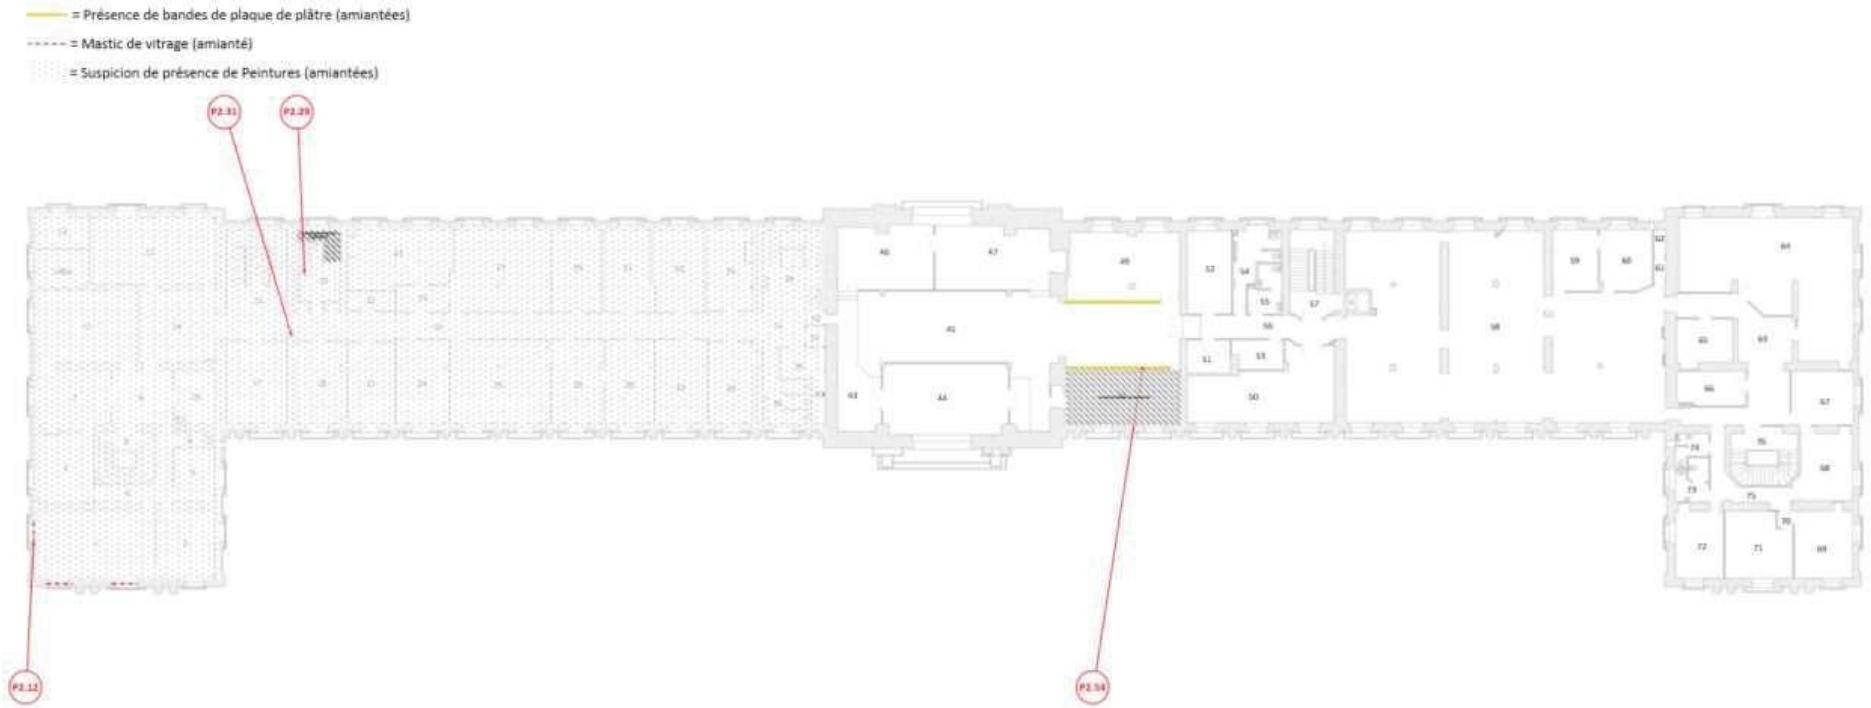


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du Commerce - 2ème étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+2
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 4 / 4	

Copyright BUREAU VERITAS

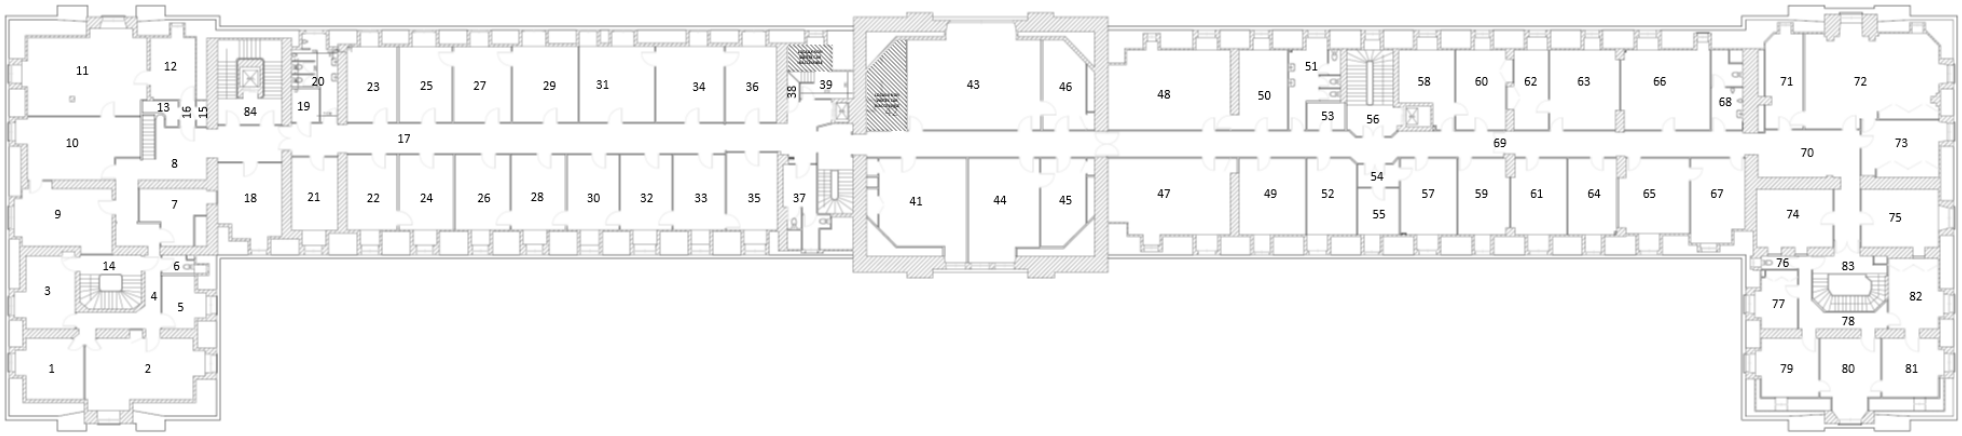


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du commerce - 4ème étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+4
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 1 / 3	

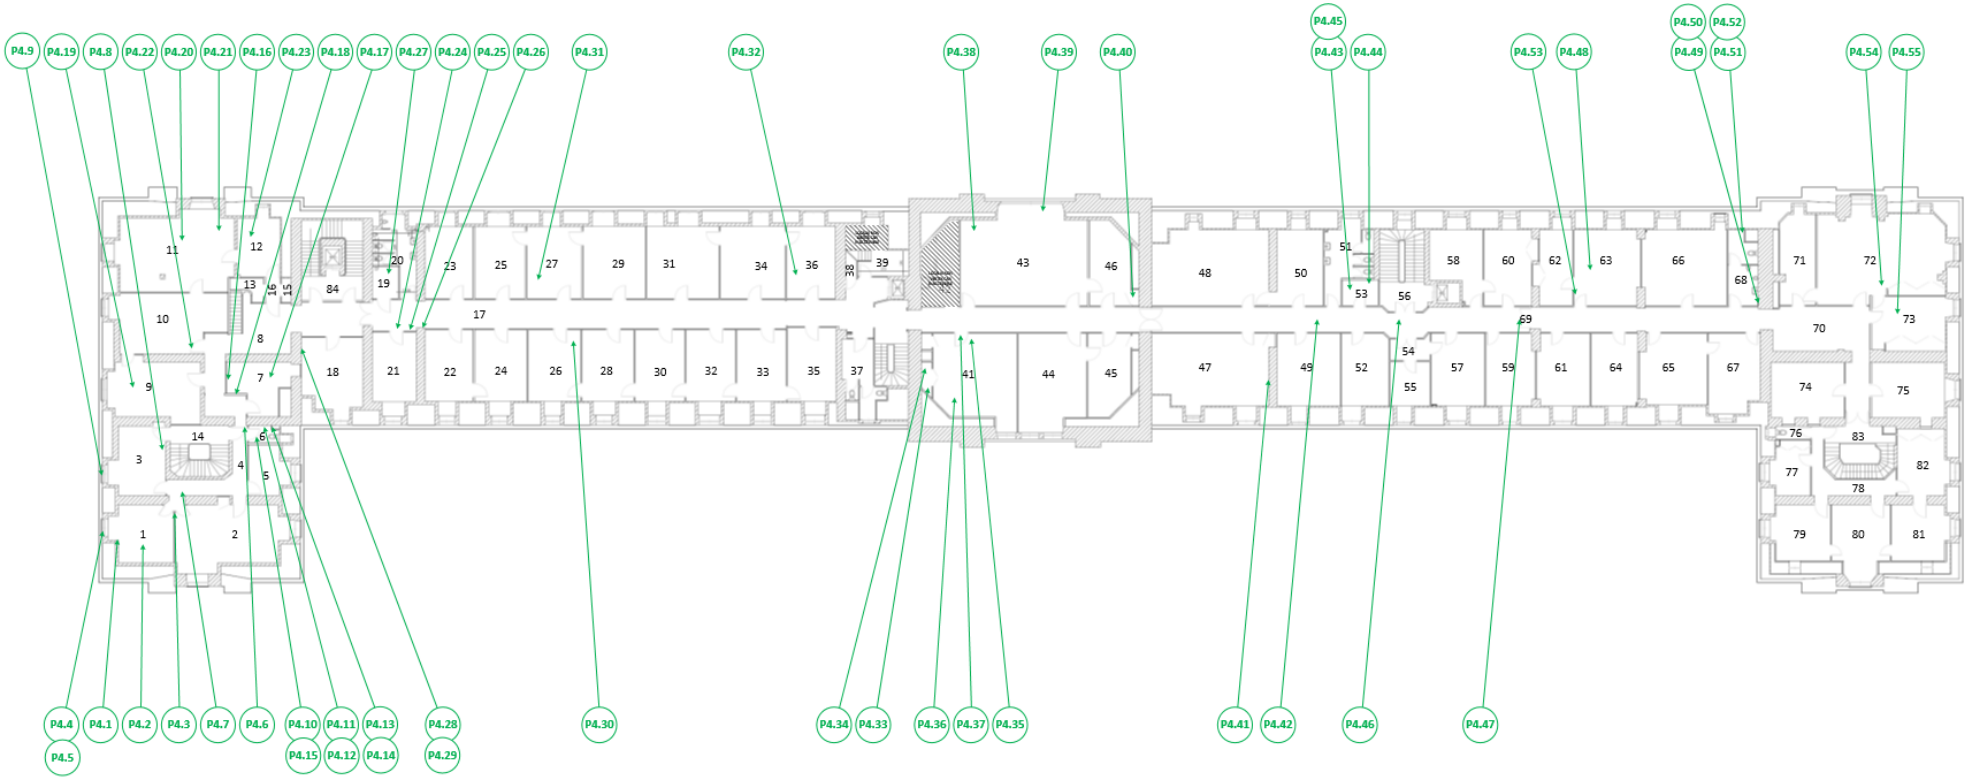


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du commerce - 4ème étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+4
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 2 / 3	

= Dalle de sol + Colle jaune (amiantés)

= Revêtement de sol + Colle jaune + noire+ ragréage (sous moquette et colle jaune non amiantée)

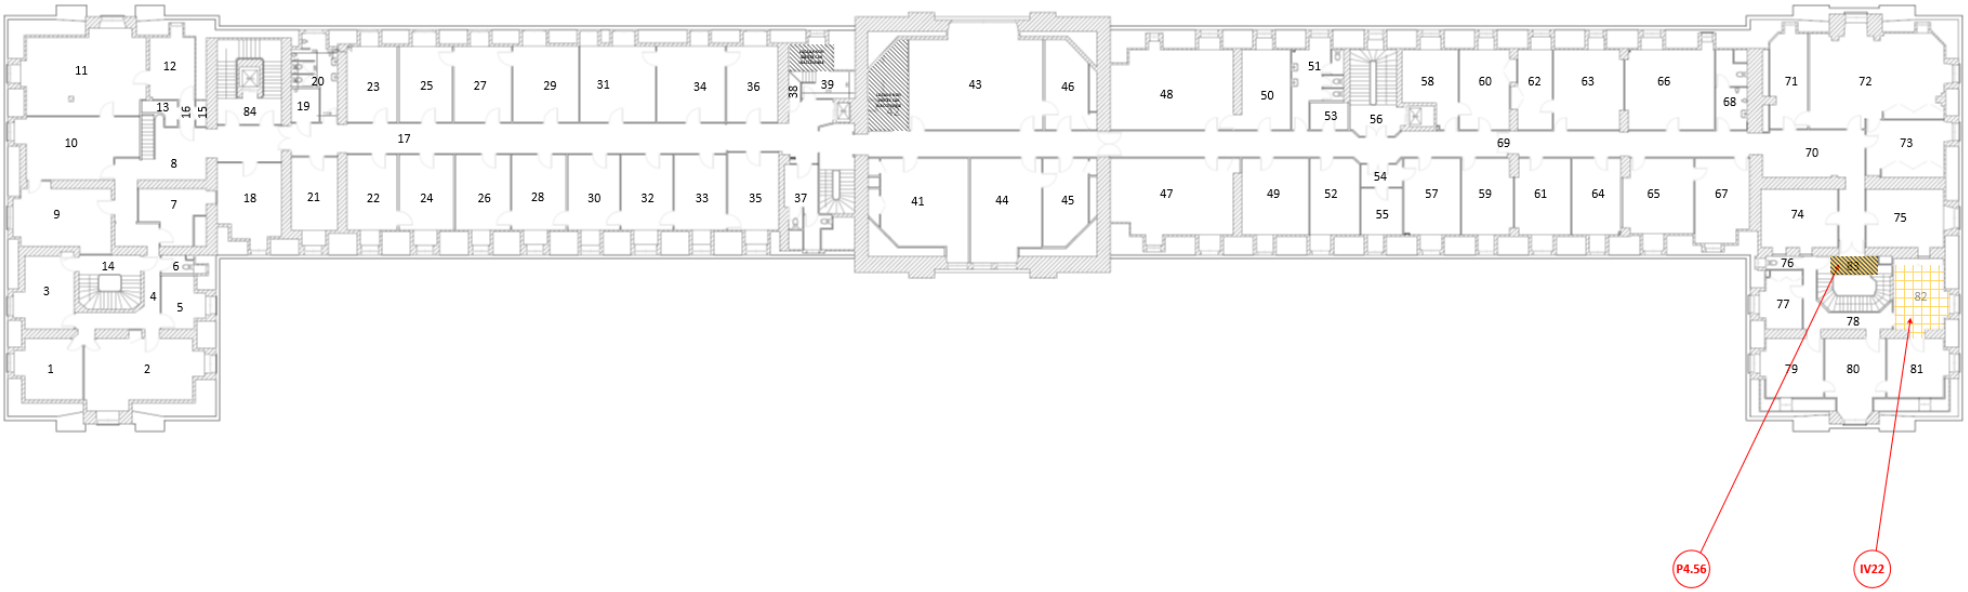


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du commerce - 4ème étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+4
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 3 / 3	

Copyright BUREAU VERITAS

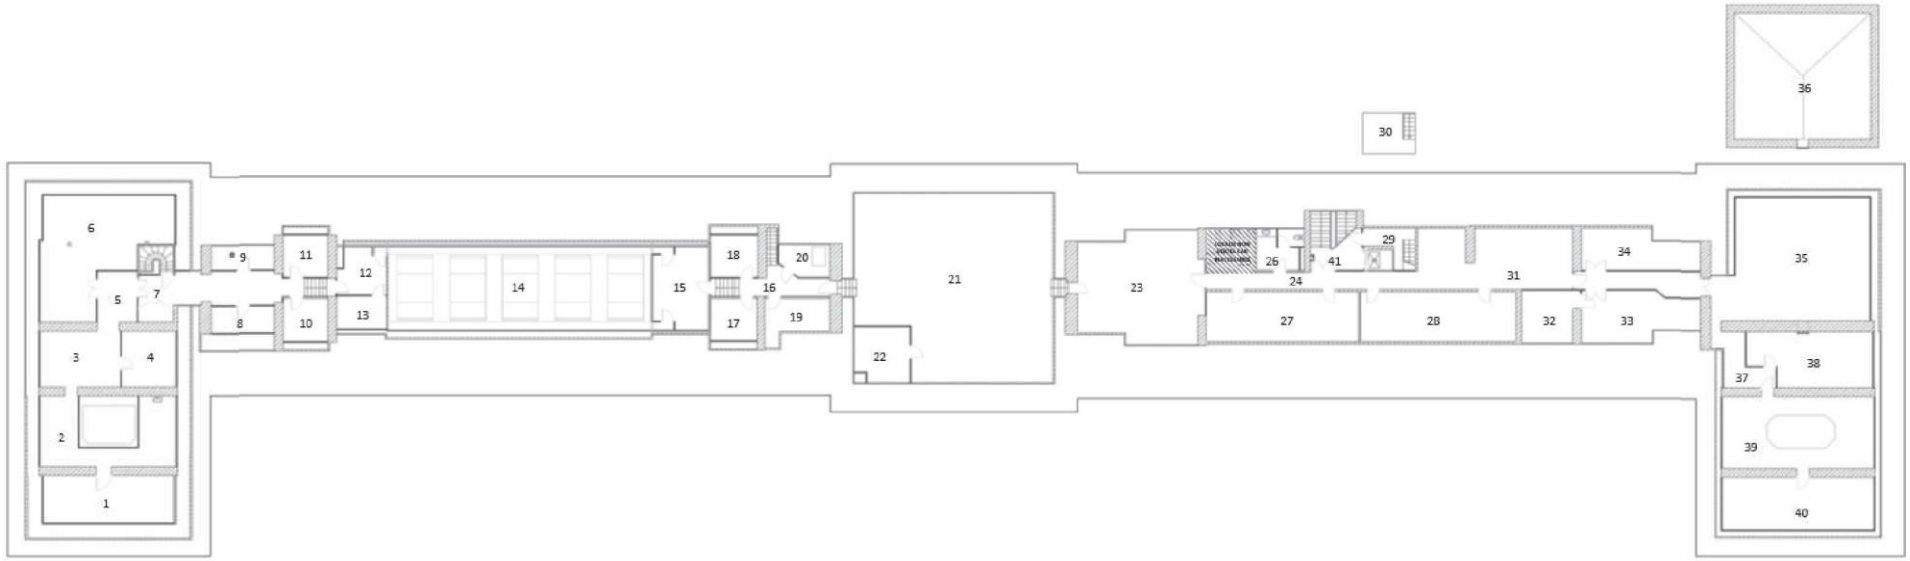


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du commerce - 5ème étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+5
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 1 / 5	

Copyright BUREAU VERITAS

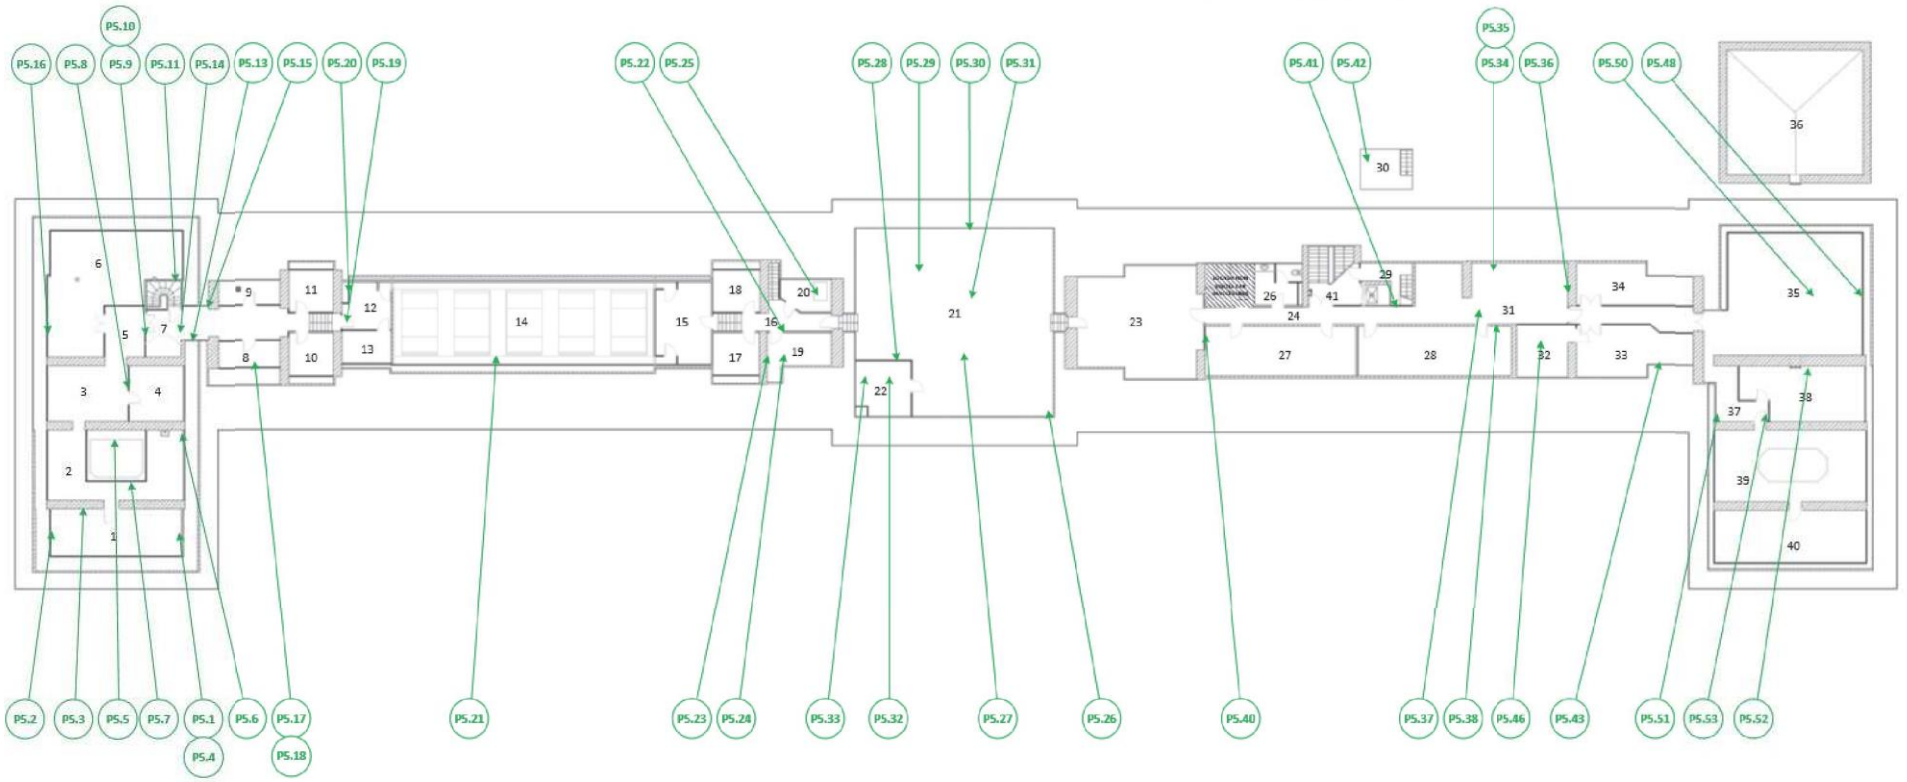


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du commerce - 5ème étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+5
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 2 / 5	

Copyright BUREAU VERITAS

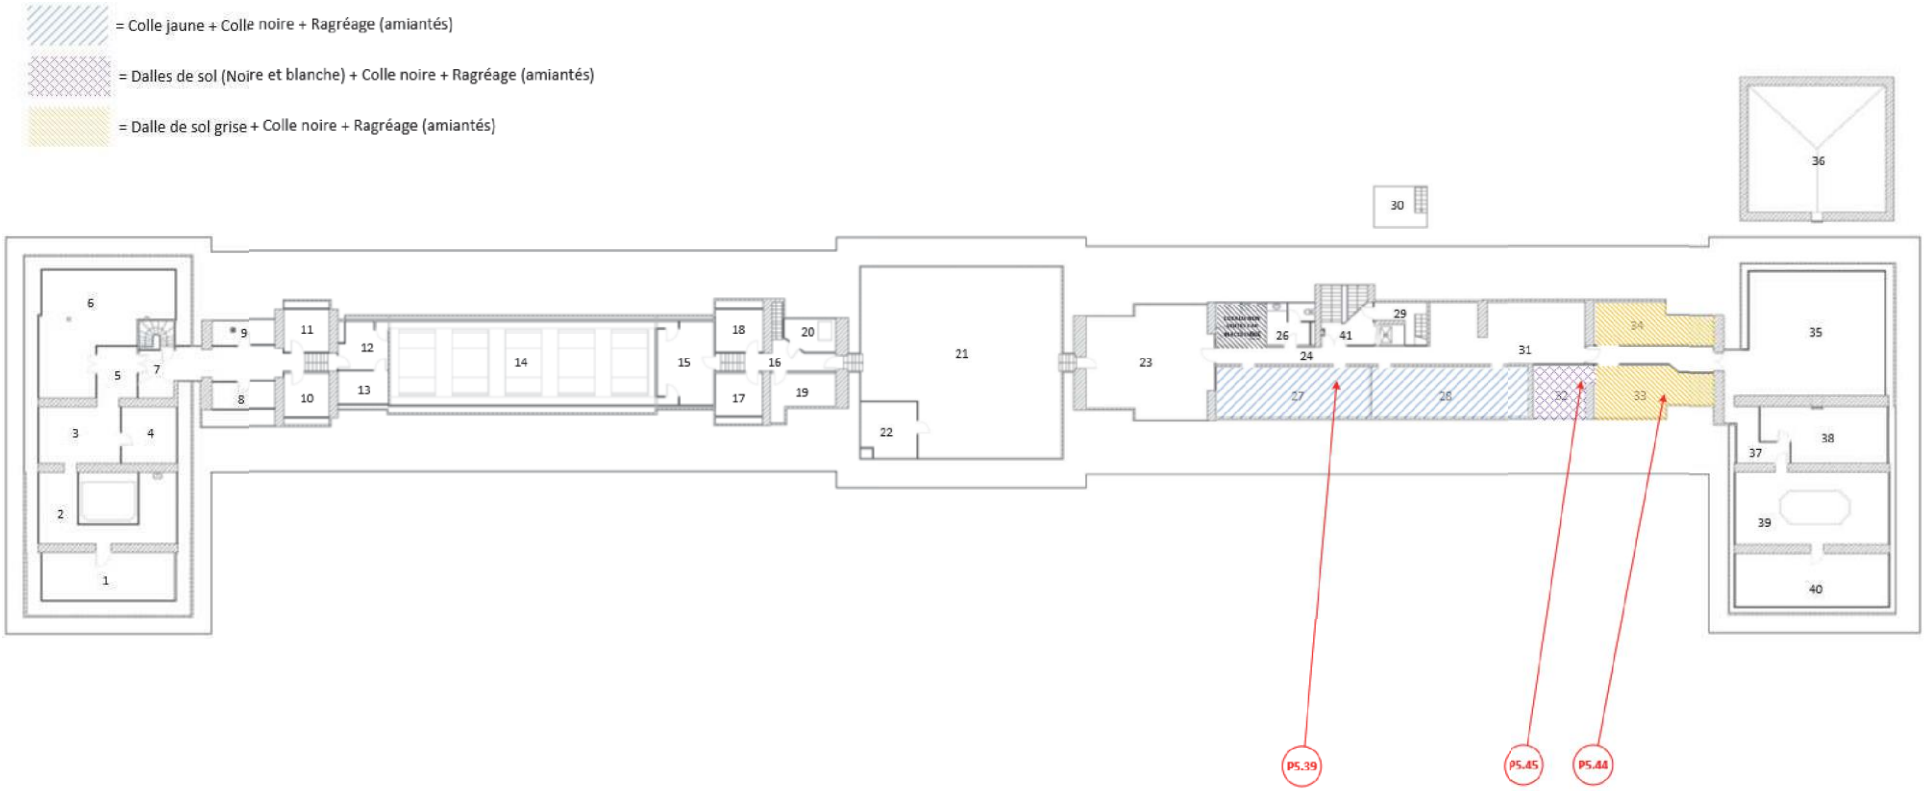


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du commerce - 5ème étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+5
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 3 / 5	

Copyright BUREAU VERITAS

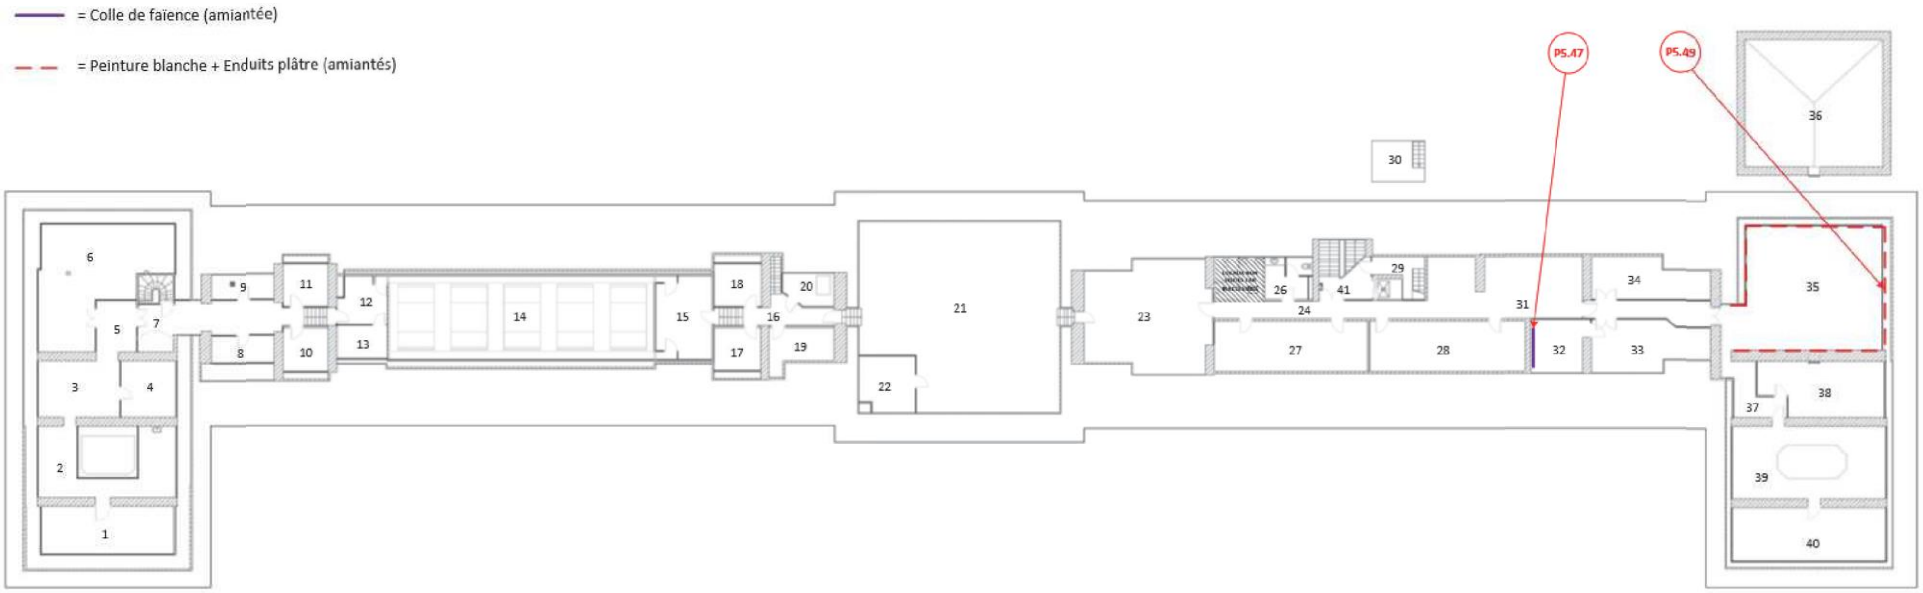


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du commerce - 5ème étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+5
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 4 / 5	

Copyright BUREAU VERITAS

= Enduit plâtre au plafond (amianté)

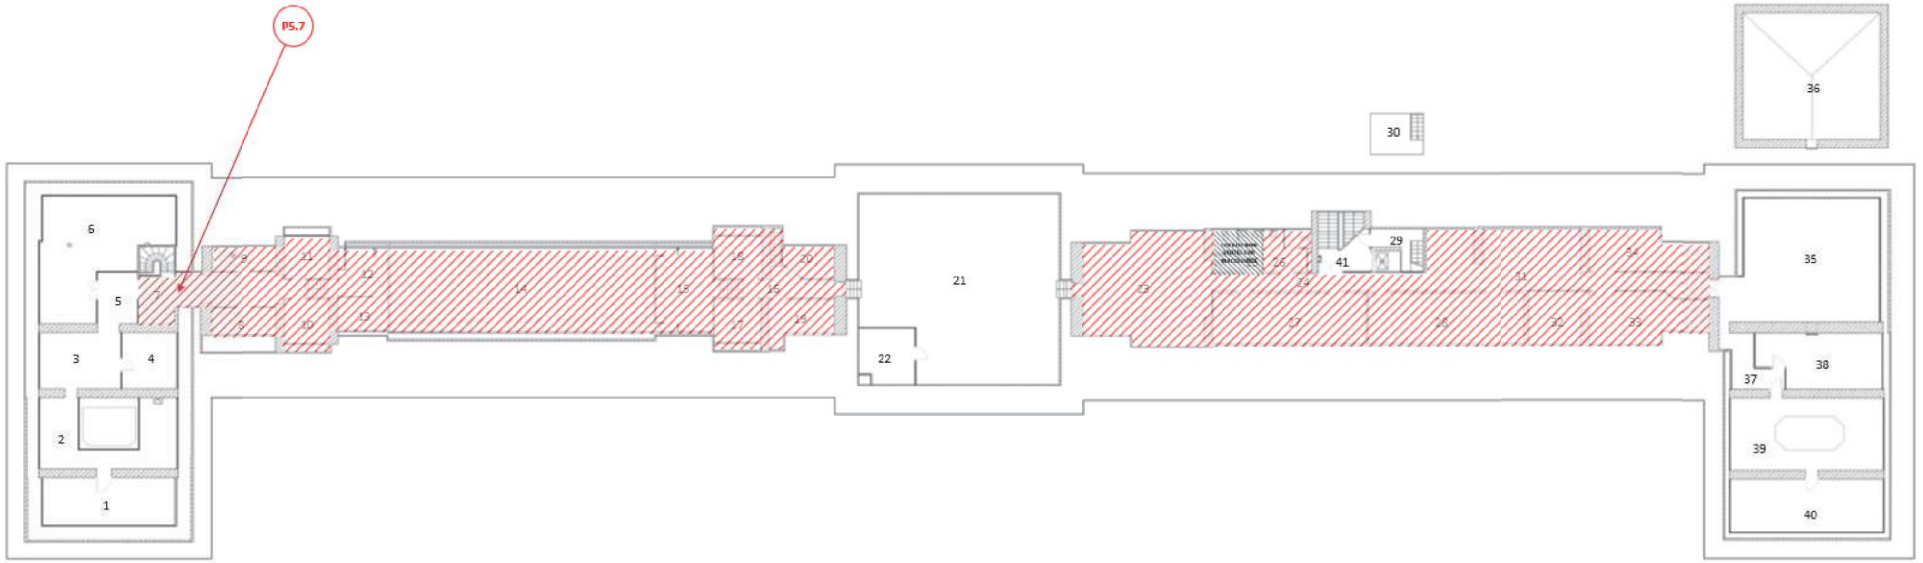


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du commerce - 5ème étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+5
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 5 / 5	

Copyright BUREAU VERITAS

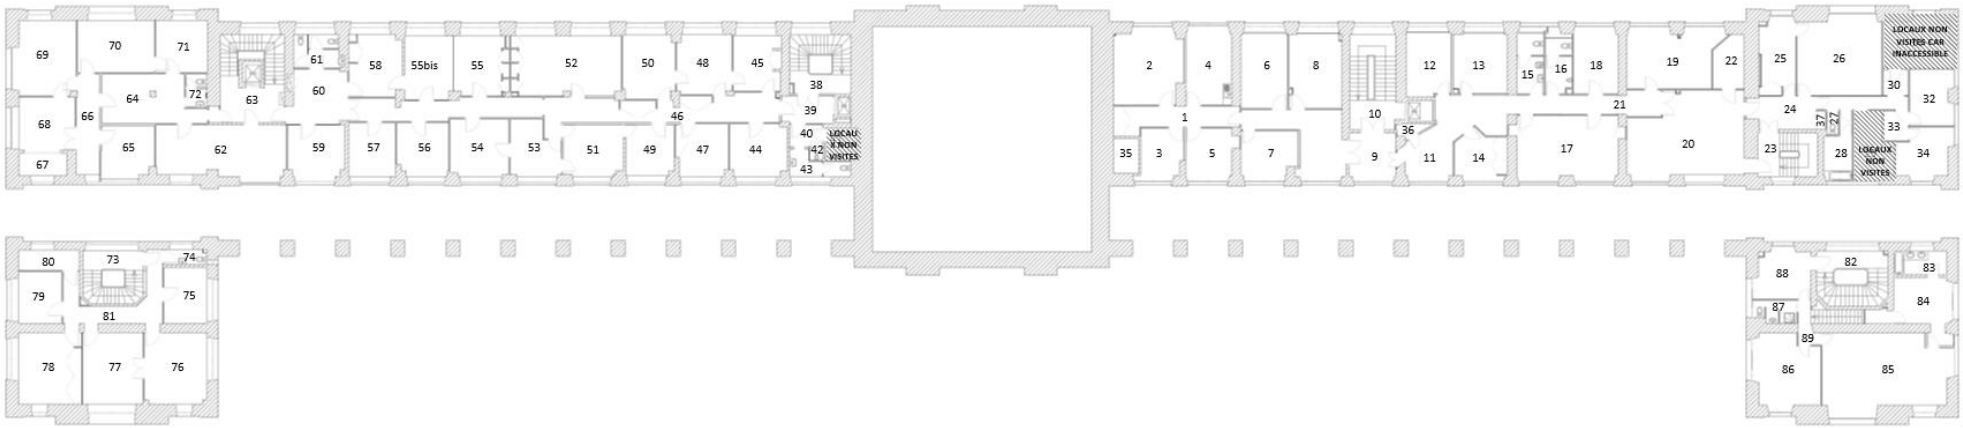


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du Commerce - 1er étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+1
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 1 / 4	

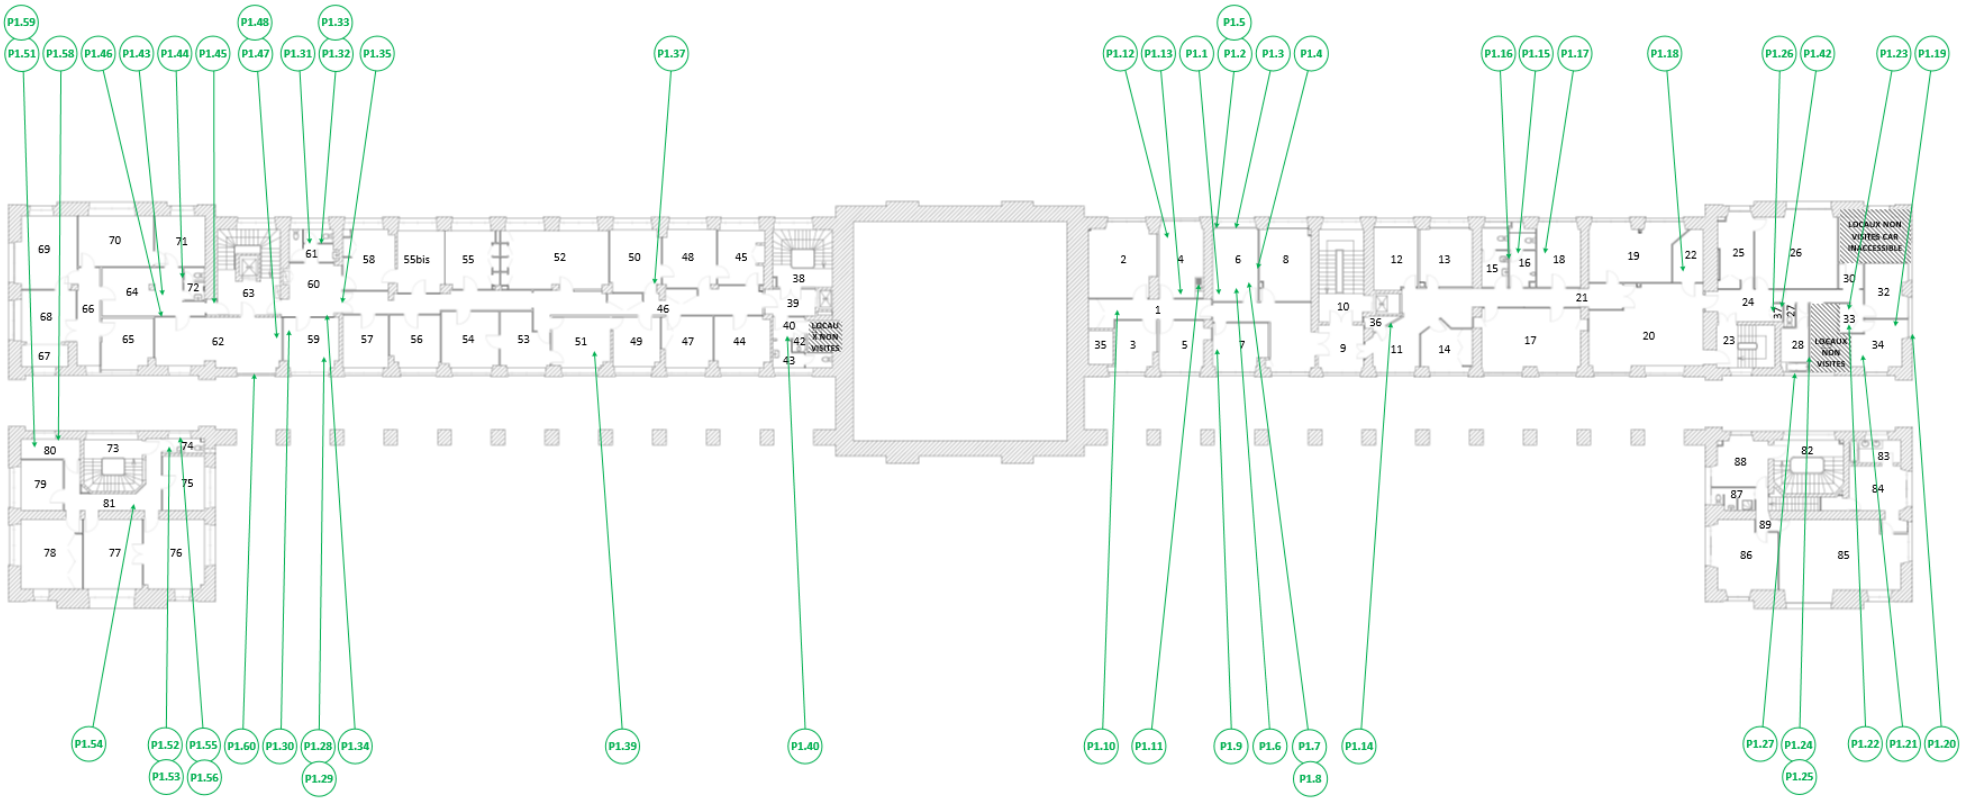


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du Commerce - 1er étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+1
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 2 / 4	

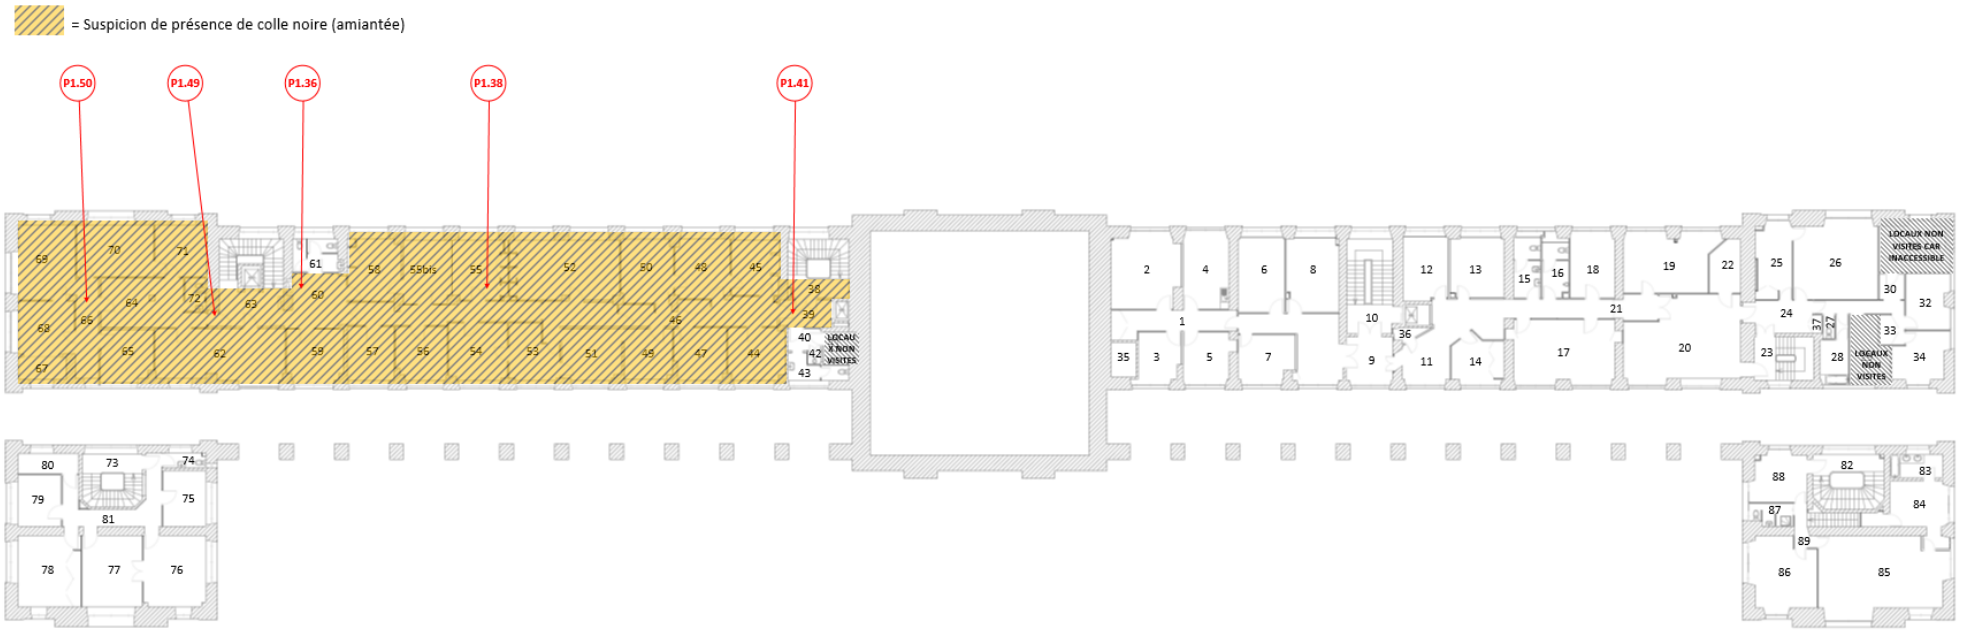


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du Commerce - 1er étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+1
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 3 / 4	

Copyright BUREAU VERITAS

= Colle de faïence (amiantée)

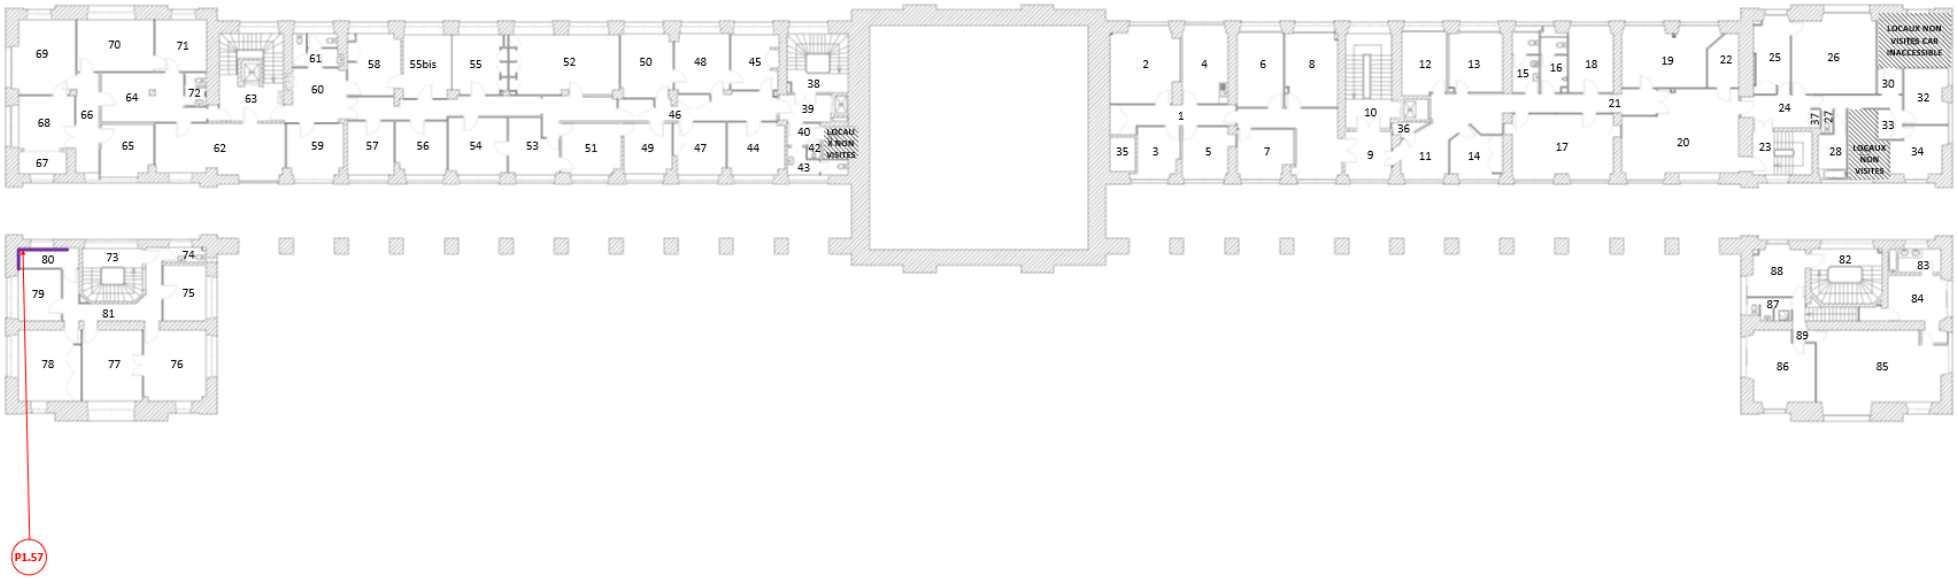


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : Palais du Commerce - 1er étage	Adresse : PLACE DE LA REPUBLIQUE 35000 RENNES	Localisation : R+1
Réalisé par : Eric LEHAYEE	N° de planche : 4 / 4	

7.3. Photos

Escaliers



Prélèvement - A1 : R+0 / Escalier A - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - A2 : R+0 / Escalier A - Revêtement- (Absence d'amiante)

Escaliers




Prélèvement - A3 : R+0 / Escalier A - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - B1 : R+4 / Escalier B - Peinture- (Absence d'amiante)

Escaliers

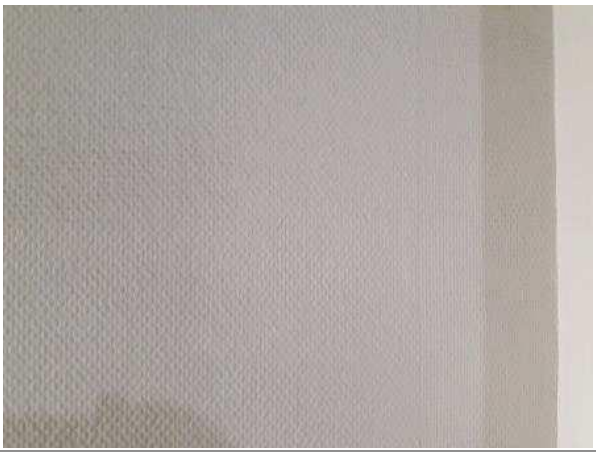

Prélèvement - B2 : R+4 / Escalier B - Revêtement- (Absence d'amiante)



Prélèvement - B3 : R+4 / Escalier B - Peinture- (Absence d'amiante)

Escaliers



Prélèvement - B4 : R+4 / Escalier B - Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - B5 : R+4 / Escalier B - Nez de marche- (Présence d'amiante)

Escaliers



Prélèvement - C1 : R+4 / Escalier C - Lé plastique avec sous- couche- (Absence d'amiante)




Prélèvement - C2 : R+4 / Escalier C - Peinture- (Présence d'amiante)

Escaliers



Prélèvement - C3 : R+4 / Escalier C - Peinture- (Absence d'amiante)

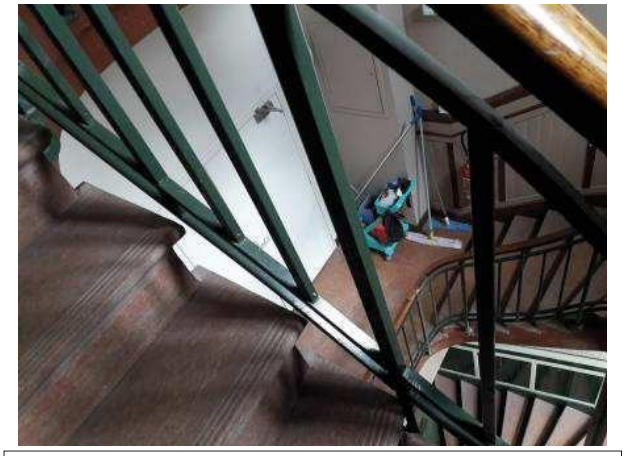

Prélèvement - C4 : R+4 / Escalier C - Peinture- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Escaliers



Prélèvement - C5 : R+0 / Escalier C - Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - C6 : R+0 / Escalier C - Moquette avec sous couche- (Absence d'amiante)

Escaliers



Prélèvement - C7 : R+0 / Escalier C - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - D1 : R+5 / Escalier D - Peinture- (Absence d'amiante)

Escaliers



Prélèvement - D2 : R+3 / Escalier D - Nez de marche- (Présence d'amiante)



Prélèvement - D3 : R+3 / Escalier D - Peinture- (Absence d'amiante)

Escaliers



Prélèvement - D4 : R+3 / Escalier D - Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - D5 : R+3 / Escalier D - Revêtement- (Absence d'amiante)

Escaliers



Prélèvement - D6 : R+3 / Escalier D - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - D7 : R+0 / Escalier D - Colle- (Absence d'amiante)

Escaliers



Prélèvement - D8 : R+0 / Escalier D - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - E1 : R+3 / Escalier E - Peinture- (Absence d'amiante)

Escaliers



Prélèvement - E2 : R+3 / Escalier E - Revêtement- (Absence d'amiante)



Prélèvement - E3 : R+3 / Escalier E - Peinture- (Absence d'amiante)

Escaliers



Déclaré - SD : R+3 / Escalier E - Colle, Panneau collé ou vissé, Calorifugeage, Panneau de cloison, Faux plafond- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol




Prélèvement - PSS1 : R-1 / Local 1 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS2 : R-1 / Local 1 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol

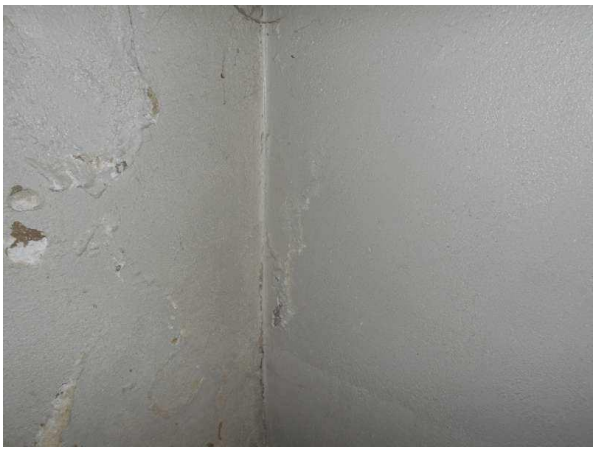

Prélèvement - PSS3 : R-1 / Local 1 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS4 : R-1 / Local 1 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS5 : R-1 / Local 1 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS6 : R-1 / Local 2 - Enduit- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS7 : R-1 / Local 2 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)




Prélèvement - PSS8 : R-1 / Local 3 - Ragréage- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS9 : R-1 / Local 3 - Enduit- (Absence d'amiante)

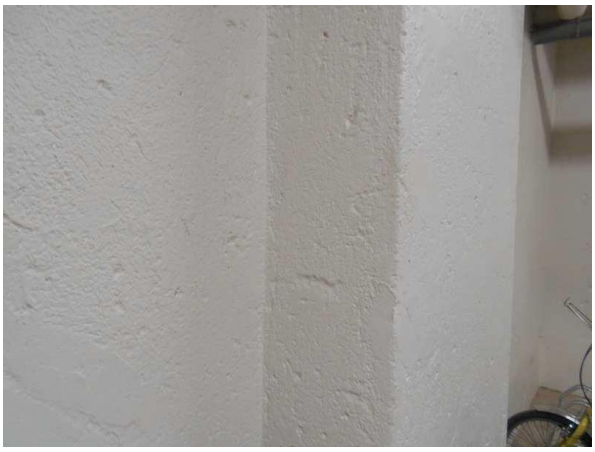

Prélèvement - PSS10 : R-1 / Local 5 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS11 : R-1 / Local 5 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS12 : R-1 / Local 5 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS13 : R-1 / Local 6 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS14 : R-1 / Local 8 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS15 : R-1 / Local 8 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS16 : R-1 / Local 9 - Conduit- (Présence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS17 : R-1 / Local 9 - Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - PSS19 : R-1 / Local 9 - Clapet coupe-feu- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS20 : R-1 / Local 9 - Peinture- (Absence d'amiante)

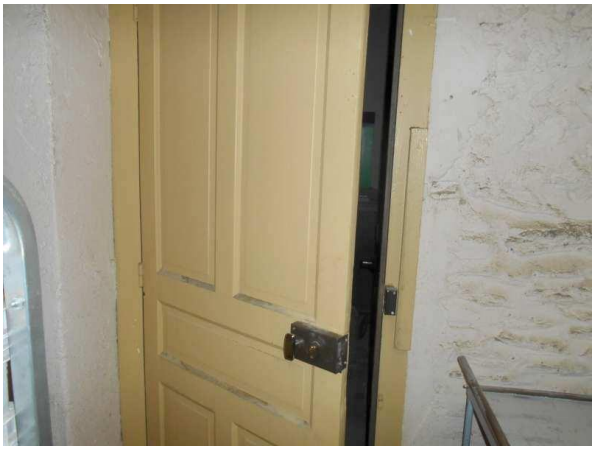

Prélèvement - PSS21 : R-1 / Local 11 - Peinture- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS22 : R-1 / Local 13 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS23 : R-1 / Local 14 - Panneau collé ou vissé- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol




Prélèvement - PSS24 : R-1 / Local 18 - Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS25 : R-1 / Local 18 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol

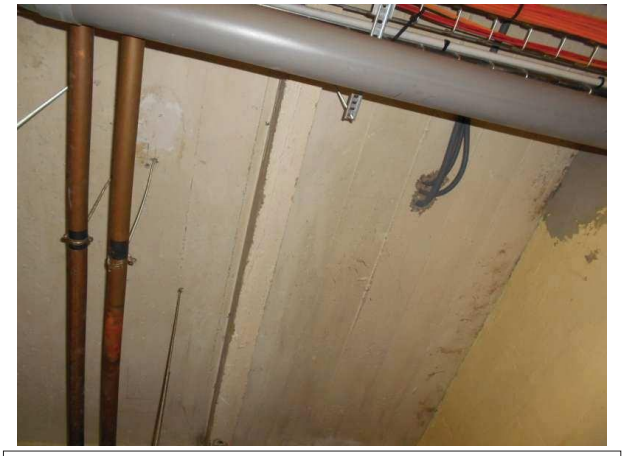

Prélèvement - PSS26 : R-1 / Local 18 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS27 : R-1 / Local 18 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol




Prélèvement - PSS28 : R-1 / Local 19 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS29 : R-1 / Local 19 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol

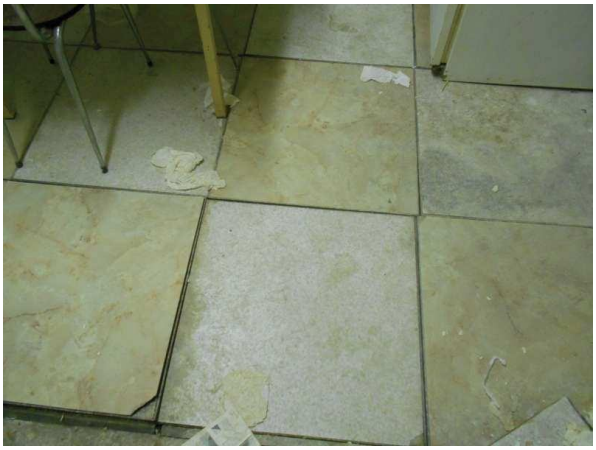

Prélèvement - PSS30 : R-1 / Local 20 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS31 : R-1 / Local 20 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS32 : R-1 / Local 20 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS33 : R-1 / Local 20 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS34 : R-1 / Local 20 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS35 : R-1 / Local 23 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS36 : R-1 / Local 23 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS37 : R-1 / Local 24 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS38 : R-1 / Local 25 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS39 : R-1 / Local 25 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS40 : R-1 / Local 26 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS42 : R-1 / Local 18 - Conduit- (Présence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS43 : R-1 / Local 38 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS44 : R-1 / Local 42 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS45 : R-1 / Local 42 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS46 : R-1 / Local 42 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS47 : R-1 / Local 42 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS48 : R-1 / Local 43 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS49 : R-1 / Local 43 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS50 : R-1 / Local 43 - Peinture- (Présence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS51 : R-1 / Local 43 - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS52 : R-1 / Local 44 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS53 : R-1 / Local 45 - Lé plastique avec sous- couche- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS54 : R-1 / Local 47 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS55 : R-1 / Local 49 - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - PSS56 : R-1 / Local 50 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS57 : R-1 / Local 54 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS59 : R-1 / Local 57 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS60 : R-1 / Local 57 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS61 : R-1 / Local 58 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS62 : R-1 / Local 58 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)




Prélèvement - PSS64 : R-1 / Local 61 - Dalle de sol- (Présence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol




Prélèvement - PSS65 : R-1 / Local 61 - Nez de marche- (Absence d'amiante)

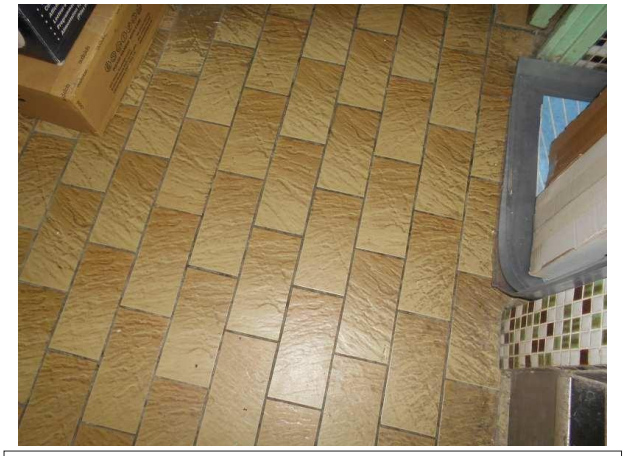


Prélèvement - PSS66 : R-1 / Local 61 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol

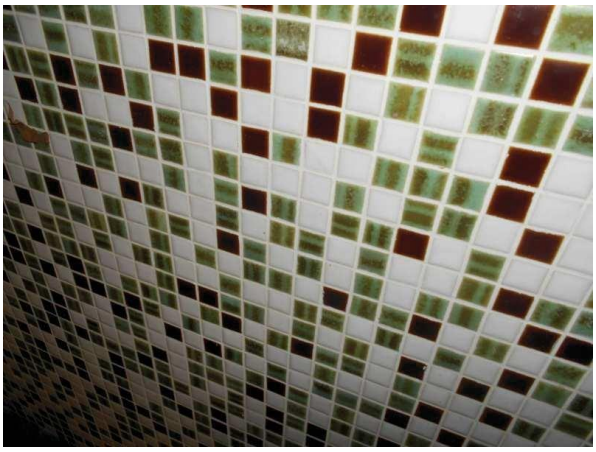

Prélèvement - PSS67 : R-1 / Local 61 - Colle- (Absence d'amiante)

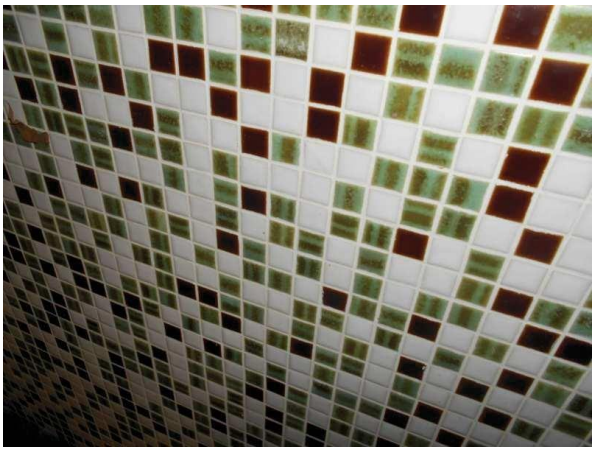

Prélèvement - PSS68 : R-1 / Local 61 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS69 : R-1 / Local 61 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS70 : R-1 / Local 64 - Enduit- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS71 : R-1 / Local 73 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS72 : R-1 / Local 73 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol




Prélèvement - PSS73 : R-1 / Local 73 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS74 : R-1 / Local 73 - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol

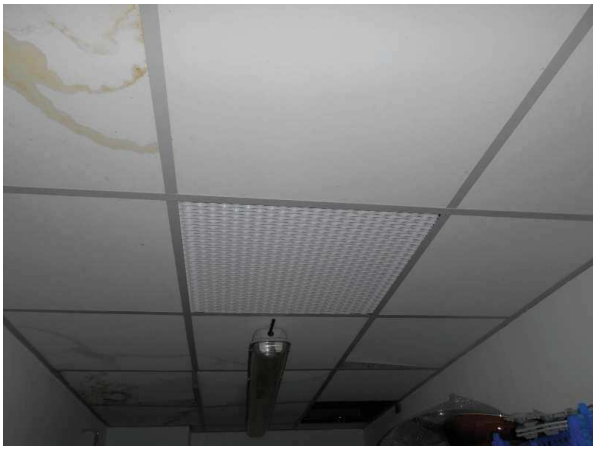

Prélèvement - PSS75 : R-1 / Local 75 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS76 : R-1 / Local 75 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS77 : R-1 / Local 75 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - PSS78 : R-1 / Local 76 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



Prélèvement - PSS79 : R-1 / Local 55 - Plaque- (Présence d'amiante)



Prélèvement - PSS80 : R-1 / Local 51 - Calorifugeage- (Présence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



SP - PSS16 : R-1 / Local 12 - Conduit- (Présence d'amiante)



SP - PSS16 : R-1 / Local 46 - Conduit- (Présence d'amiante)

Palais du commerce - Sous sol



SP - PSS42 : R-1 / Local 48 - Conduit- (Présence d'amiante)



SP - PSS42 : R-1 / Local 51 - Conduit- (Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du commerce - Sous sol



Déclaré - SD : R-1 / Local 49 - Colle, Panneau collé ou vissé, Calorifugeage, Panneau de cloison, Faux plafond- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage




Prélèvement - P3.1 : R+3 / Local 15 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3.2 : R+3 / Local 15 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage

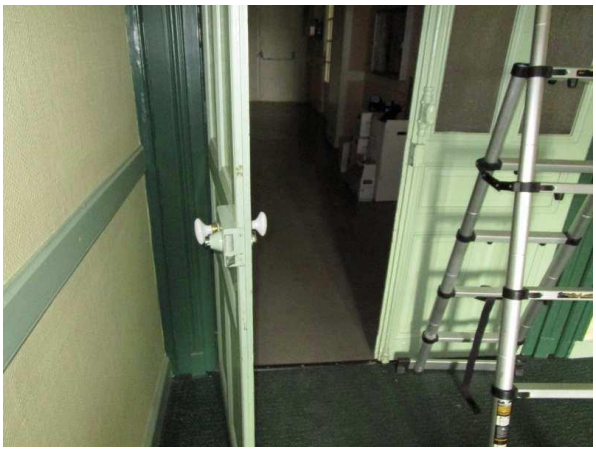

Prélèvement - P3.3 : R+3 / Local 15 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3.4 : R+3 / Local 16 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage



Prélèvement - P3.5 : R+3 / Local 15 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3.6 : R+3 / Local 15 - Ragréage- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage




Prélèvement - P3.7 : R+3 / Local 15 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3.8 : R+3 / Local 13 - Mastic- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage

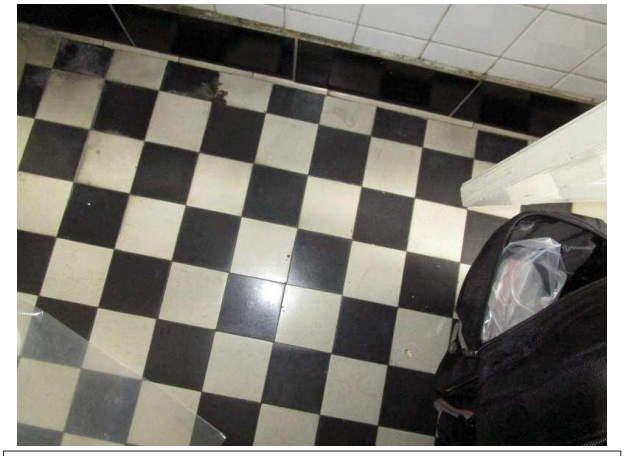

Prélèvement - P3.9 : R+3 / Local 5 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3.10 : R+3 / Local 5 - Colle- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du Commerce - 3ème étage



Prélèvement - P3.11 : R+3 / Local 5 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3.12 : R+3 / Local 5 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage



Prélèvement - P3.13 : R+3 / Local 6 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3.14 : R+3 / Local 7 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage



Prélèvement - P3.15 : R+3 / Local 7 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3.16 : R+3 / Local 7 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage



Prélèvement - P3.17 : R+3 / Local 7 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3.18 : R+3 / Local 8 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage



Prélèvement - P3.19 : R+3 / Local 8 - Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P3.20 : R+3 / Local 11 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage



Prélèvement - P3.21 : R+3 / Local 4 - Peinture- (Absence d'amiante)

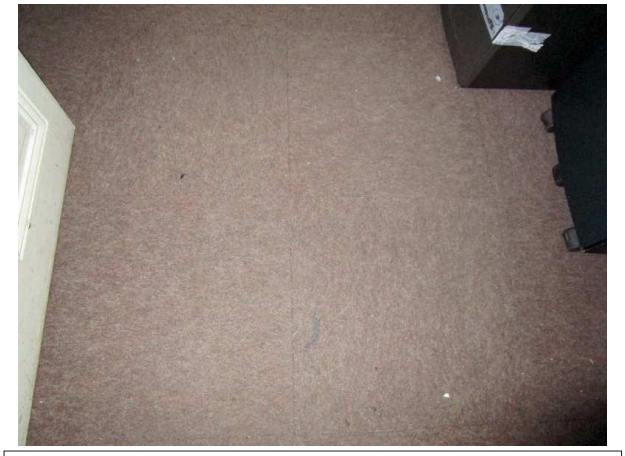

Prélèvement - P3.22 : R+3 / Local 17 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du Commerce - 3ème étage



Prélèvement - P3.23 : R+3 / Local 19 - Faux plafond- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P3.24 : R+3 / Local 22 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage




Prélèvement - P3.25 : R+3 / Local 28 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

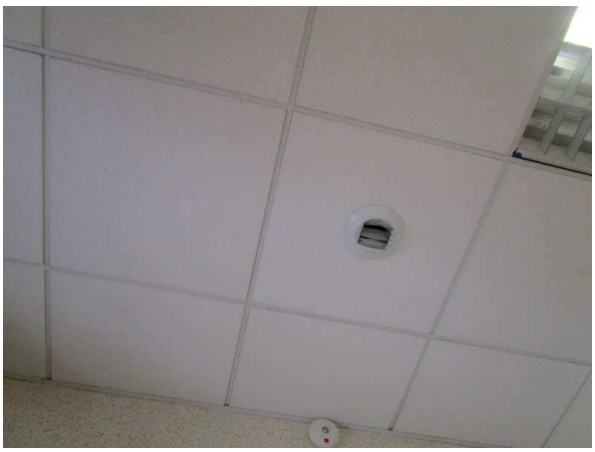

Prélèvement - P3.26 : R+3 / Local 36 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage

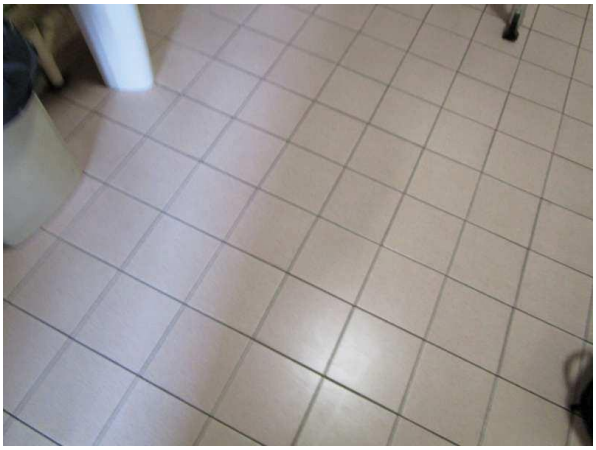

Prélèvement - P3.27 : R+3 / Local 36 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3.28 : R+3 / Local 36 - Colle- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du Commerce - 3ème étage




Prélèvement - P3.29 : R+3 / Local 36 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3.30 : R+3 / Local 36 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage

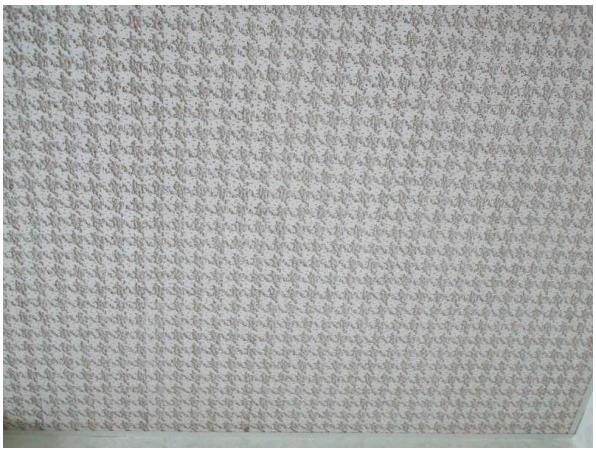


Prélèvement - P3.31 : R+3 / Local 33 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3.32 : R+3 / Local 37 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage

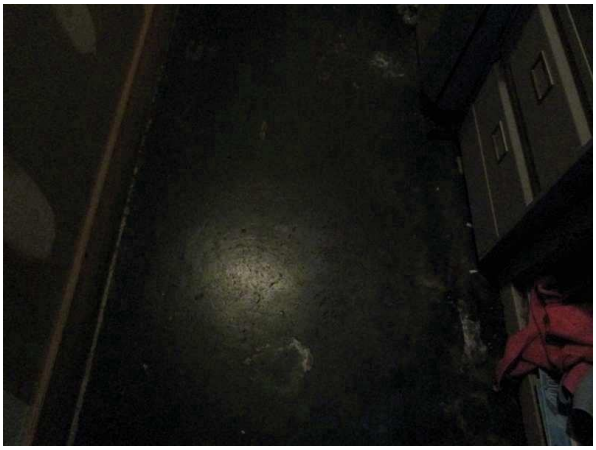

Prélèvement - P3.33 : R+3 / Local 40 - Lé plastique avec sous- couche- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P3.34 : R+3 / Local 40 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du Commerce - 3ème étage



Prélèvement - P3.35 : R+3 / Local 40 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)

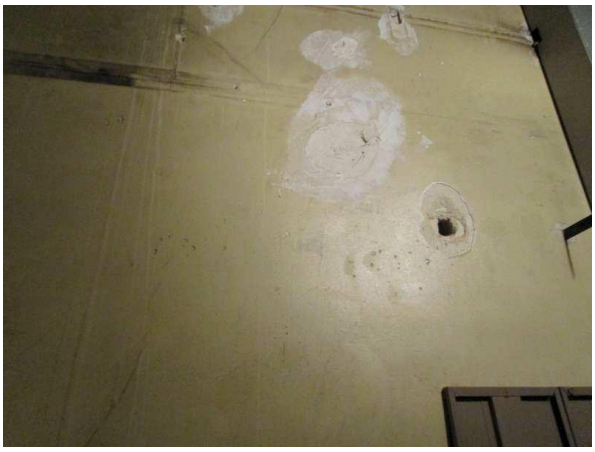


Prélèvement - P3.36 : R+3 / Local 40 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage



Prélèvement - P3.37 : R+3 / Local 42 - Colle- (Absence d'amiante)

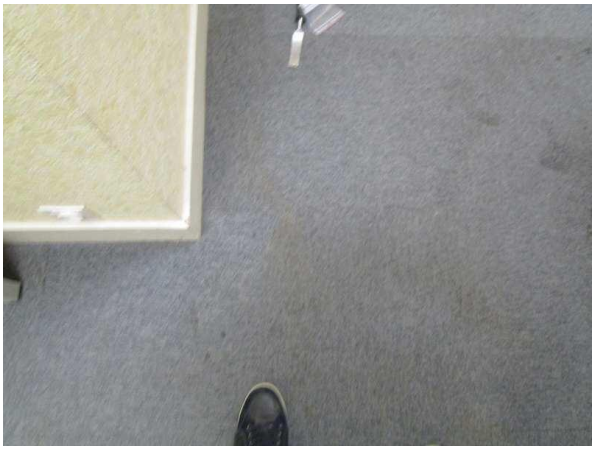


Prélèvement - P3.38 : R+3 / Local 42 - Ragréage- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage



Prélèvement - P3.39 : R+3 / Local 45 - Mastic- (Absence d'amiante)

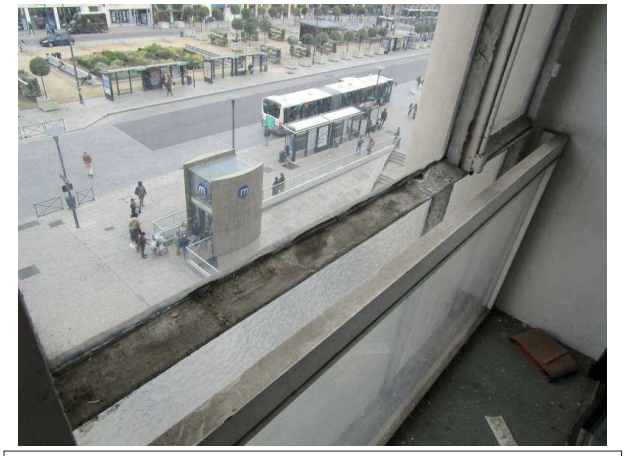

Prélèvement - P3.40 : R+3 / Local 45 - Mastic- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du Commerce - 3ème étage



Prélèvement - P3.41 : R+3 / Local 57 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3.42 : R+3 / Local 57 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage



Prélèvement - P3.43 : R+3 / Local 57 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3.44 : R+3 / Local 57 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage




Prélèvement - P3.45 : R+3 / Local 57 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3.46 : R+3 / Local 87 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du Commerce - 3ème étage

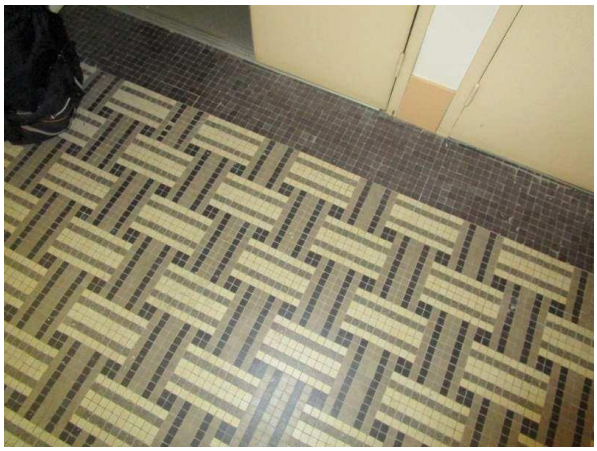

Prélèvement - P3.47 : R+3 / Local 85 - Colle- (Absence d'amiante)



Déclaré - IV1 : R+3 / Local 7 - Conduit- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 3ème étage



Déclaré - IV6 : R+3 / Local 8 - Revêtement- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.1 : R+2 / Local 3 - Faux plafond- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P2.2 : R+2 / Local 3 - Moquette avec sous couche- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.3 : R+2 / Local 3 - Peinture- (Absence d'amiante)

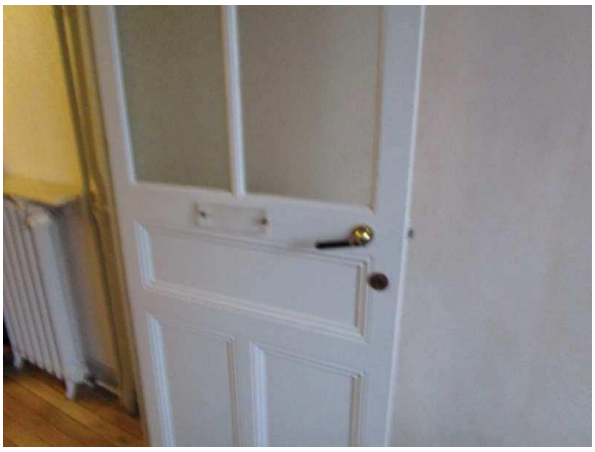

Prélèvement - P2.4 : R+2 / Local 3 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.5 : R+2 / Local 3 - Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P2.6 : R+2 / Local 3 - Mastic- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.7 : R+2 / Local 3 - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)

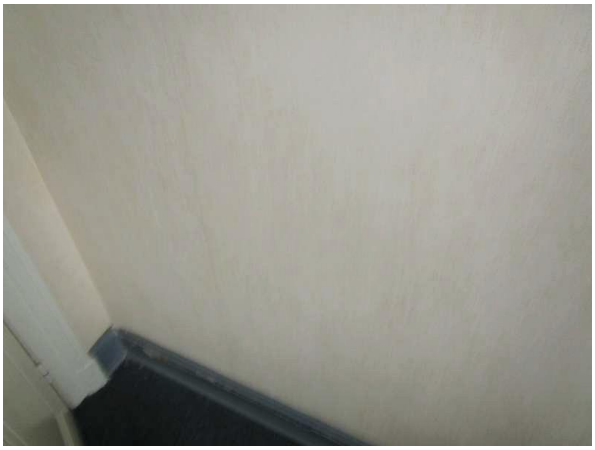

Prélèvement - P2.8 : R+2 / Local 3 - Revêtement- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.9 : R+2 / Local 3 - Revêtement- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P2.10 : R+2 / Local 4 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.11 : R+2 / Local 4 - Peinture- (Absence d'amiante)

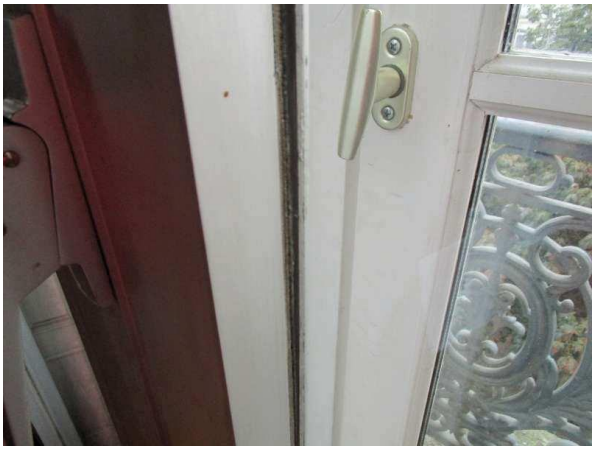

Prélèvement - P2.12 : R+2 / Local 1 - Mastic- (Présence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.13 : R+2 / Local 1 - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.14 : R+2 / Exterieur - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.15 : R+2 / Local 2 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.16 : R+2 / Local 5 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage




Prélèvement - P2.17 : R+2 / Local 6 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.18 : R+2 / Local 6 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage

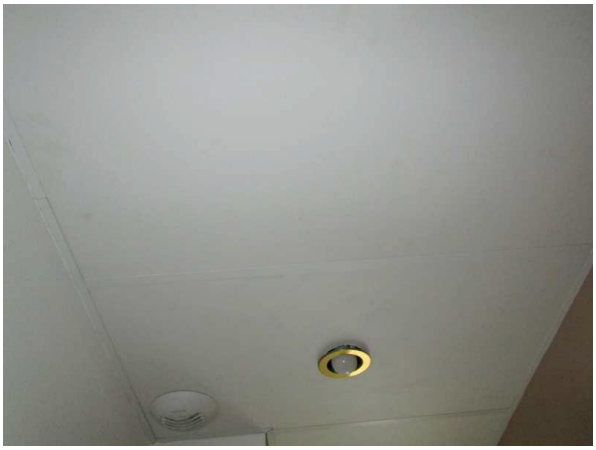

Prélèvement - P2.19 : R+2 / Local 6 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.20 : R+2 / Local 6 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.21 : R+2 / Local 10 - Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.22 : R+2 / Local 14 - Lé plastique- (Présence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.24 : R+2 / Local 12 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.25 : R+2 / Local 12 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage




Prélèvement - P2.26 : R+2 / Local 18 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.27 : R+2 / Local 19 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage

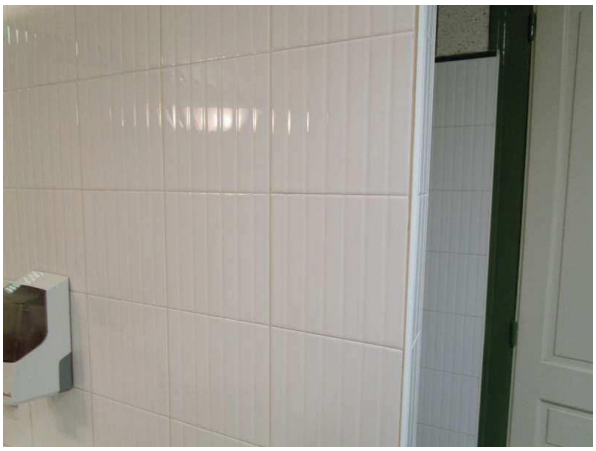

Prélèvement - P2.28 : R+2 / Local 19 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.29 : R+2 / Local 19 - Peinture- (Présence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage




Prélèvement - P2.30 : R+2 / Local 17 - Revêtement- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.31 : R+2 / Local 16 - Peinture- (Présence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage

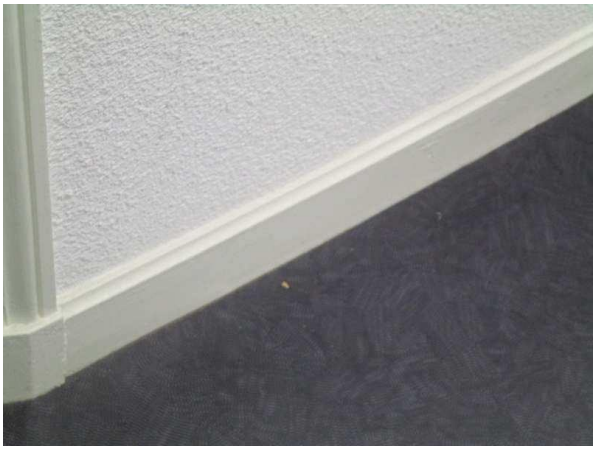

Prélèvement - P2.32 : R+2 / Local 16 - Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P2.33 : R+2 / Local 16 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.34 : R+2 / Local 21 - Ragréage- (Absence d'amiante)

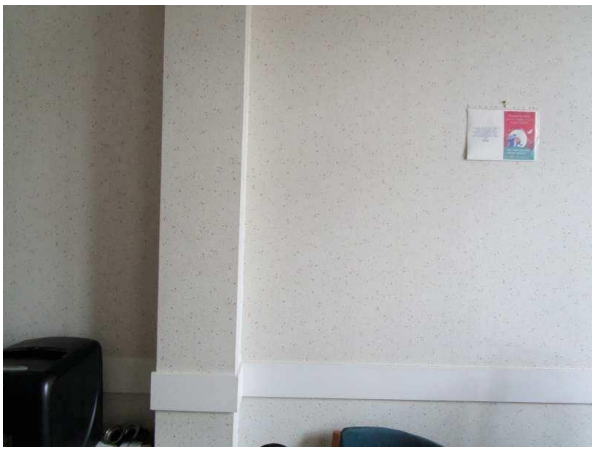


Prélèvement - P2.35 : R+2 / Local 21 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage




Prélèvement - P2.36 : R+2 / Local 27 - Moquette avec sous couche- (Absence d'amiante)

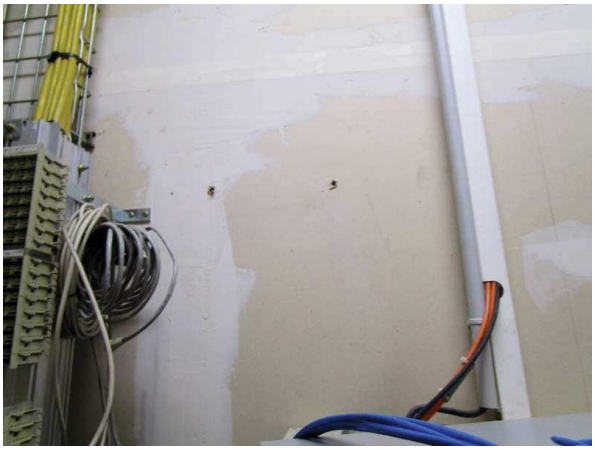

Prélèvement - P2.37 : R+2 / Local 22 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage

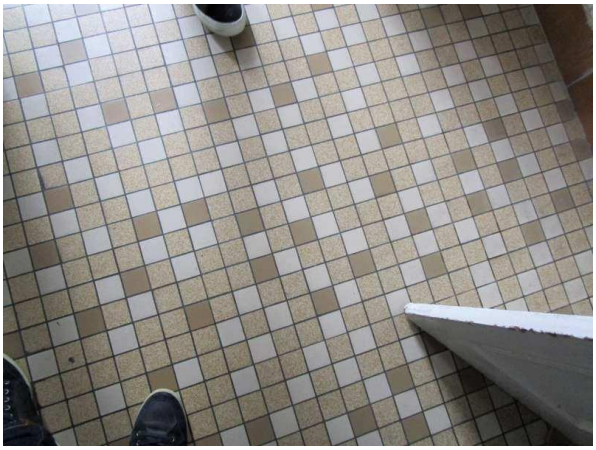

Prélèvement - P2.38 : R+2 / Local 36 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.39 : R+2 / Local 36 - Colle- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.40 : R+2 / Local 36 - Colle- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P2.41 : R+2 / Local 36 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.42 : R+2 / Local 36 - Peinture- (Absence d'amiante)

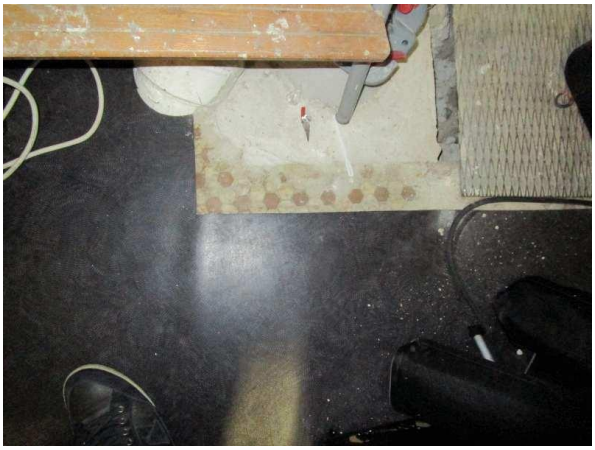

Prélèvement - P2.43 : R+2 / Local 39 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.44 : R+2 / Local 41 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.45 : R+2 / Local 41 - Mastic- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.46 : R+2 / Local 43 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.47 : R+2 / Local 43 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage




Prélèvement - P2.48 : R+2 / Local 43 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.49 : R+2 / Local 45 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage

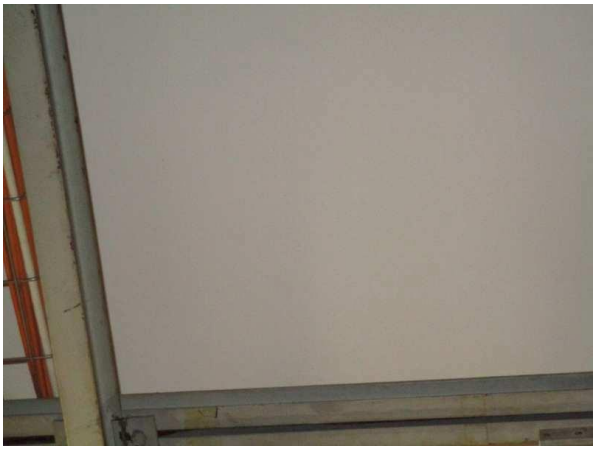

Prélèvement - P2.50 : R+2 / Local 45 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.51 : R+2 / Local 44 - Ragréage- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.52 : R+2 / Local 45 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.53 : R+2 / Local 49 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.54 : R+2 / Local 45 - Bande de plaque de plâtre- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P2.55 : R+2 / Local 47 - Dalle de sol- (Présence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.56 : R+2 / Local 47 - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.57 : R+2 / Local 46 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.58 : R+2 / Local 44 - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.59 : R+2 / Local 50 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.60 : R+2 / Local 50 - Dalle de sol- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P2.61 : R+2 / Local 50 - Revêtement- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage



Prélèvement - P2.62 : R+2 / Local 52 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

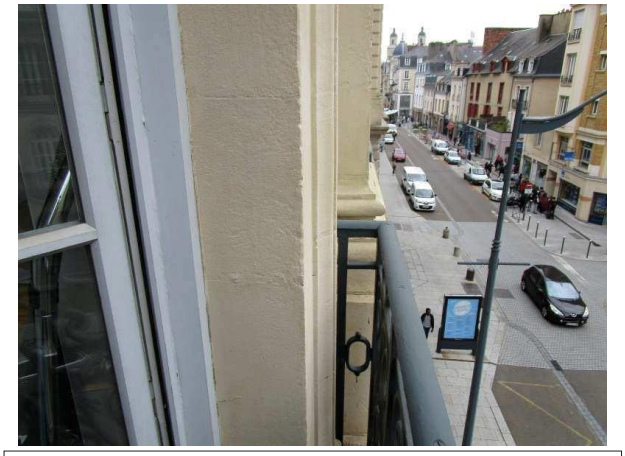


Prélèvement - P2.63 : R+2 / Exterieur - Joint- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage




Prélèvement - P2.64 : R+2 / Local 54 - Colle- (Absence d'amiante)

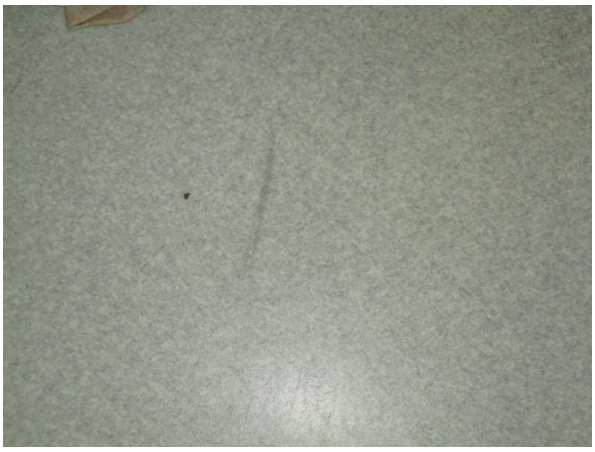

Prélèvement - P2.65 : R+2 / Local 54 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage

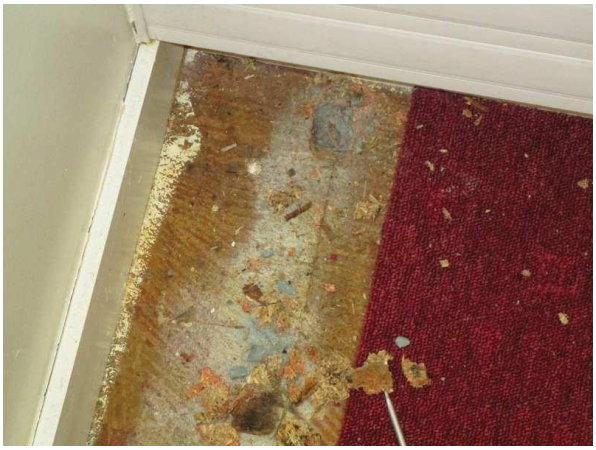

Prélèvement - P2.66 : R+2 / Local 58 - Moquette avec sous couche- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2.67 : R+2 / Local 58 - Flocage- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage




Prélèvement - P2.69 : R+2 / Local 66 - Faux plafond- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P2.70 : R+2 / Local 68 - Clapet coupe-feu- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 2ème étage

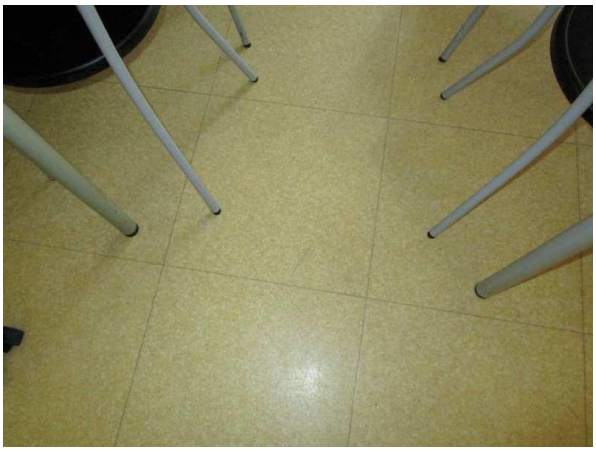

Prélèvement - P2.71 : R+2 / Local 68 - Lé plastique avec sous- couche- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage

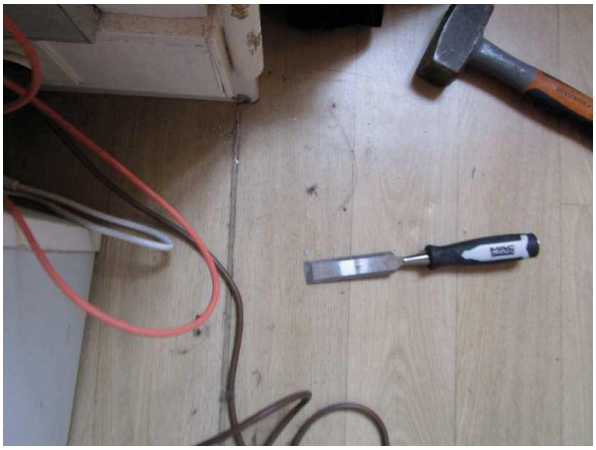

Prélèvement - P4.1 : R+4 / Local 1 - Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.2 : R+4 / Local 1 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.3 : R+4 / Local 1 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.4 : R+4 / Local 1 - Mastic- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.5 : R+4 / Local 1 - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.6 : R+4 / Local 4 - Enduit- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.7 : R+4 / Local 4 - Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.8 : R+4 / Local 3 - Ragréage- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.9 : R+4 / Local 3 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.10 : R+4 / Local 6 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.11 : R+4 / Local 6 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.12 : R+4 / Local 6 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.13 : R+4 / Local 6 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.14 : R+4 / Local 6 - Enduit- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.15 : R+4 / Local 6 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.16 : R+4 / Local 7 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.17 : R+4 / Local 7 - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.18 : R+4 / Local 4 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.19 : R+4 / Local 9 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.20 : R+4 / Local 11 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.21 : R+4 / Local 11 - Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.22 : R+4 / Local 10 - Ragréage- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.23 : R+4 / Local 12 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P4.28 : R+4 / Local 18 - Plaque bitumineuse- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage




Prélèvement - P4.29 : R+4 / Local 18 - Colle- (Absence d'amiante)

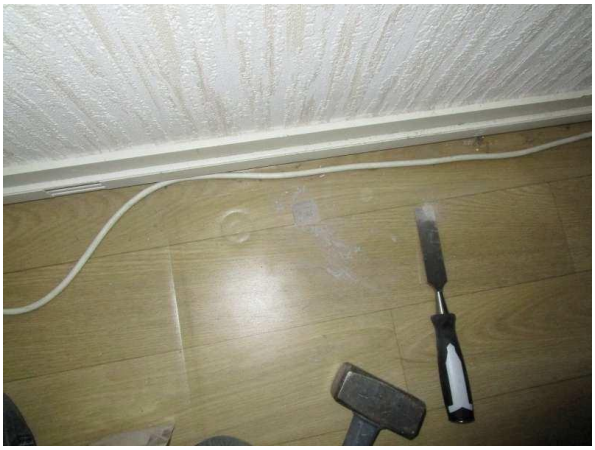

Prélèvement - P4.30 : R+4 / Local 26 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage

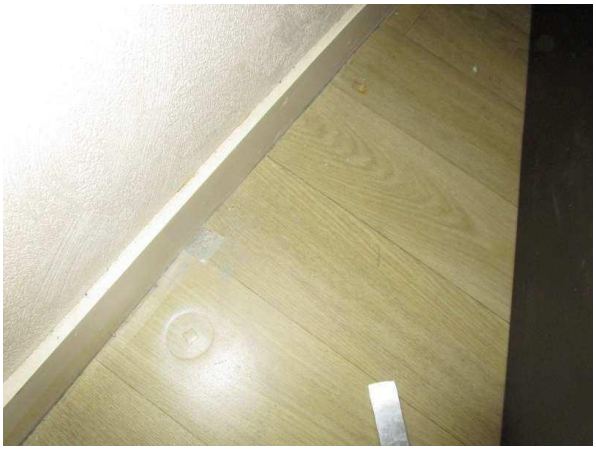

Prélèvement - P4.31 : R+4 / Local 27 - Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.32 : R+4 / Local 36 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.33 : R+4 / Local 41 - Clapet coupe-feu- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.34 : R+4 / Local 41 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.35 : R+4 / Local 41 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.36 : R+4 / Local 41 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.37 : R+4 / Local 41 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.38 : R+4 / Local 43 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.39 : R+4 / Local 43 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.40 : R+4 / Local 46 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.41 : R+4 / Local 47 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.43 : R+4 / Local 53 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage




Prélèvement - P4.44 : R+4 / Local 53 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.45 : R+4 / Local 53 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage

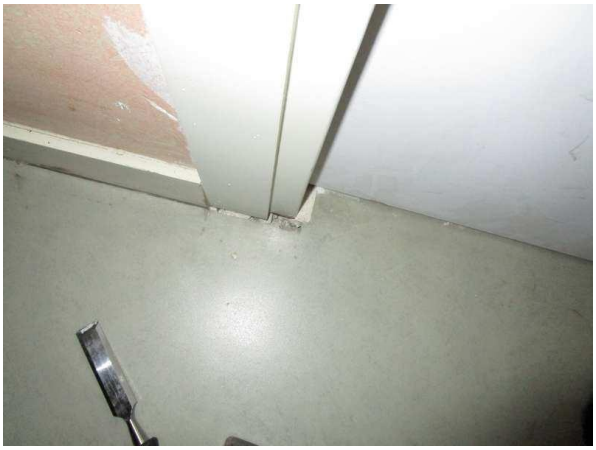

Prélèvement - P4.46 : R+4 / Local 69 - Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.47 : R+4 / Local 59 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.48 : R+4 / Local 63 - Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.49 : R+4 / Local 68 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.50 : R+4 / Local 68 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.51 : R+4 / Local 68 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.52 : R+4 / Local 68 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.53 : R+4 / Local 63 - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage



Prélèvement - P4.54 : R+4 / Local 72 - Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4.55 : R+4 / Local 73 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage




Prélèvement - P4.56 : R+4 / Local 83 - Dalle de sol- (Présence d'amiante)



Déclaré - IV1 : R+4 / Local 1 - Conduit- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage

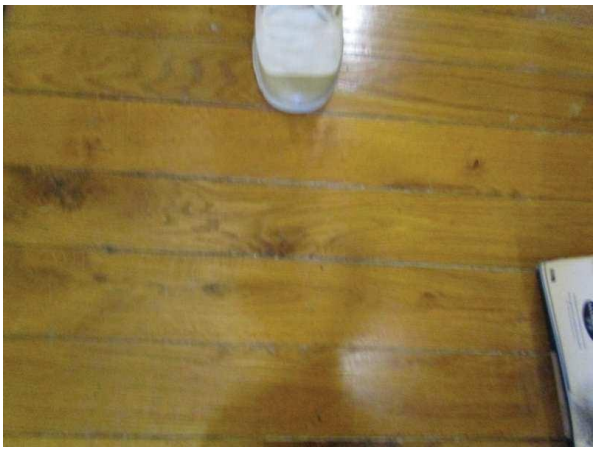

Déclaré - IV6 : R+4 / Local 14 - Revêtement- (Absence d'amiante)



Déclaré - IV8 : R+4 / Local 4 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 4ème étage



Déclaré - IV9 : R+4 / Local 41 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage



Prélèvement - P5.1 : R+5 / Local 1 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.2 : R+5 / Local 1 - Enduit- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage



Prélèvement - P5.3 : R+5 / Local 1 - Joint- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.4 : R+5 / Local 1 - Isolant- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage



Prélèvement - P5.5 : R+5 / Local 2 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.6 : R+5 / Local 2 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage




Prélèvement - P5.7 : R+5 / Local 2 - Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P5.8 : R+5 / Local 3 - Chape maigre- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du commerce - 5ème étage

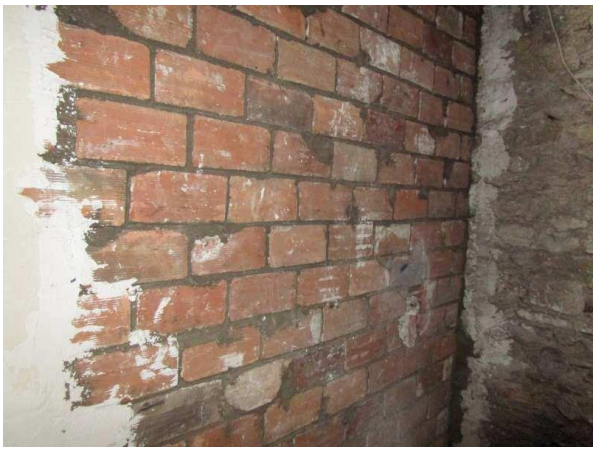

Prélèvement - P5.9 : R+5 / Local 5 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)

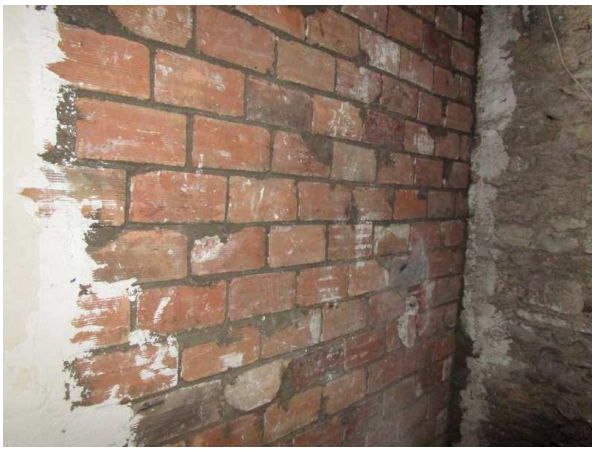

Prélèvement - P5.10 : R+5 / Local 5 - Joint- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage




Prélèvement - P5.11 : R+5 / Local 6 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.12 : R+5 / Local 7 - Enduit- (Présence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage

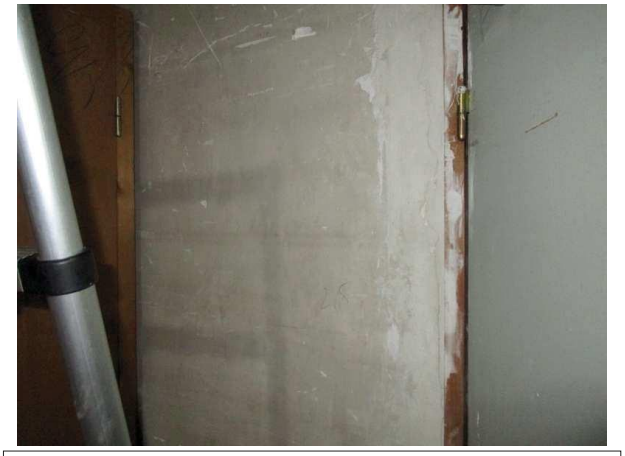

Prélèvement - P5.13 : R+5 / Local 7 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.14 : R+5 / Local 7 - Chape maigre- (Absence d'amiante)

²Palais du commerce - 5ème étage



Prélèvement - P5.15 : R+5 / Local 7 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.16 : R+5 / Local 6 - Mastic- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage



Prélèvement - P5.17 : R+5 / Local 8 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.18 : R+5 / Local 8 - Enduit- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage



Prélèvement - P5.19 : R+5 / Local 12 - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.20 : R+5 / Local 12 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du commerce - 5ème étage



Prélèvement - P5.21 : R+5 / Local 14 - Chape maigre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.22 : R+5 / Local 16 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage



Prélèvement - P5.23 : R+5 / Local 19 - Joint- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.24 : R+5 / Local 19 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage



Prélèvement - P5.25 : R+5 / Local 20 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.26 : R+5 / Local 21 - Clapet coupe-feu- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

²Palais du commerce - 5ème étage



Prélèvement - P5.27 : R+5 / Local 21 - Chape maigre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.28 : R+5 / Local 21 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage



Prélèvement - P5.29 : R+5 / Local 21 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.30 : R+5 / Local 21 - Enduit- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage



Prélèvement - P5.31 : R+5 / Local 21 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.32 : R+5 / Local 22 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du commerce - 5ème étage



Prélèvement - P5.33 : R+5 / Local 22 - Clapet coupe-feu- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.34 : R+5 / Local 31 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage




Prélèvement - P5.35 : R+5 / Local 31 - Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P5.36 : R+5 / Local 31 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage

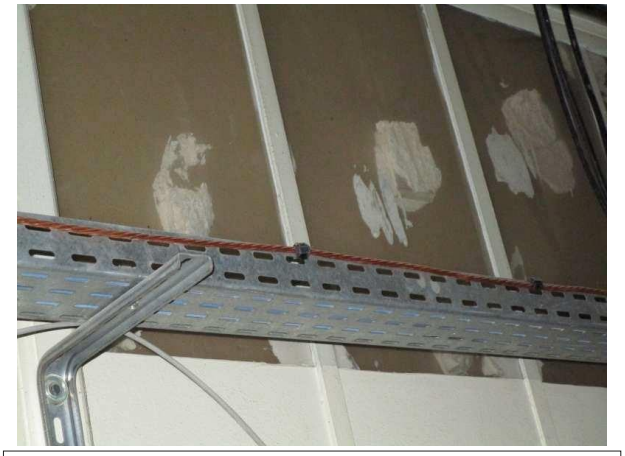

Prélèvement - P5.38 : R+5 / Local 31 - Mastic- (Absence d'amiante)

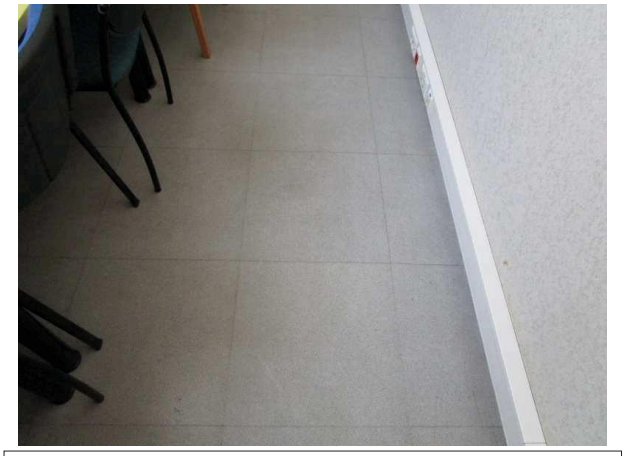

Prélèvement - P5.39 : R+5 / Local 27 - Lé plastique- (Présence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage



Prélèvement - P5.40 : R+5 / Local 27 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.41 : R+5 / Local 29 - Mastic- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage



Prélèvement - P5.42 : R+5 / Local 30 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.43 : R+5 / Local 33 - Panneau collé ou vissé- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage



Prélèvement - P5.44 : R+5 / Local 33 - Dalle de sol- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P5.45 : R+5 / Local 32 - Dalle de sol- (Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du commerce - 5ème étage




Prélèvement - P5.46 : R+5 / Local 32 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5.47 : R+5 / Local 32 - Colle- (Présence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage

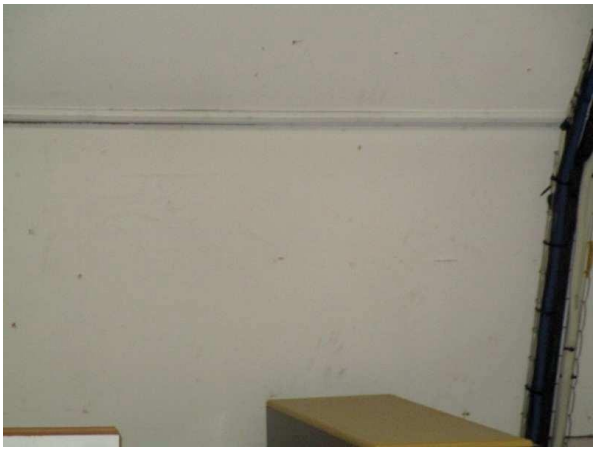

Prélèvement - P5.48 : R+5 / Local 35 - Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P5.49 : R+5 / Local 35 - Peinture- (Présence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage



Prélèvement - P5.50 : R+5 / Local 35 - Peinture- (Absence d'amiante)

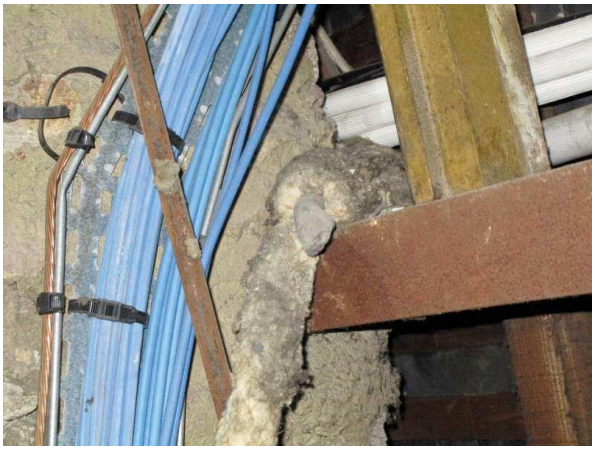

Prélèvement - P5.51 : R+5 / Local 37 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du commerce - 5ème étage




Prélèvement - P5.52 : R+5 / Local 38 - Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P5.53 : R+5 / Local 37 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du commerce - 5ème étage

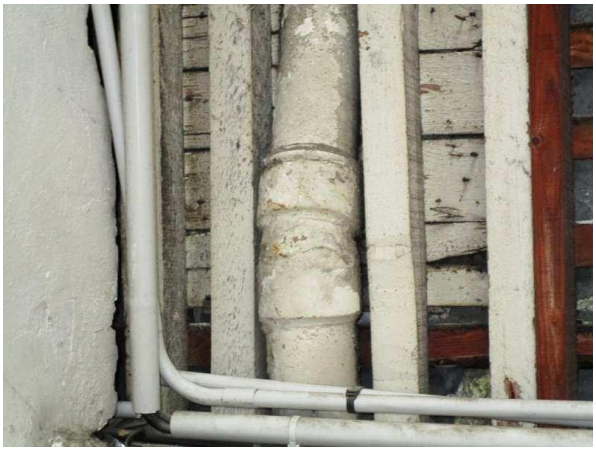

Déclaré - IV1 : R+5 / Local 2 - Conduit- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage

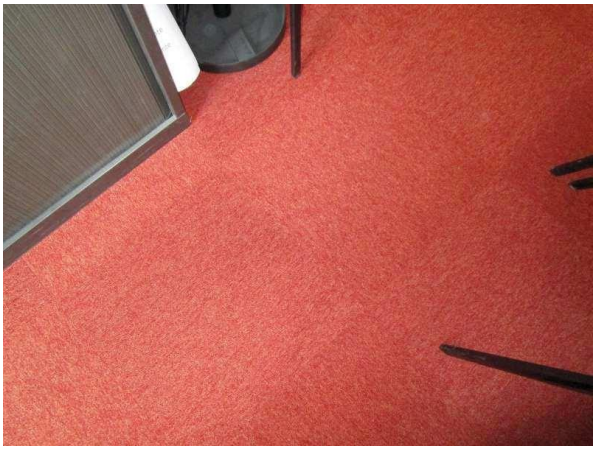

Prélèvement - P1.1 : R+1 / Local 6 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.2 : R+1 / Local 6 - Peinture- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.3 : R+1 / Local 6 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.4 : R+1 / Local 6 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.5 : R+1 / Local 6 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.6 : R+1 / Local 6 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.7 : R+1 / Local 6 - Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P1.8 : R+1 / Local 6 - Panneau collé ou vissé- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.9 : R+1 / Local 7 - Ragréage- (Absence d'amiante)

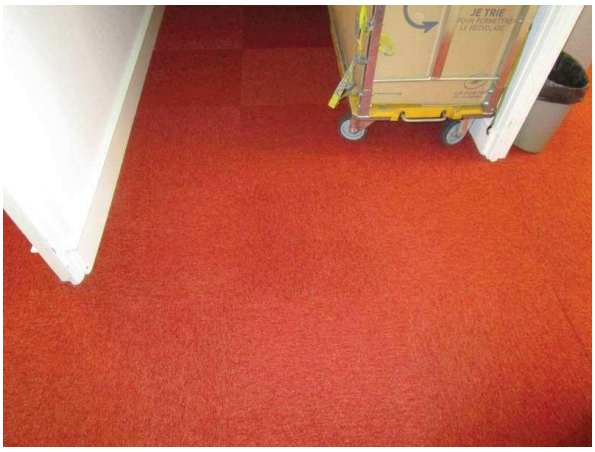

Prélèvement - P1.10 : R+1 / Local 1 - Ragréage- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.11 : R+1 / Local 4 - Plaque bitumineuse- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.12 : R+1 / Local 4 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.13 : R+1 / Local 4 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.14 : R+1 / Local 36 - Panneau de cloison- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.15 : R+1 / Local 16 - Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.16 : R+1 / Local 15 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.17 : R+1 / Local 18 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.18 : R+1 / Local 22 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.19 : R+1 / Local 34 - Moquette avec sous couche- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.20 : R+1 / Local 34 - Revêtement- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.21 : R+1 / Local 34 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P1.22 : R+1 / Local 33 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.23 : R+1 / Local 33 - Peinture- (Absence d'amiante)

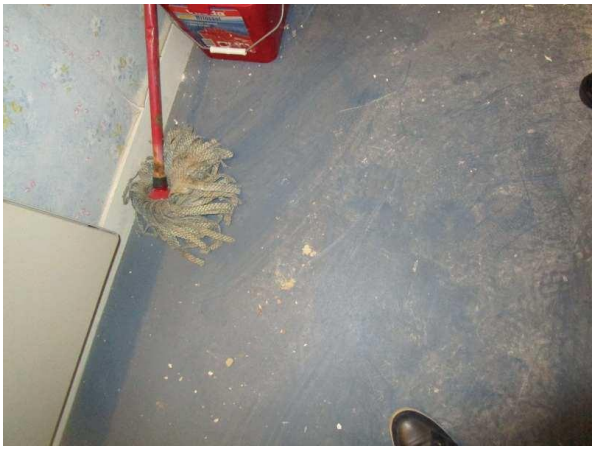

Prélèvement - P1.24 : R+1 / Local 28 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.25 : R+1 / Local 28 - Colle- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P1.26 : R+1 / Local 37 - Plaque- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.27 : R+1 / Local 28 - Mastic- (Absence d'amiante)

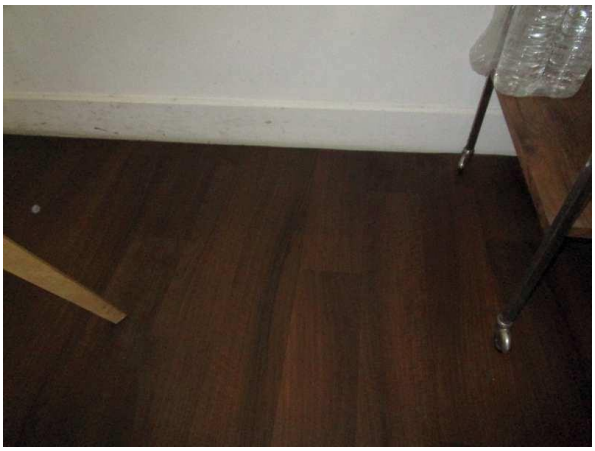

Prélèvement - P1.28 : R+1 / Local 59 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.29 : R+1 / Local 59 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.30 : R+1 / Local 59 - Plaque bitumineuse- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.31 : R+1 / Local 61 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.32 : R+1 / Local 61 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.33 : R+1 / Local 61 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.34 : R+1 / Local 60 - Peinture- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.35 : R+1 / Local 60 - Joint de porte- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.36 : R+1 / Local 60 - Dalle de sol- (Présence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage




Prélèvement - P1.37 : R+1 / Local 50 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.40 : R+1 / Local 40 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage

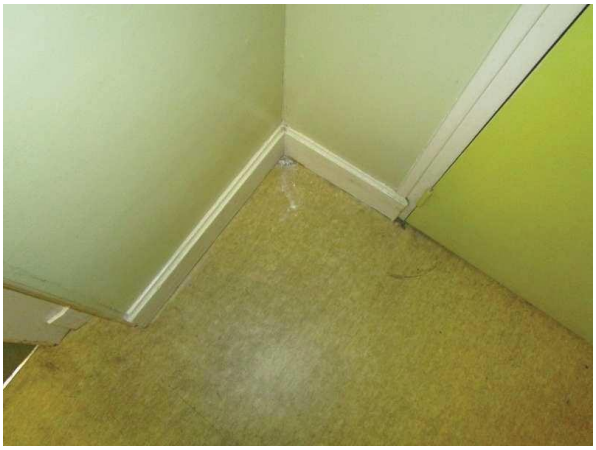

Prélèvement - P1.41 : R+1 / Local 39 - Lé plastique- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P1.42 : R+1 / Local 37 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.43 : R+1 / Local 64 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.44 : R+1 / Local 64 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.45 : R+1 / Local 64 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.46 : R+1 / Local 64 - Peinture- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.47 : R+1 / Local 62 - Plaque bitumineuse- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.48 : R+1 / Local 62 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.49 : R+1 / Local 64 - Lé plastique- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P1.52 : R+1 / Local 74 - Lé plastique- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.53 : R+1 / Local 74 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.54 : R+1 / Local 81 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.55 : R+1 / Local 74 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P1.56 : R+1 / Local 74 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.57 : R+1 / Local 80 - Colle- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P1.58 : R+1 / Local 80 - Colle- (Absence d'amiante)

Palais du Commerce - 1er étage



Prélèvement - P1.59 : R+1 / Local 80 - Colle- (Absence d'amiante)

MSIG
Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
66 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
66 Rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic amiante tels que :

- Diagnostic réglementaire avant travaux ou démolition
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante
- Repérage amiante (intégration au DTA ou DT parties privatives)
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante
- Examen visuel après travaux de désamiantage
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments
- Diagnostic amiante réglementaire de transaction
- Diagnostic amiante sur équipements industriels
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du31 mars 2011) : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés

Mais également analyses et/ou prélèvements d'échantillons, missions de recherche d'amiante, conseil en performance énergétique et/ou toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil découlant des missions de diagnostics ci-dessus et y compris les estimations financières liées aux propositions de solutions techniques formulées par l'Assuré.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par sinistre** ..... **1 000 000 EUR**

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel : +33(0)1 40 67 42 42
Fax : +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

MSIG
Europe

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par année d'assurance** ..... **1 000 000 EUR**

La présente attestation valable du 01/01/2017 au 31/12/2017 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 4 janvier 2017

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel : +33(0)1 40 67 42 42
Fax : +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

Rapport AM-RDEM
Copyright BUREAU VERITAS
Page 235/363
Rapport n° : 7063575/S1.1.14.R
Date du rapport : 18/01/2018

ATTESTATION

Articles R271-3 et L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation

Je soussigné, Eric DEZENAIRE, Responsable d'Opérations Service Patrimoine Région Ouest, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.


J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément à l'exigence de l'article R271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance.

Fait à Rennes, le 6 janvier 2017.

Eric DEZENAIRE,

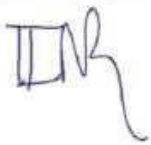

Bureau Veritas Exploitation SAS
Tél : +33 (0)1 55 24 80 89
Fax : +33 (0)1 55 24 80 88

66 Rue de Villiers 92300 Levallois-Perret - France

Société par Actions Simplifiée au capital de 36,315,050 euros
RCS Nanterre 790 184 675

www.bureauveritas.fr

7.5. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Attribué à

Monsieur Eric DEZENAIRE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 26 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	04/10/2017	03/10/2022
Amiante avec mention	Arrêté du 26 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	16/06/2017	16/06/2022
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	23/10/2017	22/10/2022
Termites métropole	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	23/10/2017	22/10/2022

Date : 23/10/2017 Numéro de certificat : 8026745

Jacques MAILLOT - Directeur Général

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-dag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble La Guillaumet - 92046 Paris La Défense

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0687
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

7.6. Rapports d’essais de laboratoire

eurofins | Hygiène du Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Eric LEHAYEE
ZAC Atalante Champeaux
1-3 Rue Maillard de la Gourderie
CS 63901
35039 RENNES CEDEX

Numéro de dossier : 17A033131
Référence de dossier : 1510797476I7063575IS1I1I1_7063575I1I2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 17A033131-001 - Référence *BV3AT0046 Réf. plan : P5.1 R+5/ Local 1/Charpente - Enduit - (Charpente béton)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-002 - Référence *BV3AT0047 Réf. plan : P5.2 R+5/ Local 1/Charpente - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-003 - Référence *BV3AT0048 Réf. plan : P5.3 R+5/ Local 1 - Joint - (Joint de maçonnerie)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-004 - Référence *BV3AT0049 Réf. plan : P5.4 R+5/ Local 1 - Isolant - (laine de verre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-005 - Référence *BV3AT0050 Réf. plan : P5.5 R+5/ Local 2/Coffre vertical - Enduit - (plâtre/Conduit de désenfumage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-006 - Référence *BV3AT0051 Réf. plan : P5.6 R+5/ Local 2/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- - N° 17A033131-007 - Référence *BV3AT0052 Réf. plan : P5.7 R+5/ Local 2/Charpente - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-008 - Référence *BV3AT0053 Réf. plan : P5.8 R+5/ Local 3/Plancher - Chape maigre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-009 - Référence *BV3AT0054 Réf. plan : P5.9 R+5/ Local 5/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-010 - Référence *BV3AT0055 Réf. plan : P5.10 R+5/ Local 5 - Joint - (ciment/Joint de maçonnerie)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-011 - Référence *BV3AT0056 Réf. plan : P5.11 R+5/ Local 6 - Enduit - (plâtre/Platre fibré)* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-012 - Référence *BV3AT0057 Réf. plan : P5.12 R+5/ Local 7/Plafond - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-013 - Référence *BV3AT0058 Réf. plan : P5.13 R+5/ Local 7/Mur - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-014 - Référence *BV3AT0059 Réf. plan : P5.14 R+5/ Local 7/Plancher - Chape maigre - (ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-015 - Référence *BV3AT0060 Réf. plan : P5.15 R+5/ Local 7/Plinthe - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-016 - Référence *BV3AT0061 Réf. plan : P5.16 R+5/ Local 6/Vitrage - Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-017 - Référence *BV3AT0062 Réf. plan : P5.17 R+5/ Local 8/Plafond - Enduit - (plâtre/Enduit plâtre + Plâtre entre lattis bois)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-018 - Référence *BV3AT0063 Réf. plan : P5.18 R+5/ Local 8/Poutre - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- - N° 17A033131-019 - Référence *BV3AT0064 Réf. plan : P5.19 R+5/ Local 12/Vitrage - Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-020 - Référence *BV3AT0065 Réf. plan : P5.20 R+5/ Local 12/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + Plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-021 - Référence *BV3AT0066 Réf. plan : P5.21 R+5/ Local 14/Plancher - Chape maigre - (ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-022 - Référence *BV3AT0067 Réf. plan : P5.22 R+5/ Local 16/Revêtement du mur - Peinture - (jaune/Peinture + Enduit plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-023 - Référence *BV3AT0068 Réf. plan : P5.23 R+5/ Local 19 - Joint - (Joint de maçonnerie entre pierres)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-024 - Référence *BV3AT0069 Réf. plan : P5.24 R+5/ Local 19/Revêtement de sol - Peinture - (marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-025 - Référence *BV3AT0070 Réf. plan : P5.25 R+5/ Local 20/Equipement - Peinture - (noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-026 - Référence *BV3AT0071 Réf. plan : P5.26 R+5/ Local 21/Clapet/volet coupe-feu - Clapet coupe-feu - (plâtreux)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-027 - Référence *BV3AT0072 Réf. plan : P5.27 R+5/ Local 21/Plancher - Chape maigre - (ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-028 - Référence *BV3AT0073 Réf. plan : P5.28 R+5/ Local 21/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + Plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-029 - Référence *BV3AT0074 Réf. plan : P5.29 R+5/ Local 21/Charpente - Peinture - (rouge-noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- - N° 17A033131-030 - Référence *BV3AT0075 Réf. plan : P5.30 R+5/ Local 21/Cloison - Enduit - (plâtre),* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-031 - Référence *BV3AT0076 Réf. plan : P5.31 R+5/ Local 21/Equipement - Peinture - (orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-032 - Référence *BV3AT0077 Réf. plan : P5.32 R+5/ Local 22/Conduit - Calorifugeage - (laine de verre/Calorifugeage Laine minerale + carton + Enveloppe aluminium)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-033 - Référence *BV3AT0078 Réf. plan : P5.33 R+5/ Local 22/Clapet/volet coupe-feu - Clapet coupe-feu - (plâtreux)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-034 - Référence *BV3AT0079 Réf. plan : P5.34 R+5/ Local 31/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/vert(e)-gris(e)/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-035 - Référence *BV3AT0080 Réf. plan : P5.35 R+5/ Local 31/Plinthe - Peinture - (gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-036 - Référence *BV3AT0081 Réf. plan : P5.36 R+5/ Local 31/Revêtement du mur - Peinture - (blanc(he)/Peinture + Toile de verre + Plaque de plâtre + Bande)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-037 - Référence *BV3AT0082 Réf. plan : P5.37 R+5/ Local 31/Plafond - Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-038 - Référence *BV3AT0083 Réf. plan : P5.38 R+5/ Local 31/Vitrage - Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-039 - Référence *BV3AT0084 Réf. plan : P5.39 R+5/ Local 27/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/gris(e)/Revêtement de sol + Colle noire + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-040 - Référence *BV3AT0085 Réf. plan : P5.40 R+5/ Local 27/Plinthe - Peinture - (blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- - N° 17A033131-041 - Référence *BV3AT0086 Réf. plan : P5.41 R+5/ Local 29/Vitrage - Mastic - (Mastic + peinture bleue),* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-042 - Référence *BV3AT0087 Réf. plan : P5.42 R+5/ Local 30/Plafond-Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + Enduit)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-043 - Référence *BV3AT0088 Réf. plan : P5.43 R+5/ Local 33 - Panneau collé ou vissé - (bois/Panneau en laine de bois)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-044 - Référence *BV3AT0089 Réf. plan : P5.44 R+5/ Local 33/Revêtement de sol - Dalle de sol - (gris(e)/Dalle de sol + Colle noire + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-045 - Référence *BV3AT0090 Réf. plan : P5.45 R+5/ Local 32/Revêtement de sol - Dalle de sol - (blanc(he)-noir(e)/Dalle de sol + Colle noire + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-046 - Référence *BV3AT0091 Réf. plan : P5.46 R+5/ Local 32/Plafond-Revêtement du mur - Peinture - (bleu(e)/Peinture bleue + Enduit plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-047 - Référence *BV3AT0092 Réf. plan : P5.47 R+5/ Local 32/Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-048 - Référence *BV3AT0093 Réf. plan : P5.48 R+5/ Local 35/Revêtement du mur - Peinture - (blanc(he)/Peinture blanche + Panneau de fibres de bois compressées (Type Isorel))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-049 - Référence *BV3AT0094 Réf. plan : P5.49 R+5/ Local 35/Revêtement du mur - Peinture - (blanc(he)/Peinture blanche + Enduit plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-050 - Référence *BV3AT0095 Réf. plan : P5.50 R+5/ Local 35/Plafond - Peinture - (jaune-foncé(e)-blanc(he)/Peintures + Enduit plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-051 - Référence *BV3AT0096 Réf. plan : P5.51 R+5/ Local 37/Conduit - Calorifugeage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- - N° 17A033131-052 - Référence *BV3AT0097 Réf. plan : P5.52 R+5/ Local 38/Revêtement du mur - Peinture - (noir(e)/Peinture noire + Enduit plâtre),* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-053 - Référence *BV3AT0098 Réf. plan : P5.53 R+5/ Local 37/Porte - Peinture - (gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-054 - Référence *BV3AT0099 Réf. plan : P4.1 R+4/ Local 1/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-055 - Référence *BV3AT0100 Réf. plan : P4.2 R+4/ Local 1/Plafond - Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-056 - Référence *BV3AT0101 Réf. plan : P4.3 R+4/ Local 1/Plinthe-Porte - Peinture - (blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-057 - Référence *BV3AT0102 Réf. plan : P4.4 R+4/ Local 1/Vitrage - Mastic - (Mastic + Peinture blanche sur ancien bati fenêtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-058 - Référence *BV3AT0103 Réf. plan : P4.5 R+4/ Local 1/Vitrage - Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-059 - Référence *BV3AT0104 Réf. plan : P4.6 R+4/ Local 4/Mur - Enduit - (plâtre/Enduit plâtre + Papier peint)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-060 - Référence *BV3AT0105 Réf. plan : P4.7 R+4/ Local 4/Plancher - Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-061 - Référence *BV3AT0106 Réf. plan : P4.8 R+4/ Local 3/Plancher - Ragréage - (Ragréage + sous-couche fibreuse marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-062 - Référence *BV3AT0107 Réf. plan : P4.9 R+4/ Local 3/Cloison - Enduit - (plâtre/Enduit plâtre + papier peint en allège de fenêtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

- - N° 17A033131-063 - Référence *BV3AT0108 Réf. plan : P4.10 R+4/ Local 6/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)/Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage),* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-064 - Référence *BV3AT0109 Réf. plan : P4.11 R+4/ Local 6/Plinthe - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-065 - Référence *BV3AT0110 Réf. plan : P4.12 R+4/ Local 6/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture paillette)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-066 - Référence *BV3AT0111 Réf. plan : P4.13 R+4/ Local 6/Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-067 - Référence *BV3AT0112 Réf. plan : P4.14 R+4/ Local 6/Mur - Enduit - (ciment/Enduit ciment en sous-couche de la faïence)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-068 - Référence *BV3AT0113 Réf. plan : P4.15 R+4/ Local 6/Plafond - Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-069 - Référence *BV3AT0114 Réf. plan : P4.16 R+4/ Local 7/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Peinture + Bande + Plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-070 - Référence *BV3AT0115 Réf. plan : P4.17 R+4/ Local 7 - Isolant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-071 - Référence *BV3AT0116 Réf. plan : P4.18 R+4/ Local 4/Cloison - Peinture - (Peinture paillette + Plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-072 - Référence *BV3AT0117 Réf. plan : P4.19 R+4/ Local 9/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/beige/Dalle de sol beige + Colle + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-073 - Référence *BV3AT0118 Réf. plan : P4.20 R+4/ Local 11/Plafond - Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

- - N° 17A033131-074 - Référence *BV3AT0119 Réf. plan : P4.21 R+4/ Local 11/Plancher - Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-075 - Référence *BV3AT0120 Réf. plan : P4.22 R+4/ Local 10/Plancher - Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-076 - Référence *BV3AT0121 Réf. plan : P4.23 R+4/ Local 12/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)/Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-077 - Référence *BV3AT0122 Réf. plan : P4.24 R+4/ Local 17/Revêtement de sol - Lé plastique - (gris(e)/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-078 - Référence *BV3AT0123 Réf. plan : P4.25 R+4/ Local 17/Plinthe-Porte - Peinture - (gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-079 - Référence *BV3AT0124 Réf. plan : P4.26 R+4/ Local 17/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + Enduit plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-080 - Référence *BV3AT0125 Réf. plan : P4.27 R+4/ Local 19/Plancher - Ragréage - (Moquette + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-081 - Référence *BV3AT0126 Réf. plan : P4.28 R+4/ Local 18/Evier - Plaque bitumineuse - (bitumineuse)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-082 - Référence *BV3AT0127 Réf. plan : P4.29 R+4/ Local 18/Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-083 - Référence *BV3AT0128 Réf. plan : P4.30 R+4/ Local 26/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/marron/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-084 - Référence *BV3AT0129 Réf. plan : P4.31 R+4/ Local 27/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/marron/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

- - N° 17A033131-085 - Référence *BV3AT0130 Réf. plan : P4.32 R+4/ Local 36/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/marron/Revêtement de sol + Colle + Ragréage),* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-086 - Référence *BV3AT0131 Réf. plan : P4.33 R+4/ Local 41/Clapet/volet coupe-feu - Clapet coupe-feu - (plâtreux)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-087 - Référence *BV3AT0132 Réf. plan : P4.34 R+4/ Local 41/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + Plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-088 - Référence *BV3AT0133 Réf. plan : P4.35 R+4/ Local 41/Revêtement de sol - Dalle de sol - (bleu(e)-clair(e)/Dalle de sol bleue ciel + Colle + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-089 - Référence *BV3AT0134 Réf. plan : P4.36 R+4/ Local 41/Plafond - Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-090 - Référence *BV3AT0135 Réf. plan : P4.37 R+4/ Local 41/Plinthe-Porte - Peinture - (blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-091 - Référence *BV3AT0136 Réf. plan : P4.38 R+4/ Local 43/Revêtement de sol - Dalle de sol - (orange/Dalle de sol orange à motifs + Colle + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-092 - Référence *BV3AT0137 Réf. plan : P4.39 R+4/ Local 43/Equipement - Peinture - (blanc(he)/Peinture sur radiateur et conduit métallique)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-093 - Référence *BV3AT0138 Réf. plan : P4.40 R+4/ Local 46/Revêtement de sol - Dalle de sol - (moquette/rouge/Moquette + Colle + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-094 - Référence *BV3AT0139 Réf. plan : P4.41 R+4/ Local 47/Mur - Enduit - (plâtre/Endui mural + Papier peint)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-095 - Référence *BV3AT0140 Réf. plan : P4.42 R+4/ Local 69/Plafond - Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- - N° 17A033131-096 - Référence *BV3AT0141 Réf. plan : P4.43 R+4/ Local 53/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/Revêtement de sol + Colle + Contreplaqué),* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-097 - Référence *BV3AT0142 Réf. plan : P4.44 R+4/ Local 53/Cloison - Peinture - (beige/Peinture + Bande de plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-098 - Référence *BV3AT0143 Réf. plan : P4.45 R+4/ Local 53/Plafond - Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-099 - Référence *BV3AT0144 Réf. plan : P4.46 R+4/ Local 69/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/gris(e)/Revêtement de sol + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-100 - Référence *BV3AT0145 Réf. plan : P4.47 R+4/ Local 59/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/orange/Revêtement de sol + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-101 - Référence *BV3AT0146 Réf. plan : P4.48 R+4/ Local 63/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/gris(e)/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-102 - Référence *BV3AT0147 Réf. plan : P4.49 R+4/ Local 68/Carrelage - Colle - (Colle de carrelage + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-103 - Référence *BV3AT0148 Réf. plan : P4.50 R+4/ Local 68/Plinthe - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-104 - Référence *BV3AT0149 Réf. plan : P4.51 R+4/ Local 68/Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-105 - Référence *BV3AT0150 Réf. plan : P4.52 R+4/ Local 68/Revêtement du mur - Peinture - (beige/Peinture beige + Peinture paillette)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-106 - Référence *BV3AT0151 Réf. plan : P4.53 R+4/ Local 63 - Panneau de cloison - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

- - N° 17A033131-107 - Référence *BV3AT0152 Réf. plan : P4.54 R+4/ Local 72/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/gris(e)/Revêtement de sol + Colle + Ragréage + Aggloméré),* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-108 - Référence *BV3AT0153 Réf. plan : P4.55 R+4/ Local 73 - Lé plastique - (marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-109 - Référence *BV3AT0154 Réf. plan : P4.56 R+4/ Local 83/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/Dalle de sol + Colle jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-110 - Référence *BV3AT0155 Réf. plan : P3.1 R+3/ Local 15/Plafond - Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-111 - Référence *BV3AT0156 Réf. plan : P3.2 R+3/ Local 15/Revêtement du mur - Peinture - (blanc(he)/Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-112 - Référence *BV3AT0157 Réf. plan : P3.3 R+3/ Local 15/Plinthe-Porte - Peinture - (vert(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-113 - Référence *BV3AT0158 Réf. plan : P3.4 R+3/ Local 16/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture jaune + Enduit plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-114 - Référence *BV3AT0159 Réf. plan : P3.5 R+3/ Local 15/Revêtement de sol - Dalle de sol - (moquette/Moquette + Colle)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-115 - Référence *BV3AT0160 Réf. plan : P3.6 R+3/ Local 15/Plancher - Ragréage - (Ragréage + Plancher)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-116 - Référence *BV3AT0161 Réf. plan : P3.7 R+3/ Local 15/Equipement - Peinture - (blanc(he)-vert(e)/Peintures sur radiateur)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-117 - Référence *BV3AT0162 Réf. plan : P3.8 R+3/ Local 13/Vitrage - Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- - N° 17A033131-118 - Référence *BV3AT0163 Réf. plan : P3.9 R+3/ Local 5/Carrelage - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-119 - Référence *BV3AT0164 Réf. plan : P3.10 R+3/ Local 5/Plinthe - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-120 - Référence *BV3AT0165 Réf. plan : P3.11 R+3/ Local 5/Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-121 - Référence *BV3AT0166 Réf. plan : P3.12 R+3/ Local 5/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture paillette)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-122 - Référence *BV3AT0167 Réf. plan : P3.13 R+3/ Local 6/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture paillette)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-123 - Référence *BV3AT0168 Réf. plan : P3.14 R+3/ Local 7/Carrelage - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-124 - Référence *BV3AT0169 Réf. plan : P3.15 R+3/ Local 7/Plinthe - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-125 - Référence *BV3AT0170 Réf. plan : P3.16 R+3/ Local 7/Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-126 - Référence *BV3AT0171 Réf. plan : P3.17 R+3/ Local 7/Revêtement du mur - Peinture - (jaune-foncé(e)/Peinture ocre + Enduit plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-127 - Référence *BV3AT0172 Réf. plan : P3.18 R+3/ Local 8/Plafond - Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-128 - Référence *BV3AT0173 Réf. plan : P3.19 R+3/ Local 8/Revêtement du mur - Peinture - (rose-gris(e)/Peintures + Enduit plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

- - N° 17A033131-129 - Référence *BV3AT0174 Réf. plan : P3.20 R+3/ Local 11/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/gris(e)/Revêtement de sol + Colle),* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-130 - Référence *BV3AT0175 Réf. plan : P3.21 R+3/ Local 4/Plinthe-Porte - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-131 - Référence *BV3AT0176 Réf. plan : P3.22 R+3/ Local 17/Revêtement de sol - Dalle de sol - (moquette/gris(e)/Moquette + Colle + Contreplaqué + Parquet (bois))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-132 - Référence *BV3AT0177 Réf. plan : P3.23 R+3/ Local 19/Plafond - Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-133 - Référence *BV3AT0178 Réf. plan : P3.24 R+3/ Local 22/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/marron/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-134 - Référence *BV3AT0179 Réf. plan : P3.25 R+3/ Local 28/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/marron/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-135 - Référence *BV3AT0180 Réf. plan : P3.26 R+3/ Local 36/Plafond - Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-136 - Référence *BV3AT0181 Réf. plan : P3.27 R+3/ Local 36/Carrelage - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-137 - Référence *BV3AT0182 Réf. plan : P3.28 R+3/ Local 36/Plinthe - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-138 - Référence *BV3AT0183 Réf. plan : P3.29 R+3/ Local 36/Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-139 - Référence *BV3AT0184 Réf. plan : P3.30 R+3/ Local 36/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture paillette + Bande + Plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- - N° 17A033131-140 - Référence *BV3AT0185 Réf. plan : P3.31 R+3/ Local 33/Plafond - Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-141 - Référence *BV3AT0186 Réf. plan : 3.32 R+3/ Local 37/Revêtement du mur - Peinture - (blanc(he)/Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-142 - Référence *BV3AT0187 Réf. plan : P3.33 R+3/ Local 40/Revêtement de sol - Lé plastique avec sous-couche - (fibreuse/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-143 - Référence *BV3AT0188 Réf. plan : P3.34 R+3/ Local 40/Revêtement de sol - Dalle de sol - (rouge/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-144 - Référence *BV3AT0189 Réf. plan : P3.35 R+3/ Local 40/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + Plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-145 - Référence *BV3AT0190 Réf. plan : P3.36 R+3/ Local 40/Revêtement du mur - Peinture - (jaune-foncé(e)/Peinture ocre + Enduit plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-146 - Référence *BV3AT0191 Réf. plan : P3.37 R+3/ Local 42/Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-147 - Référence *BV3AT0192 Réf. plan : P3.38 R+3/ Local 42/Plancher - Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-148 - Référence *BV3AT0193 Réf. plan : P3.39 R+3/ Local 45/Vitrage - Mastic - (Mastic vitrage des ouvrants de la fenêtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-149 - Référence *BV3AT0194 Réf. plan : P3.40 R+3/ Local 45/Vitrage - Mastic - (Mastic vitrage des dormants de la fenêtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-150 - Référence *BV3AT0195 Réf. plan : P3.41 R+3/ Local 57/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture paillette + Enduit plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- - N° 17A033131-151 - Référence *BV3AT0196 Réf. plan : P3.42 R+3/ Local 57/Carrelage - Colle - (Colle de carrelage + Ragréage),* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-152 - Référence *BV3AT0197 Réf. plan : P3.43 R+3/ Local 57/Plinthe - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-153 - Référence *BV3AT0198 Réf. plan : P3.44 R+3/ Local 57/Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-154 - Référence *BV3AT0199 Réf. plan : P3.45 R+3/ Local 57/Plafond - Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-155 - Référence *BV3AT0200 Réf. plan : P3.46 R+3/ Local 87/Revêtement de sol - Dalle de sol - (moquette/Moquette + Colle)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 17A033131-156 - Référence *BV3AT0201 Réf. plan : P3.47 R+3/ Local 85/Carrelage - Colle - (Colle de carrelage + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Eric LEHAYEE
ZAC Atalante Champeaux
1-3 Rue Maillard de la Gourderie
CS 63901
35039 RENNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01 — Version du : 14/09/2017 19:16 —
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025 — Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017 — Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
001 (1)	17A033131-001	BV3AT0046 Réf. plan : P5.1 R+5/ Local 1/Charpente - Enduit - (Charpente béton)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	17A033131-002	BV3AT0047 Réf. plan : P5.2 R+5/ Local 1/Charpente - Enduit - (plâtre)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	17A033131-003	BV3AT0048 Réf. plan : P5.3 R+5/ Local 1 - Joint - (Joint de maçonnerie)	Matériau dur de type joint ciment (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	17A033131-004	BV3AT0049 Réf. plan : P5.4 R+5/ Local 1 - Isolant - (laine de verre)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (noir) ; matériau souple (noir)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** *	-	-	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
005 (1)	17A033131-005	BV3AT0050 Réf. plan : P5.5 R+5/ Local 2/Coffre vertical - Enduit - (plâtre/Conduit de désenfumage)	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1)	17A033131-006	BV3AT0051 Réf. plan : P5.6 R+5/ Local 2/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + plaque de plâtre)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	17A033131-007	BV3AT0052 Réf. plan : P5.7 R+5/ Local 2/Charpente - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	17A033131-008	BV3AT0053 Réf. plan : P5.8 R+5/ Local 3/Plancher - Chape maigre	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	17A033131-009	BV3AT0054 Réf. plan : P5.9 R+5/ Local 5/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + plaque de plâtre)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	- (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01 | Version du : 14/09/2017 19:16 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025 | Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017 | Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
010	17A033131-010	BV3AT0055 Réf. plan : P5.10 R+5/ Local 5 - Joint - (ciment/Joint de maçonnerie)	Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	17A033131-011	BV3AT0056 Réf. plan : P5.11 R+5/ Local 6 - Enduit - (plâtre/Platre fibré)	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) + (marron) ;	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012 (2)	17A033131-012	BV3AT0057 Réf. plan : P5.12 R+5/ Local 7/Plafond - Enduit - (plâtre)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
013	17A033131-013	BV3AT0058 Réf. plan : P5.13 R+5/ Local 7/Mur - Enduit - (plâtre)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	17A033131-014	BV3AT0059 Réf. plan : P5.14 R+5/ Local 7/Plancher - Chape maigre - (ciment)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (3)	17A033131-015	BV3AT0060 Réf. plan : P5.15 R+5/ Local 7/Plinthe - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
016	17A033131-016	BV3AT0061 Réf. plan : P5.16 R+5/ Local 6/Vitrage - Mastic	Matériau semi-dur de type mastic (beige) + (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	17A033131-017	BV3AT0062 Réf. plan : P5.17 R+5/ Local 8/Plafond - Enduit - (plâtre/Enduit plâtre + Plâtre entre lattis bois)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	17A033131-018	BV3AT0063 Réf. plan : P5.18 R+5/ Local 8/Poutre - Enduit - (plâtre)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	17A033131-019	BV3AT0064 Réf. plan : P5.19 R+5/ Local 12/Vitrage - Mastic	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	17A033131-020	BV3AT0065 Réf. plan : P5.20 R+5/ Local 12/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + Plaque de plâtre)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (rose) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
021	17A033131-021	BV3AT0066 Réf. plan : P5.21 R+5/ Local 14/Plancher - Chape maigre - (ciment)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	17A033131-022	BV3AT0067 Réf. plan : P5.22 R+5/ Local 16/Revêtement du mur - Peinture - (jaune/Peinture + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	17A033131-023	BV3AT0068 Réf. plan : P5.23 R+5/ Local 19 - Joint - (Joint de maçonnerie entre pierres)	Matériau semi-dur de type joint (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	17A033131-024	BV3AT0069 Réf. plan : P5.24 R+5/ Local 19/Revêtement de sol - Peinture - (marron)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur (gris) (foncé) + (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	17A033131-025	BV3AT0070 Réf. plan : P5.25 R+5/ Local 20/Equipement - Peinture - (noir(e))	Matériau de type peinture (marron) (foncé)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01 | Version du : 14/09/2017 19:16 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025 | Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017 | Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
026	17A033131-026	BV3AT0071 Réf. plan : P5.26 R+5/ Local 21/Clapet/volet coupe-feu - Clapet coupe-feu - (plâtreux)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bleu) (brillant) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	17A033131-027	BV3AT0072 Réf. plan : P5.27 R+5/ Local 21/Plancher - Chape maigre - (ciment)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	17A033131-028	BV3AT0073 Réf. plan : P5.28 R+5/ Local 21/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + Plaque de plâtre)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	17A033131-029	BV3AT0074 Réf. plan : P5.29 R+5/ Local 21/Charpente - Peinture - (rouge-noir(e))	Matériau de type peinture (rouge)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	17A033131-030	BV3AT0075 Réf. plan : P5.30 R+5/ Local 21/Cloison - Enduit - (plâtre)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
031	17A033131-031	BV3AT0076 Réf. plan : P5.31 R+5/ Local 21/Equipement - Peinture - (orange)	Matériau de type peinture (rouge)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	17A033131-032	BV3AT0077 Réf. plan : P5.32 R+5/ Local 22/Conduit - Calorifugeage - (laine de verre/Calorifugeage Laine minerale + carton + Enveloppe aluminium)	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	17A033131-033	BV3AT0078 Réf. plan : P5.33 R+5/ Local 22/Clapet/volet coupe-feu - Clapet coupe-feu - (plâtreux)	Matériau (fibreux) (blanc) (brillant)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	17A033131-034	BV3AT0079 Réf. plan : P5.34 R+5/ Local 31/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/vert(e) -gris(e)/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) (clair)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
035	17A033131-035	BV3AT0080 Réf. plan : P5.35 R+5/ Local 31/Plinthe - Peinture - (gris(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	17A033131-036	BV3AT0081 Réf. plan : P5.36 R+5/ Local 31/Revêtement du mur - Peinture - (blanc(he)/Peinture + Toile de verre + Plaque de plâtre + Bande)	Matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	17A033131-037	BV3AT0082 Réf. plan : P5.37 R+5/ Local 31/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	17A033131-038	BV3AT0083 Réf. plan : P5.38 R+5/ Local 31/Vitrage - Mastic	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (marron) (foncé)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
039	17A033131-039	BV3AT0084 Réf. plan : P5.39 R+5/ Local 27/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/gris(e) /Revêtement de sol + Colle noire + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
040	17A033131-040	BV3AT0085 Réf. plan : P5.40 R+5/ Local 27/Plinthe - Peinture - (blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	17A033131-041	BV3AT0086 Réf. plan : P5.41 R+5/ Local 29/Vitrage - Mastic - (Mastic + peinture bleue)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	17A033131-042	BV3AT0087 Réf. plan : P5.42 R+5/ Local 30/Plafond-Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + Enduit)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
043	17A033131-043	BV3AT0088 Réf. plan : P5.43 R+5/ Local 33 - Panneau collé ou vissé - (bois/Panneau en laine de bois)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	17A033131-044	BV3AT0089 Réf. plan : P5.44 R+5/ Local 33/Revêtement de sol - Dalle de sol - (gris(e)/Dalle de sol + Colle noire + Ragréage)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
			Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
045	17A033131-045	BV3AT0090 Réf. plan : P5.45 R+5/ Local 32/Revêtement de sol - Dalle de sol - (blanc(he)-noir (e)/Dalle de sol + Colle noire + Ragréage)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (clair)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
			Matériau de type colle bitumineux (noir)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
			Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
			Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Version du : 14/09/2017 19:16
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Date de réception : 11/09/2017

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
046	17A033131-046	BV3AT0091 Réf. plan : P5.46 R+5/ Local 32/Plafond-Revêtement du mur - Peinture - (bleu(e)/Peinture bleue + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (bleu) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	17A033131-047	BV3AT0092 Réf. plan : P5.47 R+5/ Local 32/Faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau de type peinture (gris) (foncé)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
048	17A033131-048	BV3AT0093 Réf. plan : P5.48 R+5/ Local 35/Revêtement du mur - Peinture - (blanc(he)/Peinture blanche + Panneau de fibres de bois compressées (Type Isorel))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreux) (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049 (4)	17A033131-049	BV3AT0094 Réf. plan : P5.49 R+5/ Local 35/Revêtement du mur - Peinture - (blanc(he)/Peinture blanche + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
050	17A033131-050	BV3AT0095 Réf. plan : P5.50 R+5/ Local 35/Plafond - Peinture - (jaune-foncé(e)-blanc(he)/Pei ntures + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	17A033131-051	BV3AT0096 Réf. plan : P5.51 R+5/ Local 37/Conduit - Calorifugeage	Matériau (fibreux) (marron) + (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	17A033131-052	BV3AT0097 Réf. plan : P5.52 R+5/ Local 38/Revêtemen t du mur - Peinture - (noir(e)/Peintur e noire + Enduit plâtre)	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	17A033131-053	BV3AT0098 Réf. plan : P5.53 R+5/ Local 37/Porte - Peinture - (gris(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01 | Version du : 14/09/2017 19:16 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025 | Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017 | Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
054	17A033131-054	BV3AT0099 Réf. plan : P4.1 R+4/ Local 1/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau souple de type joint (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (fibreux) + (rose)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	17A033131-055	BV3AT0100 Réf. plan : P4.2 R+4/ Local 1/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	17A033131-056	BV3AT0101 Réf. plan : P4.3 R+4/ Local 1/Plinthe-Porte - Peinture - (blanc(he))	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	17A033131-057	BV3AT0102 Réf. plan : P4.4 R+4/ Local 1/Vitrage - Mastic - (Mastic + Peinture blanche sur ancien bati fenêtre)	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (foncé) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (clair)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	17A033131-058	BV3AT0103 Réf. plan : P4.5 R+4/ Local 1/Vitrage - Mastic	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
059	17A033131-059	BV3AT0104 Réf. plan : P4.6 R+4/ Local 4/Mur - Enduit - (plâtre/Enduit plâtre + Papier peint)	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	17A033131-060	BV3AT0105 Réf. plan : P4.7 R+4/ Local 4/Plancher - Ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	17A033131-061	BV3AT0106 Réf. plan : P4.8 R+4/ Local 3/Plancher - Ragréage - (Ragréage + sous-couche fibreuse marron)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreux) (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	17A033131-062	BV3AT0107 Réf. plan : P4.9 R+4/ Local 3/Cloison - Enduit - (plâtre/Enduit plâtre + papier peint en allège de fenêtre)	Matériau souple (rose) (clair) ; matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01 | Version du : 14/09/2017 19:16 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025 | Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017 | Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
063	17A033131-063	BV3AT0108 Réf. plan : P4.10 R+4/ Local 6/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)/Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	17A033131-064	BV3AT0109 Réf. plan : P4.11 R+4/ Local 6/Plinthe - Colle	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	17A033131-065	BV3AT0110 Réf. plan : P4.12 R+4/ Local 6/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture paillette)	Matériau de type peinture (gris) + (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	17A033131-066	BV3AT0111 Réf. plan : P4.13 R+4/ Local 6/Faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
067	17A033131-067	BV3AT0112 Réf. plan : P4.14 R+4/ Local 6/Mur - Enduit - (ciment/Enduit ciment en sous-couche de la faïence)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	17A033131-068	BV3AT0113 Réf. plan : P4.15 R+4/ Local 6/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	17A033131-069	BV3AT0114 Réf. plan : P4.16 R+4/ Local 7/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Peinture + Bande + Plaque de plâtre)	Matériau de type peinture (rose) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	17A033131-070	BV3AT0115 Réf. plan : P4.17 R+4/ Local 7 - Isolant	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau souple (noir)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01 | Version du : 14/09/2017 19:16 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025 | Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017 | Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
071	17A033131-071	BV3AT0116 Réf. plan : P4.18 R+4/ Local 4/Cloison - Peinture - (Peinture paillette + Plaque de plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	17A033131-072	BV3AT0117 Réf. plan : P4.19 R+4/ Local 9/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/beige/Dalle de sol beige + Colle + Ragréage)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (violet)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	17A033131-073	BV3AT0118 Réf. plan : P4.20 R+4/ Local 11/Plafond - Faux plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces(ii)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
074	17A033131-074	BV3AT0119 Réf. plan : P4.21 R+4/ Local 11/Plancher - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
075	17A033131-075	BV3AT0120 Réf. plan : P4.22 R+4/ Local 10/Plancher - Ragréage	Matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) (clair)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	17A033131-076	BV3AT0121 Réf. plan : P4.23 R+4/ Local 12/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)/Dalle de sol grise marbrée + Colle + Ragréage)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	17A033131-077	BV3AT0122 Réf. plan : P4.24 R+4/ Local 17/Revêtement de sol - Lé plastique - (gris(e)/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	17A033131-078	BV3AT0123 Réf. plan : P4.25 R+4/ Local 17/Plinthe-Porte - Peinture - (gris(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
Nº 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
079	17A033131-079	BV3AT0124 Réf. plan : P4.26 R+4/ Local 17/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	17A033131-080	BV3AT0125 Réf. plan : P4.27 R+4/ Local 19/Plancher - Ragréage - (Moquette + Ragréage)	Matériau souple fibreux de type moquette (blanc) (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	- (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	17A033131-081	BV3AT0126 Réf. plan : P4.28 R+4/ Local 18/Evier - Plaque bitumineuse - (bitumineuse)	Matériau souple bitumineux (noir)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	17A033131-082	BV3AT0127 Réf. plan : P4.29 R+4/ Local 18/Faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01 | Version du : 14/09/2017 19:16 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025 | Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017 | Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
083	17A033131-083	BV3AT0128 Réf. plan : P4.30 R+4/ Local 26/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/marron/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	17A033131-084	BV3AT0129 Réf. plan : P4.31 R+4/ Local 27/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/marron/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)	Matériau de type colle (beige) (foncé)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085	17A033131-085	BV3AT0130 Réf. plan : P4.32 R+4/ Local 36/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/marron/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau (noir)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	17A033131-086	BV3AT0131 Réf. plan : P4.33 R+4/ Local 41/Clapet/volet coupe-feu - Clapet coupe-feu - (plâtreux)	Matériau semi-dur (fibreux) (plâtreux)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
087	17A033131-087	BV3AT0132 Réf. plan : P4.34 R+4/ Local 41/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + Plaque de plâtre)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type dalle de sol ; matériau souple fibreux de type papier, carton (rose) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	17A033131-088	BV3AT0133 Réf. plan : P4.35 R+4/ Local 41/Revêtement de sol - Dalle de sol - (bleu(e)-clair(e)/Dalle de sol bleue ciel + Colle + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (clair)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089	17A033131-089	BV3AT0134 Réf. plan : P4.36 R+4/ Local 41/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090	17A033131-090	BV3AT0135 Réf. plan : P4.37 R+4/ Local 41/Plinthe-Porte - Peinture - (blanc(he))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibreux) (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
091	17A033131-091	BV3AT0136 Réf. plan : P4.38 R+4/ Local 43/Revêtement de sol - Dalle de sol - (orange/Dalle de sol orange à motifs + Colle + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	17A033131-092	BV3AT0137 Réf. plan : P4.39 R+4/ Local 43/Equipement - Peinture - (blanc(he)/Peinture sur radiateur et conduit métallique)	Matériau de type peinture (beige) + (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	17A033131-093	BV3AT0138 Réf. plan : P4.40 R+4/ Local 46/Revêtement de sol - Dalle de sol - (moquette/rouge/Moquette + Colle + Ragréage)	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) + (rouge)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
094	17A033131-094	BV3AT0139 Réf. plan : P4.41 R+4/ Local 47/Mur - Enduit - (plâtre/Enduit mural + Papier peint)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (bleu) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	17A033131-095	BV3AT0140 Réf. plan : P4.42 R+4/ Local 69/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) + (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	17A033131-096	BV3AT0141 Réf. plan : P4.43 R+4/ Local 53/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/Revêtement de sol + Colle + Contreplaqué)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron) + (rose)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097	17A033131-097	BV3AT0142 Réf. plan : P4.44 R+4/ Local 53/Cloison - Peinture - (beige/Peinture + Bande de plaque de plâtre)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01 | Version du : 14/09/2017 19:16 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025 | Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017 | Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
098	17A033131-098	BV3AT0143 Réf. plan : P4.45 R+4/ Local 53/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	17A033131-099	BV3AT0144 Réf. plan : P4.46 R+4/ Local 69/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/gris(e) /Revêtement de sol + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	17A033131-100	BV3AT0145 Réf. plan : P4.47 R+4/ Local 59/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/orange /Revêtement de sol + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101	17A033131-101	BV3AT0146 Réf. plan : P4.48 R+4/ Local 63/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/gris(e) /Revêtement de sol + Colle + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
102	17A033131-102	BV3AT0147 Réf. plan : P4.49 R+4/ Local 68/Carrelage - Colle - (Colle de carrelage + Ragréage)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103	17A033131-103	BV3AT0148 Réf. plan : P4.50 R+4/ Local 68/Plinthe - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
104	17A033131-104	BV3AT0149 Réf. plan : P4.51 R+4/ Local 68/Faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (violet) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105	17A033131-105	BV3AT0150 Réf. plan : P4.52 R+4/ Local 68/Revêtement du mur - Peinture - (beige/Peinture beige + Peinture paillette)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106	17A033131-106	BV3AT0151 Réf. plan : P4.53 R+4/ Local 63 - Panneau de cloison - (plâtre)	Matériau de type peinture (gris) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01 | Version du : 14/09/2017 19:16 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025 | Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017 | Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
107	17A033131-107	BV3AT0152 Réf. plan : P4.54 R+4/ Local 72/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/gris(e) /Revêtement de sol + Colle + Ragréage + Aggloméré)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108	17A033131-108	BV3AT0153 Réf. plan : P4.55 R+4/ Local 73 - Lé plastique - (marron)	Matériau souple de type revêtement de sol (rouge) (rose) ; matériau de type colle (jaune) en traces	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
109	17A033131-109	BV3AT0154 Réf. plan : P4.56 R+4/ Local 83/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/Dalle de sol + Colle jaune)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
110	17A033131-110	BV3AT0155 Réf. plan : P3.1 R+3/ Local 15/Plafond - Faux plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
111	17A033131-111	BV3AT0156 Réf. plan : P3.2 R+3/ Local 15/Revêtement du mur - Peinture - (blanc(he)/Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
112	17A033131-112	BV3AT0157 Réf. plan : P3.3 R+3/ Local 15/Plinthe-Porte - Peinture - (vert(e))	Matériau de type peinture (vert) + (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
113	17A033131-113	BV3AT0158 Réf. plan : P3.4 R+3/ Local 16/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture jaune + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
114	17A033131-114	BV3AT0159 Réf. plan : P3.5 R+3/ Local 15/Revêtement de sol - Dalle de sol - (moquette/Moquette + Colle)	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
115	17A033131-115	BV3AT0160 Réf. plan : P3.6 R+3/ Local 15/Plancher - Ragréage - (Ragréage + Plancher)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
116	17A033131-116	BV3AT0161 Réf. plan : P3.7 R+3/ Local 15/Equipement - Peinture - (blanc(he)-vert(e)/Peintures sur radiateur)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
117	17A033131-117	BV3AT0162 Réf. plan : P3.8 R+3/ Local 13/Vitrage - Mastic	Matériau semi-dur de type mastic (blanc) (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
118	17A033131-118	BV3AT0163 Réf. plan : P3.9 R+3/ Local 5/Carrelage - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
119	17A033131-119	BV3AT0164 Réf. plan : P3.10 R+3/ Local 5/Plinthe - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120	17A033131-120	BV3AT0165 Réf. plan : P3.11 R+3/ Local 5/Faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
121	17A033131-121	BV3AT0166 Réf. plan : P3.12 R+3/ Local 5/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture paillette)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
122	17A033131-122	BV3AT0167 Réf. plan : P3.13 R+3/ Local 6/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture paillette)	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
123	17A033131-123	BV3AT0168 Réf. plan : P3.14 R+3/ Local 7/Carrelage - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
124	17A033131-124	BV3AT0169 Réf. plan : P3.15 R+3/ Local 7/Plinthe - Colle	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
125	17A033131-125	BV3AT0170 Réf. plan : P3.16 R+3/ Local 7/Faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
126	17A033131-126	BV3AT0171 Réf. plan : P3.17 R+3/ Local 7/Revêtement du mur - Peinture - (jaune-foncé(e)/Peinture ocre + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
127	17A033131-127	BV3AT0172 Réf. plan : P3.18 R+3/ Local 8/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
128	17A033131-128	BV3AT0173 Réf. plan : P3.19 R+3/ Local 8/Revêtement du mur - Peinture - (rose-gris(e)/P eintures + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (orange) + (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
129	17A033131-129	BV3AT0174 Réf. plan : P3.20 R+3/ Local 11/Revêtemen t de sol - Lé plastique - (souple/gris(e) /Revêtement de sol + Colle)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01 | Version du : 14/09/2017 19:16 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025 | Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017 | Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
130	17A033131-130	BV3AT0175 Réf. plan : P3.21 R+3/ Local 4/Plinthe-Porte - Peinture	Matériau de type peinture (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
131	17A033131-131	BV3AT0176 Réf. plan : P3.22 R+3/ Local 17/Revêtemen t de sol - Dalle de sol - (moquette/gris (e)/Moquette + Colle + Contreplaqué + Parquet (bois))	Matériau souple fibreux de type moquette (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
132	17A033131-132	BV3AT0177 Réf. plan : P3.23 R+3/ Local 19/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
133	17A033131-133	BV3AT0178 Réf. plan : P3.24 R+3/ Local 22/Revêtemen t de sol - Lé plastique - (souple/marro n/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01 | Version du : 14/09/2017 19:16 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025 | Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017 | Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
134	17A033131-134	BV3AT0179 Réf. plan : P3.25 R+3/ Local 28/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/marron/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
135	17A033131-135	BV3AT0180 Réf. plan : P3.26 R+3/ Local 36/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
136	17A033131-136	BV3AT0181 Réf. plan : P3.27 R+3/ Local 36/Carrelage - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur (gris) (clair) + (gris) (foncé)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
137	17A033131-137	BV3AT0182 Réf. plan : P3.28 R+3/ Local 36/Plinthe - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
138	17A033131-138	BV3AT0183 Réf. plan : P3.29 R+3/ Local 36/Faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
Nº 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01 | Version du : 14/09/2017 19:16 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025 | Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017 | Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
139	17A033131-139	BV3AT0184 Réf. plan : P3.30 R+3/ Local 36/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture paillette + Bande + Plaque de plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) + (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
140	17A033131-140	BV3AT0185 Réf. plan : P3.31 R+3/ Local 33/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
141	17A033131-141	BV3AT0186 Réf. plan : 3.32 R+3/ Local 37/Revêtement du mur - Peinture - (blanc(he)/Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
142	17A033131-142	BV3AT0187 Réf. plan : P3.33 R+3/ Local 40/Revêtement de sol - Lé plastique avec sous-couche - (fibreuse/noir(e))	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type maillage de fibres (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01 | Version du : 14/09/2017 19:16 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025 | Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017 | Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
143	17A033131-143	BV3AT0188 Réf. plan : P3.34 R+3/ Local 40/Revêtement de sol - Dalle de sol - (rouge/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
144	17A033131-144	BV3AT0189 Réf. plan : P3.35 R+3/ Local 40/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + Plaque de plâtre)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
145	17A033131-145	BV3AT0190 Réf. plan : P3.36 R+3/ Local 40/Revêtement du mur - Peinture - (jaune-foncé(e)/Peinture ocre + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
146	17A033131-146	BV3AT0191 Réf. plan : P3.37 R+3/ Local 42/Faïence - Colle					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
			Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
147	17A033131-147	BV3AT0192 Réf. plan : P3.38 R+3/ Local 42/Plancher - Ragréage	Matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
148	17A033131-148	BV3AT0193 Réf. plan : P3.39 R+3/ Local 45/Vitrage - Mastic - (Mastic vitrage des ouvrants de la fenêtre)	Matériau souple de type mastic (collant) (marron) + (gris) + (noir)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
149	17A033131-149	BV3AT0194 Réf. plan : P3.40 R+3/ Local 45/Vitrage - Mastic - (Mastic vitrage des dormants de la fenêtre)	Matériau semi-dur de type mastic (gris) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
150	17A033131-150	BV3AT0195 Réf. plan : P3.41 R+3/ Local 57/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture paillette + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (rose) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
151	17A033131-151	BV3AT0196 Réf. plan : P3.42 R+3/ Local 57/Carrelage - Colle - (Colle de carrelage + Ragréage)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
152	17A033131-152	BV3AT0197 Réf. plan : P3.43 R+3/ Local 57/Plinthe - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
153	17A033131-153	BV3AT0198 Réf. plan : P3.44 R+3/ Local 57/Faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
154	17A033131-154	BV3AT0199 Réf. plan : P3.45 R+3/ Local 57/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
Nº 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
155	17A033131-155	BV3AT0200 Réf. plan : P3.46 R+3/ Local 87/Revêtement de sol - Dalle de sol - (moquette/Moquette + Colle)	Matériau souple fibreux de type moquette (marron)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
156	17A033131-156	BV3AT0201 Réf. plan : P3.47 R+3/ Local 85/Carrelage - Colle - (Colle de carrelage + Ragréage)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) réalisée selon la norme **HSG 248 - Appendice 2**

Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0.1% en masse.

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. La quantité d'échantillon initiale n'était pas suffisante au regard de l'arrêté du 6 mars 2003, une contre-analyse sera impossible
(2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection.
(3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes
(4) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Observation(s) couche(s)

(i) Les fibres d'amiante sont localisées dans la colle bitumineuse noire.
(ii) La totalité de l'enduit blanc a été utilisée pour rendre le résultat. La quantité d'échantillon initiale n'était pas suffisante au regard de l'arrêté du 6 mars 2003, une contre-analyse sera impossible

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-KE-051337-01
Version du : 14/09/2017 19:16

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17KE022025
Référence de suivi du dossier N° : 17A033131
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 12/09/2017
Date de réception : 11/09/2017
Date d'analyse : 12/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.



Marie Vigouroux
Technicien Analyste en Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Eric LEHAYEE
ZAC Atalante Champeaux
1-3 Rue Maillard de la Gourderie
CS 63901
35039 RENNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110270-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 1/16
Dossier N° : 17A034398 | Date de réception : 19/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	BV3AH0808 Réf. plan : P2.1 R+2/ Local 3/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (beige)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	BV3AH0809 Réf. plan : P2.2 R+2/ Local 3/Revêtement de sol - Moquette avec sous couche	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	BV3AH0810 Réf. plan : P2.3 R+2/ Local 3/Plinthe - Peinture - (gris(e)/Peinture sur plinthe (bois))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	BV3AH0811 Réf. plan : P2.4 R+2/ Local 3/Porte-Fenêtre - Peinture - (blanc(he))	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	BV3AH0812 Réf. plan : P2.5 R+2/ Local 3/Equipement - Peinture - (blanc(he)/Peinture sur radiateur)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110270-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 2/16
Dossier N° : 17A034398 | Date de réception : 19/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
006	BV3AH0813 Réf. plan : P2.6 R+2/ Local 3/Vitrage - Mastic - (beige/Mastic porte vitrée)	Matériau semi-dur de type mastic (marron) + (beige)(i)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	BV3AH0814 Réf. plan : P2.7 R+2/ Local 3 - Panneau de cloison - (plâtre/Plaque de plâtre + Enduit blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	BV3AH0815 Réf. plan : P2.8 R+2/ Local 3/Mur - Revêtement - (Papier peint + Enduit plâtre)	Matériau (polymérisé) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	BV3AH0816 Réf. plan : P2.9 R+2/ Local 3/Mur - Revêtement - (Thibaude)	Matériau (fibreux) (blanc)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante non détectées
010	BV3AH0817 Réf. plan : P2.10 R+2/ Local 4/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	BV3AH0818 Réf. plan : P2.11 R+2/ Local 4/Plafond - Peinture - (Peinture + Enduit au plafond)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110270-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 3/16
Dossier N° : 17A034398 | Date de réception : 19/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
012	BV3AH0819 Réf. plan : P2.12 R+2/ Local 1/Vitrage - Mastic - (Mastic vitrage avec bati aluminium (côté intérieur))	Matériau semi-dur de type mastic (noir) + (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
013	BV3AH0820 Réf. plan : P2.13 R+2/ Local 1/Vitrage - Mastic - (Mastic vitrage avec bati bois (côté exterieur))	Matériau souple de type mastic (marron) + (jaune)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	BV3AH0821 Réf. plan : P2.14 R+2/ Exterieur/Equipement - Peinture - (Peinture sur garde-corps fenêtre)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	BV3AH0822 Réf. plan : P2.15 R+2/ Local 2/Plafond - Peinture - (blanc(he)/Peinture sur panneau de bois)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	BV3AH0823 Réf. plan : P2.16 R+2/ Local 5/Carrelage - Colle - (Revêtement de sol + Colle + Ragréage + Carrelage)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (rouge)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110270-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 4/16
Dossier N° : 17A034398 | Date de réception : 19/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
017	BV3AH0824 Réf. plan : P2.17 R+2/ Local 6/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/Dalle de sol + Colle + Ragréage + Dalle béton)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (gris) ; matériau de type colle (transparent)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	BV3AH0825 Réf. plan : P2.18 R+2/ Local 6/Plinthe - Colle - (Plinthe Carrelage)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	BV3AH0826 Réf. plan : P2.19 R+2/ Local 6/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (polymérisé) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	BV3AH0827 Réf. plan : P2.20 R+2/ Local 6/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + Plaque de plâtre)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110270-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 5/16
Dossier N° : 17A034398 | Date de réception : 19/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
021 (1)	BV3AH0828 Réf. plan : P2.21 R+2/ Local 10/Revêtement de sol - Lé plastique - (Revêtement de sol + Colle + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) en traces	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	BV3AH0829 Réf. plan : P2.22 R+2/ Local 14/Revêtement de sol - Lé plastique - (vert(e)/Revêtement de sol + Colle + Ragréage)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (vert)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (beige) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
023	BV3AH0830 Réf. plan : P2.23 R+2/ Local 12/Plafond - Faux plafond - (blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	BV3AH0831 Réf. plan : P2.24 R+2/ Local 12/Plafond - Faux plafond - (laine de roche/Laine minerale + Feutrine)	Matériau (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (marron)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	BV3AH0832 Réf. plan : P2.25 R+2/ Local 12/Revêtement de sol - Lé plastique - (gris(e)/Revêtement de sol + Colle + Ragréage + Plâtre)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110270-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 6/16
Dossier N° : 17A034398 | Date de réception : 19/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
026	BV3AH0833 Réf. plan : P2.26 R+2/ Local 18/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	BV3AH0834 Réf. plan : P2.27 R+2/ Local 19/Carrelage - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (gris) (clair) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	BV3AH0835 Réf. plan : P2.28 R+2/ Local 19/Faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110270-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 7/16
Dossier N° : 17A034398 | Date de réception : 19/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
029	BV3AH0836 Réf. plan : P2.29 R+2/ Local 19/Cloison - Peinture - (Peinture paillette + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
030	BV3AH0837 Réf. plan : P2.30 R+2/ Local 17/Mur - Revêtement - (Papier peint paillette + Enduit plâtre)	Matériau (polymérisé) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (de différentes couleurs)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031 (2)	BV3AH0838 Réf. plan : P2.31 R+2/ Local 16/Revêtement du mur - Peinture - (blanc(he)/Peinture + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces(i)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
032	BV3AH0839 Réf. plan : P2.32 R+2/ Local 16/Plinthe - Peinture - (blanc(he)/Plinthe bois)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)(i)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	BV3AH0840 Réf. plan : P2.33 R+2/ Local 16/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/noir(e)/Revêtement de sol + Moquette + Colle + Ragréage + Plâtre)	Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) ; matériau de type colle (marron)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (de différentes couleurs) en traces	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110270-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 8/16
Dossier N° : 17A034398 | Date de réception : 19/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	BV3AH0841 Réf. plan : P2.34 R+2/ Local 21/Plancher - Ragréage - (Ragréage + Dalle béton)	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	BV3AH0842 Réf. plan : P2.35 R+2/ Local 21/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + Plaque de plâtre + Papier peint)	Matériau (jaune) + (blanc) + (marron) + (vert) + (rouge) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	BV3AH0843 Réf. plan : P2.36 R+2/ Local 27/Revêtement de sol - Moquette avec sous couche - (Moquette + Colle + 2 x Ragréage + Parquet bois)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur (de différentes couleurs) ; matériau (fibreux) (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante non détectées
037	BV3AH0844 Réf. plan : P2.37 R+2/ Local 22/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + Plaque de plâtre)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(i)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110270-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 9/16
Dossier N° : 17A034398 | Date de réception : 19/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
038	BV3AH0845 Réf. plan : P2.38 R+2/ Local 36/Carrelage - Colle - (Colle de carrelage + Ragréage)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	BV3AH0846 Réf. plan : P2.39 R+2/ Local 36/Plinthe - Colle - (Plinthe carrelage)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	BV3AH0847 Réf. plan : P2.40 R+2/ Local 36/Faïence - Colle	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur (blanc) ; matériau (gris) en traces	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	BV3AH0848 Réf. plan : P2.41 R+2/ Local 36/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture paillette)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante non détectées
042	BV3AH0849 Réf. plan : P2.42 R+2/ Local 36/Porte - Peinture - (bleu(e)-clair(e))	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110270-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 10/16
Dossier N° : 17A034398 | Date de réception : 19/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
043	BV3AH0850 Réf. plan : P2.43 R+2/ Local 39/Carrelage - Colle - (Colle de carrelage + Ragréage)	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	BV3AH0851 Réf. plan : P2.44 R+2/ Local 41/Plafond - Peinture - (noir(e))	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	BV3AH0852 Réf. plan : P2.45 R+2/ Local 41/Vitrage - Mastic - (Mastic porte vitrée)	Matériau semi-dur de type mastic (marron)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	BV3AH0853 Réf. plan : P2.46 R+2/ Local 43/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/Dalle de sol + Colle + Ragréage)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) (marron)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) (marron) ; matériau semi-dur (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	BV3AH0854 Réf. plan : P2.47 R+2/ Local 43/Plinthe - Peinture - (rouge/Plinthe bois)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	BV3AH0855 Réf. plan : P2.48 R+2/ Local 43/Revêtement du mur - Peinture - (blanc(he)/Peinture + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110270-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 11/16
Dossier N° : 17A034398 | Date de réception : 19/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
049	BV3AH0856 Réf. plan : P2.49 R+2/ Local 45/Poutre - Peinture - (blanc(he)/Peinture + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	BV3AH0857 Réf. plan : P2.50 R+2/ Local 45/Plafond - Peinture - (blanc(he)/Peinture + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	BV3AH0859 Réf. plan : P2.52 R+2/ Local 45/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/beige/Dalle de sol + Colle + Ragréage)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune) (beige) en traces	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	BV3AH0860 Réf. plan : P2.53 R+2/ Local 49/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/noir(e)/Dalle de sol + Colle + Ragréage)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) (marron)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (beige)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110270-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 12/16
Dossier N° : 17A034398 | Date de réception : 19/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
053	BV3AH0861 Réf. plan : P2.54 R+2/ Local 45/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Peinture + Bande + Plaque de plâtre)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(iii)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
054	BV3AH0862 Réf. plan : P2.55 R+2/ Local 47/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/2 x Dalle de sol + Colle + Ragréage)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(ii)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
055	BV3AH0863 Réf. plan : P2.56 R+2/ Local 47/Vitrage - Mastic - (Mastic de vitrage + Peinture rouge)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	BV3AH0864 Réf. plan : P2.57 R+2/ Local 46/Revêtement du mur - Peinture - (noir(e)/Peinture sur soubassement)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	BV3AH0865 Réf. plan : P2.58 R+2/ Local 44/Vitrage - Mastic	Matériau semi-dur de type mastic (marron) + (beige)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	BV3AH0866 Réf. plan : P2.59 R+2/ Local 50/Plafond - Faux plafond - (blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110270-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 13/16
Dossier N° : 17A034398 | Date de réception : 19/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante non détectées
059	BV3AH0867 Réf. plan : P2.60 R+2/ Local 50/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/Moquette + Dalle de sol + Colle noire + Parquet bois)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)(ii)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
060	BV3AH0868 Réf. plan : P2.61 R+2/ Local 50/Mur - Revêtement - (Revetement mural + Sous couche + Enduit plâtre)	Matériau souple (fibreux) (gris) (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	BV3AH0869 Réf. plan : P2.62 R+2/ Local 52/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/Revêtement de sol + Colle sur plancher bois)	Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) en traces	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) + (vert)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante non détectées
062	BV3AH0870 Réf. plan : P2.63 R+2/ Exterieur/Façade - Joint - (ciment)	Matériau dur de type joint ciment (gris) (beige)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	BV3AH0871 Réf. plan : P2.64 R+2/ Local 54/Faïence - Colle	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110270-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 14/16
Dossier N° : 17A034398 | Date de réception : 19/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
064	BV3AH0872 Réf. plan : P2.65 R+2/ Local 54/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/Revêtement de sol + Colle + Carrelage + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	BV3AH0873 Réf. plan : P2.66 R+2/ Local 58/Revêtement de sol - Moquette avec sous couche - (Moquette + Colle)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (orange) + (beige)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante non détectées
066	BV3AH0874 Réf. plan : P2.67 R+2/ Local 58/Plafond - Flocage - (blanc(he))	Matériau friable fibreux de type flocage (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	BV3AH0875 Réf. plan : P2.68 R+2/ Local 65/Revêtement de sol - Moquette avec sous couche - (Moquette + Colle + Aggloméré + Carrelage)	Matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) + (orange)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110270-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 15/16
Dossier N° : 17A034398 | Date de réception : 19/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur (gris) en traces	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	BV3AH0876 Réf. plan : P2.69 R+2/ Local 66/Plafond - Faux plafond	Matériau (fibreux) (beige) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante non détectées
069	BV3AH0877 Réf. plan : P2.70 R+2/ Local 68/Clapet/volet coupe-feu - Clapet coupe-feu - (Clapet coupe feu + Joint fibreux)	Matériau (fibreux) (blanc) ; matériau (fibreux) (blanc) + (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	BV3AH0878 Réf. plan : P2.71 R+2/ Local 68/Revêtement de sol - Lé plastique avec sous-couche - (Revêtement de sol + Colle + Ragréage sur plancher bois)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (orange) ; matériau de type colle (jaune)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (rouge) en traces	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) réalisée selon la norme **HSG 248 - Appendice 2**

Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0.1% en masse.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110270-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 16/16
Dossier N° : 17A034398 | Date de réception : 19/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Observation(s) échantillon(s)

(1) Un matériau de type ragréage rose est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

(2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. La quantité disponible n'était pas suffisante au regard de l'arrêté du 6 mars 2003. Une contre-analyse sera impossible.

(ii) Les fibres d'amiante sont localisées dans la colle bitumineuse noire.

(iii) L'enduit beige brillant contient des fibres d'amiante. Ces fibres étant localisées dans une couche friable, les autres couches sont potentiellement contaminées.



Michèle Hoehn
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Eric LEHAYEE
ZAC Atalante Champeaux
1-3 Rue Maillard de la Gourderie
CS 63901
35039 RENNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110271-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 1/11
Dossier N° : 17A034715 | Date de réception : 21/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	BV3AT0394 Réf. plan : P1.1 R+1/ Local 6/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)/Dalle de sol + Colle sur Parquet (bois) et sous moquette rouge)	Matériau (fibreux) (bleu) (gris) ; matériau souple (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (marron) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante non détectées
002	BV3AT0395 Réf. plan : P1.2 R+1/ Local 6/Plinthe-Porte - Peinture - (blanc(he)/Peinture sur huisserie et menuiserie)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)(i)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110271-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 2/11
Dossier N° : 17A034715 | Date de réception : 21/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
003	BV3AT0396 Réf. plan : P1.3 R+1/ Local 6/Equipement - Peinture - (blanc(he)/Peinture sur radiateur et potence)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)(i)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	BV3AT0397 Réf. plan : P1.4 R+1/ Local 6/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + Plaque de plâtre)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	BV3AT0398 Réf. plan : P1.5 R+1/ Local 6/Revêtement du mur - Peinture - (blanc(he)/Peinture + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (blanc) en traces(i)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	BV3AT0399 Réf. plan : P1.6 R+1/ Local 6/Plafond - Faux plafond - (Faux-plafond + isolant)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (marron)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type aluminium ; matériau fibreux de type isolant (jaune)(ii)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	BV3AT0400 Réf. plan : P1.7 R+1/ Local 6/Plafond - Peinture - (blanc(he)/Peinture + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	BV3AT0401 Réf. plan : P1.8 R+1/ Local 6/Plafond (collé ou vissé) - Panneau collé ou vissé	Matériau semi-dur (blanc) (fibreux)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110271-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 3/11
Dossier N° : 17A034715 | Date de réception : 21/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
009	BV3AT0402 Réf. plan : P1.9 R+1/ Local 7/Plancher - Ragréage - (Ragréage + Dalle béton)	Matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur (de différentes couleurs)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	BV3AT0403 Réf. plan : P1.10 R+1/ Local 1/Plancher - Ragréage - (Ragréage + Colle + Panneau aggloméré)	Matériau (marron) + (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) + (beige)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (de différentes couleurs)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	BV3AT0404 Réf. plan : P1.11 R+1/ Local 4/Evier - Plaque bitumineuse	Matériau (transparent) ; matériau (bitumineux) (noir) (i)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	BV3AT0405 Réf. plan : P1.12 R+1/ Local 4/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/rouge-clair(e)/ Lé de sol + Colle + Ragréage + Panneau aggloméré)	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) + (rouge) ; matériau de type colle (jaune)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (de différentes couleurs) ; matériau (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110271-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 4/11
Dossier N° : 17A034715 | Date de réception : 21/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
013	BV3AT0406 Réf. plan : P1.13 R+1/ Local 4/Revêtement du mur - Peinture - (blanc(he)/Peinture + Enduit plâtre autour de fenêtre)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	BV3AT0407 Réf. plan : P1.14 R+1/ Local 36 - Panneau de cloison - (plâtre)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	BV3AT0408 Réf. plan : P1.15 R+1/ Local 16/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/orange/Lé de sol + Colle + Ragréage)	Matériau souple (orange)(ii)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (rouge) + (orange) ; matériau de type colle (jaune) (marron)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	BV3AT0409 Réf. plan : P1.16 R+1/ Local 15/Faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110271-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 5/11
Dossier N° : 17A034715 | Date de réception : 21/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
017	BV3AT0410 Réf. plan : P1.17 R+1/ Local 18/Carrelage - Colle - (Colle de carrelage + Ragréage (sous moquette))	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	BV3AT0411 Réf. plan : P1.18 R+1/ Local 22/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)/Dalle de sol + Colle + Ragréage + Aggloméré)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante non détectées
019	BV3AT0412 Réf. plan : P1.19 R+1/ Local 34/Revêtement de sol - Moquette avec sous couche - (rouge/Moquette + Colle + Ragréage sur parquet (bois))	Matériau souple fibreux de type moquette (rouge)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	BV3AT0413 Réf. plan : P1.20 R+1/ Local 34/Mur - Revêtement - (Papier peint + Enduit plâtre)	Matériau (blanc) + (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110271-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 6/11
Dossier N° : 17A034715 | Date de réception : 21/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
021	BV3AT0414 Réf. plan : P1.21 R+1/ Local 34/Plafond - Bande de plaque de plâtre - (Peinture + Bande + Plaque de plâtre)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)(iii)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	BV3AT0415 Réf. plan : P1.22 R+1/ Local 33/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/marron/Lé de sol + Colle + Ragréages)	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (de différentes couleurs)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	BV3AT0416 Réf. plan : P1.23 R+1/ Local 33/Poteau - Peinture - (Peinture + ciment)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	BV3AT0417 Réf. plan : P1.24 R+1/ Local 28/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/bleu(e)/Lé de sol + Colle + Carrelage)	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	BV3AT0418 Réf. plan : P1.25 R+1/ Local 28/Faïence - Colle - (blanc(he))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110271-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 7/11
Dossier N° : 17A034715 | Date de réception : 21/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	BV3AT0419 Réf. plan : P1.26 R+1/ Local 37 - Plaque - (noir(e)/Plaques antivibrations sur porte)	Matériau (fibreux) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	BV3AT0420 Réf. plan : P1.27 R+1/ Local 28/Vitrage - Mastic	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau de type mousse (marron)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	BV3AT0421 Réf. plan : P1.28 R+1/ Local 59/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/marron/Lé de sol + Dalle de sol + Colle + Ragréage)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (beige)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	BV3AT0422 Réf. plan : P1.29 R+1/ Local 59/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (polymérisé) (marron) + (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110271-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 8/11
Dossier N° : 17A034715 | Date de réception : 21/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
030	BV3AT0423 Réf. plan : P1.30 R+1/ Local 59/Evier - Plaque bitumineuse - (bitumineuse/noir(e))	Matériau (fibreux) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	BV3AT0424 Réf. plan : P1.31 R+1/ Local 61/Carrelage - Colle - (Colle de carrelage + Ragréage)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	BV3AT0425 Réf. plan : P1.32 R+1/ Local 61/Plinthe - Colle - ((Carrelage))	Matériau de type colle (beige) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	BV3AT0426 Réf. plan : P1.33 R+1/ Local 61/Faïence - Colle - (Peinture + Toile de verre + Colle de faïence)	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110271-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 9/11
Dossier N° : 17A034715 | Date de réception : 21/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
034	BV3AT0427 Réf. plan : P1.34 R+1/ Local 60/Porte-Plinthe - Peinture - (gris(e)/Peinture sur huisseries et menuiseries)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces(i)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante non détectées
035	BV3AT0428 Réf. plan : P1.35 R+1/ Local 60/Porte coupe feu - Joint de porte	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (marron) + (blanc) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)(i)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	BV3AT0429 Réf. plan : P1.36 R+1/ Local 60/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/Dalle de sol + Colle noire + Ragréage (sous revêtement de sol))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(iv)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	BV3AT0430 Réf. plan : P1.37 R+1/ Local 50/Revêtement en lé - Colle - (Colle noire + Ragréage (sous lé de sol))	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (fibreux) (marron) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110271-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 10/11
Dossier N° : 17A034715 | Date de réception : 21/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
038	BV3AT0431 Réf. plan : P1.38 R+1/ Local 55/Revêtement en lé - Colle - (noire/Colle noire + Ragréage (sous lé de sol))	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(iv)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
039	BV3AT0432 Réf. plan : P1.39 R+1/ Local 51/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	BV3AT0433 Réf. plan : P1.40 R+1/ Local 40/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) (beige)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	BV3AT0434 Réf. plan : P1.41 R+1/ Local 39/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/marron/Lé de sol + Colle noire + Ragréage + Plâtre)	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (marron)	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (marron) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (blanc)(iv)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
042	BV3AT0435 Réf. plan : P1.42 R+1/ Local 37/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/bleu(e)/Lé de sol + Colle sur parquet (Bois))	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	**MET ***	1	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MOLP ***	2	-	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-110271-01 | Version du : 26/09/2017 19:33 | Page 11/11
Dossier N° : 17A034715 | Date de réception : 21/09/2017 | Date d'analyse : 22/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) réalisée selon la norme **HSG 248 - Appendice 2**

Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0.1% en masse.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. La quantité disponible n'était pas suffisante au regard de l'arrêté du 6 mars 2003. Une contre-analyse sera impossible.
(ii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. La quantité disponible n'était pas suffisante au regard de l'arrêté du 6 mars 2003. Une contre-analyse sera impossible.
(iii) La totalité de plâtre a été utilisée pour rendre le résultat. La quantité disponible n'était pas suffisante au regard de l'arrêté du 6 mars 2003. Une contre-analyse sera impossible.
(iv) Les fibres d'amiante sont localisées dans la colle bitumineuse noire.



Michèle Hoehn
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins | Hygiène du Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Eric LEHAYEE
ZAC Atalante Champeaux
1-3 Rue Maillard de la Gourderie
CS 63901
35039 RENNES CEDEX

Numéro de dossier : 17A035504
Référence de dossier : 1510797476I7063575IS1I1I1_7063575I1I2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 17A035504-001 - Référence *BV3AH0858 Réf. plan : P2.51 R+2/ Local 44/Plancher - Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-002 - Référence *BV3AH0879 Réf. plan : P1.43 R+1/ Local 64/Plafond - Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-003 - Référence *BV3AH0880 Réf. plan : P1.44 R+1/ Local 64/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + Plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-004 - Référence *BV3AH0881 Réf. plan : P1.45 R+1/ Local 64/Cloison - Peinture - (Peinture + Enduit plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-005 - Référence *BV3AH0882 Réf. plan : P1.46 R+1/ Local 64/Plinthe - Peinture - (gris(e)-blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-006 - Référence *BV3AH0883 Réf. plan : P1.47 R+1/ Local 62/Evier - Plaque bitumineuse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-007 - Référence *BV3AH0884 Réf. plan : P1.48 R+1/ Local 62/Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-008 - Référence *BV3AH0885 Réf. plan : P1.49 R+1/ Local 64/Revêtement de sol - Lé plastique - (Revêtement de sol + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-009 - Référence *BV3AH0886 Réf. plan : P1.50 R+1/ Local 66/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/Revêtement de sol + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-010 - Référence *BV3AH0887 Réf. plan : P1.51 R+1/ Local 80/Evier - Plaque bitumineuse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-011 - Référence *BV3AH0888 Réf. plan : P1.52 R+1/ Local 74/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/Revêtement de sol + Plâtre + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-012 - Référence *BV3AH0889 Réf. plan : P1.53 R+1/ Local 74/Carrelage - Colle - (Colle de carrelage + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-013 - Référence *BV3AH0890 Réf. plan : P1.54 R+1/ Local 81/Plafond - Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-014 - Référence *BV3AH0891 Réf. plan : P1.55 R+1/ Local 74/Plinthe - Colle - ((Carrelage))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-015 - Référence *BV3AH0892 Réf. plan : P1.56 R+1/ Local 74/Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-016 - Référence *BV3AH0893 Réf. plan : P1.57 R+1/ Local 80/Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-017 - Référence *BV3AH0894 Réf. plan : P1.58 R+1/ Local 80/Plinthe - Colle - ((Carrelage) + Peinture)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-018 - Référence *BV3AH0895 Réf. plan : P1.59 R+1/ Local 80/Carrelage - Colle - (Revêtement de sol + Ragréage + Colle de carrelage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-019 - Référence *BV3AH0896 Réf. plan : P1.60 R+1/ Local 62/Revêtement du mur - Peinture - (blanc(he)/Peinture + Enduit plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

- N° 17A035504-020 - Référence *BV3AH0897 Réf. plan : P0.1 Rdc/ Local 1/Revêtement du mur - Peinture - (gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-021 - Référence *BV3AH0898 Réf. plan : P0.2 Rdc/ Local 1/Vitrage - Mastic - (Mastic + Peinture)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-022 - Référence *BV3AH0899 Réf. plan : P0.3 Rdc/ Local 2/Carrelage - Colle - (Colle de carrelage + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-023 - Référence *BV3AH0900 Réf. plan : P0.4 Rdc/ Local 2/Conduit - Peinture - (blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-024 - Référence *BV3AH0901 Réf. plan : P0.5 Rdc/ Local 2/Carrelage - Colle - (Colle ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-025 - Référence *BV3AH0902 Réf. plan : P0.6 Rdc/ Local 2/Plafond - Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-026 - Référence *BV3AH0903 Réf. plan : P0.7 Rdc/ Local 2/Poutre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-027 - Référence *BV3AH0904 Réf. plan : P0.8 Rdc/ Local 2/Plinthe - Peinture - ((Bois))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-028 - Référence *BV3AH0905 Réf. plan : P0.9 Rdc/ Local 3/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + Enduit plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-029 - Référence *BV3AH0906 Réf. plan : P0.10 Rdc/ Local 3/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/Revêtement de sol + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-030 - Référence *BV3AH0907 Réf. plan : P0.11 Rdc/ Local 5/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/Revêtement de sol + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-031 - Référence *BV3AH0908 Réf. plan : P0.12 Rdc/ Local 5/Plinthe-Porte - Peinture - (blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-032 - Référence *BV3AH0909 Réf. plan : P0.13 Rdc/ Local 7/Plafond - Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-033 - Référence *BV3AH0910 Réf. plan : P0.14 Rdc/ Local 7/Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-034 - Référence *BV3AH0911 Réf. plan : P0.15 Rdc/ Local 7/Carrelage - Colle - (Colle de carrelage + Ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-035 - Référence *BV3AH0912 Réf. plan : P0.16 Rdc/ Local 7/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + Plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-036 - Référence *BV3CK5927 Réf. plan : E1 R+3/ Escalier E - Peinture - (vert(e)/garde corps)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-037 - Référence *BV3CK5928 Réf. plan : E2 R+3/ Escalier E/Mur - Revêtement - (toile de verre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-038 - Référence *BV3CK5929 Réf. plan : E3 R+3/ Escalier E/Plinthe - Peinture - (décorative/rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-039 - Référence *BV3CK6059 Réf. plan : PSS79 R-1/ Local 55/Coffre horizontal -Plaque - (gris(e)/type Pical)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-040 - Référence *BV3CK6060 Réf. plan : PSS80 R-1/ Local 51/Conduit - Calorifugeage - (fibreux/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-041 - Référence *BV3CK7001 Réf. plan : A1 R+0/ Escalier A/Cloison - Peinture - (décorative/boiseries)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-042 - Référence *BV3CK7002 Réf. plan : A2 R+0/ Escalier A/Mur - Revêtement - (toile de verre/+ plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-043 - Référence *BV3CK7003 Réf. plan : A3 R+0/ Escalier A - Peinture - (décorative/blanc(he)/sur garde corps)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

- N° 17A035504-044 - Référence *BV3CK7004 Réf. plan : B1 R+4/ Escalier B/Cloison - Peinture - (décorative/blanc(he)/boiseries)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-045 - Référence *BV3CK7005 Réf. plan : B2 R+4/ Escalier B/Mur - Revêtement - (toile de verre/+ plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-046 - Référence *BV3CK7006 Réf. plan : B3 R+4/ Escalier B - Peinture - (épaisse/blanc(he)/sur garde corps)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-047 - Référence *BV3CK7007 Réf. plan : B4 R+4/ Escalier B/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/gris(e)-bleu(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-048 - Référence *BV3CK7008 Réf. plan : B5 R+4/ Escalier B/Revêtement de sol - Nez de marche - (plastique/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-049 - Référence *BV3CK7009 Réf. plan : C1 R+4/ Escalier C/Revêtement de sol - Lé plastique avec sous-couche - (marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-050 - Référence *BV3CK7010 Réf. plan : C2 R+4/ Escalier C/Revêtement du mur - Peinture - (décorative)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-051 - Référence *BV3CK7011 Réf. plan : C3 R+4/ Escalier C/Cloison - Peinture - (décorative/beige-marron/boiseries)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-052 - Référence *BV3CK7012 Réf. plan : C4 R+4/ Escalier C - Peinture - (décorative/vert(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-053 - Référence *BV3CK7013 Réf. plan : C5 R+0/ Escalier C/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/vert(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-054 - Référence *BV3CK7014 Réf. plan : C6 R+0/ Escalier C/Mur - Moquette avec sous couche - (beige/avec plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-055 - Référence *BV3CK7015 Réf. plan : C7 R+0/ Escalier C/Cloison - Peinture - (décorative/vert(e)/boiseries)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-056 - Référence *BV3CK7016 Réf. plan : D1 R+5/ Escalier D/Revêtement de sol - Peinture - (décorative/bleu(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-057 - Référence *BV3CK7017 Réf. plan : D2 R+3/ Escalier D - Nez de marche - (plastique/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-058 - Référence *BV3CK7018 Réf. plan : D3 R+3/ Escalier D/Conduit - Peinture - (décorative/blanc(he)-bleu(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-059 - Référence *BV3CK7019 Réf. plan : D4 R+3/ Escalier D/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-060 - Référence *BV3CK7020 Réf. plan : D5 R+3/ Escalier D/Mur - Revêtement - (toile de verre/+ plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-061 - Référence *BV3CK7021 Réf. plan : D6 R+3/ Escalier D - Peinture - (décorative/bleu(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-062 - Référence *BV3CK7022 Réf. plan : D7 R+0/ Escalier D/Carrelage - Colle - (grise)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-063 - Référence *BV3CK7023 Réf. plan : D8 R+0/ Escalier D/Plinthe - Colle - (grise)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-064 - Référence *BV3DR6101 Réf. plan : PSS1 R-1/ Local 1/Carrelage - Colle - (grise)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-065 - Référence *BV3DR6102 Réf. plan : PSS2 R-1/ Local 1/Plinthe - Colle - (grise)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-066 - Référence *BV3DR6103 Réf. plan : PSS3 R-1/ Local 1/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/gris(e)-jaune/avec support)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-067 - Référence *BV3DR6104 Réf. plan : PSS4 R-1/ Local 1/Plafond - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec support)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

- N° 17A035504-068 - Référence *BV3DR6105 Réf. plan : PSS5 R-1/ Local 1/Porte - Peinture - (décorative/rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-069 - Référence *BV3DR6106 Réf. plan : PSS6 R-1/ Local 2/Plafond - Enduit - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-070 - Référence *BV3DR6107 Réf. plan : PSS7 R-1/ Local 2/Conduit - Calorifugeage - (fibreux/jaune/avec bande plâtrée)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-071 - Référence *BV3DR6108 Réf. plan : PSS8 R-1/ Local 3/Plancher - Ragréage - (compact/gris(e)/ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-072 - Référence *BV3DR6109 Réf. plan : PSS9 R-1/ Local 3/Mur - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-073 - Référence *BV3DR6110 Réf. plan : PSS10 R-1/ Local 5/Revêtement du mur-Plafond - Peinture - (décorative/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-074 - Référence *BV3DR6111 Réf. plan : PSS11 R-1/ Local 5/Porte - Peinture - (décorative/gris(e)-rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-075 - Référence *BV3DR6112 Réf. plan : PSS12 R-1/ Local 5/Conduit - Calorifugeage - (liège/+ bande plâtrée)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-076 - Référence *BV3DR6113 Réf. plan : PSS13 R-1/ Local 6/Conduit - Calorifugeage - (tissu/gris(e)/+ bande plâtrée)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-077 - Référence *BV3DR6114 Réf. plan : PSS14 R-1/ Local 8/Revêtement du mur-Plafond - Peinture - (décorative/vert(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-078 - Référence *BV3DR6115 Réf. plan : PSS15 R-1/ Local 8/Porte - Peinture - (décorative/marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-079 - Référence *BV3DR6116 Réf. plan : PSS16 R-1/ Local 9/Conduit - Conduit - (fibre-ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-080 - Référence *BV3DR6117 Réf. plan : PSS17 R-1/ Local 9/Plafond-Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he)-beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-081 - Référence *BV3DR6118 Réf. plan : PSS18 R-1/ Local 9/Panneau - Enduit - (rebouchage-lissé/blanc(he)/sur placo)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-082 - Référence *BV3DR6119 Réf. plan : PSS19 R-1/ Local 9/Clapet/volet coupe-feu - Clapet coupe-feu - (fibreux/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-083 - Référence *BV3DR6120 Réf. plan : PSS20 R-1/ Local 9/Porte - Peinture - (décorative/rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-084 - Référence *BV3DR6121 Réf. plan : PSS21 R-1/ Local 11/Porte - Peinture - (décorative/jaune-gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-085 - Référence *BV3DR6122 Réf. plan : PSS22 R-1/ Local 13/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-086 - Référence *BV3DR6123 Réf. plan : PSS23 R-1/ Local 14/Gaine horizontale - Panneau collé ou vissé - (plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-087 - Référence *BV3DR6124 Réf. plan : PSS24 R-1/ Local 18/Plancher - Ragréage - (ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-088 - Référence *BV3DR6125 Réf. plan : PSS25 R-1/ Local 18/Revêtement de sol - Peinture - (décorative/jaune-noir(e)/avec support)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-089 - Référence *BV3DR6126 Réf. plan : PSS26 R-1/ Local 18/Plafond - Peinture - (décorative/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-090 - Référence *BV3DR6127 Réf. plan : PSS27 R-1/ Local 18/Conduit - Calorifugeage - (laine de verre/+ bande plâtrée)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-091 - Référence *BV3DR6128 Réf. plan : PSS28 R-1/ Local 19/Plafond-Revêtement du mur - Peinture - (décorative/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

- N° 17A035504-092 - Référence *BV3DR6129 Réf. plan : PSS29 R-1/ Local 19/Plancher - Dalle de sol - (beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-093 - Référence *BV3DR6130 Réf. plan : PSS30 R-1/ Local 20/Plancher - Dalle de sol - (gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-094 - Référence *BV3DR6131 Réf. plan : PSS31 R-1/ Local 20/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/paillettes)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-095 - Référence *BV3DR6132 Réf. plan : PSS32 R-1/ Local 20/Faïence - Colle - (grise)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-096 - Référence *BV3DR6133 Réf. plan : PSS33 R-1/ Local 20/Plafond - Peinture - (décorative/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-097 - Référence *BV3DR6134 Réf. plan : PSS34 R-1/ Local 20 - Faux plafond - (placo)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-098 - Référence *BV3DR6135 Réf. plan : PSS35 R-1/ Local 23/Revêtement de sol - Peinture - (vert(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-099 - Référence *BV3DR6136 Réf. plan : PSS36 R-1/ Local 23/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-100 - Référence *BV3DR6137 Réf. plan : PSS37 R-1/ Local 24/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-101 - Référence *BV3DR6138 Réf. plan : PSS38 R-1/ Local 25/Revêtement de sol - Peinture - (gris(e)/avec support)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-102 - Référence *BV3DR6139 Réf. plan : PSS39 R-1/ Local 25/Revêtement du mur - Peinture - (beige/avec support)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-103 - Référence *BV3DR6140 Réf. plan : PSS40 R-1/ Local 26/Equipement - Peinture - (radiateur)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

- N° 17A035504-104 - Référence *BV3DR6141 Réf. plan : PSS41 R-1/ Local 27/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/beige/avec support)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-105 - Référence *BV3DR6142 Réf. plan : PSS42 R-1/ Local 18/Conduit - Conduit - (fibre-ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-106 - Référence *BV3DR6143 Réf. plan : PSS43 R-1/ Local 38/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec support)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-107 - Référence *BV3DR6144 Réf. plan : PSS44 R-1/ Local 42/Revêtement de sol - Peinture - (décorative/marron-rouge/avec support)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-108 - Référence *BV3DR6145 Réf. plan : PSS45 R-1/ Local 42/Porte - Peinture - (beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-109 - Référence *BV3DR6146 Réf. plan : PSS46 R-1/ Local 42/Plafond - Peinture - (beige/avec support)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-110 - Référence *BV3DR6147 Réf. plan : PSS47 R-1/ Local 42/Conduit - Calorifugeage - (fibreux/blanc(he)/+ bande plâtrée)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-111 - Référence *BV3DR6148 Réf. plan : PSS48 R-1/ Local 43/Carrelage - Colle - (grise)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-112 - Référence *BV3DR6149 Réf. plan : PSS49 R-1/ Local 43/Faïence - Colle - (grise)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-113 - Référence *BV3DR6150 Réf. plan : PSS50 R-1/ Local 43/Plafond-Revêtement du mur - Peinture - (jaune/avec support)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-114 - Référence *BV3DR6151 Réf. plan : PSS51 R-1/ Local 43 - Panneau de cloison - (placoplâtre avec enduit)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-115 - Référence *BV3DR6152 Réf. plan : PSS52 R-1/ Local 44/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/jaune-gris(e)/avec support)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-116 - Référence *BV3DR6153 Réf. plan : PSS53 R-1/ Local 45/Revêtement de sol - Lé plastique avec sous-couche - (souple/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-117 - Référence *BV3DR6154 Réf. plan : PSS54 R-1/ Local 47/Revêtement du mur - Peinture - (rouge-rose/avec support)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-118 - Référence *BV3DR6155 Réf. plan : PSS55 R-1/ Local 49/Revêtement du mur - Peinture - (gris(e)-vert(e)/avec support)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-119 - Référence *BV3DR6156 Réf. plan : PSS56 R-1/ Local 50/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/gris(e)-blanc(he)-jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-120 - Référence *BV3DR6157 Réf. plan : PSS57 R-1/ Local 54/Faïence - Colle - (grise)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-121 - Référence *BV3DR6158 Réf. plan : PSS58 R-1/ Local 57/Porte - Peinture - (décorative/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-122 - Référence *BV3DR6159 Réf. plan : PSS59 R-1/ Local 57/Revêtement de sol - Peinture - (vert(e)/avec support)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-123 - Référence *BV3DR6160 Réf. plan : PSS60 R-1/ Local 57/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he)-vert(e)/avec support)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-124 - Référence *BV3DR6161 Réf. plan : PSS61 R-1/ Local 58/Conduit - Calorifugeage - (liège/+bande plâtrée)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-125 - Référence *BV3DR6162 Réf. plan : PSS62 R-1/ Local 58/Conduit - Calorifugeage - (laine de verre/+bande plâtrée + bitumineux)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-126 - Référence *BV3DR6163 Réf. plan : PSS63 R-1/ Local 60/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he)-orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-127 - Référence *BV3DR6164 Réf. plan : PSS64 R-1/ Local 61/Plancher - Dalle de sol - (gris(e)/escalier)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-128 - Référence *BV3DR6165 Réf. plan : PSS65 R-1/ Local 61/Revêtement de sol - Nez de marche - (noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-129 - Référence *BV3DR6166 Réf. plan : PSS66 R-1/ Local 61/Carrelage - Colle - (grise)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-130 - Référence *BV3DR6167 Réf. plan : PSS67 R-1/ Local 61/Faïence - Colle - (grise)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-131 - Référence *BV3DR6168 Réf. plan : PSS68 R-1/ Local 61/Plafond - Faux plafond - (staff)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-132 - Référence *BV3DR6169 Réf. plan : PSS69 R-1/ Local 61/Revêtement de sol - Peinture - (décorative/vert(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-133 - Référence *BV3DR6170 Réf. plan : PSS70 R-1/ Local 64/Plafond - Enduit - (blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-134 - Référence *BV3DR6171 Réf. plan : PSS71 R-1/ Local 73/Carrelage - Colle - (grise)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-135 - Référence *BV3DR6172 Réf. plan : PSS72 R-1/ Local 73/Plinthe - Colle - (grise)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-136 - Référence *BV3DR6173 Réf. plan : PSS73 R-1/ Local 73/Faïence - Colle - (grise)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-137 - Référence *BV3DR6174 Réf. plan : PSS74 R-1/ Local 73 - Panneau de cloison - (fibreux/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-138 - Référence *BV3DR6175 Réf. plan : PSS75 R-1/ Local 75/Plafond - Faux plafond - (fibreux/jaune-blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-139 - Référence *BV3DR6176 Réf. plan : PSS76 R-1/ Local 75/Carrelage - Colle - (grise)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

- N° 17A035504-140 - Référence *BV3DR6177 Réf. plan : PSS77 R-1/ Local 75/Plinthe - Colle - (grise)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 17A035504-141 - Référence *BV3DR6178 Réf. plan : PSS78 R-1/ Local 76/Carrelage - Colle - (grise)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

Eurofins Cebat SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Eric LEHAYEE
ZAC Atalante Champeaux
1-3 Rue Maillard de la Gourderie
CS 63901
35039 RENNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 — Version du : 02/10/2017 20:51 —
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 — Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 — Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
001	17A035504-001	BV3AH0858 Réf. plan : P2.51 R+2/ Local 44/Plancher - Ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	17A035504-002	BV3AH0879 Réf. plan : P1.43 R+1/ Local 64/Plafond - Faux plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	17A035504-003	BV3AH0880 Réf. plan : P1.44 R+1/ Local 64/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + Plaque de plâtre)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
004	17A035504-004	BV3AH0881 Réf. plan : P1.45 R+1/ Local 64/Cloison - Peinture - (Peinture + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	17A035504-005	BV3AH0882 Réf. plan : P1.46 R+1/ Local 64/Plinthe - Peinture - (gris(e)-blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	17A035504-006	BV3AH0883 Réf. plan : P1.47 R+1/ Local 62/Evier - Plaque bitumineuse	Matériau souple bitumineux (noir)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	17A035504-007	BV3AH0884 Réf. plan : P1.48 R+1/ Local 62/Faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	17A035504-008	BV3AH0885 Réf. plan : P1.49 R+1/ Local 64/Revêtement de sol - Lé plastique - (Revêtement de sol + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
			Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
009	17A035504-009	BV3AH0886 Réf. plan : P1.50 R+1/ Local 66/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/Revêtement de sol + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
010	17A035504-010	BV3AH0887 Réf. plan : P1.51 R+1/ Local 80/Evier - Plaque bitumineuse	Matériau souple bitumineux (noir)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	17A035504-011	BV3AH0888 Réf. plan : P1.52 R+1/ Local 74/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/Revêtement de sol + Plâtre + Ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	17A035504-012	BV3AH0889 Réf. plan : P1.53 R+1/ Local 74/Carrelage - Colle - (Colle de carrelage + Ragréage)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
013	17A035504-013	BV3AH0890 Réf. plan : P1.54 R+1/ Local 81/Plafond - Faux plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	17A035504-014	BV3AH0891 Réf. plan : P1.55 R+1/ Local 74/Plinthe - Colle - ((Carrelage))	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur (gris) (foncé) ; matériau de type peinture (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	17A035504-015	BV3AH0892 Réf. plan : P1.56 R+1/ Local 74/Faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	17A035504-016	BV3AH0893 Réf. plan : P1.57 R+1/ Local 80/Faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
017 (1)	17A035504-017	BV3AH0894 Réf. plan : P1.58 R+1/ Local 80/Plinthe - Colle - ((Carrelage) + Peinture)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01
Version du : 02/10/2017 20:51

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942
Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017
Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
018	17A035504-018	BV3AH0895 Réf. plan : P1.59 R+1/ Local 80/Carrelage - Colle - (Revêtement de sol + Ragréage + Colle de carrelage)	Matériau souple (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau souple de type joint (beige) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	17A035504-019	BV3AH0896 Réf. plan : P1.60 R+1/ Local 62/Revêtement du mur - Peinture - (blanc(he)/Peinture + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	17A035504-020	BV3AH0897 Réf. plan : P0.1 Rdc/ Local 1/Revêtement du mur - Peinture - (gris(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	17A035504-021	BV3AH0898 Réf. plan : P0.2 Rdc/ Local 1/Vitrage - Mastic - (Mastic + Peinture)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
022	17A035504-022	BV3AH0899 Réf. plan : P0.3 Rdc/ Local 2/Carrelage - Colle - (Colle de carrelage + Ragréage)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	17A035504-023	BV3AH0900 Réf. plan : P0.4 Rdc/ Local 2/Conduit - Peinture - (blanc(he))	Matériau de type peinture (jaune) (clair) matériau semi-dur de type enduit (beige) ; (pulvérulent) (noir)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	17A035504-024	BV3AH0901 Réf. plan : P0.5 Rdc/ Local 2/Carrelage - Colle - (Colle ciment)	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	17A035504-025	BV3AH0902 Réf. plan : P0.6 Rdc/ Local 2/Plafond - Faux plafond	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	17A035504-026	BV3AH0903 Réf. plan : P0.7 Rdc/ Local 2/Poutre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027 (1)	17A035504-027	BV3AH0904 Réf. plan : P0.8 Rdc/ Local 2/Plinthe - Peinture - ((Bois))	Matériau de type peinture (gris) + en traces (rose) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
028	17A035504-028	BV3AH0905 Réf. plan : P0.9 Rdc/ Local 3/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + Enduit plâtre)	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	17A035504-029	BV3AH0906 Réf. plan : P0.10 Rdc/ Local 3/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/Revêtement de sol + Ragréage)	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	17A035504-030	BV3AH0907 Réf. plan : P0.11 Rdc/ Local 5/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/Revêtement de sol + Ragréage)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	17A035504-031	BV3AH0908 Réf. plan : P0.12 Rdc/ Local 5/Plinthe-Porte - Peinture - (blanc(he))	Matériau de type peinture (beige) + (rose) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux en traces (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 | Page 8/32
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
032	17A035504-032	BV3AH0909 Réf. plan : P0.13 Rdc/ Local 7/Plafond - Faux plafond	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	17A035504-033	BV3AH0910 Réf. plan : P0.14 Rdc/ Local 7/Faïence - Colle	Matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	17A035504-034	BV3AH0911 Réf. plan : P0.15 Rdc/ Local 7/Carrelage - Colle - (Colle de carrelage + Ragréage)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	17A035504-035	BV3AH0912 Réf. plan : P0.16 Rdc/ Local 7/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Bande + Plaque de plâtre)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	17A035504-036	BV3CK5927 Réf. plan : E1 R+3/ Escalier E - Peinture - (vert(e)/garde corps)	Matériau de type peinture (vert) + (rouge) + (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01
Version du : 02/10/2017 20:51

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942
Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017
Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
037	17A035504-037	BV3CK5928 Réf. plan : E2 R+3/ Escalier E/Mur - Revêtement - (toile de verre)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	17A035504-038	BV3CK5929 Réf. plan : E3 R+3/ Escalier E/Plinthe - Peinture - (décorative/rose)	Matériau de type peinture (orange) (clair) + (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	17A035504-039	BV3CK6059 Réf. plan : PSS79 R-1/ Local 55/Coffre horizontal - Plaque - (gris(e)/type Pical)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** *	4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, amosite
040	17A035504-040	BV3CK6060 Réf. plan : PSS80 R-1/ Local 51/Conduit - Calorifugeage - (fibreux/gris(e))	Matériau semi-dur (pulvérulent) (fibreux) (beige)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante de type amosite

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01
Version du : 02/10/2017 20:51

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942
Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017
Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
041	17A035504-041	BV3CK7001 Réf. plan : A1 R+0/ Escalier A/Cloison - Peinture - (décorative/boiseries)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + en traces (orange) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	17A035504-042	BV3CK7002 Réf. plan : A2 R+0/ Escalier A/Mur - Revêtement - (toile de verre/ + plâtre)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	17A035504-043	BV3CK7003 Réf. plan : A3 R+0/ Escalier A - Peinture - (décorative/blanc(he)/sur garde corps)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron) (brillant)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	17A035504-044	BV3CK7004 Réf. plan : B1 R+4/ Escalier B/Cloison - Peinture - (décorative/blanc(he)/boiseries)	Matériau de type peinture (blanc) + (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	17A035504-045	BV3CK7005 Réf. plan : B2 R+4/ Escalier B/Mur - Revêtement - (toile de verre/ + plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 | Page 11/32
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
046	17A035504-046	BV3CK7006 Réf. plan : B3 R+4/ Escalier B - Peinture - (épaisse/blanc (he)/sur garde corps)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (noir)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	17A035504-047	BV3CK7007 Réf. plan : B4 R+4/ Escalier B/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/gris(e) -bleu(e))	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	17A035504-048	BV3CK7008 Réf. plan : B5 R+4/ Escalier B/Revêtement de sol - Nez de marche - (plastique/gris(e))	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
049	17A035504-049	BV3CK7009 Réf. plan : C1 R+4/ Escalier C/Revêtement de sol - Lé plastique avec sous-couche - (marron)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau (fibreux) (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	17A035504-050	BV3CK7010 Réf. plan : C2 R+4/ Escalier C/Revêtement du mur - Peinture - (décorative)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
051	17A035504-051	BV3CK7011 Réf. plan : C3 R+4/ Escalier C/Cloison - Peinture - (décorative/beige-marron/boiseries)	Matériau de type peinture (beige) + (marron) + (rouge) ; matériau semi-dur (beige) + (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	17A035504-052	BV3CK7012 Réf. plan : C4 R+4/ Escalier C - Peinture - (décorative/vert(e))	Matériau de type peinture (vert) (foncé) + (noir)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	17A035504-053	BV3CK7013 Réf. plan : C5 R+0/ Escalier C/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/vert(e))	Matériau souple de type dalle de sol (vert)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	17A035504-054	BV3CK7014 Réf. plan : C6 R+0/ Escalier C/Mur - Moquette avec sous couche - (beige/avec plâtre)	Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (gris) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055 (1)	17A035504-055	BV3CK7015 Réf. plan : C7 R+0/ Escalier C/Cloison - Peinture - (décorative/vert(e)/boiseries)	Matériau de type peinture (noir) + (vert) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
056	17A035504-056	BV3CK7016 Réf. plan : D1 R+5/ Escalier D/Revêtement de sol - Peinture - (décorative/bleu(e))	Matériau de type peinture (bleu) + (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	17A035504-057	BV3CK7017 Réf. plan : D2 R+3/ Escalier D - Nez de marche - (plastique/noir(e))	Matériau souple (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
058	17A035504-058	BV3CK7018 Réf. plan : D3 R+3/ Escalier D/Conduit - Peinture - (décorative/blanc(he)-bleu(e))	Matériau de type peinture (blanc) (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (orange) + (noir)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	17A035504-059	BV3CK7019 Réf. plan : D4 R+3/ Escalier D/Revêtement de sol - Lé plastique - (souple/gris(e))	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) + (de différentes couleurs)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	17A035504-060	BV3CK7020 Réf. plan : D5 R+3/ Escalier D/Mur - Revêtement - (toile de verre/ + plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 | Page 14/32
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
061	17A035504-061	BV3CK7021 Réf. plan : D6 R+3/ Escalier D - Peinture - (décorative/bleu(e))	Matériau de type peinture (bleu) + (gris) + (de différentes couleurs)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	17A035504-062	BV3CK7022 Réf. plan : D7 R+0/ Escalier D/Carrelage - Colle - (grise)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	17A035504-063	BV3CK7023 Réf. plan : D8 R+0/ Escalier D/Plinthe - Colle - (grise)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau dur (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	17A035504-064	BV3DR6101 Réf. plan : PSS1 R-1/ Local 1/Carrelage - Colle - (grise)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) + (foncé)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	17A035504-065	BV3DR6102 Réf. plan : PSS2 R-1/ Local 1/Plinthe - Colle - (grise)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 | Page 15/32
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
066	17A035504-066	BV3DR6103 Réf. plan : PSS3 R-1/ Local 1/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/gris(e)-jaune/avec support)	Matériau de type peinture (gris) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; (pulvérulent) (noir)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	17A035504-067	BV3DR6104 Réf. plan : PSS4 R-1/ Local 1/Plafond - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec support)	Matériau de type peinture (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau dur (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	17A035504-068	BV3DR6105 Réf. plan : PSS5 R-1/ Local 1/Porte - Peinture - (décorative/rouge)	Matériau de type peinture (noir) + (rouge) + (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	17A035504-069	BV3DR6106 Réf. plan : PSS6 R-1/ Local 2/Plafond - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
070	17A035504-070	BV3DR6107 Réf. plan : PSS7 R-1/ Local 2/Conduit - Calorifugeage - (fibreux/jaune/ avec bande plâtrée)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	17A035504-071	BV3DR6108 Réf. plan : PSS8 R-1/ Local 3/Plancher - Ragréage - (compact/gris(e)/ciment)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	17A035504-072	BV3DR6109 Réf. plan : PSS9 R-1/ Local 3/Mur - Enduit	Matériau semi-dur de type ciment (gris) + (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	17A035504-073	BV3DR6110 Réf. plan : PSS10 R-1/ Local 5/Revêtement du mur-Plafond - Peinture - (décorative/beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (pulvérulent) (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	17A035504-074	BV3DR6111 Réf. plan : PSS11 R-1/ Local 5/Porte - Peinture - (décorative/gris(e)-rouge)	Matériau de type peinture (gris) + (rouge)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
075	17A035504-075	BV3DR6112 Réf. plan : PSS12 R-1/ Local 5/Conduit - Calorifugeage - (liège/+ bande plâtrée)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type liège (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	17A035504-076	BV3DR6113 Réf. plan : PSS13 R-1/ Local 6/Conduit - Calorifugeage - (tissu/gris(e)/ + bande plâtrée)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux textile (de différentes couleurs)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	17A035504-077	BV3DR6114 Réf. plan : PSS14 R-1/ Local 8/Revêtement du mur-Plafond - Peinture - (décorative/vert(e))	Matériau de type peinture (vert) + (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078 (1)	17A035504-078	BV3DR6115 Réf. plan : PSS15 R-1/ Local 8/Porte - Peinture - (décorative/marron)	Matériau de type peinture (marron) + (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 | Page 18/32
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier : 1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
079	17A035504-079	BV3DR6116 Réf. plan : PSS16 R-1/ Local 9/Conduit - Conduit - (fibre-ciment/gris(e))	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
080	17A035504-080	BV3DR6117 Réf. plan : PSS17 R-1/ Local 9/Plafond-Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he)-beige)	Matériau de type peinture (gris) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	17A035504-081	BV3DR6118 Réf. plan : PSS18 R-1/ Local 9/Panneau - Enduit - (rebouchage-lissé/blanc(he)/ sur placo)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	17A035504-082	BV3DR6119 Réf. plan : PSS19 R-1/ Local 9/Clapet/volet coupe-feu - Clapet coupe-feu - (fibreux/gris(e))	Matériau semi-dur (fibreux) (blanc) + (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
083	17A035504-083	BV3DR6120 Réf. plan : PSS20 R-1/ Local 9/Porte - Peinture - (décorative/rouge)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau (fibreux) (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	17A035504-084	BV3DR6121 Réf. plan : PSS21 R-1/ Local 11/Porte - Peinture - (décorative/jaune-gris(e))	Matériau de type peinture (gris) + (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085	17A035504-085	BV3DR6122 Réf. plan : PSS22 R-1/ Local 13/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	17A035504-086	BV3DR6123 Réf. plan : PSS23 R-1/ Local 14/Gaine horizontale - Panneau collé ou vissé - (plâtre/blanc(he))	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (fibreux)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	17A035504-087	BV3DR6124 Réf. plan : PSS24 R-1/ Local 18/Plancher - Ragréage - (ciment)	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Version du : 02/10/2017 20:51
Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Date de réception : 27/09/2017

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
088	17A035504-088	BV3DR6125 Réf. plan : PSS25 R-1/ Local 18/Revêtement de sol - Peinture - (décorative/jaune-noir(e)/avec support)	Matériau de type peinture (jaune) + (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089	17A035504-089	BV3DR6126 Réf. plan : PSS26 R-1/ Local 18/Plafond - Peinture - (décorative/beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090	17A035504-090	BV3DR6127 Réf. plan : PSS27 R-1/ Local 18/Conduit - Calorifugeage - (laine de verre/+ bande plâtrée)	Matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple bitumineux (noir)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	17A035504-091	BV3DR6128 Réf. plan : PSS28 R-1/ Local 19/Plafond-Revêtement du mur - Peinture - (décorative/gris(e))	Matériau de type peinture (gris) + (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; (pulvérulent) (noir)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01
Version du : 02/10/2017 20:51

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942
Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017
Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
092	17A035504-092	BV3DR6129 Réf. plan : PSS29 R-1/ Local 19/Plancher - Dalle de sol - (beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) + (rouge)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	17A035504-093	BV3DR6130 Réf. plan : PSS30 R-1/ Local 20/Plancher - Dalle de sol - (gris(e))	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) + (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	17A035504-094	BV3DR6131 Réf. plan : PSS31 R-1/ Local 20/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/paillettes)	Matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	17A035504-095	BV3DR6132 Réf. plan : PSS32 R-1/ Local 20/Faïence - Colle - (grise)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) + (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	17A035504-096	BV3DR6133 Réf. plan : PSS33 R-1/ Local 20/Plafond - Peinture - (décorative/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01
Version du : 02/10/2017 20:51

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942
Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017
Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
097	17A035504-097	BV3DR6134 Réf. plan : PSS34 R-1/ Local 20 - Faux plafond - (placo)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098	17A035504-098	BV3DR6135 Réf. plan : PSS35 R-1/ Local 23/Revêtement de sol - Peinture - (vert(e))	Matériau de type peinture (vert)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	17A035504-099	BV3DR6136 Réf. plan : PSS36 R-1/ Local 23/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/gris(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	17A035504-100	BV3DR6137 Réf. plan : PSS37 R-1/ Local 24/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101	17A035504-101	BV3DR6138 Réf. plan : PSS38 R-1/ Local 25/Revêtement de sol - Peinture - (gris(e)/avec support)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01
Version du : 02/10/2017 20:51

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942
Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017
Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
102	17A035504-102	BV3DR6139 Réf. plan : PSS39 R-1/ Local 25/Revêtement du mur - Peinture - (beige/avec support)	Matériau de type peinture (bleu) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103	17A035504-103	BV3DR6140 Réf. plan : PSS40 R-1/ Local 26/Equipement - Peinture - (radiateur)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (noir)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
104	17A035504-104	BV3DR6141 Réf. plan : PSS41 R-1/ Local 27/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/beige/avec support)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105	17A035504-105	BV3DR6142 Réf. plan : PSS42 R-1/ Local 18/Conduit - Conduit - (fibre-ciment/gris(e))	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01
Version du : 02/10/2017 20:51

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942
Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017
Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
106	17A035504-106	BV3DR6143 Réf. plan : PSS43 R-1/ Local 38/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec support)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
107	17A035504-107	BV3DR6144 Réf. plan : PSS44 R-1/ Local 42/Revêtement de sol - Peinture - (décorative/marron-rouge/avec support)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108	17A035504-108	BV3DR6145 Réf. plan : PSS45 R-1/ Local 42/Porte - Peinture - (beige)	Matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
109	17A035504-109	BV3DR6146 Réf. plan : PSS46 R-1/ Local 42/Plafond - Peinture - (beige/avec support)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 | Page 25/32
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
110	17A035504-110	BV3DR6147 Réf. plan : PSS47 R-1/ Local 42/Conduit - Calorifugeage - (fibreux/blanc(he)/+ bande plâtrée)	Matériau fibreux de type isolant (gris) + (noir) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
111	17A035504-111	BV3DR6148 Réf. plan : PSS48 R-1/ Local 43/Carrelage - Colle - (grise)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
112	17A035504-112	BV3DR6149 Réf. plan : PSS49 R-1/ Local 43/Faïence - Colle - (grise)	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
113 (2)	17A035504-113	BV3DR6150 Réf. plan : PSS50 R-1/ Local 43/Plafond-Revêtement du mur - Peinture - (jaune/avec support)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(ii)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
114	17A035504-114	BV3DR6151 Réf. plan : PSS51 R-1/ Local 43 - Panneau de cloison - (placoplâtre avec enduit)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
115	17A035504-115	BV3DR6152 Réf. plan : PSS52 R-1/ Local 44/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/jaune-gris(e)/avec support)	Matériau de type peinture (gris) ; (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
116	17A035504-116	BV3DR6153 Réf. plan : PSS53 R-1/ Local 45/Revêtement de sol - Lé plastique avec sous-couche - (souple/gris(e))	Matériau souple (gris) + (noir) + (beige) ; matériau (fibreux) (jaune)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
117	17A035504-117	BV3DR6154 Réf. plan : PSS54 R-1/ Local 47/Revêtement du mur - Peinture - (rouge-rose/avec support)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
118	17A035504-118	BV3DR6155 Réf. plan : PSS55 R-1/ Local 49/Revêtement du mur - Peinture - (gris(e)-vert(e)/ avec support)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 | Page 27/32
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
119	17A035504-119	BV3DR6156 Réf. plan : PSS56 R-1/ Local 50/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/gris(e)-blanc(he)-jaune)	Matériau de type peinture (gris) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120	17A035504-120	BV3DR6157 Réf. plan : PSS57 R-1/ Local 54/Faïence - Colle - (grise)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (rouge) (foncé)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
121 (1)	17A035504-121	BV3DR6158 Réf. plan : PSS58 R-1/ Local 57/Porte - Peinture - (décorative/gris(e))	Matériau de type peinture (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
122	17A035504-122	BV3DR6159 Réf. plan : PSS59 R-1/ Local 57/Revêtement de sol - Peinture - (vert(e)/avec support)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
123	17A035504-123	BV3DR6160 Réf. plan : PSS60 R-1/ Local 57/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he)-vert(e)/ avec support)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
124	17A035504-124	BV3DR6161 Réf. plan : PSS61 R-1/ Local 58/Conduit - Calorifugeage - (liège/ +bande plâtrée)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type liège (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
125	17A035504-125	BV3DR6162 Réf. plan : PSS62 R-1/ Local 58/Conduit - Calorifugeage - (laine de verre/+bande plâtrée + bitumineux)	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
126	17A035504-126	BV3DR6163 Réf. plan : PSS63 R-1/ Local 60/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he)-orange)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
127	17A035504-127	BV3DR6164 Réf. plan : PSS64 R-1/ Local 61/Plancher - Dalle de sol - (gris(e)/escalier)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01
Version du : 02/10/2017 20:51

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942
Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017
Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
128	17A035504-128	BV3DR6165 Réf. plan : PSS65 R-1/ Local 61/Revêtement de sol - Nez de marche - (noir(e))	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
129	17A035504-129	BV3DR6166 Réf. plan : PSS66 R-1/ Local 61/Carrelage - Colle - (grise)	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
130	17A035504-130	BV3DR6167 Réf. plan : PSS67 R-1/ Local 61/Faïence - Colle - (grise)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (marron) + (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
131	17A035504-131	BV3DR6168 Réf. plan : PSS68 R-1/ Local 61/Plafond - Faux plafond - (staff)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
132	17A035504-132	BV3DR6169 Réf. plan : PSS69 R-1/ Local 61/Revêtement de sol - Peinture - (décorative/vert(e))	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
133	17A035504-133	BV3DR6170 Réf. plan : PSS70 R-1/ Local 64/Plafond - Enduit - (blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
134	17A035504-134	BV3DR6171 Réf. plan : PSS71 R-1/ Local 73/Carrelage - Colle - (grise)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
135	17A035504-135	BV3DR6172 Réf. plan : PSS72 R-1/ Local 73/Plinthe - Colle - (grise)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
136	17A035504-136	BV3DR6173 Réf. plan : PSS73 R-1/ Local 73/Faïence - Colle - (grise)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
137	17A035504-137	BV3DR6174 Réf. plan : PSS74 R-1/ Local 73 - Panneau de cloison - (fibreux/gris(e))	Matériau de type peinture (vert) (foncé) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
138	17A035504-138	BV3DR6175 Réf. plan : PSS75 R-1/ Local 75/Plafond - Faux plafond - (fibreux/jaune-blanc(he))	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (blanc) + (jaune)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01 | Version du : 02/10/2017 20:51 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942 | Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017 | Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
139	17A035504-139	BV3DR6176 Réf. plan : PSS76 R-1/ Local 75/Carrelage - Colle - (grise)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
140	17A035504-140	BV3DR6177 Réf. plan : PSS77 R-1/ Local 75/Plinthe - Colle - (grise)	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
141	17A035504-141	BV3DR6178 Réf. plan : PSS78 R-1/ Local 76/Carrelage - Colle - (grise)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) réalisée selon la norme **HSG 248 - Appendice 2**

Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0.1% en masse.

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NM-155949-01
Version du : 02/10/2017 20:51

Référence laboratoire sous-traitant N° : 17NM035942
Référence de suivi du dossier N° : 17A035504
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/09/2017
Date de réception : 27/09/2017
Date d'analyse : 28/09/2017
Référence Dossier :
1510797476/7063575/S1/1/1_7063575/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.



Marine Outteryck
Technicien de Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr