ALPES CONTRÔLES
Construction & Exploitation
alpes-controles.fr

**Agence Diagnostic Immobilier Méditerranée**
Hôtel d'entreprise Croix Rouge
10 avenue de la croix rouge
84000 AVIGNON
Tel 04 26 52 63 42
dim.mediterranee@alpes-controles.fr

DIM R401/Version 3.1

Références : A14B2650/003-1/ATELIER DE LA GRAVIERE/AMI_DEM/OTT
Date d'édition : 23/04/2026
Contrat N° : A14-B-2026-00A1/0

# RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION D'UN IMMEUBLE BATI

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante (voir conclusions).

## DESIGNATION DU BATIMENT

Dénomination du bâtiment : ATELIER DE LA GRAVIERE
Fonction principale du bâtiment : Service Technique
Date du Permis de Construire : non communiqué

Adresse :
16, Avenue Charles De Gaulle
84130 LE PONTET

Propriété de :
COMMUNE DU PONTET Service Technique
Type du bâtiment : Autres



## CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Date et Lieu d'établissement du rapport :
**23/04/2026 à AVIGNON**

Organisme : **BUREAU ALPES CONTROLES**
N° SIREN/SIRET : **351 812 698/00667**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
I.CERT
Rue de la Terre Victoria
Parc EDONIA - Bâtiment G
35760 Saint-Grégoire

Nom du diagnostiqueur : **BAPTUT Olivier**
N° de certification : **N° CPDI0070 Version 008**
Date d'obtention : **16/09/2022**

Le diagnostiqueur
Olivier BAPTUT



Ce rapport ne doit être reproduit qu'intégralement.
L'obligation est faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

**Diffusion :**

**Monsieur ARU Laurent** laurent.aru@mairie-lepontet.fr

# SOMMAIRE

A. INFORMATIONS GENERALES....3
B. CONCLUSION....4
C. DESCRIPTION DE LA MISSION....10
ANNEXE - CROQUIS....15
ANNEXE - PHOTOS....22
ANNEXE - PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES....30
ANNEXE - ESTIMATION DE LA QUANTIFICATION AMIANTE....31
ANNEXE - RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ....33
ANNEXE - ANCIENS RAPPORTS....35
ANNEXE - COPIE DU CERTIFICAT DE COMPÉTENCE DE L'INTERVENANT....36
ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE....37

# A. INFORMATIONS GENERALES

## A.1. DESIGNATION DU BATIMENT

Dénomination du bâtiment : ATELIER DE LA GRAVIERE
Fonction principale du bâtiment : Service Technique
Date du Permis de Construire : non communiqué

Adresse :
16, Avenue Charles De Gaulle
84130 LE PONTET

Propriété de :
COMMUNE DU PONTET

## A.2. DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :
Nom : COMMUNE DU PONTET

Adresse :
RUE DE L HOTEL DE VILLE
84130 LE PONTET

Qualité : Propriétaire

Documents remis : Néant

Moyens mis à disposition : Néant

Le programme de repérage a été défini et validé par le donneur d'ordre via l'offre de contrat.

## A.3. EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : A14B2650/003-1/ATELIER DE LA GRAVIERE/AMI_DEM/OTT

Date d'émission du rapport : 23/04/2026
Le repérage a été réalisé le : 10/03/2026 ,08/04/2026 , 20/04/2026

Correspondant : Monsieur Le Maire

Date de commande : 24/03/2026

Laboratoire d'Analyses :
EUROFINS - ASCAL
2 rue Chanoine Ploton
CS 40265
42016 SAINT ETIENNE
Accréditation N° 1- 1591

## A.4. REFERENCE REGLEMENTAIRE

- Art. R1334-14, R1334-19, R1334-22, et R1334-24 du Code de la Santé Publique
- Décret 2011-629 du 3 juin 2011
- Arrêté du 26 juin 2013
- Arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020
- Bases du programme de repérage : annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017
- Annexe 13.9 du code de la santé publique
- Norme NF X46-020 du 05/08/2017

# B. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

## REMARQUES

**Pollution du prélèvement P049 de façade par les PST amiantés du toit, prélèvement effectué sur le haut de la façade. Le résultat 2 autres prélèvements P057 et P058 négatif effectués sur la même façade confirme la pollution.**

**Réserve :**

- Réseaux enterrés,
- Réseaux emmurés,

## PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition

## LISTE DES MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

| Zone | Local | Element | Matériau | Justificatif |
|---|---|---|---|---|
| Atelier | Atelier | Menuiseries extérieures | Mastic imposte portail | par analyse du prélèvement n°24 |
| Atelier | Atelier | Fenêtres de toit, lantemaux, verrières | Mastic sur fenêtre | Sondage n°6 idem par analyse du prélèvement n°24 |
| Atelier | Magasin serruerie | Menuiseries extérieures | Mastic fenêtre | Sondage n°1 idem par analyse du prélèvement n°21 |
| Atelier | Magasin Electrique | Menuiseries extérieures | Mastic fenêtre | Sondage n°2 idem par analyse du prélèvement n°21 |
| Atelier | Magasin Plomberie | Menuiseries extérieures | Mastic fenêtre | par analyse du prélèvement n°21 |
| Atelier | Magasin Peinture | Menuiseries extérieures | Mastic fenêtre | Sondage n°4 idem par analyse du prélèvement n°21 |
| Atelier | Magasin Maconnerie | Menuiseries extérieures | Mastic fenêtre | Sondage n°3 idem par analyse du prélèvement n°21 |
| Atelier | Douche | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faience Carreaux jaune | par analyse du prélèvement n°36 |
| Chaufferie | Chaudiére | Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes | Joint bruleur | par analyse du prélèvement n°3 |
| Chaufferie | Chaudiére | Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes | Joint Tresse | par analyse du prélèvement n°4 |

| Zone | Local | Element | Matériau | Justificatif |
|---|---|---|---|---|
| Chaufferie | Chaudiére | Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes | Joint de bride arriére | par analyse du prélèvement n°5 |
| | Façade | Façades lourdes y compris poteaux | Enduit projeté Ouest | par analyse du prélèvement n°49 |
| Toitures | Toit Est | Plaques ondulées et planes | Plaque en fibres-ciment | par analyse du prélèvement n°12 |
| Toitures | Toit Ouest | Plaques ondulées et planes | Plaque en fibres-ciment | par analyse du prélèvement n°28 |

## ZONE PRÉSENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE (ZPSO)

| N° ZPSO | Élément témoin | Ouvrage de référence | Sondages et prélèvements complémentaires (1) | Etendue de la localisation | ZPSO contenant de l'amiante |
|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | P21: Mastic fenêtre | Menuiseries extérieures | Sondage(s) : S1, S2, S3, S4 | Atelier<br>- * Magasin Plomberie<br>- * Magasin serruerie<br>- * Magasin Electrique<br>- * Magasin Maconnerie<br>- * Magasin Peinture | Presence d'amiante |
| Z2 | P33: Colle de faience | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Sondage(s) : S5, S20 | Atelier<br>- * wc<br>- * Sanitaire<br>- * Douche | Absence d'amiante |
| Z3 | P38: Colle de carrelage | Revetements de sols | Sondage(s) : S16, S21 | Atelier<br>- * Sanitaire<br>- * Douche<br>- * wc | Absence d'amiante |
| Z4 | P34: Enduit peint | Murs et cloisons maçonnés | Sondage(s) : S18, S22 | Atelier<br>- * Sanitaire<br>- * Douche<br>- * wc | Absence d'amiante |
| Z5 | P35: Enduit peint | Plafonds | Sondage(s) : S19, S23, S10 | Atelier<br>- * Sanitaire<br>- * Douche<br>- * wc<br>- * Vestiaire | Absence d'amiante |
| Z6 | P37: Colle de plinthe | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Sondage(s) : S17, S24 | Atelier<br>- * Sanitaire<br>- * Douche<br>- * wc | Absence d'amiante |
| Z7 | P30: Enduit peint | Murs et cloisons maçonnés | Sondage(s) : S7 | Atelier<br>- * Personnel<br>- * Vestiaire | Absence d'amiante |
| Z8 | P29: Colle de plinthe | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Sondage(s) : S8 | Atelier<br>- * Personnel<br>- * Vestiaire | Absence d'amiante |
| Z9 | P31: Colle de carrelage | Revetements de sols | Sondage(s) : S9 | Atelier<br>- * Personnel<br>- * Vestiaire | Absence d'amiante |
| Z10 | P27: Peinture bleu | Revetements de sols | Sondage(s) : S12, S15, S14, S11 | Atelier<br>- * Magasin<br>- * Magasin Plomberie<br>- * Magasin Maconnerie<br>- * Magasin Peinture<br>- * Atelier | Absence d'amiante |
| Z11 | P25: Enduit ciment | Murs et cloisons maçonnés | Sondage(s) : S13 | Atelier<br>- * Magasin Maconnerie<br>- * Atelier Serruerie<br>- * Magasin serruerie<br>- * Atelier | Absence d'amiante |
| Z12 | Dalle de faux plafond (Matériau non prélevé) | Faux-plafonds | Sondage(s) : S25, S28 | Bureau 1<br>Bureau 2<br>Reserve | Absence d'amiante (marquage du matériel) |
| Z13 | P24: Mastic imposte portail | Menuiseries extérieures | Sondage(s) : S6 | Atelier<br>- * Atelier | Presence d'amiante |
| Z14 | P45: Enduit peint | Murs et cloisons maçonnés | Sondage(s) : S29, S26 | Bureau 1<br>Bureau 2<br>Reserve | Absence d'amiante |

*(1) La norme demande de doubler au minimum les prélèvements sur certains MPSCA.*
*(*) Localisation des éléments de la zpso.*

## LISTE DES MATÉRIAUX NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRÈS ANALYSES

| Zone | Local | Element | Matériau | N° prélèvement |
|---|---|---|---|---|
| Atelier | Atelier | Menuiseries extérieures | Mastic fenêtre métal | 14 |
| Atelier | Atelier | Revetements de sols | Peinture rouge | 15 |
| Atelier | Atelier | Murs et cloisons maçonnés | Enduit ciment | 16 |
| Atelier | Atelier | Faux-plafonds | Dalle de faux plafond | 23 |
| Atelier | Atelier | Poutres et charpentes | Peinture poteaux et poutres Nord | 43 |
| Atelier | Atelier | Poutres et charpentes | Peinture poteaux et poutres Sud | 44 |
| Atelier | Atelier Serruerie | Revetements de sols | Peinture bleu | 17 |
| Atelier | Magasin Electrique | Murs et cloisons maçonnés | Enduit peint | 18 |
| Atelier | Magasin Electrique | Revetements de sols | Colle de carrelage | 19 |
| Atelier | Magasin Electrique | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de plinthe | 20 |
| Atelier | Magasin Plomberie | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Mastic vitrage porte | 22 |
| Atelier | Magasin Maconnerie | Murs et cloisons maçonnés | Enduit ciment | 25 |
| Atelier | Magasin | Revetements de sols | Peinture bleu | 27 |
| Atelier | Personnel | Menuiseries extérieures | Mastic fenêtre acier | 32 |
| Atelier | Personnel | Murs et cloisons maçonnés | Enduit peint | 30 |
| Atelier | Personnel | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de plinthe | 29 |
| Atelier | Personnel | Revetements de sols | Colle de carrelage | 31 |
| Atelier | Sanitaire | Menuiseries extérieures | Mastic fenêtre bois | 39 |
| Atelier | Sanitaire | Murs et cloisons maçonnés | Isolant doublage mur nord | 40 |
| Atelier | Sanitaire | Revetements de sols | Colle de carrelage | 38 |
| Atelier | Sanitaire | Murs et cloisons maçonnés | Enduit peint | 34 |
| Atelier | Sanitaire | Plafonds | Enduit peint | 35 |
| Atelier | Sanitaire | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de plinthe | 37 |
| Atelier | wc | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faience | 33 |
| Atelier | Mezzanine | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Calicot | 26 |
| Atelier | Mezzanine | Murs et cloisons maçonnés | Scellement de fenêtre | 41 |
|  | Bureau 1 | Revetements de sols | Ragréage | 46 |
|  | Bureau 1 | Murs et cloisons maçonnés | Enduit peint | 45 |

| Zone | Local | Element | Matériau | N° prélèvement |
|---|---|---|---|---|
| | Chaufferie | Murs et cloisons maçonnés | Enduit ciment | 1 |
| | Chaufferie | Plafonds | Enduit peint | 2 |
| | Chaufferie | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Peinture jaune | 9 |
| Chaufferie | Chaudiére | Gaines et coffres horizontaux | Rebouchage autour de conduit | 6 |
| Chaufferie | Chaudiére | Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes | Peinture rouge | 7 |
| Chaufferie | Chaudiére | Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes | Peinture noir | 8 |
| Chaufferie | Chaudiére | Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes | Isolant | 10 |
| | Façade | Façades lourdes y compris poteaux | Enduit projeté Nord | 11 |
| | Façade | Façades lourdes y compris poteaux | Enduit projeté Est bureau | 47 |
| | Façade | Façades lourdes y compris poteaux | Enduit projeté Est Hangar | 48 |
| | Façade | Façades lourdes y compris poteaux | Enduit projeté Sud | 50 |
| | Façade | Façades lourdes y compris poteaux | Enduit projeté | 57 |
| | Façade | Façades lourdes y compris poteaux | Enduit projeté | 58 |
| Toitures | Toit terrasse | Étanchéité de toiture terrasse | Etanchéité bitumineuse acrotère | 13 |
| Toitures | Toit terrasse | Étanchéité de toiture terrasse | Etanchéité bitumineuse superieur | 51 |
| Toitures | Toit terrasse | Étanchéité de toiture terrasse | Isolant etanchéité | 52 |
| Toitures | Toit terrasse | Étanchéité de toiture terrasse | Parvapeur | 53 |
| Toitures | Toit terrasse | Étanchéité de toiture terrasse | 2eme Etanchéité bitumineuse | 54 |
| Toitures | Toit terrasse | Étanchéité de toiture terrasse | Isolant etanchéité | 55 |
| Toitures | Toit terrasse | Étanchéité de toiture terrasse | Pare-vapeur | 56 |
| Toitures | Toit Est | Éléments associés à la toiture | Plaque translucide | 42 |

## LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS/MOYENS D'ACCÈS À METTRE EN OEUVRE PAR LE DONNEUR D'ORDRE

| Nom | Justification | Moyens d'accès à prévoir |
|---|---|---|
| Sans Objet | | |

## INVESTIGATIONS APPROFONDIES DEVANT ÊTRE RÉALISÉES PAR LE DONNEUR D'ORDRE

| Nom | Justification | Moyens à mettre en oeuvre par le donneur d'ordre |
|---|---|---|
| Sans Objet | | |

## LISTE DES LOCAUX VISITÉS

| Nom |
|---|
| Atelier |
| Atelier/Atelier |
| Atelier/Atelier Serruerie |
| Atelier/Magasin serruerie |
| Atelier/Magasin Electrique |
| Atelier/Magasin Plomberie |
| Atelier/Magasin Peinture |
| Atelier/Magasin Maconnerie |
| Atelier/Magasin |
| Atelier/Personnel |
| Atelier/Sanitaire |
| Atelier/Douche |
| Atelier/wc |
| Atelier/Vestiaire |
| Atelier/Mezzanine |
| Bureau 1 |
| Bureau 2 |
| Reserve |
| Chaufferie |
| Chaufferie/Chaudiére |
| Façade |
| Toitures |
| Toitures/Toit terrasse |
| Toitures/Toit Est |
| Toitures/Toit Ouest |

# C. DESCRIPTION DE LA MISSION

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants:

| Composants de la construction | Partie des composants à sonder | Localisation | Prélèvement | | Présence d'amiante | | Justificatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oui | Non | Oui | Non | |
| **1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités** | | | | | | | |
| Étanchéité de toiture terrasse | Etanchéité bitumineuse | Toitures/Toit terrasse/Etanchéité bitumineuse acrotère | X | | | X | par analyse du prélèvement n°13 |
| | Isolant | Toitures/Toit terrasse/Isolant etanchéité | X | | | X | par analyse du prélèvement n°52 |
| | Pare-vapeur | Toitures/Toit terrasse/Pare-vapeur | X | | | X | par analyse du prélèvement n°56 |
| | Autre | Toitures/Toit terrasse/Etanchéité bitumineuse superieur | X | | | X | par analyse du prélèvement n°51 |
| | | Toitures/Toit terrasse/Parvapeur | X | | | X | par analyse du prélèvement n°53 |
| | | Toitures/Toit terrasse/2eme Etanchéité bitumineuse | X | | | X | par analyse du prélèvement n°54 |
| | | Toitures/Toit terrasse/Isolant etanchéité | X | | | X | par analyse du prélèvement n°55 |
| Plaques ondulées et planes | Plaque en fibres-ciment | Toitures/Toit Est/Plaque en fibres-ciment | X | | X | | par analyse du prélèvement n°12 |
| | | Toitures/Toit Ouest/Plaque en fibres-ciment | X | | X | | par analyse du prélèvement n°28 |
| Éléments associés à la toiture | Autre | Toitures/Toit Est/Plaque translucide | X | | | X | par analyse du prélèvement n°42 |
| **2 - Parois verticales extérieures et Façades** | | | | | | | |
| Façades lourdes y compris poteaux | Enduit projeté | /Façade/Enduit projeté Nord | X | | | X | par analyse du prélèvement n°11 |
| | | /Façade/Enduit projeté Est bureau | X | | | X | par analyse du prélèvement n°47 |
| | | /Façade/Enduit projeté Est Hangar | X | | | X | par analyse du prélèvement n°48 |
| | | /Façade/Enduit projeté Ouest | X | | X | | par analyse du prélèvement n°49 |
| | | /Façade/Enduit projeté Sud | X | | | X | par analyse du prélèvement n°50 |
| | | /Façade/Enduit projeté | X | | | X | par analyse du prélèvement n°57 |
| | | /Façade/Enduit projeté | X | | | X | par analyse du prélèvement n°58 |
| Menuiseries extérieures | Mastic | Atelier/Atelier/Mastic imposte portail | X | | X | | par analyse du prélèvement n°24 |
| | | Atelier/Atelier/Mastic sur fenêtre | | X | X | | Sondage n°6 idem par analyse du prélèvement n°24 |
| | Mastic fenêtre aluminium | Atelier/Personnel/Mastic fenêtre acier | X | | | X | par analyse du prélèvement n°32 |

| Composants de la construction | Partie des composants à sonder | Localisation | Prélèvement | | Présence d'amiante | | Justificatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oui | Non | Oui | Non | |
| | | Atelier/Sanitaire/Mastic fenêtre bois | X | | | X | par analyse du prélèvement n°39 |
| | | Atelier/Atelier/Mastic fenêtre métal | X | | | X | par analyse du prélèvement n°14 |
| | | Atelier/Magasin serruerie/Mastic fenêtre | | X | X | | Sondage n°1 idem par analyse du prélèvement n°21 |
| | | Atelier/Magasin Electrique/Mastic fenêtre | | X | X | | Sondage n°2 idem par analyse du prélèvement n°21 |
| | | Atelier/Magasin Plomberie/Mastic fenêtre | X | | X | | par analyse du prélèvement n°21 |
| | | Atelier/Magasin Maconnerie/Mastic fenêtre | | X | X | | Sondage n°3 idem par analyse du prélèvement n°21 |
| | | Atelier/Magasin Peinture/Mastic fenêtre | | X | X | | Sondage n°4 idem par analyse du prélèvement n°21 |
| **3 - Parois verticales intérieures** | | | | | | | |
| Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Calicot | Atelier/Mezzanine/Calicot | X | | | X | par analyse du prélèvement n°26 |
| | mastic vitrage porte | Atelier/Magasin Plomberie/Mastic vitrage porte | X | | | X | par analyse du prélèvement n°22 |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faience | Atelier/Douche/Colle de faience Carreaux jaune | X | | X | | par analyse du prélèvement n°36 |
| | | Atelier/Sanitaire/Colle de faience | | X | | X | Sondage n°5 idem par analyse du prélèvement n°33 |
| | | Atelier/Douche/Colle de faience Carreaux blanc | | X | | X | Sondage n°20 idem par analyse du prélèvement n°33 |
| | | Atelier/wc/Colle de faience | X | | | X | par analyse du prélèvement n°33 |
| | Colle de plinthe | Atelier/Magasin Electrique/Colle de plinthe | X | | | X | par analyse du prélèvement n°20 |
| | | Atelier/Sanitaire/Colle de plinthe | X | | | X | par analyse du prélèvement n°37 |
| | | Atelier/Douche/Colle de plinthe | | X | | X | Sondage n°17 idem par analyse du prélèvement n°37 |
| | | Atelier/wc/Colle de plinthe | | X | | X | Sondage n°24 idem par analyse du prélèvement n°37 |
| | | Atelier/Personnel/Colle de plinthe | X | | | X | par analyse du prélèvement n°29 |
| | | Atelier/Vestiaire/Colle de plinthe | | X | | X | Sondage n°8 idem par analyse du prélèvement n°29 |
| Murs et cloisons maçonnés | Enduit peint | Atelier/Magasin Electrique/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°18 |
| | | Atelier/Sanitaire/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°34 |

| Composants de la construction | Partie des composants à sonder | Localisation | Prélèvement | | Présence d'amiante | | Justificatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oui | Non | Oui | Non | |
| | | Atelier/Douche/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°18 idem par analyse du prélèvement n°34 |
| | | Atelier/wc/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°22 idem par analyse du prélèvement n°34 |
| | | Atelier/Personnel/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°30 |
| | | Atelier/Vestiaire/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°7 idem par analyse du prélèvement n°30 |
| | | /Bureau 1/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°45 |
| | | /Bureau 2/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°29 idem par analyse du prélèvement n°45 |
| | | /Reserve/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°26 idem par analyse du prélèvement n°45 |
| | Enduit ciment | /Chaufferie/Enduit ciment | X | | | X | par analyse du prélèvement n°1 |
| | | Atelier/Atelier/Enduit ciment | X | | | X | par analyse du prélèvement n°16 |
| | | Atelier/Atelier Serruerie/Enduit ciment | | X | | X | Sondage n°13 idem par analyse du prélèvement n°25 |
| | | Atelier/Magasin serruerie/Enduit ciment | | X | | X | idem par analyse du prélèvement n°25 |
| | | Atelier/Magasin Maconnerie/Enduit ciment | X | | | X | par analyse du prélèvement n°25 |
| | | Atelier/Atelier/Enduit ciment | | X | | X | idem par analyse du prélèvement n°25 |
| | Autre | Atelier/Atelier Serruerie/Maçonnerie brut | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Maçonnerie brut) |
| | | Atelier/Magasin Plomberie/Maçonnerie brut | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Maçonnerie brut) |
| | | Atelier/Magasin Maconnerie/Maçonnerie brut | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Maçonnerie brut) |
| | | Atelier/Magasin Peinture/Maçonnerie brut | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Maçonnerie brut) |
| | | Atelier/Mezzanine/ Scellement de fenêtre | X | | | X | par analyse du prélèvement n°41 |
| | | Atelier/Magasin /Maçonnerie brut | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Maçonnerie brut) |
| | | Atelier/Sanitaire/Isolant doublage mur nord | X | | | X | par analyse du prélèvement n°40 |

**4 - Plafonds et faux-plafonds**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaines et coffres horizontaux | Rebouchage autour de conduit | Chaufferie/Chaudiére/ Rebouchage autour de conduit | X | | | X | par analyse du prélèvement n°6 |

| Composants de la construction | Partie des composants à sonder | Localisation | Prélèvement | | Présence d'amiante | | Justificatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oui | Non | Oui | Non | |
| Plafonds | Enduit peint | /Chaufferie/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°2 |
| | | Atelier/Sanitaire/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°35 |
| | | Atelier/Douche/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°19 idem par analyse du prélèvement n°35 |
| | | Atelier/wc/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°23 idem par analyse du prélèvement n°35 |
| | | Atelier/Vestiaire/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°10 idem par analyse du prélèvement n°35 |
| Faux-plafonds | Dalle de faux plafond | Atelier/Atelier/Dalle de faux plafond | X | | | X | par analyse du prélèvement n°23 |
| | | /Bureau 1/Dalle de faux plafond | | X | | X | Marquage |
| | | /Bureau 2/Dalle de faux plafond | | X | | X | Marquage |
| | | /Reserve/Dalle de faux plafond | | X | | X | Marquage |
| Poutres et charpentes | Autre | Atelier/Atelier/Peinture poteaux et poutres Nord | X | | | X | par analyse du prélèvement n°43 |
| | | Atelier/Atelier/Peinture poteaux et poutres Sud | X | | | X | par analyse du prélèvement n°44 |

**5 - Planchers et planchers techniques**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revetements de sols | Béton | /Chaufferie/Béton | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Béton) |
| | Colle de carrelage | Atelier/Magasin Electrique/Colle de carrelage | X | | | X | par analyse du prélèvement n°19 |
| | | Atelier/Sanitaire/Colle de carrelage | X | | | X | par analyse du prélèvement n°38 |
| | | Atelier/Douche/Colle de carrelage | | X | | X | Sondage n°16 idem par analyse du prélèvement n°38 |
| | | Atelier/wc/Colle de carrelage | | X | | X | Sondage n°21 idem par analyse du prélèvement n°38 |
| | | Atelier/Personnel/Colle de carrelage | X | | | X | par analyse du prélèvement n°31 |
| | | Atelier/Vestiaire/Colle de carrelage | | X | | X | Sondage n°9 idem par analyse du prélèvement n°31 |
| | Peinture | Atelier/Atelier/Peinture rouge | X | | | X | par analyse du prélèvement n°15 |
| | Ragréage | /Bureau 1/Ragréage | X | | | X | par analyse du prélèvement n°46 |
| | Autre | Atelier/Atelier Serruerie/Peinture bleu | X | | | X | par analyse du prélèvement n°17 |
| | | Atelier/Magasin Plomberie/Peinture bleu | | X | | X | Sondage n°12 idem par analyse du prélèvement n°27 |

| Composants de la construction | Partie des composants à sonder | Localisation | Prélèvement | | Présence d'amiante | | Justificatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oui | Non | Oui | Non | |
| | | Atelier/Magasin Maconnerie/Peinture bleu | | X | | X | Sondage n°15 idem par analyse du prélèvement n°27 |
| | | Atelier/Magasin Peinture/Peinture bleu | | X | | X | Sondage n°14 idem par analyse du prélèvement n°27 |
| | | Atelier/Magasin /Peinture bleu | X | | | X | par analyse du prélèvement n°27 |
| | | Atelier/Atelier/Peinture bleu | | X | | X | Sondage n°11 idem par analyse du prélèvement n°27 |

**6 - Conduits et accessoires intérieurs**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Autre | /Chaufferie/Peinture jaune | X | | | X | par analyse du prélèvement n°9 |

**8 - Équipements divers et accessoires**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes | Tresse | Chaufferie/Chaudiére/Joint Tresse | X | | X | | par analyse du prélèvement n°4 |
| | Joint de bride | Chaufferie/Chaudiére/Joint de bride arriére | X | | X | | par analyse du prélèvement n°5 |
| | Autre | Chaufferie/Chaudiére/Joint bruleur | X | | X | | par analyse du prélèvement n°3 |
| | | Chaufferie/Chaudiére/ Peinture rouge | X | | | X | par analyse du prélèvement n°7 |
| | | Chaufferie/Chaudiére/ Peinture noir | X | | | X | par analyse du prélèvement n°8 |
| | | Chaufferie/Chaudiére/ Isolant | X | | | X | par analyse du prélèvement n°10 |


## Planche 1 Amiante

Planche de repérage usuel

| Type: Plan | Croquis: 1/7 | Toitures Atelier de la Graviere |
|---|---|---|

Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles

16, Avenue Charles De Gaulle
84130 LE PONTET

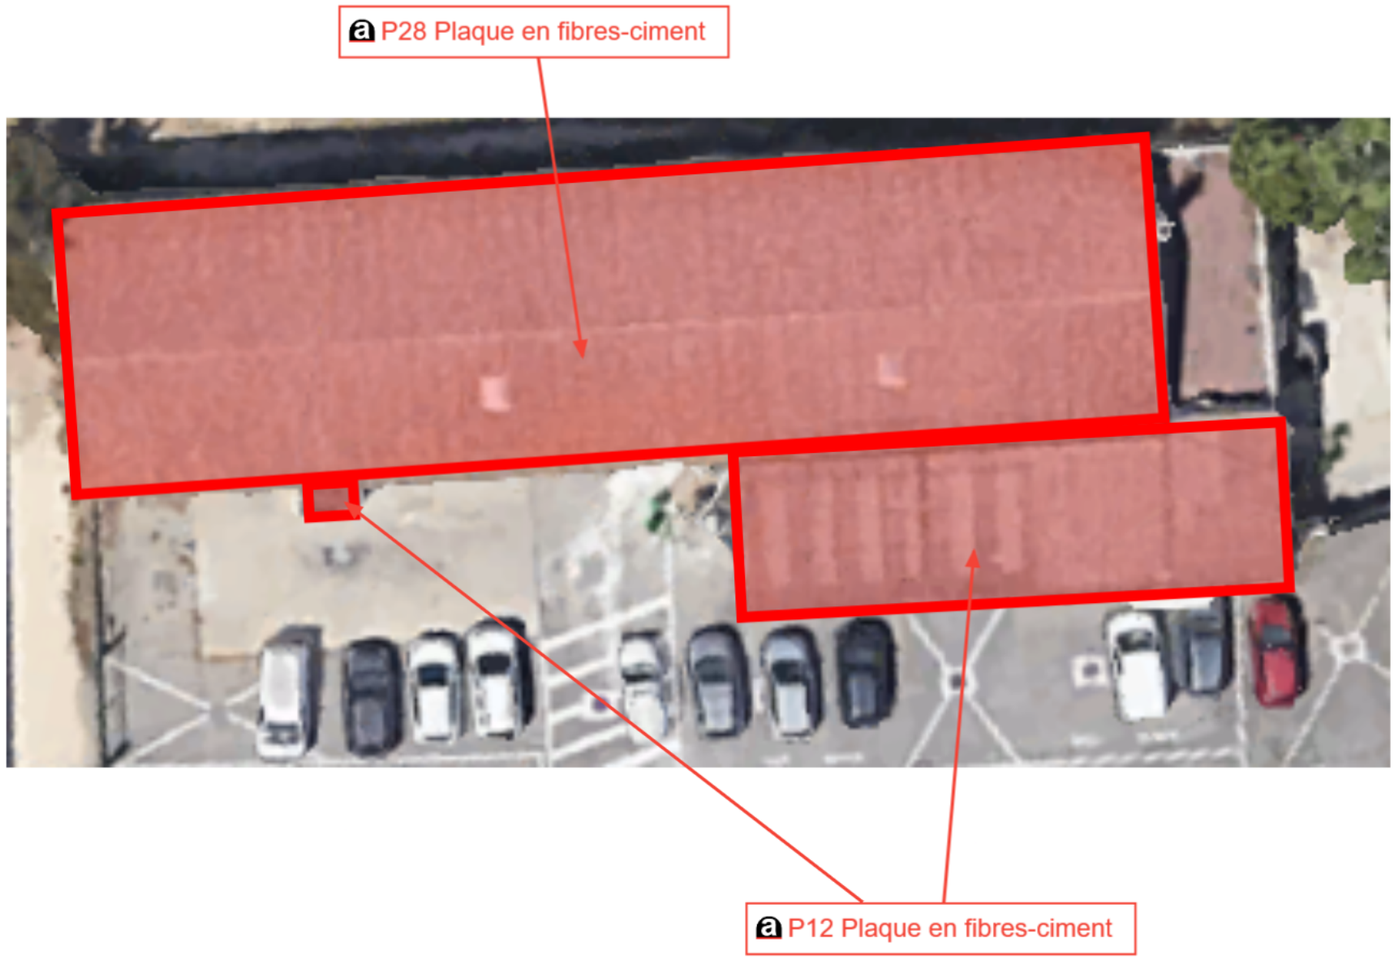


## Légende

Prélèvement amianté



ALPES CONTRÔLES
Construction & Exploitation


## Planche 2 Amiante

Planche de repérage usuel

| Type: Plan | Croquis: 2/7 | Atelier de la Graviere |
|---|---|---|

Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles

16, Avenue Charles De Gaulle
84130 LE PONTET

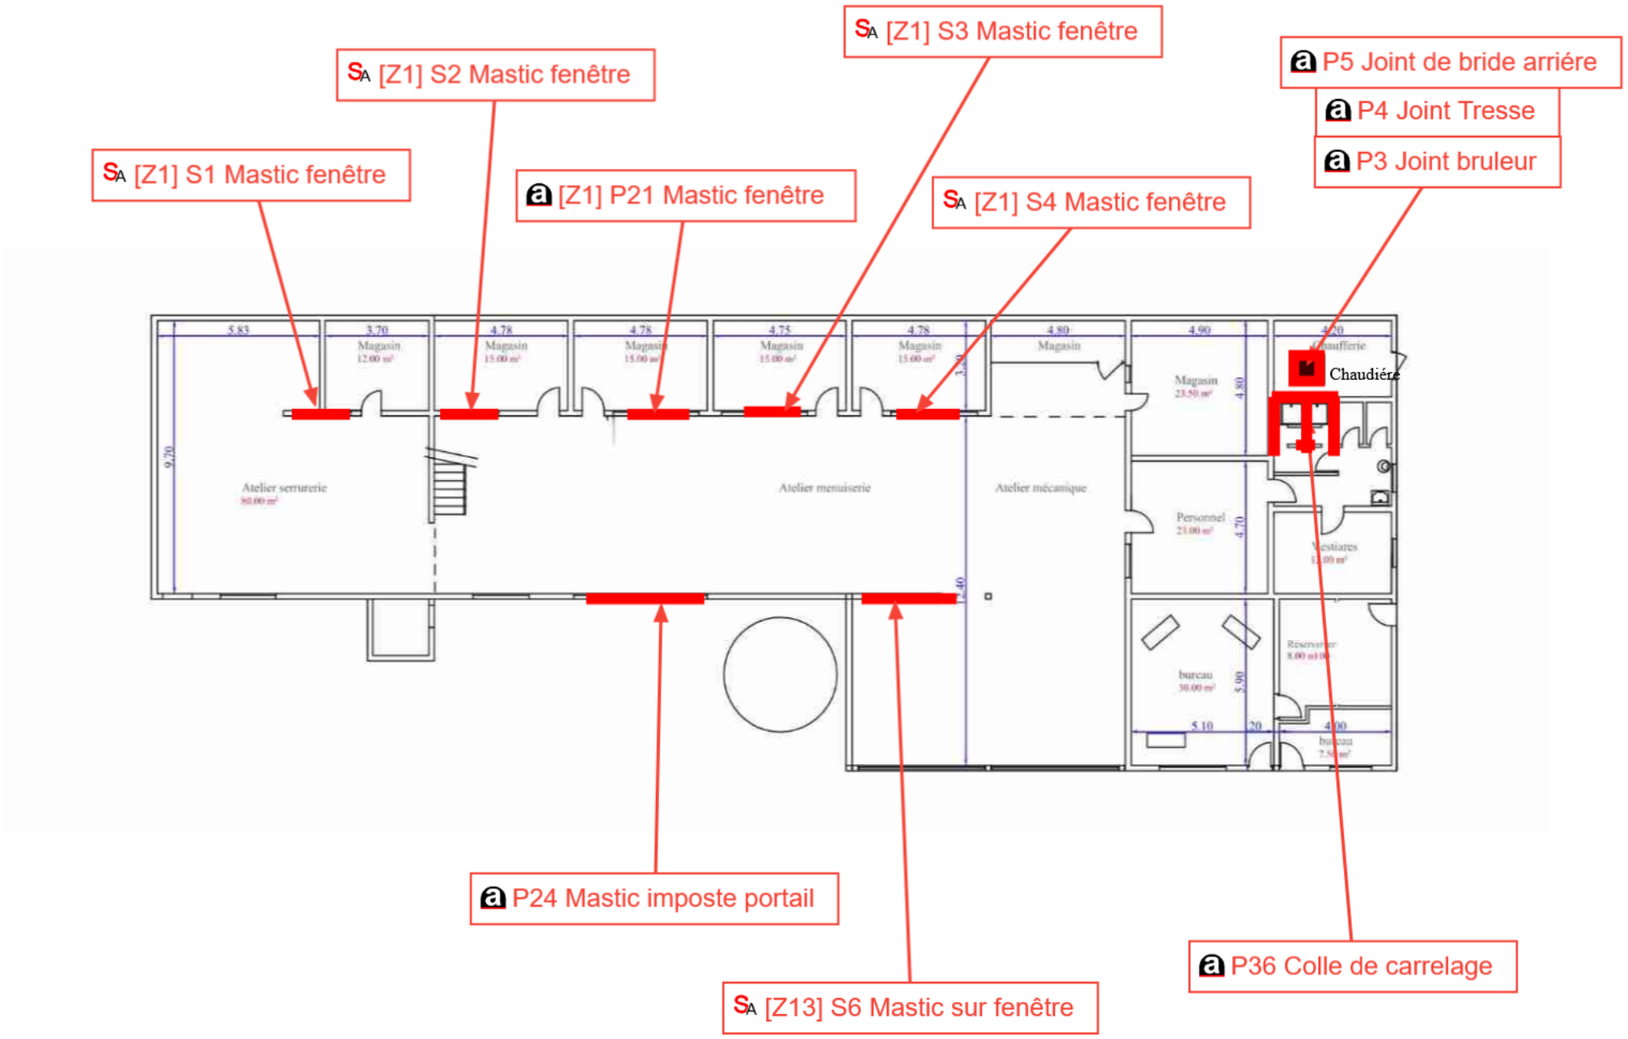


## Légende

| | |
|---|---|
| a | Prélèvement amianté |
| SA | Sondage amianté |


# Planche 3

Planche de repérage usuel

| Type: Plan | Croquis: 3/7 | Atelier de la Graviere |
|---|---|---|

Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles

16, Avenue Charles De Gaulle
84130 LE PONTET

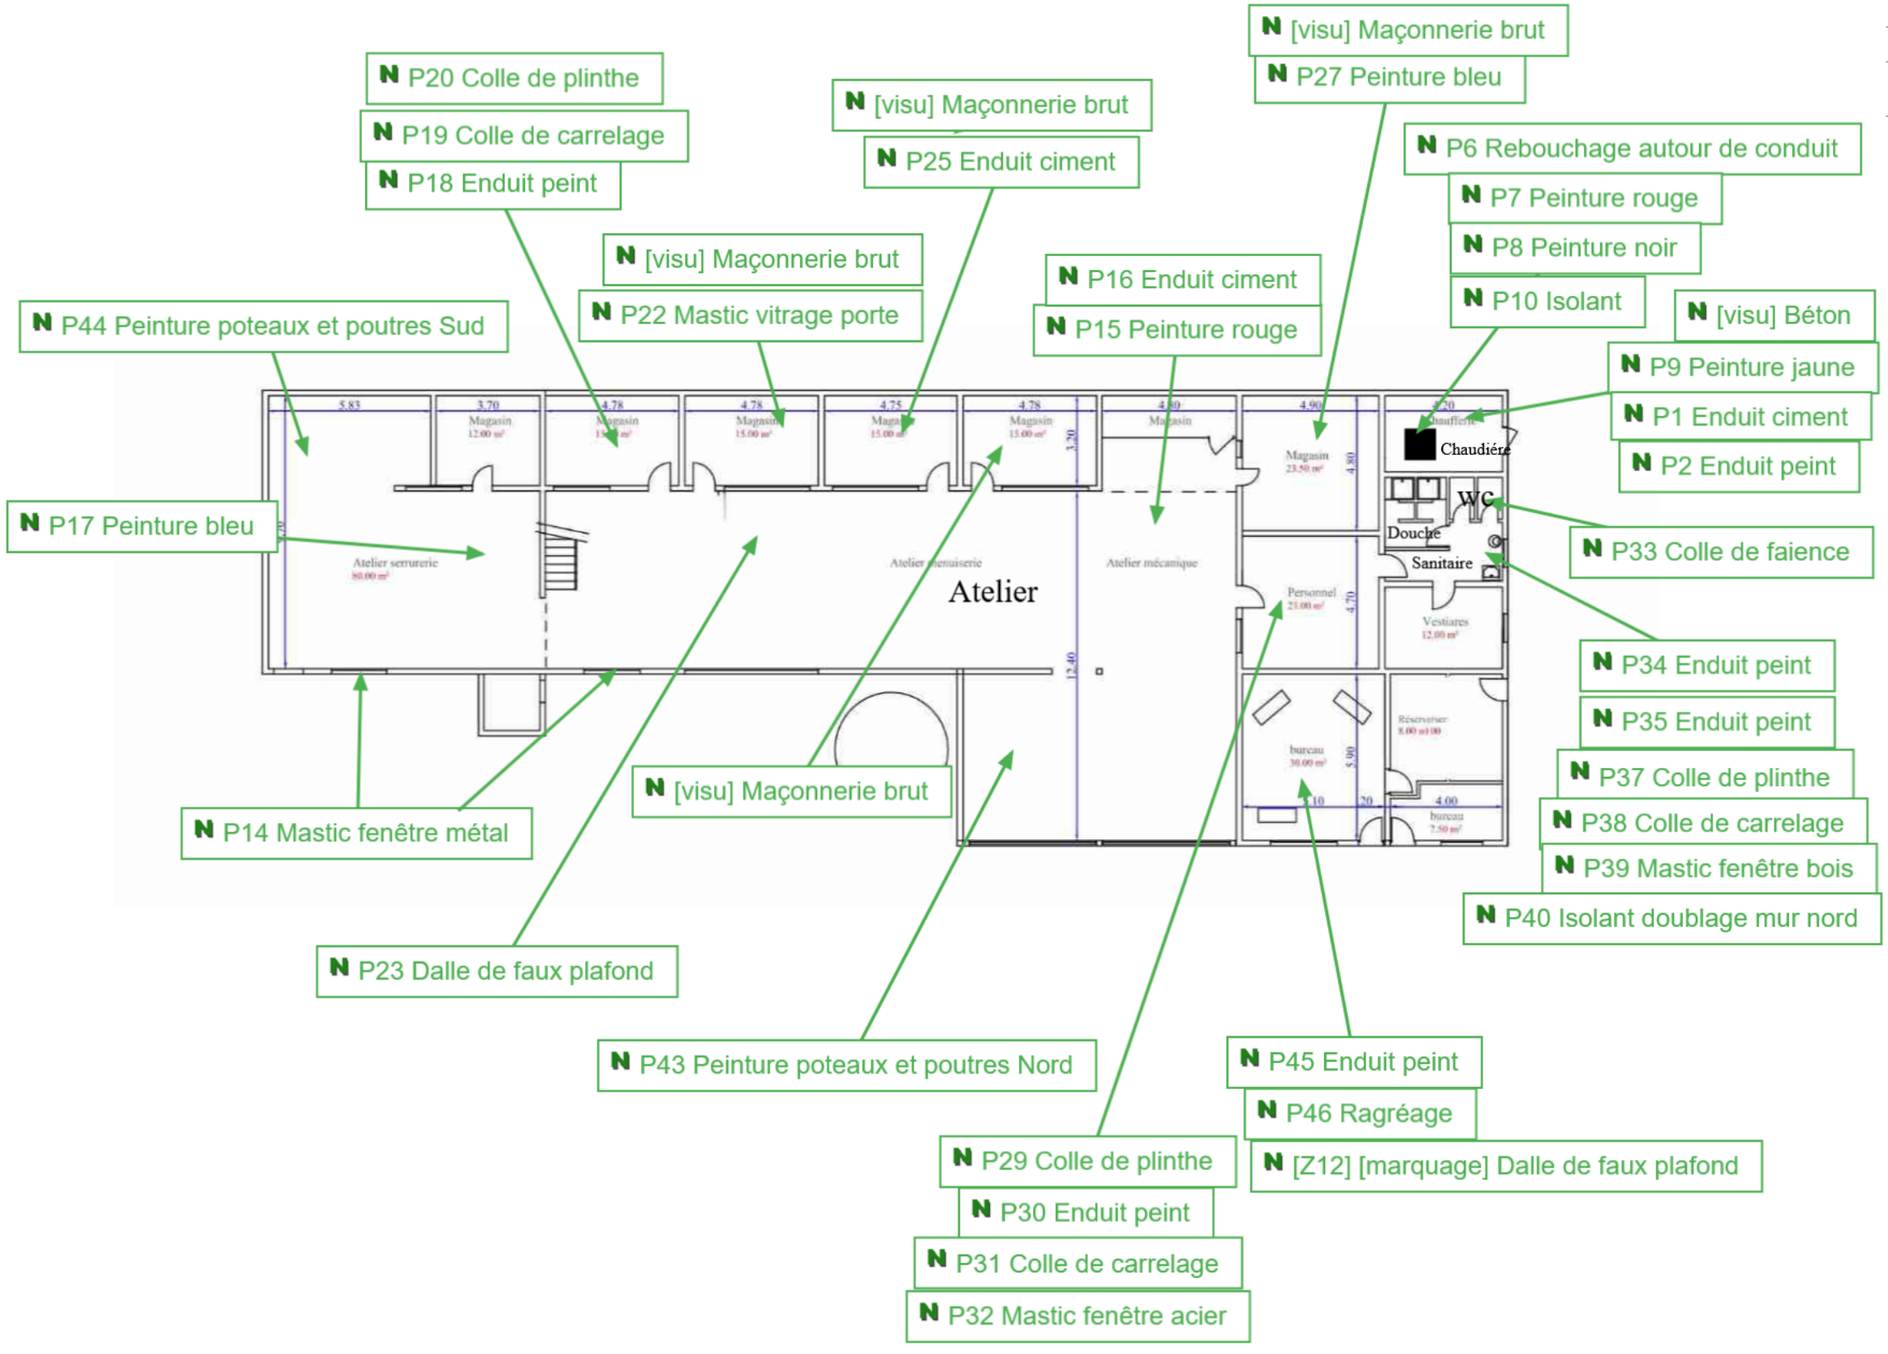


## Légende


| | |
|---|---|
| N | Prélèvement non amianté |



ALPES CONTRÔLES
Construction & Exploitation

## Planche 4

| | | |
|---|---|---|
| Planche de repérage usuel | | |
| Type: Plan | Croquis: 4/7 | Atelier de la Graviere / Mezzanine |
| Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles | | |
| 16, Avenue Charles De Gaulle<br>84130 LE PONTET | | |

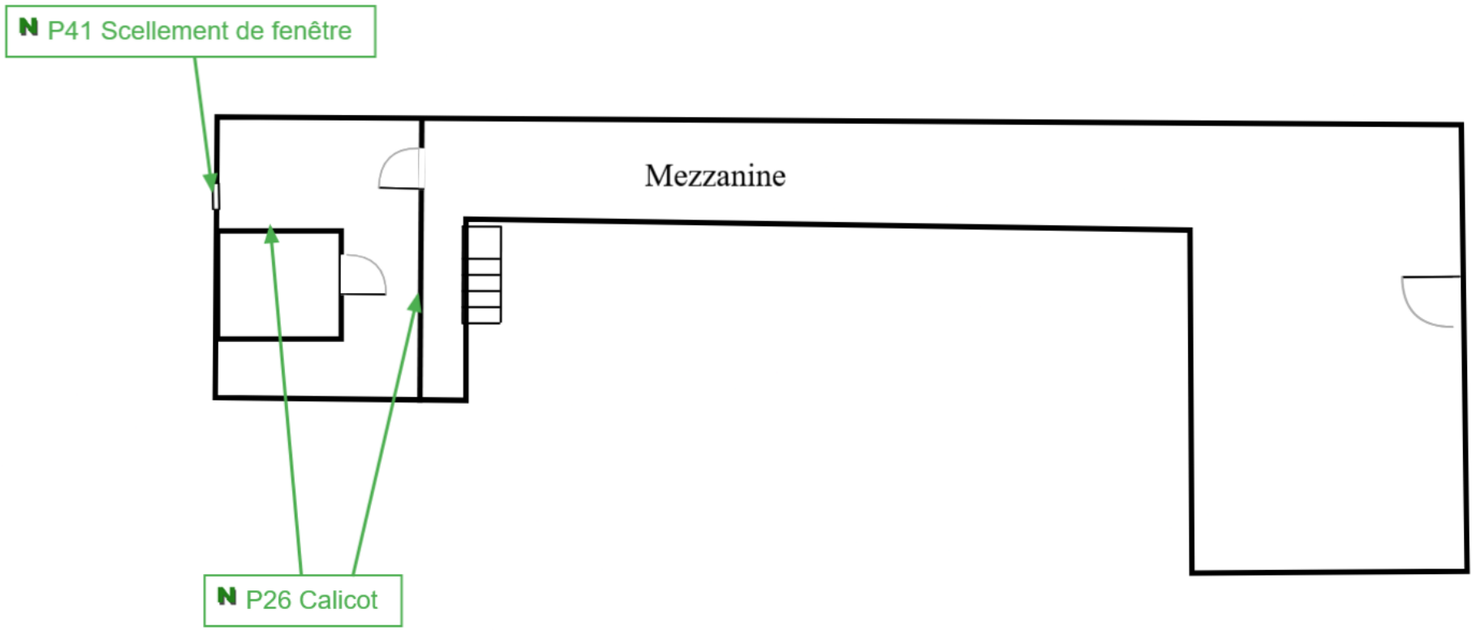



## Légende

| | |
|---|---|
| N | Prélèvement non amianté |

## Planche 5

| Planche de repérage usuel | | |
|---|---|---|
| Type: Plan | Croquis: 5/7 | Atelier de la Graviere / Façade |
| Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles | | |
| 16, Avenue Charles De Gaulle<br>84130 LE PONTET | | |

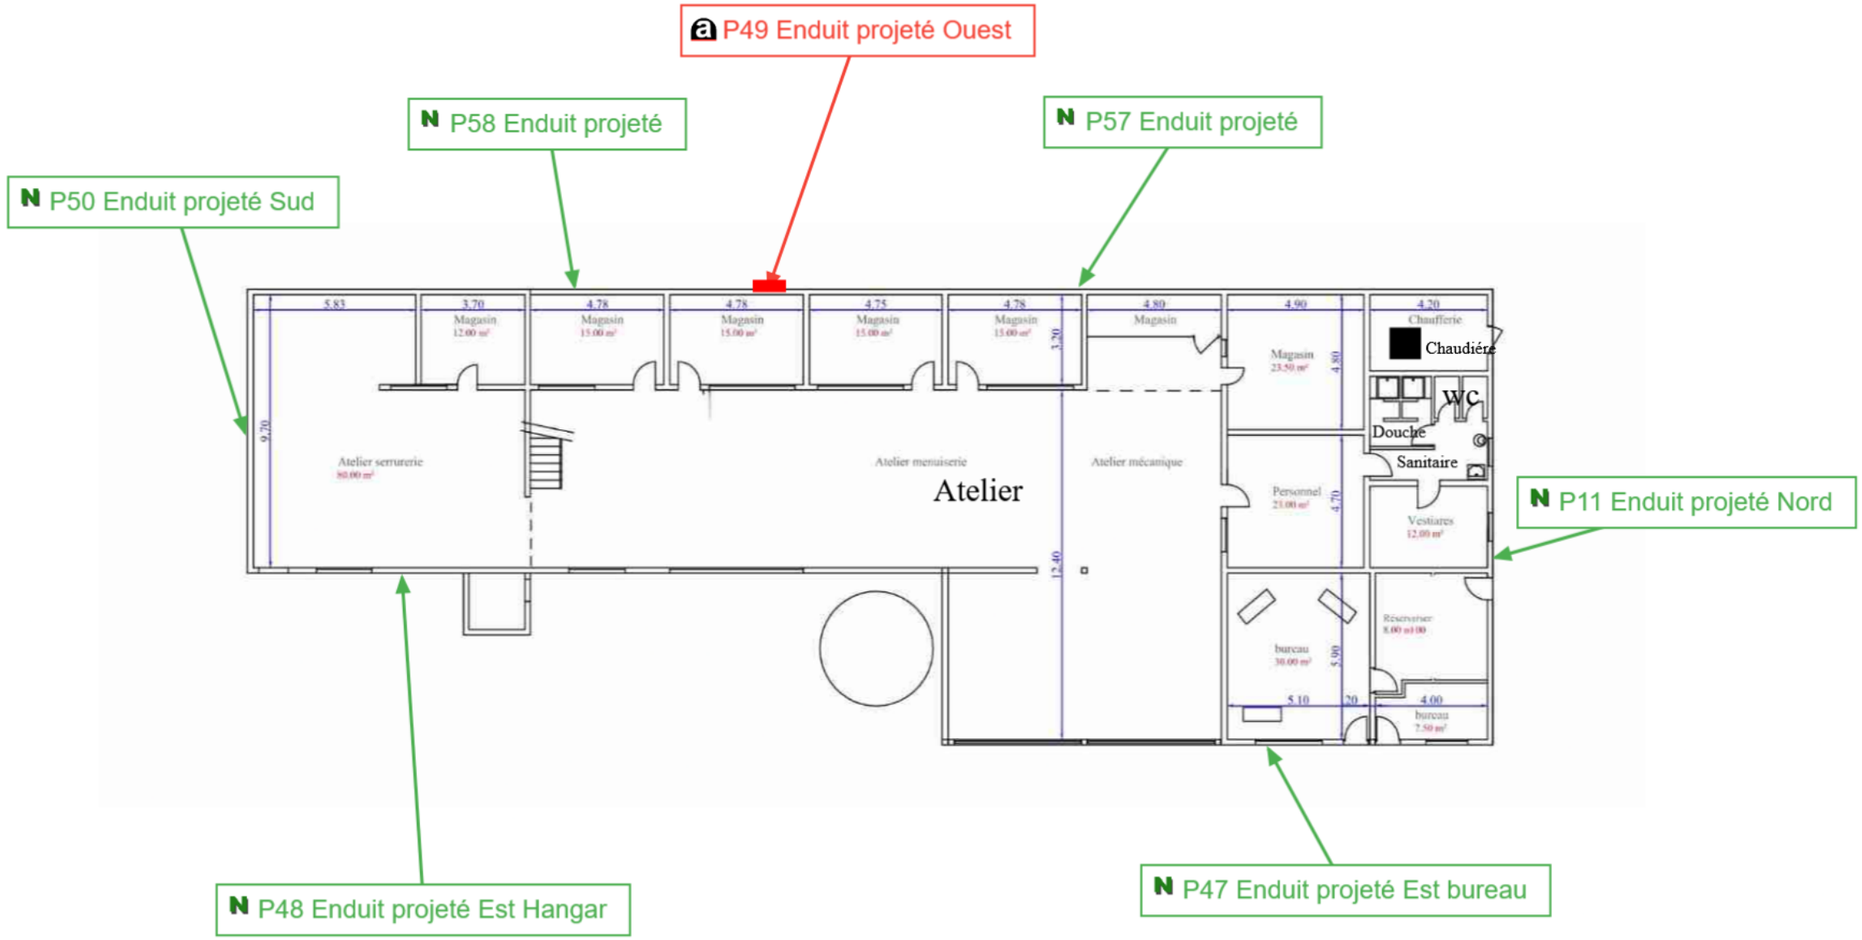



## Légende

| | |
|---|---|
| N | Prélèvement non amianté |
| a | Prélèvement amianté |

## Planche 6

| Planche de repérage usuel | | |
|---|---|---|
| Type: Plan | Croquis: 6/7 | Toitures Atelier de la Graviere |
| Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles | | |
| 16, Avenue Charles De Gaulle<br>84130 LE PONTET | | |

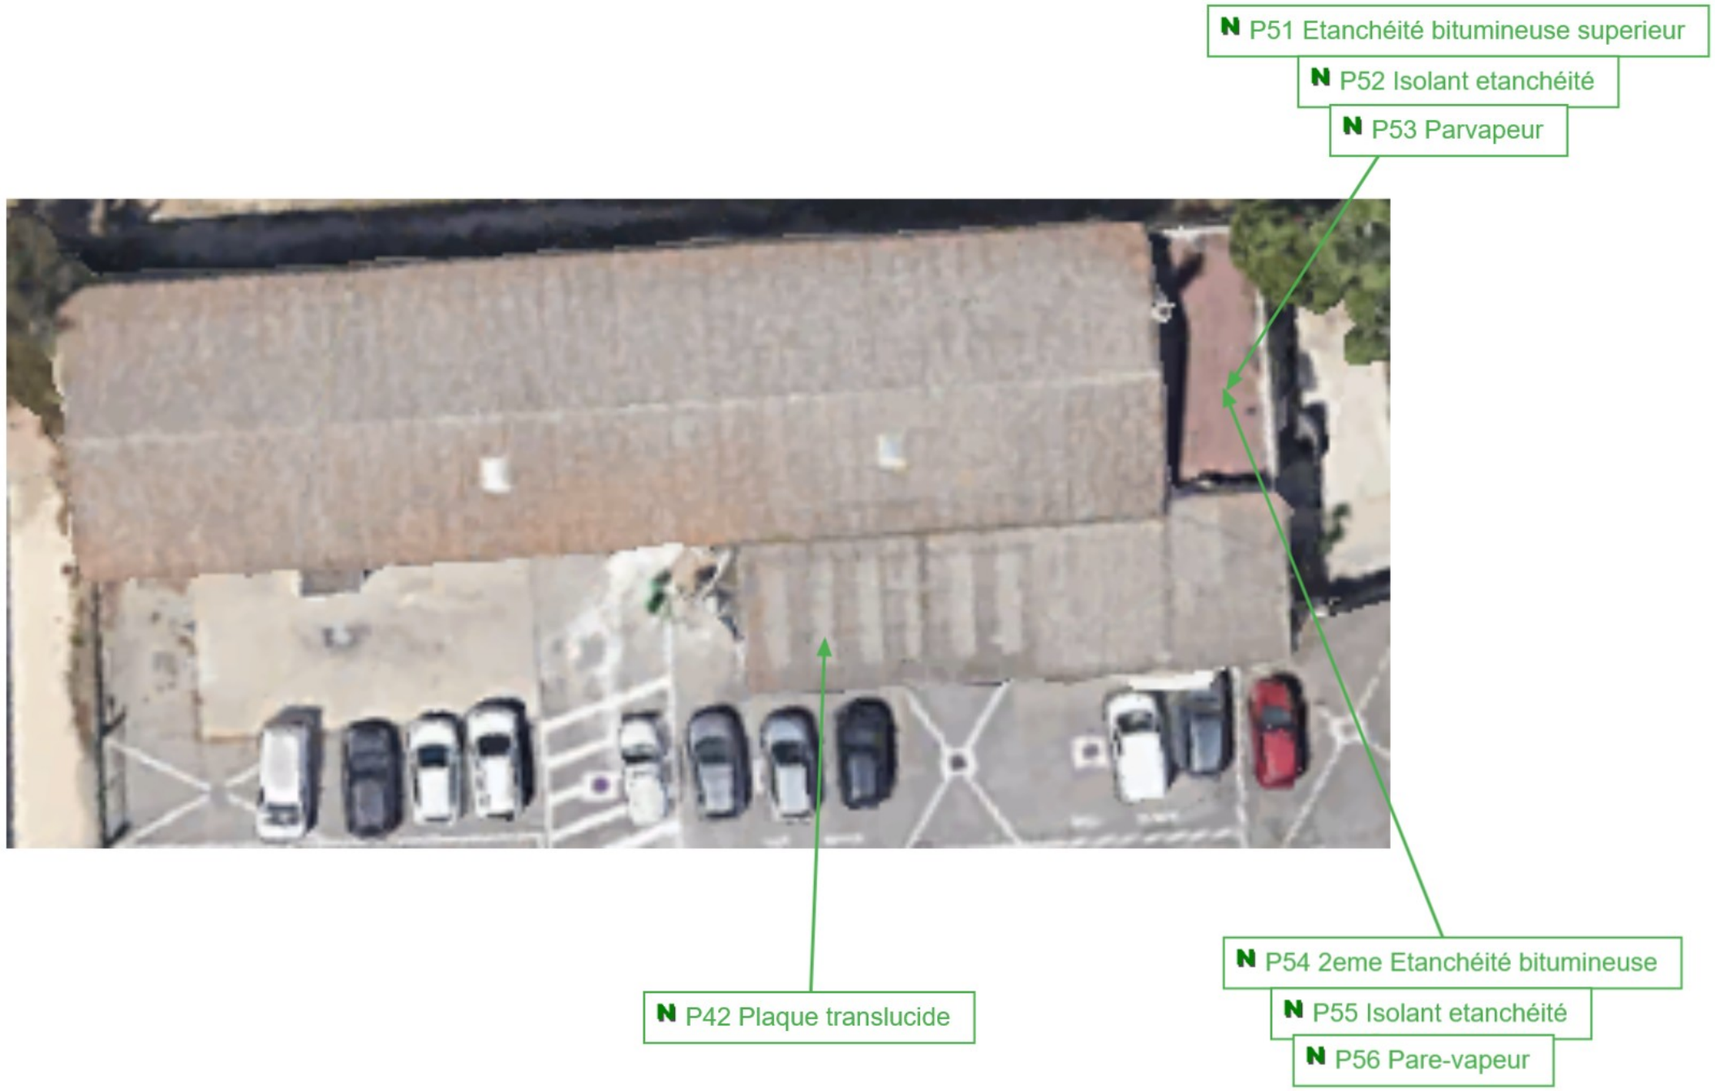



## Légende

| | |
|---|---|
| N | Prélèvement non amianté |

# Planche 7

| Planche de repérage usuel | | |
|---|---|---|
| Type: Plan | Croquis: 7/7 | Atelier de la Graviere |
| Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles | | |
| 16, Avenue Charles De Gaulle<br>84130 LE PONTET | | |

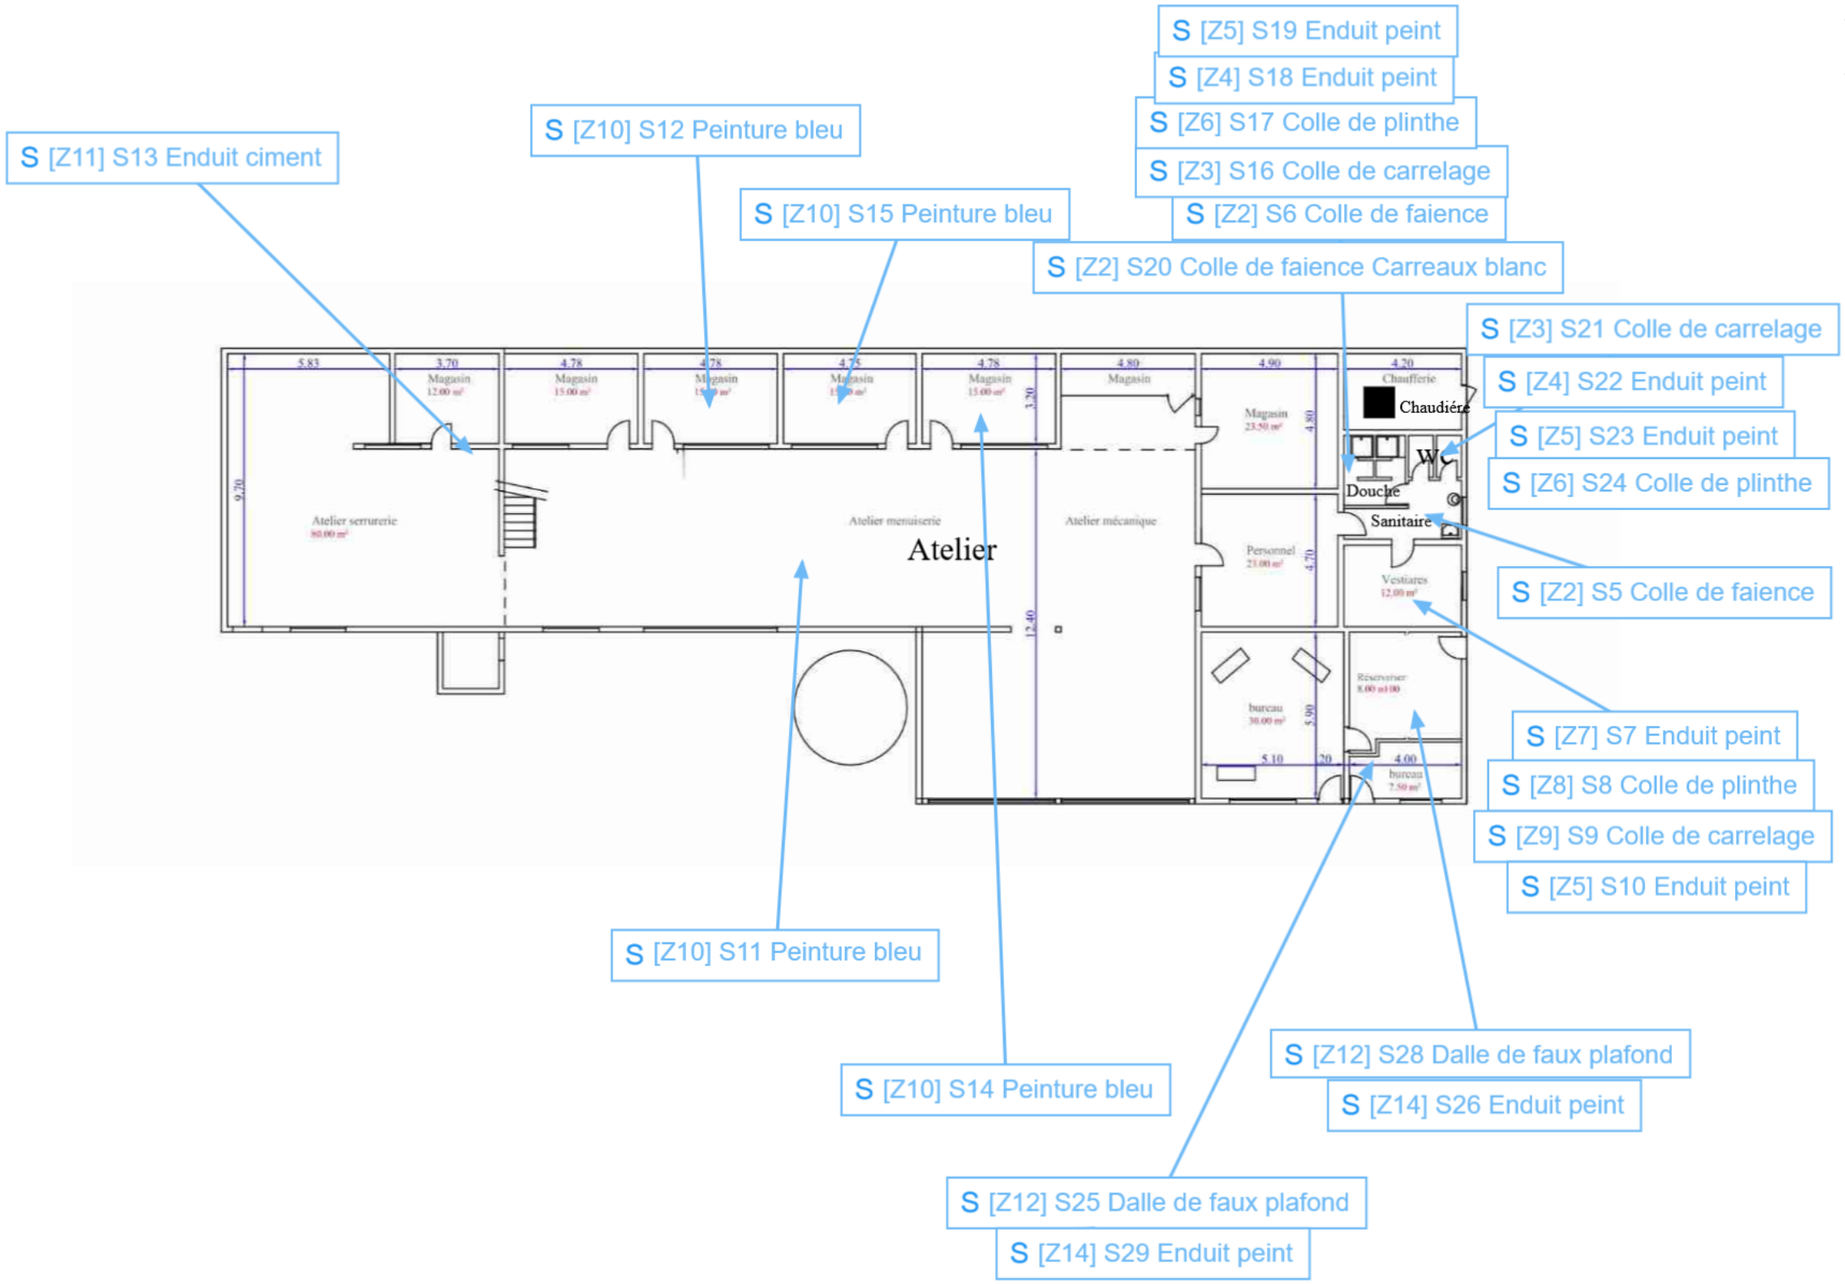


## Légende

S Sondage non amianté



ALPES CONTRÔLES
Construction & Exploitation

# ANNEXE - PHOTOS


## Légende

| | |
|---|---|
| a | Prélèvement Amianté |
| N | Prélèvement non amianté |
| P? | Prélèvement susceptible de contenir de l'amiante |

N
Chaufferie / Enduit ciment [ Prélèvement n°1]



N
Chaufferie / Enduit peint [ Prélèvement n°2]

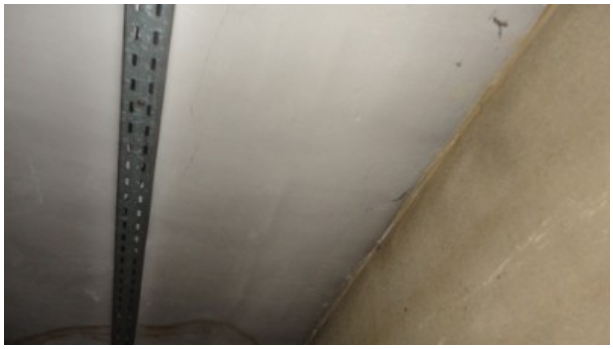

N
Chaufferie / Béton



N
Chaufferie / Peinture jaune [ Prélèvement n°9]



a
Chaufferie / Chaudiére / Joint bruleur [ Prélèvement n°3]



a
Chaufferie / Chaudiére / Joint Tresse [ Prélèvement n°4]



a
Chaufferie / Chaudiére / Joint de bride arriére [ Prélèvement n°5]



N
Chaufferie / Chaudiére / Rebouchage autour de conduit [ Prélèvement n°6]



N
Chaufferie / Chaudiére / Peinture rouge [ Prélèvement n°7]



N
Chaufferie / Chaudiére / Peinture noir [ Prélèvement n°8]



N
Chaufferie / Chaudiére / Isolant [ Prélèvement n°10]




N
Toitures / Toit terrasse / Etanchéité bitumineuse acrotère [ Prélèvement n°13]



N
Toitures / Toit terrasse / Etanchéité bitumineuse superieur [ Prélèvement n°51]



a
Toitures / Toit Est / Plaque en fibres-ciment [ Prélèvement n°12]

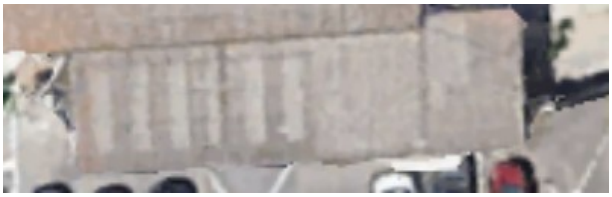

N
Toitures / Toit Est / Plaque translucide [ Prélèvement n°42]



N
Atelier / Atelier Serruerie / Peinture bleu [ Prélèvement n°17]



N
Atelier / Magasin Electrique / Enduit peint [ Prélèvement n°18]



N
Atelier / Magasin Electrique / Colle de carrelage [ Prélèvement n°19]



N
Atelier / Magasin Electrique / Colle de plinthe [ Prélèvement n°20]



N
Atelier / Magasin Plomberie / Mastic vitrage porte [ Prélèvement n°22]



N
Atelier / Mezzanine / Calicot [ Prélèvement n°26]



N
Atelier / Mezzanine / Scellement de fenêtre [ Prélèvement n°41]



a
Toitures / Toit Ouest / Plaque en fibres-ciment [ Prélèvement n°28]



N
Atelier / Personnel / Mastic fenêtre acier [ Prélèvement n°32]




N
Atelier / Sanitaire / Mastic fenêtre bois [ Prélèvement n°39]




N
Atelier / Sanitaire / Isolant doublage mur nord [ Prélèvement n°40]




a
Atelier / Douche / Colle de faience Carreaux jaune [ Prélèvement n°36]

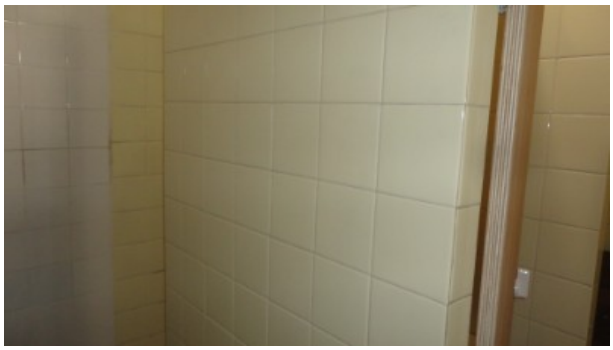

N
Atelier / Atelier / Mastic fenêtre métal [ Prélèvement n°14]

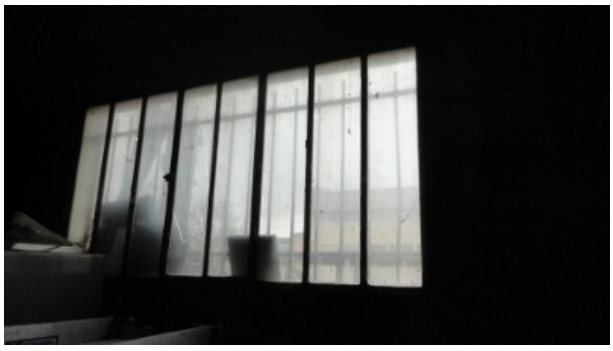

N
Atelier / Atelier / Peinture rouge [ Prélèvement n°15]

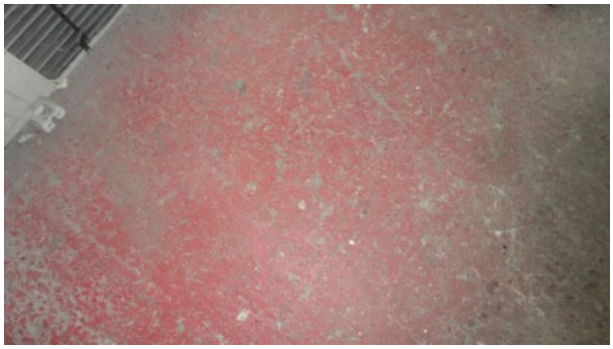

N
Atelier / Atelier / Enduit ciment [ Prélèvement n°16]



N
Atelier / Atelier / Dalle de faux plafond [ Prélèvement n°23]



N
Atelier / Atelier / Peinture poteaux et poutres Nord [ Prélèvement n°43]



a
Atelier / Magasin Plomberie / Mastic fenêtre [ Prélèvement n°21]




N
Atelier / wc / Colle de faience [ Prélèvement n°33]



N
Atelier / Sanitaire / Colle de carrelage [ Prélèvement n°38]



N
Atelier / Sanitaire / Enduit peint [ Prélèvement n°34]



N
Atelier / Sanitaire / Enduit peint [ Prélèvement n°35]



N
Atelier / Sanitaire / Colle de plinthe [ Prélèvement n°37]




N
Atelier / Personnel / Enduit peint [ Prélèvement n°30]



N
Atelier / Personnel / Colle de plinthe [ Prélèvement n°29]



N
Atelier / Personnel / Colle de carrelage [ Prélèvement n°31]

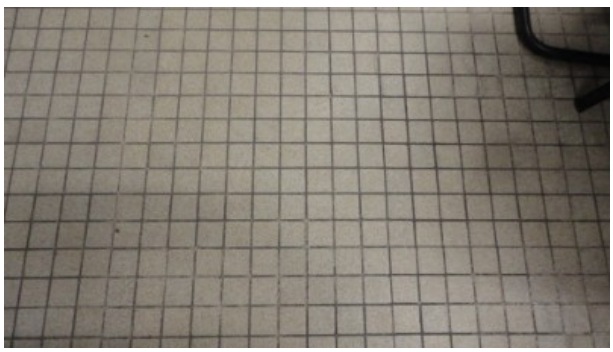


N
Atelier / Magasin / Peinture bleu [ Prélèvement n°27]




N
Atelier / Magasin Maconnerie / Enduit ciment [ Prélèvement n°25]



N
Bureau 1 / Dalle de faux plafond

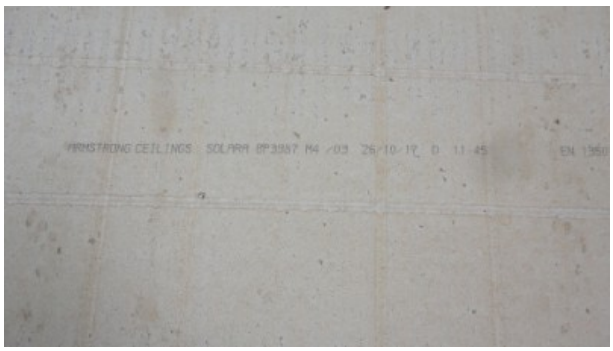

a
Atelier / Atelier / Mastic imposte portail [ Prélèvement n°24]

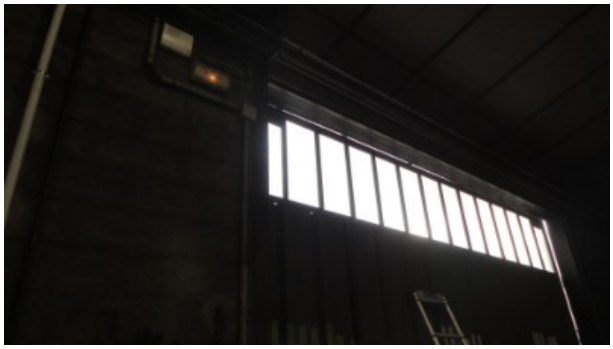

# ANNEXE - PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES

Ci-joint en fin de rapport:

- Le procès verbal d'analyses du lot de prélèvements 1

- Le procès verbal d'analyses du lot de prélèvements 2

- Le procès verbal d'analyses du lot de prélèvements 3

# ANNEXE - ESTIMATION DE LA QUANTIFICATION AMIANTE

Notes relatives à l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

# 1. RAPPEL DE L'ARTICLE 11

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

# 2. DECHETS DANGEREUX

### Les déchets contaminés par l'amiante

### Responsabilité du propriétaire

Lors de travaux de désamiantage, la personne pour laquelle les travaux sont effectués (c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires) a la responsabilité de la bonne élimination des déchets produits, conformément aux dispositions du code de l'environnement.

Les déchets du chantier (équipements de protection des travailleurs...) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

### Elimination des différents déchets

Les déchets contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, les clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés, soit en centres de stockage de déchets inertes, pourvus, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante.

Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, les calorifugeages et les cartons d'amiante), les matériaux dégradés et les déchets issus du chantier (équipements de protection, déchets de matériels ou issus du nettoyage...) doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

| Composant / Partie de composant | Quantité |
|---|---|
| 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités | |
| Plaques ondulées et planes | |
| Plaque en fibres-ciment | 650 m2 |
| 2 - Parois verticales extérieures et Façades | |
| Façades lourdes y compris poteaux | |
| Enduit projeté Ouest | 1 U |
| Menuiseries extérieures | |
| Mastic fenêtre | 5 U |
| Mastic imposte portail | 1 U |
| 3 - Parois verticales intérieures | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | |
| Colle de faience Carreaux jaune | 20 m2 |
| 8 - Équipements divers et accessoires | |
| Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes | |
| Joint bruleur | 1 U |
| Joint Tresse | 1 U |
| Joint de bride arriére | 4 U |

# ANNEXE - RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégrée dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;

- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;

- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants…) et les déchets issus du nettoyage (chiffon…) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante liés et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

- de la mairie ;

- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

# ANNEXE - ANCIENS RAPPORTS

| NUMERO DE REFERENCE du rapport de repérage | DATE DU RAPPORT | NOM DE LA SOCIETE et de l'opérateur de repérage | OBJET DU REPERAGE |
|---|---|---|---|
| Néant | | | |

# ANNEXE - COPIE DU CERTIFICAT DE COMPÉTENCE DE L'INTERVENANT

## Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

Certificat diagnostiqueur immobilier numérique

**N° CPDI0070 Version 008**

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

***Monsieur BAPTUT Olivier***

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|---|---|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention (1)<br>Date d'effet : 16/09/2022 - Date d'expiration : 15/09/2029 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention (1)<br>Date d'effet : 16/09/2022 - Date d'expiration : 15/09/2029 |
| Termites | Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1)<br>Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev23

# ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE

euromaf
Assurance des Ingénieurs et Architectes européens

**MERCI DE RAPPELER**
**DANS TOUTE CORRESPONDANCE**
**VOTRE N° D'IDENTIFICATION :**
**7380137 / N / 101**

**SAS BUREAU ALPES CONTROLES**
BUREAU ETUDES TECHNIQUES
PAE LES GLAISINS
3 BIS IMPASSE DES PRAIRIES
74940 ANNECY LE VIEUX

A Paris le 31 décembre 2025

Monsieur,

Conformément à nos échanges, nous vous confirmons que l'ensemble des missions DIM listées ci-dessous sont assurées au titre du contrat d'assurance des responsabilités professionnelles n°7006693/S :

# REPÉRAGE AMIANTE AVANT DÉMOLITION
# REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (RAT)
# AMIANTE ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S) PRÉLEVÉS
# REPÉRAGE AMIANTE AVANT-VENTE
# AMIANTE CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX
# REPÉRAGE AMIANTE DTA (DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE)
# AMIANTE PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S)
# DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - LOCATION, VENTE, AFFICHAGE
# DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - CONSTRUCTION NEUVE
# CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AUX PLOMBS (C.R.E.P)
# PLOMB AVANT TRAVAUX OU DÉMOLITION
# ETAT PARASITAIRE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS ET NON BÂTIS, ET SUR LES OUVRAGES
# MISSION CARREZ
# MISSION ERP
# MISSION DIMELECT
# MISSION DIMGAZ
# AMIANTE PARTIES PRIVATIVES DAPP
# MISSION EXAMEN VISUEL DES SURFACES TRAITÉES APRÈS RETRAIT DES MATÉRIAUX ET PRODUITS
# MESURES EMPOUSSIÈREMENT AMIANTE
# REPÉRAGE AMIANTE ET HAP SUR LES ENROBÉS
# DIAGNOSTIC PEMD - PRODUITS EQUIPEMENTS MATÉRIAUX DÉCHETS
# MISSION ETAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES
# REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS, STRUCTURES OU EQUIVALENTS CONCOURANT A LA REALISATION OU A LA MISE EN OEUVRE D'UNE ACTIVITE
# RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION SUR LES INSTALLATIONS, STRUCTURES OU EQUIVALENTS CONCOURANT A LA REALISATION OU A LA MISE EN OEUVRE D'UNE ACTIVITE
# AMIANTE SUR ENROBE SANS HAP SUR LES ENROBES
# PRELEVEMENT DE FIBRES CERAMIQUE REFRACTAIRES OU AUTRES FIBRES MINERALES ARTIFICIELLES
# RECOLEMENT PEMD - PRODUITS EQUIPEMENTS MATERIAUX DECHETS
# CONTROLE APRES TRAVAUX EN PRESENCE DE PLOMB
# SURFACE HABITABLE DITE "LOI BOUTIN"
# REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS LES OUVRAGES DE GENIE CIVIL

Restant à votre écoute au besoin,

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Aline LUISIN

**www.euromaf.fr** | 189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17 | Tél : 33 (0)1 53 70 30 00
*Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme au capital de 33 750 000 €*
R.C.S Paris B 429 599 509

eurofins

**Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS**

**BUREAU ALPES CONTROLES**
**Monsieur Olivier BAPTUT**
10 Avenue de la Croix Rouge
84000 AVIGNON

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-014856-01 | Date d'émission de rapport : 30/03/2026 14:32 | Page1/12
Dossier N° : 26Y008923 | Date de réception : 26/03/2026 | Date d'analyse : 27/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001 | P001 - 1774430515522OTT - Chaufferie Enduit ciment Paroi intérieure | Matériau semi-dur de type enduit (beige) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 002 | P002 - 1774430521855OTT - Chaufferie Enduit peint Plafond | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 003 | P003 - 1774430885959OTT - Chaufferie / Chaudiére Joint bruleur | Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (gris) | **MOLP** * / P4WM | 2 / 2 * | - * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 004 | P004 - 1774430900119OTT - Chaufferie / Chaudiére Joint Tresse Equipements techniques | Matériau de type tresse de fibres (blanc) | **MOLP** * / P4WM | 2 / 2 * | - * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-014856-01 Date d'émission de rapport : 30/03/2026 14:32 
Dossier N° : 26Y008923 Date de réception : 26/03/2026 Date d'analyse : 27/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 005 | P005 - 1774430906896OTT - Chaufferie / Chaudiére Joint de bride arriére Equipements techniques | Matériau souple de type joint (fibreux) (beige) | **MOLP** * / P4WM | 2 / 2 * | - * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 006 | P006 - 1774431054324OTT - Chaufferie / Chaudiére Rebouchage autour de conduit Plafond | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 007 | P007 - 1774431065206OTT - Chaufferie / Chaudiére Peinture rouge | Matériau de type peinture (rouge) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 008 | P008 - 1774431090521OTT - Chaufferie / Chaudiére Peinture noir | Matériau de type peinture (noir) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 009 | P009 - 1774431130363OTT - Chaufferie Peinture jaune | Matériau de type peinture (jaune) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-014856-01 Date d'émission de rapport : 30/03/2026 14:32 
Dossier N° : 26Y008923 Date de réception : 26/03/2026 Date d'analyse : 27/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 010 | P010 - 1774431158964OTT - Chaufferie / Chaudiére Isolant | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | **MOLP** * / P4WM | 2 / 2 * | - * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 011 | P011 - 1774432767565OTT - Façade Enduit projeté Nord Paroi extérieure | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 012 | P012 - 1774432856920OTT - Toiture / Toit Est Plaque en fibres-ciment Toiture | Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) | **MOLP** * / P4WM | 2 / 2 * | - * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 013 | P013 - 1774433045706OTT - Toiture / Toit terrasse Etanchéité bitumineuse acrotère Toiture | Matériau de type aluminium (gris) (brillant) ; matériau souple bitumineux (noir) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 014 | P014 - 1774433104214OTT - Hangar / Atelier Mastic fenêtre métal Paroi extérieure | Matériau semi-dur de type mastic (beige) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 015 | P015 - 1774433184404OTT - Hangar / Atelier Peinture rouge Plancher | Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-014856-01 Date d'émission de rapport : 30/03/2026 14:32 
Dossier N° : 26Y008923 Date de réception : 26/03/2026 Date d'analyse : 27/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 016 | P016 - 1774433199855OTT - Hangar / Atelier Enduit ciment Paroi intérieure | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 017 | P017 - 1774433623604OTT - Hangar / Atelier Serruerie Peinture bleu | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 018 | P018 - 1774433793784OTT - Hangar / Magasin Electrique Enduit peint Paroi intérieure | Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 019 | P019 - 1774433814892OTT - Hangar / Magasin Electrique Colle de carrelage Plancher | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| | | Matériau dur de type joint ciment (gris) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-014856-01 Date d'émission de rapport : 30/03/2026 14:32 
Dossier N° : 26Y008923 Date de réception : 26/03/2026 Date d'analyse : 27/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 020 | P020 - 1774433829740OTT - Hangar / Magasin Electrique Colle de plinthe Paroi intérieure | Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 021 | P021 - 1774434381831OTT - Hangar / Magasin Plomberie Mastic fenêtre Paroi extérieure | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 022 | P022 - 1774434419317OTT - Hangar / Magasin Plomberie Mastic vitrage porte Paroi intérieure | Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 023 | P023 - 1774444356563OTT - Hangar / Atelier Dalle de faux plafond Plafond | Matériau de type aluminium (gris) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle (transparent) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| | | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | **MOLP** * / P4WM | 2 / 2 * | - * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-014856-01 Date d'émission de rapport : 30/03/2026 14:32 Page6/12
Dossier N° : 26Y008923 Date de réception : 26/03/2026 Date d'analyse : 27/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 024 | P024 - 1774444452323OTT - Hangar / Atelier Mastic imposte portail Paroi extérieure | Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 025 | P025 - 1774444532538OTT - Hangar / Magasin Maconnerie Enduit ciment Paroi intérieure | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 026 | P026 - 1774444764162OTT - Hangar / Mezzanine Calicot Paroi intérieure | Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (marron) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | **MOLP** * / P4WM | 2 / 2 * | - * | Fibres d'amiante non détectées * |
| | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 027 | P027 - 1774444961120OTT - Hangar / Magasin Peinture bleu | | | | | |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-014856-01 Date d'émission de rapport : 30/03/2026 14:32 
Dossier N° : 26Y008923 Date de réception : 26/03/2026 Date d'analyse : 27/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 028 | P028 - 1774444973684OTT - Toiture / Toit Ouest Plaque en fibres-ciment Toiture | Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) | **MOLP** * / P4WM | 4 / 4 * | - * | Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) * |
| 029 | P029 - 1774445091863OTT - Hangar / Personnel Colle de plinthe Paroi intérieure | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 030 | P030 - 1774445106037OTT - Hangar / Personnel Enduit peint Paroi intérieure | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 031 | P031 - 1774445124334OTT - Hangar / Personnel Colle de carrelage Plancher | Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-014856-01 Date d'émission de rapport : 30/03/2026 14:32 
Dossier N° : 26Y008923 Date de réception : 26/03/2026 Date d'analyse : 27/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 032 | P032 - 1774445153254OTT - Hangar / Personnel Mastic fenêtre acier Paroi extérieure | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 033 | P033 - 1774445206303OTT - Hangar / Sanitaire / wc Colle de faience Paroi intérieure | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| | | Matériau souple de type joint (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 034 | P034 - 1774445293472OTT - Hangar / Sanitaire Enduit peint Paroi intérieure | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 035 | P035 - 1774445378597OTT - Hangar / Sanitaire Enduit peint Plafond | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-014856-01 Date d'émission de rapport : 30/03/2026 14:32 
Dossier N° : 26Y008923 Date de réception : 26/03/2026 Date d'analyse : 27/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 036 | P036 - 1774445433911OTT - Hangar / Sanitaire / Douche Colle de carrelage Plancher | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type colle (gris) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 037 | P037 - 1774445481081OTT - Hangar / Sanitaire Colle de plinthe Paroi intérieure | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 038 | P038 - 1774445503634OTT - Hangar / Sanitaire Colle de carrelage Plancher | Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 039 | P039 - 1774445548942OTT - Hangar / Sanitaire Mastic fenêtre bois Paroi extérieure | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 040 | P040 - 1774445614976OTT - Hangar / Sanitaire Isolant doublage mur nord | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-014856-01 Date d'émission de rapport : 30/03/2026 14:32 
Dossier N° : 26Y008923 Date de réception : 26/03/2026 Date d'analyse : 27/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 041 | P041 - 1774445661080OTT - Hangar / Mezzanine Scellement de fenêtre | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| | | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 042 | P042 - 1774445730498OTT - Toiture / Toit Est Plaque translucide | Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (gris) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 043 | P043 - 1774445772158OTT - Hangar / Atelier Peinture poteau Nord | Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 044 | P044 - 1774445793982OTT - Hangar / Atelier Peinture poteau Sud | Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (marron) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-014856-01 Date d'émission de rapport : 30/03/2026 14:32 
Dossier N° : 26Y008923 Date de réception : 26/03/2026 Date d'analyse : 27/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 045 | P045 - 1774445903009OTT - Bureau 1 Enduit peint Paroi intérieure | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 046 | P046 - 1774445914211OTT - Bureau 1 Ragréage Plancher | Matériau semi-dur de type ragréage (gris) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 047 | P047 - 1774446049059OTT - Façade Enduit projeté Est bureau Paroi extérieure | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 048 | P048 - 1774446081730OTT - Façade Enduit projeté Est Hangar Paroi extérieure | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 049 | P049 - 1774446092454OTT - Façade Enduit projeté Ouest Paroi extérieure | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-014856-01 | Date d'émission de rapport : 30/03/2026 14:32 | Page12/12
Dossier N° : 26Y008923 | Date de réception : 26/03/2026 | Date d'analyse : 27/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 050 | P050 - 1774446111294OTT - Façade Enduit projeté Sud Paroi extérieure | Matériau semi-dur de type plâtre (beige) | **MET** * / THR6 | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), ), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Sylvain MALLET
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU ALPES CONTROLES
**Monsieur Olivier BAPTUT**
10 Avenue de la Croix Rouge
84000 AVIGNON

Notre référence : AR-26-SG-017797-01

**Numéro de dossier : 26Y010322**
**Référence de dossier : A14B2650**
**A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26Y010322-001 - Référence *P051 - 1775640323125OTT - Toiture / Toit terrasse Etanchéité bitumineuse superieur 00720260401802481*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26Y010322-002 - Référence *P052 - 1775640550047OTT - Toiture / Toit terrasse Isolant etanchéité Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26Y010322-003 - Référence *P053 - 1775640553906OTT - Toiture / Toit terrasse Parv-peur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26Y010322-004 - Référence *P054 - 1775640603202OTT - Toiture / Toit terrasse 2eme Etanchéité bitumineuse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26Y010322-005 - Référence *P055 - 1775640608494OTT - Toiture / Toit terrasse Isolant etanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26Y010322-006 - Référence *P056 - 1775640626883OTT - Toiture / Toit terrasse Pare-vapeur Toiture* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud Est SAS**
**Referent Sous Traitant**
2 Rue Chanoine Ploton
42000 Saint-Etienne

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-024805-01 | Date d'émission de rapport : 17/04/2026 12:43 | 
Référence laboratoire N° : 26EK023072 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y010322
Reçu au laboratoire le : 13/04/2026 | Date de réception :10/04/2026
Date d'analyse : 16/04/2026
Référence dossier Client:26Y010322 - A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001 | 26Y010322-001 - P051 - 1775640323125OTT - Toiture / Toit terrasse Etanchéité bitumineuse superieur 00720260401802481 | Matériau semi-dur (marron) ; matériau (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type mousse (beige) en traces | **MET** / FF2S | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002 | 26Y010322-002 - P052 - 1775640550047OTT - Toiture / Toit terrasse Isolant etanchéité Toiture | Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (jaune) | **MET** / FF2S | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 003 | 26Y010322-003 - P053 - 1775640553906OTT - Toiture / Toit terrasse Parv-peur | Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) | **MET** / FF2S | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 004 | 26Y010322-004 - P054 - 1775640603202OTT - Toiture / Toit terrasse 2eme Etanchéité bitumineuse | Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) | **MET** / FF2S | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-024805-01 | Date d'émission de rapport : 17/04/2026 12:43 | 
Référence laboratoire N° : 26EK023072 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y010322
Reçu au laboratoire le : 13/04/2026 | Date de réception :10/04/2026
Date d'analyse : 16/04/2026
Référence dossier Client:26Y010322 - A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 005 | 26Y010322-005 - P055 - 1775640608494OTT - Toiture / Toit terrasse Isolant etanchéité | Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) | **MET** / FF2S | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 006 (1) | 26Y010322-006 - P056 - 1775640626883OTT - Toiture / Toit terrasse Pare-vapeur Toiture | Matériau souple (transparent) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) en traces | **MET** / FF2S | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

*Observation(s) échantillon(s)*
(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

**Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

**MET** : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios


# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-024805-01 | Date d'émission de rapport : 17/04/2026 12:43 | 
Référence laboratoire N° : 26EK023072 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y010322
Reçu au laboratoire le : 13/04/2026 | Date de réception :10/04/2026
Date d'analyse : 16/04/2026
Référence dossier Client:26Y010322 - A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), ), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :

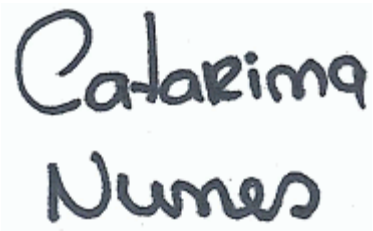

Catarina Nunes
Production Manager

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

eurofins

**Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS**

**BUREAU ALPES CONTROLES**
**Monsieur Olivier BAPTUT**
10 Avenue de la Croix Rouge
84000 AVIGNON

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-018486-01 | Date d'émission de rapport : 23/04/2026 6:18 | Page1/2
Dossier N° : 26Y011380 | Date de réception : 21/04/2026 | Date d'analyse : 21/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001 | P057 - 1776666604133OTT - Façade Enduit projeté Paroi extérieure | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * / YS5D | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 002 | P058 - 1776666610813OTT - Façade Enduit projeté Paroi extérieure | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * / YS5D | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

**Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-018486-01 | Date d'émission de rapport : 23/04/2026 6:18 | Page2/2
Dossier N° : 26Y011380 | Date de réception : 21/04/2026 | Date d'analyse : 21/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD CENTRE TECHNIQUE PRELEVEMENTS HOMOGENES

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), ), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Céline PONCELET
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

ALPES CONTRÔLES
Construction & Exploitation
alpes-controles.fr

**Agence Diagnostic Immobilier Méditerranée**
Hôtel d'entreprise Croix Rouge
10 avenue de la croix rouge
84000 AVIGNON
Tel 04 26 52 63 42
dim.mediterranee@alpes-controles.fr

DIM R401/Version 3.1

Références : A14B2650/004-1/GARAGE VILLA/AMI_DEM/OTT
Date d'édition : 22/04/2026
Contrat N° : A14-B-2026-00A1/0

# RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION D'UN IMMEUBLE BATI

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante (voir conclusions).

## DESIGNATION DU BATIMENT

Dénomination du bâtiment : GARAGE VILLA
Fonction principale du bâtiment : Garage
Date du Permis de Construire : non communiqué

Adresse :
16, Avenue Charles De Gaulle
84130 LE PONTET

Propriété de :
COMMUNE DU PONTET Garage
Type du bâtiment : Autres



## CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Date et Lieu d'établissement du rapport :
**22/04/2026 à AVIGNON**

Le diagnostiqueur
Olivier BAPTUT

Organisme : **BUREAU ALPES CONTROLES**
N° SIREN/SIRET : **351 812 698/00667**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
I.CERT
Rue de la Terre Victoria
Parc EDONIA - Bâtiment G
35760 Saint-Grégoire

Nom du diagnostiqueur : **BAPTUT Olivier**
N° de certification : **N° CPDI0070 Version 008**
Date d'obtention : **16/09/2022**

Ce rapport ne doit être reproduit qu'intégralement.
L'obligation est faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

**Diffusion :**
**Monsieur ARU Laurent** laurent.aru@mairie-lepontet.fr

# SOMMAIRE

A. INFORMATIONS GENERALES....3
B. CONCLUSION....4
C. DESCRIPTION DE LA MISSION....6
ANNEXE - CROQUIS....8
ANNEXE - PHOTOS....9
ANNEXE - PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES....11
ANNEXE - COPIE DU CERTIFICAT DE COMPÉTENCE DE L'INTERVENANT....12
ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE....13

# A. INFORMATIONS GENERALES

## A.1. DESIGNATION DU BATIMENT

Dénomination du bâtiment : GARAGE VILLA
Fonction principale du bâtiment : Garage
Date du Permis de Construire : non communiqué

Adresse :
16, Avenue Charles De Gaulle
84130 LE PONTET

Propriété de :
COMMUNE DU PONTET

## A.2. DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :
Nom : COMMUNE DU PONTET

Adresse :
RUE DE L HOTEL DE VILLE
84130 LE PONTET

Qualité : Propriétaire

Documents remis : Néant

Moyens mis à disposition : Néant

Le programme de repérage a été défini et validé par le donneur d'ordre via l'offre de contrat.

## A.3. EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : A14B2650/004-1/GARAGE VILLA/AMI_DEM/OTT

Date d'émission du rapport : 22/04/2026
Le repérage a été réalisé le : 10/03/2026

Correspondant : Monsieur Le Maire

Date de commande : 24/03/2026

Laboratoire d'Analyses :
EUROFINS - ASCAL
2 rue Chanoine Ploton
CS 40265
42016 SAINT ETIENNE
Accréditation N° 1- 1591

## A.4. REFERENCE REGLEMENTAIRE

- Art. R1334-14, R1334-19, R1334-22, et R1334-24 du Code de la Santé Publique
- Décret 2011-629 du 3 juin 2011
- Arrêté du 26 juin 2013
- Arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020
- Bases du programme de repérage : annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017
- Annexe 13.9 du code de la santé publique
- Norme NF X46-020 du 05/08/2017

# B. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

## REMARQUES

Réserves sur :

- Réseaux enterrés,
- Réseaux emmurés,

## PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition

## LISTE DES MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

| Zone | Local | Element | Matériau | Justificatif |
|---|---|---|---|---|
| Aucun matériau amianté repéré | | | | |

## ZONE PRÉSENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE (ZPSO)

| N° ZPSO | Élément témoin | Ouvrage de référence | Sondages et prélèvements complémentaires (1) | Etendue de la localisation | ZPSO contenant de l'amiante |
|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | P1: Enduit Poteau | Façades lourdes y compris poteaux | | Coursive<br>Toiture | Absence d'amiante |
| Z2 | P8: Enduit peint | Murs et cloisons maçonnés | Sondage(s) : S1, S4, S2, S5, S3 | Piece 3<br>Piece 1<br>Piece 2 | Absence d'amiante |
| Z3 | P9: Mastic sur fenêtre | Menuiseries extérieures | Sondage(s) : S6 | Piece 4<br>Piece 3 | Absence d'amiante |
| Z4 | P11: Moquette | Revetements de sols | Sondage(s) : S7 | Piece 4<br>Piece 3 | Absence d'amiante |

*(1) La norme demande de doubler au minimum les prélèvements sur certains MPSCA.*
*(*) Localisation des éléments de la zpso.*

## LISTE DES MATÉRIAUX NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRÈS ANALYSES

| Zone | Local | Element | Matériau | N° prélèvement |
|---|---|---|---|---|
| | Toiture | Étanchéité de toiture terrasse | Etanchéité bitumineuse | 4 |
| | Toiture | Étanchéité de toiture terrasse | Relevé Etanchéité | 5 |
| | Garage | Plafonds | Enduit peint | 10 |
| | Coursive | Façades lourdes y compris poteaux | Enduit Poteau | 1 |
| | Façade | Façades lourdes y compris poteaux | Enduit projeté Sud | 2 |
| | Façade | Façades lourdes y compris poteaux | Enduit projeté Nord | 3 |

| Zone | Local | Element | Matériau | N° prélèvement |
|---|---|---|---|---|
| | Piece 3 | Murs et cloisons maçonnés | Enduit peint | 8 |
| | Piece 4 | Murs et cloisons maçonnés | Enduit peint | 6 |
| | Piece 4 | Plafonds | Enduit peint | 7 |
| | Piece 4 | Menuiseries extérieures | Mastic sur fenêtre | 9 |
| | Piece 4 | Revetements de sols | Moquette | 11 |
| | Piece 5 | Revetements de sols | Ragréage | 12 |
| | Piece 5 | Murs et cloisons maçonnés | Enduit peint | 13 |

## LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS/MOYENS D'ACCÈS À METTRE EN OEUVRE PAR LE DONNEUR D'ORDRE

| Nom | Justification | Moyens d'accès à prévoir |
|---|---|---|
| Sans Objet | | |

## INVESTIGATIONS APPROFONDIES DEVANT ÊTRE RÉALISÉES PAR LE DONNEUR D'ORDRE

| Nom | Justification | Moyens à mettre en oeuvre par le donneur d'ordre |
|---|---|---|
| Sans Objet | | |

## LISTE DES LOCAUX VISITÉS

| Nom |
|---|
| Toiture |
| Garage |
| Coursive |
| Façade |
| Piece 1 |
| Piece 2 |
| Piece 3 |
| Piece 4 |
| Piece 5 |

# C. DESCRIPTION DE LA MISSION

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants:

| Composants de la construction | Partie des composants à sonder | Localisation | Prélèvement | | Présence d'amiante | | Justificatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oui | Non | Oui | Non | |
| **1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités** | | | | | | | |
| Étanchéité de toiture terrasse | Etanchéité bitumineuse | /Toiture/Etanchéité bitumineuse | X | | | X | par analyse du prélèvement n°4 |
| | | /Toiture/ Relevé Etanchéité | X | | | X | par analyse du prélèvement n°5 |
| **2 - Parois verticales extérieures et Façades** | | | | | | | |
| Façades lourdes y compris poteaux | Enduit projeté | /Façade/Enduit projeté Sud | X | | | X | par analyse du prélèvement n°2 |
| | | /Façade/Enduit projeté Nord | X | | | X | par analyse du prélèvement n°3 |
| | Autre | /Toiture/Enduit acrotére | | X | | X | idem par analyse du prélèvement n°1 |
| | | /Coursive/Enduit Poteau | X | | | X | par analyse du prélèvement n°1 |
| Menuiseries extérieures | Mastic | /Piece 3/Mastic sur fenêtre | | X | | X | Sondage n°6 idem par analyse du prélèvement n°9 |
| | | /Piece 4/Mastic sur fenêtre | X | | | X | par analyse du prélèvement n°9 |
| **3 - Parois verticales intérieures** | | | | | | | |
| Murs et cloisons maçonnés | Enduit peint | /Piece 4/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°6 |
| | | /Piece 5/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°13 |
| | | /Piece 1/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°1 idem par analyse du prélèvement n°8 |
| | | /Piece 1/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°4 idem par analyse du prélèvement n°8 |
| | | /Piece 2/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°2 idem par analyse du prélèvement n°8 |
| | | /Piece 2/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°5 idem par analyse du prélèvement n°8 |
| | | /Piece 3/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°8 |
| | | /Piece 3/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°3 idem par analyse du prélèvement n°8 |
| **4 - Plafonds et faux-plafonds** | | | | | | | |


| Composants de la construction | Partie des composants à sonder | Localisation | Prélèvement | | Présence d'amiante | | Justificatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oui | Non | Oui | Non | |
| Plafonds | Enduit peint | /Garage/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°10 |
| | | /Piece 4/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°7 |

**5 - Planchers et planchers techniques**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revetements de sols | Béton | /Garage/Béton | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Béton) |
| | | /Piece 1/Béton | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Béton) |
| | | /Piece 2/Béton | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Béton) |
| | Moquette | /Piece 3/Moquette | | X | | X | Sondage n°7 idem par analyse du prélèvement n°11 |
| | | /Piece 4/Moquette | X | | | X | par analyse du prélèvement n°11 |
| | Ragréage | /Piece 5/Ragréage | X | | | X | par analyse du prélèvement n°12 |

## Planche 1

| | | |
|---|---|---|
| Planche de repérage usuel | | |
| Type: Plan | Croquis: 1/1 | Garage Villa |
| Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles | | |
| 16, Avenue Charles De Gaulle<br>84130 LE PONTET | | |

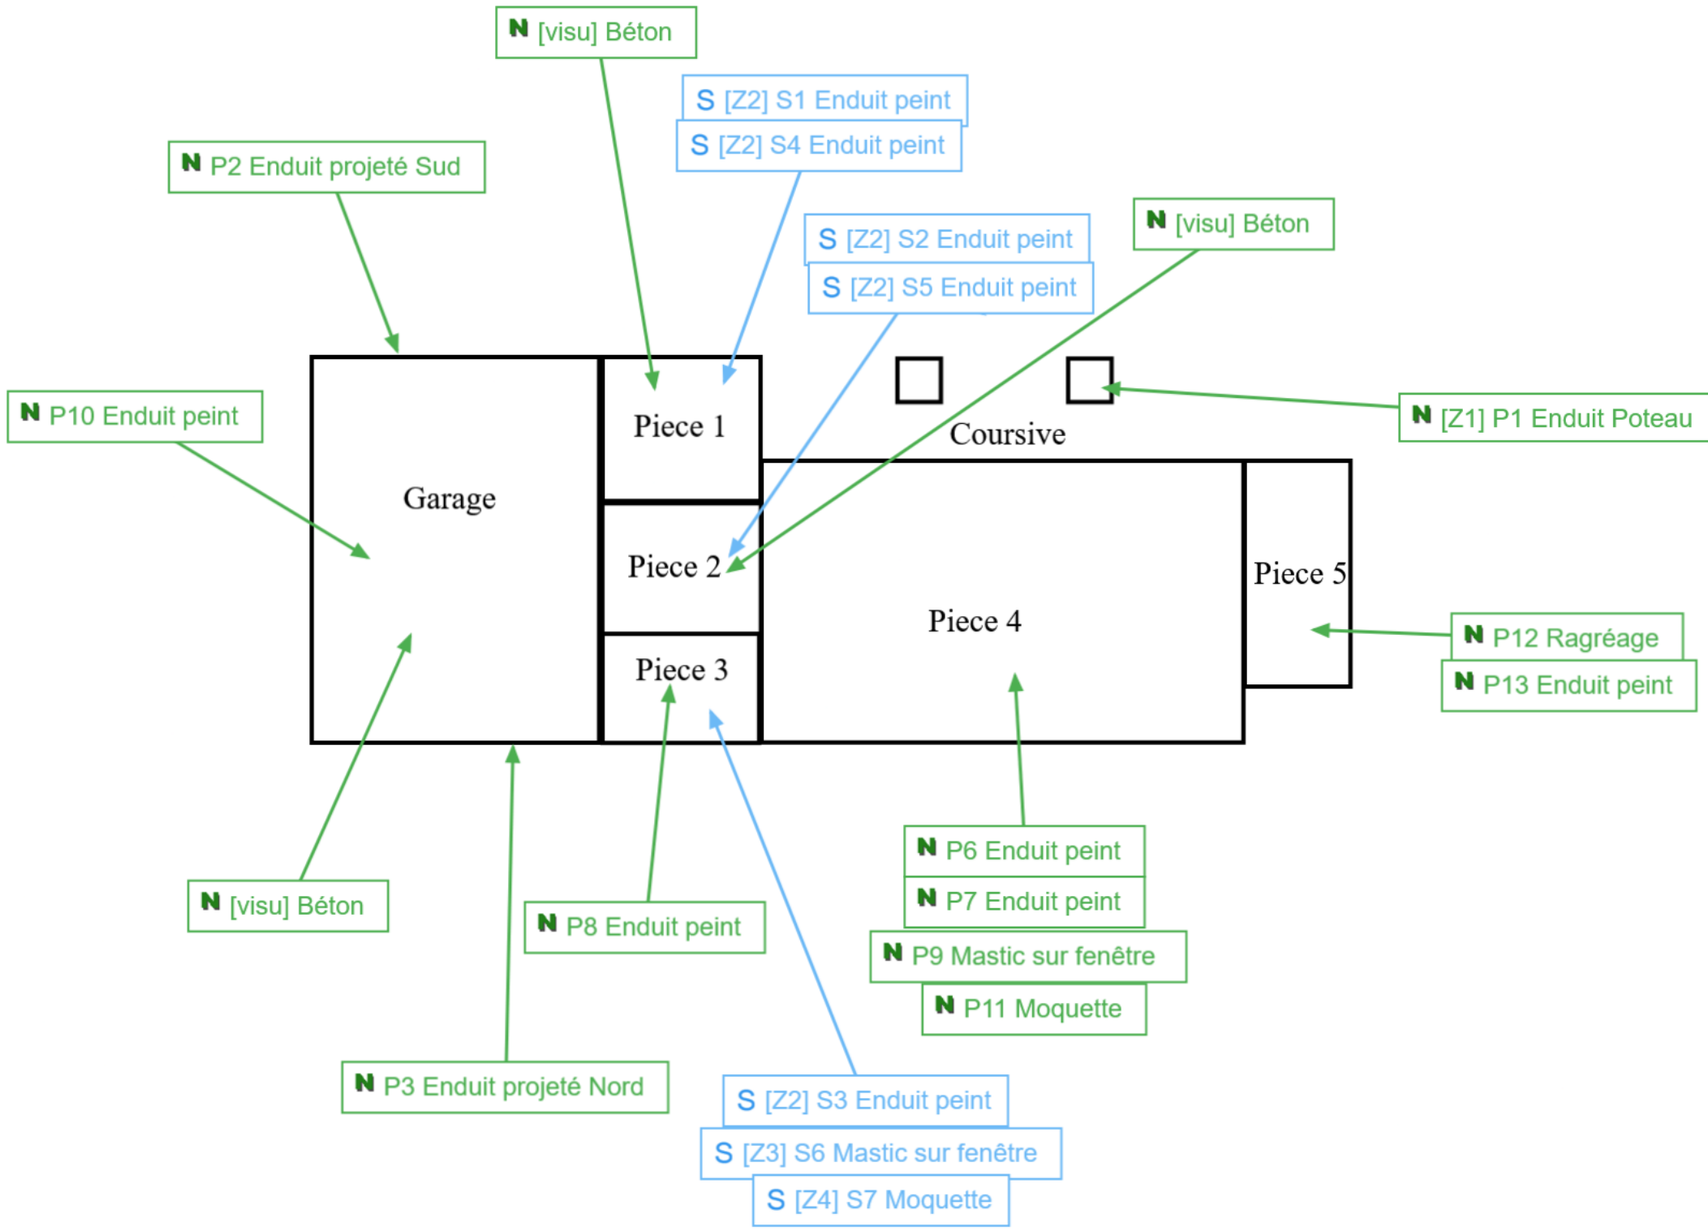


## Légende

| | |
|---|---|
| N | Prélèvement non amianté |
| S | Sondage non amianté |

# ANNEXE - PHOTOS

## Légende

| | |
|---|---|
| a | Prélèvement Amianté |
| N | Prélèvement non amianté |
| P? | Prélèvement susceptible de contenir de l'amiante |

N
Toiture / Etanchéité bitumineuse [ Prélèvement n°4]



N
Toiture / Relevé Etanchéité [ Prélèvement n°5]



N
Piece 4 / Enduit peint [ Prélèvement n°6]



N
Piece 4 / Enduit peint [ Prélèvement n°7]



N
Toiture / Enduit acrotére [ Idem Prélèvement n°1 ]




N
Coursive / Enduit Poteau [ Prélèvement n°1]



N
Piece 3 / Enduit peint [ Prélèvement n°8]



N
Piece 4 / Mastic sur fenêtre [ Prélèvement n°9]

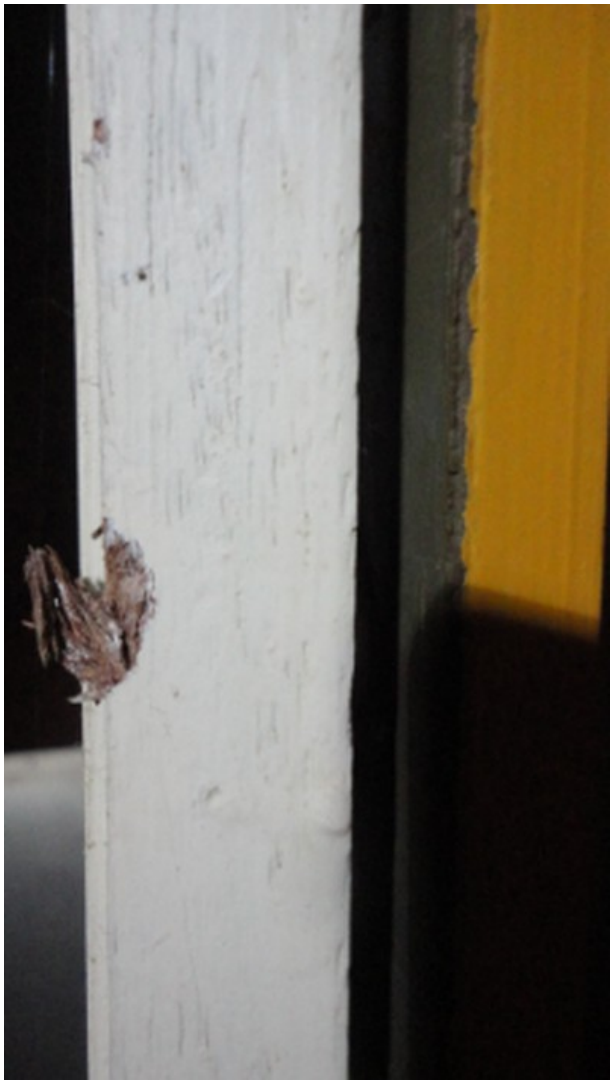

N
Piece 4 / Moquette [ Prélèvement n°11]



# ANNEXE - PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES

Ci-joint en fin de rapport:

- Le procès verbal d'analyses du lot de prélèvements 1

# ANNEXE - COPIE DU CERTIFICAT DE COMPÉTENCE DE L'INTERVENANT

## Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

Certificat diagnostiqueur immobilier numérique

**N° CPDI0070 Version 008**

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

***Monsieur BAPTUT Olivier***

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|---|---|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention (1)<br>Date d'effet : 16/09/2022 - Date d'expiration : 15/09/2029 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention (1)<br>Date d'effet : 16/09/2022 - Date d'expiration : 15/09/2029 |
| Termites | Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1)<br>Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev23

# ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE

euromaf
Assurance des Ingénieurs et Architectes européens

**MERCI DE RAPPELER**
**DANS TOUTE CORRESPONDANCE**
**VOTRE N° D'IDENTIFICATION :**
**7380137 / N / 101**

**SAS BUREAU ALPES CONTROLES**
BUREAU ETUDES TECHNIQUES
PAE LES GLAISINS
3 BIS IMPASSE DES PRAIRIES
74940 ANNECY LE VIEUX

A Paris le 31 décembre 2025

Monsieur,

Conformément à nos échanges, nous vous confirmons que l'ensemble des missions DIM listées ci-dessous sont assurées au titre du contrat d'assurance des responsabilités professionnelles n°7006693/S :

# REPÉRAGE AMIANTE AVANT DÉMOLITION
# REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (RAT)
# AMIANTE ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S) PRÉLEVÉS
# REPÉRAGE AMIANTE AVANT-VENTE
# AMIANTE CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX
# REPÉRAGE AMIANTE DTA (DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE)
# AMIANTE PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S)
# DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - LOCATION, VENTE, AFFICHAGE
# DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - CONSTRUCTION NEUVE
# CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AUX PLOMBS (C.R.E.P)
# PLOMB AVANT TRAVAUX OU DÉMOLITION
# ETAT PARASITAIRE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS ET NON BÂTIS, ET SUR LES OUVRAGES
# MISSION CARREZ
# MISSION ERP
# MISSION DIMELECT
# MISSION DIMGAZ
# AMIANTE PARTIES PRIVATIVES DAPP
# MISSION EXAMEN VISUEL DES SURFACES TRAITÉES APRÈS RETRAIT DES MATÉRIAUX ET PRODUITS
# MESURES EMPOUSSIÈREMENT AMIANTE
# REPÉRAGE AMIANTE ET HAP SUR LES ENROBÉS
# DIAGNOSTIC PEMD - PRODUITS EQUIPEMENTS MATÉRIAUX DÉCHETS
# MISSION ETAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES
# REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS, STRUCTURES OU EQUIVALENTS CONCOURANT A LA REALISATION OU A LA MISE EN OEUVRE D'UNE ACTIVITE
# RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION SUR LES INSTALLATIONS, STRUCTURES OU EQUIVALENTS CONCOURANT A LA REALISATION OU A LA MISE EN OEUVRE D'UNE ACTIVITE
# AMIANTE SUR ENROBE SANS HAP SUR LES ENROBES
# PRELEVEMENT DE FIBRES CERAMIQUE REFRACTAIRES OU AUTRES FIBRES MINERALES ARTIFICIELLES
# RECOLEMENT PEMD - PRODUITS EQUIPEMENTS MATERIAUX DECHETS
# CONTROLE APRES TRAVAUX EN PRESENCE DE PLOMB
# SURFACE HABITABLE DITE "LOI BOUTIN"
# REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS LES OUVRAGES DE GENIE CIVIL

Restant à votre écoute au besoin,

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Aline LUISIN

**www.euromaf.fr** | 189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17 | Tél : 33 (0)1 53 70 30 00
*Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme au capital de 33 750 000 €*
R.C.S Paris B 429 599 509

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU ALPES CONTROLES
**Monsieur Olivier BAPTUT**
10 Avenue de la Croix Rouge
84000 AVIGNON

Notre référence : AR-26-SG-015592-01

**Numéro de dossier : 26Y009225**
**Référence de dossier : A14B2650**
**A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD GARAGE VILLA PRELEVEMENTS HOMOGENES**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26Y009225-001 - Référence *P001 - 1774529979676OTT - Coursive Enduit Poteau*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009225-002 - Référence *P002 - 1774530095912OTT - Façade Enduit projeté Sud Paroi extérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009225-003 - Référence *P003 - 1774530804156OTT - Façade Enduit projeté Nord Paroi extérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009225-004 - Référence *P004 - 1774530834606OTT - Toiture Etanchéité bitumineuse Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009225-005 - Référence *P005 - 1774531433190OTT - Toiture  Relevé Etanchéité  Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009225-006 - Référence *P006 - 1774531464769OTT - Piece 4 Enduit peint Paroi intérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009225-007 - Référence *P007 - 1774531480730OTT - Piece 4 Enduit peint Plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009225-008 - Référence *P008 - 1774531604862OTT - Piece 3 Enduit peint Paroi intérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009225-009 - Référence *P009 - 1774531613089OTT - Piece 4 Mastic sur fenêtre  Paroi extérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009225-010 - Référence *P010 - 1774531632086OTT - Garage Enduit peint Plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009225-011 - Référence *P011 - 1774531656942OTT - Piece 4 Moquette Plancher*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009225-012 - Référence *P012 - 1774531686603OTT - Piece 5 Ragréage Plancher*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009225-013 - Référence *P013 - 1774531699908OTT - Piece 5 Enduit peint Paroi intérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

eurofins

## GEA (GRAND EST ANALYSES)

**EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD-EST SAS**
**REFERENT SOUS TRAITANT**
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005011-01 — Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:42 — Page1/4
Dossier N° : 26GE003327 — Date de réception : 31/03/2026 — Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003327 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y009225
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 — Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD GARAGE VILLA PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001 | 26Y009225-001 - P001 - 1774529979676OTT - Coursive Enduit Poteau | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 002 | 26Y009225-002 - P002 - 1774530095912OTT - Façade Enduit projeté Sud Paroi extérieure | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 003 | 26Y009225-003 - P003 - 1774530804156OTT - Façade Enduit projeté Nord Paroi extérieure | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 004 | 26Y009225-004 - P004 - 1774530834606OTT - Toiture Etanchéité bitumineuse Toiture | Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005011-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:42 Page2/4
Dossier N° : 26GE003327 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003327 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009225
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD GARAGE VILLA PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 005 (1) | 26Y009225-005 - P005 - 1774531433190OTT - Toiture Relevé Etanchéité Toiture | Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 006 | 26Y009225-006 - P006 - 1774531464769OTT - Piece 4 Enduit peint Paroi intérieure | Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 007 | 26Y009225-007 - P007 - 1774531480730OTT - Piece 4 Enduit peint Plafond | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 008 | 26Y009225-008 - P008 - 1774531604862OTT - Piece 3 Enduit peint Paroi intérieure | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 009 (2) | 26Y009225-009 - P009 - 1774531613089OTT - Piece 4 Mastic sur fenêtre Paroi extérieure | Matériau semi-dur de type mastic (gris) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005011-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:42 Page3/4
Dossier N° : 26GE003327 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003327 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009225
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD GARAGE VILLA PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 010 | 26Y009225-010 - P010 - 1774531632086OTT - Garage Enduit peint Plafond | Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 011 | 26Y009225-011 - P011 - 1774531656942OTT - Piece 4 Moquette Plancher | Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 012 | 26Y009225-012 - P012 - 1774531686603OTT - Piece 5 Ragréage Plancher | Matériau semi-dur de type ragréage (beige) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 013 | 26Y009225-013 - P013 - 1774531699908OTT - Piece 5 Enduit peint Paroi intérieure | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

*Observation(s) échantillon(s)*
(1) Le matériau de type aluminium est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
(2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

**Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005011-01 | Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:42 | Page4/4
Dossier N° : 26GE003327 | Date de réception : 31/03/2026 | Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003327 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y009225
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 | Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD GARAGE VILLA PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), ), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Alexandre CONTE
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

ALPES CONTRÔLES
Construction & Exploitation
alpes-controles.fr

**Agence Diagnostic Immobilier Méditerranée**
Hôtel d'entreprise Croix Rouge
10 avenue de la croix rouge
84000 AVIGNON
Tel 04 26 52 63 42
dim.mediterranee@alpes-controles.fr

DIM R401/Version 3.1

Références : A14B2650/005-1/VILLA R1/AMI_DEM/OTT
Date d'édition : 22/04/2026
Contrat N° : A14-B-2026-00A1/0

# RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION D'UN IMMEUBLE BATI

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante (voir conclusions).

## DESIGNATION DU BATIMENT

Dénomination du bâtiment : VILLA R1
Fonction principale du bâtiment : Maison Individuelle
Date du Permis de Construire : non communiqué

Adresse :
16, Avenue Charles De Gaulle
84130 LE PONTET

Propriété de :
COMMUNE DU PONTET Maison Individuelle
Type du bâtiment : Autres



## CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Date et Lieu d'établissement du rapport :
**22/04/2026 à AVIGNON**

Organisme : **BUREAU ALPES CONTROLES**
N° SIREN/SIRET : **351 812 698/00667**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
I.CERT
Rue de la Terre Victoria
Parc EDONIA - Bâtiment G
35760 Saint-Grégoire

Nom du diagnostiqueur : **BAPTUT Olivier**
N° de certification : **N° CPDI0070 Version 008**
Date d'obtention : **16/09/2022**

Le diagnostiqueur
Olivier BAPTUT



Ce rapport ne doit être reproduit qu'intégralement.
L'obligation est faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

**Diffusion :**
**Monsieur ARU Laurent** laurent.aru@mairie-lepontet.fr

# SOMMAIRE

A. INFORMATIONS GENERALES....3
B. CONCLUSION....4
C. DESCRIPTION DE LA MISSION....13
ANNEXE - CROQUIS....21
ANNEXE - PHOTOS....30
ANNEXE - PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES....59
ANNEXE - ESTIMATION DE LA QUANTIFICATION AMIANTE....60
ANNEXE - RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ....62
ANNEXE - ANCIENS RAPPORTS....64
ANNEXE - COPIE DU CERTIFICAT DE COMPÉTENCE DE L'INTERVENANT....65
ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE....66

# A. INFORMATIONS GENERALES

## A.1. DESIGNATION DU BATIMENT

Dénomination du bâtiment : VILLA R1
Fonction principale du bâtiment : Maison Individuelle
Date du Permis de Construire : non communiqué

Adresse :
16, Avenue Charles De Gaulle
84130 LE PONTET

Propriété de :
COMMUNE DU PONTET

## A.2. DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :
Nom : COMMUNE DU PONTET

Adresse :
RUE DE L HOTEL DE VILLE
84130 LE PONTET

Qualité : Propriétaire

Documents remis : Néant

Moyens mis à disposition : Néant

Le programme de repérage a été défini et validé par le donneur d'ordre via l'offre de contrat.

## A.3. EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : A14B2650/005-1/VILLA R1/AMI_DEM/OTT

Date d'émission du rapport : 22/04/2026
Le repérage a été réalisé le : 11/03/2026

Correspondant : Monsieur Le Maire

Date de commande : 24/03/2026

Laboratoire d'Analyses :
EUROFINS - ASCAL
2 rue Chanoine Ploton
CS 40265
42016 SAINT ETIENNE
Accréditation N° 1- 1591

## A.4. REFERENCE REGLEMENTAIRE

- Art. R1334-14, R1334-19, R1334-22, et R1334-24 du Code de la Santé Publique
- Décret 2011-629 du 3 juin 2011
- Arrêté du 26 juin 2013
- Arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020
- Bases du programme de repérage : annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017
- Annexe 13.9 du code de la santé publique
- Norme NF X46-020 du 05/08/2017

# B. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

### REMARQUES

La villa a été incendiée : les pièces du Rdc et du R+1 ont été impacté par l' incendie
Réserves :

- Réseaux enterrés,
- Réseaux emmurés.

### PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition

### LISTE DES MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

| Zone | Local | Element | Matériau | Justificatif |
|---|---|---|---|---|
| VILLA / R-1 | Vide Sanitaire | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Conduit en amiante ciment | par analyse du prélèvement n°1 |
| VILLA / R-1 | Cave | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Conduit en amiante ciment | Sondage n°31 idem par analyse du prélèvement n°1 |
| VILLA / Rez de chaussée | Garage | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Raccord en amiante ciment | Sondage n°4 idem par analyse du prélèvement n°1 |
| VILLA / Rez de chaussée | Garage | Fenêtres de toit, lantemaux, verrières | Mastic sur fenêtre | par analyse du prélèvement n°55 |
| VILLA / Rez de chaussée | Salle à manger | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de plinthe marche esclier | par analyse du prélèvement n°9 |
| VILLA / Rez de chaussée | Salle à manger | Menuiseries extérieures | Mastic fenêtre | Sondage n°8 idem par analyse du prélèvement n°18 |
| VILLA / Rez de chaussée | Cuisine | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de plinthe | par analyse du prélèvement n°11 |
| VILLA / Rez de chaussée | Cuisine | Menuiseries extérieures | Mastic | par analyse du prélèvement n°14 |
| VILLA / Rez de chaussée | Cuisine | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faience | par analyse du prélèvement n°15 |
| VILLA / Rez de chaussée | Cellier | Fenêtres de toit, lantemaux, verrières | Mastic sur fenêtre | Sondage n°12 idem par analyse du prélèvement n°55 |
| VILLA / Rez de chaussée | Salon | Menuiseries extérieures | Mastic | Sondage n°9 idem par analyse du prélèvement n°18 |
| VILLA / Rez de chaussée | Couloir | Menuiseries extérieures | Mastic | Sondage n°33 idem par analyse du prélèvement n°18 |

| Zone | Local | Element | Matériau | Justificatif |
|---|---|---|---|---|
| VILLA / Rez de chaussée | Bureau | Menuiseries extérieures | Mastic | par analyse du prélèvement n°18 |
| VILLA / Rez de chaussée | Chambre 2 | Menuiseries extérieures | Mastic | Sondage n°11<br>idem par analyse du prélèvement n°18 |
| VILLA / Rez de chaussée | Salle de Bain | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faience | par analyse du prélèvement n°19 |
| VILLA / Rez de chaussée | Salle de Bain | Menuiseries extérieures | Mastic | Sondage n°13<br>idem par analyse du prélèvement n°29 |
| VILLA / Rez de chaussée | Wc | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Raccord en amiante ciment | Sondage n°34<br>idem par analyse du prélèvement n°1 |
| VILLA / Rez de chaussée | Wc | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faience | Sondage n°32<br>idem par analyse du prélèvement n°19 |
| VILLA / R+1 | Wc | Menuiseries extérieures | Mastic | par analyse du prélèvement n°29 |
| VILLA / R+1 | Wc | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faience | Sondage n°36<br>idem par analyse du prélèvement n°30 |
| VILLA / R+1 | Salle de Bain | Menuiseries extérieures | Mastic | Sondage n°35<br>idem par analyse du prélèvement n°29 |
| VILLA / R+1 | Salle de Bain | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faience | par analyse du prélèvement n°30 |

## ZONE PRÉSENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE (ZPSO)

| N° ZPSO | Élément témoin | Ouvrage de référence | Sondages et prélèvements complémentaires (1) | Etendue de la localisation | ZPSO contenant de l'amiante |
|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | P1: Conduit en amiante ciment | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Sondage(s) : S31, S4, S34 | VILLA<br>- R-1<br>- - * Vide Sanitaire<br>- - * Cave<br>- Rez de chaussée<br>- - * Garage<br>- - * Wc | Presence d'amiante |
| Z2 | P2: Calorifuge | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Sondage(s) : S50 | VILLA<br>- R-1<br>- - * Vide Sanitaire<br>- - * Cave | Absence d'amiante |
| Z3 | P3: Enduit peint | Murs et cloisons maçonnés | Sondage(s) : S1 | VILLA<br>- R-1<br>- - * Cave<br>- - * Escalier R-1<br>- - - Rdc | Absence d'amiante |
| Z4 | P4: Enduit peint | Plafonds | Sondage(s) : S2 | VILLA<br>- R-1<br>- - * Cave<br>- - * Escalier R-1<br>- - - Rdc | Absence d'amiante |
| Z5 | P53: Enduit ciment | Murs et cloisons maçonnés | Sondage(s) : S3 | VILLA<br>- Rez de chaussée<br>- - * Garage | Absence d'amiante |
| Z6 | P6: Enduit peint | Murs et cloisons maçonnés | Sondage(s) : S51, S5, S45 | VILLA<br>- Rez de chaussée<br>- - * Entrée<br>- - * Salle à manger<br>- - * Couloir<br>- R+1<br>- - * Couloir | Absence d'amiante |
| Z7 | P7: Enduit peint | Plafonds | Sondage(s) : S52, S6, S53 | VILLA<br>- Rez de chaussée<br>- - * Entrée<br>- - * Salle à manger<br>- - * Couloir<br>- - * Salon | Absence d'amiante |
| Z8 | P8: Colle de carrelage | Revetements de sols | Sondage(s) : S15, S16, S7 | VILLA<br>- Rez de chaussée<br>- - * Entrée<br>- - * Cuisine<br>- - * Cellier<br>- - * Couloir | Absence d'amiante |
| Z9 | P18: Mastic | Menuiseries extérieures | Sondage(s) : S8, S33, S9, S11 | VILLA<br>- Rez de chaussée<br>- - * Bureau<br>- - * Salle à manger<br>- - * Couloir<br>- - * Salon<br>- - * Chambre 2 | Presence d'amiante |
| Z10 | P19: Colle de faience | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Sondage(s) : S32 | VILLA<br>- Rez de chaussée<br>- - * Salle de Bain<br>- - * Wc | Presence d'amiante |
| Z11 | P55: Mastic sur fenêtre | Fenêtres de toit, lantemaux, verrières | Sondage(s) : S12 | VILLA<br>- Rez de chaussée<br>- - * Garage<br>- - * Cellier | Presence d'amiante |
| Z12 | P29: Mastic | Menuiseries extérieures | Sondage(s) : S13, S35 | VILLA<br>- R+1<br>- - * Wc<br>- - * Salle de Bain<br>- Rez de chaussée<br>- - * Salle de Bain | Presence d'amiante |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z13 | P42: Enduit projeté cheminée | Gaines et coffres verticaux | Sondage(s) : S14 | VILLA<br>- Toiture<br>- - * Toit Terrasse 3<br>- - * Toit Terrasse 5 | Absence d'amiante |
| Z14 | P17: Colle de carrelage | Revetements de sols | Sondage(s) : S38, S18, S17 | VILLA<br>- Rez de chaussée<br>- - * Salon<br>- - * Dressing<br>- - * Salle de Bain<br>- - * Wc | Absence d'amiante |
| Z15 | P20: Enduit peint | Plafonds | Sondage(s) : S19 | VILLA<br>- Rez de chaussée<br>- - * Salle de Bain<br>- - * Wc | Absence d'amiante |
| Z16 | P46: Relevé étanchéité | Étanchéité de toiture terrasse | Sondage(s) : S30, S20 | VILLA<br>- Toiture<br>- - * Toit Terrasse 6<br>- - * Toit Terrasse 4<br>- - * Toit Terrasse 5 | Absence d'amiante |
| Z17 | P36: Etanchéité bitumineuse | Étanchéité de toiture terrasse | Sondage(s) : S21 | VILLA<br>- Toiture<br>- - * Toit Terrasse 1<br>- - * Toit Terrasse 3 | Absence d'amiante |
| Z18 | P37: Isolant | Étanchéité de toiture terrasse | Sondage(s) : S22 | VILLA<br>- Toiture<br>- - * Toit Terrasse 1<br>- - * Toit Terrasse 3 | Absence d'amiante |
| Z19 | P38: Pare-vapeur | Étanchéité de toiture terrasse | Sondage(s) : S23 | VILLA<br>- Toiture<br>- - * Toit Terrasse 1<br>- - * Toit Terrasse 3 | Absence d'amiante |
| Z20 | P43: Etanchéité bitumineuse | Étanchéité de toiture terrasse | Sondage(s) : S24, S27 | VILLA<br>- Toiture<br>- - * Toit Terrasse 4<br>- - * Toit Terrasse 5<br>- - * Toit Terrasse 6 | Absence d'amiante |
| Z21 | P44: Isolant | Étanchéité de toiture terrasse | Sondage(s) : S25, S28 | VILLA<br>- Toiture<br>- - * Toit Terrasse 4<br>- - * Toit Terrasse 5<br>- - * Toit Terrasse 6 | Absence d'amiante |
| Z22 | P45: Pare-vapeur | Étanchéité de toiture terrasse | Sondage(s) : S26, S29 | VILLA<br>- Toiture<br>- - * Toit Terrasse 4<br>- - * Toit Terrasse 5<br>- - * Toit Terrasse 6 | Absence d'amiante |
| Z23 | P30: Colle de faience | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Sondage(s) : S36 | VILLA<br>- R+1<br>- - * Salle de Bain<br>- - * Wc | Presence d'amiante |
| Z24 | P23: Moquette | Revetements de sols | Sondage(s) : S54, S10 | VILLA<br>- Rez de chaussée<br>- - * Bureau<br>- - * Chambre 1<br>- - * Chambre 2 | Absence d'amiante |
| Z25 | P22: Enduit peint | Plafonds | Sondage(s) : S55, S37 | VILLA<br>- Rez de chaussée<br>- - * Bureau<br>- - * Chambre 1<br>- - * Chambre 2<br>- - * Dressing | Absence d'amiante |
| Z26 | P5: Peinture | Revetements de sols | Sondage(s) : S39 | VILLA<br>- R-1<br>- - * Cave<br>- - * Escalier R-1<br>- - - Rdc | Absence d'amiante |
| Z27 | P28: Moquette | Revetements de sols | Sondage(s) : S40, S48, S41, S42 | VILLA<br>- R+1 | Absence d'amiante |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - - * Chambre 3<br>- - * Couloir<br>- - * Chambre 4<br>- Rez de chaussée<br>- - * Escalier Rdc<br>- - - R+1 | |
| Z28 | P32: Enduit platre | Plafonds | Sondage(s) : S43 | VILLA<br>- R+1<br>- - * Salle de Bain<br>- - * Wc | Absence d'amiante |
| Z29 | P31: Colle de carrelage | Revetements de sols | Sondage(s) : S44 | VILLA<br>- R+1<br>- - * Salle de Bain<br>- - * Wc | Absence d'amiante |
| Z30 | P26: Enduit peint | Murs et cloisons maçonnés | Sondage(s) : S46 | VILLA<br>- R+1<br>- - * Chambre 3<br>- - * Chambre 4 | Absence d'amiante |
| Z31 | P27: Enduit peint | Plafonds | Sondage(s) : S47 | VILLA<br>- R+1<br>- - * Chambre 3<br>- - * Chambre 4 | Absence d'amiante |
| Z32 | P56: Enduit projeté Bas | Façades lourdes y compris poteaux | Sondage(s) : S49 | VILLA<br>- * Façade<br>VILLA<br>- Rez de chaussée<br>- - * Passage | Absence d'amiante |

*(1) La norme demande de doubler au minimum les prélévements sur certains MPSCA.*
*(*) Localisation des éléments de la zpso.*

## LISTE DES MATÉRIAUX NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRÈS ANALYSES

| Zone | Local | Element | Matériau | N° prélèvement |
|---|---|---|---|---|
| VILLA / R-1 | Vide Sanitaire | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Calorifuge | 2 |
| VILLA / R-1 | Cave | Murs et cloisons maçonnés | Enduit peint | 3 |
| VILLA / R-1 | Cave | Plafonds | Enduit peint | 4 |
| VILLA / R-1 | Cave | Revetements de sols | Peinture | 5 |
| VILLA / Rez de chaussée | Terrasse | Revetements de sols | Colle de carrelage | 51 |
| VILLA / Rez de chaussée | Terrasse | Revetements de sols | Colle de carrelage | 61 |
| VILLA / Rez de chaussée | Garage | Menuiseries extérieures | Mastic occulus portail | 54 |
| VILLA / Rez de chaussée | Garage | Murs et cloisons maçonnés | Enduit ciment | 53 |
| VILLA / Rez de chaussée | Passage couvert | Revetements de sols | Colle de dalle béton | 52 |
| VILLA / Rez de chaussée | Chaufferie | Murs et cloisons maçonnés | Enduit ciment | 57 |
| VILLA / Rez de chaussée | Chaufferie | Murs et cloisons maçonnés | Isolant mur périphérique | 58 |
| VILLA / Rez de chaussée / Chaufferie | Chaudière | Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes | Joint de bride | 59 |

| Zone | Local | Element | Matériau | N° prélèvement |
|---|---|---|---|---|
| VILLA / Rez de chaussée / Chaufferie | Chaudière | Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes | Isolant | 60 |
| VILLA / Rez de chaussée | Entrée | Murs et cloisons maçonnés | Enduit peint | 6 |
| VILLA / Rez de chaussée | Entrée | Plafonds | Enduit peint | 7 |
| VILLA / Rez de chaussée | Entrée | Revetements de sols | Colle de carrelage | 8 |
| VILLA / Rez de chaussée | Salle à manger | Revetements de sols | Moquette | 10 |
| VILLA / Rez de chaussée | Cuisine | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Moquette murale | 12 |
| VILLA / Rez de chaussée | Cellier | Murs et cloisons maçonnés | Enduit peint | 13 |
| VILLA / Rez de chaussée | Salon | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Scellement de brique cheminée | 16 |
| VILLA / Rez de chaussée | Salon | Murs et cloisons maçonnés | Enduit plâtre mur périphérique | 24 |
| VILLA / Rez de chaussée | Salon | Revetements de sols | Colle de carrelage | 17 |
| VILLA / Rez de chaussée | Bureau | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Plot de colle dalle bois | 21 |
| VILLA / Rez de chaussée | Bureau | Revetements de sols | Moquette | 23 |
| VILLA / Rez de chaussée | Bureau | Plafonds | Enduit peint | 22 |
| VILLA / Rez de chaussée | Salle de Bain | Plafonds | Enduit peint | 20 |
| VILLA / R+1 | Couloir | Plafonds | Enduit peint | 25 |
| VILLA / R+1 | Salle de Bain | Plafonds | Enduit platre | 32 |
| VILLA / R+1 | Salle de Bain | Revetements de sols | Colle de carrelage | 31 |
| VILLA / R+1 | Chambre 3 | Revetements de sols | Moquette | 28 |
| VILLA / R+1 | Chambre 3 | Murs et cloisons maçonnés | Enduit peint | 26 |
| VILLA / R+1 | Chambre 3 | Plafonds | Enduit peint | 27 |
| VILLA / R+1 | Terrasse | Étanchéité de toiture terrasse | Etanchéité bitumineuse | 33 |
| VILLA / R+1 | Terrasse | Étanchéité de toiture terrasse | Isolant | 34 |
| VILLA / R+1 | Terrasse | Étanchéité de toiture terrasse | Pare-vapeur | 35 |
| VILLA / Toiture | Toit Terrasse 1 | Étanchéité de toiture terrasse | Relevé étanchéité | 39 |
| VILLA / Toiture | Toit Terrasse 1 | Étanchéité de toiture terrasse | Etanchéité bitumineuse | 36 |
| VILLA / Toiture | Toit Terrasse 1 | Étanchéité de toiture terrasse | Isolant | 37 |
| VILLA / Toiture | Toit Terrasse 1 | Étanchéité de toiture terrasse | Pare-vapeur | 38 |

| Zone | Local | Element | Matériau | N° prélèvement |
|---|---|---|---|---|
| VILLA / Toiture | Toit Terrasse 3 | Étanchéité de toiture terrasse | Relevé étanchéité | 41 |
| VILLA / Toiture | Toit Terrasse 3 | Gaines et coffres verticaux | Enduit projeté cheminée | 42 |
| VILLA / Toiture | Toit Terrasse 4 | Étanchéité de toiture terrasse | Etanchéité bitumineuse | 43 |
| VILLA / Toiture | Toit Terrasse 4 | Étanchéité de toiture terrasse | Isolant | 44 |
| VILLA / Toiture | Toit Terrasse 4 | Étanchéité de toiture terrasse | Pare-vapeur | 45 |
| VILLA / Toiture | Toit Terrasse 6 | Étanchéité de toiture terrasse | Relevé étanchéité | 46 |
| VILLA / Toiture | Toit Terrasse Garage | Étanchéité de toiture terrasse | Isolant | 48 |
| VILLA / Toiture | Toit Terrasse Garage | Étanchéité de toiture terrasse | Pare-vapeur | 49 |
| VILLA / Toiture | Toit Terrasse Garage | Étanchéité de toiture terrasse | Etanchéité bitumineuse | 47 |
| VILLA / Toiture | Toit Terrasse Garage | Étanchéité de toiture terrasse | Relevé étanchéité | 50 |
| VILLA | Espace Four | Revetements de sols | Colle de carrelage | 62 |
| VILLA | Espace Four | Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes | Enduit ciment interieur four | 63 |
| VILLA | Espace Four | Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes | Enduit projeté | 64 |
| VILLA | Façade | Façades lourdes y compris poteaux | Enduit projeté Haut | 40 |
| VILLA | Façade | Façades lourdes y compris poteaux | Enduit projeté Bas | 56 |
| Terrain de sport | Tennis | Revetements de sols | Revetement sportif | 65 |
| Terrain de sport | Tennis | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Panneaux rigide | 66 |
| Terrain de sport | Tennis | Revetements de sols | Joint | 67 |
| Terrain de sport | Athlétisme | Revetements de sols | Revetement sportif | 68 |

## LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS/MOYENS D'ACCÈS À METTRE EN OEUVRE PAR LE DONNEUR D'ORDRE

| Nom | Justification | Moyens d'accès à prévoir |
|---|---|---|
| Sans Objet | | |

## INVESTIGATIONS APPROFONDIES DEVANT ÊTRE RÉALISÉES PAR LE DONNEUR D'ORDRE

| Nom | Justification | Moyens à mettre en oeuvre par le donneur d'ordre |
|---|---|---|
| Sans Objet | | |

## LISTE DES LOCAUX VISITÉS

| Nom |
|---|
| VILLA |
| VILLA /R-1 |
| VILLA / R-1/Vide Sanitaire |
| VILLA / R-1/Cave |
| VILLA / R-1/Escalier R-1/Rdc |
| VILLA /Rez de chaussée |
| VILLA / Rez de chaussée/Terrasse |
| VILLA / Rez de chaussée/Garage |
| VILLA / Rez de chaussée/Passage couvert |
| VILLA / Rez de chaussée/Escalier Rdc / R+1 |
| VILLA / Rez de chaussée/Chaufferie |
| VILLA / Rez de chaussée / Chaufferie/Chaudière |
| VILLA / Rez de chaussée/Entrée |
| VILLA / Rez de chaussée/Salle à manger |
| VILLA / Rez de chaussée/Cuisine |
| VILLA / Rez de chaussée/Cellier |
| VILLA / Rez de chaussée/Salon |
| VILLA / Rez de chaussée/Couloir |
| VILLA / Rez de chaussée/Passage |
| VILLA / Rez de chaussée/Bureau |
| VILLA / Rez de chaussée/Chambre 1 |
| VILLA / Rez de chaussée/Chambre 2 |
| VILLA / Rez de chaussée/Dressing |
| VILLA / Rez de chaussée/Salle de Bain |
| VILLA / Rez de chaussée/Wc |
| VILLA /R+1 |
| VILLA / R+1/Couloir |
| VILLA / R+1/Wc |
| VILLA / R+1/Salle de Bain |
| VILLA / R+1/Chambre 3 |
| VILLA / R+1/Chambre 4 |
| VILLA / R+1/Terrasse |
| VILLA /Toiture |
| VILLA / Toiture/Toit Terrasse 1 |
| VILLA / Toiture/Toit Terrasse 3 |
| VILLA / Toiture/Toit Terrasse 4 |
| VILLA / Toiture/Toit Terrasse 5 |
| VILLA / Toiture/Toit Terrasse 6 |
| VILLA / Toiture/Toit Terrasse Garage |
| VILLA /Espace Four |
| VILLA /Façade |
| Terrain de sport |
| Terrain de sport/Tennis |
| Terrain de sport/Athlétisme |

# C. DESCRIPTION DE LA MISSION

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants:

| Composants de la construction | Partie des composants à sonder | Localisation | Prélèvement | | Présence d'amiante | | Justificatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oui | Non | Oui | Non | |
| **1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités** | | | | | | | |
| Étanchéité de toiture terrasse | Etanchéité bitumineuse | VILLA / R+1/Terrasse/Etanchéité bitumineuse | X | | | X | par analyse du prélèvement n°33 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse Garage/Etanchéité bitumineuse | X | | | X | par analyse du prélèvement n°47 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 1/Etanchéité bitumineuse | X | | | X | par analyse du prélèvement n°36 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 3/Etanchéité bitumineuse | | X | | X | Sondage n°21 idem par analyse du prélèvement n°36 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 4/Etanchéité bitumineuse | X | | | X | par analyse du prélèvement n°43 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 5/Etanchéité bitumineuse | | X | | X | Sondage n°24 idem par analyse du prélèvement n°43 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 6/Etanchéité bitumineuse | | X | | X | Sondage n°27 idem par analyse du prélèvement n°43 |
| | Isolant | VILLA / R+1/Terrasse/Isolant | X | | | X | par analyse du prélèvement n°34 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse Garage/Isolant | X | | | X | par analyse du prélèvement n°48 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 1/Isolant | X | | | X | par analyse du prélèvement n°37 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 3/Isolant | | X | | X | Sondage n°22 idem par analyse du prélèvement n°37 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 4/Isolant | X | | | X | par analyse du prélèvement n°44 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 5/Isolant | | X | | X | Sondage n°25 idem par analyse du prélèvement n°44 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 6/Isolant | | X | | X | Sondage n°28 idem par analyse du prélèvement n°44 |
| | Pare-vapeur | VILLA / R+1/Terrasse/Pare-vapeur | X | | | X | par analyse du prélèvement n°35 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse Garage/Pare-vapeur | X | | | X | par analyse du prélèvement n°49 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 1/Pare-vapeur | X | | | X | par analyse du prélèvement n°38 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 3/Pare-vapeur | | X | | X | Sondage n°23 idem par analyse du prélèvement n°38 |

| Composants de la construction | Partie des composants à sonder | Localisation | Prélèvement | | Présence d'amiante | | Justificatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oui | Non | Oui | Non | |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 4/Pare-vapeur | X | | | X | par analyse du prélèvement n°45 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 5/Pare-vapeur | | X | | X | Sondage n°26 idem par analyse du prélèvement n°45 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 6/Pare-vapeur | | X | | X | Sondage n°29 idem par analyse du prélèvement n°45 |
| | Autre | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 1/Relevé étanchéité | X | | | X | par analyse du prélèvement n°39 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 3/Relevé étanchéité | X | | | X | par analyse du prélèvement n°41 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse Garage/Relevé étanchéité | X | | | X | par analyse du prélèvement n°50 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 4/Relevé étanchéité | | X | | X | Sondage n°30 idem par analyse du prélèvement n°46 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 5/Relevé étanchéité | | X | | X | Sondage n°20 idem par analyse du prélèvement n°46 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 6/Relevé étanchéité | X | | | X | par analyse du prélèvement n°46 |

**2 - Parois verticales extérieures et Façades**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Façades lourdes y compris poteaux | Enduit projeté | VILLA /Façade/Enduit projeté Haut | X | | | X | par analyse du prélèvement n°40 |
| | | VILLA /Façade/Enduit projeté Bas | X | | | X | par analyse du prélèvement n°56 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Passage/Enduit projeté | | X | | X | Sondage n°49 idem par analyse du prélèvement n°56 |
| Fenêtres de toit, lantemaux, verrières | Mastic sur fenêtre en aluminium | VILLA / Rez de chaussée/Garage/Mastic sur fenêtre | X | | X | | par analyse du prélèvement n°55 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Cellier/Mastic sur fenêtre | | X | X | | Sondage n°12 idem par analyse du prélèvement n°55 |
| Menuiseries extérieures | Mastic | VILLA / Rez de chaussée/Garage/Mastic occulus portail | X | | | X | par analyse du prélèvement n°54 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Cuisine/Mastic | X | | X | | par analyse du prélèvement n°14 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Salle à manger/Mastic fenêtre | | X | X | | Sondage n°8 idem par analyse du prélèvement n°18 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Couloir/Mastic | | X | X | | Sondage n°33 idem par analyse du prélèvement n°18 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Salon/Mastic | | X | X | | Sondage n°9 idem par analyse du prélèvement n°18 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Bureau/Mastic | X | | X | | par analyse du prélèvement n°18 |

| Composants de la construction | Partie des composants à sonder | Localisation | Prélèvement | | Présence d'amiante | | Justificatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oui | Non | Oui | Non | |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Chambre 2/Mastic | | X | X | | Sondage n°11 idem par analyse du prélèvement n°18 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Salle de Bain/Mastic | | X | X | | Sondage n°13 idem par analyse du prélèvement n°29 |
| | | VILLA / R+1/Wc /Mastic | X | | X | | par analyse du prélèvement n°29 |
| | | VILLA / R+1/Salle de Bain/Mastic | | X | X | | Sondage n°35 idem par analyse du prélèvement n°29 |

**3 - Parois verticales intérieures**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Plot de colle | VILLA / Rez de chaussée/Bureau/Plot de colle dalle bois | X | | | X | par analyse du prélèvement n°21 |
| Gaines et coffres verticaux | Autre | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 3/Enduit projeté cheminée | X | | | X | par analyse du prélèvement n°42 |
| | | VILLA / Toiture/Toit Terrasse 5/Enduit projeté cheminée | | X | | X | Sondage n°14 idem par analyse du prélèvement n°42 |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faience | VILLA / Rez de chaussée/Cuisine/Colle de faience | X | | X | | par analyse du prélèvement n°15 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Salle de Bain/Colle de faience | X | | X | | par analyse du prélèvement n°19 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Wc/Colle de faience | | X | X | | Sondage n°32 idem par analyse du prélèvement n°19 |
| | | VILLA / R+1/Wc /Colle de faience | | X | X | | Sondage n°36 idem par analyse du prélèvement n°30 |
| | | VILLA / R+1/Salle de Bain/Colle de faience | X | | X | | par analyse du prélèvement n°30 |
| | Colle de plinthe | VILLA / Rez de chaussée/Salle à manger/Colle de plinthe marche esclier | X | | X | | par analyse du prélèvement n°9 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Cuisine/Colle de plinthe | X | | X | | par analyse du prélèvement n°11 |
| | moquette murale | VILLA / Rez de chaussée/Cuisine/Moquette murale | X | | | X | par analyse du prélèvement n°12 |
| | Autre | VILLA / Rez de chaussée/Salle à manger/Plinthe Bois | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Plinthe Bois) |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Couloir/Plinthe Bois | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Plinthe Bois) |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Salon/Scellement de brique cheminée | X | | | X | par analyse du prélèvement n°16 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Salon/Plinthe Bois | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Plinthe Bois) |

| Composants de la construction | Partie des composants à sonder | Localisation | Prélèvement | | Présence d'amiante | | Justificatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oui | Non | Oui | Non | |
| | | Terrain de sport/Tennis/Panneaux rigide | X | | | X | par analyse du prélèvement n°66 |
| Murs et cloisons maçonnés | Enduit peint | VILLA / Rez de chaussée/Cellier/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°13 |
| | | VILLA / R-1/Cave/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°3 |
| | | VILLA / R-1/Escalier R-1/Rdc/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°1 idem par analyse du prélèvement n°3 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Salle à manger/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°51 idem par analyse du prélèvement n°6 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Entrée/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°6 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Couloir/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°5 idem par analyse du prélèvement n°6 |
| | | VILLA / R+1/Couloir/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°45 idem par analyse du prélèvement n°6 |
| | | VILLA / R+1/Chambre 3/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°26 |
| | | VILLA / R+1/Chambre 4/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°46 idem par analyse du prélèvement n°26 |
| | Enduit ciment | VILLA / Rez de chaussée/Chaufferie/Enduit ciment | X | | | X | par analyse du prélèvement n°57 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Garage/Enduit ciment | X | | | X | par analyse du prélèvement n°53 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Garage/Enduit ciment | | X | | X | Sondage n°3 idem par analyse du prélèvement n°53 |
| | Isolant mur périphérique | VILLA / Rez de chaussée/Chaufferie/Isolant mur périphérique | X | | | X | par analyse du prélèvement n°58 |
| | Enduit plâtre mur périphérique | VILLA / Rez de chaussée/Salon/Enduit plâtre mur périphérique | X | | | X | par analyse du prélèvement n°24 |
| | Autre | VILLA / Rez de chaussée/Salon/Isolant polystyrene | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Isolant polystyrene) |

**4 - Plafonds et faux-plafonds**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plafonds | Enduit peint | VILLA / R+1/Couloir/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°25 |
| | | VILLA / R-1/Cave/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°4 |
| | | VILLA / R-1/Escalier R-1/Rdc/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°2 idem par analyse du prélèvement n°4 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Salle à manger/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°52 idem par analyse du prélèvement n°7 |

| Composants de la construction | Partie des composants à sonder | Localisation | Prélèvement | | Présence d'amiante | | Justificatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oui | Non | Oui | Non | |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Salle à manger/Enduit peint | | X | | X | idem par analyse du prélèvement n°7 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Entrée/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°7 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Couloir/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°6 idem par analyse du prélèvement n°7 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Salon/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°53 idem par analyse du prélèvement n°7 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Salle de Bain/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°20 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Wc/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°19 idem par analyse du prélèvement n°20 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Bureau/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°22 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Chambre 1/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°55 idem par analyse du prélèvement n°22 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Chambre 2/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°37 idem par analyse du prélèvement n°22 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Dressing/Enduit peint | | X | | X | idem par analyse du prélèvement n°22 |
| | | VILLA / R+1/Chambre 3/Enduit peint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°27 |
| | | VILLA / R+1/Chambre 4/Enduit peint | | X | | X | Sondage n°47 idem par analyse du prélèvement n°27 |
| | Enduit platre | VILLA / R+1/Wc /Enduit platre | | X | | X | Sondage n°43 idem par analyse du prélèvement n°32 |
| | | VILLA / R+1/Salle de Bain/Enduit platre | X | | | X | par analyse du prélèvement n°32 |

**5 - Planchers et planchers techniques**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revetements de sols | Colle de carrelage | VILLA / Rez de chaussée/Passage couvert/Colle de dalle béton | X | | | X | par analyse du prélèvement n°52 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Terrasse/Colle de carrelage | X | | | X | par analyse du prélèvement n°51 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Terrasse/Colle de carrelage | X | | | X | par analyse du prélèvement n°61 |
| | | VILLA /Espace Four /Colle de carrelage | X | | | X | par analyse du prélèvement n°62 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Cuisine/Colle de carrelage | | X | | X | Sondage n°15 idem par analyse du prélèvement n°8 |

| Composants de la construction | Partie des composants à sonder | Localisation | Prélèvement | | Présence d'amiante | | Justificatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oui | Non | Oui | Non | |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Cellier/Colle de carrelage | | X | | X | Sondage n°16 idem par analyse du prélèvement n°8 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Entrée/Colle de carrelage | X | | | X | par analyse du prélèvement n°8 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Couloir/Colle de carrelage | | X | | X | Sondage n°7 idem par analyse du prélèvement n°8 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Salon/Colle de carrelage | X | | | X | par analyse du prélèvement n°17 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Dressing/Colle de carrelage | | X | | X | Sondage n°38 idem par analyse du prélèvement n°17 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Salle de Bain/Colle de carrelage | | X | | X | Sondage n°18 idem par analyse du prélèvement n°17 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Wc/Colle de carrelage | | X | | X | Sondage n°17 idem par analyse du prélèvement n°17 |
| | | VILLA / R+1/Wc /Colle de carrelage | | X | | X | Sondage n°44 idem par analyse du prélèvement n°31 |
| | | VILLA / R+1/Salle de Bain/Colle de carrelage | X | | | X | par analyse du prélèvement n°31 |
| | Dalle de sol | VILLA / R+1/Terrasse/Dalle de sol Béton | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Dalle de sol Béton) |
| | Moquette | VILLA / Rez de chaussée/Salle à manger/Moquette | X | | | X | par analyse du prélèvement n°10 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Bureau/Moquette | X | | | X | par analyse du prélèvement n°23 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Chambre 1/Moquette | | X | | X | Sondage n°54 idem par analyse du prélèvement n°23 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Chambre 2/Moquette | | X | | X | Sondage n°10 idem par analyse du prélèvement n°23 |
| | | VILLA / R+1/Couloir/Moquette | | X | | X | Sondage n°40 idem par analyse du prélèvement n°28 |
| | | VILLA / R+1/Chambre 3/Moquette | X | | | X | par analyse du prélèvement n°28 |
| | | VILLA / R+1/Chambre 4/Moquette | | X | | X | Sondage n°48 idem par analyse du prélèvement n°28 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Escalier Rdc / R+1/Moquette | | X | | X | Sondage n°41 idem par analyse du prélèvement n°28 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Escalier Rdc / R+1/Moquette | | X | | X | Sondage n°42 idem par analyse du prélèvement n°28 |
| | Joint | Terrain de sport/Tennis/Joint | X | | | X | par analyse du prélèvement n°67 |
| | Peinture | VILLA / R-1/Cave/Peinture | X | | | X | par analyse du prélèvement n°5 |

| Composants de la construction | Partie des composants à sonder | Localisation | Prélèvement | | Présence d'amiante | | Justificatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oui | Non | Oui | Non | |
| | | VILLA / R-1/Escalier R-1/Rdc/Peinture | | X | | X | Sondage n°39 idem par analyse du prélèvement n°5 |
| | Sol sportif | Terrain de sport/Tennis/Revetement sportif | X | | | X | par analyse du prélèvement n°65 |
| | Autre | Terrain de sport/Athlétisme/Reveteme nt sportif | X | | | X | par analyse du prélèvement n°68 |

**6 - Conduits et accessoires intérieurs**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Calorifuge | VILLA / R-1/Vide Sanitaire/Calorifuge | X | | | X | par analyse du prélèvement n°2 |
| | | VILLA / R-1/Cave/Calorifuge | | X | | X | Sondage n°50 idem par analyse du prélèvement n°2 |
| | Conduit en amiante ciment | VILLA / R-1/Vide Sanitaire/Conduit en amiante ciment | X | | X | | par analyse du prélèvement n°1 |
| | | VILLA / R-1/Cave/Conduit en amiante ciment | | X | X | | Sondage n°31 idem par analyse du prélèvement n°1 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Garage/Raccord en amiante ciment | | X | X | | Sondage n°4 idem par analyse du prélèvement n°1 |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Wc/Raccord en amiante ciment | | X | X | | Sondage n°34 idem par analyse du prélèvement n°1 |
| | Autre | VILLA / R-1/Vide Sanitaire/Canalisation PVC | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation PVC) |
| | | VILLA / R-1/Vide Sanitaire/Canalisation métal | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal) |
| | | VILLA / R-1/Cave/Canalisation PVC | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation PVC) |
| | | VILLA / R-1/Cave/Canalisation métal | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation métal) |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Garage/Canalisati on PVC | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation PVC) |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Cellier/Canalisatio n PVC | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation PVC) |
| | | VILLA / Rez de chaussée/Entrée/Canalisatio n PVC | | X | | X | Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (Canalisation PVC) |

**8 - Équipements divers et accessoires**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles | Joint de bride | VILLA / Rez de chaussée / Chaufferie/Chaudière/Joint de bride | X | | | X | par analyse du prélèvement n°59 |
| | Autre | VILLA /Espace Four /Enduit ciment interieur four | X | | | X | par analyse du prélèvement n°63 |

| Composants de la construction | Partie des composants à sonder | Localisation | Prélèvement | | Présence d'amiante | | Justificatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oui | Non | Oui | Non | |
| | | VILLA /Espace Four /Enduit projeté | X | | | X | par analyse du prélèvement n°64 |
| à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes | | VILLA / Rez de chaussée / Chaufferie/Chaudière/Isolant | X | | | X | par analyse du prélèvement n°60 |


## Planche 1 Amiante

Planche de repérage usuel

| Type: Plan | Croquis: 1/9 | Villa / Cave et vide sanitaire |
|---|---|---|

Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles

16, Avenue Charles De Gaulle
84130 LE PONTET

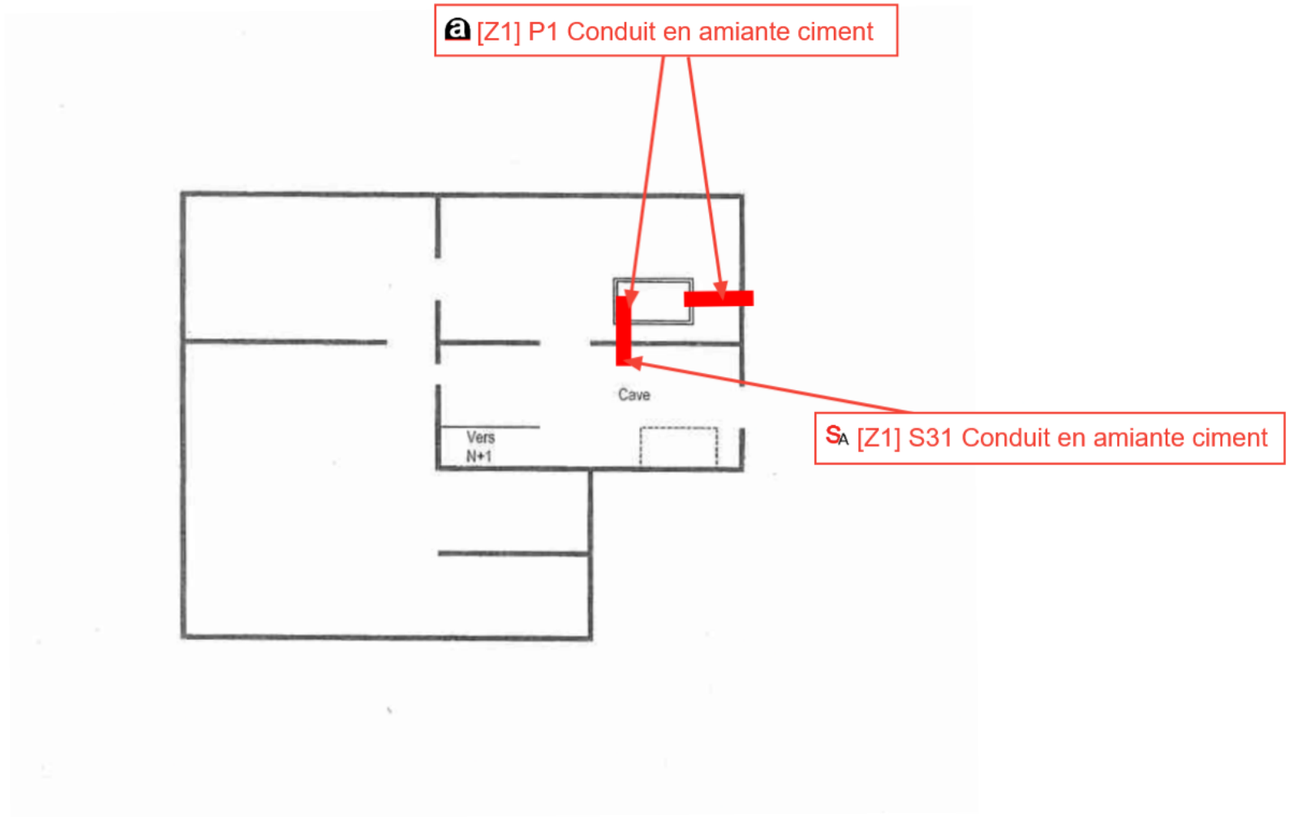


## Légende

| | |
|---|---|
| a | Prélèvement amianté |
| SA | Sondage amianté |


# Planche 2 Amiante

Planche de repérage usuel

| Type: Plan | Croquis: 2/9 | Villa / Rez de chaussée |
|---|---|---|

Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles

16, Avenue Charles De Gaulle
84130 LE PONTET

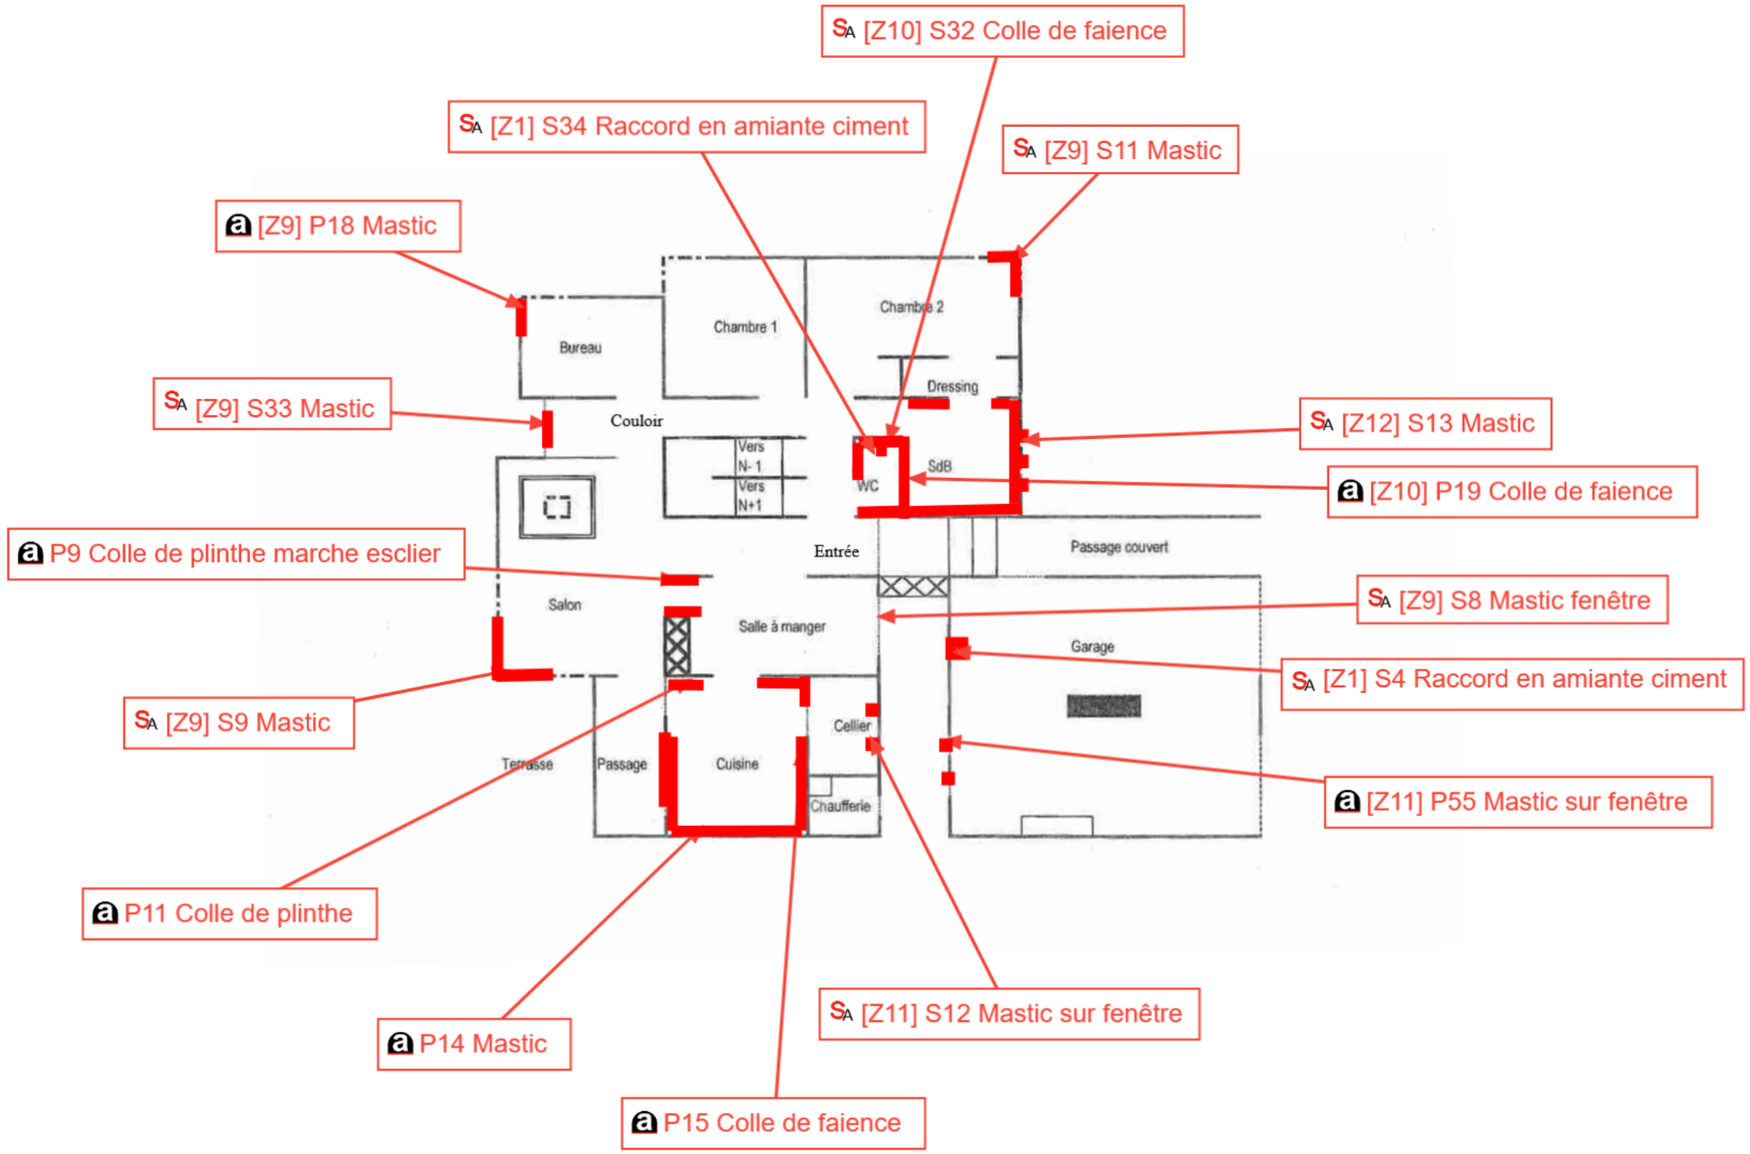


## Légende

| | |
|---|---|
| SA | Sondage amianté |
| a | Prélèvement amianté |



ALPES CONTRÔLES
Construction & Exploitation


## Planche 3 Amiante

Planche de repérage usuel

Type: Plan | Croquis: 3/9 | Villa / R+1

Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles

16, Avenue Charles De Gaulle
84130 LE PONTET

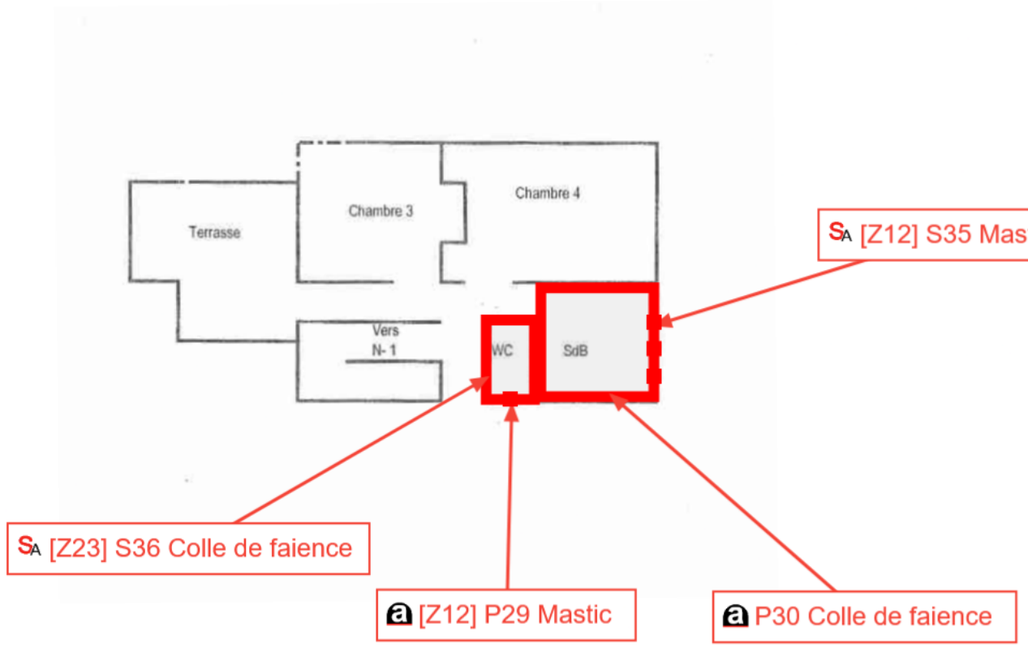



## Légende

| | |
|---|---|
| a | Prélèvement amianté |
| SA | Sondage amianté |

## Planche 4

| Planche de repérage usuel | | |
|---|---|---|
| Type: Plan | Croquis: 4/9 | Villa / Cave et vide sanitaire |
| Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles | | |
| 16, Avenue Charles De Gaulle<br>84130 LE PONTET | | |

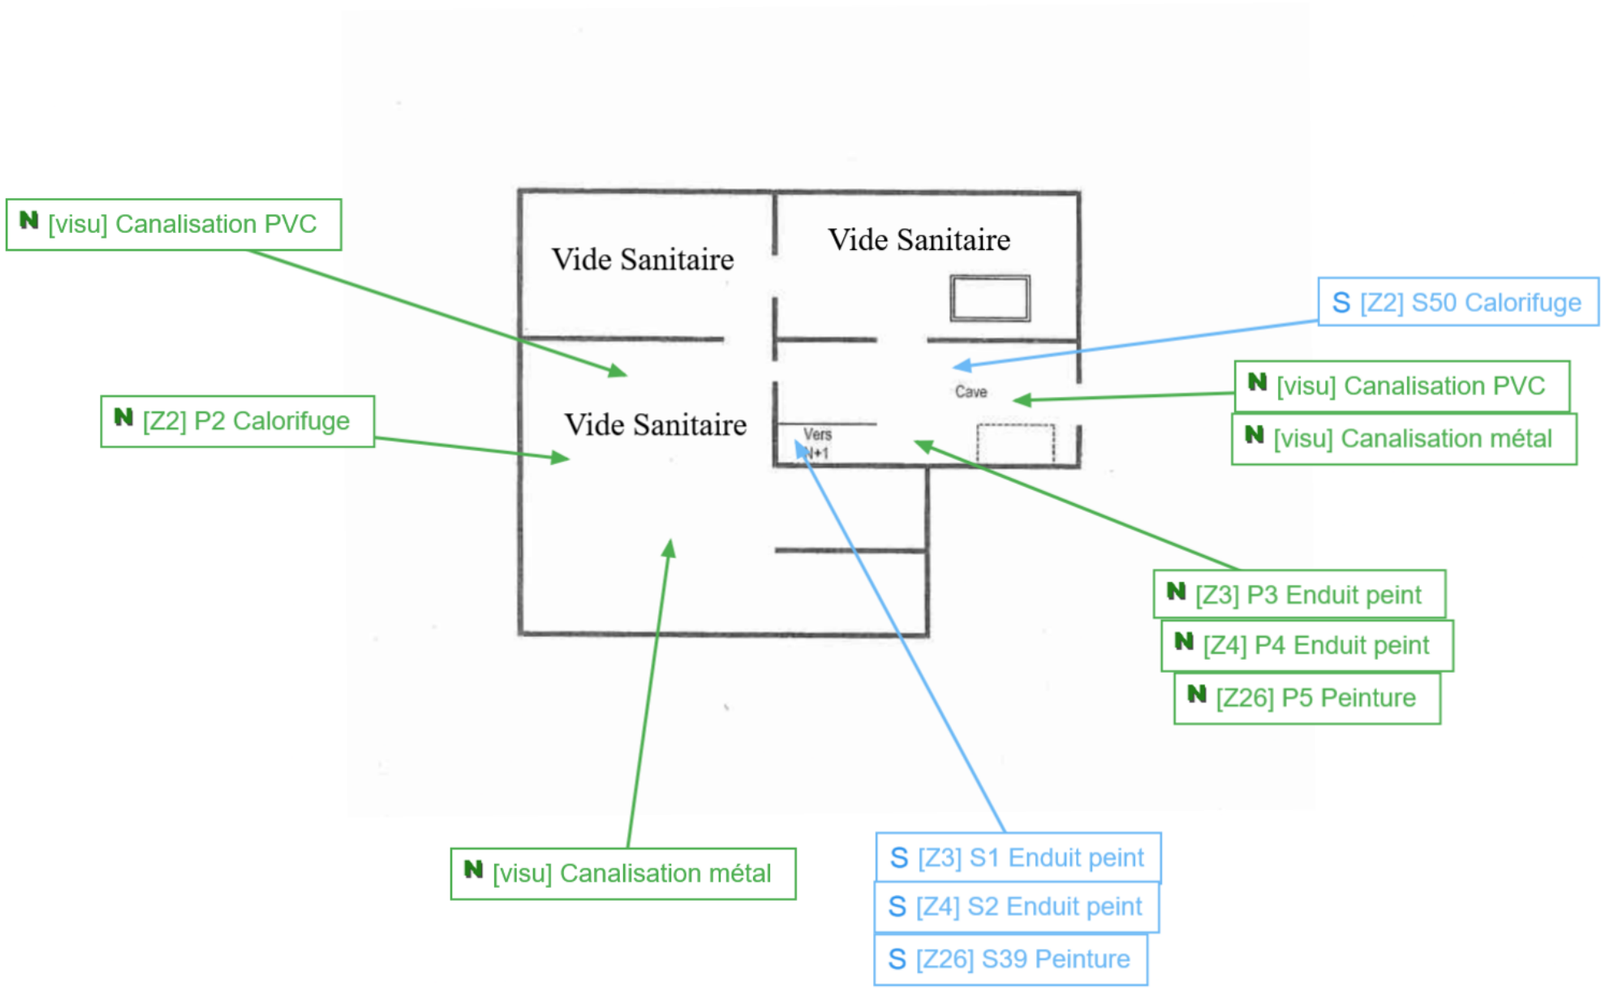



## Légende

| | |
|---|---|
| N | Prélèvement non amianté |
| S | Sondage non amianté |

## Planche 5

| Planche de repérage usuel | | |
|---|---|---|
| Type: Plan | Croquis: 5/9 | Villa / Rez de chaussée |
| Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles | | |
| 16, Avenue Charles De Gaulle<br>84130 LE PONTET | | |

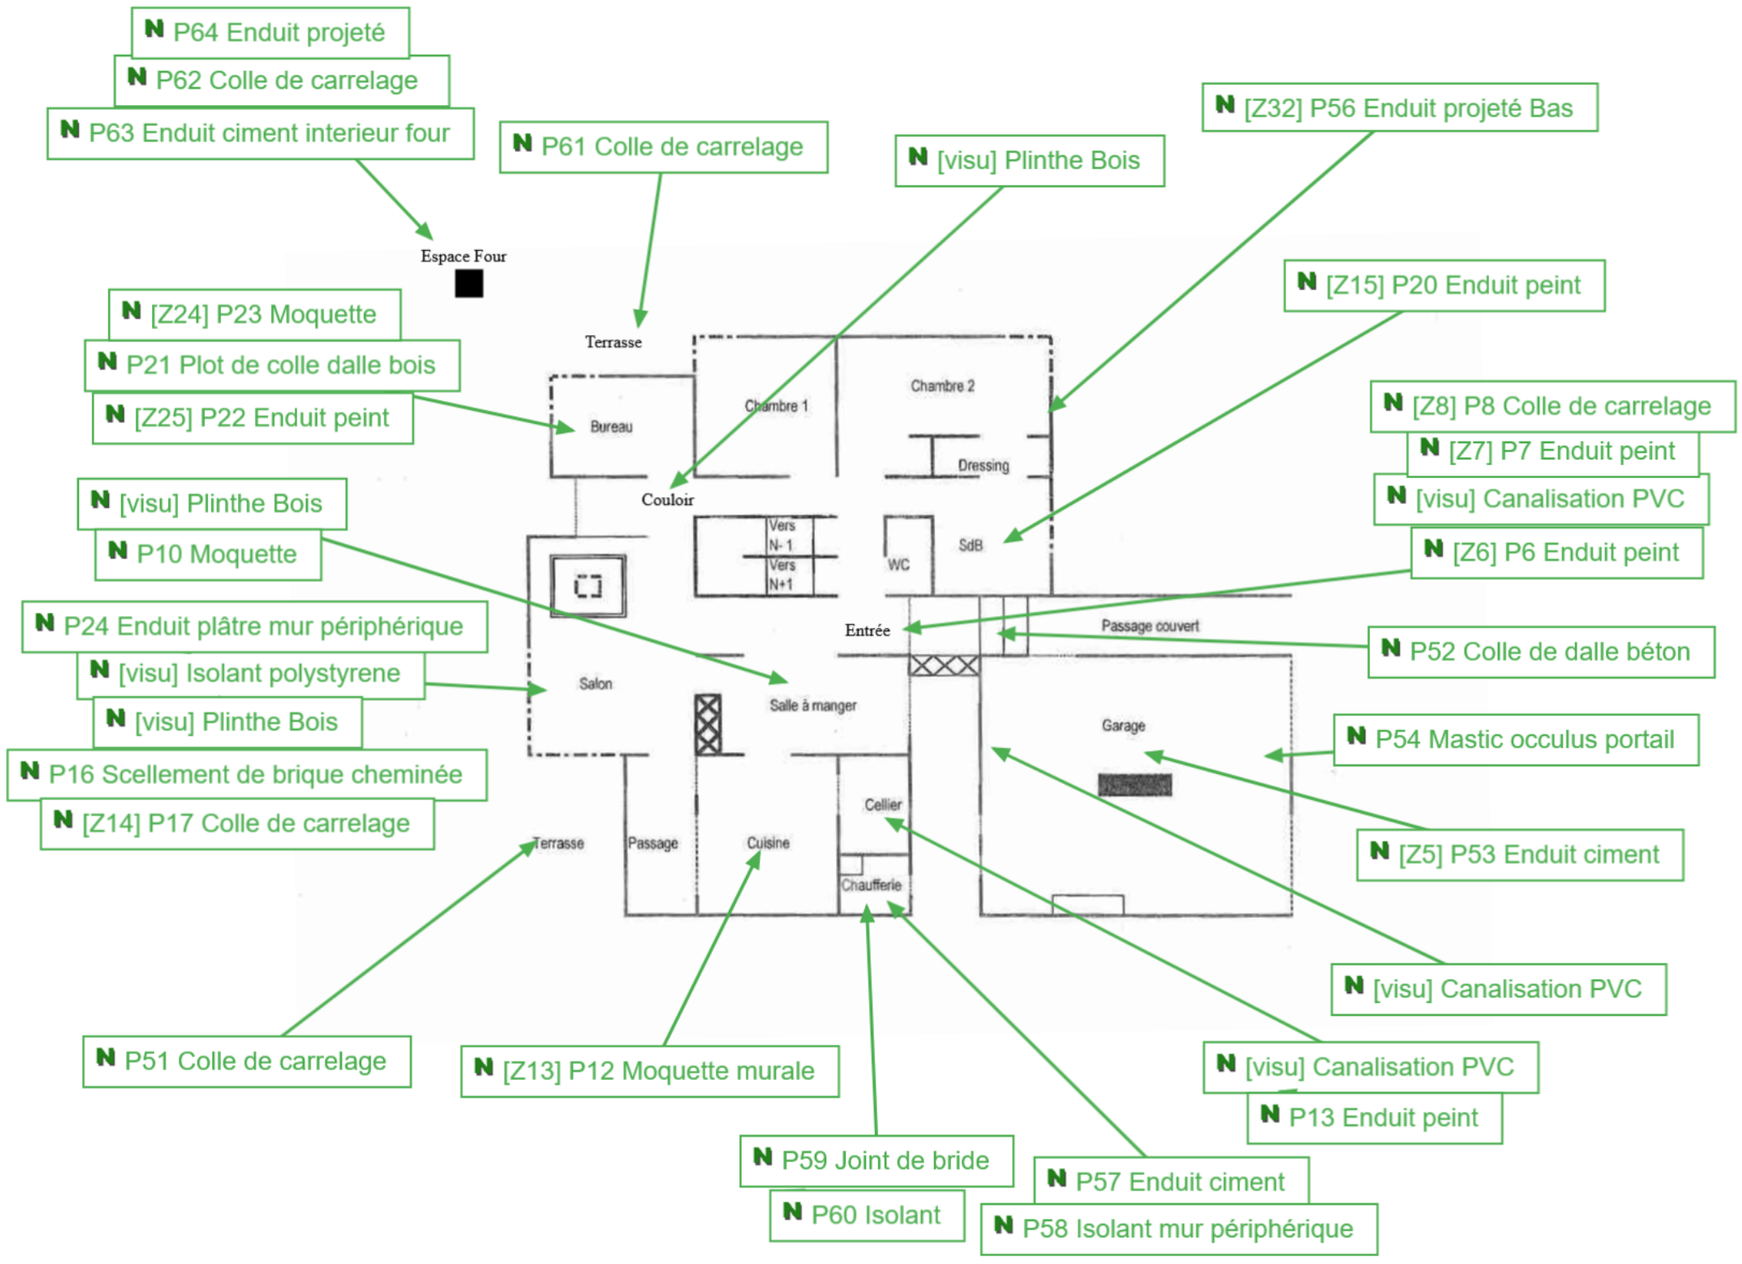



## Légende

| | |
|---|---|
| | Prélèvement non amianté |
| S | Sondage non amianté |

## Planche 6

| Planche de repérage usuel | | |
|---|---|---|
| Type: Plan | Croquis: 6/9 | Villa / Rez de chaussée |
| Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles | | |
| 16, Avenue Charles De Gaulle<br>84130 LE PONTET | | |

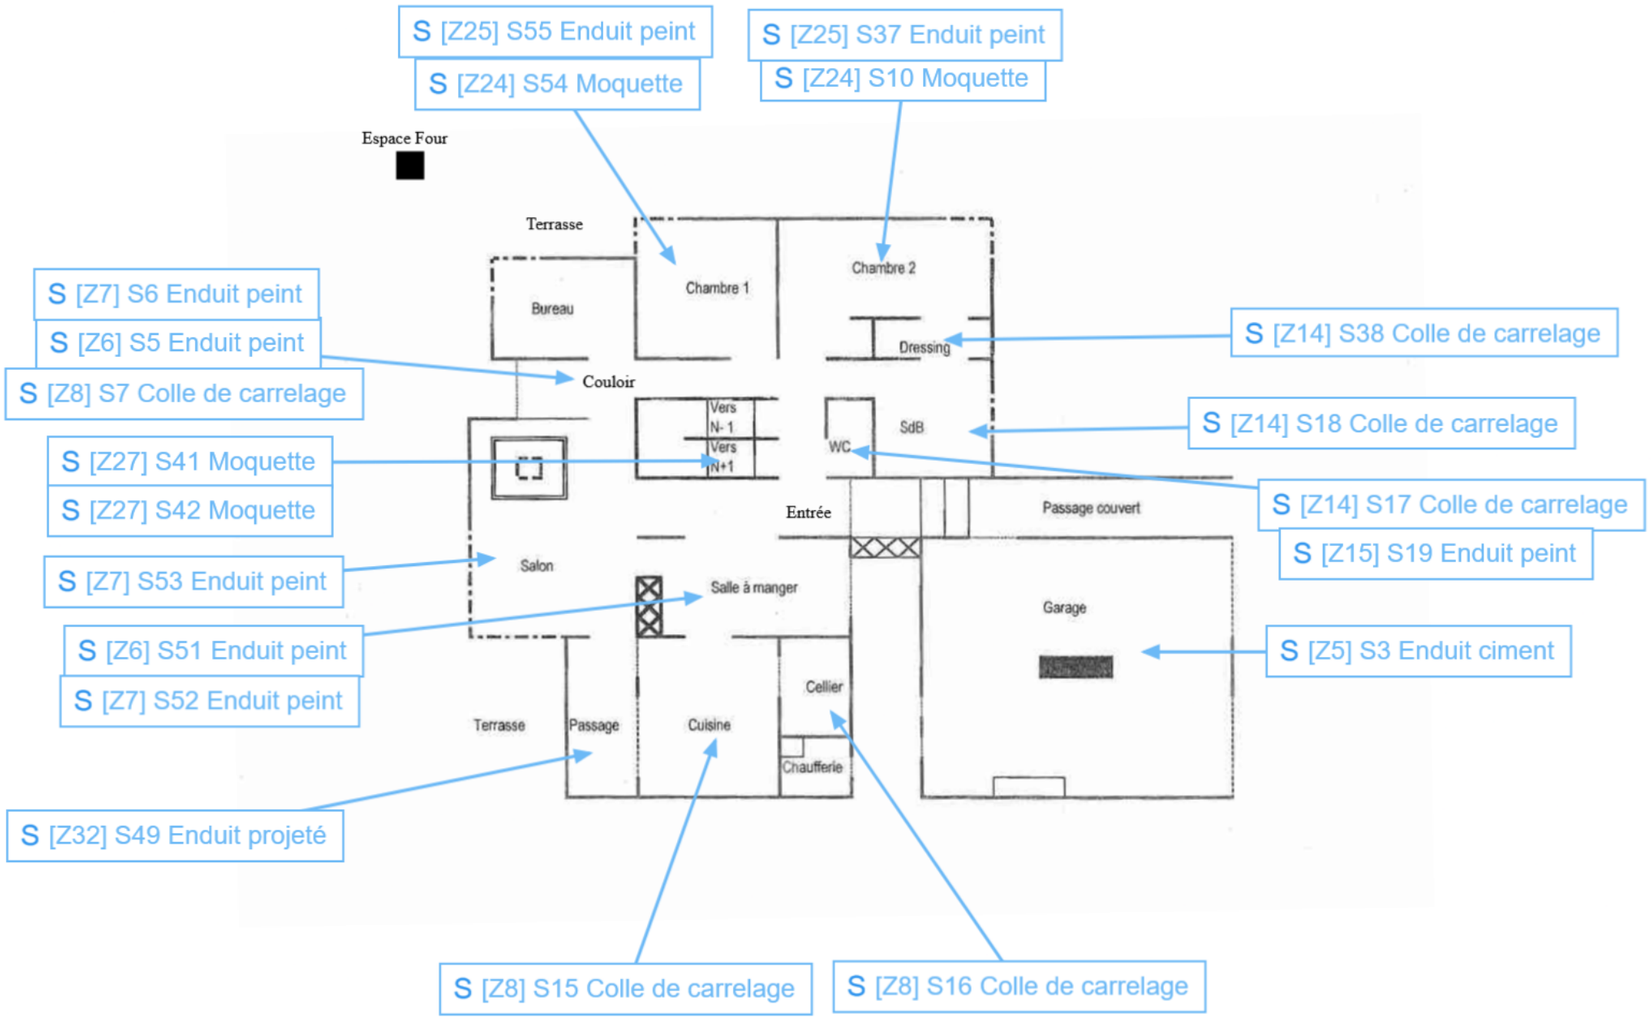



## Légende

S Sondage non amianté

## Planche 7

| Planche de repérage usuel | | |
|---|---|---|
| Type: Plan | Croquis: 7/9 | Villa / R+1 |
| Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles | | |
| 16, Avenue Charles De Gaulle<br>84130 LE PONTET | | |

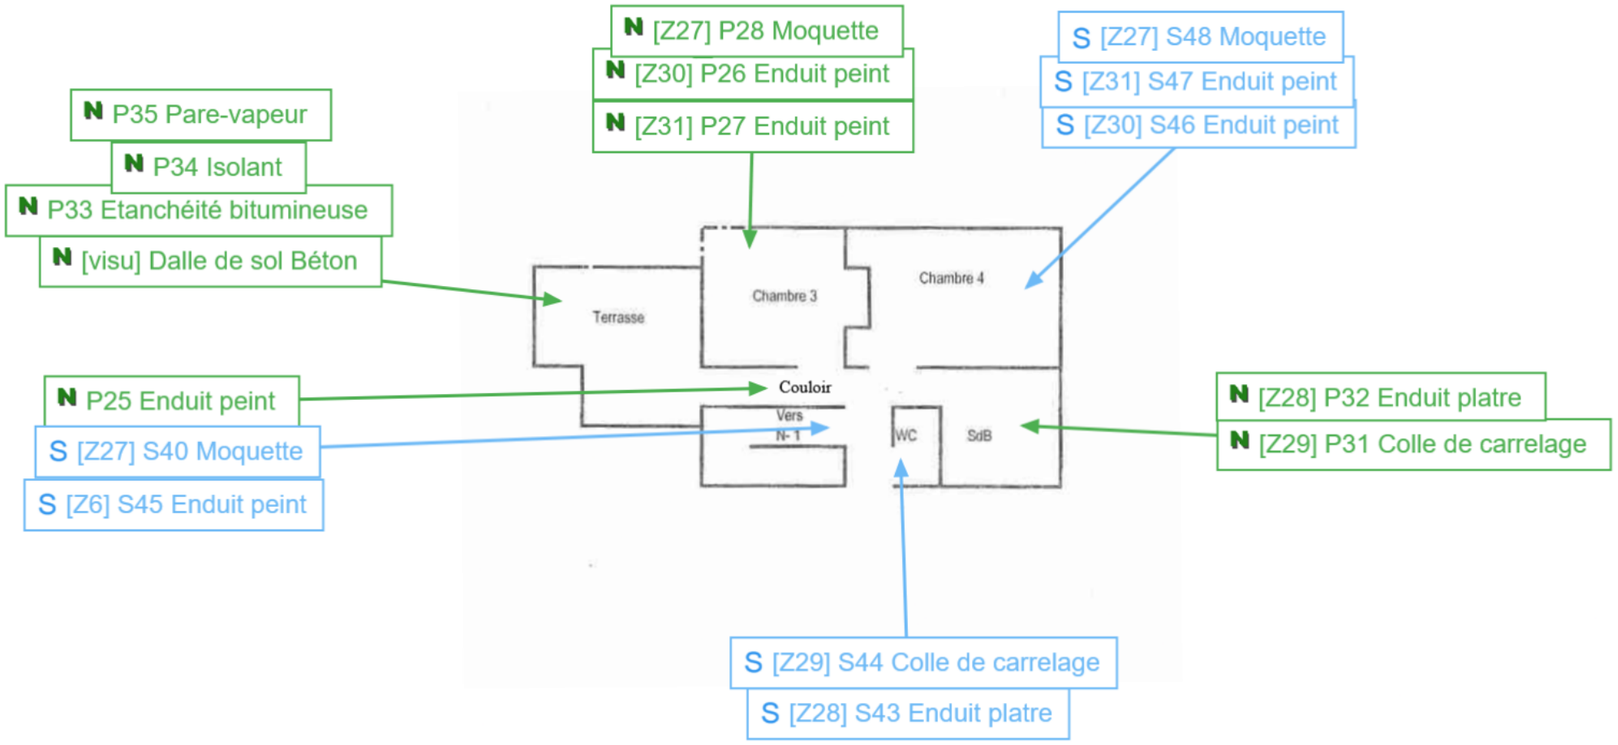


## Légende

| | |
|---|---|
| N | Prélèvement non amianté |
| S | Sondage non amianté |


## Planche 8

Planche de repérage usuel

Type: Plan | Croquis: 8/9 | Villa / Toiture

Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles

16, Avenue Charles De Gaulle
84130 LE PONTET

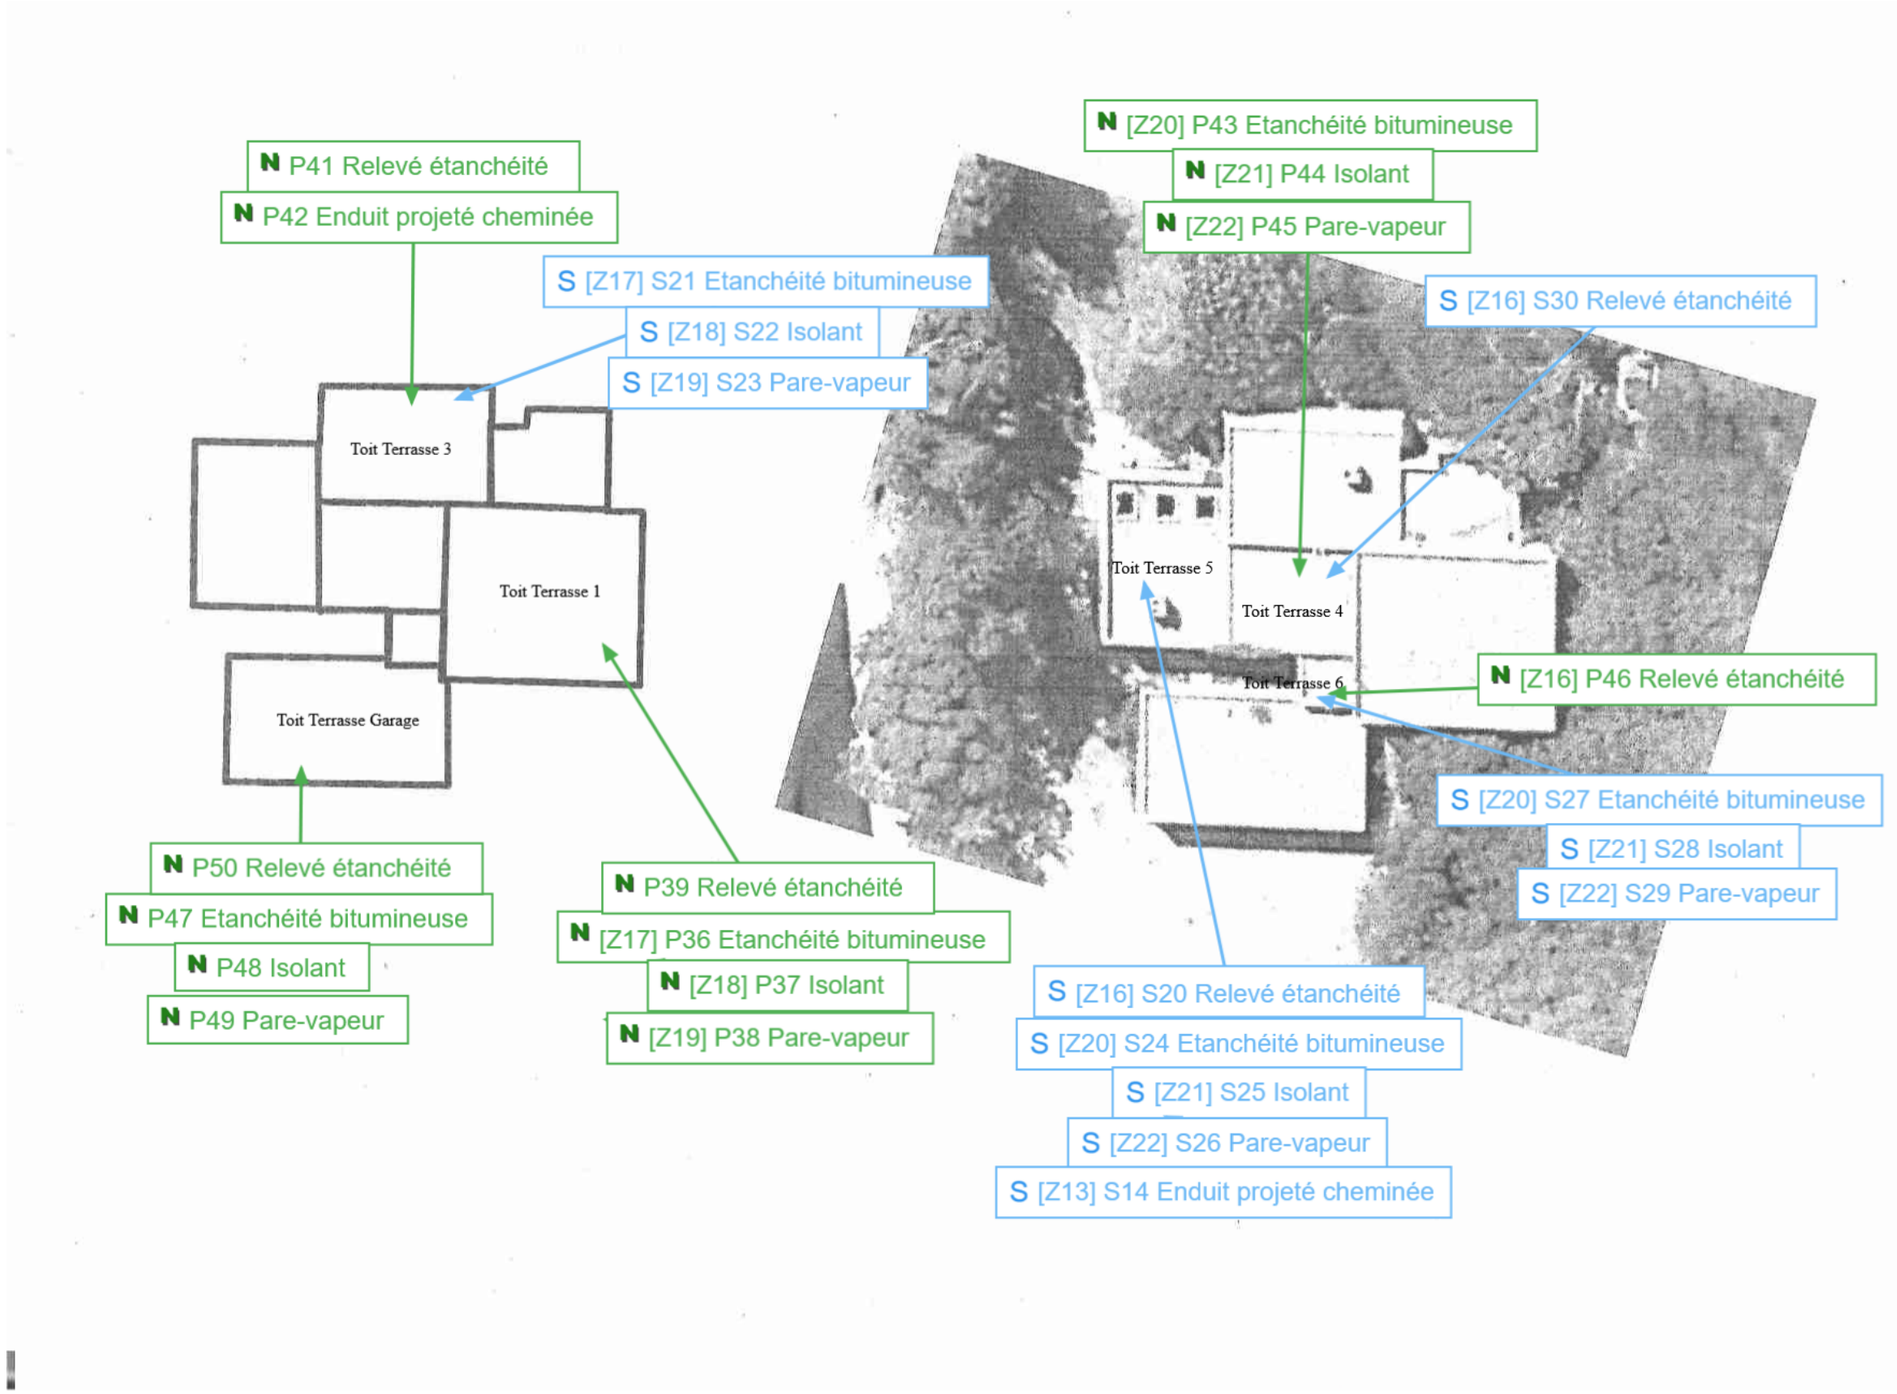



## Légende

| | |
|---|---|
| N | Prélèvement non amianté |
| S | Sondage non amianté |

## Planche 9

| Planche de repérage usuel | | |
|---|---|---|
| Type: Plan | Croquis: 9/9 | Terrain de sport |
| Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles | | |
| 16, Avenue Charles De Gaulle<br>84130 LE PONTET | | |

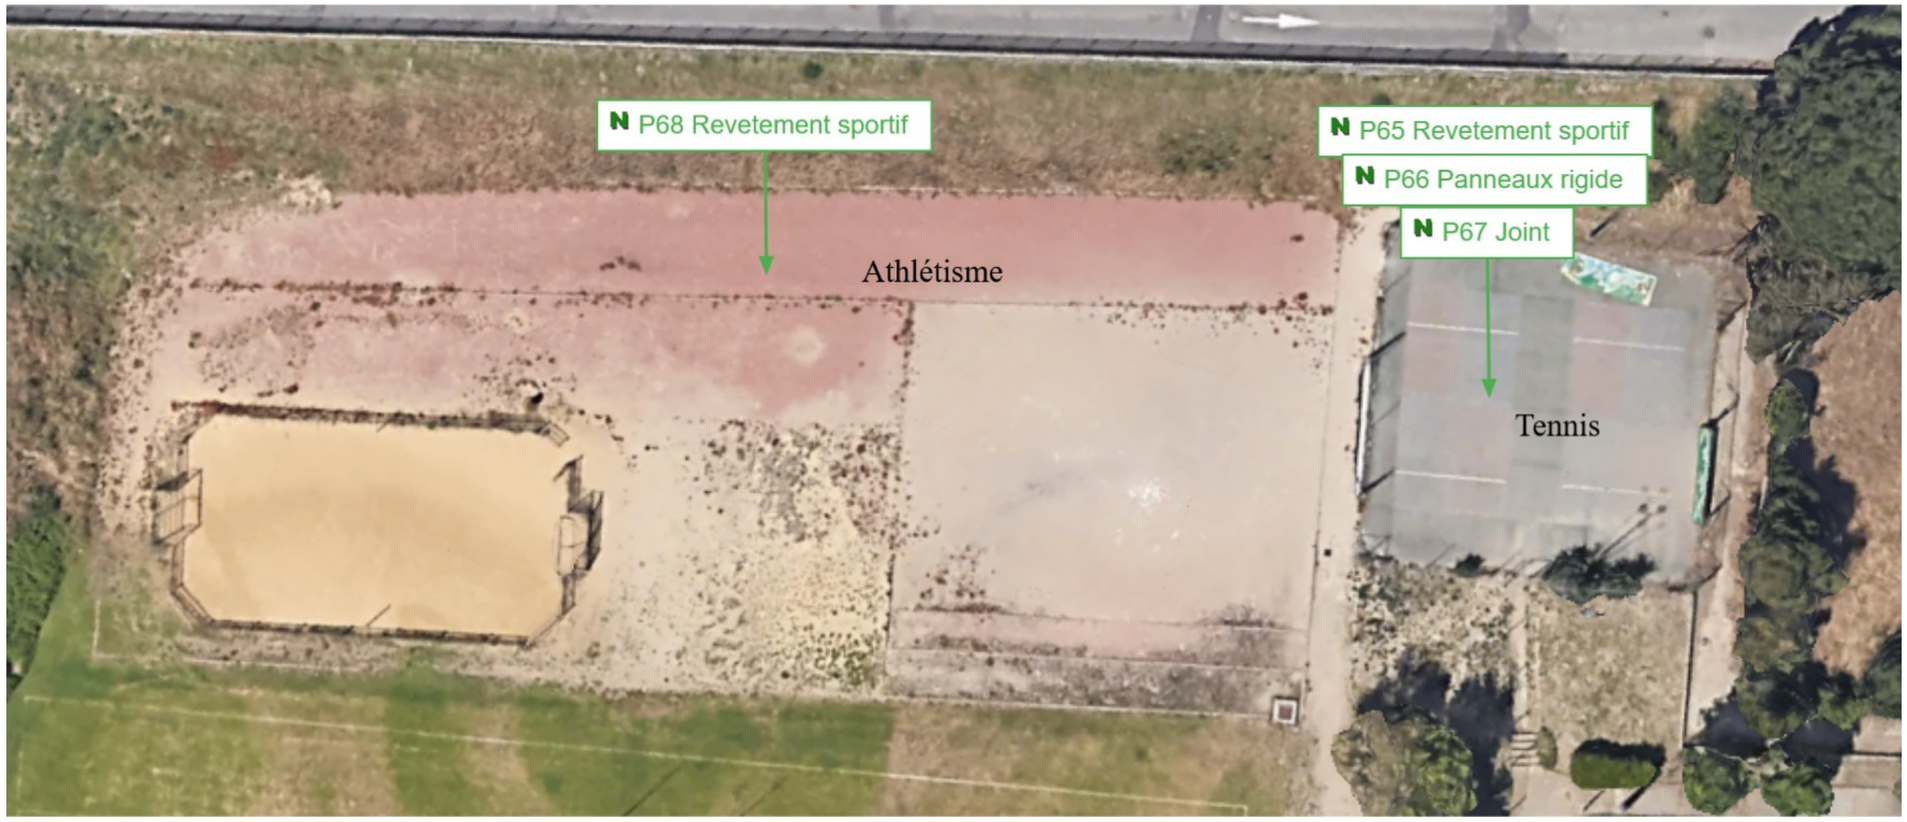


## Légende

| | |
|---|---|
| N | Prélèvement non amianté |

# ANNEXE - PHOTOS

## Légende

| | |
|---|---|
| a | Prélèvement Amianté |
| N | Prélèvement non amianté |
| P? | Prélèvement susceptible de contenir de l'amiante |

N
VILLA / Rez de chaussée / Garage / Mastic occulus portail [ Prélèvement n°54]



N
VILLA / Rez de chaussée / Passage couvert / Colle de dalle béton [ Prélèvement n°52]



a
VILLA / Rez de chaussée / Salle à manger / Colle de plinthe marche esclier [ Prélèvement n°9]



N
VILLA / Rez de chaussée / Salle à manger / Moquette [ Prélèvement n°10]



a
VILLA / Rez de chaussée / Cuisine / Colle de plinthe
[ Prélèvement n°11]



N
VILLA / Rez de chaussée / Cuisine / Moquette murale
[ Prélèvement n°12]



a
VILLA / Rez de chaussée / Cuisine / Mastic [ Prélèvement n°14]



a
VILLA / Rez de chaussée / Cuisine / Colle de faience [ Prélèvement n°15]



N
VILLA / Rez de chaussée / Cellier / Enduit peint
[ Prélèvement n°13]




N
VILLA / Rez de chaussée / Chaufferie / Enduit ciment
[ Prélèvement n°57]



N

VILLA / Rez de chaussée / Chaufferie / Isolant mur périphérique [ Prélèvement n°58]

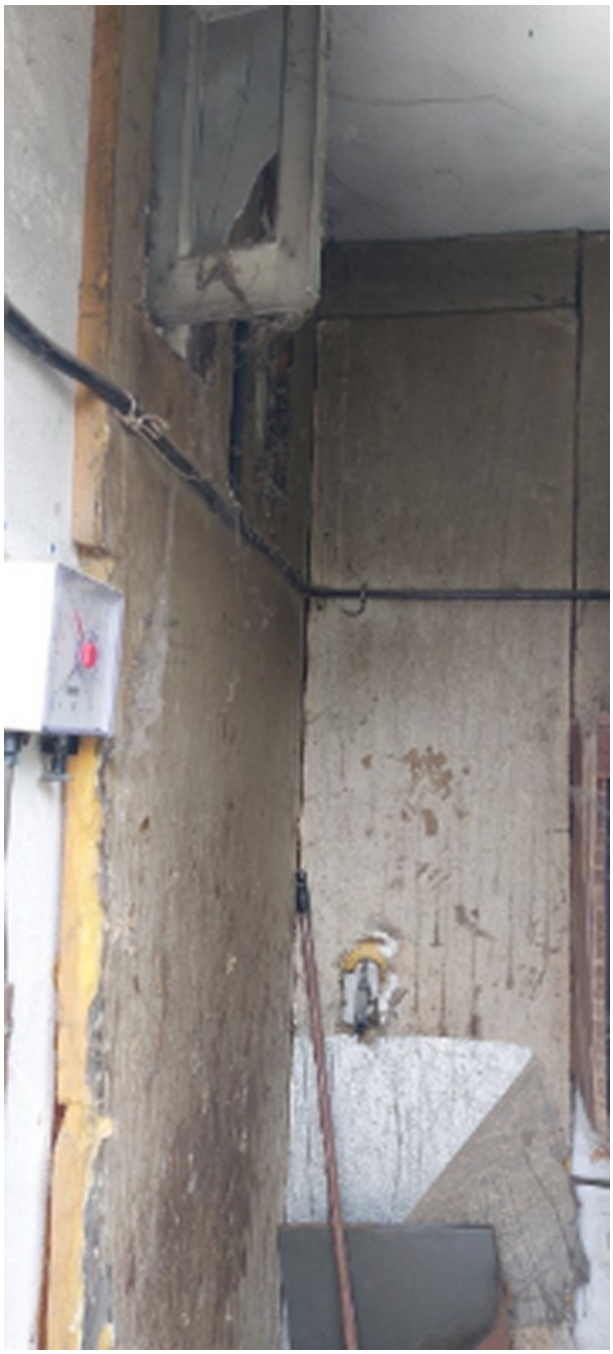

N

VILLA / Rez de chaussée / Salon / Scellement de brique cheminée [ Prélèvement n°16]



N
VILLA / Rez de chaussée / Salon / Enduit plâtre mur périphérique [ Prélèvement n°24]



N
VILLA / Rez de chaussée / Salon / Isolant polystyrene



N

VILLA / Rez de chaussée / Terrasse / Colle de carrelage
[ Prélèvement n°51]



N

VILLA / Rez de chaussée / Terrasse / Colle de carrelage
[ Prélèvement n°61]



N
VILLA / Rez de chaussée / Bureau / Plot de colle dalle bois [ Prélèvement n°21]



N
VILLA / Espace Four / Colle de carrelage [ Prélèvement n°62]



N
VILLA / Espace Four / Enduit ciment interieur four
[ Prélèvement n°63]



N
VILLA / Espace Four / Enduit projeté [ Prélèvement n°64]



N
VILLA / R+1 / Couloir / Enduit peint [ Prélèvement n°25]



N
VILLA / R+1 / Terrasse / Dalle de sol Béton



N
VILLA / Toiture / Toit Terrasse 1 / Relevé étanchéité
[ Prélèvement n°39]



N
VILLA / Toiture / Toit Terrasse 3 / Relevé étanchéité
[ Prélèvement n°41]



N
VILLA / Façade / Enduit projeté Haut [ Prélèvement n°40]



N
VILLA / Toiture / Toit Terrasse Garage / Etanchéité bitumineuse [ Prélèvement n°47]



N
VILLA / Toiture / Toit Terrasse Garage / Relevé étanchéité [ Prélèvement n°50]



N
VILLA / Rez de chaussée / Chaufferie / Chaudière / Joint de bride [ Prélèvement n°59]



N
VILLA / Rez de chaussée / Chaufferie / Chaudière / Isolant
[ Prélèvement n°60]



a
VILLA / R-1 / Vide Sanitaire / Conduit en amiante ciment
[ Prélèvement n°1]



a
VILLA / R-1 / Cave / Conduit en amiante ciment [ Sondage n°31
- Idem Prélèvement n°1 ]



a
VILLA / Rez de chaussée / Garage / Raccord en amiante ciment [ Sondage n°4
- Idem Prélèvement n°1 ]



a
VILLA / Rez de chaussée / Wc / Raccord en amiante ciment
[ Sondage n°34
- Idem Prélèvement n°1 ]



N
VILLA / R-1 / Vide Sanitaire / Calorifuge [ Prélèvement n°2]



N

VILLA / R-1 / Cave / Enduit peint [ Prélèvement n°3]




N

VILLA / R-1 / Cave / Enduit peint [ Prélèvement n°4]



N
VILLA / Rez de chaussée / Garage / Enduit ciment
[ Prélèvement n°53]

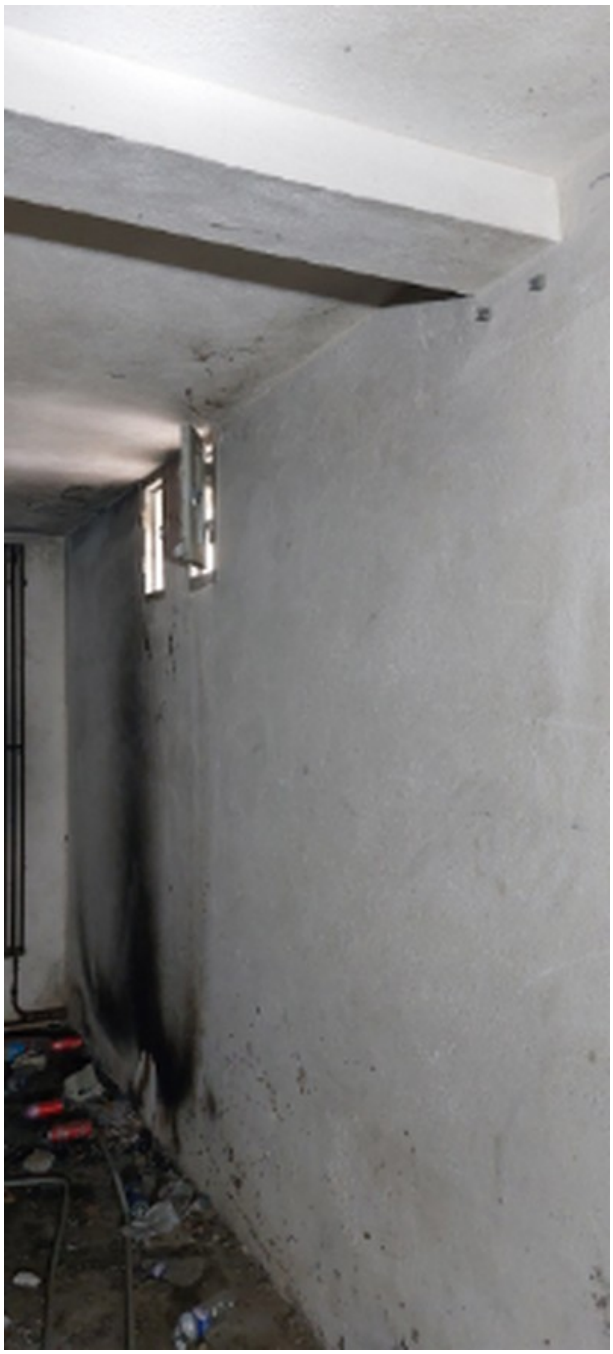


N
VILLA / Rez de chaussée / Garage / Enduit ciment [ Sondage n°3
- Idem Prélèvement n°53 ]



N
VILLA / Rez de chaussée / Entrée / Enduit peint
[ Prélèvement n°6]



N
VILLA / Rez de chaussée / Entrée / Enduit peint
[ Prélèvement n°7]

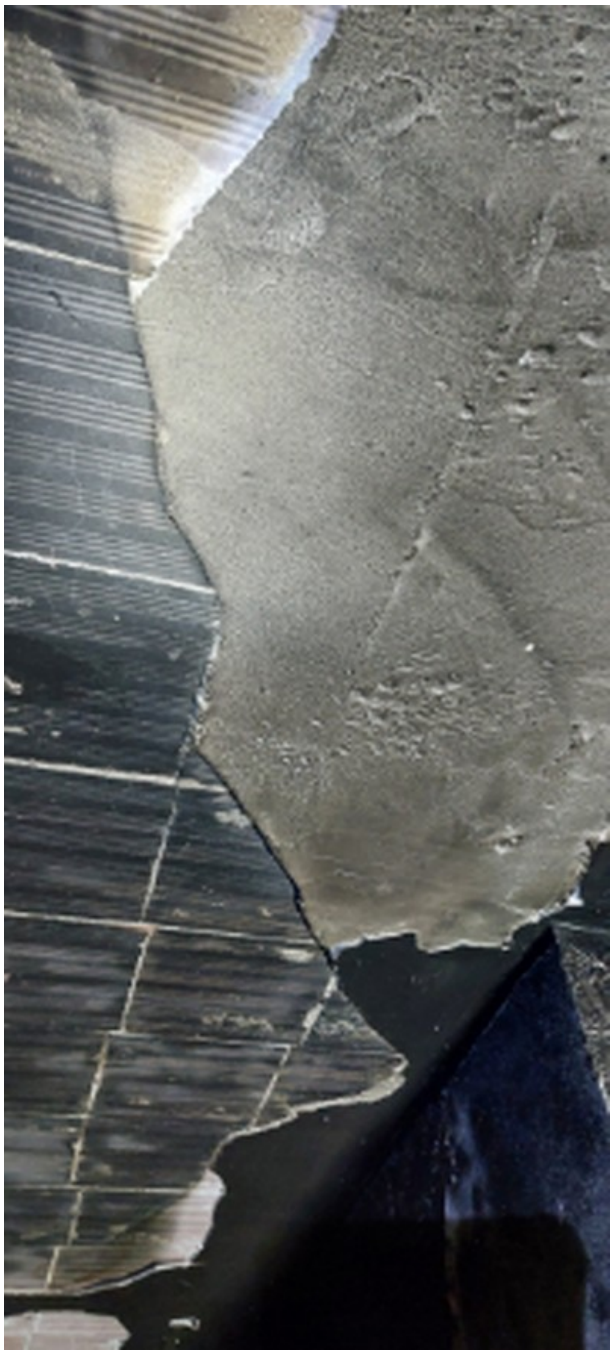

N
VILLA / Rez de chaussée / Entrée / Colle de carrelage
[ Prélèvement n°8]



a
VILLA / Rez de chaussée / Garage / Mastic sur fenêtre
[ Prélèvement n°55]



a
VILLA / Rez de chaussée / Cellier / Mastic sur fenêtre
[ Sondage n°12
- Idem Prélèvement n°55 ]



a
VILLA / R+1 / Wc / Mastic [ Prélèvement n°29]



N

VILLA / Toiture / Toit Terrasse 3 / Enduit projeté cheminée
[ Prélèvement n°42]



N

VILLA / Rez de chaussée / Salon / Colle de carrelage
[ Prélèvement n°17]



N
VILLA / Toiture / Toit Terrasse 5 / Relevé étanchéité
[ Sondage n°20
- Idem Prélèvement n°46 ]



N
VILLA / Toiture / Toit Terrasse 1 / Etanchéité bitumineuse
[ Prélèvement n°36]



N
VILLA / Toiture / Toit Terrasse 4 / Etanchéité bitumineuse [ Prélèvement n°43]



a
VILLA / R+1 / Salle de Bain / Colle de faience [ Prélèvement n°30]



N
VILLA / Rez de chaussée / Bureau / Moquette [ Prélèvement n°23]



N
VILLA / Rez de chaussée / Bureau / Enduit peint [ Prélèvement n°22]



N
VILLA / R-1 / Cave / Peinture [ Prélèvement n°5]



N
VILLA / R+1 / Salle de Bain / Enduit platre [ Prélèvement n°32]



N
VILLA / R+1 / Chambre 3 / Enduit peint [ Prélèvement n°26]



N
VILLA / R+1 / Salle de Bain / Colle de carrelage [ Prélèvement n°31]



N

VILLA / R+1 / Chambre 3 / Enduit peint [ Prélèvement n°27]



N

VILLA / Façade / Enduit projeté Bas [ Prélèvement n°56]



# ANNEXE - PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES

Ci-joint en fin de rapport:

- Le procès verbal d'analyses du lot de prélèvements 1

# ANNEXE - ESTIMATION DE LA QUANTIFICATION AMIANTE

Notes relatives à l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

# 1. RAPPEL DE L'ARTICLE 11

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

# 2. DECHETS DANGEREUX

### Les déchets contaminés par l'amiante

### Responsabilité du propriétaire

Lors de travaux de désamiantage, la personne pour laquelle les travaux sont effectués (c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires) a la responsabilité de la bonne élimination des déchets produits, conformément aux dispositions du code de l'environnement.

Les déchets du chantier (équipements de protection des travailleurs...) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

### Elimination des différents déchets

Les déchets contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, les clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés, soit en centres de stockage de déchets inertes, pourvus, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante.

Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, les calorifugeages et les cartons d'amiante), les matériaux dégradés et les déchets issus du chantier (équipements de protection, déchets de matériels ou issus du nettoyage...) doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

| Composant / Partie de composant | Quantité |
|---|---|
| 2 - Parois verticales extérieures et Façades | |
| Fenêtres de toit, lantemaux, verrières | |
| Mastic sur fenêtre | 4 U |
| Menuiseries extérieures | |
| Mastic | 12 U |
| Mastic fenêtre | 1 U |
| Mastic | 2 U |
| 3 - Parois verticales intérieures | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | |
| Colle de plinthe marche esclier | 1 m2 |
| Colle de plinthe | 3 mL |
| Colle de faience | 66 m2 |
| 6 - Conduits et accessoires intérieurs | |
| Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | |
| Conduit en amiante ciment | 3 mL |
| Raccord en amiante ciment | 2 U |

# ANNEXE - RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégrée dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;

- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;

- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants…) et les déchets issus du nettoyage (chiffon…) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante liés et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

- de la mairie ;

- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

# ANNEXE - ANCIENS RAPPORTS

| NUMERO DE REFERENCE du rapport de repérage | DATE DU RAPPORT | NOM DE LA SOCIETE et de l'opérateur de repérage | OBJET DU REPERAGE |
|---|---|---|---|
| Néant | | | |

# ANNEXE - COPIE DU CERTIFICAT DE COMPÉTENCE DE L'INTERVENANT

## Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

Certificat diagnostiqueur immobilier numérique

**N° CPDI0070 Version 008**

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

***Monsieur BAPTUT Olivier***

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|---|---|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention (1)<br>Date d'effet : 16/09/2022 - Date d'expiration : 15/09/2029 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention (1)<br>Date d'effet : 16/09/2022 - Date d'expiration : 15/09/2029 |
| Termites | Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1)<br>Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev23

# ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE

euromaf
Assurance des Ingénieurs et Architectes européens

**MERCI DE RAPPELER**
**DANS TOUTE CORRESPONDANCE**
**VOTRE N° D'IDENTIFICATION :**
**7380137 / N / 101**

**SAS BUREAU ALPES CONTROLES**
BUREAU ETUDES TECHNIQUES
PAE LES GLAISINS
3 BIS IMPASSE DES PRAIRIES
74940 ANNECY LE VIEUX

A Paris le 31 décembre 2025

Monsieur,

Conformément à nos échanges, nous vous confirmons que l'ensemble des missions DIM listées ci-dessous sont assurées au titre du contrat d'assurance des responsabilités professionnelles n°7006693/S :

# REPÉRAGE AMIANTE AVANT DÉMOLITION
# REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (RAT)
# AMIANTE ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S) PRÉLEVÉS
# REPÉRAGE AMIANTE AVANT-VENTE
# AMIANTE CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX
# REPÉRAGE AMIANTE DTA (DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE)
# AMIANTE PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S)
# DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - LOCATION, VENTE, AFFICHAGE
# DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - CONSTRUCTION NEUVE
# CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AUX PLOMBS (C.R.E.P)
# PLOMB AVANT TRAVAUX OU DÉMOLITION
# ETAT PARASITAIRE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS ET NON BÂTIS, ET SUR LES OUVRAGES
# MISSION CARREZ
# MISSION ERP
# MISSION DIMELECT
# MISSION DIMGAZ
# AMIANTE PARTIES PRIVATIVES DAPP
# MISSION EXAMEN VISUEL DES SURFACES TRAITÉES APRÈS RETRAIT DES MATÉRIAUX ET PRODUITS
# MESURES EMPOUSSIÈREMENT AMIANTE
# REPÉRAGE AMIANTE ET HAP SUR LES ENROBÉS
# DIAGNOSTIC PEMD - PRODUITS EQUIPEMENTS MATÉRIAUX DÉCHETS
# MISSION ETAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES
# REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS, STRUCTURES OU EQUIVALENTS CONCOURANT A LA REALISATION OU A LA MISE EN OEUVRE D'UNE ACTIVITE
# RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION SUR LES INSTALLATIONS, STRUCTURES OU EQUIVALENTS CONCOURANT A LA REALISATION OU A LA MISE EN OEUVRE D'UNE ACTIVITE
# AMIANTE SUR ENROBE SANS HAP SUR LES ENROBES
# PRELEVEMENT DE FIBRES CERAMIQUE REFRACTAIRES OU AUTRES FIBRES MINERALES ARTIFICIELLES
# RECOLEMENT PEMD - PRODUITS EQUIPEMENTS MATERIAUX DECHETS
# CONTROLE APRES TRAVAUX EN PRESENCE DE PLOMB
# SURFACE HABITABLE DITE "LOI BOUTIN"
# REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS LES OUVRAGES DE GENIE CIVIL

Restant à votre écoute au besoin,

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Aline LUISIN

**www.euromaf.fr** | 189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17 | Tél : 33 (0)1 53 70 30 00
*Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme au capital de 33 750 000 €*
R.C.S Paris B 429 599 509

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU ALPES CONTROLES
**Monsieur Olivier BAPTUT**
10 Avenue de la Croix Rouge
84000 AVIGNON

Notre référence : AR-26-SG-015593-01

**Numéro de dossier : 26Y009216**
**Référence de dossier : A14B2650**
**A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26Y009216-001 - Référence *P001 - 1774538024198OTT - VILLA / R-1 / Vide Sanitaire Conduit en amiante ciment Conduit*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-002 - Référence *P002 - 1774538044667OTT - VILLA / R-1 / Vide Sanitaire Calorifuge Conduit*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-003 - Référence *P003 - 1774538066796OTT - VILLA / R-1 / Cave Enduit peint Paroi intérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-004 - Référence *P004 - 1774538082445OTT - VILLA / R-1 / Cave Enduit peint Plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-005 - Référence *P005 - 1774538105741OTT - VILLA / R-1 / Cave Peinture Plancher*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-006 - Référence *P006 - 1774538237705OTT - VILLA / Rez de chaussée / Entrée Enduit peint Paroi intérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-007 - Référence *P007 - 1774538276587OTT - VILLA / Rez de chaussée / Entrée Enduit peint Plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-008 - Référence *P008 - 1774538290876OTT - VILLA / Rez de chaussée / Entrée Colle de carrelage Plancher*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-009 - Référence *P009 - 1774538316307OTT - VILLA / Rez de chaussée / Salle à manger Colle de plinthe Paroi intérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-010 - Référence *P010 - 1774538341545OTT - VILLA / Rez de chaussée / Salle à manger Moquette Plancher*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-011 - Référence *P011 - 1774538363455OTT - VILLA / Rez de chaussée / Cuisine Colle de plinthe Paroi intérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-012 - Référence *P012 - 1774538407612OTT - VILLA / Rez de chaussée / Cuisine Moquette murale Paroi intérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-013 - Référence *P013 - 1774538442107OTT - VILLA / Rez de chaussée / Cuisine Enduit peint Plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-014 - Référence *P014 - 1774538598919OTT - VILLA / Rez de chaussée / Cuisine Mastic Paroi extérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-015 - Référence *P015 - 1774538631580OTT - VILLA / Rez de chaussée / Cuisine Colle de faience Paroi intérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-016 - Référence *P016 - 1774538771810OTT - VILLA / Rez de chaussée / Salon Scellement de brique cheminée*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-017 - Référence *P017 - 1774538783456OTT - VILLA / Rez de chaussée / Salon Colle de carrelage Plancher*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-018 - Référence *P018 - 1774538817036OTT - VILLA / Rez de chaussée / Chambre 1 Mastic Paroi extérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-019 - Référence *P019 - 1774538842058OTT - VILLA / Rez de chaussée / Salle de Bain Colle de faience Paroi intérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-020 - Référence *P020 - 1774538861203OTT - VILLA / Rez de chaussée / Salle de Bain Enduit peint Plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-021 - Référence *P021 - 1774538953918OTT - VILLA / Rez de chaussée / Bureau Plot de colle dalle bois Paroi intérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-022 - Référence *P022 - 1774539452840OTT - VILLA / Rez de chaussée / Bureau Enduit peint Plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-023 - Référence *P023 - 1774539457650OTT - VILLA / Rez de chaussée / Bureau Moquette Plancher*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-024 - Référence *P024 - 1774539467136OTT - VILLA / Rez de chaussée / Salle à manger Enduit plâtre mur périphérique Paroi intérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-025 - Référence *P025 - 1774539497395OTT - VILLA / R+1 / Couloir Enduit peint Plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-026 - Référence *P026 - 1774539522776OTT - VILLA / R+1 / Chambre 3 Enduit peint Paroi intérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-027 - Référence *P027 - 1774539543362OTT - VILLA / R+1 / Chambre 3 Enduit peint Plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-028 - Référence *P028 - 1774539563440OTT - VILLA / R+1 / Chambre 3 Moquette Plancher*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-029 - Référence *P029 - 1774539592740OTT - VILLA / R+1 / Wc Mastic Paroi extérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-030 - Référence *P030 - 1774539621147OTT - VILLA / R+1 / Salle de Bain Colle de faience Paroi intérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-031 - Référence *P031 - 1774539635181OTT - VILLA / R+1 / Salle de Bain Colle de carrelage Plancher*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-032 - Référence *P032 - 1774539654219OTT - VILLA / R+1 / Salle de Bain Enduit platre Plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-033 - Référence *P033 - 1774541140686OTT - VILLA / R+1 / Terrasse Etanchéité bitumineuse Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-034 - Référence *P034 - 1774541149789OTT - VILLA / R+1 / Terrasse Isolant Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-035 - Référence *P035 - 1774541158117OTT - VILLA / R+1 / Terrasse Pare-vapeur Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-036 - Référence *P036 - 1774541197421OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 1 Etanchéité bitumineuse Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-037 - Référence *P037 - 1774541204537OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 1 Isolant Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-038 - Référence *P038 - 1774541219198OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 1 Pare-vapeur Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-039 - Référence *P039 - 1774541234298OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 1 Relevé étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-040 - Référence *P040 - 1774541355430OTT - VILLA / Façade Enduit projeté Haut Paroi extérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-041 - Référence *P041 - 1774541528128OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 3 Relevé étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-042 - Référence *P042 - 1774541536338OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 3 Enduit projeté cheminée*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-043 - Référence *P043 - 1774541598379OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 4 Etanchéité bitumineuse Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-044 - Référence *P044 - 1774541628623OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 4 Isolant Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-045 - Référence *P045 - 1774541634824OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 4 Pare-vapeur Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-046 - Référence *P046 - 1774541793956OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 6 Relevé étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-047 - Référence *P047 - 1774542016913OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 7 Etanchéité bitumineuse Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-048 - Référence *P048 - 1774542029041OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 7 Isolant Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-049 - Référence *P049 - 1774542034745OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 7 Pare-vapeur Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-050 - Référence *P050 - 1774542083647OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 7 Relevé étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-051 - Référence *P051 - 1774542227228OTT - VILLA / Rez de chaussée / Terrasse Colle de carrelage Plancher*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-052 - Référence *P052 - 1774542342361OTT - VILLA / Rez de chaussée / Passage couvert Colle de dalle béton Plancher*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-053 - Référence *P053 - 1774542433576OTT - VILLA / Rez de chaussée / Garage Enduit ciment Paroi intérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-054 - Référence *P054 - 1774542506632OTT - VILLA / Rez de chaussée / Garage Mastic occulus portail Paroi extérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-055 - Référence *P055 - 1774542532815OTT - VILLA / Rez de chaussée / Garage Mastic sur fenêtre Paroi extérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-056 - Référence *P056 - 1774542566262OTT - VILLA / Façade Enduit projeté Paroi extérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-057 - Référence *P057 - 1774542594195OTT - VILLA / Rez de chaussée / Chaufferie Enduit ciment Paroi intérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-058 - Référence *P058 - 1774542616473OTT - VILLA / Rez de chaussée / Chaufferie Isolant mur périphérique Paroi intérieure*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-059 - Référence *P059 - 1774542770214OTT - VILLA / Rez de chaussée / Chaufferie / Chaudière Joint de bride Equipements techniques*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-060 - Référence *P060 - 1774542895769OTT - VILLA / Rez de chaussée / Chaufferie / Chaudière Isolant*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-061 - Référence *P061 - 1774543016077OTT - VILLA / Rez de chaussée / Terrasse Colle de carrelage Plancher*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-062 - Référence *P062 - 1774543077749OTT - VILLA / Espace Four Colle de carrelage Plancher*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-063 - Référence *P063 - 1774543146719OTT - VILLA / Espace Four Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-064 - Référence *P064 - 1774543223908OTT - VILLA / Espace Four Enduit projeté*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-065 - Référence *P065 - 1774543542742OTT - Terrain de sport / Tennis Revetement sportif Plancher*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-066 - Référence *P066 - 1774543594038OTT - Terrain de sport / Tennis Panneaux rigide*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-067 - Référence *P067 - 1774543617389OTT - Terrain de sport / Tennis Joint Plancher*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 26Y009216-068 - Référence *P068 - 1774543682796OTT - Terrain de sport / Athlétisme Revetement sportif*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

**EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD-EST SAS**
**REFERENT SOUS TRAITANT**
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 — Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 — Page1/19
Dossier N° : 26GE003326 — Date de réception : 31/03/2026 — Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 — Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001 (1) | 26Y009216-001 - P001 - 1774538024198OTT - VILLA / R-1 / Vide Sanitaire Conduit en amiante ciment Conduit | Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) | **MOLP** * / YD8K | 4 / 4 * | - * | Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) * |
| 002 | 26Y009216-002 - P002 - 1774538044667OTT - VILLA / R-1 / Vide Sanitaire Calorifuge Conduit | Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau fibreux de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs) | **MOLP** * / YD8K | 4 / 4 * | - * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 003 | 26Y009216-003 - P003 - 1774538066796OTT - VILLA / R-1 / Cave Enduit peint Paroi intérieure | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 004 | 26Y009216-004 - P004 - 1774538082445OTT - VILLA / R-1 / Cave Enduit peint Plafond | | | | | |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 
Dossier N° : 26GE003326 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 005 | 26Y009216-005 - P005 - 1774538105741OTT - VILLA / R-1 / Cave Peinture Plancher | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (cémenteux) (gris) (clair) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 006 | 26Y009216-006 - P006 - 1774538237705OTT - VILLA / Rez de chaussée / Entrée Enduit peint Paroi intérieure | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 007 | 26Y009216-007 - P007 - 1774538276587OTT - VILLA / Rez de chaussée / Entrée Enduit peint Plafond | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 
Dossier N° : 26GE003326 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 008 | 26Y009216-008 - P008 - 1774538290876OTT - VILLA / Rez de chaussée / Entrée Colle de carrelage Plancher | Matériau dur de type ciment-colle (beige) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 009 | 26Y009216-009 - P009 - 1774538316307OTT - VILLA / Rez de chaussée / Salle à manger Colle de plinthe Paroi intérieure | Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 010 | 26Y009216-010 - P010 - 1774538341545OTT - VILLA / Rez de chaussée / Salle à manger Moquette Plancher | Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) n°2 | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 011 | 26Y009216-011 - P011 - 1774538363455OTT - VILLA / Rez de chaussée / Cuisine Colle de plinthe Paroi intérieure | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)(i) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 Page4/19
Dossier N° : 26GE003326 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau semi-dur de type joint (beige) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 012 | 26Y009216-012 - P012 - 1774538407612OTT - VILLA / Rez de chaussée / Cuisine Moquette murale Paroi intérieure | Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau de type maillage de fibres (rose) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| | | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 013 | 26Y009216-013 - P013 - 1774538442107OTT - VILLA / Rez de chaussée / Cuisine Enduit peint Plafond | Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 014 | 26Y009216-014 - P014 - 1774538598919OTT - VILLA / Rez de chaussée / Cuisine Mastic Paroi extérieure | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 
Dossier N° : 26GE003326 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 015 | 26Y009216-015 - P015 - 1774538631580OTT - VILLA / Rez de chaussée / Cuisine Colle de faience Paroi intérieure | Matériau dur de type ciment-colle (beige)(i) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 016 | 26Y009216-016 - P016 - 1774538771810OTT - VILLA / Rez de chaussée / Salon Scellement de brique cheminée | Matériau dur de type mortier, béton, chape (cémenteux) (gris) (foncé) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 017 | 26Y009216-017 - P017 - 1774538783456OTT - VILLA / Rez de chaussée / Salon Colle de carrelage Plancher | Matériau dur de type ciment-colle (beige) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 018 | 26Y009216-018 - P018 - 1774538817036OTT - VILLA / Rez de chaussée / Chambre 1 Mastic Paroi extérieure | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 Page6/19
Dossier N° : 26GE003326 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 019 | 26Y009216-019 - P019 - 1774538842058OTT - VILLA / Rez de chaussée / Salle de Bain Colle de faience Paroi intérieure | Matériau dur de type ciment-colle (beige)(i) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 020 | 26Y009216-020 - P020 - 1774538861203OTT - VILLA / Rez de chaussée / Salle de Bain Enduit peint Plafond | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 021 | 26Y009216-021 - P021 - 1774538953918OTT - VILLA / Rez de chaussée / Bureau Plot de colle dalle bois Paroi intérieure | Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type liège (beige) ; matériau de type colle (jaune) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 022 | 26Y009216-022 - P022 - 1774539452840OTT - VILLA / Rez de chaussée / Bureau Enduit peint Plafond | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 Page7/19
Dossier N° : 26GE003326 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 023 | 26Y009216-023 - P023 - 1774539457650OTT - VILLA / Rez de chaussée / Bureau Moquette Plancher | Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 024 | 26Y009216-024 - P024 - 1774539467136OTT - VILLA / Rez de chaussée / Salle à manger Enduit plâtre mur périphérique Paroi intérieure | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / M6XJ | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 025 | 26Y009216-025 - P025 - 1774539497395OTT - VILLA / R+1 / Couloir Enduit peint Plafond | Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) en traces | **MET** * / M6XJ | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 026 | 26Y009216-026 - P026 - 1774539522776OTT - VILLA / R+1 / Chambre 3 Enduit peint Paroi intérieure | Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) en traces | **MET** * / M6XJ | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 
Dossier N° : 26GE003326 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 027 | 26Y009216-027 - P027 - 1774539543362OTT - VILLA / R+1 / Chambre 3 Enduit peint Plafond | Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) en traces | **MET** * / M6XJ | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 028 | 26Y009216-028 - P028 - 1774539563440OTT - VILLA / R+1 / Chambre 3 Moquette Plancher | Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | **MET** * / M6XJ | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 029 | 26Y009216-029 - P029 - 1774539592740OTT - VILLA / R+1 / Wc Mastic Paroi extérieure | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) | **MET** * / M6XJ | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 030 | 26Y009216-030 - P030 - 1774539621147OTT - VILLA / R+1 / Salle de Bain Colle de faience Paroi intérieure | Matériau dur de type ciment-colle (beige) | **MET** * / M6XJ | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| | | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / M6XJ | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 
Dossier N° : 26GE003326 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 031 | 26Y009216-031 - P031 - 1774539635181OTT - VILLA / R+1 / Salle de Bain Colle de carrelage Plancher | Matériau dur de type ciment-colle (beige) | **MET** * / M6XJ | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 032 | 26Y009216-032 - P032 - 1774539654219OTT - VILLA / R+1 / Salle de Bain Enduit platre Plafond | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / M6XJ | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 033 | 26Y009216-033 - P033 - 1774541140686OTT - VILLA / R+1 / Terrasse Etanchéité bitumineuse Toiture | Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) | **MET** * / M6XJ | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 034 | 26Y009216-034 - P034 - 1774541149789OTT - VILLA / R+1 / Terrasse Isolant Toiture | Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (marron) | **MET** * / MA4T | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 035 | 26Y009216-035 - P035 - 1774541158117OTT - VILLA / R+1 / Terrasse Pare-vapeur Toiture | Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) | **MET** * / MA4T | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 
Dossier N° : 26GE003326 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 036 | 26Y009216-036 - P036 - 1774541197421OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 1 Etanchéité bitumineuse Toiture | Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) | **MET** * / MA4T | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 037 | 26Y009216-037 - P037 - 1774541204537OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 1 Isolant Toiture | Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (marron) | **MET** * / MA4T | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 038 | 26Y009216-038 - P038 - 1774541219198OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 1 Pare-vapeur Toiture | Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) | **MET** * / MA4T | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 039 (2) | 26Y009216-039 - P039 - 1774541234298OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 1 Relevé étanchéité | Matériau de type aluminium ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) | **MET** * / MA4T | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 040 | 26Y009216-040 - P040 - 1774541355430OTT - VILLA / Façade Enduit projeté Haut Paroi extérieure | | | | | |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 
Dossier N° : 26GE003326 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / MA4T | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 041 | 26Y009216-041 - P041 - 1774541528128OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 3 Relevé étanchéité | Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) en traces | **MET** * / MA4T | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 042 | 26Y009216-042 - P042 - 1774541536338OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 3 Enduit projeté cheminée | Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / MA4T | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 043 | 26Y009216-043 - P043 - 1774541598379OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 4 Etanchéité bitumineuse Toiture | Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) | **MET** * / MA4T | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 044 | 26Y009216-044 - P044 - 1774541628623OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 4 Isolant Toiture | | | | | |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 
Dossier N° : 26GE003326 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (marron) | **MET** * / MA4T | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 045 | 26Y009216-045 - P045 - 1774541634824OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 4 Pare-vapeur Toiture | Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (marron) | **MET** * / MA4T | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 046 | 26Y009216-046 - P046 - 1774541793956OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 6 Relevé étanchéité | Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 047 | 26Y009216-047 - P047 - 1774542016913OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 7 Etanchéité bitumineuse Toiture | Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 048 | 26Y009216-048 - P048 - 1774542029041OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 7 Isolant Toiture | | | | | |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 
Dossier N° : 26GE003326 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (marron) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 049 | 26Y009216-049 - P049 - 1774542034745OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 7 Pare-vapeur Toiture | Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 050 (2) | 26Y009216-050 - P050 - 1774542083647OTT - VILLA / Toiture / Toit Terrasse 7 Relevé étanchéité | Matériau de type aluminium ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 051 | 26Y009216-051 - P051 - 1774542227228OTT - VILLA / Rez de chaussée / Terrasse Colle de carrelage Plancher | Matériau dur de type ciment-colle (gris) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 
Dossier N° : 26GE003326 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 052 | 26Y009216-052 - P052 - 1774542342361OTT - VILLA / Rez de chaussée / Passage couvert Colle de dalle béton Plancher | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 053 (3) | 26Y009216-053 - P053 - 1774542433576OTT - VILLA / Rez de chaussée / Garage Enduit ciment Paroi intérieure | Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 054 | 26Y009216-054 - P054 - 1774542506632OTT - VILLA / Rez de chaussée / Garage Mastic occulus portail Paroi extérieure | Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 055 | 26Y009216-055 - P055 - 1774542532815OTT - VILLA / Rez de chaussée / Garage Mastic sur fenêtre Paroi extérieure | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)(i) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante de type chrysotile * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 
Dossier N° : 26GE003326 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 056 | 26Y009216-056 - P056 - 1774542566262OTT - VILLA / Façade Enduit projeté Paroi extérieure | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 057 | 26Y009216-057 - P057 - 1774542594195OTT - VILLA / Rez de chaussée / Chaufferie Enduit ciment Paroi intérieure | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 058 | 26Y009216-058 - P058 - 1774542616473OTT - VILLA / Rez de chaussée / Chaufferie Isolant mur périphérique Paroi intérieure | Matériau de type aluminium ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| | | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | **MOLP** * / YD8K | 2 / 2 * | - * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 
Dossier N° : 26GE003326 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 059 | 26Y009216-059 - P059 - 1774542770214OTT - VILLA / Rez de chaussée / Chaufferie / Chaudière Joint de bride Equipements techniques | Matériau semi-dur de type joint (noir) ; matériau de type colle (jaune) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 060 (2) | 26Y009216-060 - P060 - 1774542895769OTT - VILLA / Rez de chaussée / Chaufferie / Chaudière Isolant | Matériau de type aluminium ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (beige) (noir) en traces | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| | | Matériau fibreux de type isolant (beige) (noir) | **MOLP** * / YD8K | 2 / 2 * | - * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 061 | 26Y009216-061 - P061 - 1774543016077OTT - VILLA / Rez de chaussée / Terrasse Colle de carrelage Plancher | Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 062 | 26Y009216-062 - P062 - 1774543077749OTT - VILLA / Espace Four Colle de carrelage Plancher | | | | | |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 
Dossier N° : 26GE003326 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (cémenteux) (gris) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 063 | 26Y009216-063 - P063 - 1774543146719OTT - VILLA / Espace Four Enduit ciment | Matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (marron) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 064 | 26Y009216-064 - P064 - 1774543223908OTT - VILLA / Espace Four Enduit projeté | Matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 065 | 26Y009216-065 - P065 - 1774543542742OTT - Terrain de sport / Tennis Revetement sportif Plancher | Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (cémenteux) (gris) (foncé) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 066 | 26Y009216-066 - P066 - 1774543594038OTT - Terrain de sport / Tennis Panneaux rigide | Matériau dur de type résine (fibreux) (de différentes couleurs) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 
Dossier N° : 26GE003326 Date de réception : 31/03/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 067 | 26Y009216-067 - P067 - 1774543617389OTT - Terrain de sport / Tennis Joint Plancher | Matériau de type mousse (bitumineux) (noir) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 068 | 26Y009216-068 - P068 - 1774543682796OTT - Terrain de sport / Athlétisme Revetement sportif | Matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (cémenteux) (beige) | **MET** * / Q2FS | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

*Observation(s) échantillon(s)*
(1) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.
(2) Le matériau de type aluminium est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
(3) Description client non-cohérente avec l'échantillon physiquement présent.

*Observation(s) couche(s)*
(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection.

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-Z4-005009-01 | Date d'émission de rapport : 02/04/2026 12:27 | Page19/19
Dossier N° : 26GE003326 | Date de réception : 31/03/2026 | Date d'analyse : 01/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GE003326 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y009216
Reçu au laboratoire le : 31/03/2026 | Date de réception : 30/03/2026
Date d'analyse : 01/04/2026

Référence dossier Client:A14B2650A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD VILLA R1 PRELEVEMENTS HOMOGENES

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), ), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Julie BURGER
Coordinateur(rice) Projets Clients

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**GRAND EST ANALYSES**
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

ALPES CONTRÔLES
Construction & Exploitation
alpes-controles.fr

**Agence Diagnostic Immobilier Méditerranée**
Hôtel d'entreprise Croix Rouge
10 avenue de la croix rouge
84000 AVIGNON
Tel 04 26 52 63 42
dim.mediterranee@alpes-controles.fr

DIM R407/Version 3.1

Références : A14B2650/002-1/PROJET ATELIERS TECHNIQUES/ENROBE/OTT
Date d'édition : 22/04/2026
Contrat N° : A14-B-2026-00A1/0

# RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE ET DES HAP AVANT REALISATION DE TRAVAUX SUR LES ENROBES

## CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante et il a été repéré une concentration de HAP dans les enrobés inférieure à 50 mg/kg de masse sèche .

**Désignation - Adresse du bien**
PROJET ATELIERS TECHNIQUES
16, Avenue Charles De Gaulle
84130 LE PONTET



**Propriétaire**
COMMUNE DU PONTET

**Donneur d'ordre**
COMMUNE DU PONTET
RUE DE L HOTEL DE VILLE
84130 LE PONTET

**Réalisation du diagnostic**
Organisme : BUREAU ALPES CONTRÔLES
N°Siren/Siret : 351 812 698/00667

Chargé d'affaire : BAPTUT Olivier
Diagnostiqueur : BAPTUT Olivier
N° de certification : N° CPDI0070 Version 008
Date d'optention : 2022-09-16
Délivré par : I.CERT
Rue de la Terre Victoria
Parc EDONIA - Bâtiment G
35760 Saint-Grégoire
Organisme d'assurance EUROMAF Police 7006693/S

**Signature**

Le diagnostiqueur
Olivier BAPTUT

**Diffusion :**
**Monsieur ARU Laurent** laurent.aru@mairie-lepontet.fr

# TABLE DES MATIERES

INFORMATIONS GENERALES..... 3
LISTE DES ZONES ET/OU MATERIAUX NON VISITES/INACCESSIBLES..... 4
ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE (ZPSO) OU COUCHE PRESENTANT UNE SIMILITUDE DE MATERIAUX (CPSM)..... 4
PRELEVEMENTS..... 5
CONCLUSION..... 6
ANNEXE - CROQUIS..... 7
ANNEXE - PHOTOS..... 8
ANNEXE - PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES..... 10
ANNEXE - PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES HAP..... 11
ANNEXE - COPIE DU CERTIFICAT DE COMPÉTENCE DE L'INTERVENANT..... 12
ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE..... 13

# INFORMATIONS GENERALES

## Références réglementaires

- Articles R4412-59, R4412-97, L4121-1 et L4121-2 du Code du Travail
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Arrêté du 12/12/2014 relatif aux installations de stockage pour déchets inertes
- Guide de caractérisation des enrobés bitumineux
- Norme NFX 46-102

## Descriptif exhaustif de la mission et périmètre des travaux

Travaux sur les Enrobés.
Déterminer si les enrobés sont recyclables et acceptables en ISDI selon l'arrêté du 12/12/2014.
Déterminer si les travaux exercés sont susceptibles de générer un risque sanitaire.

Démolition

## Documents transmis par le donneur d'ordre

Le programme de repérage a été défini et validé par le donneur d'ordre via l'offre de contrat.

## Description du périmètre du repérage

| | |
|---|---|
| Dénomination du lieu | PROJET ATELIERS TECHNIQUES |
| Fonction principale du lieu | Parking |
| Moyens mis à disposition | Néant |

## Exécution de la mission

Date de repérage : 11/03/2026

Date de commande : 24/03/2026

Laboratoire d'Analyses :
EUROFINS - ASCAL
2 rue Chanoine Ploton
CS 40265
42016 SAINT ETIENNE

Accréditation N° 1- 1591

# LISTE DES ZONES ET/OU MATERIAUX NON VISITES/INACCESSIBLES

| Zones / Materiaux | Commentaires | Moyens d'accès |
|---|---|---|
| Aucune zone et/ou matériau non visité/inaccessible | | |

# ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE (ZPSO) OU COUCHE PRESENTANT UNE SIMILITUDE DE MATERIAUX (CPSM)

| N° ZPSO ou CPSM | Élément témoin | Ouvrage de référence | Sondages et prélèvements complémentaires * | Etendue de la localisation | ZPSO contenant de l'amiante |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune zone présentant des similitudes d'ouvrage | | | | | |

(*) La norme demande de doubler les prélévements sur les enrobés (sauf cas particuliers).

# PRELEVEMENTS

Chaque échantillon a été immédiatement conditionné par nos soins dans un sachet étanche, étiqueté en double ensachage, et envoyé en laboratoire pour analyses. Le tableau ci-dessous dresse la synthèse des prélèvements réalisés ainsi que les résultats des analyses.
La concentration HAP retenue est la somme des teneurs de 16 composés chimiques.

| N° | N° ZPSO ou CPSM | Localisation | Ouvrage / Partie d'ouvrage | Couche / Epaisseur (cm) | Latitude / Longitude | Amiante | Concentration HAP (mg/kg MS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | | Parking | VRD / Enrobé | toutes les couches | | Non Détectée | 1,7 |
| P2 | | Parking | VRD / Enrobé | toutes les couches | | Non Détectée | < 0,5 |
| P3 | | Parking | VRD / Enrobé | toutes les couches | | Non Détectée | < 0,5 |

Interprétation des résultats d'analyses HAP :

| Teneur en HAP (mg/kg) | 0 | 50 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Possibilité de réemploi | Recyclage à chaud ou à froid | Recyclage à froid uniquement | Pas de réutilisation possible | |
| Stockage des déchets | Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) | Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) | | Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) |

# CONCLUSION

La concentration en HAP maximale trouvée est inférieure à 50 mg/kg de masse sèche.
En conséquence, ces enrobés peuvent être recyclés à chaud ou à froid et sont acceptables en ISDI.

## Planche

| | | |
|---|---|---|
| Planche de repérage usuel | | |
| Type: Plan | Croquis: 1/1 | Parking |
| Auteur: BAPTUT Olivier / Alpes Contrôles | | |
| 16, Avenue Charles De Gaulle<br>84130 LE PONTET | | |




## Légende

| | |
|---|---|
| N | Prélèvement non amianté |

# ANNEXE - PHOTOS

## Légende

| | |
|---|---|
| a | Prélèvement Amianté |
| N | Prélèvement non amianté |
| P? | Prélèvement susceptible de contenir de l'amiante |

N
Parking / Enrobé [ Prélèvement n°1]




N
Parking / Enrobé [ Prélèvement n°2]



N

Parking / Enrobé [ Prélèvement n°3]

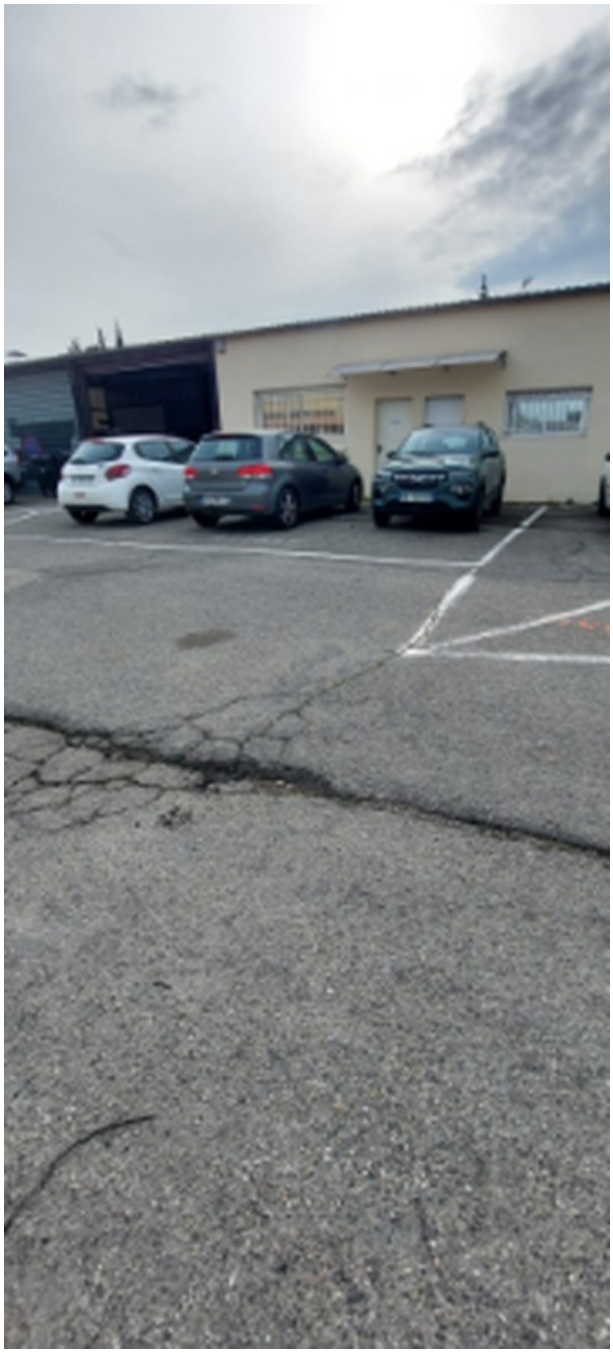

# ANNEXE - PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES

Ci-joint en fin de rapport:

- Le procès verbal d'analyses du lot de prélèvements 1

# ANNEXE - PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES HAP

Ci-joint en fin de rapport:

- Le procès verbal d'analyse HAP du lot de prélèvements 1

# ANNEXE - COPIE DU CERTIFICAT DE COMPÉTENCE DE L'INTERVENANT

## Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

Certificat diagnostiqueur immobilier numérique

**N° CPDI0070 Version 008**

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

***Monsieur BAPTUT Olivier***

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|---|---|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention (1)<br>Date d'effet : 16/09/2022 - Date d'expiration : 15/09/2029 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention (1)<br>Date d'effet : 16/09/2022 - Date d'expiration : 15/09/2029 |
| Termites | Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1)<br>Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PERSONNES

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev23

# ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE

euromaf
Assurance des Ingénieurs et Architectes européens

**MERCI DE RAPPELER**
**DANS TOUTE CORRESPONDANCE**
**VOTRE N° D'IDENTIFICATION :**
**7380137 / N / 101**

**SAS BUREAU ALPES CONTROLES**
BUREAU ETUDES TECHNIQUES
PAE LES GLAISINS
3 BIS IMPASSE DES PRAIRIES
74940 ANNECY LE VIEUX

A Paris le 31 décembre 2025

Monsieur,

Conformément à nos échanges, nous vous confirmons que l'ensemble des missions DIM listées ci-dessous sont assurées au titre du contrat d'assurance des responsabilités professionnelles n°7006693/S :

# REPÉRAGE AMIANTE AVANT DÉMOLITION
# REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (RAT)
# AMIANTE ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S) PRÉLEVÉS
# REPÉRAGE AMIANTE AVANT-VENTE
# AMIANTE CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX
# REPÉRAGE AMIANTE DTA (DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE)
# AMIANTE PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S)
# DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - LOCATION, VENTE, AFFICHAGE
# DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - CONSTRUCTION NEUVE
# CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AUX PLOMBS (C.R.E.P)
# PLOMB AVANT TRAVAUX OU DÉMOLITION
# ETAT PARASITAIRE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS ET NON BÂTIS, ET SUR LES OUVRAGES
# MISSION CARREZ
# MISSION ERP
# MISSION DIMELECT
# MISSION DIMGAZ
# AMIANTE PARTIES PRIVATIVES DAPP
# MISSION EXAMEN VISUEL DES SURFACES TRAITÉES APRÈS RETRAIT DES MATÉRIAUX ET PRODUITS
# MESURES EMPOUSSIÈREMENT AMIANTE
# REPÉRAGE AMIANTE ET HAP SUR LES ENROBÉS
# DIAGNOSTIC PEMD - PRODUITS EQUIPEMENTS MATÉRIAUX DÉCHETS
# MISSION ETAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES
# REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS, STRUCTURES OU EQUIVALENTS CONCOURANT A LA REALISATION OU A LA MISE EN OEUVRE D'UNE ACTIVITE
# RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION SUR LES INSTALLATIONS, STRUCTURES OU EQUIVALENTS CONCOURANT A LA REALISATION OU A LA MISE EN OEUVRE D'UNE ACTIVITE
# AMIANTE SUR ENROBE SANS HAP SUR LES ENROBES
# PRELEVEMENT DE FIBRES CERAMIQUE REFRACTAIRES OU AUTRES FIBRES MINERALES ARTIFICIELLES
# RECOLEMENT PEMD - PRODUITS EQUIPEMENTS MATERIAUX DECHETS
# CONTROLE APRES TRAVAUX EN PRESENCE DE PLOMB
# SURFACE HABITABLE DITE "LOI BOUTIN"
# REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS LES OUVRAGES DE GENIE CIVIL

Restant à votre écoute au besoin,

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Aline LUISIN

**www.euromaf.fr** | 189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17 | Tél : 33 (0)1 53 70 30 00
*Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme au capital de 33 750 000 €*
R.C.S Paris B 429 599 509

eurofins

**Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS**

**BUREAU ALPES CONTROLES**
**Monsieur Olivier BAPTUT**
10 Avenue de la Croix Rouge
84000 AVIGNON

# Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-015472-01 | Date d'émission de rapport : 02/04/2026 5:17 | 
Dossier N° : 26Y008911 | Date de réception : 26/03/2026 | Date d'analyse : 30/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD PROJET ATELIERS TECHNIQUES PRELEVEMENTS HOMOGENES
Référence Commande : A14B2650

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001 (1) | P001 - 1774428568208OTT - Parking Enrobé VRD | matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) | **MOLP** * / EN30, FS4F | 6 / 6 * | - * | Analyse réalisée non conclusive * |
| | | matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) | **MET** * / YS5D | 3 / 6 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| | | Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné | **MET** * / YS5D | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 002 | P002 - 1774428619726OTT - Parking Enrobé VRD | matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) | **MOLP** * / EN30 | 6 / 6 * | - * | Analyse réalisée non conclusive * |
| | | matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) | **MET** * / YS5D | 3 / 6 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

# Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-015472-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 5:17 
Dossier N° : 26Y008911 Date de réception : 26/03/2026 Date d'analyse : 30/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD PROJET ATELIERS TECHNIQUES PRELEVEMENTS HOMOGENES
Référence Commande : A14B2650

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné | **MET** * / YS5D | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 003 | P003 - 1774428629088OTT - Parking Enrobé VRD | matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) | **MOLP** * / P4WM | 6 / 6 * | - * | Analyse réalisée non conclusive * |
| | | matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) | **MET** * / E6YE | 3 / 6 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| | | Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné | **MET** * / E6YE | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050** et **IMA** « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-015472-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 5:17 Page3/5
Dossier N° : 26Y008911 Date de réception : 26/03/2026 Date d'analyse : 30/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD PROJET ATELIERS TECHNIQUES PRELEVEMENTS HOMOGENES
Référence Commande : A14B2650

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.
Le « -» indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), ), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Dans le cadre des essais appliqués au composant de l'échantillon susceptible de contenir de l'amiante délibérément ajouté, l'analyse par microscopie électronique en transmission (MET) est réalisée à partir de trois prises d'essai regroupées en une seule préparation et une grille (indication : MET 1/1). Dans le cadre des essais appliqués à la partie de l'échantillon susceptible de contenir de l'amiante naturellement présent, chaque préparation MET donne lieu à deux grilles.
NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

# Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-015472-01 | Date d'émission de rapport : 02/04/2026 5:17 | Page4/5
Dossier N° : 26Y008911 | Date de réception : 26/03/2026 | Date d'analyse : 30/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD PROJET ATELIERS TECHNIQUES PRELEVEMENTS HOMOGENES
Référence Commande : A14B2650

| **N° Echantillon** | | **001** | **002** | **003** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence client de l'échantillon | | P001 - 1774428568208OTT - Parking Enrobé VRD | P002 - 1774428619726OTT - Parking Enrobé VRD | P003 - 1774428629088OTT - Parking Enrobé VRD | | |
| **Matrice** | | **Matériaux Routiers** | **Matériaux Routiers** | **Matériaux Routiers** | | |
| NS006 : **HAPs 16 composés - Délai Standard** | | | | | | |
| Benzo(a)pyrène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Fluorène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Phénanthrène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Anthracène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Fluoranthène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Pyrène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Benzo-(a)-anthracène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Chrysène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Benzo(b)fluoranthène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Benzo(k)fluoranthène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Indeno (1,2,3-cd) Pyrène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Dibenzo(a,h)anthracène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Benzo(ghi)Pérylène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Naphtalène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Acénaphtène | mg/kg M.S. | 1,66 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Acénaphthylène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| **Somme des HAP** | mg/kg M.S. | 1,7 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| NS019 : **Analyse de la matière sèche** | % | 97.9 * | 97.9 * | 97.3 * | | |
| | | (1) | | | | |

Observations (associées aux échantillons selon l'indexage en bas du tableau) :

(1) Des fibres minérales non-asbestiformes susceptibles d'être inhalées (l<3 µm) ont été observées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres sont non-amiantées.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-015472-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 5:17 Page5/5
Dossier N° : 26Y008911 Date de réception : 26/03/2026 Date d'analyse : 30/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD PROJET ATELIERS TECHNIQUES PRELEVEMENTS HOMOGENES
Référence Commande : A14B2650

Méthode d'analyse employée pour la recherche quantitative de HAP dans les enrobés routiers :
Traitement par méthode interne (mode opératoire T-HAP-PR83048) en vue d'une quantification de HAP par GCMSMS par une extraction solide/liquide (mode opératoire T-HAP-WO85147) après prétraitement de l'échantillon (mode opératoire T-HAP-WO95323).
Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire. Des essais ont permis de garantir la stabilité des échantillons pendant trois semaines dans les conditions de stockage du laboratoire. Au-delà de ce délai de stabilité, le laboratoire ne peut garantir l'absence de risque. Toutes les informations sont disponibles sur demande.
Les incertitudes pourront être rendues à la demande du client.
L'analyse de la matière sèche est effectuée à partir d'une balance halogène à 105°C suivant la méthode A de la norme abrogée NF EN 14346.
Le paramètre « somme des HAP » correspond à la somme des concentrations de chaque HAP. Lorsque la concentration d'un HAP individuel est inférieure ou égale à la limite de quantification (LQ=0.5 mg/kg M.S.), elle est indiquée par ≤ LQ et cette valeur n'est pas comptabilisée dans la « somme des HAP ». S'il existe une ou plusieurs concentrations individuelles de HAP supérieures à la LQ, alors la « somme des HAP » correspond à la somme de toutes les valeurs > LQ. Si aucune des concentrations individuelles de HAP n'est supérieure à la LQ, alors la « somme des HAP » est indiquée comme étant ≤ LQ (≤ 0.5).



Noé GAUTIER
Référent(e) Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

eurofins

**Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS**

**BUREAU ALPES CONTROLES**
**Monsieur Olivier BAPTUT**
10 Avenue de la Croix Rouge
84000 AVIGNON

# Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-015472-01 | Date d'émission de rapport : 02/04/2026 5:17 | 
Dossier N° : 26Y008911 | Date de réception : 26/03/2026 | Date d'analyse : 30/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD PROJET ATELIERS TECHNIQUES PRELEVEMENTS HOMOGENES
Référence Commande : A14B2650

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001 (1) | P001 - 1774428568208OTT - Parking Enrobé VRD | matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) | **MOLP** * / EN30, FS4F | 6 / 6 * | - * | Analyse réalisée non conclusive * |
| | | matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) | **MET** * / YS5D | 3 / 6 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| | | Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné | **MET** * / YS5D | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 002 | P002 - 1774428619726OTT - Parking Enrobé VRD | matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) | **MOLP** * / EN30 | 6 / 6 * | - * | Analyse réalisée non conclusive * |
| | | matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) | **MET** * / YS5D | 3 / 6 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

# Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-015472-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 5:17 
Dossier N° : 26Y008911 Date de réception : 26/03/2026 Date d'analyse : 30/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD PROJET ATELIERS TECHNIQUES PRELEVEMENTS HOMOGENES
Référence Commande : A14B2650

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné | **MET** * / YS5D | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 003 | P003 - 1774428629088OTT - Parking Enrobé VRD | matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) | **MOLP** * / P4WM | 6 / 6 * | - * | Analyse réalisée non conclusive * |
| | | matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) | **MET** * / E6YE | 3 / 6 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| | | Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné | **MET** * / E6YE | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050** et **IMA** « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-015472-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 5:17 Page3/5
Dossier N° : 26Y008911 Date de réception : 26/03/2026 Date d'analyse : 30/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD PROJET ATELIERS TECHNIQUES PRELEVEMENTS HOMOGENES
Référence Commande : A14B2650

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.
Le « -» indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), ), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Dans le cadre des essais appliqués au composant de l'échantillon susceptible de contenir de l'amiante délibérément ajouté, l'analyse par microscopie électronique en transmission (MET) est réalisée à partir de trois prises d'essai regroupées en une seule préparation et une grille (indication : MET 1/1). Dans le cadre des essais appliqués à la partie de l'échantillon susceptible de contenir de l'amiante naturellement présent, chaque préparation MET donne lieu à deux grilles.
NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

# Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-015472-01 | Date d'émission de rapport : 02/04/2026 5:17 | Page4/5
Dossier N° : 26Y008911 | Date de réception : 26/03/2026 | Date d'analyse : 30/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD PROJET ATELIERS TECHNIQUES PRELEVEMENTS HOMOGENES
Référence Commande : A14B2650

| **N° Echantillon** | | **001** | **002** | **003** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence client de l'échantillon | | P001 - 1774428568208OTT - Parking Enrobé VRD | P002 - 1774428619726OTT - Parking Enrobé VRD | P003 - 1774428629088OTT - Parking Enrobé VRD | | |
| **Matrice** | | **Matériaux Routiers** | **Matériaux Routiers** | **Matériaux Routiers** | | |
| NS006 : **HAPs 16 composés - Délai Standard** | | | | | | |
| Benzo(a)pyrène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Fluorène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Phénanthrène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Anthracène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Fluoranthène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Pyrène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Benzo-(a)-anthracène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Chrysène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Benzo(b)fluoranthène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Benzo(k)fluoranthène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Indeno (1,2,3-cd) Pyrène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Dibenzo(a,h)anthracène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Benzo(ghi)Pérylène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Naphtalène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Acénaphtène | mg/kg M.S. | 1,66 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| Acénaphthylène | mg/kg M.S. | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| **Somme des HAP** | mg/kg M.S. | 1,7 | < 0,5 | < 0,5 | | |
| NS019 : **Analyse de la matière sèche** | % | 97.9 * | 97.9 * | 97.3 * | | |
| | | (1) | | | | |

Observations (associées aux échantillons selon l'indexage en bas du tableau) :

(1) Des fibres minérales non-asbestiformes susceptibles d'être inhalées (l<3 µm) ont été observées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres sont non-amiantées.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

# Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-015472-01 Date d'émission de rapport : 02/04/2026 5:17 Page5/5
Dossier N° : 26Y008911 Date de réception : 26/03/2026 Date d'analyse : 30/03/2026
Référence dossier Client:A14B2650
A14B2650 - OTT - LE PONTET - PROJET ATELIERS TECHNIQUES REPERAGE AMIANTE PLOMB TERMITES AVANT DEMOLITION - PEMD PROJET ATELIERS TECHNIQUES PRELEVEMENTS HOMOGENES
Référence Commande : A14B2650

Méthode d'analyse employée pour la recherche quantitative de HAP dans les enrobés routiers :
Traitement par méthode interne (mode opératoire T-HAP-PR83048) en vue d'une quantification de HAP par GCMSMS par une extraction solide/liquide (mode opératoire T-HAP-WO85147) après prétraitement de l'échantillon (mode opératoire T-HAP-WO95323).
Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire. Des essais ont permis de garantir la stabilité des échantillons pendant trois semaines dans les conditions de stockage du laboratoire. Au-delà de ce délai de stabilité, le laboratoire ne peut garantir l'absence de risque. Toutes les informations sont disponibles sur demande.
Les incertitudes pourront être rendues à la demande du client.
L'analyse de la matière sèche est effectuée à partir d'une balance halogène à 105°C suivant la méthode A de la norme abrogée NF EN 14346.
Le paramètre « somme des HAP » correspond à la somme des concentrations de chaque HAP. Lorsque la concentration d'un HAP individuel est inférieure ou égale à la limite de quantification (LQ=0.5 mg/kg M.S.), elle est indiquée par ≤ LQ et cette valeur n'est pas comptabilisée dans la « somme des HAP ». S'il existe une ou plusieurs concentrations individuelles de HAP supérieures à la LQ, alors la « somme des HAP » correspond à la somme de toutes les valeurs > LQ. Si aucune des concentrations individuelles de HAP n'est supérieure à la LQ, alors la « somme des HAP » est indiquée comme étant ≤ LQ (≤ 0.5).



Noé GAUTIER
Référent(e) Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS